



A LINCOLN ELECTRIC COMPANY

Instruction Manual

Manuel d' Instruction

Manual de Instrucciones

- Gas Welding, Cutting, Brazing, & Heating Torches

- Sopletes para soldadura de gas, corte, soldadura con latón y calentamiento

- Chalumeaux de soudage au gaz, de découpage, de brasage et de chauffage

IMPORTANT

For your own safety, read these instructions. Failure to do so could lead to serious injury.

IMPORTANTE

Por su seguridad, lea estas instrucciones. Si no hace esto, puede resultar gravemente herido.

IMPORTANT

Pour votre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi. Dans le cas contraire, vous pourriez subir de graves blessures.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY.

SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES, PUEDE RESULTAR GRAVEMENTE HERIDO.

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES POURRAIT ENTRAINER DE GRAVES BLESSURES.

Repair

Have only qualified repairmen service, test and clean the equipment.

Reparación

Sólo técnicos calificados deben hacer el mantenimiento, probar y limpiar el equipo.

Réparation

Ne faites réparer, contrôler et nettoyer le matériel que par des réparateurs qualifiés.

Extra Copies

Extra copies of these instructions are available. Call your distributor or contact the factory of Harris Products Group.

Copias adicionales

Hay disponibles copias adicionales de estas instrucciones. Llame a su distribuidor o póngase en contacto con la fábrica de Harris Products Group.

Exemplaires supplémentaires

Vous pouvez obtenir des exemplaires supplémentaires de ce mode d'emploi. Appelez votre fabricant ou prenez contact avec l'usine de Harris Products Group.

CAUTION

Use RMA-CGA grade "T" hose for Alternate Fuel Gases to prevent Hose failure.

PRECAUCIÓN

Use una manguera grado "T" que cumple con los estándares RMA-CGA para gases combustibles alternativos para prevenir fallas en la manguera.

PRÉCAUTION

Utilisez un flexible de classe « T » conforme à la norme RMA-CGA pour les gaz combustibles alternatifs afin d'éviter toute défaillance de flexible.

Introduction

These instructions are intended for experienced operators and those working under the close supervision of skilled welders. Operation and maintenance of welding and cutting equipment should conform to the provisions of American National Standard Z49.1, "Safety in Welding and Cutting", American Welding Society Manual C4.2-78 "Operator's Manual for Oxy-Fuel Gas Cutting" deserves careful study.

Reference Publications

AWS C-4.2 "Recommended Practices for Safe Oxyfuel Gas Cutting Torch Operation" - American Welding Society, 8669 NW 36th Street, #130, Miami, FL 33166-6672

ANSI Z49.1 - "Safety in Welding and Cutting" - American National Standards Institute, 25 West 43rd Street, 4th Floor, New York, NY 10036

Compressed Gas Association (CGA), 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151

Safety Bulletin SB-8 - "Recommended Practices for Safe Oxyfuel Gas Cutting Torch Operation." - Pamphlet E-1 - "Standard Connections for Regulator Outlets"

CGA Standard V-1 - "Compressed Cylinder Valve Inlet and Outlet Connections"

IMPORTANT SAFEGUARDS: Read all Instructions

Warning: When using welding and cutting torches, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire and personal injury, including the following:

1. Wear protective attire. Always wear welding goggles to protect eyes from sparks and light rays. Use gloves, and protective clothing. Watch for sparks in cuffs. Do not wear oily gloves.

Do not carry lighters, matches or other flammable objects in pockets when welding or cutting.

2. Handle Cylinders with care. Chain or otherwise secure cylinders to a permanent fixture.

Take care when moving. To transport cylinders (except in cylinder carts), remove upright position.

Operating Instructions: Lighting Torch for Acetylene Gas

1. Purge system. Refer to Maintenance Instructions.

2. Material 3/16" or thicker should be bevelled before welding. A 30° bevel (Fig. 17) on each piece is best. This is necessary to obtain good penetration through the entire thickness.

3. Close fuel gas cylinder valve.

4. Open torch fuel "GAS" valve (Fig. 11) approximately one half turn and ignite fuel gas.

5. To prevent a sudden increase in pressure, slowly open fully the oxygen cylinder valve (Fig. 10), and set regulator to required operating pressure.

Note: The oxygen cylinder valve should always be wide open when operating.

6. Test connections and regulators for leaks by brushing with a soapy water solution while observing for presence of any bubbles. If bubbles are observed, tighten fittings and wipe off soap solution. Refer to Regulator Test in the Maintenance Instructions.

Operating Instructions: Lighting Torch for Acetylene Gas

1. Purge system. Refer to Maintenance Instructions.

2. Open torch fuel "GAS" valve (Fig. 11) approximately one half turn and ignite fuel gas.

3. Use "Good Housekeeping" in work area. Keep sparks and flame away from combustibles. Prepare your work area before welding or cutting.

4. Do not oil or grease equipment. The equipment does not require lubrication. Oil or grease is easily ignited and burns violently in the presence of oxygen.

5. "Crack" oxygen cylinder valve before installing regulator. Open valve slightly and then close. This will clear valve of dust or dirt which may be carried to regulator and cause damage or accident. Do not discharge flow of gas at any person or flammable material.

6. Be sure all connections are tight. Don't force connections. Never test for leaks with a flame.

7. Purge oxygen and fuel gas passages separately before lighting torch. This will aid in preventing improper mixing of gases.

8. Use recommended pressure settings. Improper pressures are wasteful. Extreme pressure build up in regulators is a warning they need repair.

9. Never use oxygen or fuel gas to blow off work, equipment or clothing. Pure oxygen supports combustion and a spark can ignite oxygen-saturated clothing.

10. Purge system after use. When shutting down, close cylinder valves, then bleed system by emptying both hoses independently. First, open torch oxygen "OX" needle valve, drain line until pressure is zero, then close oxygen needle valve. Repeat process with torch fuel "GAS" needle valve.

11. Do not work with damaged or leaking equipment. Use soapy water when checking for leaks. Do not use frayed or damaged hose. Never use torch as a hammer to knock slag from work.

12. Handle equipment with care. Its continued good service and your safety depend upon it.

13. Keep work area well ventilated. Flammable materials burn violently in an oxygen atmosphere. Flames and glowing materials (tobacco smoking) must be avoided when using oxygen. See American National Standard Z49.1, paragraph 8.1.2.

14. When working with acetylene. Never use at pressures over 15 PSIG (Pounds per Square Inch Gauge).

15. Do NOT force connectors and threads. The differences are intentional for the various Gases.

16. Never light a torch with matches or a lighter. Always use a striker.

17. Always be aware of others around you when using a torch.

18. Be careful not to let welding hoses come into contact with torch flame sparks from cutting or hot metal.

Set-Up Instructions

Attaching Regulators, Hoses and Torch: (WRENCH NOT INCLUDED)

1. Secure gas cylinders, if used, in upright position.

Note: Check contents of the cylinders before startup to assure an adequate supply for the intended operating cycle.

2. Open cylinder valve (Fig. 1) slightly to blow out dirt, the close. DO NOT discharge flow of gas at any person or flammable material.

3. Attach regulators (Fig. 2 and 3) using standard CGA inlet connection and tighten firmly.

4. Attach hoses to regulators (Fig. 4) and tighten.

Note: The fuel gas (red) hose connections are left hand threads and the oxygen (green) hose connections are right hand threads.

5. Attach fuel gas hose to torch valve (Fig. 5) marked "Gas" (left hand thread).

Figure 1. Opening Oxygen Cylinder Valve

Figure 2. Attaching Oxygen Regulator

Figure 3. Attaching Fuel Gas Regulator

Figure 4. Attaching Hose to Regulator

Figure 5. Attaching Hose to Torch

6. Attach oxygen hose to torch valve marked "OX" (righthand thread).

7. Install correct size tip (Figs. 6 and 7) for metal thickness to be welded or cut. make sure the tip seat is free of nicks or burrs. Welding tips should be hand-tightened only. Cutting tips should be wrench tightened.

8. Close both valves on torch clockwise before opening cylinders.

Figure 6. Installing Welding Tip

Figure 7. Installing Cutting Tip

9. Neutral, Carburizing and Oxidizing Flames

Welding Rod. Welding rods are available for all types of welding, including mild steel, cast iron and aluminum, in the following sizes: 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4". The size needed will be determined by the type of weld, the thickness of the metal, and the amount of filler metal required.

Gas Welding Practices and Exercises. Gas welding is not a difficult art. The following exercises of torch movement are good practice, and make subsequent welding easy.

Exercise 1

1. Take a small welding tip and set proper pressures.

2. Point flame directly into steel (Fig. 14) (1/8" stock recommended) with the flame cone just above the metal surface.

3. When a puddle is formed, move torch back and forth and move the puddle across the steel. Do this slowly.

4. Move flame to edge of steel and position preheat cones just above the metal.

5. When steel becomes red, slowly depress cutting oxygen lever to release oxygen stream to cut through steel.

6. Slowly move torch in direction of the cut.

Note:

1. The correct cutting speed is accompanied by a sputtering sound, and a steady stream of sparks. This results in a clean, slag-free cut with square top and bottom edges (A, Fig. 20).

2. Too fast a movement does not allow enough time for the oxygen stream to cut all the way through the metal. Slag fills the kerf and the two pieces are not severed (B, Fig. 20).

3. Too slow a movement leaves a rounded top edge with slag sticking to the bottom of the metal (C, Fig. 20).

4. The size of the preheat flame (D, Fig. 20) determines how quickly the cut can be started. Often, a small preheat flame is desirable to conserve gases and prevent melting of the top edges.

5. A perfect cut shows regular surface with slightly sloping drag lines. Surface can be used for many purposes without machining.

Note:

1. For Equal Pressure Torches (sometimes called "medium pressure"). This equipment requires fuel gas pressure above 1 PSIG. Positive pressure is used to mix fuel gas with oxygen.

2. For Universal Pressure Torches (sometimes called "low pressure"). This equipment requires less than 1 PSIG fuel gas pressure. Oxygen, at pressure, creates suction that pulls the fuel gas into the mixer.

3. Use "Good Housekeeping" in work area. Keep sparks and flame away from combustibles. Prepare your work area before welding or cutting.

4. Do not use oxygen or fuel gas to blow off work, equipment or clothing. Pure oxygen supports combustion and a spark can ignite oxygen-saturated clothing.

5. Crack oxygen cylinder valve before installing regulator. Open valve slightly and then close. This will clear valve of dust or dirt which may be carried to regulator and cause damage or accident. Do not discharge flow of gas at any person or flammable material.

6. Be sure all connections are tight. Don't force connections. Never test for leaks with a flame.

7. Purge oxygen and fuel gas passages separately before lighting torch. This will aid in preventing improper mixing of gases.

8. Use recommended pressure settings. Improper pressures are wasteful. Extreme pressure build up in regulators is a warning they need repair.

9. Never use oxygen or fuel gas to blow off work, equipment or clothing. Pure oxygen supports combustion and a spark can ignite oxygen-saturated clothing.

10. Purge system after use. When shutting down, close cylinder valves, then bleed system by emptying both hoses independently. First, open torch oxygen "OX" needle valve, drain line until pressure is zero, then close oxygen needle valve. Repeat process with torch fuel "GAS" needle valve.

11. Do not work with damaged or leaking equipment. Use soapy water when checking for leaks. Do not use frayed or damaged hose. Never use torch as a hammer to knock slag from work.

12. Handle equipment with care. Its continued good service and your safety depend upon it.

13. Keep work area well ventilated. Flammable materials burn violently in an oxygen atmosphere. Flames and glowing materials (tobacco smoking) must be avoided when using oxygen. See American National Standard Z49.1, paragraph 8.1.2.

14. When working with acetylene. Never use at pressures over 15 PSIG (Pounds per Square Inch Gauge).

15. Do NOT force connectors and threads. The differences are intentional for the various Gases.

16. Never light a torch with matches or a lighter. Always use a striker.

17. Always be aware of others around you when using a torch.

18. Be careful not to let welding hoses come into contact with torch flame sparks from cutting or hot metal.

Set-Up Instructions

Attaching Regulators, Hoses and Torch: (WRENCH NOT INCLUDED)

1. Secure gas cylinders, if used, in upright position.

Note: Check contents of the cylinders before startup to assure an adequate supply for the intended operating cycle.

2. Open cylinder valve (Fig. 1) slightly to blow out dirt, the close. DO NOT discharge flow of gas at any person or flammable material.

3. Attach regulators (Fig. 2 and 3) using standard CGA inlet connection and tighten firmly.

4. Attach hoses to regulators (Fig. 4) and tighten.

Note: The fuel gas (red) hose connections are left hand threads and the oxygen (green) hose connections are right hand threads.

5. Attach fuel gas hose to torch valve (Fig. 5) marked "Gas" (left hand thread).

Figure 1. Opening Oxygen Cylinder Valve

Figure 2. Attaching Oxygen Regulator

Figure 3. Attaching Fuel Gas Regulator

Figure 4. Attaching Hose to Regulator

Figure 5. Attaching Hose to Torch

6. Attach oxygen hose to torch valve marked "OX" (righthand thread).

7. Install correct size tip (Figs. 6 and 7) for metal thickness to be welded or cut. make sure the tip seat is free of nicks or burrs. Welding tips should be hand-tightened only. Cutting tips should be wrench tightened.

8. Close both valves on torch clockwise before opening cylinders.

Figure 6. Installing Welding Tip

Figure 7. Installing Cutting Tip

9. Neutral, Carburizing and Oxidizing Flames</

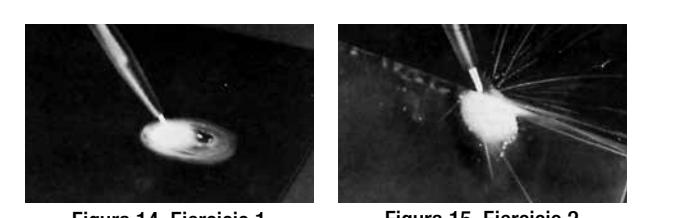


Figura 14. Ejercicio 1



Figura 15. Ejercicio 2

Ejercicio 3

Nota: Repita el ejercicio 2, pero agregue una varilla de relleno esta vez.

1. Cuando la llama está dirigida al acero para formar el baño de metal fundido, coloque la varilla en llama (Fig. 14).
2. Cuando la varilla se vuelve roja, mantenga esa temperatura moviéndola fuera y dentro de la llama. Una vez que comienza la soldadura, sumerja la varilla en el baño. Esto hace que la parte superior de la soldadura sea redondeada en lugar de cóncava, como cuando no se usa una varilla.

Nota: Recuerde que la varilla de soldadura es necesaria en todas las uniones dobles y una vez que el soldador tiene experiencia, preferirá usar una varilla en todas las soldaduras, sin importar cuán delgado sea el acero.

3. Los materiales de 3/16" o más de espesor deben biselarse antes de soldar. Lo más recomendable es un biselado de 30° (Fig. 17) en cada pedazo. Esto es necesario para obtener una buena penetración a través de todo el espesor. En todas las soldaduras de bordes biselados es necesaria una varilla como material de relleno. Una vez dominados los movimientos del soplete y el control del baño fundido, el soldador puede hacer soldaduras verticales, horizontales o planas. Ahora tiene una herramienta que le devolverá su costo muchas veces.



Figura 16. Ejercicio 3

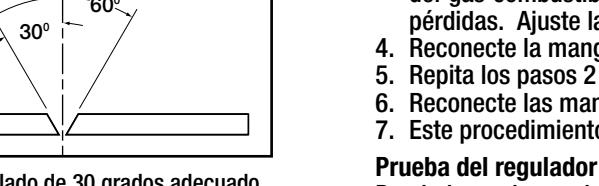


Figura 17. Biselado de 30 grados adecuado para soldadura

Soldadura con latón

La soldadura con latón (Fig. 18) es diferente a la soldadura de gas porque los dos pedazos de metal no se funden uno con otro. La varilla de soldadura con latón se funde a menor temperatura que el metal original y la resistencia de la soldadura con latón está basada en la forma que se aplica.

La ventaja de la soldadura con latón sobre la de gas es que es la mejor manera de unir metales disímiles o reparar hierro fundido. Por ejemplo, la soldadura con latón es la mejor forma de reparar la bomba de una camisa de agua. Caso los metales pueden unirse, excepto el aluminio y el magnesio. Las soldaduras con latón se dividen en dos tipos, dependiendo del tipo de varilla que se use.

Soldadura con bronce. El bronce es menos costoso que la aleación de plata y se usa cuando queda un espacio entre los metales a soldar. Los metales deben estar bien limpios, luego debe aplicarse la llama sobre estos hasta que se vuelven de un color rojo apagado. Ambos pedazos deben tener la misma temperatura y la varilla fluirá al pedazo más caliente. Caliente la varilla poniéndola en la llama, luego sumérgetela en una taza de fundente. Note que la temperatura hace que el fundente se pegue a la varilla. Si usa una varilla cubierta anteriormente con fundente, debe eliminar los pasos de calentamiento y sumergimiento. Una vez que la varilla esté cubierta de fundente y los metales tienen la temperatura adecuada, coloque la varilla en la unión y funda. La varilla se funde y fluye sobre la zona calentada, uniendo los metales. Debe usar abundante fundente. Si demasiado fundente, la varilla no se "pegará" a los metales.

Soldadura con plata. La soldadura con plata es un poco más rápida que la soldadura con bronce. Esto se debe a que la aleación de plata se funde a menor temperatura y menos calor es necesario; sin embargo, la unión debe encender firmemente. El bronce une los espacios mejor que la aleación de plata. En vez de colocar fundente en la varilla, la unión debe pintarse con el fundente. La manera de determinar cuándo los metales están a la temperatura adecuada es mirar la varilla. Cuanzo hace burbujas, es hora de aplicar la varilla. La varilla se funde cuando el metal y fluye hacia la zona cubierta con fundente.

Corte autógeno de acero. El corte autógeno de acero (Fig. 19) es un proceso sencillo que puede dominarse rápidamente. Solo los aceros de alto contenido de carbono pueden cortarse con el método de oxígeno combustible. Aquel que el hierro fundido, el acero inoxidable, el aluminio, el cobre y otros metales ferrosos no se queman como el acero.

La forma de cortar acero es calentarla hasta la temperatura de inflamación (color rojo) y luego quemarlo rápidamente con oxígeno puro. El soplete de corte proporciona las llamas de precalentamiento y el flujo de oxígeno puro para cortar. El gas combustible y el oxígeno se combinan en la cabeza del soplete y arden en la boquilla del soplete a una temperatura de llama de 4000-6000°F. Estas son las llamas de precalentamiento. El agujero central de la boquilla para cortar es para el oxígeno puro, que fluye para cortar el acero después de que el metal se calienta lo suficiente.

Nota: Las puntas de corte se encuentran disponibles en una variedad de estilos y un amplio rango de tamaños. El tamaño apropiado se determinará según el espesor del material a cortar. Consulte el catálogo actual de productos, el cuadro de puntas (P/N 9500593) o nuestro sitio web www.harrisproductsgroup.com para obtener una lista completa de tamaños y ajustes de presión.

El corte

1. Asegúrese de que la boquilla adecuada esté fija con firmeza en la cabeza del soplete.
2. Ajuste las presiones adecuadas en los reguladores.
3. Procedimientos de encendido:

Accesorio de corte. Siempre abra completamente la válvula de oxígeno en el empuñadura del soplete. Siga las instrucciones del procedimiento de encendido del soplete para soldar, usando la válvula de gas combustible o la empuñadura del soplete, y precaliente la válvula de oxígeno en el accesorio de corte para ajustar las llamas de precalentamiento.

Soplete de corte. Siga el mismo procedimiento de las instrucciones del soplete para soldar. Despues de ajustar la llama, tire de la palanca del oxígeno para cortar y abra la válvula de oxígeno de precalentamiento apenas para reajustar la llama.

4. Mueva la llama hacia los bordes del acero y coloque los conos de precalentamiento sobre el metal.

5. Cuando el acero se vuelve rojo, lentamente tire de la palanca de oxígeno para cortar para largar el flujo y cortar el acero.

6. Lentamente, mueva el soplete hacia el corte.

Nota:

1. La velocidad correcta de corte está acompañada de un sonido de crepitación y un flujo regular de chispas. El resultado es un corte limpio, sin escoria con bordes superiores e inferiores rectos (A, Fig. 20).
2. Un movimiento muy rápido no permite que el flujo de oxígeno atraviese todo el metal. La escoria se mete en el corte y los dos pedazos no se separan (B, Fig. 20).
3. Un movimiento muy lento deja un borde superior redondeado con escoria en la parte inferior del metal (C, Fig. 20).

Introduction

Ces consignes sont destinées aux opérateurs expérimentés et à ceux qui travaillent sous l'etrouite surveillance de soudeurs qualifiés. L'utilisation et l'entretien de matériel de soudage et

4. El tamaño de la llama de precalentamiento (D, Fig. 20) determina cuán rápido se puede comenzar a hacer el corte. Con frecuencia, se recomienda una llama de precalentamiento pequeña para conservar los gases y evitar que los bordes superiores se fundan.

A. Un corte perfecto muestra una superficie pareja con líneas de corte que se extienden a través de la boquilla.

B. Extremadamente rápido, sin tiempo para que la escoria se quite del corte. La cara cortada es, con frecuencia, ligeramente desigual.

C. Extremadamente lento, produce marcas de presión que indican que hubo demasiado oxígeno para las condiciones de corte.

D. Demasiado precalentamiento, borde superior redondeado. Demasiado precalentamiento no aumenta la velocidad de corte. Sólo desperdicia gas.

Instrucciones de mantenimiento

Válvulas de retención
Válvulas de retención

Verifique que las válvulas de retención no tengan pérdidas cada seis meses de la siguiente forma:

1. Cierre la reserva de gas y desconecte la manómetro de la válvula de retención.

2. Ajuste el regulador de oxígeno a 5 PSI, abra todas las válvulas de gas del soplete o accesorio de corte.

3. Coloque la boquilla y verifique que no haya flujo inverso hacia la válvula de retención del gas combustible. Use jabón espumoso o sumergir en agua para verificar que no haya pérdidas. Ajuste la presión en cero después de la prueba.

4. Reconecte la manómetro de gas combustible y desconecte la de oxígeno.

5. Reabre las válvulas y purgue el sistema antes de usarlo.

6. Este procedimiento debe realizarse en un área con buena ventilación.

Prueba del regulador

Puede hacer la prueba de pérdida de los reguladores de la siguiente forma: (Vea también el manual de instrucciones del regulador.)

1. Cierre el regulador de gas combustible girando la llave de ajuste en sentido antihorario

2. Cierre la válvula del cilindro de gas combustible.

3. Cierre la válvula del soplete de gas combustible.

Nota: Observe el medidor de la presión del cilindro por varios minutos. Una caída de la presión indica una pérdida del lado de la salida. Ajuste la conexión y vuélvala a verificar. También observe el medidor de presión de distribución. Un aumento de la presión indica una pérdida - NO USE EL REGULADOR. Todos los medidores deben indicar cero cuando se quita la presión. Si no lo hacen, los medidores pueden estar dañados. Si están dañados, verifique el sistema para encontrar la causa del daño. Haga reparar el daño por un técnico calificado, reemplazando los medidores dañados. Repta el procedimiento anterior con los reguladores de oxígeno.

Soldadura con bronce. El bronce es menos costoso que la aleación de plata y se usa cuando queda un espacio entre los metales a soldar. Los metales deben estar bien limpios, luego debe aplicarse la llama sobre estos hasta que se vuelven de un color rojo apagado. Ambos pedazos deben tener la misma temperatura y la varilla fluirá al pedazo más caliente. Caliente la varilla poniéndola en la llama, luego sumérgetela en una taza de fundente. Note que la temperatura hace que el fundente se pegue a la varilla. Si usa una varilla cubierta anteriormente con fundente, debe eliminar los pasos de calentamiento y sumergimiento. Una vez que la varilla esté cubierta de fundente y los metales tienen la temperatura adecuada, coloque la varilla en la unión y funda. La varilla se funde y fluye sobre la zona calentada, uniendo los metales. Debe usar abundante fundente. Si demasiado fundente, la varilla no se "pegará" a los metales.

Soldadura con latón. La soldadura con latón (Fig. 18) es diferente a la soldadura de gas porque los dos pedazos de metal no se funden uno con otro. La varilla de soldadura con latón se funde a menor temperatura que el metal original y la resistencia de la soldadura con latón está basada en la forma que se aplica.

La ventaja de la soldadura con latón sobre la de gas es que es la mejor manera de unir metales disímiles o reparar hierro fundido. Por ejemplo, la soldadura con latón es la mejor forma de reparar la bomba de una camisa de agua. Caso los metales pueden unirse, excepto el aluminio y el magnesio. Las soldaduras con latón se dividen en dos tipos, dependiendo del tipo de varilla que se use.

Soldadura con bronce. El bronce es menos costoso que la aleación de plata y se usa cuando queda un espacio entre los metales a soldar. Los metales deben estar bien limpios, luego debe aplicarse la llama sobre estos hasta que se vuelven de un color rojo apagado. Ambos pedazos deben tener la misma temperatura y la varilla fluirá al pedazo más caliente. Caliente la varilla poniéndola en la llama, luego sumérgetela en una taza de fundente. Note que la temperatura hace que el fundente se pegue a la varilla. Si usa una varilla cubierta anteriormente con fundente, debe eliminar los pasos de calentamiento y sumergimiento. Una vez que la varilla esté cubierta de fundente y los metales tienen la temperatura adecuada, coloque la varilla en la unión y funda. La varilla se funde y fluye sobre la zona calentada, uniendo los metales. Debe usar abundante fundente. Si demasiado fundente, la varilla no se "pegará" a los metales.

Soldadura con plata. La soldadura con plata es un poco más rápida que la soldadura con bronce. Esto se debe a que la aleación de plata se funde a menor temperatura y menos calor es necesario; sin embargo, la unión debe encender firmemente. El bronce une los espacios mejor que la aleación de plata. En vez de colocar fundente en la varilla, la unión debe pintarse con el fundente. La manera de determinar cuándo los metales están a la temperatura adecuada es mirar la varilla. Cuanzo hace burbujas, es hora de aplicar la varilla. La varilla se funde cuando el metal y fluye hacia la zona cubierta con fundente.

Corte autógeno de acero. El corte autógeno de acero (Fig. 19) es un proceso sencillo que puede dominarse rápidamente. Solo los aceros de alto contenido de carbono pueden cortarse con el método de oxígeno combustible. Aquel que el hierro fundido, el acero inoxidable, el aluminio, el cobre y otros metales ferrosos no se queman como el acero.

La forma de cortar acero es calentarla hasta la temperatura de inflamación (color rojo) y luego quemarlo rápidamente con oxígeno puro. El soplete de corte proporciona las llamas de precalentamiento y el flujo de oxígeno puro para cortar. El gas combustible y el oxígeno se combinan en la cabeza del soplete y arden en la boquilla del soplete a una temperatura de llama de 4000-6000°F. Estas son las llamas de precalentamiento. El agujero central de la boquilla para cortar es para el oxígeno puro, que fluye para cortar el acero después de que el metal se calienta lo suficiente.

Nota: Las puntas de corte se encuentran disponibles en una variedad de estilos y un amplio rango de tamaños. El tamaño apropiado se determinará según el espesor del material a cortar. Consulte el catálogo actual de productos, el cuadro de puntas (P/N 9500593) o nuestro sitio web www.harrisproductsgroup.com para obtener una lista completa de tamaños y ajustes de presión.

El corte

1. Asegúrese de que la boquilla adecuada esté fija con firmeza en la cabeza del soplete.
2. Ajuste las presiones adecuadas en los reguladores.
3. Procedimientos de encendido:

Accesorio de corte. Siempre abra completamente la válvula de oxígeno en el empuñadura del soplete. Siga las instrucciones del procedimiento de encendido del soplete para soldar, usando la válvula de gas combustible o la empuñadura del soplete, y precaliente la válvula de oxígeno en el accesorio de corte para ajustar las llamas de precalentamiento.

Soplete de corte. Siga el mismo procedimiento de las instrucciones del soplete para soldar. Despues de ajustar la llama, tire de la palanca del oxígeno para cortar y abra la válvula de oxígeno de precalentamiento apenas para reajustar la llama.

4. Mueva la llama hacia los bordes del acero y coloque los conos de precalentamiento sobre el metal.

5. Cuando el acero se vuelve rojo, lentamente tire de la palanca de oxígeno para cortar para largar el flujo y cortar el acero.

6. Lentamente, mueva el soplete hacia el corte.

Nota:

1. La velocidad correcta de corte está acompañada de un sonido de crepitación y un flujo regular de chispas. El resultado es un corte limpio, sin escoria con bordes superiores e inferiores rectos (A, Fig. 20).
2. Un movimiento muy rápido no permite que el flujo de oxígeno atraviese todo el metal. La escoria se mete en el corte y los dos pedazos no se separan (B, Fig. 20).
3. Un movimiento muy lento deja un borde superior redondeado con escoria en la parte inferior del metal (C, Fig. 20).

Introduction

Ces consignes sont destinées aux opérateurs expérimentés et à ceux qui travaillent sous l'etrouite surveillance de soudeurs qualifiés. L'utilisation et l'entretien de matériel de soudage et

de corte de gas combustible y el oxígeno puro para cortar. El resultado es un corte limpio, sin escoria con bordes superiores e inferiores rectos (A, Fig. 20).

B. Extremadamente rápido, sin tiempo para que la escoria se quite del corte. La cara cortada es, con frecuencia, ligeramente desigual.

C. Extremadamente lento, produce marcas de presión que indican que hubo demasiado oxígeno para las condiciones de corte.

D. Demasiado precalentamiento, borde superior redondeado. Demasiado precalentamiento no aumenta la velocidad de corte. Sólo desperdicia gas.

Consignes de sécurité

Lisez toutes les consignes

Avertissement

Lorsque vous utilisez des chalumeaux de soudage et de découpage, respectez toujours les précautions de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie et de blessure ou de mort.

Consignes de sécurité

Lisez toutes les consignes

Avertissement

Lorsque vous utilisez des chalumeaux de soudage et de découpage, respectez toujours les précautions de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie et de blessure ou de mort.

Consignes de sécurité

Lisez toutes les consignes

Avertissement

Lorsque vous utilisez des chalumeaux de soudage et de découpage, respectez toujours les précautions de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie et de blessure ou de mort.

Consignes de sécurité

Lisez toutes les consignes

A