



BESTER SA
ul. Jana III Sobieskiego 19 A
58-263 Bielawa
tel./074/ 64 61 100
fax /074/ 64 61 080
serwis: /074/ 64 61 188
<http://www.bester.com.pl>
e-mail: bester@bester.com.pl

I-207-260-2

Aktualny numer

Procesy



Spawanie metodą MIG/MAG

Opis



Półautomat spawalniczy DC
Nr wg klasyfikacji PKWiU 29.40.60-50.21

Instrukcja obsługi półautomatu spawalniczego

Magster 351



Od BESTER

Dziękujemy Państwu i gratulujemy
Wyboru półautomatu spawalniczego Magster 351.
Teraz możecie Państwo spawać sprawnie i dobrze
A my to Wam gwarantujemy.

Declaration of conformity
Konformitätserklärung
Deklaracja zgodności

BESTER S.A.

Declares that the welding machine:
Erklärt, daß die Bauart der Maschine:
Deklaruje, że spawalnicze źródło energii:



Magster 351 s/n



conforms to the following directives:
den folgenden Bestimmungen entspricht:
spełnia następujące wytyczne:

73/23/CEE, 93/68/CEE, 89/366/CEE, 92/31/CEE

and has been designed in conformance with the following norms:
und in Übereinstimmung mit den nachstehenden Normen hergestellt wurde:
i że zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami następujących norm:

EN 50199, EN 60974-1

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Domagalski'.

Tomasz Domagalski
Operational Director

Spis treści

1 Bezpieczeństwo użytkownika.....	4
2 Charakterystyka.....	7
3 Uwagi ogólne i ostrzeżenia.....	7
4 Dane techniczne.....	8
5 Elementy obsługi źródła prądu Magster 351.....	9
6 Elementy na ścianie tylnej Magstera 351.....	10
7 Elementy obsługi podajnika drutu PDE 41.....	11
8 Elementy na ścianie tylnej podajnika drutu PDE 41.....	11
9 Elementy regulacyjne wewnątrz podajnika PDE 41.....	12
10 Magster 351 budowa i kompletacja	12
11 Schemat ideowy źródła prądu Magster 351.....	15
12 Schemat ideowy podajnika drutu PDE 41.....	16
13 Zestawienie stanowiska spawalniczego.....	17
14 Instalacja półautomatu.....	18
14.1 Przyłączenie do sieci zasilającej.....	18
14.2 Podłączanie gazu osłonowego.....	18
14.3 Łączenie źródła prądu z podajnikiem drutu elektrodowego.....	18
14.4 Podłączanie uchwyty spawalniczego.....	18
14.5 Zakładanie drutu elektrodowego do podajnika.....	19
15 Spawania ręczne metodą MIG/MAG.....	20
16 Zasady doboru parametrów spawania dla metody MIG/MAG.....	20
17 Obsługa okresowa.....	21
18 Zanim skorzystasz z serwisu.....	22
19 Uruchamianie półautomatu po dłuższym składowaniu.....	23
20 Technologia spawania metodą MIG/MAG.....	23
21 Technologia spawania – podstawy.....	24
21.1 Rodzaje spoin i typy złączy.....	24
21.2 Zalecenia praktyczne.....	24
22 Wady spoin.....	26
23 Wykaz części zamiennych półautomatu Magster 351.....	27
24 Notatki.....	31

1 Bezpieczeństwo użytkownika

Ostrzeżenie!

Chroń siebie i osoby postronne przed poważnym niebezpieczeństwem lub śmiercią! Nie dopuszczaj dzieci w pobliże miejsca pracy i do urządzenia. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca, zanim podejmą pracę z tym urządzeniem, powinny skonsultować się ze swoim lekarzem. Instalacja, obsługa serwisowa i naprawy tego urządzenia mogą być prowadzone tylko przez wykwalifikowany personel, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych.



PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABIĆ

- Gdy urządzenie jest włączone do sieci wszystkie elementy tworzące obwód prądu spawania są elektrycznie „gorące” – nie dotykać ich gołą ręką ani przez wilgotną odzież.** Obsługujący półautomat powinien być wyposażony w odzież ochronną, która obejmuje: maskę ochronną, rękawicę, fartuch i buty.
- Odizolować się elektrycznie od miejsca spawania i uziemienia za pomocą stosowanych środków.
- Upewnić się czy zastosowane środki obejmują wystarczająco duży obszar dla zapewnienia bezpiecznej pracy
- Jeśli proces spawania musi być prowadzony w warunkach szczególnego narażenia na niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego /w zawilgoconych miejscach lub podczas opadów atmosferycznych; na metalowych konstrukcjach takich jak podłogi, kraty lub metalowe podesty; w niewygodnych pozycjach pracy takich jak na siedząco, na leżąco, czy klęcząc, gdy występuje niebezpieczeństwo nieuniknionego lub przypadkowego kontaktu z miejscem spawania lub uziemienia/ powinno się stosować następujące urządzenia:
 - półautomat ze stałym wyjściowym napięciem DC
 - prostownik spawalniczy DC z elektrodą otuloną
 - transformator lub inwertor AC z ograniczoną regulacją napięcia
- Podczas spawania, drut spawalniczy na szpuli jest również pod napięciem.
- Pewnie mocować przewód powrotny do elementu spawanego jak i najbliższej miejsca spawania, zapewniając mu jak najlepszy kontakt.
- Miejsce pracy i element spawany powinny być dobrze uziemione.
- Kable spawalnicze, przewód sieciowy, uchwyt spawalniczy, zacisk uziemiający jak i samo urządzenie spawalnicze powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo pracy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji któregośkolwiek z elementów obwodu spawania, natychmiast należy go wymienić.
- Nigdy nie zanurzać elektrody lub uchwytu w wodzie dla ich ochłodzenia.
- Nigdy jednocześnie nie dotykać elektrycznie „gorących” części uchwytów spawalniczych podłączonych do dwóch urządzeń spawalniczych, ponieważ napięcie pomiędzy nimi może mieć wartość sumarycznego napięcia stanu jałowego obu urządzeń.



 
ŁUK może być niebezpieczny

- Patrzeć bezpośrednio na łuk jest szkodliwe dla oczu – zawsze stosować maskę ochronną, a osoby postronne ochraniać ekranami z odpowiednim filtrem lub ostrzegać o niebezpieczeństwie bezpośredniego patrzenia na łuk, iskry lub roztopiony metal.** Maska ochronna i wkład filtrujący powinny spełniać wymogi stosowanych norm.
- Dla ochrony skóry stosować odpowiednią odzież ochronną wykonaną z wytrzymałego, niepalnego materiału.



OPARY i GAZY mogą być niebezpieczne

- Opary i gazy wydzielające się podczas spawania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia – stanowisko spawalnicze powinno wyposażone w wyciąg wentylacyjny.**
- Nie spawać w obecności oparów zawierających chlor, mogących pochodzić z procesu odtłuszczenia lub czyszczenia. Wysoka temperatura i promieniowanie łuku może rozkładać opary tworząc trujący gaz FOSGEN.
- Zachowywać szczególne środki ostrożności przy spawaniu elementów pokrywanych galwanicznie.
- Unikać bezpośredniego wdychania oparów i gazów spawalniczych.
- Wokół łuku gaz osłonowy wypiera powietrze, przy spawaniu w miejscach trudno dostępnych zachować szczególną ostrożność.



ISKRY mogą spowodować pożar lub wybuch

- Iskry powstające podczas spawania mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu!**
- Unikać niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w miejscu spawania. O ile to możliwe okrywać je, zabezpieczając przed iskrami mogącymi być zarzewiem ognia. Należy pamiętać, że iskry i wysoka temperatura pochodzące od łuku spawalniczego łatwo przenikają przez małe szczeliny, szpary i otwory do przylegającego obszaru. Unikaj spawania w pobliżu hydraulicznej armatury. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy winien być usytuowany w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.
- Wszystko co może się zapalić lub wybuchnąć, usunąć z pola pracy.
- Nie podgrzewać, nie ciąć ani nie spawać zamkniętych pojemników na paliwo lub inne chemikalia – może to spowodować wybuch.
- Przed spawaniem, cięciem lub podgrzewaniem pojemniki powinny być dobrze wentylowane.
- Kabel spawalniczy powinien być podłączony do miejsca spawania najbliżej jak to możliwe – unika się wtedy przepływu prądu spawania przez sąsiednie elementy a co za tym idzie zmniejsza się niebezpieczeństwo wystąpienia przegrzania z dala od miejsca spawania i występowania tam zagrożenia pożarem.



BUTLA może wybuchnąć

- Uszkodzona butla z gazem osłonowym może eksplodować!**
- Stosować tylko butle atestowane z odpowiednim rodzajem gazu i zalecanym ciśnieniem. Wszystkie elementy obwodu zasilania gazu ochronnego takie jak : wąż, złączki i regulator powinny być stosowane do urządzenia i być utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
- Butla z gazem powinna być w pozycji pionowej, zabezpieczona przed wywróceniem się np. za pomocą łańcucha.
- Zachowywać bezpieczną odległość butli od miejsca spawania.
- Nie narażać butli z gazem na jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne.
- Nigdy nie dotykać elektrody, uchwytu spawalniczego lub jakiegokolwiek „gorącego” elementu obwodu spawania do butli z gazem!
- Nie zbliżać głowy z szczególnie twarzy do zaworu butli z gazem, podczas jego odkręcania.
- Podczas przerwy w spawaniu zawór butli musi być zawsze zakręcony.



Dla urządzeń zasilanych ELEKTRYCZNIE

- Odłączyć zasilanie sieciowe przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy tym urządzeniu.
- Urządzenie to powinno być zainstalowane i uziemione zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami ogólnymi.



Zachować ostrożność przy zasilaniu z agregatu

- Stosując do zasilania agregat prądotwórczy, nie dolewać paliwa do zbiornika podczas spawania.
- Nie uruchamiać silnika agregatu przy rozlanym paliwie.



WENTYLATOR może być niebezpieczny

- Utrzymywać urządzenie sprawnym technicznie, obudowa i wszystkie osłony powinny być dobrze przymocowane, uniemożliwiając dostęp do wnętrza urządzenia.
- Podczas uruchamiania, użytkowania i napraw nie zbliżać rąk, włosów ubrania ani jakichkolwiek narzędzi do obracającego się wentylatora.



POLE ELEKTROMAGNETYCZNE może być niebezpieczne

- Prąd elektryczny płynący przez jakikolwiek przewodnik wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne. Prąd spawania wytwarza pole elektromagnetyczne wokół kabli spawalniczych i wokół samego urządzenia.
- Dla zminimalizowania negatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego na zdrowie każdy spawacz powinien:
 - oba kable spawalnicze układać równoległe i jak najbliżej siebie
 - nigdy nie oplatać się kablami prądowymi, a w czasie spawania nie przebywać pomiędzy nimi i bezpośrednio przy urządzeniu.
 - podłączyć zacisk kabla jak najbliżej miejsca spawania



HAŁAS powstały podczas spawania może być szkodliwy

- Łuk spawalniczy może i często powoduje przekroczenie poziomu hałasu powyżej 85dB dla 9-godzinnego wymiaru czasu pracy.
- Spawacze obsługujący półautomat spawalniczy obowiązani są do noszenia w czasie pracy odpowiednich ochronników słuchu/załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 17.06.1998. – Dz. U. Nr 79 poz. 513/.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o Opieki Społecznej z 09. 07.1996r. /Dz. U. Nr 68 poz. 194/ pracodawca jest zobowiązany do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.

2 Charakterystyka

- Półautomat spawalniczy Magster 351 z zewnętrznym podajnikiem drutu elektrodowego jest profesjonalnym urządzeniem spawalniczym do spawania stali niskowęglowych i niskostopowych /metoda MAG/, oraz stali stopowych, Al. I jego stopów /metoda MIG/ w osłonie gazów ochronnych.
- Przystosowany jest do zasilania trójfazowej sieci 400 V, 50 Hz.
- Wyposażony w dwa cyfrowe mierniki umożliwiające odczyt wielkości parametrów spawania.
- Zapewniają skokową 35-stopniową regulację napięcia spawania.
- Umożliwiają płynną regulację prędkości podawania drutu elektrodowego
- Wyposażony jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego
- Wyróżnia się zwartą i ergonomiczną w obsłudze konstrukcją.
- Wyposażony jest w półkę dla ustawienia butli z gazem osłonowym.
- Szczególnie nadaje się dla zastosowań w zakładach produkujących konstrukcje metalowe, oraz w warsztatach rzemieślniczych i naprawczych.
- Po doposażeniu w dodatkowy zestaw adaptora półautomat umożliwia współpracę z pośrednim podajnikiem drutu elektrodowego dla umożliwienia spawania w znacznej odległości od źródła prądu.
- Na życzenie klienta istnieje możliwość odpłatnego przystosowania półautomatów wyprodukowanych przed 1999 rokiem do współpracy z podajnikiem pośrednim, przez serwis BESTER S.A.**

Jeżeli masz jakiegokolwiek problemy lub pytania związane z użytkowaniem tego urządzenia skonsultuj się z najbliższym dealerem lub autoryzowanym serwisem firmy BESTER S.A.

3 Uwagi ogólne i ostrzeżenia

- Uruchomienia i eksploatacji półautomatu spawalniczego Magster 351 można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją instalacji i obsługi.**
- Po zakończeniu pracy lub przed dłuższą przerwą w pracy, przewód zasilający półautomatu należy odłączyć od sieci.
- Samoczynne przeróbki mogą spowodować zmianę cech użytkowych półautomatu lub pogorszenie parametrów technicznych.**
- Wszelkie przeróbki półautomatu, we własnym zakresie, są zabronione i powodują nie tylko utratę uprawnień z tytułu gwarancji, ale mogą być przyczyną pogorszenia się warunków bezpieczeństwa użytkownika i narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo porażenia prądem.**
- Uszkodzenie półautomatu spowodowane niewłaściwymi warunkami pracy, niewłaściwą obsługą lub z winy użytkownika powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.**
- Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia w czasie pracy od +5°C do +40°C oraz od -15°C do +55°C w czasie transportu.
- Dopuszczalna wilgotność względna do 90% przy t+20°C.
- Dopuszczalna wysokość nad poziomem morza – poniżej 1000 m.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian.**

4 Dane techniczne

<input type="checkbox"/>	Znamionowe napięcie zasilania.....	400V,3~PE, 50Hz
<input type="checkbox"/>	Maksymalny pobór mocy przy pracy X35%.....	16 KVA
<input type="checkbox"/>	Maksymalny pobór prądu przy pracy X35%.....	23 A
<input type="checkbox"/>	Maksymalny pobór prądu przy pracy X60%.....	20 A
<input type="checkbox"/>	Współczynnik mocy $\cos \varphi$ przy pracy X60%.....	0,95
<input type="checkbox"/>	Prąd spawania: znamionowy X35%.....	400 A
	znamionowy X60%.....	350 A
	przy pracy X100%.....	270 A
<input type="checkbox"/>	Napięcie wtórne stanu jałowego.....	18-40 V
<input type="checkbox"/>	Ilość stopni napięcia spawania.....	35
<input type="checkbox"/>	Zakres Regulacji prądu/napięcia spawania.....	min.....40 A/16 V
		max.....400 A/34 V
<input type="checkbox"/>	Stopień ochrony obudowy.....	IP 23
<input type="checkbox"/>	Klasa izolacji transformatorów.....	F + H
<input type="checkbox"/>	Stopień ochrony obudowy.....	W
<input type="checkbox"/>	Masa /bez szpuli z drutem/.....	140 kg
<input type="checkbox"/>	Wymiary po obrysie /szerokość/wysokość/głębokość.....	445 x 920 x 950 mm


Podajnik drutu elektrodowego.....**PDE 41**

<input type="checkbox"/>	Zakres regulacji prędkości podawania drutu $\varnothing n$	1 – 24 m/min
<input type="checkbox"/>	Zakres prędkości dojścia drutu elektrodowego.....	10 – 100 % $\varnothing n$
<input type="checkbox"/>	Czas upalania drutu elektrodowego.....	0,1 – 0,6 sek
<input type="checkbox"/>	Średnica drutu elektrodowego - stalowego.....	0,8 – 1,6 mm
	- stopowego.....	0,8 – 1,6 mm
	- aluminiowego.....	1,0 – 1,6 mm
<input type="checkbox"/>	Wyposażenie:	
	- przewód prądowy powrotny.....	5,0 m
	- przewód zasilania sieciowego.....	5,0 m

Przewód zespolony.....**PZ 350**


Oferowane długości.....	2;5;10m
-------------------------	---------

5 Elementy obsługi źródła prądu Magster 351

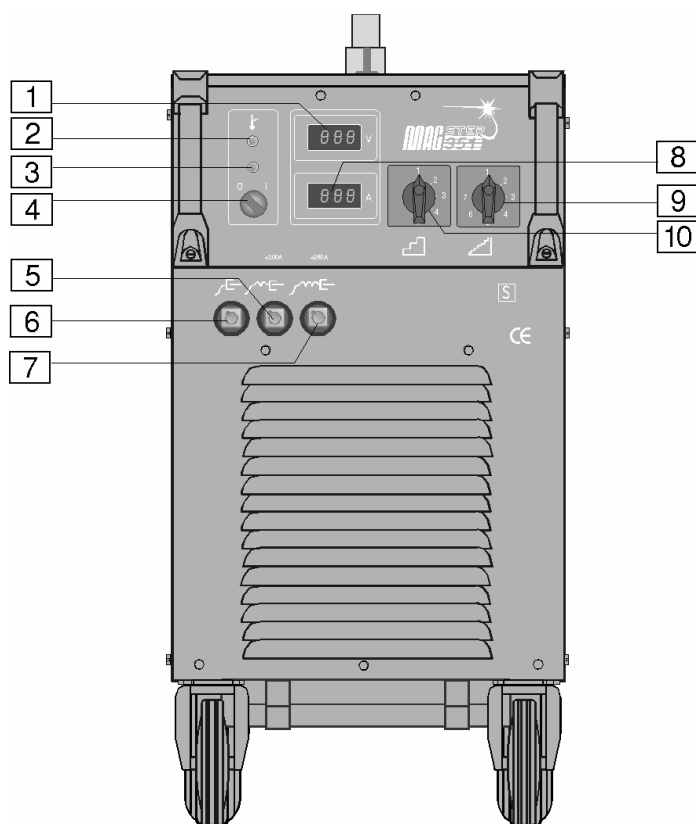


- 1 cyfrowy miernik wartości napięcia spawania
- 2 lampka sygnalizacji zadziałania zabezpieczenia termicznego
- 3 lampka sygnalizująca załączenie zasilania sieciowego
- 4 pokrętko łączenia załączenia zasilania sieciowego
- 5 gniazdo masy przewodu powrotnego /z indukcyjnością/
- 6 gniazdo masy przewodu powrotnego /bez indukcyjności/
- 7 gniazdo masy przewodu powrotnego /z indukcyjnością maksymalną/
- 8 cyfrowy miernik wartości prądu spawania
- 9 pokrętko przełącznika dokonanej regulacji napięcia spawania
- 10 pokrętko przełącznika zgrubnej regulacji napięcia spawania

6 Elementy na ścianie tylnej półautomatu Magster 351

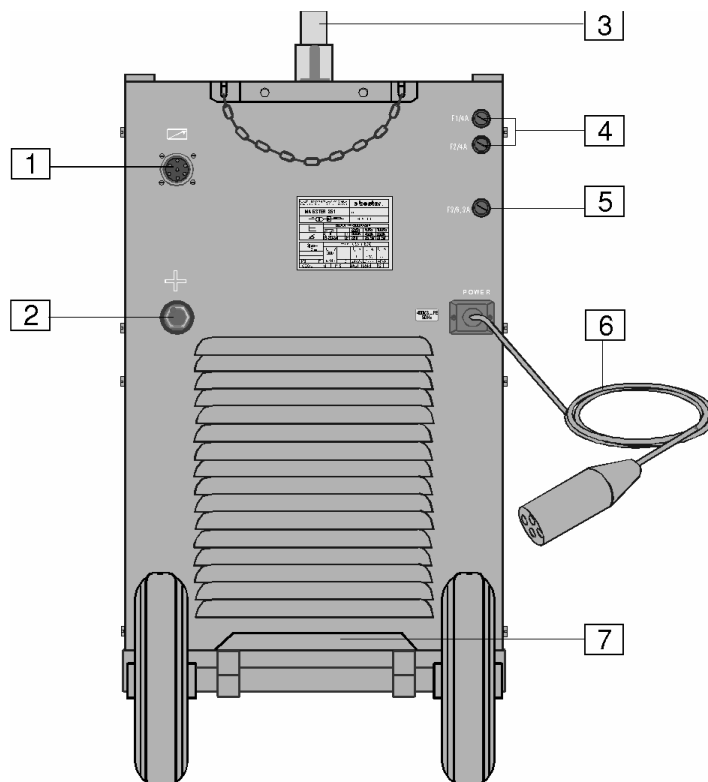


- 1 gniazdo przewodu sterowania podajnikiem
- 2 gniazdo "+"
- 3 trzpień do obrotowego osadzania podajnika drutu
- 4 bezpieczniki F1, F2 zabezpieczające źródło prądu
- 5 bezpiecznik F3 zabezpieczający układ podawania drutu
- 6 bezpiecznik F4 zabezpieczający obwód podgrzewacza gazu
- 7 gniazdo podgrzewacza gazu
- 8 przewód zasilania sieciowego
- 9 półka do ustawiania butli z gazem

7 Elementy obsługi podajnika drutu PDE 41

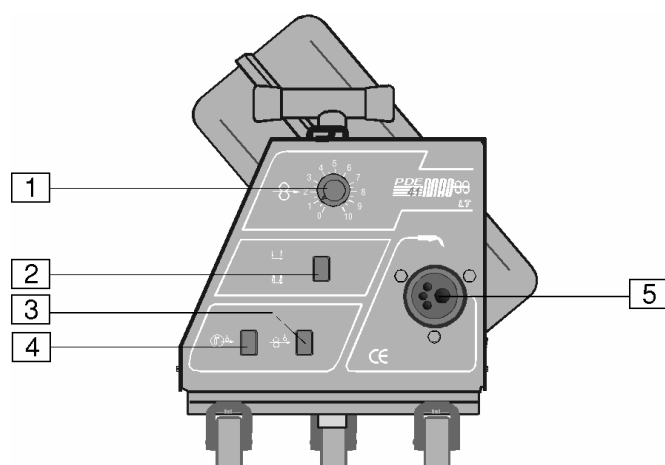


- 1 pokrętło regulacji prędkości podawania drutu elektrodowego, zapewnia regulację w zakresie od 1 do 24 m/min.
- 2 przełącznik zmiany trybu pracy uchwytu spawalniczego
- 3 przycisk testu gazu
- 4 przycisk testu drutu
- 5 gniazdo EURO do przyłączania uchwytu spawalniczego



8 Elementy obsługi na ścianie tylnej podajnika PDE 41

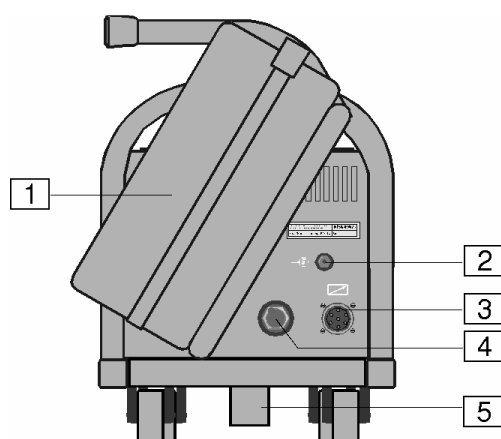

- 1 kaseta na drut elektrodowy
- 2 gniazdo szybkozłączki wlotu gazu osłonowego
- 3 gniazdo przewodu sterującego
- 4 gniazdo prądowego przewodu spawalniczego
- 5 tuleja do obrotowego osadzania podajnika na źródle prądu

 9 Elementy regulacyjne wewnątrz podajnika PDE 41

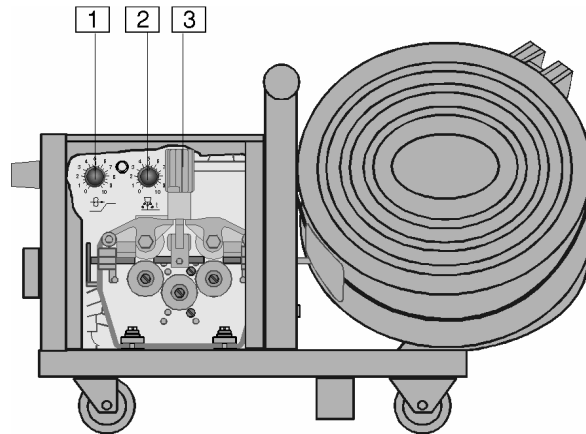

- 1  potencjometr regulacji prędkości dojścia końca drutu elektrodowego w uchwycie spawalniczym do chwili zajarzenia łuku
- 2  potencjometr regulacji czasu upalania drutu po zwolnieniu przycisku w uchwycie spawalniczym
- 3 regulacja siły docisku rolek

10 Magster 351 budowa i kontemplacja

Magster 351 – ogólnie

- Półautomat składa się ze źródła prądu i 4-rolkowego podajnika drutu PDE-41 łączonych ze sobą przewodem zespolonym PZ 350.
- Przewód zespolony PZ 350 zawiera przewody: prądowy, sterujący, doprowadzający gaz osłonowy oraz dwa przewody systemu chłodzenia; oferowany w różnych długościach:
 - 2m – PZ 350/2
 - 5m – PZ 350/5
 - 10m – PZ 350/10
- Półautomat Magster 351 wyposażony jest w:
 - prądowy przewód spawalniczy z zaciskiem uziemiającym
 - łańcuch do mocowania butli z gazem osłonowym
 - komplet rolek podajnika drutu
 - instrukcja instalacji i obsługi
- Pełna instalacja eksploatacyjna półautomatu wymaga zakupu dodatkowego wyposażenia:
 - uchwytu spawalniczego
 - reduktora ciśnienia gazu

Źródło prądu

- Zbudowane jest jako zwarta konstrukcja, której dobrą mobilność zapewniają dwie pary kół: stała i skrętna
- Na płycie przedniej źródła zgrupowano pole gniazd przyłączeniowych, oraz pole załączenia zasilania i sygnalizacji.
- Na ścianie tylnej źródła zgrupowano przyłącze sieci zasilającej, gniazdo do podłączenia przewodu zespolonego, gniazdo zasilania podgrzewacza gazu oraz pole bezpieczników.
- Na ścianie tylnej źródła umieszczono trzpień do osadzania podajnika drutu, oraz dwa ucha transportowe, które przy zachowaniu stosownych zasad i środków bezpieczeństwa służą do załadunku urządzenia.
- Pole załączenia sieci i sygnalizacji
 - umieszczono tutaj wyłącznik główny zasilania z sygnalizacją załączania oraz sygnalizację zadziałania układu zabezpieczenia termicznego
 - przegrzanie któregoś z układów źródła powoduje odłączenie napięć zasilających blok mocy, a zasilanym pozostaje wentylator i pompa systemu chłodzenia
 - po uzyskaniu przez nadmiernie nagrzane podzespoły normalnej temperatury pracy, układ zabezpieczenia termicznego wyłącza się /lampka sygnalizacyjna gaśnie/ i wszystkie napięcia zasilające blok mocy zostają ponownie załączone.

Podajnik drutu elektrodowego PDE41

- Zbudowany jest z podajnika właściwego i podwozia.
- Podwozie wyposażone jest w tuleję kołnierзовą do obrotowego osadzenia podajnika drutu na źródle prądu; posiada również cztery koła umożliwiające jego swobodne przemieszczanie po twardym podłożu.
- Rurowa konstrukcja zabezpieczająca chroni podajnik przed uszkodzeniem mechanicznym.
- Za stelażem umieszczono kasetę na drut elektrodowy.
- Na płycie przedniej podajnika usytuowano manipulatory oraz gniazdo EURO do połączenia uchwyty spawalniczego.
- Na ścianie tylnej umieszczono gniazdo przyłączeniowe przewodu zespolonego oraz gniazdo instalacji gazowej.
- Podajnik wyposażony jest w komplet rolek; fabrycznie zakładane są rolki z rowkiem V dla drutu o średnicy ϕ 0,8 i 1,0 mm
 - w zależności od średnicy i rodzaju stosowanego drutu elektrodowego należy założyć odpowiednie rolki
 - cecha rowka czynnego wybita jest na boku rolki i po jej założeniu znajduje się po jej niewidocznej stronie
 - dla drutów stalowych należy używać rolek z rowkami V, zaś dla drutów aluminiowych z rowkami U.
- Podajnik drutu elektrodowego realizuje funkcje:

tryb pracy uchwyty spawalniczego

- 2-taktowy – przyciśnięcie przycisku na uchwycie spawalniczym i przytrzymanie go przyciśniętym załącza urządzenie i utrzymuje je w stanie aktywnym; zwolnienie przycisku wyłącza urządzenie
- 4-taktowy – włączenie i wyłączenie urządzenia następuje po jednokrotnym naciśnięciu przycisku na uchwycie spawalniczym

regulacja prędkości podawania drutu

- umożliwia regulację prędkości podawania drutu elektrodowego, zapewniając regulację z zakresie od 1 do 17 m/min

funkcje testowe

- test drutu – umożliwia uruchomienie samego podajnika drutu bez załączania źródła prądu i elektrozaworu gazu /funkcja ta jest wykorzystywana w trakcie wprowadzania drutu elektrodowego do uchwyty/

- test gazu – umożliwia załączenie samego elektrozaworu gazu, bez załączenia źródła prądu /funkcja ta jest wykorzystywana w trakcie ustalania wielkości przepływu gazu osłonowego oraz sprawdzania drożności i szczelności całej instalacji gazowej.

regulacja prędkości dojścia drutu elektrodowego

- ☐ ustalenie prędkości dojścia końca drutu do miejsca spawania od chwili uruchomienia procesu przyciskiem w uchwycie do chwili zajarzenia się łuku

regulacja upalania drutu /dostępna w komorze podajnika /

- służy do uzyskania żądanej długości drutu elektrodowego wystającego z końcówki kontaktowej uchwytu spawalniczego po zakończeniu spawania /należy zwrócić uwagę na dobór długości czasu upalania – nastawienie maksymalnego czasu upalania może powodować wtapienie się drutu w końcówkę kontaktową/.


Uchwyt spawalniczy

- ☐ Do współpracy z tym półautomatem powinno się stosować uchwyt spawalniczy chłodzony, o obciążalności 450A przy pracy PJ60.
- ☐ Zaleca się stosować uchwyt spawalniczy MB 40KD firmy Binzel. Oferuje się następujące długości uchwytów: 3, 4 lub 5 m. Uchwyty te standardowo wyposażone są w końcówkę o średnicy ϕ 1,2 mm dla drutu stalowego oraz prowadnicę drutu o średnicy wewnętrznej ϕ 2,0 mm.
- ☐ Zalecane wyposażenie:
 - dla drutu o średnicy ϕ 0,8 mm końcówka ocechowana 0,8
 - ϕ 1,0 mm końcówka ocechowana 1,0
 - ϕ 1,2 mm końcówka ocechowana 1,2
 - ϕ 1,6 mm końcówka ocechowana 1,6
 - oraz dobrana prowadnica drutu /wykonana z drutu w formie spirali/:
 - dla drutu o średnicy ϕ 0,8 – 1,0 mm prowadnicę o ϕ wew. = 1,5 mm
 - ϕ 1,0 – 1,2 mm prowadnicę o ϕ wew. = 2,0 mm
 - ϕ 1,6 mm prowadnicę o ϕ wew. = 2,5 mm
 - do spawania drutem ze stali nierdzewnej należy stosować końcówkę kontaktową jak dla drutu stalowego, natomiast prowadnica drutu powinna być z tworzywa /na bazie teflonu/ i tak:
 - dla drutu o ϕ 0,8 – 1,0 mm teflonową prowadnicę o ϕ wew. = 1,5 mm
 - dla drutu o ϕ 1,0 – 1,2 mm teflonową prowadnicę o ϕ wew. = 2,0 mm
 - dla drutu o ϕ 1,6 mm teflonową prowadnicę o ϕ wew. = 2,5 mm
 - do spawania drutem aluminiowym stosować należy odpowiednie końcówki kontaktowe w zależności od średnicy drutu, kojarzenie jak dla drutu stalowego, z tą różnicą, że powinny być dodatkowo oznaczone literą A; prowadnice drutu należy takie same jak dla drutu ze stali nierdzewnej.

Uwaga!


W celu przystosowania urządzenia do spawania drutem aluminiowym należy usunąć rurkę prowadzącą znajdującą się w gnieździe EURO i zastąpić ją rurką cienkościenną /129.0461/. w rurkę cienkościenną wprowadzić prowadnicę drutu /np.126.M006/ i skrócić ją tak, aby sięgała rolek podajnika.

11 Schemat ideowy źródła prądu Magster 351

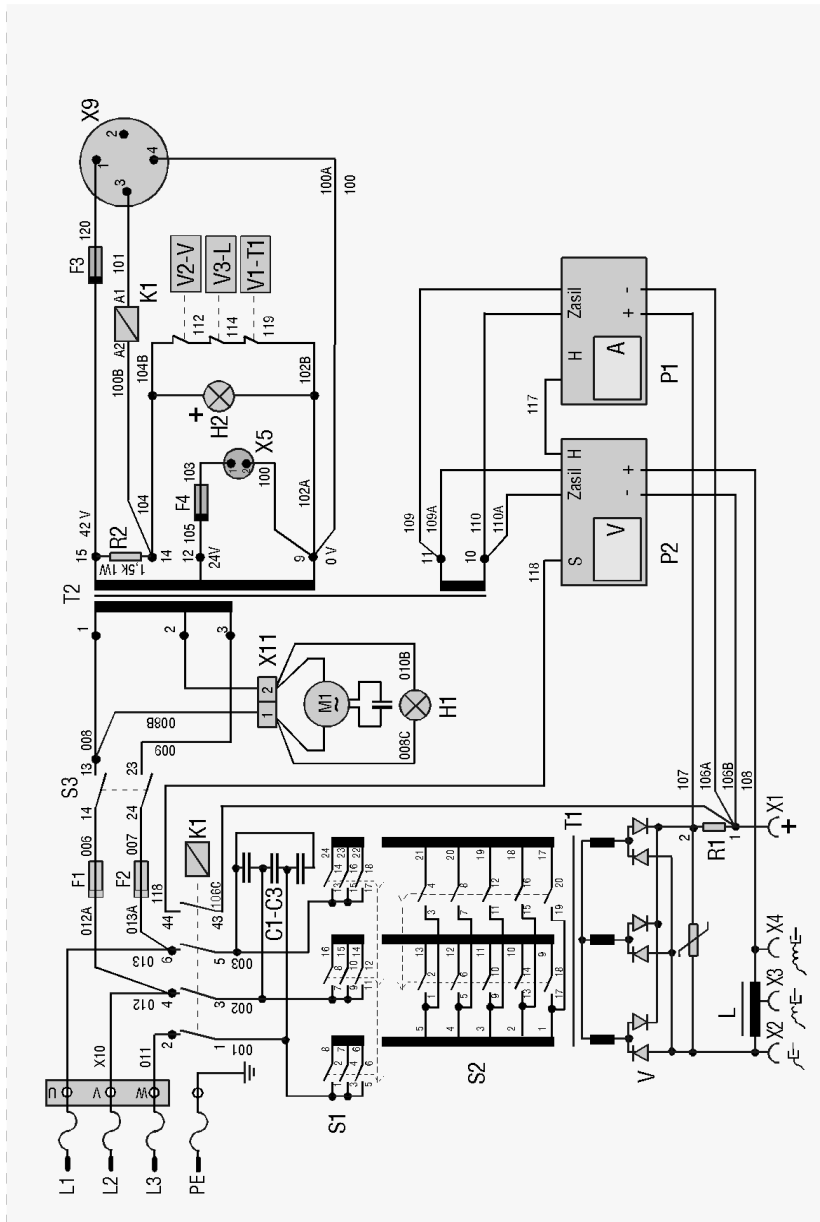


Producent zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i wzorniczych

12 Schemat ideowy podajnika drutu PDE 41

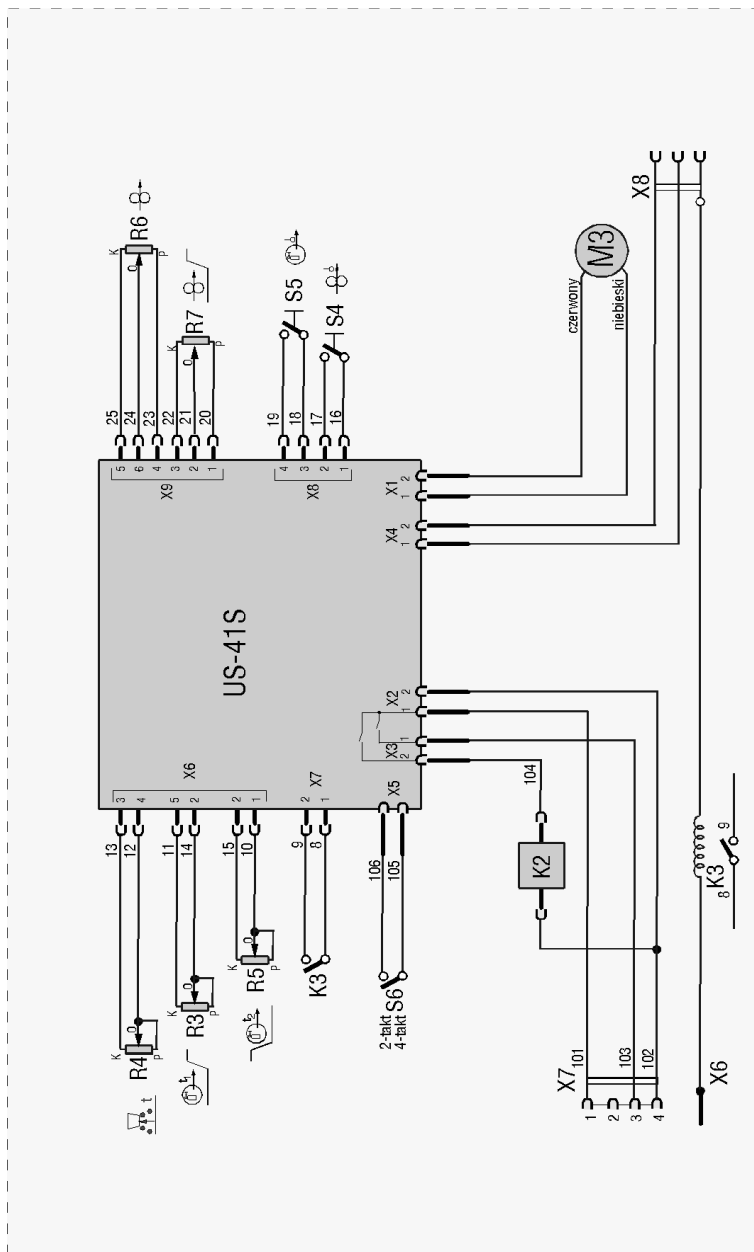

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i wzorniczych

13 Zestawienie stanowiska spawalniczego

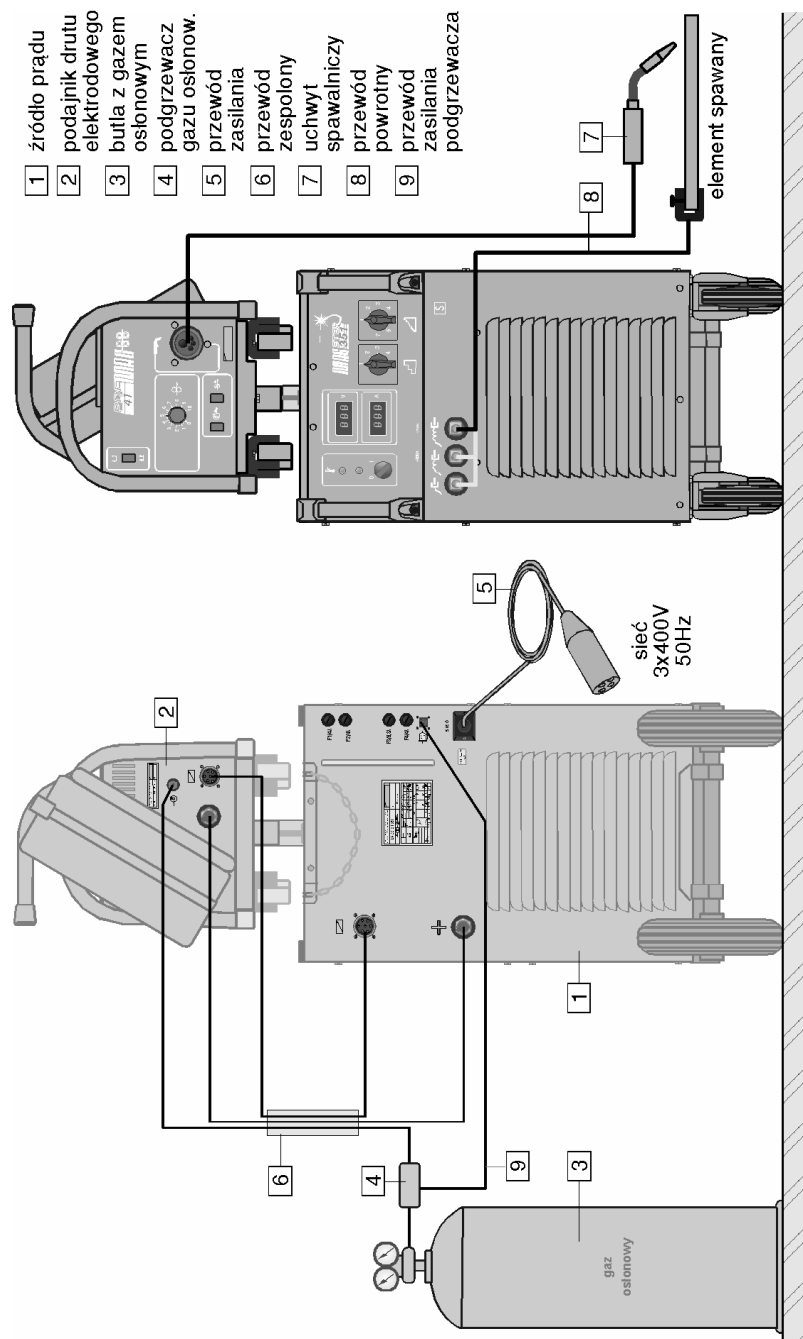



14 Instalacja półautomatu

14.1 Przyłączanie do sieci zasilającej

 


- Przyłączanie półautomatu do zasilającej sieci energetycznej oraz włączanie do systemu ochrony przeciwporażeniowej powinno być zgodne z normą arkuszową PN-E – 05009 pt. „Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych”.
- Magster 351 przystosowany jest do współpracy z siecią trójfazową 3 x 400 V , 50 Hz z zabezpieczeniem zwłocznym bezpiecznikiem o prądzie I = 25 A .
- Do zacisku ochronnego w gnieździe przyłączeniowym bezwzględnie musi być podłączony przewód ochronny PE.
- Przed przyłączeniem półautomatu do sieci zasilającej upewnić się czy wyłącznik główny jest w pozycji O /wyłączony/.

14.2 Podłączanie gazu osłonowego


W celu podłączenia gazu osłonowego wykonać następujące czynności:

- Ustawić butle z gazem na półce półautomatu i zabezpieczyć ją przed wywróceniem się, mocując ją do wspornika za pomocą łańcucha.
- Zdjąć kołpak ochronny zaworu butli z gazem osłonowym i na moment odkręcić zawór butli dla usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń.
- Zamontować reduktor z rotametrem, zapewniając rurce rotametry pionowe położenie. Stosując gaz CO₂ zamontować dodatkowo podgrzewacz gazu.
- Do reduktora podłączyć wąż zasilania gazu osłonowego półautomatu, za pomocą opaski zaciskowej.
- Drugi koniec przewodu gazowego, zakończony szybkozłączką, podłączyć do gniazda  umieszczonego na ścianie tylnej podajnika drutu.
- Podłączyć zasilanie podgrzewacza gazu do gniazda zasilania podgrzewacza  umieszczonego na ścianie tylnej półautomatu.
- Zawór reduktora powinien być odkręcony na stałe tylko bezpośrednio przed przystąpieniem do prac spawalniczych.




14.3 Łączenie źródła prądu z podajnikiem drutu elektrodowego

- Zespoleńia prądu z podajnikiem drutu elektrodowego dokonuje się przez połączenie ich za pomocą jednego przewodu zespolonego, zawierającego przewody realizujące wszystkie niezbędne połączenia.
- Dla doprowadzenia zasilania oraz sygnałów sterujących ze źródła prądu do podajnika drutu elektrodowego, gniazda  umieszczone na ściankach tylnych źródła i podajnika połączyć ze sobą przewodem sterującym.
- Dla zamknięcia obwodu prądowego gniazda  umieszczone na ściankach tylnych źródła prądu i podajnika drutu elektrodowego połączyć ze sobą przewodem prądowym.
- W celu doprowadzenia gazu osłonowego do podajnika drutu a stamtąd do uchwytu spawalniczego, do gniazda  umieszczonego na ścianie tylnej podajnika drutu elektrodowego podłączyć przewód zasilania gazu zakończony szybkozłączką.

 14.4 Podłączenie uchwytu spawalniczego

  - Podłączyć uchwyt spawalniczy z wtykiem EURO do gniazda  umieszczonego na płycie przedniej podajnika drutu elektrodowego

 
 
 

 

14.5 Zakładanie drutu elektrodowego do podajnika

- Wybrać „tryb pracy uchwytu spawalniczego” zgodnie z procedurą opisaną w pkt. „Podajnik drutu PDE 41LT” – patrz str 13/.
 - Pokrętko regulacji prędkości podawania drutu  umieszczone na płycie przedniej podajnika drutu elektrodowego, ustawić na położeniu „0”.
 - Upewnić się czy uchwyt spawalniczy posiada wyposażenie odpowiednie do aktualnie stosowanego drutu elektrodowego.
 - Wprowadzić drut elektrodowy do podajnika drutu elektrodowego.
 - Wyregulować siłę docisku rolki podajnika drutu elektrodowego.
 - W razie potrzeby wyregulować moment hamowania tulei ze szpulą drutu.
 - Dobrać odpowiednią rolkę napędową.
- Zakładanie szpuli z drutem elektrodowym**
- otworzyć kasetę drutu elektrodowego umieszczoną z tyłu podajnika
 - na obrotowy korpus tulei założyć szpulę z drutem typu A ϕ 300, tak aby koniec drutu znajdował się w dolnej części szpuli, naprzeciw podajnika
 - wyjąć zagięty koniec drutu z otworu szpuli, obciąć go i stępić
- Wprowadzanie drutu elektrodowego do podajnika drutu**
- podnieść pokrywę podajnika drutu elektrodowego
 - w podajniku drutu zwolnić zatrzask i podnieść ramię dociskające
 - wprowadzić drut elektrodowy do prowadnicy drutu w podajniku
 - prowadząc drut nad rolkami napędowymi podajnika, wprowadzić go do króćca prowadzącego
 - opuścić ramię rolek dociskających i zatrzaskać je przy pomocy regulatora siły docisku, a następnie włączyć zasilanie półautomatu
 - nacisnąć przycisk testu drutu  umieszczony na płycie przedniej podajnika drutu; podczas tej operacji końcówka kontaktowa uchwytu spawalniczego powinna być wykręcona
 - po pojawieniu się drutu elektrodowego w wylocie uchwytu spawalniczego /około 20 mm/ zwolnić przycisk testu drutu  i wkręcić końcówkę kontaktową ponownie
- Regulacja siły docisku ramienia dociskowego podajnika drutu**
- prawidłowo wyregulować siłę docisku rolki: docisk za mały rolka napędowa ślizga się po drucie; docisk za duży – drut jest skrawany przez rolkę napędową lub blokuje się w panczerzu; obrót regulatora w prawo – zwiększa docisk, obrót regulatora w lewo – zmniejsza docisk.
- Regulacja momentu hamowania tulei**
- dla uniknięcia płątania drutu, tuleja wyposażona jest w układ hamujący
 - regulacja momentu hamowania odbywa się przez obrót dwóch sprężyn znajdujących się wewnątrz korpusu tulei
 - moment hamowania zwiększa się kręcąc sprężyny w lewo, zaś zmniejsza się kręcąc sprężyny w prawo
- Rodzaje i dobór rolek napędowych**
- podajnik wyposażony jest w komplet rolek; standardowo zakładane są rolki z rowkiem V dla drutów o średnicy 1.0 / 1.2 mm
 - każdorazowo należy upewnić się czy aktualnie są zainstalowane rolki o rowku odpowiednim do średnicy stosowanego drutu elektrodowego
 - cecha rowka czynnego jest wybita na boku rolki i po jej założeniu znajduje się po stronie niewidocznej
 - dla drutów stalowych i nierdzewnych stosować rolki z rowkami typu V
 - dla drutów aluminiowych stosować rolki z rowkami typu U

❑ Wymiana rolek napędowych

 

 
- dla wymiany rolek napędowych należy dokręcić mocujące je zakrętki
- zsunąć rolki podlegające wymianie z piasty koła zębatego
- w ich miejsce nasunąć rolki właściwe tak, aby wpust koła zębatego wszedł w rowek rolki
- po założeniu rolek wkręcić zakrętki mocujące

15 Spawanie metodą MIG/MAG

- ❑ Dokonać instalacji półautomatu zgodnie z powyższym opisem.
- ❑ Biorąc pod uwagę przewidywany prąd spawania, podłączyć przewód prądowy z zaciskiem uziemiającym do odpowiedniego gniazda „-“, umieszczonego na płycie przedniej źródła prądu. I tak:
 - dla prądów spawania do 250 A /przy pracy 60 %/ do gniazda 
 - dla prądów spawania do 300 A /przy pracy 60 %/ do gniazda 
 - dla prądów spawania powyżej 300 A /przy spawaniu natryskowym/ do gniazda 
- ❑ Zacisk uziemiający przewodu podłączyć do elementu spawanego, zapewniając mu jak najlepszy kontakt.
- ❑ Wyłączyć zasilanie źródła prądu przez ustawienie wyłącznika sieciowego  w pozycji „I„ – zaświeci się lampka sygnalizacyjna.
- ❑ Wielkość napięcia /prądu/ spawania reguluje się zgrubnie za pomocą pokrętki zgrubnej regulacji napięcia spawania , zaś dokładnie za pomocą pokrętki dokładnej regulacji napięcia spawania . Oba te pokrętki umieszczone są na płycie przedniej źródła prądu.

Uwaga! Regulacja napięcia spawania w trakcie spawania grozi poważnym uszkodzeniem półautomatu.

- ❑ **Wielkość prądu spawania zależy bezpośrednio od wielkości prędkości podawania drutu elektrodowego.**

Dobrać odpowiednią wartość prędkości podawania drutu elektrodowego za pomocą pokrętki regulacji prędkości podawania drutu  umieszczonego na płycie przedniej podajnika PDE 41. Zakres regulacji prędkości podawania drutu wynosi od 1 do 24 m/min.
- ❑ Zachowując stosowne przepisy bhp można przystąpić do spawania. Dla umożliwienia swobodnego przemieszczania drutu, w czasie pracy przewód uchwytu spawalniczego układać bez ostrych załamań.
- ❑ Po rozpoczęciu spawania wartości prądu i napięcia spawania są wyświetlane na odpowiednich miernikach  . Po zakończeniu procesu spawania, mierniki pokazują zapamiętane wartości średnie prądu i napięcia spawania z ostatnich 2 sek.

16 Dobór parametrów spawania

- ❑ Dla metody spawania techniką MIG/MAG wymagane jest jedynie ustawianie dwóch parametrów spawania : napięcia spawania i prędkości podawania drutu elektrodowego.
- ❑ **Wielkość prądu spawania zależy od prędkości podawania drutu – należy dobierać ją odpowiednio do grubości spawanego elementu.**
- ❑ Zwiększanie prędkości podawania drutu elektrodowego powoduje skrócenie długości łuku, zwiększenie natężenia prądu spawania oraz zwiększenie głębokości wtopienia /przetopu/.
- ❑ Zmniejszenie prędkości podawania drutu powoduje wydłużenie łuku, zmniejszenie natężenia prądu spawania i zmniejszenie przetopu.
- ❑ Zwiększenie napięcia spawania powoduje wydłużenie łuku.
- ❑ Zmniejszenie napięcia spawania powoduje skrócenie łuku.
- ❑ Gdy prędkość podawania drutu elektrodowego jest za duża następuje wyraźne "wypychanie" uchwytu spawalniczego ku górze. Drut elektrodowy nie nadąża topić się w łuku i odpycha uchwyt spawalniczy.
- ❑ Gdy prędkość podawania drutu elektrodowego jest za mała lub gdy napięcie spawania jest za wysokie, na końcu drutu elektrodowego tworzą się duże krople, które spadają obok jeziora ciekłego metalu.

- ❑ Zbyt duże rozpryski świadczą o za małym napięciu spawania lub za dużej prędkości podawania drutu elektrodowego.
- ❑ Podczas spawania "z góry na dół" można obniżyć napięcie spawania o około 1-2 V /zmniejszyć napięcie spawania o jeden skok/.
- ❑ Podczas wykonywania spoin wypełniających, dla uzyskania gładkiego lica, można podwyższyć napięcie spawania o ok.1-4 V.
- ❑ **Elementy spawane powinny być czyste, wolne od rdzy, zaoliwień, smaru wody itp. – zapobiega to korozji w spawanym złączu**

17 Obsługa okresowa

Uwaga! Wszystkie czynności konserwacyjne powinny być wykonywane po wcześniejszym odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej i przez wykwalifikowany personel.

- ❑ **W ramach codziennej obsługi należy:**
 - utrzymywać półautomat suchy i w czystości, szczególnie dbając o regularne wydmuchiwanie gromadzonych się wewnątrz opiłków i innych drobin przewodzących
 - sprawdzać stan połączeń obwodu prądowego, instalacji gazowej i wodnej
 - usuwać odpryski metali z dyszy gazowej – mogą być przyczyną zaburzeń w osłonie jeziora ciekłego metalu
 - smarować dyszę uchwyty środkiem przeciwrozpryskowym
 - wyłączyć zasilanie półautomatu podczas dłuższych przerw w pracy
 - w przypadku zauważenia opiłków drutu elektrodowego należy sprawdzić, czy docisk rolki napędowej jest odpowiedni do średnicy zastosowanego drutu i w razie niezgodności zmniejszyć docisk
 - przed zainstalowaniem nowej rolki drutu elektrodowego wykręcić dyszę gazową i końcówkę kontaktową w celu przeczyszczenia pancerza wiodącego drut sprężonym powietrzem – przez osadzające się tam opiłki
 - sprawdzać, czy otwór końcówki kontaktowej jest odpowiedni do średnicy drutu elektrodowego

- ❑ **W ramach comiesięcznego przeglądu należy:**
 - dokładnie odkurzyć wnętrze komory podajnika drutu oraz umyć prowadnicę drutu uchwyty spawalniczego np. w benzynie ekstrakcyjnej
 - sprawdzać styki podzespołów i elementów łączeniowych – nadpalone i zanieczyszczone doprowadzić do właściwego stanu
 - dokręcić wszystkie połączenia śrubowe
 - zdemontować koła zębate rolek podających; oczyścić szczotką lub sprężonym powietrzem – powierzchnie zębów zwilżyć olejem

18 Zanim skorzystasz z serwisu


Objawy	Przyczyna	Postępowanie
Brak podawania drutu elektrodowego /silnik podajnika pracuje/	Za mały docisk rolek	Ustawić docisk prawidłowy
	Zanieczyszczona prowadnica drutu w	Wyczyścić prowadnicę drutu elektrodowego
	Rowek założonej rolki nie odpowiada średnicy drutu	Założyć rolkę zgodną ze średnicą drutu
	Zablokowany drut elektrodowy w końcówce	Wymienić końcówkę kontaktową
Brak podawania drutu elektrodowego /silnik podajnika nie	Uszkodzony silnik	Przekazać półautomat do serwisu
	Uszkodzony układ sterowania	
Nieregularny posuw drutu elektrodowego	Uszkodzona końcówka kontaktowa	Wymienić końcówkę na nową
	Rowek rolki podającej jest brudny, uszkodzony lub nie odpowiada średnicy drutu	Wyczyścić rowek rolki, wymienić rolkę lub dobrać rolkę do średnicy stosowanego drutu
Łuk nie zajarza się	Brak właściwego styku zacisku przewodu powrotnego	Poprawić styk zacisku kleszczowego
Łuk zbyt długi i nieregularny	Napięcie spawania za	Zmniejszyć napięcie spawania
	Prędkość podawania drutu za mała	Zwiększyć prędkość podawania drutu
Łuk zbyt krótki	Napięcie spawania za niskie	Zwiększyć napięcie spawania
	Prędkość podawania drutu za duża	Zmniejszyć prędkość podawania drutu
Po włączeniu zasilania lampka sygnalizacji załączenia za silania nie świeci się	Brak napięcia zasilania	Sprawdzić bezpiecznik sieciowy
	Przepalona wkładka bezp. F1 lub F2 w obwodzie	Wymienić wkładkę na nową
	Uszkodzony wyłącznik S2	Wymienić wyłącznik*
	Uszkodzona lampka	Wymienić lampkę*
Po włączeniu zasilania świecą się lampki żółta i sygnalizacyjna /stycznik nie załącza się/	Uaktywnione zabezpieczenie termiczne	Doprowadzić do ostygnięcia urządzenia i ponowić próbę
	Zablokowany lub zanieczyszczony system chłodzenia	Udrożnić elementy systemu chłodzenia

19 Uruchomienie półautomatu po dłuższym składowaniu

- ❑ Przyłączanie półautomatu do zasilającej sieci energetycznej oraz włączanie do systemu ochrony przeciwporażeniowej powinno być zgodne z normą arkuszową PN-E - 05009 pt. "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".
- ❑ Sprawdzić stan izolacji pomiędzy gniazdami wyjściowymi i obudową przy załączonym wyłączniku głównym i zmostkowanych stykach stycznika K. Przed wykonaniem próby należy:
 - odłączyć wszystkie przewody od układów elektroniki w źródle i podajniku
 - odłączyć wszystkie przewody od silnika podajnika
 - zewrzeć ze sobą gniazda wyjściowe EURO podajnika i źródła prądu, oraz dołączyć do nich uzwojenie wtórne transformatora głównego. Pomiaru dokonać za pomocą megaomomierza 500 V. Wartość rezystancji izolacji winna wynosić powyżej 5 MΩ.
- ❑ Sprawdzić stan izolacji pomiędzy stykami wtyczki sieciowej i gniazdami wyjściowymi. Przed wykonaniem próby należy:
 - odłączyć wszystkie przewody od układów elektroniki w źródle i podajniku
 - odłączyć wszystkie przewody od silnika podajnika
 - zewrzeć ze sobą gniazda wyjściowe EURO podajnika i źródła prądu, oraz dołączyć do nich uzwojenie wtórne transformatora głównego. Pomiaru dokonać za pomocą megaomomierza 500 V. Wartość rezystancji izolacji winna wynosić powyżej 5 MΩ.
- ❑ Sprawdzić stan ochrony przeciwporażeniowej poprzez wykonanie pomiaru rezystancji połączeń pomiędzy zaciskiem ochronnym a rdzeniem transformatorów i metalową konstrukcją obudowy. Rezystancja ta nie powinna być większa niż 0,1 Ω przy przepływie prądu stałego nie mniejszego niż 25 A.
- ❑ Sprawdzić stan połączeń gwintowych - rozluźnione dokręcić.

20 Technologia spawania metodą MIG/MAG

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik spawalniczych mających zastosowanie przy spawaniu stali konstrukcyjnych węglowych i stopowych jest technika spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów osłonowych **GMAW** /ang. Gas Metal Arc Welding/, popularnie nazywana metodą **MIG/MAG** /ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas/. Na poniższym rysunku przedstawiono zasadę spawania tą techniką

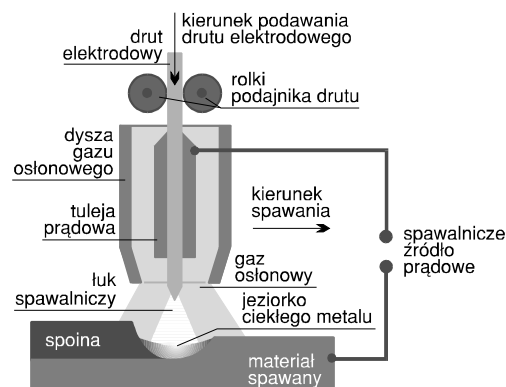
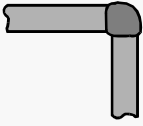
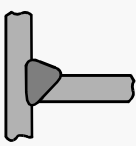
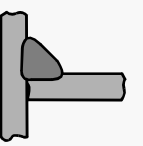
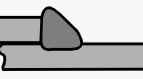
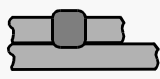


Elektroda topliwą wykonana jest w postaci drutu nawiniętego na szpulę, który jest podawany do spoiny poprzez rolki podajnika, przewód elastyczny i końcówkę kontaktową. Wolny wylot elektrody /odcinek elektrody pomiędzy końcówką kontaktową a łukiem spawalniczym/ jest odpowiednio krótki i pozwala na użycie dużych gęstości prądu - ponad 100A/mm. Biegun dodatni /plus/ źródła energii jest przyłączony do elektrody topliwej, zaś biegun ujemny

/masa/ do elementu spawanego. Łuk spawalniczy powstaje pomiędzy elektrodą topliwą /drutem/ a materiałem spawanym, dzięki czemu użyty drut jest jednocześnie elektrodą w obwodzie spawania i materiałem wypełniającym spoinę - spoiną. Gaz osłonowy /obojętny lub aktywny/ wypływa z dyszy gazowej chroniąc ciekły metal topiącej się elektrody i jeziorko ciekłego metalu przed dostępem powietrza atmosferycznego /głównie tlenu i azotu/.

21 Technologia spawania – podstawy


21.1 Rodzaje spoin i typy złączy

spoina złącze	czołowa	pachwinowa	otworowa
doczołowe			
kątowe /narożne/			
teowe			
zakładkowe			


21.2 Zalecenia praktyczne

Technika MIG/MAG umożliwia spawanie we wszystkich pozycjach.


rodzaje pozycji

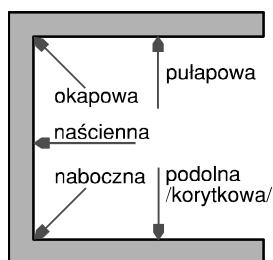

pozycja pionowa - spoina czołowa

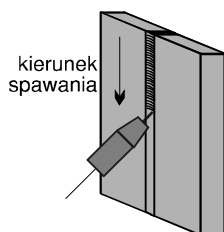


pozycja naboczna - spoina pachwinowa

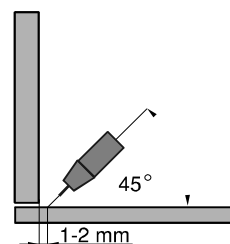

- Spoiny czołowe w pozycji podolnej należy wykonywać techniką "pchaj" dla elementów cienkich i techniką "ciągnij" dla elementów grubszych.
- Spoiny czołowe w pozycji pionowej dla elementów cienkich należy wykonywać od góry do dołu.
- Spoiny pachwinowe w pozycji nabocznej należy wykonywać techniką "pchaj", ale z uwzględnieniem dodatkowego pochylecia uchwytu spawalniczego w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku spawania.
- W przypadku wypełniania szerokich rowków w pozycji podolnej lub pionowej, końcem uchwytu należy wykonywać poprzeczne ruchy wahadłowe.


- Podczas spawania uchwyt spawalniczy powinien być prowadzony pod odpowiednim kątem w stosunku do spawanych elementów - zbyt duży kąt pochylenia może powodować zasysanie powietrza do jeziorka ciepłego metalu /kąt odchylenia uchwytu od pionu powinien być $\leq 10^\circ$.
- Spawanie łukiem długim zmniejsza głębokość wtopienia - spoina jest szeroka i płaska, a spawaniu towarzyszy zwiększony rozprysk.
- Spawanie łukiem krótkim /przy tej samej gęstości prądu/ zwiększa głębokość wtopienia - spoina jest węższa, a rozprysk materiału staje się mniejszy.

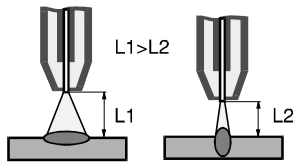


Nadmierne wydłużenie lub skrócenie łuku może spowodować niestabilne jarzenie się łuku i złą jakość spoiny.
L1, L2 – długość łuku

- Na głębokość wtopienia znaczący wpływ ma także kierunek spawania - prowadzenie uchwytu spawalniczego

Na rysunku obok przedstawiono Porównanie spawania metodą "ciągnij" z metodą "pchaj".
H1, H2- głębokość wtopienia

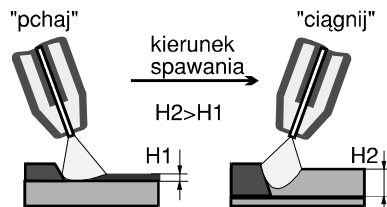




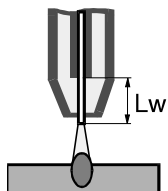


- Powiększenie wolnego wylotu elektrody /przy nie zmienionej prędkości podawania drutu/ powoduje zmniejszenie gęstości prądu na końcu elektrody, a tym samym zmniejszenie głębokości wtopienia.

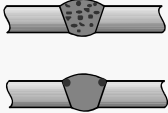

W tym przypadku energia źródła spawalniczego tracona jest na nagrzewanie oporowe wysuniętego odcinka drutu.
Lw – wolny wylot elektrody /15-20 mm/


22 Wady spoin

wada spoiny	wygląd	przyczyna powstawania
porowatość		Niedostateczny przepływ gazu - powinien wynosić 8-15 l/min
		Odpryski występujące w dyszy gazu szkodzą ochronie gazowej
		Przeciagi powietrza w obszarze spawania
		Uchwyt trzymany źle lub za daleko od elementu spawanego
		Element spawany wilgotny, zatłuszczony lub zardzewiały
spoina zbyt wąska		Za duża szybkość spawania
		Za mały prąd spawania w stosunku do szybkości spawania
wady połączenia		Nieregularne ruchy uchwytu
		Za niskie napięcie spawania
znaczne napylenie		Za duże napięcie spawania
		Zanieczyszczona dysza gazu
		Element spawany wilgotny, zatłuszczony lub zardzewiały
spoina nieregularna		Za długi wolny wylot drutu
		Za duży prąd spawania w stosunku do wybranego napięcia
		Za małą szybkość spawania
niedostateczny wtop		Za mały prąd spawania w stosunku do wybranego napięcia.


Podczas obsługi półautomatu należy zwrócić uwagę na dodatkowe czynniki mogące być przyczyną nieprawidłowego jarzenia się łuku i powstawania wad spoiny :

- kończący się gaz osłonowy, jego brak w butli lub awaria zaworu butli
- zbyt duży lub zbyt mały wydatek gazu osłonowego
- zredukowane ciśnienie gazu na skutek zamarznięcia reduktora butli
- mechaniczne lub elektryczne uszkodzenie elektrozaworu gazowego
- wewnątrz dyszy gazu nadmiernie zanieczyszczone rozpryskiem


23 Wykaz części zamiennych półautomatu Magster 351

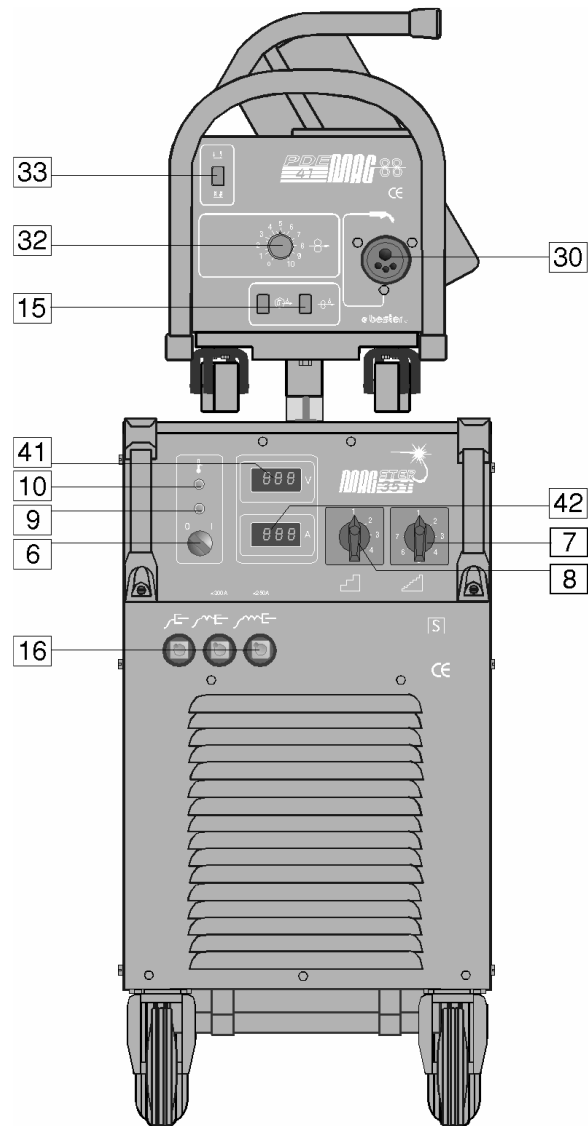

23 Wykaz części zamiennych półautomatu Magster 351 cd.

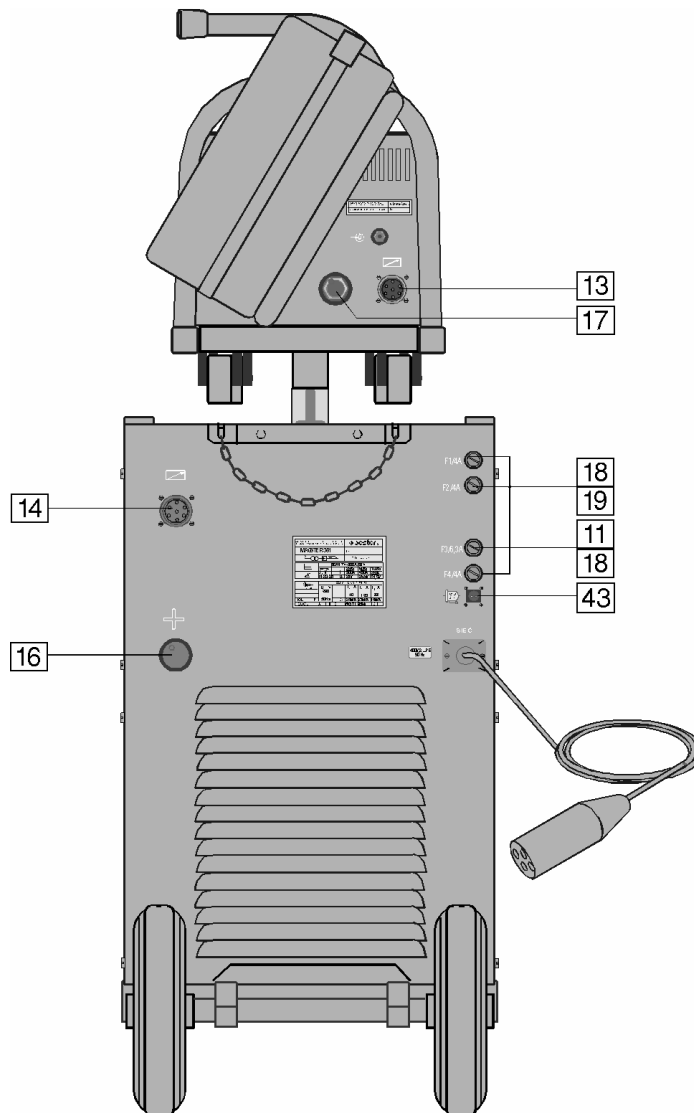

23 Wykaz części zamiennych półautomatu Magster 351 cd.

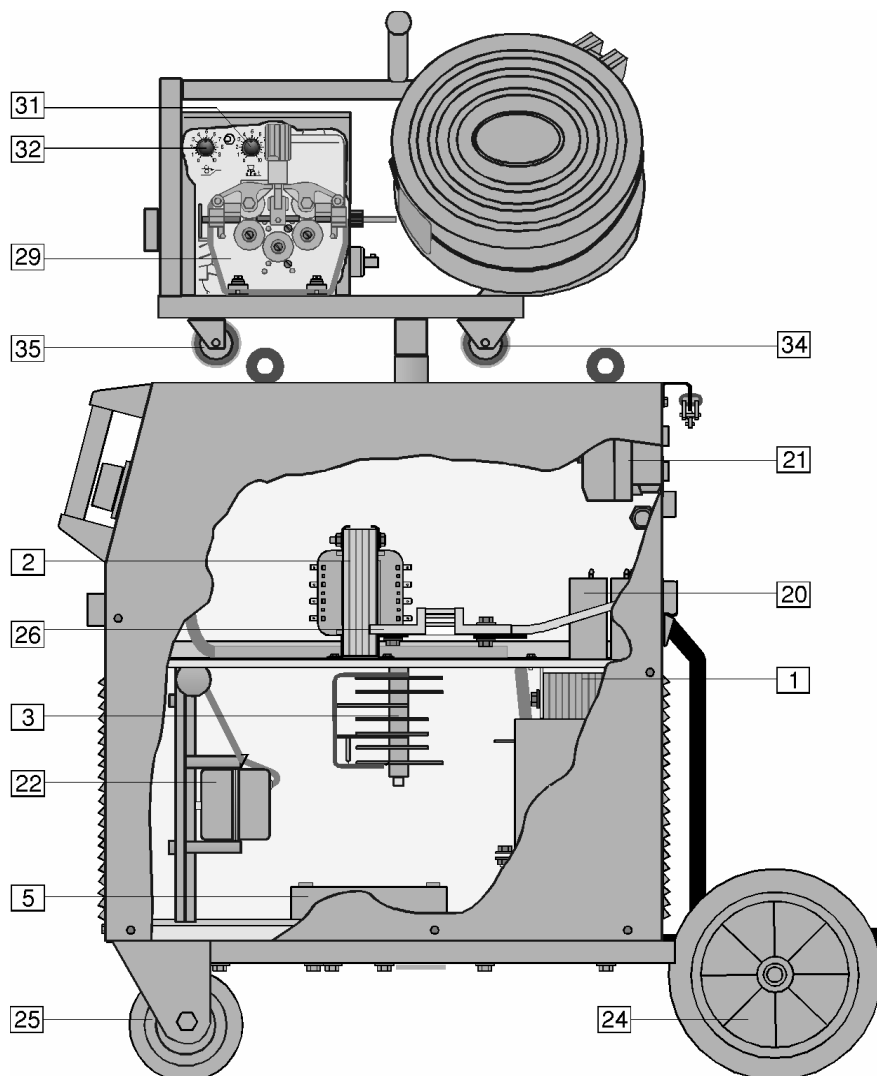

24 Wykaz części zamiennych półautomatu Magster 351 cd.

Poz.	Nazwa części	Typ	Indeks	Ilość
1	transformator główny T1		C-4247-078-1R	1
2	transformator pomoc T2		C-4244-296-2R	1
3	zestaw prostowniczy V		D-4639-029-1R	1
4				
5	dławik L		C-4244-298-1R	1
6	wyłącznik główny S3	FT22-Pcz +FT22-10-1 +FT22-10-2	1115-299-105R 1115-299-101R 1115-299-102R	1 1 1
7	łącznik S1	ŁK40/6.87S	1115-260-115R	1
8	łącznik S2	ŁK40/5.85S	1115-260-116R	1
9	lampka H1	LS3P1	0917-421-041R	1
10	lampka H2	LS3N1	0917-421-043R	1
11	bezpiecznik F3	F6,3A/L/250V	1158-660-040R	1
12	elektrozawór K2	ELF5511,42V	0972-423002R	1
13	gniazdo X7	SzR20P4ESz4	1158-641-032R	1
14	gniazdo X9	SzR20P4EG4	1158-641-033R	1
15	przycisk S4, S5	WP8.5	1115-270-064R	2
16	gniazdo X1, X2, X3, X4	GSz 50-70	C-2986-001-3R	4
17	gniazdo X6 /podajnik/	511.0032	B10541-1	1
18	gniazdo bezpiecznikowe	GBA-zB-4 10A	1158-632-009R	4
19	bezpieczniki F1, F2, F4	F4A/L/250V	1158-660-037R	3
20	kondensatory C1 - C3		1158-121-010R	3
21	stycznik K	CI 25/42V CB-NO	1115-212-202R 1115-212-205R	1 1
22	silnik M1	M40-045-DA	1111-311-076R	1
23	przewód sieciowy		D-5578-189-1R	
24	koło tylne źródła	SC250	1029-660-250R	2
25	koło skrętne źródła	SCP140	1029-660-141 R	2
26	bocznik R1	400A,60mV	0941-712-026R	1
27				
28	układ sterowania	US-41S	C-3731-379-1R	1
29	zespół podający M3	CWF510P	0744-000-163R	1
30	gniazdo EURO X8		C-2985-005-3R	1
31	potencjometr R4	PR246-470kΩ-A-16-P1	1158-113-282R	1
32	potencjometr R6, R7	PR246-10kΩ-A-16-P1	1158-113-304R	2
33	przycisk S6	W10.1	1115-270-031R	1
34	kółko tylne podajnika	TBF060/7 63	1029-660-064R	2
35	kółko skrętne podajnika	TB060/7 63	1029-660-063R	2
36	rolka	V0.8-1.0 Φ40B	BP10088R	2
37	rolka	V1.2-1.6 Φ40B	BP10095R	2
38	rolka	U1.2-1.6 Φ40B	BP10077R	2
39	rolka	U1.2-1.6 Φ40B	BP10079R	2
40				
41	woltomierz cyfrowy	WV/HS- 100	C-3731-384-1R	1
42	amperomierz cyfrowy	WA/H - 400	C-3731-386-1R	1
43	gniazdo podgrzewacza X5	SzR16P2EG5	1158-641-003R	1
44	tuleja		C-3891-001-2R	1
45	kaseta	KS300	C-3781-003-1R	1

25 Notatki