

COOLARC 46

INSTRUKCJA OBSŁUGI



POLISH



Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland
www.lincolnelectric.eu

DZIĘKUJEMY! Za docenienie JAKOŚCI produktów Lincoln Electric.

- Proszę sprawdzić czy opakowanie i sprzęt nie są uszkodzone. Reklamacje uszkodzeń powstałych podczas transportu muszą być natychmiast zgłoszone do dostawcy (dystrybutora).
- Dla ułatwienia prosimy o zapisanie na tej stronie danych identyfikacyjnych wyrobów. Nazwa modelu, Kod i Numer Seryjny, które możecie Państwo znaleźć na tabliczce znamionowej wyrobu.

Nazwa modelu:	
.....	
Kod i numer seryjny:	
.....	
Data i miejsce zakupu:	
.....	

SKOROWIDZ POLSKI

Dane techniczne.....	1
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).....	2
Bezpieczeństwo użytkownika	3
Informacje wstępne	5
Instrukcja instalacji i eksploatacji	5
WEEE	11
Wykaz części zamiennych	11
Lokalizacja Autoryzowanych Punktów Sprzedaży	11
Schemat elektryczny	11
Akcesoria	12
Wymiary.....	13

Dane techniczne

NAZWA PRODUKTU		INDEKS		
COOLARC 46		K14105-1		
PARAMETRY WEJŚCIOWE				
	Napięcie zasilania U ₁	Znamionowy prąd zasilania I _{1max}		
COOLARC 46	230 V ± 10%	0,65A		
	400 V ± 10%			
	440 V ± 10%			
	Częstotliwość	EMC Grupa/ Klasa		
COOLARC 46	50/60 Hz	II /A		
PARAMETRY ZNAMIONOWE				
	Moc chłodzenia przy przepływie 1l/min w temperaturze 25°C	Maksymalne ciśnienie znamionowe		
COOLARC 46	1 kW	0,4 MPa		
PARAMETRY ZBIORNIKA				
	Maksymalna pojemność zbiornika	Minimalny wymagany poziom chłodziwa		
COOLARC 46	6 l	4 l		
CHŁODZIWO				
COOLARC 46	Rekomendowane chłodziwo	FREEZCOOL - W000010167		
COOLARC 46	Nie stosować !!	Chłodziw przemysłowych. Chłodziwa te mogą zawierać substancje olejo – pochodne, które niekorzystnie mogą wpływać na podzespoły pompy chłodnicy wykonane z tworzywa sztucznego i znaczenie zmniejszyć jej żywotność. Substancje te raz dodane do chłodnicy, praktycznie rzecz biorąc, nie są możliwe do usunięcia z węży wodnych i wymiennika ciepła.		
		Samochodowych płynów chłodniczych. Te chłodziwa wpływają na wydajność układu chłodzenia, mogą uszkodzić pompę i blok wymiany ciepła.		
WYMIARY				
	Waga	Wysokość	Szerokość	Długość
COOLARC 46	22,7 kg	255 mm	300 mm	700 mm
Stopień ochrony obudowy		Dopuszczalna wilgotność względna (t=20°C)	Temperatura pracy	Temperatura składowania
IP23		≤ 90 %	od -10 °C do +40 °C	od -25 °C do +55 °C

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

11/04

Urządzenie to zostało zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi odnośnymi zaleceniami i normami. Jednakże może ono wytwarzać zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą oddziaływać na inne systemy takie jak systemy telekomunikacyjne (telefon, odbiornik radiowy lub telewizyjny) lub systemy zabezpieczeń. Zakłócenia te mogą powodować problemy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w odnośnych systemach. Dla wyeliminowania lub zmniejszenia wpływu zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez to urządzenie należy dokładnie zapoznać się zaleceniami tego rozdziału.



Urządzenie to zostało zaprojektowane do pracy w obszarze przemysłowym. Aby używać go w gospodarstwie domowym niezbędne jest przestrzeganie specjalnych zabezpieczeń koniecznych do wyeliminowania możliwych zakłóceń elektromagnetycznych. Urządzenie to musi być zainstalowane i obsługiwane tak jak to opisano w tej instrukcji. Jeżeli stwierdzi się wystąpienie jakiegokolwiek zakłóceń elektromagnetycznych obsługujący musi podjąć odpowiednie działania celem ich eliminacji i w razie potrzeby skorzystać z pomocy Lincoln Electric. Nie dokonywać żadnych zmian w tym urządzeniu bez pisemnej zgody Lincoln Electric.

Przed zainstalowaniem tego urządzenia, obsługujący musi sprawdzić miejsce pracy czy nie znajdują się tam jakieś urządzenia, które mogłyby działać niepoprawnie z powodu zakłóceń elektromagnetycznych. Należy wziąć pod uwagę:

- Kable wejściowe i wyjściowe, przewody sterujące i przewody telefoniczne, które znajdują się w, lub w pobliżu miejsca pracy i urządzenia.
- Nadajniki i odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Komputery lub urządzenia sterowane komputerowo.
- Urządzenia systemów bezpieczeństwa i sterujące stosowane w przemyśle. Sprzęt służący do pomiarów i kalibracji.
- Osobiste urządzenia medyczne takie jak rozruszniki serca czy urządzenia wspomagające słuch.
- Sprawdzić odporność elektromagnetyczną sprzętu pracującego w, lub w miejscu pracy. Obsługujący musi być pewien, że cały sprzęt w obszarze pracy jest kompatybilny. Może to wymagać dodatkowych pomiarów.
- Wymiary miejsca pracy, które należy brać pod uwagę będą zależały od konfiguracji miejsca pracy i innych czynników, które mogą mieć miejsce.

Ażeby zmniejszyć emisję promieniowania elektromagnetycznego urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

- Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej zgodnie ze wskazówkami tej instrukcji. Jeśli mimo to pojawią się zakłócenia, może zaistnieć potrzeba przedsięwzięcia dodatkowych zabezpieczeń takich jak np. filtrowanie napięcia zasilania.
- Kable wyjściowe powinny być możliwie krótkie i ułożone razem, jak najbliżej siebie. Dla zmniejszenia promieniowania elektromagnetycznego, jeśli to możliwe należy uziemiać miejsce pracy. Obsługujący musi sprawdzić czy połączenie miejsca pracy z ziemią nie powoduje żadnych problemów lub nie pogarsza warunków bezpieczeństwa dla obsługi i urządzenia.
- Ekranowanie kabli w miejscu pracy może zmniejszyć promieniowanie elektromagnetyczne. Dla pewnych zastosowań może to okazać się niezbędne.

UWAGA

Urządzenie klasy A nie jest przeznaczone do pracy w gospodarstwach domowych, w których zasilanie jest dostarczane przez publiczną sieć niskiego napięcia. W takich miejscach mogą wystąpić potencjalne trudności w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej.





OSTRZEŻENIE

Urządzenie to może być używane tylko przez wykwalifikowany personel. Należy być pewnym, że instalacja, obsługa, przeglądy i naprawy są przeprowadzane tylko przez osoby wykwalifikowane. Instalacji i eksploatacji tego urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z tą instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może narazić użytkownika na poważne obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie samego urządzenia. Lincoln Electric nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją, niewłaściwą konserwacją lub nienormalną obsługą.

	OSTRZEŻENIE: Symbol ten wskazuje, że bezwzględnie muszą być przestrzegane instrukcje dla uniknięcia poważnego obrażenia ciała, śmierci lub uszkodzenia samego urządzenia. Chroń siebie i innych przed możliwym poważnym obrażeniem ciała lub śmiercią.
	CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM INSTRUKCJĘ: Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia przeczytaj niniejszą instrukcję ze zrozumieniem. Łuk spawalniczy może być niebezpieczny. Nieprzestrzeganie instrukcji tutaj zawartych może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie samego urządzenia.
	PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABIĆ: Urządzenie spawalnicze wytwarza wysokie napięcie. Nie dotykać elektrody, uchwytu spawalniczego lub podłączonego materiału spawanego, gdy urządzenie jest załączone do sieci. Odizolować siebie od elektrody, uchwytu spawalniczego i podłączonego materiału spawanego.
	URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy tym urządzeniu odłączyć jego zasilanie sieciowe. Urządzenie to powinno być zainstalowane i uziemione zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami.
	URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE: Regularnie sprawdzać kable zasilający i spawalnicze z uchwytem spawalniczym i zaciskiem uziemiającym. Jeżeli zostanie zauważone jakiegokolwiek uszkodzenie izolacji, natychmiast wymienić kabel. Dla uniknięcia ryzyka przypadkowego zapłonu nie kłaść uchwytu spawalniczego bezpośrednio na stół spawalniczy lub na inną powierzchnię mającą kontakt z zaciskiem uziemiającym.
	POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE: Prąd elektryczny płynący przez jakiegokolwiek przewodnik wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne może zakłócać pracę rozruszników serca i spawacze z wszczepionym rozrusznikiem serca przed podjęciem pracy z tym urządzeniem powinni skonsultować się ze swoim lekarzem.
	ZGODNOŚĆ Z CE: Urządzenie to spełnia zalecenia Europejskiego Komitetu CE
	SZTUCZNE PROMIENIOWANIE OPTYCZNE: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie 2006/25/EC oraz normie EN 12198, urządzenie przyporządkowane jest kategorii 2. Wymagane jest stosowanie urządzeń ochrony osobistej, posiadające filtr zabezpieczający o stopniu ochrony maksimum 15, zgodnie z wymaganiami normy EN169.
	OPARY I GAZY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE: W procesie spawania mogą powstawać opary i gazy niebezpieczne dla zdrowia. Unikać wdychania tych oparów i gazów. Dla uniknięcia takiego ryzyka musi być zastosowana odpowiednia wentylacja lub wyciąg usuwający opary i gazy ze strefy oddychania.
	PROMIENIOWANIE ŁUKU MOŻE POPARZYĆ: Stosować maskę ochronną z odpowiednim filtrem i osłoną dla zabezpieczenia oczu przed promieniami łuku podczas spawania lub jego nadzoru. Dla ochrony skóry stosować odpowiednią odzież wykonaną z wytrzymałego i niepalnego materiału. Chronić personel postronny, znajdujący się w pobliżu, przy pomocy odpowiednich, niepalnych ekranów lub ostrzegać ich przed patrzeniem na łuk lub wystawianiem się na jego oddziaływanie.

	ISKRY MOGĄ SPOWODOWAĆ POŻAR LUB WYBUCH: Usuwać wszelkie zagrożenie pożarem z obszaru prowadzenia prac spawalniczych. W pogotowiu powinny być odpowiednie środki gaśnicze. Iskry i rozgrzany materiał pochodzące od procesu spawania łatwo przenikają przez małe szczeliny i otwory do przyległego obszaru. Nie spawać żadnych pojemników, bębnow, zbiorników lub materiału dopóki nie zostaną przedsięwzięte odpowiednie kroki zabezpieczające przed pojawieniem się łatwopalnych lub toksycznych gazów. Nigdy nie używać tego urządzenia w obecności łatwopalnych gazów, oparów lub łatwopalnych cieczy.
	SPAWANY MATERIAŁ MOŻE POPARZYĆ: Proces spawania wytwarza dużą ilość ciepła. Rozgrzane powierzchnie i materiał w polu pracy mogą spowodować poważne poparzenia. Stosować rękawice i szczypce, gdy dotykamy lub przemieszczamy spawany materiał w polu pracy.
	BUTLA MOŻE WYBUCHNĄĆ, JEŚLI JEST USZKODZONA: Stosować tylko butle atestowane z gazem odpowiedniego rodzaju do stosowanego procesu i poprawnie działającymi regulatorami ciśnienia, przeznaczonymi dla stosowanego gazu i ciśnienia. Zawsze utrzymywać butlę w pionowym położeniu, zabezpieczając ją łańcuchem przed wywróceniem się. Nie przemieszczać i nie transportować butli z gazem ze zdjętym kołpakiem zabezpieczającym. Nigdy nie dotykać elektrody, uchwytu spawalniczego, zacisku uziemiającego lub jakiegokolwiek elementu obwodu przewodzącego prąd do butli z gazem. Butle z gazem muszą być umieszczane z dala od miejsca gdzie mogłyby ulec uszkodzeniu lub gdzie byłyby narażone na działanie iskier lub rozgrzanej powierzchni.
	ZNAK BEZPIECZEŃSTWA: Urządzenie to jest przystosowane do zasilania sieciowego, do prac spawalniczych prowadzonych w środowisku o podwyższonym ryzyku porażenia elektrycznego.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub ulepszenia wyrobu bez jednoczesnego uaktualnienia treści instrukcji.

Informacje wstępne

Urządzenie **COOLARC 46** jest systemem chłodzącym zaprojektowanym do współpracy z chłodzonymi wodą uchwytami spawalniczymi:

- Uchwyty spawalnicze GTAW
- Uchwyty spawalnicze MGAW o obciążalności do 500A.

Następujące wyposażenie zostało dołączone do **COOLARC 46**:

- Zwora – 0,2 m

Instrukcja instalacji i eksploatacji

Przed Instalacją i rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać cały ten rozdział.

Warunki Eksploatacji

Urządzenie to może pracować w ciężkich warunkach. Jednakże ważnym jest zastosowanie prostych środków zapobiegawczych, które zapewnią długą żywotność i niezawodną pracę, między innymi:

- Nie umieszczać i nie użytkować tego urządzenia na powierzchni o pochyłości większej niż 15°.
- Nie używać tego urządzenia do rozmrażania rur.
- Urządzenie to musi być umieszczone w miejscu gdzie występuje swobodna cyrkulacja czystego powietrza bez ograniczeń przepływu powietrza do i od wentylatora. Gdy urządzenie jest załączone do sieci, niczym go nie przykrywać np. papierem lub ścierką.
- Ograniczyć do minimum brud i kurz, które mogą przedostać się do urządzenia.
- Urządzenie to posiada stopień ochrony obudowy IP23. Utrzymywać je suchym, o ile to możliwe, i nie umieszczać na mokrym podłożu lub w kałuży.
- Urządzenie to powinno być umieszczone z dala od urządzeń sterowanych drogą radiową. Jego normalna praca może niekorzystnie wpłynąć na ułożone w pobliżu urządzenia sterowane radiowo, co może doprowadzić do obrażenia ciała lub uszkodzenia urządzenia. Przeczytaj rozdział o kompatybilności elektromagnetycznej zawarty w tej instrukcji.
- Nie używać tego urządzenia w temperaturach otoczenia wyższych niż 40°C.

Podłączanie napięcia zasilającego

Chłodnica **COOLARC 46** jest zasilana ze źródła spawalniczego za pomocą gniazda 9-pinowego. W celu podłączenia chłodnicy **COOLARC 46** do źródła spawalniczego należy wyłączyć źródło i odłączyć je od sieci zasilającej.

Dopuszczalne napięcie zasilania 230/400V, 50Hz/60Hz. Upewnić się, czy napięcie zasilania jest zgodne ze znamionowym napięciem chłodnicy.




UWAGA

Nie włączać urządzenia i chłodnicy, jeżeli nie napełniono zbiornika na chłodziwo oraz nie został podłączony odpowiedni uchwyt spawalniczy i jego przewody obiegu chłodziwa. W przeciwnym razie chłodnica może ulec uszkodzeniu.

COOLARC 46 nie zawiera chłodziwa.

Rekomendowane wyposażenie spawalnicze, które może dokupić użytkownik, zostało wymienione w rozdziale "Akcesoria".

Elementy regulacyjne i właściwości

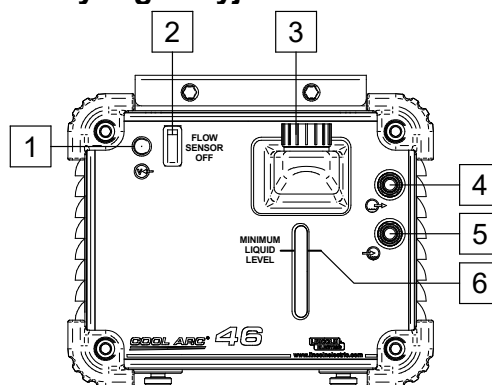

Rysunek 1.



1. Sygnalizacja załączenia zasilania: Sygnalizuje, że urządzenie jest zasilane przez źródło spawalnicze.
2. Włącznik FLOW SENSOR OFF: Wyłącza czujnik przepływu chłodziwa. Używać tylko przy zalewaniu pompy chłodziwem i odpowietrzaniu układu chłodzenia (patrz "Pierwsze uruchamianie chłodnicy i odpowietrzanie układu chłodzenia").



UWAGA


By chronić uchwyt spawalniczy chłodzony cieczą, urządzenie wyposażono w czujnik przepływu, który zatrzymuje proces spawania po wykryciu braku powrotu chłodziwa do chłodnicy.



4. Gniazdo szybkozłączki: Wyjście (chłodziwo jest kierowane do uchwytu spawalniczego).
5. Gniazdo szybkozłączki: Wejście (ogrzane chłodziwo jest odbierane z uchwytu spawalniczego).




6. Minimum liquid level: Określa minimalny poziom chłodziwa, przy jakim urządzenie może pracować.

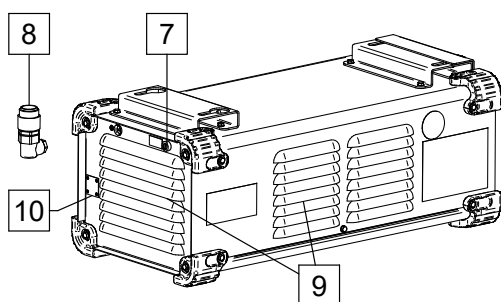

Rysunek 2.

7. Gniazdo bezpiecznikowe z wkładką topikową: Stosować bezpiecznik zwłoczny 2A (patrz wykaz części zamiennych).
8. Przewód zasilający z gniazdem 9-pinowym.
9. Otwory wentylacyjne: Umożliwiają odpowiednią cyrkulację chłodzącego powietrza (Rysunek 3).
10. Zasułka.

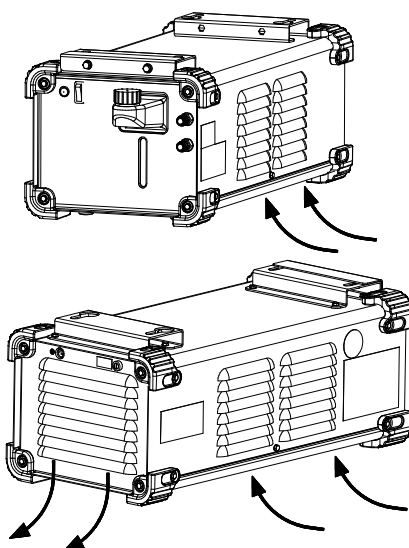

Rysunek 3.


! UWAGA

Nigdy nie wsuwać palców do otworów wentylacyjnych chłodnicy. Części ruchome mogą spowodować obrażenia ciała.

! UWAGA

Należy unikać lokalizacji chłodnicy w pobliżu zasobnika topnika lub tam gdzie występuje szczególnie duże zapylenie.

Obieg chłodziwa w chłodnicy COOLARC 46

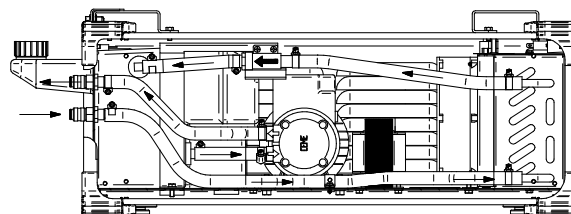

Rysunek 4.

Uwaga: Temperatura otoczenia może wpływać na parametry chłodzenia. Im temperatura otoczenia jest wyższa tym system chłodzenia jest mniej efektywny.

! UWAGA

Należy unikać lokalizacji chłodnicy w pobliżu strefy wysokich temperatur.

Przygotowanie COOLARC 46 do pracy

- Napełnić zbiornik chłodnicy chłodziwem.
- Podłączyć chłodnicę do źródła spawalniczego.
- Włączyć źródło spawalnicze.
- Uwaga: przy pierwszym uruchamianiu chłodnicy należy zalać pompę chłodziwem.
- Wyłączyć zasilanie.
- Podłączyć węże obiegu chłodzenia do wejściowego [5] i wyjściowego [4] gniazda chłodnicy (Rysunek 6).
- Załączyć napięcie zasilania na źródle spawalniczym.
- **Uwaga:** węże obiegu chłodzenia uchwyty mogą wymagać odpowietrzenia.

Chłodziwo i napełnianie zbiornika

! UWAGA

Odłączyć chłodziwę od źródła zasilania przed napełnieniem zbiornika chłodziwem.

! UWAGA

Unikać kontaktu z chłodziwem. Przy nalewaniu i wymianie chłodziwa ubierać wodoodporne rękawice i okulary ochronne.

UWAGA: Chłodziwa może być napełniona chłodziwem i używana wyłącznie w położeniu poziomym.

Zalecane chłodziwo dla **COOLARC 46** to Acorox (patrz rozdział "Akcesoria").

Nie stosować chłodziw przemysłowych. Chłodziwa te mogą zawierać substancje oleje – pochodne, które niekorzystnie mogą wpływać na podzespoły pompy chłodziwy wykonane z tworzywa sztucznego i znaczenie zmniejszyć jej żywotność. Substancje te raz dodane do chłodziwy, praktycznie rzecz biorąc, nie są możliwe do usunięcia z węży wodnych i wymiennika ciepła.

Nie stosować samochodowych płynów chłodniczych. Te chłodziwa wpływają na wydajność układu chłodzenia, mogą uszkodzić pompę i blok wymiany ciepła.

! UWAGA

Maksymalna pojemność zbiornika na chłodziwo to 6 litrów. Do zbiornika należy wlać minimum 4 litrów chłodziwa.


! UWAGA

Nigdy nie wolno uruchamiać chłodziwy z pustym zbiornikiem.

! UWAGA

Nie wolno uruchamiać chłodziwy przy ilości chłodziwa mniejszej niż 4 litry. Zbyt mała ilość chłodziwa może nie wystarczyć do pełnego zalania układu chłodzenia i w konsekwencji spowodować uszkodzenie pompy pracującej na sucho.

Zalewanie pompy chłodziwem (tylko przy pierwszym uruchomieniu zestawu spawalniczego) i odpowietrzanie układu chłodzenia

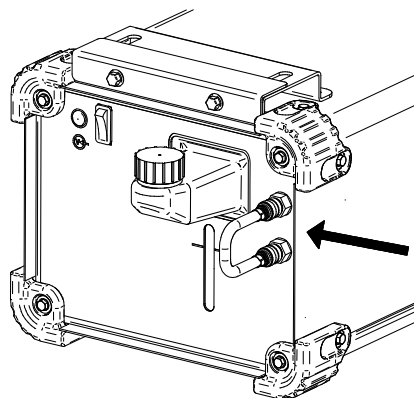

Rysunek 5.

- Zmontować układ spawalniczy.
- Zamontować zworę (dostarczoną wraz z **COOLARC 46**) na wyjściach układu chłodzenia – Rysunek 5.
- Napełnić zbiornik chłodziwy chłodziwem – minimum 4l.
- Odkręcić zakręt zbiornika.

! UWAGA

Podczas pierwszego rozruchu chłodziwy, w celu uniknięcia tworzenia się podciśnienia w układzie chłodzenia w trakcie wypełniania obiegu chłodziwa należy usunąć nakrętkę.

- Włączyć zasilanie.
- Wymusić obieg chłodziwa: przyciskać jednocześnie przycisk flow sensor off [2] i spust uchwytu spawalniczego aż chłodziwo nie obiegne układu chłodzenia i nie powróci do zbiornika chłodziwy.
- Wyłączyć zasilanie.
- Zdementować zworę.
- Podłączyć węże układu chłodzenia – Rysunek 6.
- Włączyć zasilanie.
- Wymusić obieg chłodziwa: przyciskać jednocześnie przycisk flow sensor off [2] i spust uchwytu spawalniczego aż chłodziwo nie obiegne układu chłodzenia i nie powróci do zbiornika chłodziwy.
- Zakręcić nakrętkę zbiornika.


! UWAGA

Należy upewnić się, że po zalaniu pompy i odpowietrzeniu układu chłodzenia nakrętka została dobrze dokręcona. Praca chłodziwy bez założonej nakrętki może spowodować zmniejszenie wydajności chłodzenia, straty chłodziwa spowodowane parowaniem i zmniejszenie żywotności chłodziwy.

- Zestaw spawalniczy gotowy do pracy.

Podłączenie węży obiegu chłodzenia

- Wyłącz zasilanie źródła spawalniczego
 - Do gniazda wejścia obiegu chłodzenia [5] na płycie przedniej chłodnicy podłączyć wąż powrotny (zwykle czerwony) uchwyty spawalniczego lub przewodu zespolonego.
 - Do gniazda wyjścia [4] obiegu chłodzenia na płycie przedniej chłodnicy podłączyć wąż (zwykle niebieski) uchwyty spawalniczego lub przewodu zespolonego.

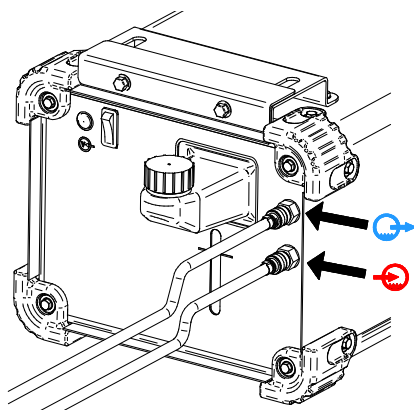

Rysunek 6.

Uwaga: Podłączenie węży obrotu chłodzącego standardowo jest zrealizowane na szybkozłączach typu 21KATS09MPX (patrz rozdział "Wykaz części zamiennych"), które posiadają automatyczną blokadę wypływu cieczy.

Przed zainstalowaniem węży obrotu chłodzącego, należy sprawdzić czy szybkozłączki uchwyty spawalniczego lub przewodu zespolonego pasują do szybkozłączek umieszczonych na panelu przednim chłodnicy.



UWAGA

Należy unikać zaplątywania lub ostrego zaginania węży układu chłodzenia.



UWAGA

Należy utrzymywać węże układu chłodzenia w czystości.

Transport

W celu uniknięcia uszkodzenia wynikającego z zamarznięcia i przecieków chłodziwa podczas transportu, należy usunąć chłodziwo ze zbiornika.

Konserwacja



UWAGA

W celu dokonania jakichkolwiek napraw, przeróbek lub czynności konserwacyjnych zaleca się kontakt z najbliższym serwisem lub firmą Lincoln Electric. Dokonywanie napraw i modyfikacji przez osoby lub firmy nieposiadające autoryzacji spowoduje utratę praw gwarancyjnych.

Jakiegokolwiek zauważone uszkodzenia powinny być natychmiastowo zgłoszone i naprawione.

Konserwacja podstawowa (codziennie)

- Sprawdzać stan połączeń węży układu chłodzenia kabli spawalniczych / przewodu zespolonego i przewodu zasilającego.
- Sprawdzać stan uchwyty spawalniczego. Wymieniać go, jeśli to konieczne.
- Sprawdzać stan i działanie wentylatora chłodzącego. Utrzymywać czyste otwory przepływu powietrza.
- Sprawdzać przez użyciem chłodnicy poziom chłodziwa w zbiorniku!!
- Utrzymywać zbiornik napełniony, szczególnie po wymianie węży układu chłodzenia.

Konserwacja okresowa (nie rzadziej niż raz w roku)

Wykonywać konserwację podstawową oraz, dodatkowo:

- Usunąć z wewnętrznych podzespołów chłodnicy nagromadzony na nich kurz i brud przez przedmuchiwanie ich sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu i odkurzeniu za pomocą odkurzacza.
- W środowisku o dużym stopniu zanieczyszczenia i zakurzenia lub jeśli w płynie chłodzącym rozwiną się biologiczne zanieczyszczenia, może zaistnieć konieczność przepłukania zbiornika płynu chłodzącego. Usunąć stary płyn chłodzący, przepłukać wnętrze zbiornika i pozwolić na przepływ roztworu płukającego przez cały system chłodzenia. Po zakończeniu czyszczenia napełnić zbiornik nowym płynem chłodzącym.



UWAGA

Ogrzane chłodziwo może poparzyć skórę. Przed każdym serwisowaniem, upewnić się, że chłodziwo jest chłodne.



UWAGA



Należy zachować szczególne środki ostrożności przy usuwaniu chłodziwa z chłodnicy. Nie wolno wylewać chłodziwa do wód gruntowych, ścieków, gleby. W celu zapoznania się ze sposobami utylizacji chłodziwa, należy zapoznać się z "Karta charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego" (dla stosowanego chłodziwa) i skontaktować się z właściwym terenowo wydziałem ochrony środowiska.



UWAGA

Nie dotykaj części wewnątrz urządzenia pod napięciem.



UWAGA

Przed demontażem obudowy urządzenia, urządzenie musi zostać wyłączone oraz wtyczka przewodu zasilającego musi zostać odłączona z gniazda sieci zasilającej.



UWAGA

Sieć zasilająca musi być odłączona od urządzenia przed każdą czynnością konserwacyjną i serwisową. Po każdej naprawie wykonać odpowiednie sprawdzenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

Polityka obsługi klienta

Przedmiotem działalności firmy Lincoln Electric® jest produkcja i sprzedaż wysokiej, jakości urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, a nawet przewyższenie ich oczekiwań. Klient może poprosić Lincoln Electric o radę lub informacje dotyczące zastosowania naszych produktów w jego konkretnym przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych klientów na podstawie informacji przez nich przekazanych oraz według najlepszej wiedzy na temat rozpatrywanego zastosowania, jaką posiadamy w danym momencie. Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować informacji nam przekazanych ani ocenić wymagań technicznych w każdym konkretnym przypadku. Nie gwarantujemy tego w szczególności, gdy potrzeby klienta zbytnio odbiegają od standardu zastosowań. W związku z tym Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Co więcej, udzielenie tego rodzaju informacji i porad nie stanowi, nie przedłuża, ani nie zmienia żadnych gwarancji w odniesieniu do naszych produktów. W odniesieniu do tego rodzaju informacji i porad nie udzielamy w szczególności żadnej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej, w tym jakiegokolwiek dorozumianej gwarancji przydatności do celów handlowych lub do innych szczególnych zamierzeń klienta.

Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie produktów sprzedanych przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i wyłącznie klient jest za to odpowiedzialny. Wiele czynników poza kontrolą Lincoln Electric ma wpływ na wyniki osiągnięte przy zastosowaniu różnych typów metod produkcji i wymagań serwisowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku i zgodne ze stanem naszej najlepszej wiedzy. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie www.lincolnelectric.com.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Przewodnik ten został zaprojektowany do stosowania przez Użytkownika/Właściciela chłodnicy. Nieupoważnione naprawy dokonane w tym urządzeniu mogą spowodować narażenie na niebezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia i powodują utratę praw gwarancyjnych. Dla własnego bezpieczeństwa proszę przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania i ostrzeżeń wyszczególnionych w rozdziale Bezpieczeństwo Użytkowania tej instrukcji. Pozwoli to na uniknięcie porażenia elektrycznego i niebezpieczeństwa podczas serwisowania tego urządzenia.




UWAGA

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie rozumiesz procedur testowych lub nie jesteś w stanie przeprowadzić testów/napraw bezpiecznie, skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym lub firmą Lincoln Electric w celu uzyskania technicznej pomocy przed dalszą ich kontynuacją.

Chłodnica nie pracuje.	- Przewód sieciowy odłączony od gniazda. - Brak napięcia w gniazdku sieciowym. - Uszkodzony przewód sieciowy. - Zatkany lub zagięty wąż wodny. - Wyciek w uchwycie lub węzach wodnych. - Pusty zbiornik.	- Włożyć wtyczkę przewodu sieciowego do gniazdka. - Sprawdzić zabezpieczenie gniazda sieciowego. - Naprawić lub zamówić nowy przewód sieciowy. - Usunąć blokadę w wężu. Unikać zapętlania i ostrego zaginania węży. - Usunąć wyciek. - Napełnić zbiornik.
Wewnętrzny wyciek chłodziwa	- Luźna opaska zaciskowa na jednym z wewnętrznych węży. - Przebitý wewnętrzny wąż. - Wyciek w wymienniku ciepła.	- Zacisnąć lub wymienić opaskę na nową. - Wymienić przebitý wąż na nowy. - Wymienić wymiennik ciepła.
Wyciek w bloku łączenia wlot/wylot	Poluzowana opaska zaciskowa węża.	Zacisnąć opaskę zaciskową na wężu.
Uchwyt lub palnik robi się gorący	- Chłodnica umieszczona w pobliżu źródła wysokiej temperatury. - Mały przepływ chłodziwa. - Brak przepływu chłodziwa. - Wentylator nie pracuje.	- Odsunąć chłodnicę od źródła wysokiej temperatury. - Patrz rozdział "Mały przepływ chłodziwa" - Patrz rozdział "Brak przepływu chłodziwa" - Odnieść się do rozdziału dotyczącego wentylatora.
Wentylator pracuje, ale jest za mały przepływ chłodziwa.	- Wyciek w uchwycie/palniku lub w wężu. - Uchwyt/palnik lub węże częściowo zablokowane. - Zbiornik pusty lub bardzo mały poziom chłodziwa.	- Usunąć przeciek. - Usunąć blokadę. - Napełnić lub dopełnić zbiornik.
Wentylator pracuje, ale nie ma przepływu chłodziwa.	- Uszkodzona pompa. - Pompa zużyta.	- Wymienić pompę. - Wymienić pompę.
Pompa pracuje, nie pracuje wentylator.	- Łopátka wentylatora dotyka do wymiennika ciepła. - Uszkodzony silnik wentylatora.	- Jeżeli łopátki wentylatora są z tworzywa – wymienić. Ponownie ustawić wentylator i zamocować go na osi silnika. - Wymienić silnik wentylatora i zespół montażowy.
Chłodnica powoduje zadziałanie zabezpieczenia gniazda zasilania.	- Przeciążony obwód. - Uszkodzony jeden z elektrycznych podzespołów chłodnicy.	- Sprawdzić zabezpieczenie gniazda zasilania. - Wymienić zespół filtru i mostek prostowniczy w chłodnicy.

WEEE

07/06

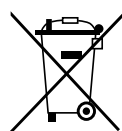

Nie wyrzucać osprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EC dotyczącą Pozbywania się zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) i jej wprowadzeniem w życie zgodnie z międzynarodowym prawem, zużyty sprzęt elektryczny musi być składowany oddzielnie i specjalnie utylizowany. Jako właściciel urządzeń powinienes otrzymać informacje o zatwierdzonym systemie składowania od naszego lokalnego przedstawiciela.

Stosując te wytyczne będziesz chronił środowisko i zdrowie człowieka!

Wykaz części zamiennych

12/05

Wykaz części dotyczących instrukcji

- Nie używać tej części wykazu dla maszyn, których kodu (code) nie ma na liście. Skontaktuj się z serwisem, jeżeli numeru kodu nie ma na liście.
- Użyj ilustracji montażu (assembly page) i tabeli, poniżej aby określić położenie części dla urządzenia z konkretnym kodem (code).
- Użyj tylko części z oznaczeniem "X" w kolumnie pod numerem głównym przywołującym stronę (assembly page) z indeksem modelu (# znajdź zmiany na rysunku).

Wraz z urządzeniem dostarczona jest lista części zamiennych "Spare Parts", w której znajdują się ilustracje z odnośnikami do poszczególnych części zamiennych.

Lokalizacja Autoryzowanych Punktów Sprzedaży

09/16

- W razie stwierdzenia wady produktu Lincoln w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, nabywca powinien skontaktować się z autoryzowanym serwisem Lincoln.
- Aby uzyskać pomoc w znalezieniu najbliższego autoryzowanego serwisu Lincoln, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub odwiedzić stronę www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator.

Schemat elektryczny

Użyj instrukcji dostarczonej z maszyną.

Akcesoria

W000010167	FREEZCOOL 9,6L
------------	----------------

