# STROMERZEUGER NERTAJET HP150 - HP300 N° W000274520 - W000274518

AUSGABE: DE Gebrauchsanleitung REF.: 8695 4599

ÜBERARB : E

DATUM: 10-2019 Originalbetriebsanleitung



Der Hersteller bedankt sich für Ihr Vertrauen und den Kauf dieser Anlage, mit der Sie voll zufrieden sein werden, wenn Sie diese Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten.

Ihr Konzept, die Eigenschaften ihrer Komponenten sowie ihre Herstellung entsprechen den geltenden europäischen Richtlinien.

Bitte entnehmen Sie die geltenden Richtlinien der beiliegenden EG-Konformitätserklärung.

Für Materialzusammenstellungen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, kann keine Funktionsgarantie übernommen werden

Für Ihre Sicherheit finden Sie nachfolgend einen auszug von verhaltensmaßnahmen aus dem Arbeitsgesetzbuch.

Wenn Sie Fehler in dieser Gebrauchsanweisung finden sollten, so bitten wir Sie, Ihren Vertragshändler darüber in Kenntnis zu setzen.



## **INHALT**

| 1 - BESCHREIBUNG                        | 6  |
|---|----|
| 2 - INSTALLATION                        | 9  |
| 1 - AUSPACKEN DER MASCHINE - HANDHABUNG | 9  |
| 2 - VERBINDUNGSHERSTELLUNG              | 10 |
| 3 - KONFIGURIEREN UND PARALLELSTELLUNG  | 12 |
| 4 - KONFIGURATION SCHNITTSTELLENKARTE   | 13 |
| 3 - BEDIENERHANDBUCH                    |    |
| BEDIENUNG AUF VORDERSEITE               | 14 |
| 4 - INSTANDHALTUNG                      | 15 |
| 1 - WARTUNG                             | 15 |
| 2 - ERSATZTEILE                         | 16 |
| 3 - PANNENHILFE                         | 22 |
| 4 - SCHEMA ÄUSSERER ANSCHLUSS           | 26 |
| PERSÖNI ICHE NOTIZEN                    | 30 |



## **NACHPRÜFUNGEN**

NACHPRÜFUNG B

| BEZEICHNUNG    | SEITE                     |
|----------------|---------------------------|
| Aktualisierung | 5 - 11 -15 - 17 - 19 - 25 |

07/10

NACHPRÜFUNG C 07/11

| BEZEICHNUNG    | SEITE |
|----------------|-------|
| Aktualisierung | 21    |

NACHPRÜFUNG D 11/11

| BEZEICHNUNG             | SEITE |
|-------------------------|-------|
| Aktualisierung CPM300wi | 5     |

NACHPRÜFUNG E 10/19


| BEZEICHNUNG        | SEITE |
|--------------------|-------|
| Änderung des Logos | -     |





## 1 - BESCHREIBUNG



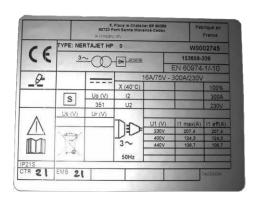



# Der Generator **NERTAJET H**P ist eine Stromquelle für den Brenner beim automatischen Plasmaschneiden (Gleichstrom ausgehend ab Netz).

#### **HP150**

| Versorgung 3<br>Phasen + Erde        | 230 V             | 400 V             | 440 V            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Maximale<br>Stromstärke              | 101.2 A           | 64.3 A            | 55.2 A           |
| Sicherungsstärke<br>Sicherungsgröße  | 125 A aM<br>22*58 | 100 A aM<br>22*58 | 63 A aM<br>22*58 |
| Querschnitt des<br>Versorgungskabels | 4x16 mm²          | 4x10 mm²          | 4x10 mm²         |
| ArtNr. des Kabels                    | W000010104        | W000010103        | W000010103       |

#### **HP300**

| Versorgung 3<br>Phasen + Erde        | 230 V                              | 400 V             | 440 V                              |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Maximale<br>Stromstärke              | 207.4 A                            | 124.3 A           | 108.7 A                            |
| Sicherungsstärke<br>Sicherungsgröße  | 250 A aM<br>Streifensicherung Gr.1 | 125 A aM<br>22*58 | 125 A aM<br>Streifensicherung Gr.0 |
| Querschnitt des<br>Versorgungskabels | 4x50 mm²                           | 4x25 mm²          | 4x25 mm²                           |
| ArtNr. des Kabels                    | 4 x W000260270                     | W000010105        | W000010105                         |

Der **NERTAJET HP** Generator ist eine elektrische Dauerstromversorgung, deren Intensität jederzeit auferlegt warden kann. Die Beständigkeit des Systems beruht auf einer elektronischen Stromeinstellung, die so schnell wie der Bogen reagiert.

- Intensität wird auf Distanz eingestellt :

|                       | HP150                                 | HP300   |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| OCP 150               | 15A, 30A, 40A, 60A, 90A, 120A         | 15A, 30A, 40A, 60A, 90A, 120A, 180A, 240A, 300A       |
| CPM 360               | 30A, 60A, 90A, 120A                   | 30A, 60A, 90A, 120A, 180A, 240A, 300A                 |
| CPM 400               | 35 A, 50 A, 80 A, 100 A, 130 A, 140 A | 35 A, 50 A, 80 A, 100 A, 130 A, 140 A, 200 A, 260 A   |
| CPM 450               | 20 A, 40 A, 60 A, 90 A, 120 A, 140 A  | 20 A, 40 A, 60 A, 90 A, 120 A, 140 A, 200 A,<br>280 A |
| CPM 300 <sub>wi</sub> | 60 A, 90 A, 120 A                     | 60 A, 90 A, 120 A, 180A, 240A, 300A                   |

|         | HP450   | HP600  |
|---------|---|--|
| CPM 450 | 20 A, 40 A, 60 A, 90 A, 120 A, 140 A, 200A,<br>280A, 400A | 30A, 60A, 90A, 120A, 180A, 240A, 300A,<br>420A, 500A, 600A |
| CPM 720 |   | 30A, 60A, 90A, 120A, 180A, 240A, 300A,<br>420A, 500A, 600A |

|         | HP750   | HP900  |
|---------|---|--|
| CPM 720 | 30A, 60A, 90A, 120A, 180A, 240A, 300A, 420A, 500A, 600A, 720A | //   |
| CPM 900 | //  | 30A, 60A, 90A, 120A, 180A, 240A, 300A,<br>420A, 500A, 600A, 720A, 900A |



Der **NERTAJET HP** wird über eine schaltbare Fremdbelüftung gekühlt. Die Belüftung schaltet sich mit Entstehen des Plasmalichtbogens ein und 4 Minuten nach Erlöschen des Plasmalichtbogens wieder aus.

Er ist für den Betrieb mit Filtern auf den Lufteinlässen vorgesehen, was erlaubt, die Lebensdauer der Teile der Stromquelle, die in staubiger Umgebung funktioniert, zu verlängern.

Die Kühlungsluft wird durch die Öffnungen der seitlichen und rückseitigen Wandteile aufgenommen und wird auf den Boden des Generators durch einen Ventilator geblasen. Die Verbindung dieser Stromquelle mit der Plasmaschneidanlage geschieht durch schnelle Anschluß-und verbindungsstellen, welches seine Austauschbarkeit erleichert.

Der **NERTAJET HP** enthält mehrere Versorgungen für seine abhängigen Teile. Dies sind alternative Stromquellen die das Zyklusgehäuse Nertajet, den Werkzeugträger versorgen.

Der Generator hat eine interne Visualisation über seinen Betriebszustand, sowie eine Dialogschnittstelle mit "Außen", galvanisch isoliert.



## 2 - INSTALLATION

#### 1 - AUSPACKEN DER MASCHINE - HANDHABUNG





Zum Schutz des Personals : Helm - Handschuhe - Sicherheitsschuhe

#### 1) Auspacken der Maschine

- Eisenbänder trennen.
- Den Deckel und die Hülle(Karton) entfernen.
- Die Stromquelle von der Palette lösen (Muttern von 8)

#### 2) Handhabung

Nun können Sie die Stromquelle aufstellen, Entweder :

- mit einem Gabelstapler oder Palettenhubwagen.
- oder mit Hilfe der 2 Ringe der Schlingen, zu diesem Zweck vorgesehen, durch einen Hebekran oder eine Hubbrücke.

#### 3) STANDORT DES STROMERZEUGERS (GENERATOR):

Dieser soll an Orten angebracht werden, die nicht zu feucht sein dürfen,relative sauber sind und eine Belüftung und entsprechende Zirkulation der bedienenden Personen um den Stromposten erlauben.




## 2 - VERBINDUNGSHERSTELLUNG




## **ACHTUNG:**

Das Koppeln der beiden Seiten des Generators **HP 300** vornehmen.

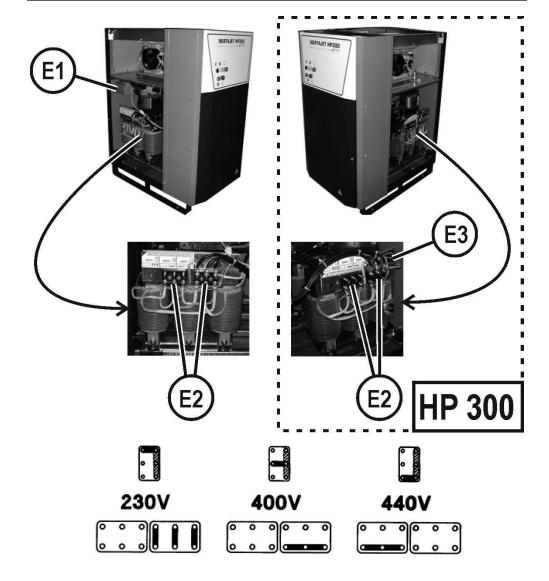

| HP150   | HP300   |  |
|---|---|--|
| Das rechte Seitenwandteil entfernen                                 | ♦ Seitenwände abmontieren (10er                 |  |
| (10er Schlüssel)  | Schlüssel).                                     |  |
| ◆ Transformator E2 und Zubehör E3                                   | ◆ Transformatoren E2 und Zubehörteile E3        |  |
| entsprechend der Anzeige und entsprechend                           | entsprechend der Anzeige und entsprechend       |  |
| Ihrer Stromversorgung miteinander verbinden.                        | Ihrer Stromversorgung miteinander verbinden.    |  |
| Die Anlage wird für 440V gekoppelt geliefert.                       | . Die Anlage wird für 440V gekoppelt geliefert. |  |
| <ul> <li>Stromkabel an der Klemmenleiste E1 anschließen.</li> </ul> |   |  |



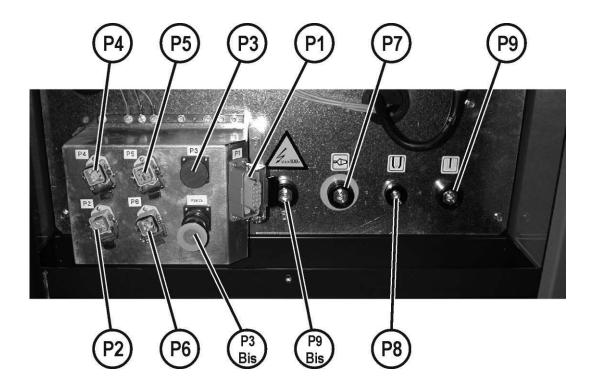

Auf der Vorderseite, Schaltungen zur Steuerung Plasmazyklus durch Abgriffstellen, Schaltungen für Fluids und Elektrizität des Brenners.

- Verbindung mit Werkstück (+) auf Steckverbinder Innengew. gelb Typ DINSE 95 Pkt. P7
- Verbindung mit Düse (+) auf Steckverbinder Innengew. schwarz Typ DINSE 25 Pkt. P8
- Verbindung mit Elektrode (-) auf Steckverbinder Innengew. schwarz Typ DINSE 95 Pkt. P9
- Verbindung Speisungen Steuergehäuse und Stromquellengehäuse auf Steckverbinder Pkt. P1
- Verbindung « Dialog » mit dem Steuerzyklus auf festangebrachtem Steckverbinder Pkt. P3
- Anschluss 2. Elektrodenkabel mit HP150 Pkt. P9Bis

- Verbindung Versorgung Verbindungsgehäuse des Brenners auf Steckverbinder männlich Pkt. P2
- Verbindung mit Kühlaggregat (Sicherheitskontakt) Pkt. P4
- Verbindung mit Kühlaggregat Pkt. P5
- Verbindung mit einem anderen Generator (Inbetriebnahme) an Stecker Pkt. P6
- Verbindung mit einem anderen Generator (Dialogendpunkt) über feste Steckdose Pkt. P3bis


Siehe Kapitel "Anschluss" im ISEE für die komplette Anlage (8695 4595).


Die Kennzeichen durch Buchstaben erlauben Ihnen, die Diposition der Kabelwege zu verfolgen




### 3 - KONFIGURIEREN UND PARALLELSTELLUNG

## <u>HP150</u> <u>HP300</u>

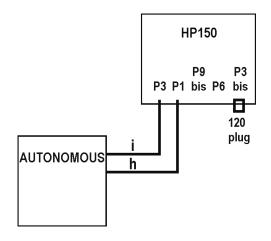

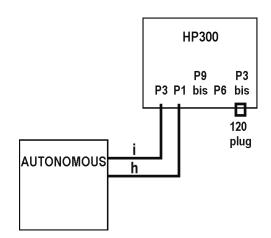

## Prinzip der Parallelstellung

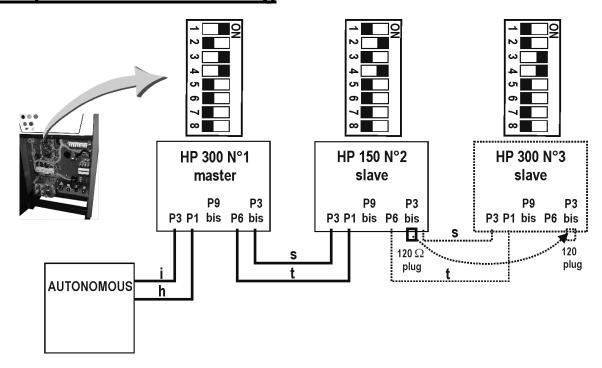

Das Kabel i gewährleistet den Dialog zwischen Zyklus und Generator.


Dieser ist durch einen Schalter auf der Schnittstellenkarte als Master definiert.

Am Ende der CAN-Bus-Linie ist ein 120 Ohm-Stecker angebracht. Das Hinzufügen eines Generators erfolgt :

- Bei der CAN-Bus-Steuerung durch das Verschieben des 120 Ohm-Steckers und das Anbringen des Kabels s.
- Für EIN/AUS des Generators 2 über das Kabel t.
   Dieser Generator ist durch einen Schalter auf der Schnittstellenkarte als SLAVE definiert.



## 4 - KONFIGURATION SCHNITTSTELLENKARTE

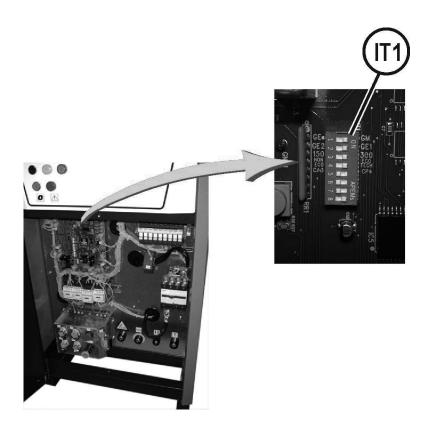

| SWIT<br>CH | OFF                     | ON                     |
|------------|-------------------------|------------------------|
| IT1-1      | SLAVE-Generator         | MASTER-Generator       |
| IT1-2      | Slave 2-Generator       | Slave 1-Generator      |
| IT1-3      | Generator <b>HP150</b>  | Generator <b>HP300</b> |
| IT1-4      | Generator Nicht-ECO     | Generator ECO          |
| IT1-5      | Schnittstelle CA2 / CA3 | Schnittstelle CP4      |
| IT1-6      | Nicht verwendet         | Nicht verwendet        |
| IT1-7      | Nicht verwendet         | Nicht verwendet        |
| IT1-8      | Nicht verwendet         | Nicht verwendet        |

- : Generator ECO => W000274520 und W000274518
- : Generator Nicht-ECO => W000325087 und W000325051

## **HINWEIS:**

Der Generator wird im Werk konfiguriert. Die Position der Schalter auf der Schnittstellenkarte darf nur von qualifizierten Technikern vorgenommen werden.



## 3 - BEDIENERHANDBUCH

## **BEDIENUNG AUF VORDERSEITE**







### 4 - INSTANDHALTUNG

### 1 - WARTUNG

- > Damit die Maschine auf Dauer einwandfrei funktioniert, ist ein Mindestmaβ an Wartungsarbeiten erforderlich.
- ▶ Die Wartungsintervalle gelten für eine Tagesproduktion mit 1 Arbeitsposten. Bei einer intensiveren müssen die Wartungsabstände entsprechend verkürzt werden.

Ihr Wartungsdienst kann diese Seiten fotokopieren, damit die Wartungsdaten eingehalten und die durchgeführten Arbeiten notiert werden können (entsprechendes Kästchen ankreuzen)

Hinweis: Die Kennzeichen sind diejenigen des Stromerzeugers. Das Schema ist in der Tür des Stromerzeugers angebracht.

## **ALLE 60 BETRIEBSSTUNDEN**




- Den Verschmutzungsgrad der Luftfilter prüfen, sie reinigen oder auswechseln.

HINWEIS: Zur Reinigung der Stromquelle eine Saugpistole verwenden.





## 2 - ERSATZTEILE

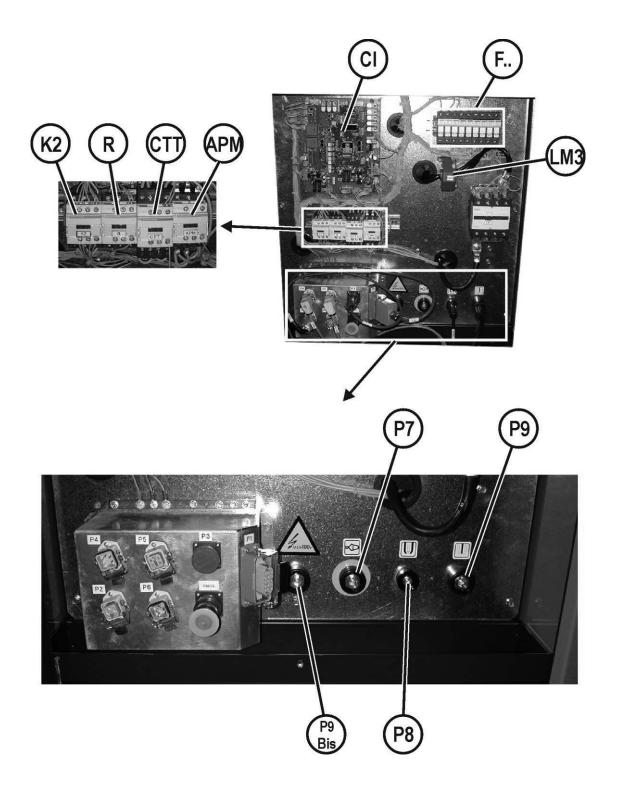



| • | normalerweise auf Lager |
|---|-------------------------|
| X | geringer Lagerbestand   |
|   | auf Anfrage             |


| Punkt           | Réf.       | Stock    | Bestell             | Bezeichnung                               |  |  |  |
|-----------------|------------|----------|---------------------|---|--|--|--|
| CI              | W000276212 | ~        | Schnittstellenkarte |   |  |  |  |
|                 | W000148736 | <b>'</b> |                     | Sicherung FST 5*20 2A                     |  |  |  |
| F1<br>bis<br>F9 | W000137850 | ~        |                     | Sicherungseinsatz 10*38                   |  |  |  |
| F1<br>bis<br>F3 | W000137848 | •        |                     | Sicherungseinsatz 10A aM 10*38            |  |  |  |
| F9              | W000137847 | ~        |                     | Sicherungseinsatz 6A aM 10*38             |  |  |  |
| F4<br>bis<br>F8 | W000137849 | ~        |                     | Sicherungseinsatz 4A aM 10*38             |  |  |  |
| LM3             | W000137867 | <b>'</b> |                     | Stromabnehmer LA 305S (für <b>HP300</b> ) |  |  |  |
|                 | W000147384 | <b>'</b> |                     | Stromabnehmer TH260P (für <b>HP150</b> )  |  |  |  |
| K2<br>R,AP<br>M | W000148729 | ~        |                     | Schaltschütz LC1D09B7                     |  |  |  |
| CTT             | W000147097 | ~        |                     | Schaltschütz 4X25A 24 V                   |  |  |  |
| <b>P</b> 7      | W000138464 | ~        |                     | Fester Steckverbinder gelb 95             |  |  |  |
| P8              | W000147170 | <b>/</b> |                     | Fester Steckverbinder schwarz 95          |  |  |  |
| P9              | W000147574 | <b>/</b> |                     | Fester Steckverbinder schwarz 95          |  |  |  |
| P9<br>bis       | W000147574 | ~        |                     | Fester Steckverbinder schwarz 95          |  |  |  |

Bei einer Teilebestellung die gewünschte Menge und die Seriennummer Ihrer Maschine im untenstehenden Kasten eintragen.


|                | <br>TYPE:    |
|----------------|--------------|
| Type Matricule | <br>Number : |



## **OBERER TEIL**

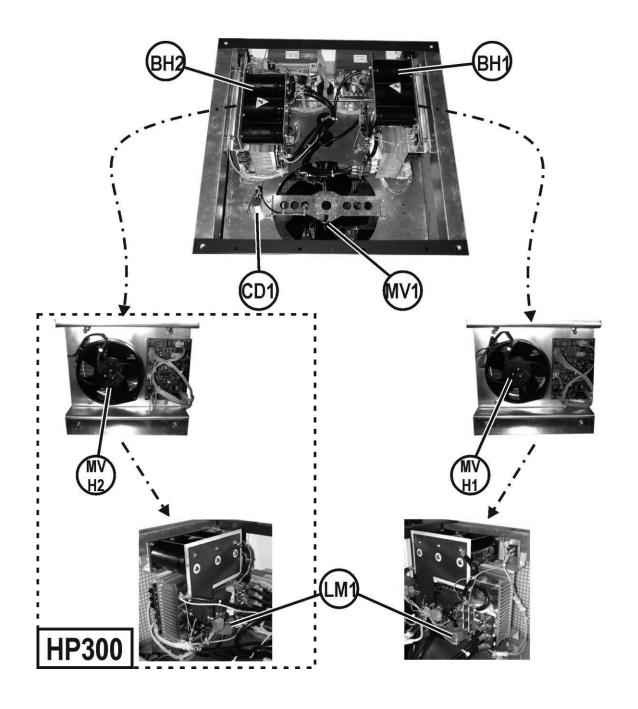



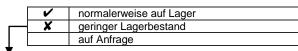


| Punkt    | Réf.       | Stock | Bestell | Bezeichnung                                     |  |
|----------|------------|-------|---------|---|--|
| BH1      | W000276457 | ~     |         | Zerhackerblock                                  |  |
| MV<br>H1 | W000147086 | ~     |         | Zerhackerlüftung                                |  |
| LM1      | W000147384 | ~     |         | Stromabnehmer (LT 200S)                         |  |
| BH2      | W000276457 | ~     |         | Zerhackerblock                                  |  |
| MV<br>H2 | W000147086 | ~     |         | Zerhackerlüftung                                |  |
| LM1      | W000147384 | ~     |         | Stromabnehmer (LT 200S)                         |  |
| CD1      | W000147160 | ~     |         | Kondensator 3.5Mf (für <b>HP150</b> )           |  |
| MV1      | W000276315 |       |         | Motorlüftung 230 V 50-60 Hz (für <b>HP150</b> ) |  |
|          | W000147565 | ~     |         | Schraubenlinie (für <b>HP150</b> )              |  |
| MV1      | W000148716 | ~     | •       | Motorlüftung + Kondensator (für <b>HP300</b> )  |  |

➢ Bei einer Teilebestellung die gewünschte Menge und die Seriennummer Ihrer Maschine im untenstehenden Kasten eintragen.






### **UNTERER TEIL**

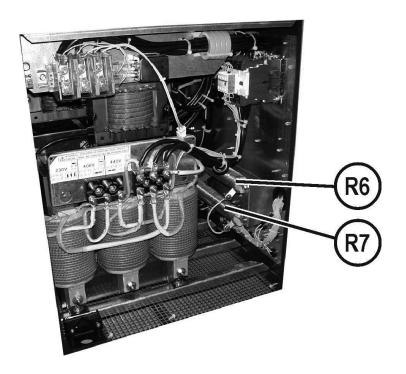

|          | L          |       | ~           | normalerweise auf Lager       |   |
|----------|------------|-------|-------------|-------------------------------|---|
|          |            |       | X           | geringer Lagerbestand         |   |
|          |            |       | auf Anfrage |                               |   |
|          |            |       | 1           |                               | - |
| Punkt    | Réf.       | Stock | Bestell     | Bezeichnung                   |   |
| R6<br>R7 | W000147295 | >     | <b>A</b>    | Widerstand 2,2 Ω - 1,2 KW 10% |   |
|          |            |       |             |                               |   |


> Bei einer Teilebestellung die gewünschte Menge und die Seriennummer Ihrer Maschine im untenstehenden Kasten eintragen.

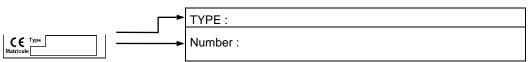

Hinweis: Die Kennzeichen sind diejenigen des Stromerzeugers. Das Schema ist in der Tür des Stromerzeugers angebracht.






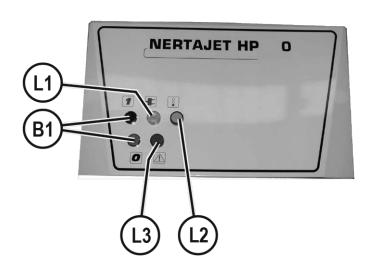

| ~ | normalerweise auf Lager |
|---|-------------------------|
| X | geringer Lagerbestand   |
|   | auf Anfrage             |


|                |            | <u> </u> |          |              |
|----------------|------------|----------|----------|--------------|
| Punkt          | Réf.       | Stock    | Bestell  | Bezeichnung  |
| FT1            | W000276313 |          |          | Filter       |
| L1<br>L2<br>L3 | W000147129 | >        |          | LED          |
| B1             | W000147190 | >        | <b>A</b> | Schaltknöpfe |

Bei einer Teilebestellung die gewünschte Menge und die Seriennummer Ihrer Maschine im untenstehenden Kasten eintragen.

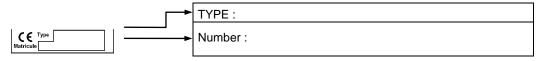



#### 1- SCHNITTSTELLENKARTE

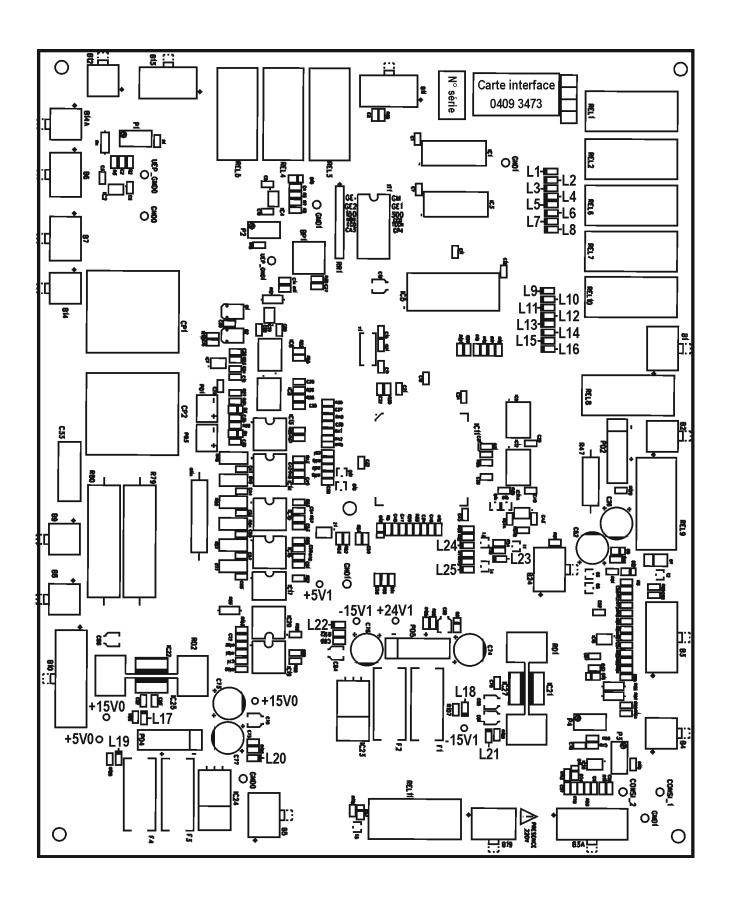



## **BESCHREIBUNG DER LEDS AUF DER SCHNITTSTELLENKARTE**


| L   | eds Zyklen (rot)            | Le  | eds Störungen (grün)     | L   | ₋eds Versorgung (rot) |
|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|-----------------------|
| L1  | ON / OFF Zerhacker<br>2     | L12 | Sicherheit Wasser        | L17 | +15 V0                |
| L2  | СТТ                         | L13 | Sicherheit Lüftung       | L18 | +15 V1                |
| L3  | Zähler                      | L14 | Sicherheit Gleichrichter | L19 | +5 V0                 |
| L4  | СТР                         | L15 | Sicherheit Zerhacker     | L20 | -15 V0                |
|     | Master-Generator (leuchtet) | L16 | Sicherheit Überspannung  | L21 | +5 V1                 |
| L5  | Generator Slave 1 (blinkt)  |     |                          | L22 | -15 V1                |
|     | Generator Slave 2 (aus)     |     |                          |     |                       |
| L6  | ON / OFF Zerhacker<br>1     |     |                          |     |                       |
| L7  | Steuerung K1                |     |                          |     |                       |
| L8  | Sicherheit Allgemein        |     |                          |     |                       |
| L9  | APM                         |     |                          |     |                       |
| L10 | RT                          |     |                          |     |                       |
| L11 | Anomalie                    |     |                          |     |                       |
| L23 | RIC                         |     |                          |     |                       |
| L24 | RIP                         |     |                          |     |                       |
| L25 | Watchdog                    |     |                          |     |                       |

#### FEHLER KARTE ZERHACKERSTEUERUNG

| Mark. | Anzeige            | Ursachen                    | Abhilfe   |
|-------|--------------------|-----------------------------|---|
| L13   | LED leuchtet nicht | Störung Hauptlüftung        | Prüfen, ob das Hauptgebläse funktioniert.<br>Die Luftfilter reinigen.                                     |
| L14   | LED leuchtet nicht | Störung Gleichrichterbrücke | Prüfen, ob das Hauptgebläse und das der<br>Gleichrichterbrücke funktionieren.<br>Die Luftfilter reinigen. |
| L16   | LED leuchtet nicht | Störung Netzspannung > 10%  | Die Netzspannung überprüfen.<br>Die Generatorkopplungen prüfen.   |
| L18   | LED leuchtet nicht | Störung Versorgung + 15 V   | Die F1/F2-Sicherungen der Karte prüfen.   |
| L22   | LED leuchtet nicht | Störung Versorgung - 15 V   | Die F1/F2-Sicherungen der Karte prüfen.   |
| L21   | LED leuchtet nicht | Störung Versorgung + 5 V    | Die F1/F2-Sicherungen der Karte prüfen.   |
| L19   | LED leuchtet nicht | Störung Versorgung + 5 V    | Die F3/F4-Sicherungen der Karte prüfen.   |
| L17   | LED leuchtet nicht | Störung Versorgung + 15 V   | Die F3/F4-Sicherungen der Karte prüfen.   |
| L20   | LED leuchtet nicht | Störung Versorgung - 15 V   | Die F3/F4-Sicherungen der Karte prüfen.   |



#### 2- KARTE FÜR ZERHACKERSTEUERUNG

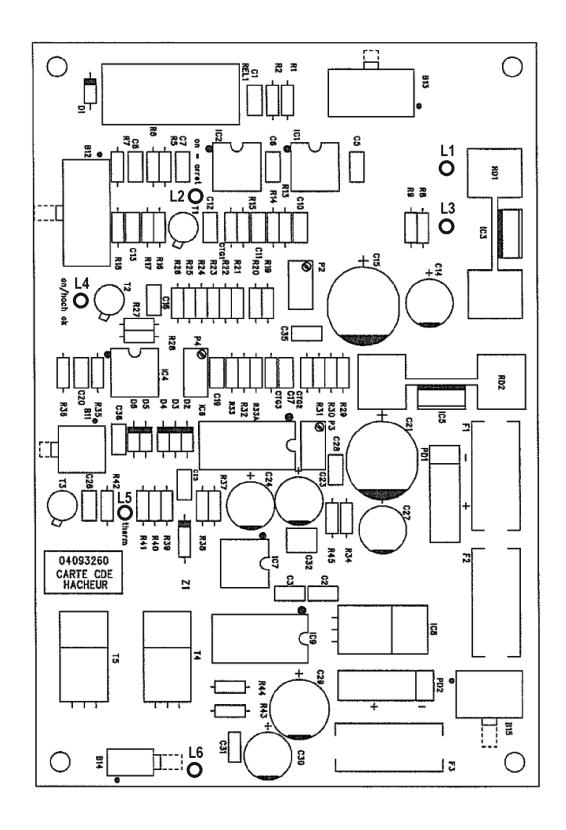



#### BESCHREIBUNG DER LEDS AUF DER KARTE der ZERHACKERSTEUERUNG


|    | Rote Leds        |    | Gelbe Leds |    | Grüne Leds           |
|----|------------------|----|------------|----|----------------------|
| L5 | Sicherheit Wärme | L2 | ON / OFF   | L1 | -15 V                |
|    |                  |    |            | L3 | +15 V                |
|    |                  |    |            | L4 | Sicherheit Zerhacker |
|    |                  |    |            | L6 | +15 V0               |

### STÖRUNGEN KARTE ZERHACKERSTEUERUNG

| Mark.    | Anzeige            | Ursachen                    | Abhilfe  |
|----------|--------------------|-----------------------------|--|
| L4<br>L5 | LED leuchtet nicht | Thermische Störung          | Prüfen, ob das Hauptgebläse und das des Zerhackers funktionieren. Die Luftfilter reinigen.   |
| L3       | LED leuchtet nicht | Störung Versorgung +15V     | Die F1/F2-Sicherungen der Karte prüfen.<br>LINCOLN ELECTRIC-Kundendienst anrufen.  |
| L1       | LED leuchtet nicht | Störung Versorgung -15V     | Die F1/F2-Sicherungen der Karte prüfen.<br>LINCOLN ELECTRIC -Kundendienst anrufen.   |
| L6       | LED leuchtet nicht | Störung Versorgung<br>+15V0 | Die F3-Sicherungen der Karte prüfen.<br>LINCOLN ELECTRIC -Kundendienst anrufen.  |
| L7       | LED leuchtet nicht | Störung Zerhacker           | Prüfen, ob das Hauptgebläse und das des Zerhackers funktionieren. Die Luftfilter reinigen. LINCOLN ELECTRIC -Kundendienst anrufen. |



## 4 - SCHEMA ÄUSSERER ANSCHLUSS

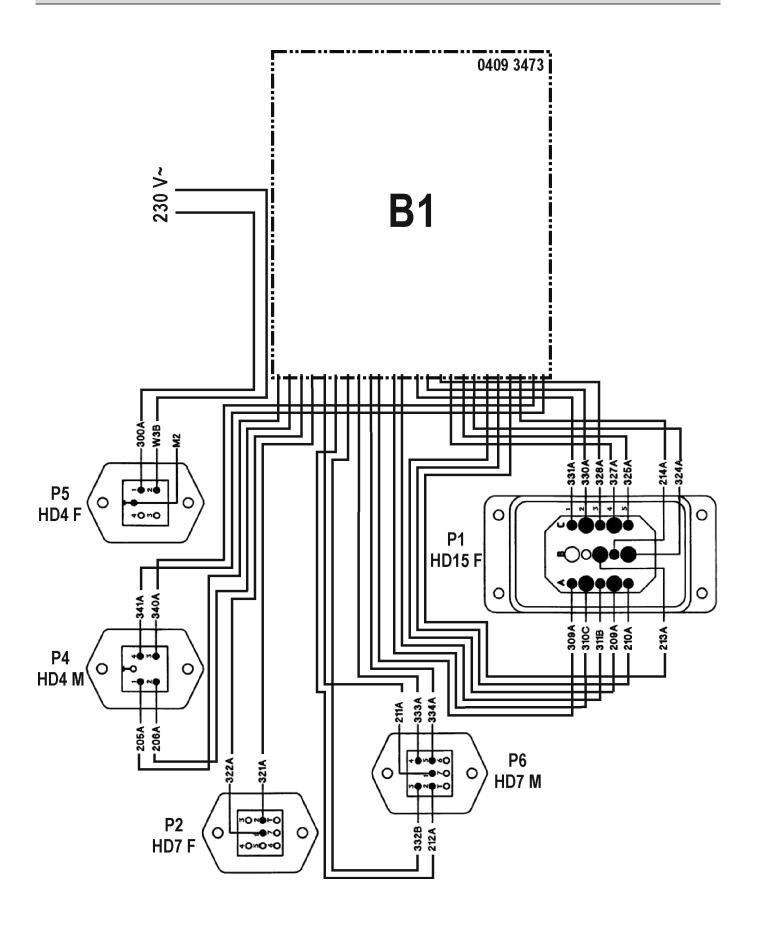



### VERBINDUNG SCHNITTSTELLENKARTE B1 / STECKER P1, P2, P4, P5, P6

| Stecker P1 |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| <b>A</b> 1 | Generator AUS                         |
| A2         | Generator AUS / EIN                   |
| А3         | Generator EIN                         |
| A4 / A5    | Nicht genutzt                         |
| B5 / C5    | 24V~-Versorgung für Maschinen-EV      |
| C1 / C2    | 24V~-Versorgung für Maschinenleistung |
| C3 / C4    | 24V~-Versorgung für autonomen Zyklus  |

| Stecker P2 |                        |
|------------|------------------------|
| 1/2        | 24V~-Versorgung f. VfB |


| Stecker P4 |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 1/2        | Eingang GRE-Sicherung                 |
| 3/4        | Kontakt K1 für Zulassung äusserer GRE |


| Stecker P5 |                           |
|------------|---------------------------|
| 1/2        | Versorgung GRE 230V / 10A |

| Stecker P6 |   |  |
|------------|---|--|
| 1/2        | Nicht genutzt   |  |
| 3/4/5      | Relaisschaltung EIN/AUS für<br>Parallelschaltung mit einem<br>Zweitgenerator. |  |



#### **VERBINDUNG SCHNITTSTELLEN-KARTE B1 / STECKER P3, P3BIS**

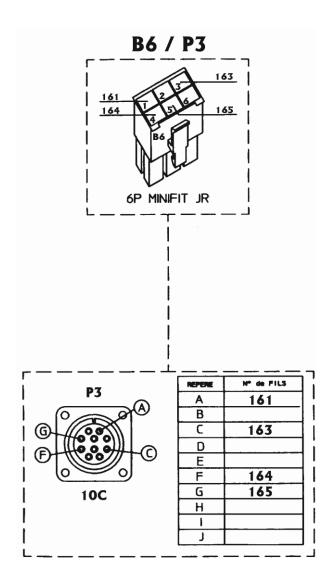


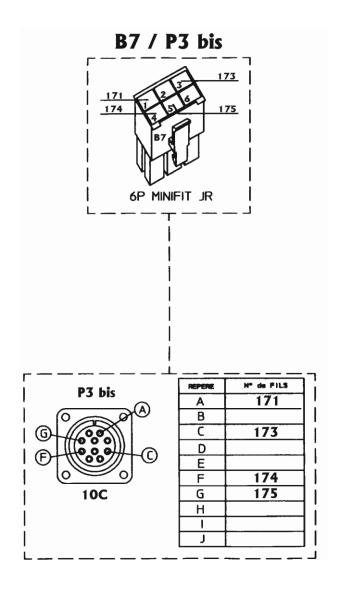

| Stecker P3<br>und P3bis |  |                    |  |
|-------------------------|--|--------------------|--|
| Α                       | Spannungsmessung Elektrode / Werkstück 9V bei 300V |                    |  |
| С                       | Sammelmessung                                      |                    |  |
| F                       | CAN L  |                    |  |
| G                       | CAN H  | Verbindung CAN-Bus |  |



#### SCHALTBILD ZERHACKERBLOCK

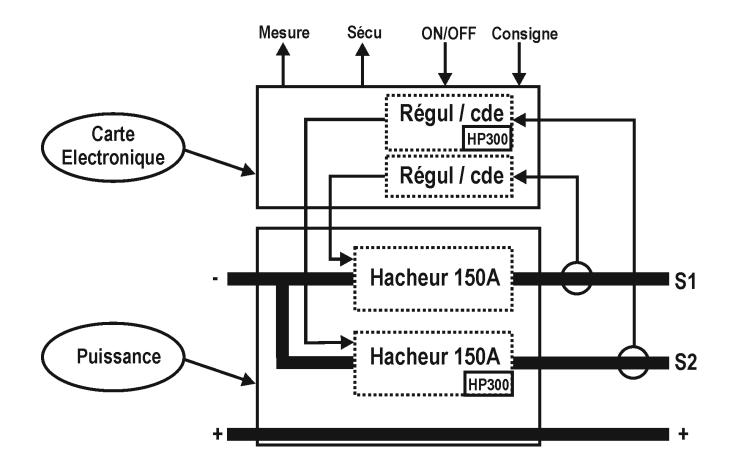



# PERSÖNLICHE NOTIZEN

| Lincoln Electric France S.A.S.  Avenue Franklin Roosevelt 76120 Le Grand Quevilly  76121 Le Grand Quevilly cedex |
|--|

