

OBRACARKA

ROTAMATIC ST 6

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA I OBSŁUGI

MASZYNA NR W000315296 - W000315297
W000315298



WYDANIE : PL
POPRAWKA : B
DATA : 06-2020

Instrukcje obsługi

REF : 8695 6426

Instrukcją oryginalną

LINCOLN®
ELECTRIC

Producent dziękuje za zaufanie, którym Państwo go obdarzyliście nabywając niniejsze urządzenie. Spełni ono Państwa oczekiwania pod warunkiem przestrzegania warunków jego użytkowania i konserwacji.

Koncepcja tego urządzenia, specyfikacja jego elementów i jego produkcja są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami dyrektyw europejskich.

Zachęcamy Państwa do odwołania się do załączonej deklaracji CE w celu poznania dyrektyw, którym ono podlega.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w użytkowaniu urządzenia nie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dla Państwa bezpieczeństwa: w niniejszej instrukcji pominięto podstawowe wymagania bezpieczeństwa w miejscu pracy, które opisują stosowne przepisy.

Jeśli znajdziecie Państwo jakiegokolwiek błędy w niniejszej instrukcji proszę nas o tym poinformować.

SPIS TREŚCI

A - IDENTYFIKACJA	1
B - INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA	2
1 - HAŁAS.....	2
2 - SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	2
C - OPIS.....	4
1 - OPIS	4
2 - ROTAMATIC BEZ OPCJI	4
3 - ROTAMATIC Z/BEZ OPCJI	5
4 - CHARAKTERYSTYKA.....	6
5 - WYMIARY	7
D - MONTAŻ INSTALACJI	10
1 - TRANSPORT I USTAWIENIE ROTAMATIC	10
2 - USTAWIENIE	11
3 - MOCOWANIE ROTAMATIC ST	11
4 - POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	11
5 - USTAWIENIE ELEMENTÓW CYLINDRYCZNYCH I URUCHOMIENIE.....	13
6 - UMIESZCZENIE ZMOTORYZOWANYCH I NIEZMOTORYZOWANYCH ROLEK.....	15
7 - UMIESZCZENIE WÓZKA	16
E - INSTRUKCJA OBSŁUGI	18
1 - PRZYCISKI STEROWANIA NA SZAFIE	18
2 - OPCJA SYNCHRONIZACJI (TYLKO MONTOWANIE FABRYCZNE).....	19
F - KONSERWACJA.....	21
1 - KONSERWACJA.....	21
2 - POMOC	22
3 - CZĘŚCI ZAMIENNE	24
NOTATKI.....	32

INFORMACJE

WSKAŹNIK I CZUJNIK CIŚNIENIA

Narzędzia pomiarowe lub wskaźniki do pomiaru napięcia, natężenia i prędkości podawania drutu, zarówno analogowe jak i cyfrowe, muszą być traktowane jako wskaźniki.

W celu zapoznania się z obsługą, nastawami, rozwiązywaniem problemów oraz częściami eksploatacyjnymi należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi.

POPRAWKA B


06/20

OPIS	STRONA
Zmiana logo	

A - IDENTYFIKACJA

Należy wprowadzić numer wyposażenia we wskazanym okienku.

Poniższa informacja ułatwi nam identyfikację urządzenia.

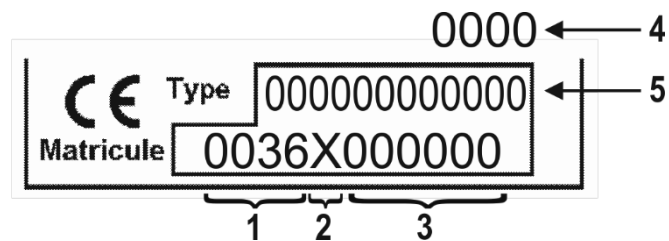


1	Kod producenta	4	Rok produkcji
2	Kod roku produkcji	5	Nr referencyjny
3	Nr seryjny		



B - INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Odnosnie ogólnych przepisów bezpieczeństwa, proszę zapoznać się ze specjalnym podręcznikiem dołączonym do niniejszego urządzenia.

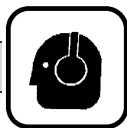

1 - HAŁAS

Proszę zapoznać się ze specjalnym podręcznikiem dołączonym do niniejszego urządzenia « 8695 7051 ».

2 - SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru, skrętów i sił stycznych, jak również średnicy minimalnej i maksymalnej elementów cylindrycznych.



Przed uruchomieniem urządzenia, sprawdzić czy zostały umieszczone pokrywy chroniące elementy elektryczne i mechaniczne.



Wykonać test ruchu obrotowego na pusto.



Nie zrzucać z siłą ciężarów na urządzenie.



Upewnić się, że prawidłowe funkcjonowanie urządzenia nie zostanie zakłócone przez narzędzia i przedmioty znajdujące się w pobliżu części wprawianej w obrót, ani przez części wchodzące w jej skład, które mogłyby uderzać o części stałe (podłoga, stanowisko pracy, słupki)



Zawsze należy się upewnić, że przewody zasilania i sterowania urządzeniem są w prawidłowym stanie.



Przestrzegać odległości osi rolek w zależności od średnicy elementu cylindrycznego (patrz rozdział D).



Żaden przedmiot nie może znajdować się na drodze przemieszczania się urządzenia.



Przed użyciem maszyny, należy się upewnić, że wszystkie elementy ochrony są prawidłowo umieszczone.
Pokrywy ochronne dokręcone.
Tylko osoby uprawnione mają dostęp do szaf elektrycznych, należy zainstalować system zamykania dostępu.



Regularnie czyścić strefę pracy.



W przypadku używania urządzenia do spawania, upewnić się wcześniej że uziemienie generatora jest podłączone do elementu.



Maszyna w żadnym wypadku nie może być poddana zmianom.
Obracarka **nie jest** elementem oparcia do wykonywania czynności.



Noszenie wyposażenia ochrony indywidualnej jest **obowiązkowe**.



Konserwacja musi odbywać się **przy odłączonym zasilaniu**.
Odcięcie dostępu i zamknięcie na kłódki każdego możliwego dostępu do jakiegokolwiek zasilania jest **obowiązkowe**.

C - OPIS

1 - OPIS

- Urządzenia **ROTAMATIC ST** są przeznaczone do obracania elementów cylindrycznych o zmiennych średnicach i ciężarze w zależności od gamy do jakiej należą.
- Każda obracarka składa się z nisko umieszczonej podstawy i zmotoryzowanych lub niezmotoryzowanych rolek obrotowych, o regulowanym rozstawie.
- W wersji zmotoryzowanej, obracarka wyposażona jest w skrzynkę elektryczną.
- Posiada też system sterowania na odległość, umożliwiając sterowanie obrotami w obu kierunkach ze zmienną prędkością regulowaną potencjometrem.
- W wersji podstawowej, zmotoryzowane obracarki mają możliwość automatycznego wprowadzenia w obroty w momencie wydania polecenia spawania (przez zwyczajny kontakt zewnętrzny).
- W wersji podstawowej, zmotoryzowane obracarki wskazują prędkość liniową w cm/min dzięki systemowi wyświetlania wariatorów, obecnemu w skrzynce.
- Rozstaw rolek jest regulowany przez śruby o przeciwnym skręcie

Gama urządzeń **ROTAMATIC ST 6** jest w stanie utrzymać walce o ciężarze mniejszym lub równym 6 ton.

2 - ROTAMATIC BEZ OPCJI



**WERSJA O PODWÓJNYM
NAPĘDZIE**

ROTAMATIC ST 6W
REF W000315296



**WERSJA
NIEZMOTORYZOWANA
(WOLNA)**

ROTAMATIC ST 6F
REF W000315298



**WERSJA O POJEDYNCZYM
NAPĘDZIE**

ROTAMATIC ST 6M
REF W000315297

3 - ROTAMATIC Z/BEZ OPCJI

	A	B	C	D	Opis	Odniesienie
6T M	X	X			ROTAMATIC ST 6M	W000315297
	X	X	X		ROTAMATIC ST 6M ADR	W000272464
	X	X	X	X	ROTAMATIC ST 6M ADRC	W000272466
6T W	X	X			ROTAMATIC ST 6W	W000315296
	X	X	X		ROTAMATIC ST 6W ADR	W000272469
	X	X	X	X	ROTAMATIC ST 6W ADRC	W000272470

A) STEROWANIE AUTO (A)

Opcja ta pozwala na automatyczne wprowadzenie obracarki w obroty w momencie wydania polecenia spawania (przez zwyczajny kontakt zewnętrzny).

B) SYSTEM WYŚWIETLANIA (B)

Opcja ta pozwala na wyświetlanie prędkości liniowej w cm/min dzięki systemowi wyświetlania wariatorów, obecnemu w skrzynce.

C) OPCJA REGULACJI TIG-PLAZMA (C)

Opcja ta pozwala na precyzyjną regulację prędkości obrotów obracarki do +/-1%. Opcja ta jest potrzebna kiedy chcemy podłączyć obracarkę do instalacji spawania TIG lub PLAZMA.

D) OPCJA KODERA 5000 PUNKTÓW/OBRÓT (D)

Opcja ta pozwala precyzyjnie mierzyć odległość przebytą przez element cylindryczny przy pomocy kodera umieszczonego na osi rolek.

E) OPCJA WÓZEK W000272574

Opcja ta składa się z dwóch podstaw (lewej i prawej), które pozwalają na przemieszczanie się **ROTAMATIC** na szynach w sposób poprzeczny.

F) OPCJA POLECENIE ± 10V (NA ŻĄDANIE)

Opcja ta pozwala pilotować kierunek i prędkość funkcjonowania obracarki przy pomocy polecenia z zewnątrz przy ± 10V.

G) OPCJA PRZYCISK NOŻNY (SAMA OPCJA W000273453)

Przycisk nożny pozwala wprawić w ruch obrotowy zmotoryzowanej obracarki przez długotrwałe naciskanie na pedał.



H) OPCJA STALOWEJ ROLKI (NA ŻĄDANIE)

Opcja ta pozwala wprawić w ruch obrotowy wstępnie podgrzanego elementu cylindrycznego. Opcja ta jest obowiązkowa, jeśli temperatura elementu jest wyższa niż 60°C.


4 - CHARAKTERYSTYKA

	ROTAMATIC ST 6M ROTAMATIC ST 6W	ROTAMATIC ST 6F
Prędkość obrotowa w cm/min	minimalna : 12 maksymalna : 120	-
Dopuszczalna średnica elementu cylindrycznego (w mm)	minimalna : 300 maksymalna : 3500	minimalna : 300 maksymalna : 3500
Średnica rolek niezmotoryzowanych i zmotoryzowanych (w mm)	250	250
Szerokość (w mm) i materiał, z których wykonane są rolki	75 poliuretan	75 poliuretan
Rozstaw rolek (w mm)	minimalny : 320 maksymalny : 1370	minimalny : 320 maksymalny : 1370
Moc (w kVA)	2,5	-
Napięcie zasilania (w V)	3 x 400 (50/60Hz)	-
Maksymalny zużywany prąd (w A)	3,6	-
Ciężar netto (w kg)	WPV : 138 MPV : 128	FPV : 108
Ciężar brutto (w kg)	WPV : 178 MPV : 168	FPV : 118
Obciążenie maksymalne w czasie pracy (w kg)	6000	-
Obciążenie maksymalne znoszone przez urządzenie (w kg)	3000	3000
Siła styczna (w daN)	W : 528 M : 264	

5 - WYMIARY

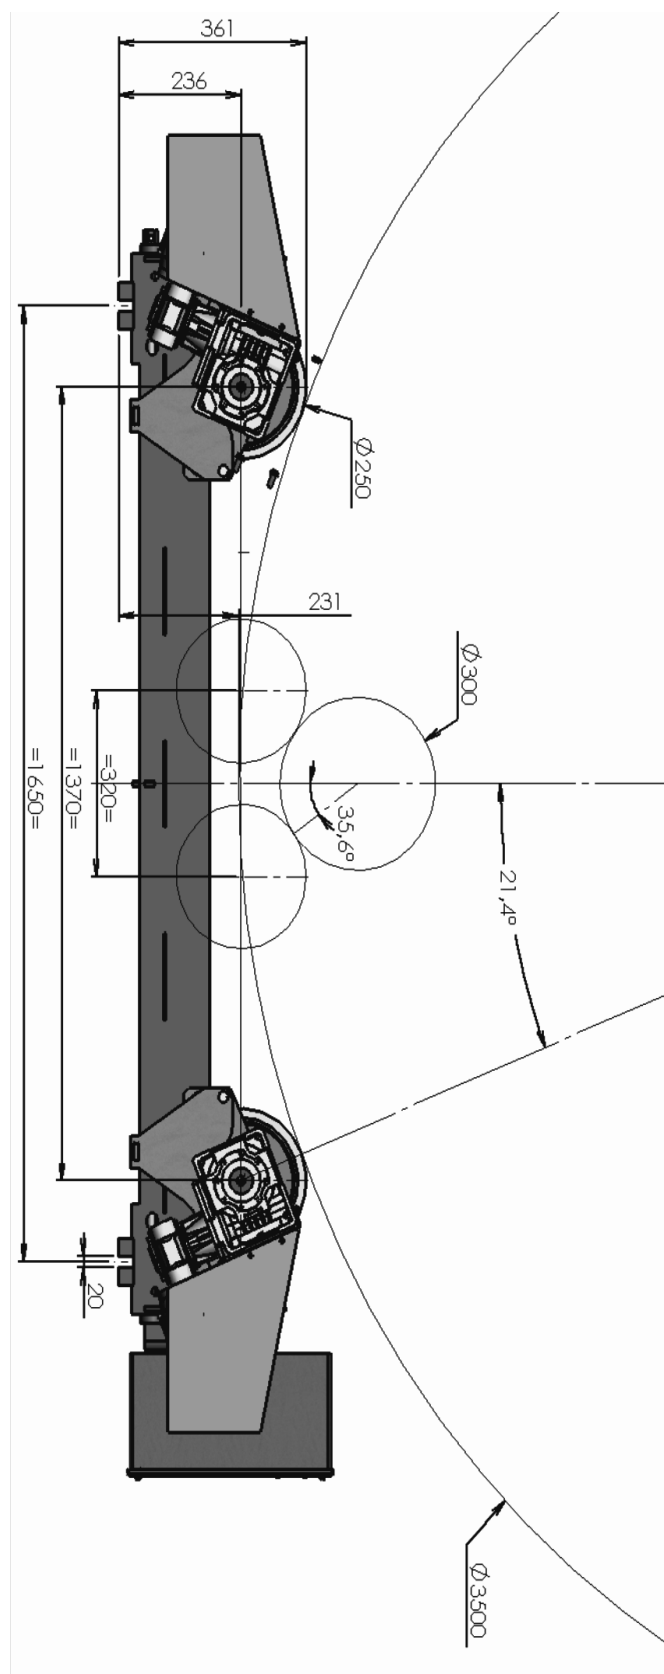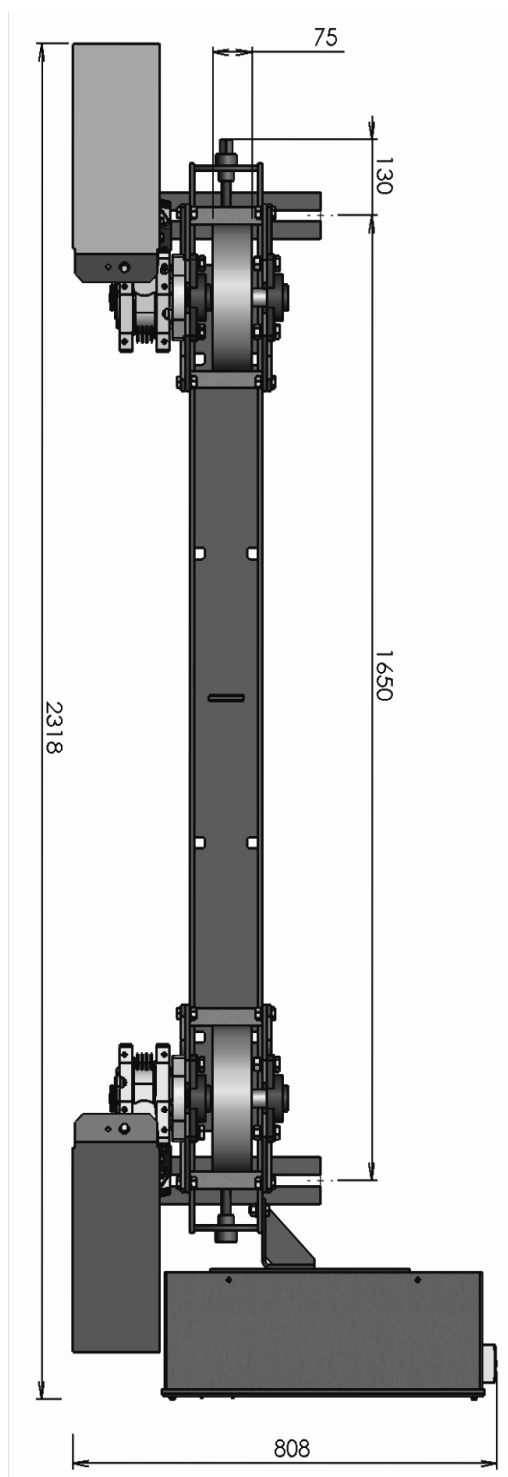

ROTAMATIC ST 6W i 6M

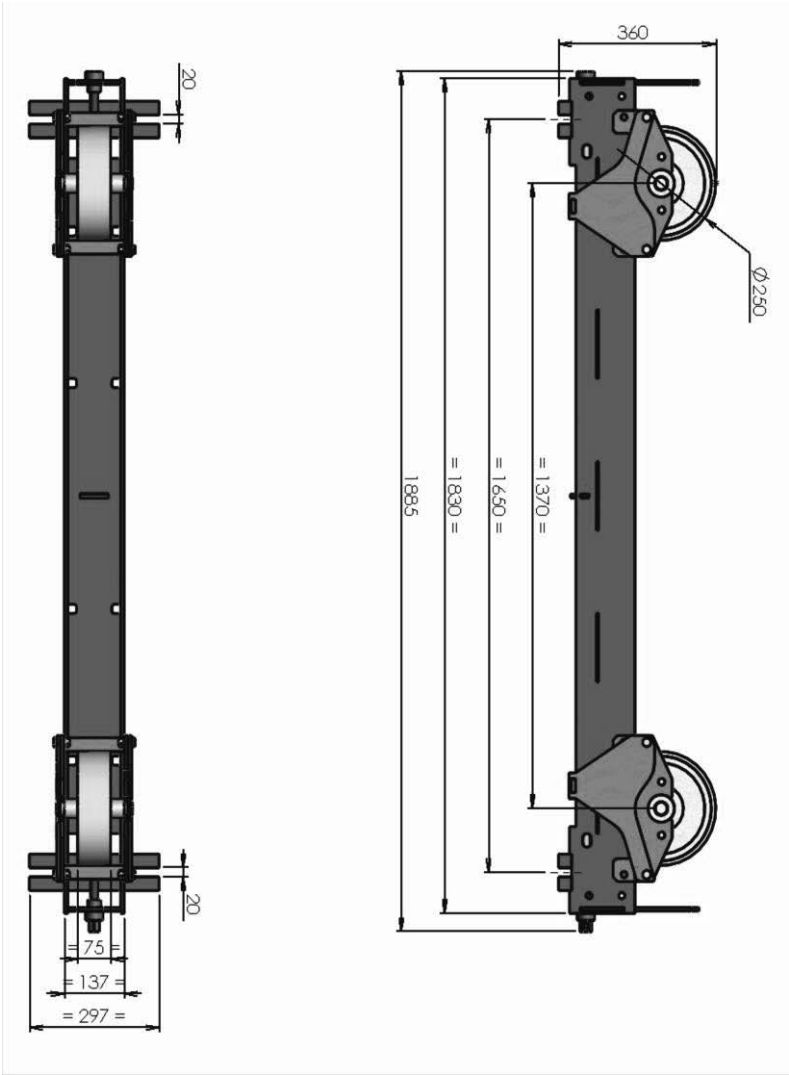


ROTAMATIC ST 6F

D - MONTAŻ INSTALACJI

1 - TRANSPORT I USTAWIENIE ROTAMATIC

- Przemieszczać **ROTAMATIC ST** w jego drewnianym opakowaniu w sposób wskazany na schemacie.
- Zdjąć opakowanie z urządzenia **ROTAMATIC ST**.
- Przenieść **ROTAMATIC ST** przy pomocy systemu zawieszenia, używając zawsze otworów po każdej stronie leżących na przeciwko.

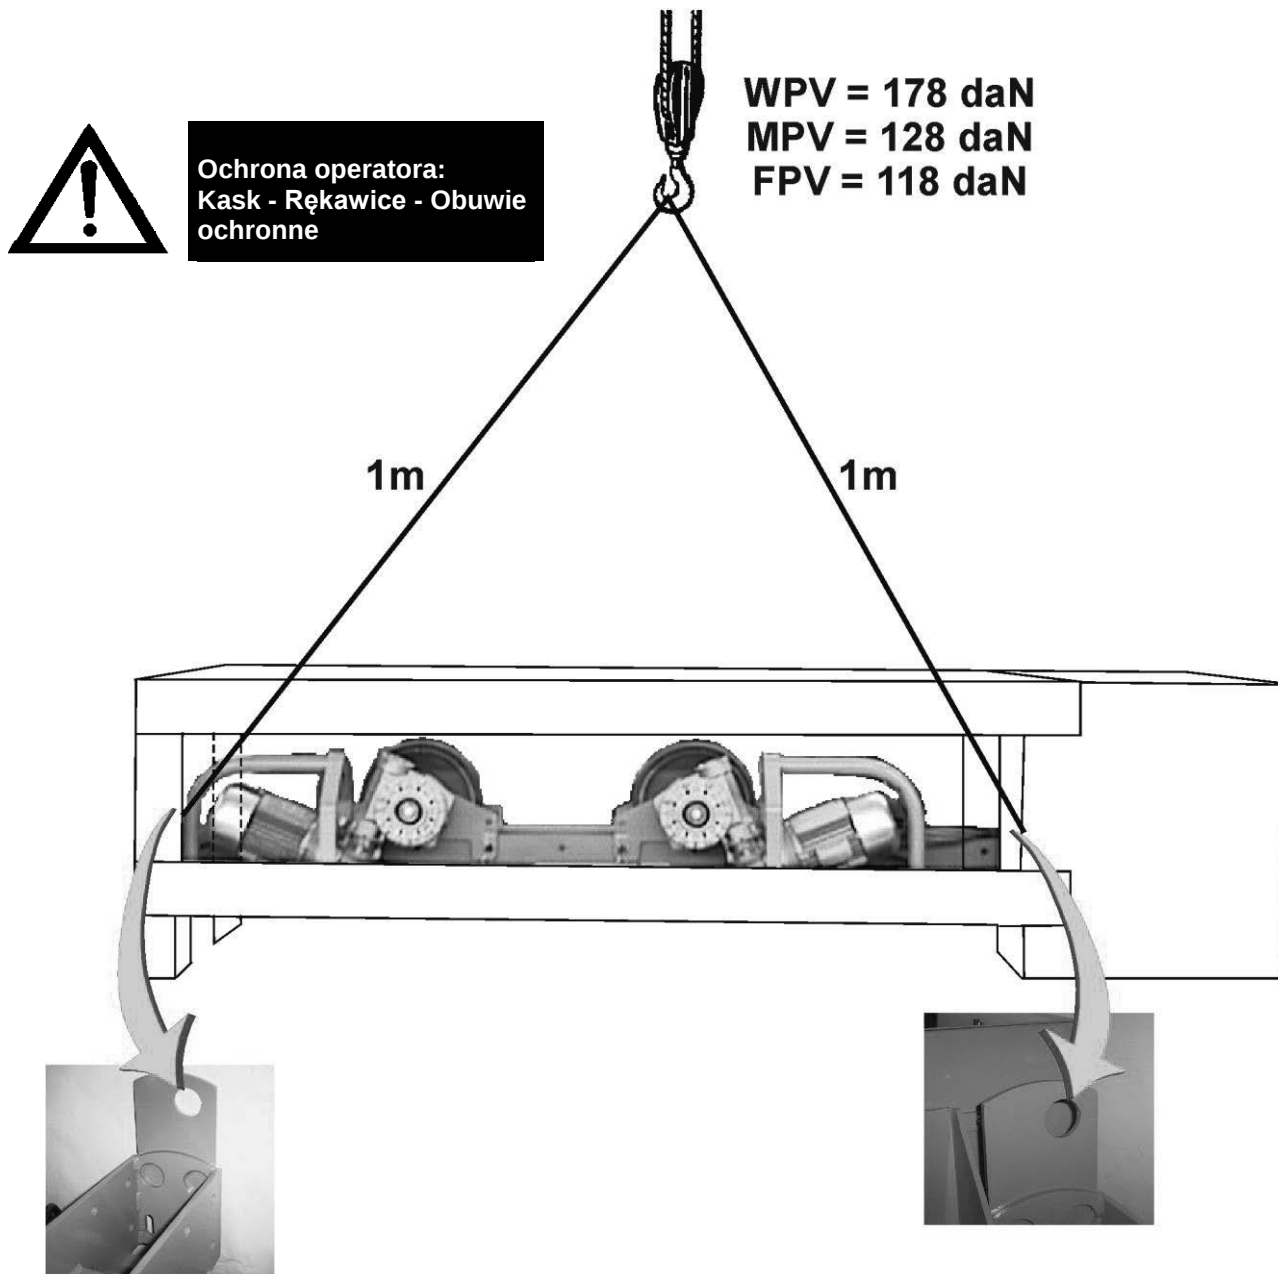

2 - USTAWIENIE



Belki obracarek muszą być umieszczone równolegle, tak aby ograniczyć skutki skręcania.
Oś elementu cylindrycznego musi być równoległa do osi rolek podtrzymujących ten element.

Aby otrzymać równoległe ustawienie belek obracarek, możliwe jest wzięcie za punkt ty odniesienia stopek symetrycznie umocowanych pod całością obracarek.

3 - MOCOWANIE ROTAMATIC ST

Maszyna ta musi być koniecznie przymocowana do podłogi przy pomocy 4 punktów zamocowania w betonowej płycie 20 Mpa (350 kg/m³) wzmocnionej metalową konstrukcją. Całość wykonana w jednym bloku, co najmniej 21 dni przed planowanym ustawieniem maszyny (norma BAEL 91).

MATERIAŁ ZALECANY DO MOCOWANIA ROTAMATIC ST :

Marka	Rodzaj kołków	Odniesienie	Ø wiercenia (mm)	Dopuszczone obciążenie (daN)
HILTI	Metalowe	FBR M 16 x 130	Ø 16	800
	Chemiczne	HAS M 16 x 190 + HBP 16	Ø 18	2120
FISCHER	Metalowe	FA 16 x 20 FB 16 x 25	Ø 16 Ø 16	1200 1200
	Chemiczne	RM 16 + RGM 16 x 190	Ø 18	3750
SPIT	Metalowe	050680 FIX 16/45	Ø 16	810 do/to/bis 1270
	Chemiczne	M 16 - 5209 + SM 16 - 5224	Ø 18	2175

4 - POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Połączenie elektryczne **ROTAMATIC ST** do sieci odbywa się przez przewód 5 m, znajdujący się z tyłu skrzynki zasilania.

Przewód ten, składa się z 4 przewodników i musi być podłączony do znormalizowanej sieci 3 x 400 V / 50-60Hz przy pomocy połączeń ekwipotencjalnych.



BARDZO WAŻNE

Aby podłączenie do sieci zasilania było zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, musi być ono wyposażone z skrzynkę ścienną, zaopatrzoną w wyłącznik ochrony indywidualnej o odpowiedniej wielkości, zależnej od napięcia sieci i energii pobieranej przez urządzenia


Ten wyłącznik ochronny powinien mieć zdolność odłączania 100 kA.

Nasza firma rozprowadza skrzynki odpowiadające tym kryteriom, należy się z nimi zapoznać.

ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW I GIĘTKICH RUR

Klient musi przewidzieć środki, aby chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi lub termicznymi, przewody i giętkie rury, poczynawszy od ich źródła.

PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE DLA RÓŻNYCH OPCJI

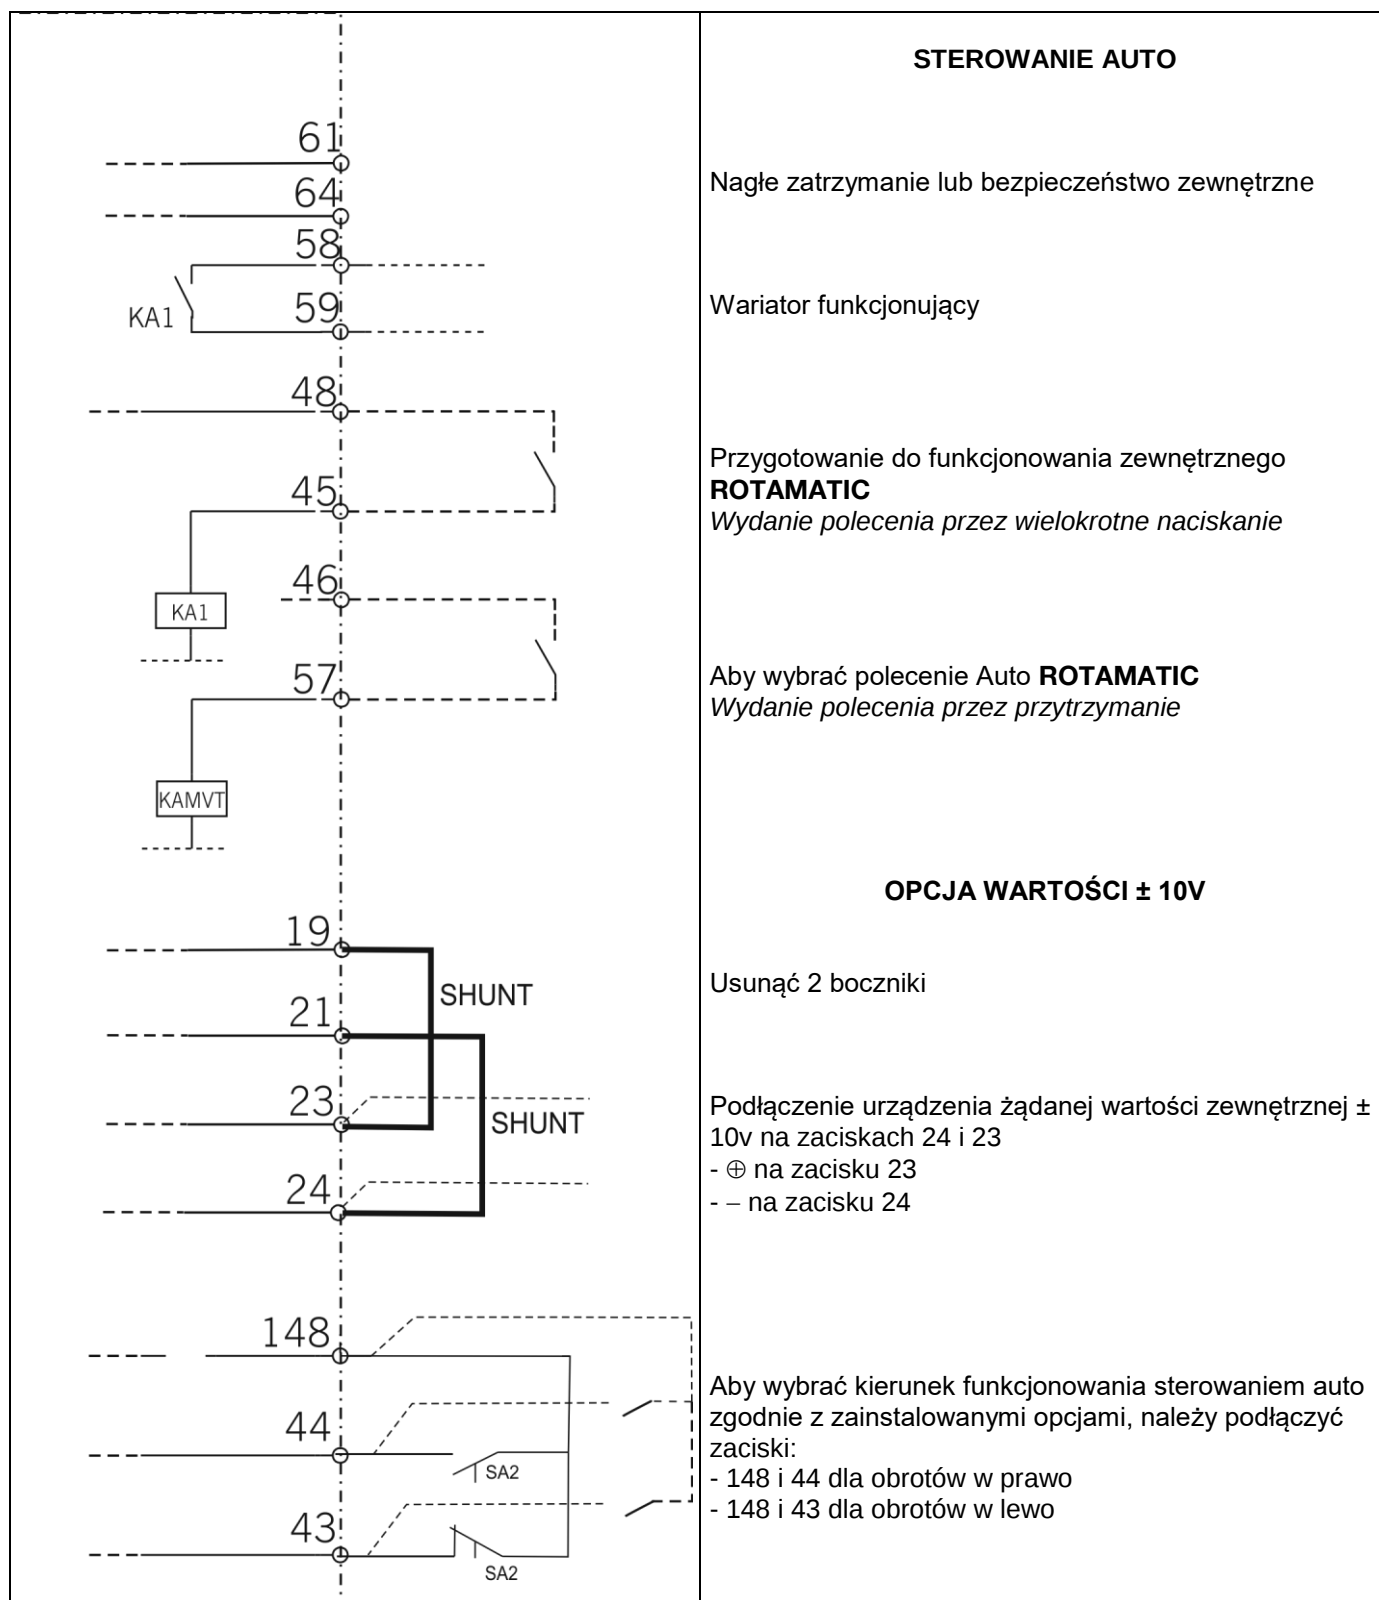

5 - USTAWIENIE ELEMENTÓW CYLINDRYCZNYCH I URUCHOMIENIE



Przed każdym uruchomieniem, konieczne należy zapoznać się z następującymi ostrzeżeniami:

- Wyregulować rozstaw osi rolek w zależności od średnicy elementu cylindrycznego do umieszczenia.
- Belki obracarek powinny być umieszczone pod elementami, poza ewentualnymi istniejącymi otwarciami na elementach i poza częściami wystającymi, mogącymi przeszkadzać w ruchach obrotowych elementu cylindrycznego.
- Zrównoważyć obciążenie na dwóch 2 belkach, biorąc pod uwagę dane w poniższych tabelkach.
- Dla elementów w kształcie wielokąta, dopuszczalne obciążenia maksymalne będą podzielone na 2.

ROTAMATIC ST 6M					6 000 Kg	
Ø (mm)	E min (mm)	α (°)	E max (mm)	α (°)	P	V
300	320	71	380	87	3000 kg	12-120 cm/mn
500	320	51	520	88	3x400 V	
1000	500	47	840	84	2,5 kVA	
1500	700	47	1020	71	3,6 A	
2000	900	47	1170	63	50/60 Hz	
2500	1100	47	1300	56		
3000	1300	47	1370	50		
3500	1370	43	1370	43		

Ø (mm)	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
α (°)	56	57	58	59	56	50	43
E (mm)	350	600	850	1100	1300	1370	1370

M=2P (kg)	Balourd max / Max unbalance (m.kg)						
500	6	13	20	26	32	36	39
1000	13	26	39	52	64	72	77
1500	19	39	59	78	96	107	116
2000	25	52	78	105	128	143	154
2500	32	65	98	131	160	179	193
4000	32	64	95	127	160	199	238
6000	16	32	47	63	81	105	132

ROTAMATIC ST 6W

6 000 Kg

Ø (mm)	E min (mm)	α (°)	E max (mm)	α (°)
300	320	71	380	87
500	320	51	520	88
1000	500	47	840	84
1500	700	47	1020	71
2000	900	47	1170	63
2500	1100	47	1300	56
3000	1300	47	1370	50
3500	1370	43	1370	43

P 3000 kg

V 12-120 cm/mn

3x400 V


2,5 kVA

3,6 A


50/60 Hz

Ø (mm)	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
α (°)	56	57	58	59	56	50	43
E (mm)	350	600	850	1100	1300	1370	1370

M=2P (kg)	Balourd max / Max unbalance (m.kg)						
500	13	26	40	54	65	71	74
1000	26	53	80	107	130	141	147
1500	39	79	120	161	195	212	221
2000	51	105	160	214	260	282	294
2500	64	132	200	268	325	353	368
4000	95	192	287	383	480	522	545
6000	55	106	156	206	269	352	416

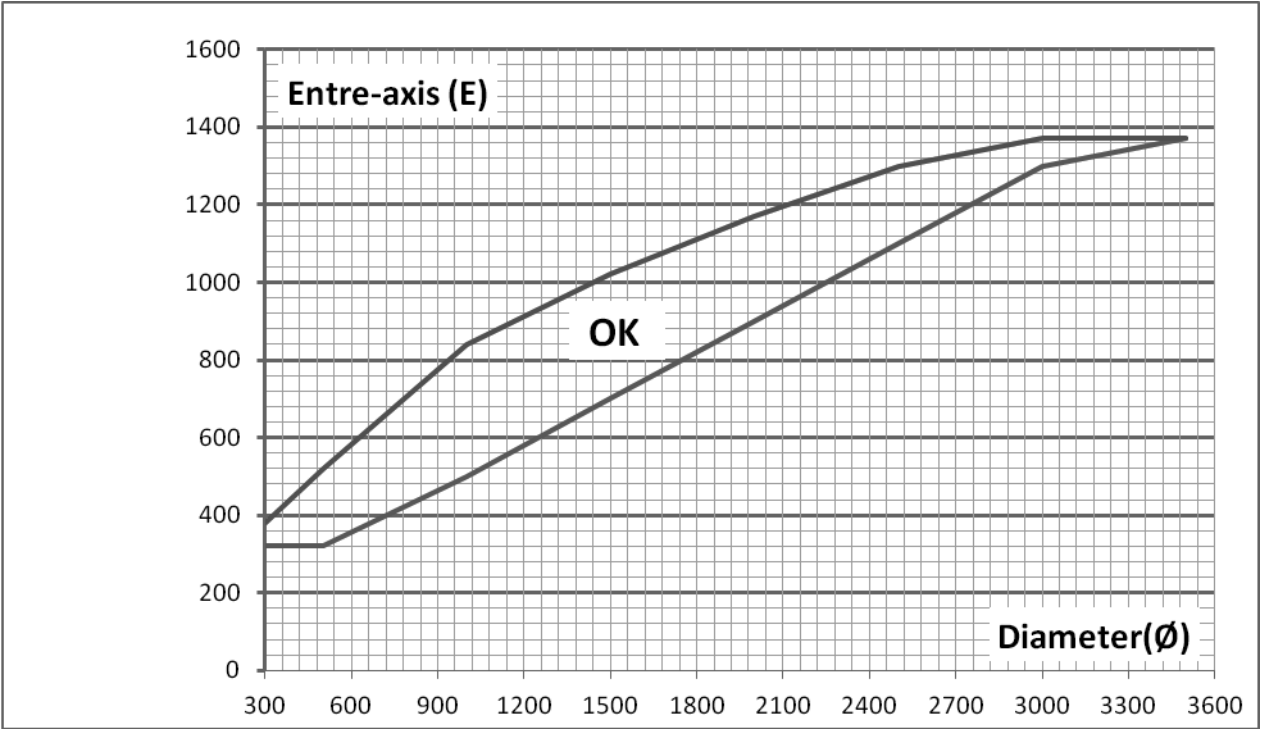

6 - UMIESZCZENIE ZMOTORYZOWANYCH I NIEZMOTORYZOWANYCH ROLEK

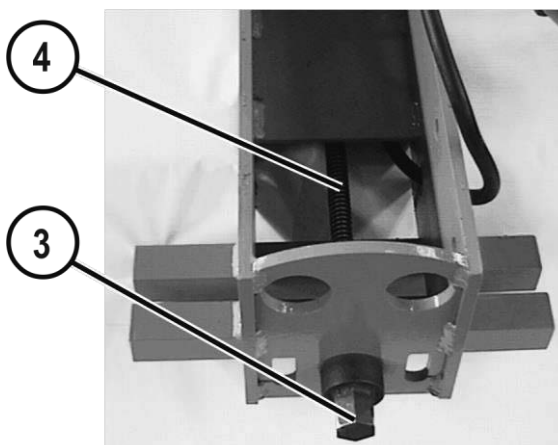

O ZMIENNYM SKOKU

Rolki o zmiennym skoku są umocowane na śrubie o skoku przeciwnym (**patrz 4**), pozwalając na symetryczne i precyzyjne umieszczenie rolek na całej długości podstawy urządzenia.

Ich umieszczenie odbywa się przez przekręcenie przewierconej śruby (**patrz 3**) przy pomocy odpowiedniego klucza sześciokątnego lub podobnego narzędzia, włożonego do otworu śruby.



Zdecydowanie odradza się zmieniać pozycję rolek o zmiennym skoku, kiedy jakiś element cylindryczny umieszczony jest na rolkach.


W przypadku korzystania ze sprzętu pneumatycznego lub elektrycznego do manewrowania śrubą o przeciwnym skręcie, operator musi uważać, aby nie uderzyć o ograniczniki.

7 - UMIESZCZENIE WÓZKA

- Umieścić wózek L1 na szynach posiadających obróbkę boczną.
- Umieścić wózek L2 na drugiej szynie.
- Unieruchomić wózki, zaciskając uchwyty L3.
- Umieścić **ROTAMATIC** na wózkach i przymocować go przy pomocy 4 śrub L4. (Przed dokręceniem śrub, sprawdzić prostopadłość **ROTAMATIC** względem szyn).


UWAGA:

Kliny L5 nie są używane na **ROTAMATIC ST6** i **ST15**.

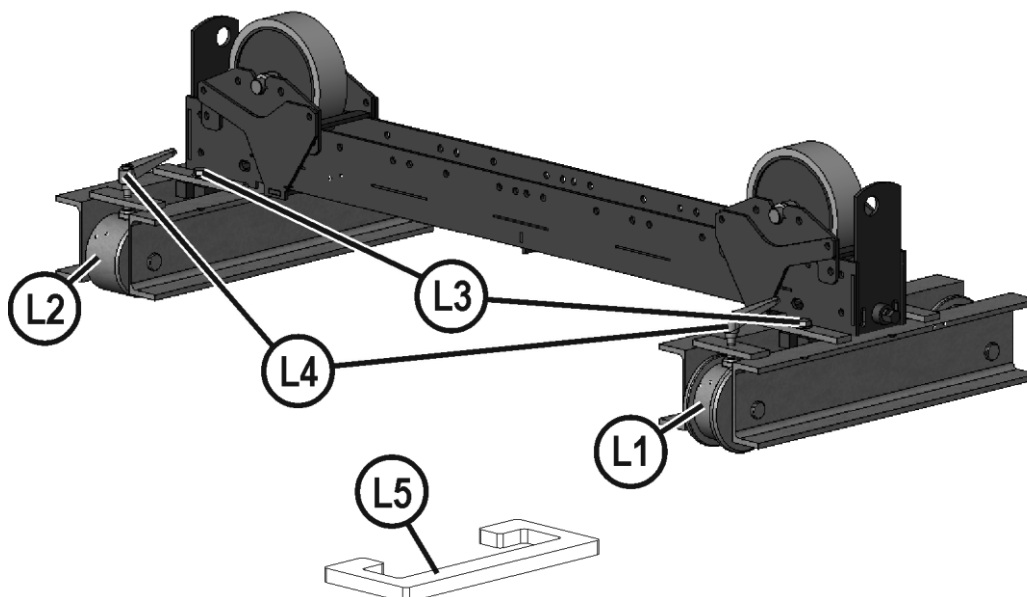

E - INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 - PRZYCISKI STEROWANIA NA SZAFIE

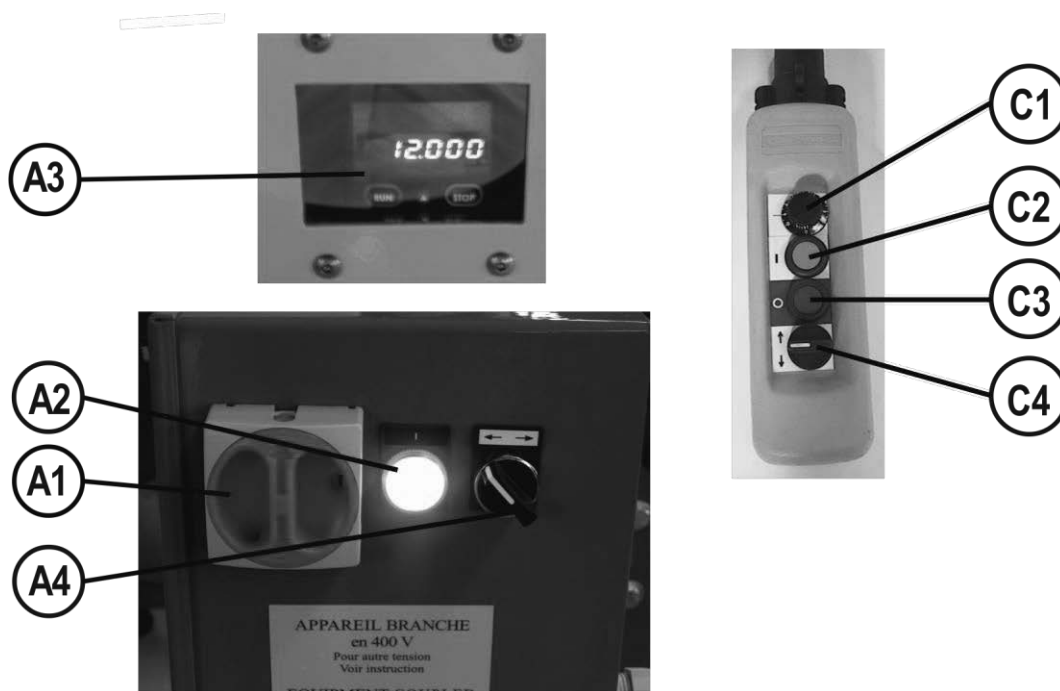

Element	Opis
A1	Wyłącznik główny zasilania.
A2	Wskaźnik świetlny maszyny podłączenia do zasilania
A3	Wyświetlanie prędkości na wariatorze
A4	Kierunek obrotu przy uruchomieniu automatycznym
C1	Potencjometr regulacji prędkości obrotu, zmienny od 12 do 120 cm/min.
C2	Przycisk włączenia mocy (wariator)
C3	Przycisk wyłączenia mocy (wariator)
C4	Przełącznik kierunku obrotu o 3 ustalonych pozycjach. Pozycja środkowa to pozycja przerwy.

2 - OPCJA SYNCHRONIZACJI (TYLKO MONTOWANIE FABRYCZNE)

Opcja ta pozwala dwóm zmotoryzowanym urządzeniom **ROTAMATIC** funkcjonować w trybie zsynchronizowanym lub niesynchronizowanym. Pozwala ona na obracanie elementu umieszczonego na więcej niż jednym zmotoryzowanym i niezmotoryzowanym urządzeniu **ROTAMATIC** za pośrednictwem jednego tylko pilota sterowania lub jednego systemu sterowania z zewnątrz.

- Tryb zsynchronizowany (*nadrzędny /podrzędny*) :

Tryb ten pozwala na pilotowanie dwóch urządzeń **ROTAMATIC** poprzez pilota sterowania lub przez wejścia zewnętrzne nadrzędnego **ROTAMATIC** . Wskaźnik świetlny na każdym z **ROTAMATIC** potwierdza wybór trybu zsynchronizowanego. Pilot sterowania podrzędnego urządzenia **ROTAMATIC** jest nieaktywny, z wyjątkiem przycisku nagłego zatrzymania.

- Tryb niesynchronizowany (*niezależny*) :

Tryb ten pozwala na pilotowanie urządzeń **ROTAMATIC** poprzez ich piloty sterowania lub przez wejścia zewnętrzne urządzeń **ROTAMATIC** funkcjonujące względem siebie w sposób niezależny. Wszystkie piloty sterowania urządzeń **ROTAMATIC** są aktywne.

- Wybór trybów zsynchronizowanych / niesynchronizowanych :

Przejście z trybu zsynchronizowanego do trybu niesynchronizowanego odbywa się za pośrednictwem przewodu połączenia między **ROTAMATIC** zmotoryzowanymi.

Tryb zsynchronizowany: przewód połączenia podłączony i wskaźnik świetlny synchronizacji na skrzynce zapalony.

Tryb niesynchronizowany: przewód połączenia odłączony i wskaźnik świetlny synchronizacji na skrzynce wyłączony.

W trybie zsynchronizowanym, obciążenie maksymalne z podczas funkcjonowania odpowiada 3/2 obciążenia obracarki zmotoryzowanej :

Dla **ROTAMATIC ST6** : $3/2 \times 6T = 9T$

F - KONSERWACJA

1 - KONSERWACJA

- Aby maszyna mogła prawidłowo działać przez długi okres czasu niezbędna jest minimalna jej konserwacja.



Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek interwencji, **KONIECZNE JEST** odłączenie maszyny od wszystkich źródeł zasilania energii (elektrycznej, pneumatycznej, gazu,...).
Uaktywnienie przycisku nagłego wyłączenia nie jest wystarczające.

SMAROWANIE

Reduktory, w które wyposażone jest urządzenie **ROTAMATIC ST** są dostarczone z odpowiednią, wystarczającą ilością smaru i nie posiadają korków w celu napełnienia, czy opróżnienia oleju.

Dlatego też reduktory te nie wymagają żadnej konserwacji.

Reduktory te mogą funkcjonować w temperaturze pokojowej od 0°C do +50°C.

KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w obecnej instrukcji, a szczególnie tymi, dotyczącymi ograniczenia w używaniu urządzenia.

W związku z tym, sprawdzanie urządzenia musi być przeprowadzane co 3 miesiące. Dotyczy to głównych części maszyny, zwłaszcza śrub i nakrętek systemu zbliżania się rolek, zużycia reduktorów na kółka lub na śruby, przewodów zasilania napędów i sterowania na odległość, wentylacji napędów, itd...

KONSERWACJA I OCHRONA PASÓW NA ROLKACH

Aby móc z nich korzystać przez długi czas, konieczne jest przestrzeganie następujących instrukcji:

- ⇒ Nie obciążać (unikać uderzeń w momencie zbliżania elementu cylindrycznego)
- ⇒ Nie zatrzymywać rolek na dłuższy czas, jeśli duży ciężar został na nich umieszczony, gdyż może on prowokować stałe zdeformowanie pasów
- ⇒ Nie nakładać na rolki węglowodorów. Jeśli do tego dojdzie, szybko je wyczyścić.

W przypadku wstępnego podgrzania, temperatura strefy elementu cylindrycznego, który jest w kontakcie z pasami nie może przekraczać 60 do 70°C, a element musi być ciągle w ruchu.

2 - POMOC

Możliwe oznaki zaistniałego problemu	Prawdopodobne przyczyny	Ewentualne rozwiązania									
Wskaźnik świetlny obracarki jest wyłączony po podłączeniu do sieci przez przełącznik QS1.	Żarówka wskaźnika świetlnego jest przepalona	Wymienić żarówkę									
	Bezpieczniki FU1 lub FU3 są przepalone	Wymienić bezpieczniki, biorąc pod uwagę tabelkę z ich charakterystyką.									
Obracarka nie kręci się po jej włączeniu.	Kierunek obrotu nie został wybrany.	Wybrać kierunek obrotu przy pomocy przełącznika ↑↓.									
		Przy sterowaniu auto, między stykami 148 i 44 (obrót prawy) lub między stykami 148 i 43 (obrót lewy) nie ma połączenia, aby wyznaczyć kierunek funkcjonowania. Wykonać to połączenie przy pomocy bocznika lub kontaktu zewnętrznego, patrz podłączenie elektryczne.									
		Przy funkcjonowaniu przez polecenia zewnętrzne ± 10V, sprawdzić obecność napięcia między stykami 23 i 24 (0V → nie ma obrotów).									
	Silnik nie jest zasilany	Sprawdzić i, jeśli potrzeba, wymienić bezpieczniki FU2.									
		Upewnić się, że przekaźniki termiczne FR1 lub FR2 nie są zaktywowane. Upewnić się więc, że regulacja przekaźnika termicznego jest prawidłowa i zgodna z następującą tabelką: Obracarka o podwójnym napędzie									
		<table><tr><td>rodzaj:</td><td>6T</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>wartość (A)</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	rodzaj:	6T				wartość (A)	1		
rodzaj:		6T									
wartość (A)	1										
Obracarka kręci się przez moment, a potem zatrzymuje się.	Nadnapięcie powodujące: - błąd przekaźnika termicznego lub nadnapięcie powodujące: - błąd wariatora F0102 lub F0103	Sprawdzić stan i regulację przekaźników termicznych (przypadek podwójnego napędu) zgodnie z powyższą tabelką.									
		Upewnić się, że wartości dopuszczalnego obciążenia lub niewyważonej masy, które można umieścić na obracarce zgodne są tabelką.									
		Upewnić się, że nie ma gwałtownego wzrostu obciążenia.									
		Sprawdzić, czy na stykach U,V,W wariatora nie doszło do zwarcia.									
		Upewnić się, że na przewodzie silnika nie doszło do zwarcia i że sprzężenie silnika zostało prawidłowo wykonane.									

DEFINICJE BŁĘDÓW WYŚWIETLONYCH NA WARIATORZE

NUMER NUMBER/NUMMER	OPIS
F0102,F0103	Wariator w stanie przeciążenia. Sprawdzić zachowanie się obciążenia. Sprawdzić ustawienie parametrów silnika.
F0200...F0300	Zbyt wysoka temperatura. Sprawdzić chłodzenie, osłonę, czujnik i temperaturę pokojową. Temperatura niska. Sprawdzić temperaturę pokojową i ogrzewanie szafy elektrycznej.
F0400, F0403	Temperatura silnika zbyt wysoka lub nieprawidłowo funkcjonujący czujnik. Sprawdzić podłączenie na X12.4. Awaria fazy. Sprawdzić silnik i okablowanie
F0500...F0507	Przeciążenie, zwarcie lub rozproszenie masy, prąd silnika lub awaria fazy. Sprawdzić zachowanie obciążenia i przebiegi liniowe (P420...P423). Sprawdzić silnik i okablowanie.
F0700...F0706	Napięcie bus DC zbyt wysokie lub zbyt niskie. Sprawdzić przebiegi liniowe opóźnienia (P421, P423) i opór podłączonego systemu hamowania. Sprawdzić napięcie sieci. Sprawdzić napięcie sieci, bezpieczniki i obieg sieci.
F0801,F0804	Napięcie elektroniczne (24V) zbyt wysokie lub zbyt niskie. Sprawdzić okablowanie styków kontroli
F1100...F1110	Została osiągnięta częstotliwość maksymalna. Sprawdzić sygnały kontroli i ustawienia. Sprawdzić przebiegi liniowe opóźnienia (P421, P423) i opór podłączonego systemu hamowania
F1310	Minimalny prąd na wyjściu. Sprawdzić silnik i okablowanie
F1401	Sygnał wartości będącej odniesieniem na wejściu X12.3 nieprawidłowy, sprawdzić sygnał.
F1407	Nadmierne natężenie na wejściu X12.3, sprawdzić sygnał.
F1408	Nadmierne natężenie na wejściu X12.4, sprawdzić sygnał.
A0001...A0004	Wariator w stanie przeciążenia. Sprawdzić zachowanie się obciążenia. Sprawdzić ustawienie parametrów silnika i funkcjonowania.
A0008,A0010	Zbyt wysoka temperatura. Sprawdzić chłodzenie, osłonę, czujnik i temperaturę pokojową.
A0080	Kiedy osiągnięta zostanie temperatura maksymalna silnika, przeprowadzić kontrolę silnika i czujnika.
A0100	Awaria fazy sieci, sprawdzić bezpieczniki główne i przewody zasilania
A0400	Kiedy zostanie osiągnięta granica częstotliwości; częstotliwość na wyjściu jest ograniczona.
A0800	Sygnał wejścia na X12.3 zbyt niski. Podwyższyć wartość
A1000	Sygnał wejścia na X12.4 zbyt niski. Podwyższyć wartość
A4000	Napięcie bus DC osiągnęło wartość minimalną

CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZNIKÓW OBRACARKI

	OBRACARKI STANDARDOWE			OPCJA REGULACJI
	FU1 (5x20)	FU2 (10x38)	FU3 (5x20)	FU2 (10x38)
ROTAMATIC ST 6	1 AaM	6 AaM	6 AgF	10 AaM

3 - CZĘŚCI ZAMIENNE

Sposób zamówienia:

Zdjęcia lub szkice identyfikują niemal każdy element urządzenia lub instalacji.

Tabele opisowe zawierają 3 rodzaje elementów :

- Dostępne : ✓
- dostępność ograniczona : ✗
- dostępne na zamówienie : brak oznaczenia

(Dla poniższych części zaleca się przesłanie kopii strony z listą potrzebnych elementów. Należy określić ilość potrzebnych części oraz wskazać typ oraz nr seryjny wyposażenia)


Dla elementów zaznaczonych na zdjęciach lub rysunkach, a nie znajdujących się w tabelach, należy wysłać kopie stron, podkreślając symbol danego elementu.


Przykład:

		✓	Dostępne
		✗	Dostępność ograniczona
			Dostępne na zamówienie


Elem.	Nr	Magazyn	Zamów.	-OP:
E1	W000XXXXXX	✓		Płyta interfejsu urządzenia
G2	W000XXXXXX	✗		Przepływomierz
A3	9357 XXXX			Stalowa płytką z nadrukiem z przodu

 ➤ Przy zamówieniu części należy podać żądaną ilość oraz numer urządzenia w poniższej tabeli.


	→	TYP :
	→	Numer :

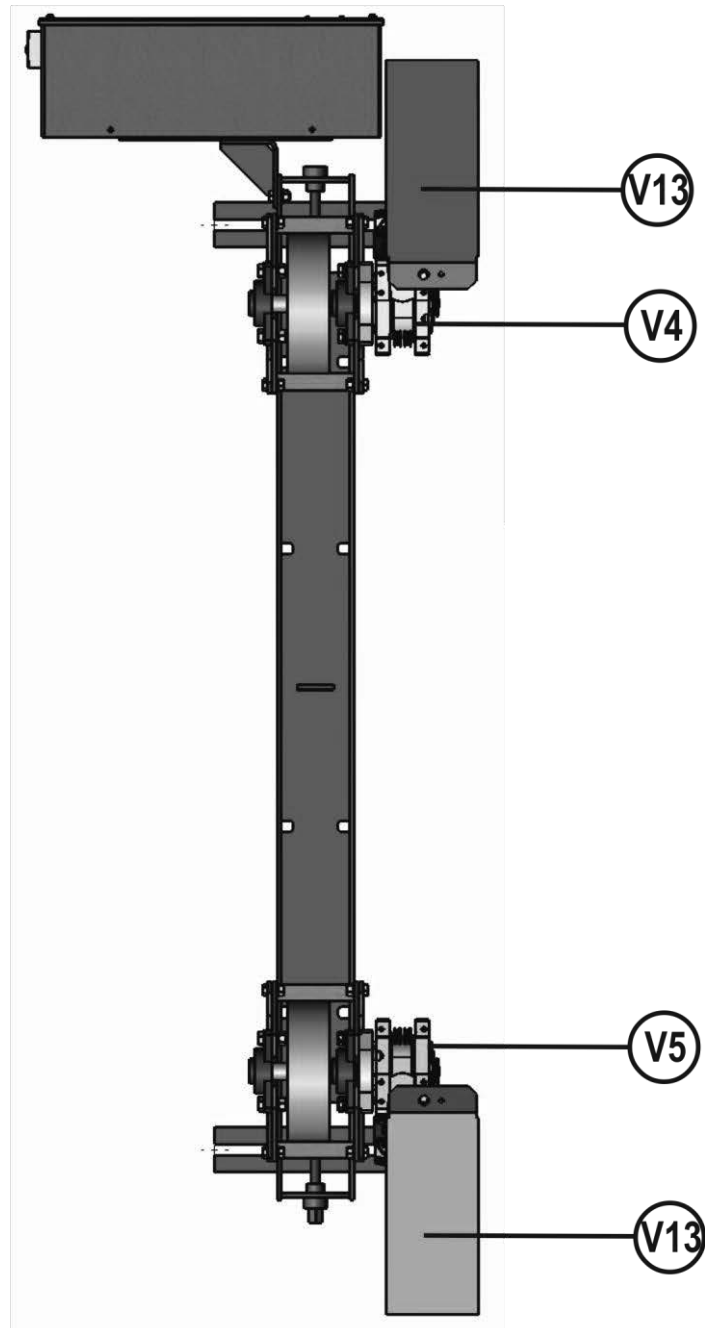CZĘŚĆ MECHANICZNA**ROTAMATIC ST 6W**

ROTAMATIC ST 6M/W

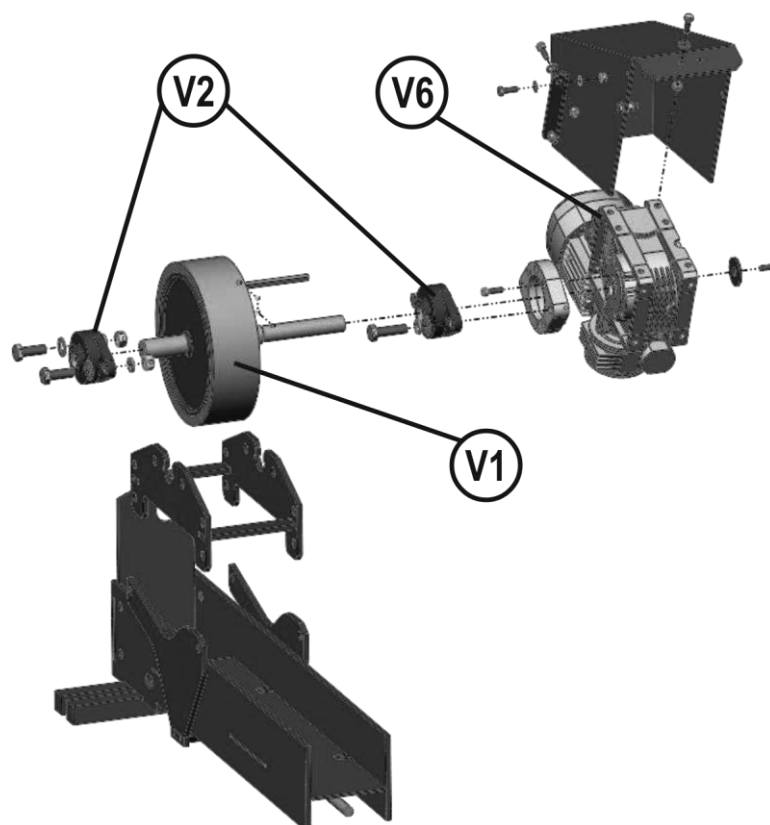

ROTAMATIC ST 6F

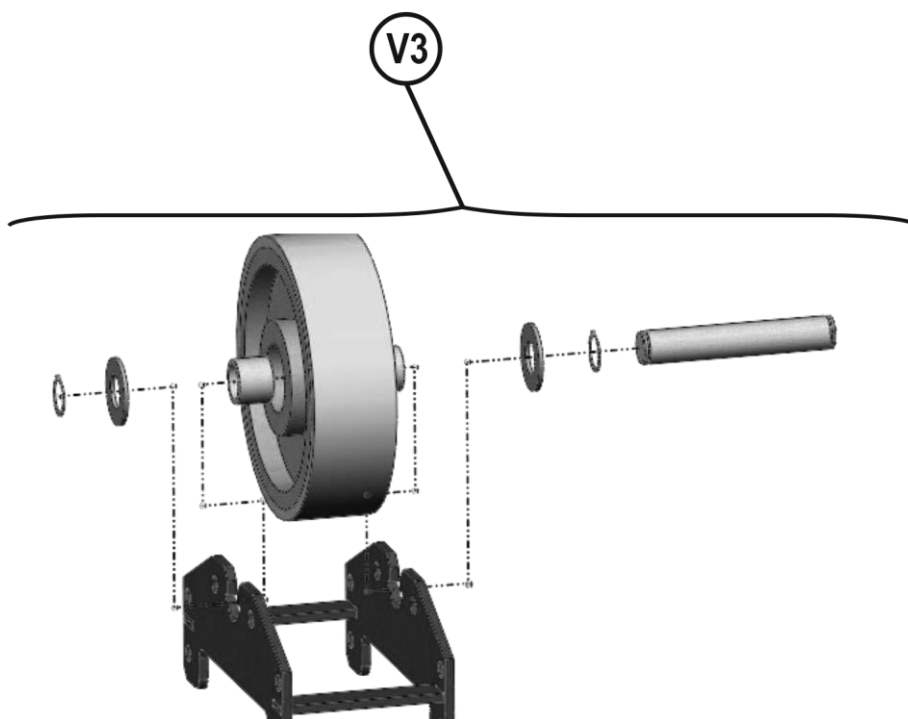


CZĘŚĆ MECHANICZNA

✓	Dostępne
✗	Dostępność ograniczona
	Dostępne na zamówienie

Elem.	Nr	Magazyn	Zamów.	-OP:
V1	W000137997	✓		Rolka silnika
V2	W000138001	✓		Łożysko rolki silnika
V3	W000137999	✓		Rolka niezmotoryzowana wyposażona
V4	W000275300	✓		Reduktor prawy (dla 6M i 6W)
V5	W000275299	✓		Reduktor lewy (dla 6W)
V6	W000138002	✓		Silnik
V13	0300 1308			Pokrywa ochrony silnika
V20	0300 1326			Czop napędu

➤ Przy zamówieniu części należy podać żądaną ilość oraz numer urządzenia w poniższej tabeli.

CE Type Matricule	TYP :
	Numer :

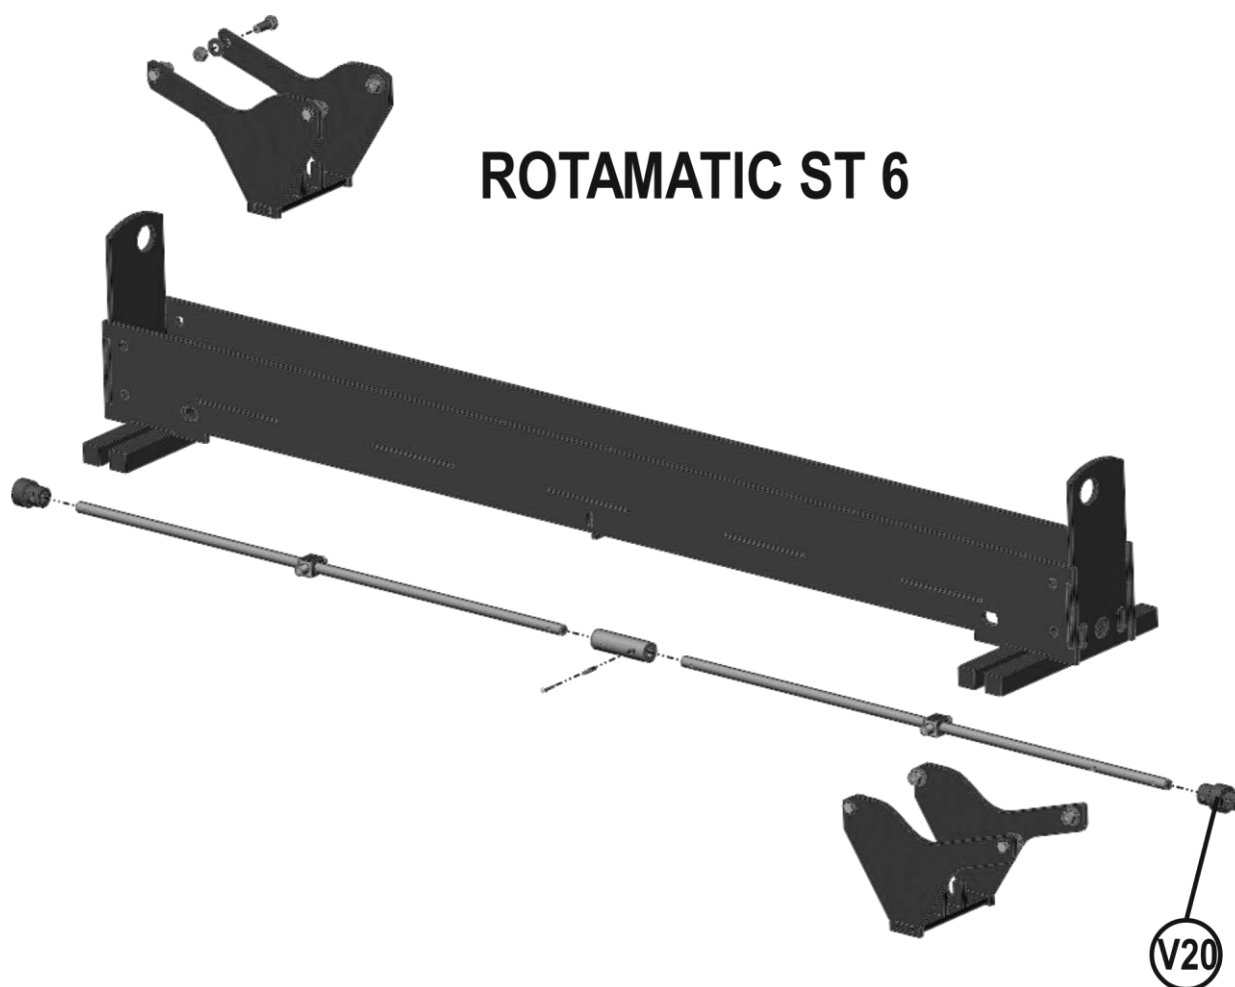

OPCJA WÓZEK


✓	Dostępne
✗	Dostępność ograniczona
	Dostępne na zamówienie

Elem.	Nr	Magazyn	Zamów.	-OP:
L1	0300 5012			Rolka pierścieniowa
L2	0300 5013			Rolka gładka
L4	.620 7303			Uchwyt o wielu pozycjach
	.620 7304			Śruba do stopek
	.620 7305			Stopka


➤ Przy zamówieniu części należy podać żądaną ilość oraz numer urządzenia w poniższej tabeli.



TYP	:
Numer	:

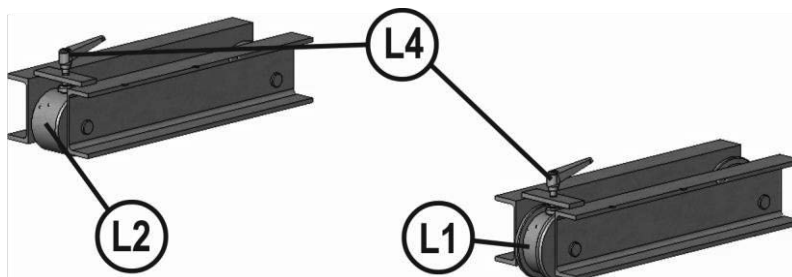

OPCJA KODERA

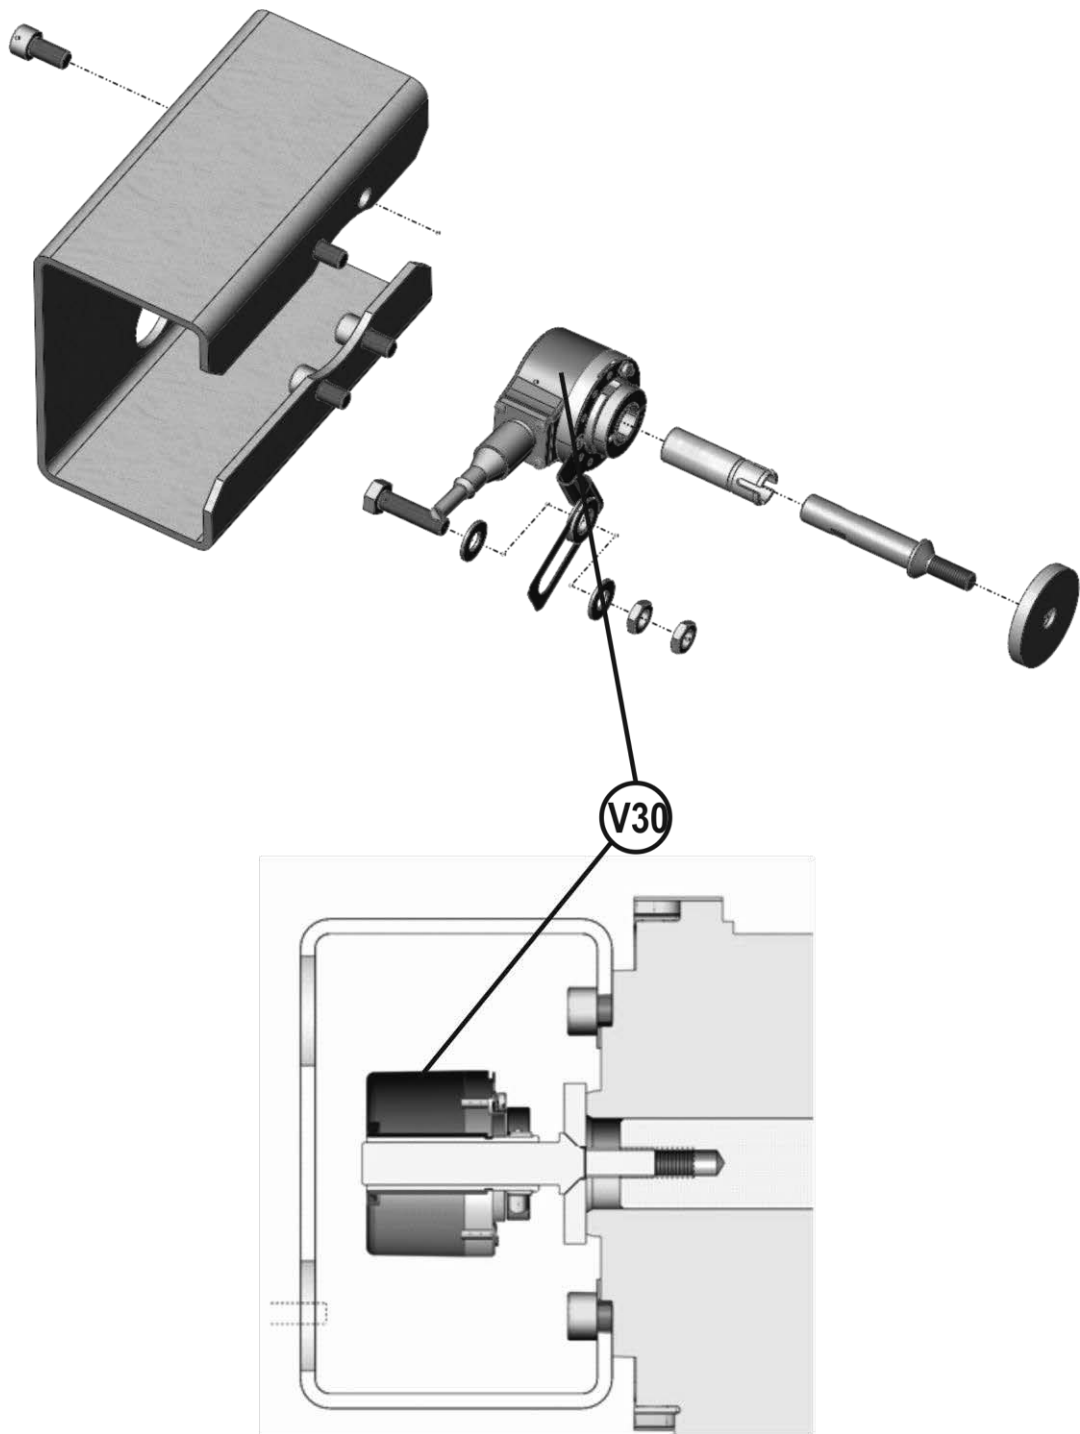

					☒ Dostępne
					☒ Dostępność ograniczona
					☐ Dostępne na zamówienie
Elem.	Nr	Magazyn	Zamów.	-OP:	
V30	W000383727			Koder	

➤ Przy zamówieniu części należy podać żądaną ilość oraz numer urządzenia w poniższej tabeli.

CE Type


Matricule

TYP

Numer

:

:

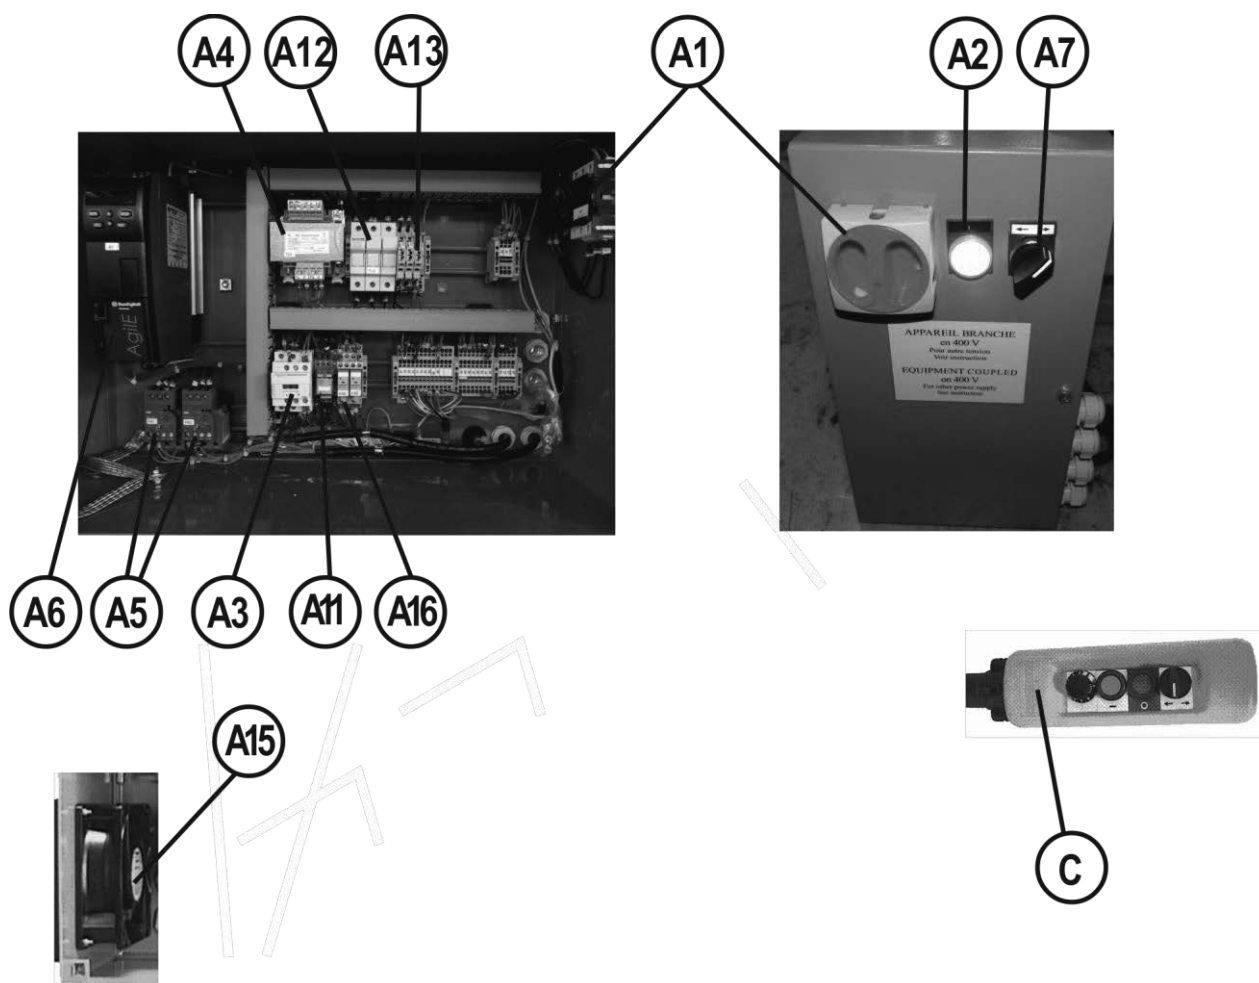CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA**Ważne dla numeru serii większego niż 00361502155**

✓	Dostępne
✗	Dostępność ograniczona
	Dostępne na zamówienie

Elem.	Nr	Magazyn	Zamów.	-OP:
A1	W000140748	✓		Przełącznik główny
A2	W000137799	✓		Żarówka 24V BA9S
A2	.570 4057			Główna część wskaźnika
A2	.570 4054			Głowa wskaźnika świetlnego pod napięciem
A3	.570 1064			Włącznik pomocniczy KA1
A4	.570 6078			Transformator 63VA 220-380 / 2x24V
A5	.570 5027			Przełącznik termiczny
A6	W000383721	✓		Wariator Agile 0.75KW dla 6TM-6TM R-6TW R
A6	W000383722	✓		Wariator Agile 0.75KW dla 6TW
A7	W000366020	✗		Głowa przełącznika 2 stałe pozycje
A7	W000366042	✗		Część główna
A7	W000366044	✗		Kontakt
A11	9109 3173			Przełącznik 4 kontakty
A12	.570 5167			Wyłącznik trójbiegunowy obiegu 10x38 (FU2)
A13	.551 3716			Nośnik bezpiecznika 5x20 (FU1-FU3)
A13	.551 3727			Element dodatkowy nośnika bezpiecznika 5x20 (FU1-FU3)
A13	.551 3728			Element dodatkowy nośnika bezpiecznika 5x20 (FU1-FU3)
A15	W000140321	✓		Wentylator
A16	.5606743			Przełącznik 2 RT
C	W000137972	✓		Skrzynka sterowania z przewodem

➤ Przy zamówieniu części należy podać żadaną ilość oraz numer urządzenia w poniższej tabeli.

CE Type Matricule	TYP :
	Numer :

[illegible]