

ASKAYNAK

Inverter
205 TIG PULSE



DC



2.5 - 4.0 mm



AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur.

Complies with WEEE Directive.

KULLANIM KILAVUZU

1 - 36

USER MANUAL


37 - 64



CERTIFICATE OF RENEWAL

The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) certifies that the indications appearing in the present certificate conform to the recording made in the International Register of Marks maintained under the Madrid Agreement and Protocol.

Reproduction of the mark in color under Rule 9.4(a)(vii)

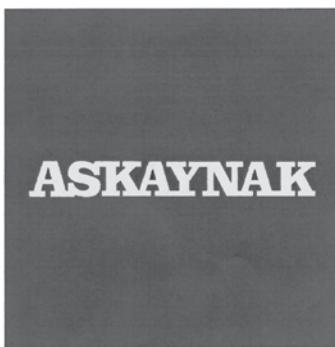

Registration number 716 926

Registration date June 29, 1999

Date of the renewal June 29, 2019

Date next payment due June 29, 2029

Name and address of holder KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARET ANOMIM SIRKETI
TOSB Taysad Org. San. Bol., 2. Cad. No: 5 Sekerpinar, TR-41480
Gebeze (Turkey)

Name and address of the representative BURCU EYLEM GOZTEPE, Atatürk Bulvari, Celal Bayar Plaza No:
211/20, Kavaklıdere, TR-06680 Ankara (Turkey)

Classification of figurative elements 26;4; 27;5; 29.1

List of goods and services 6 Rods of metal for welding; non-electric cables and wires of metal, welding and soldering wires of metal, ropes of metal, hangers, belts, bands and straps all made of metal for lifting and conveying of loads.
9 Electric welding apparatus; electric soldering irons and welding torches for electrical welding and soldering machines; welding electrodes.

Basic application Turkey, 17.06.1999, 99/9782

Designations under the Madrid Protocol Albania, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Benelux, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, China, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Denmark,

ASKAYNAK

TIG Kaynak Makinesi
Örtülü Elektrod
Kaynak Makinesi

Inverter
205 TIG PULSE



KULLANIM
KILAVUZU

KULLANIM KILAVUZU

Kaynak Yöntemi



TIG Kaynağı
Örtülü Elektrod Ark Kaynağı



"AT" UYGUNLUK BEYANI / "EU" DECLARATION OF CONFORMITY

İmalatçı / Manufacturer

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürün / Product

TIG Kaynak Makinesi - (GTA) TIG Welding Machine

Marka - Model / Brand - Model

Askaynak® Inverter 205-TIG/PULSE



Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi, ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.

The object of the declaration described above, is in conformity with the relevant union harmonisation legislation.

Direktifler / Directives

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Uyumlaştırılmış standartlar ve uygunluğun deklare edilmesiyle ilişkili diğer referanslar.

References to the relevant harmonised standards used, and references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared.

TS EN 60974-1:2013, TS EN 60974-10:2014

İlave bilgi: Tanımlanan ürünün; kurulum, kullanım ve bakımı kullanım kılavuzunda belirtilen yönergelere, yasa ve yönetmeliklere, standartlara ve bilinen mühendislik uygulamalarına uygun bir şekilde yapıldığında, yukarıda verilen Avrupa Birliği Direktif ve Regülasyonları ile uyumludur. Bunlara uyulmaması veya ürün üzerinde değişiklik yapılması halinde, bu deklarasyon geçersiz olur.

Additional information: The equipment complies with listed European Directives and Regulations if installed, used and maintained in accordance with enclosed instructions, applicable laws, standards and sound engineering practices. Any misuse and/or any modification render this declaration void.

İmalatçı adına imzalayan / Signed for and on behalf of:

Hatice ÖZEL

Teknik Hizmetler Müdürü - Technical Services Manager

Kocaeli, TURKEY

27.02.2020

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

CE sertifikası 2019 yılında eklenmiştir. / CE mark was first affixed in 2019.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, No: 5, Şekerpinar 41420 Çayırova, Kocaeli - TURKEY

rev.2 ; 27.2.2020

İçindekiler

Kaynakta Güvenlik	4 - 9
Genel Özellikler	10
Kurulum ve Operatör Talimatları	11
Çalışmaya Hazırlık	12 - 17
Bakım ve Sorun Giderme	18 - 21
Elektromanyetik Uyum	22 - 24
Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanım	24
Ambalajın Sökülmesi	24
Taşıma ve Saklama Şartları	24
Kaynak Makinesinin Servisten Alınması	24
Uyarı Etiketi ve Teknik Özellikler Tablosu	25
Yedek Parçalar	26 - 27
Makine ile Birlikte Verilen Aksesuarlar	26
Elektriksel Bağlantı Şeması	28 - 29
Teknik Servisler	30 - 34
Bağlantı Adresleri	35

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır.
(Ürünün işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yedek parça bulundurma süresidir)

İTHALATÇI / İMALATÇI

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde, No: 5, Şekerpinar 41420 Çayırova, KOCAELİ
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00

www.askaynak.com.tr

KAYNAK TEKNİĞİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. tarafından
ÇİN HALK CUMHURİYETİ'nde ürettirilmiştir.

Kaynakta Güvenlik - 1

**Bu makine örtülü elektrodlarla ark kaynağı ve TIG kaynağı yapmak için tasarlanmıştır.
Başka bir amaç için kullanılamaz.**

Bu makine mutlaka yetkili ve kaynak eğitimi almış bir personel tarafından kullanılmalıdır. Tüm bağlantılarının, operasyonlarının, bakım ve onarım prosedürlerinin yetkili kişilerce yapıldığından emin olun. Makineyi çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun. Kullanım kılavuzundaki talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına ve makinenin zarar görmesine neden olabilir. Lütfen alta belirtilen sembollerin karşısındaki uyarıları okuyun. Uygun olmayan bağlantılardan, saklama koşullarından ve kullanımından kaynaklanan hasarlardan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.



UYARI: Bu simbol olası ciddi yaralanmaları, can kayıplarını ve makinede meydana gelebilecek hasarları önlemek için kullanım kılavuzundaki talimatlara mutlaka uyulması gerektiğini gösterir. Kendinizi ve çevrenizdeki diğer insanları koruyun.



TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN ve ANLAYIN: Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyup anlayın. Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına ve ekipmanın hasara uğramasına neden olabilir..

Kaynak işlemi dikkatsiz, dalgın, yorgun ve uykusuz iken yapılmamalıdır.

Ark kaynağı, kaynakçıyı potansiyel tehlikelerden koruyacak yeterli önlemler alındığında güvenli bir uygulamadır. Bu önlemler gözden kaçırıldığından veya ihmali edildiğinde, ciddi hatta ölümle sonuçlanabilecek elektrik çarpması, aşırı derecede duman ve gazların etkisinde kalma, ark radyasyonu, yangın ve patlama gibi tehlikeler ortaya çıkabilir.

Not: Kaynakta güvenlik hakkında detaylı bilgi almak için ANSI Z49.1 standardını okuyun.

Koruyucu Donanımlar:

Kaynak operatörleri, kendilerini yanma riskinden koruyan giysiler giymelidir. Kaynak yanıkları, çıplak cilde kaynak kivilcimlerinin sıçramasından kaynaklanabilen ve çok sık karşılaşılan bir risktir.

Kaynak sırasında giyilen elbiseler uygulanan kaynak yöntemine göre değişebilir ancak genel olarak giysinin hareket kolaylığı sağlanması, kaynakçının vücudunu sıçranti, kivilcim ve ark radyasyonundan koruyacak biçimde örtmesi gerekmektedir.

Alev dayanıklılığı nedeniyle yün giysiler tercih edilmelidir. Sentetik giysiler ıslaya maruz kaldığında eriyeceği için kesinlikle giyilmemelidir.

Koruyucu giysiler gresten ve yağdan korunmalıdır. Bu tür maddeler oksijenli bir ortamda kontrollsüz olarak alev alabilir ve yanabilir.

Gömlek kolları ve paçaları katlanmamalıdır. Zira kivilcimler ve erimiş metaller kıvrım yerlerine girebilir. Pantolonlar iş ayakkabısının dışında tutulmalı, içine sokulmamalıdır. Aksi halde erimiş metaller ve kivilcimler ayakkabının içine girebilir.

Kaynakta Güvenlik - 2

Tehlikeli durumlarda kullanılan diğer koruyucu giysiler aşağıda belirtilmiştir:

- Aleve dayanıklı elbiseler,
- Tozluklar,
- Önükler,
- Deri kolluklar ve omuz pelerinleri,
- Kaynak maskesinin altına giyilen şapka.

Eller yanıklardan, kesik ve çiziklerden korumak için mutlaka deri gibi aleve dayanıklı malzemeden üretilen eldivenler giyilmelidir. Buna ek olarak elektrik çarpmasına karşı bir miktar yalıtım sağlayabilmesi için Deri gibi aleve dayanıklı malzemeden üretilen eldivenlerin sağlam ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Gürültü:

Kulağı kivircım ve erimiş metallerden korumak ve ark kaynağı makinesinin gürültüsünden kaynaklanan duyma kaybını engellemek için kulaklı takılmalıdır. Çalışma ortamındaki gürültü kulakları rahatsız edici ve baş ağrısına yol açan bir seviyeye ulaştığında, işitsel bir problem yaşanabilir. Bu durumda hemen kulaklıınızı takılmalıdır.

İşitme kaybı, test yapılanca kadar fark edilmeyebilir ve sonrasında tedavi için çok geç kalınmış olabilir.

Çalışma Ortamının Önemi ve Temizliği:

Çalışma ortamının düzen ve temizliği kaynak makinesine bakım yapmak kadar önemlidir. Hatta olusabilecek zararın derecesi ortamındaki insan sayısı kadar katlanmaktadır. Makine ile ilgili uyarılar okunmuş ve gerekli önlemler alınmış olsa da çevrede bulunanlardan herhangi birisinin çalışma ortamında kabloya takılması, kendisi, siz ve diğer insanlar için elektrik çarpması, sıcak metale temas edilmesi ya da düşme riski ile karşılaşmasına neden olabilir.

Tüm donanım, kablo, hortum ve gaz tüplerini; kapilar, koridorlar ve merdiven çevreleri gibi hareket yoğunluğu olan ortamlardan uzak tutulmalıdır. Çevreyi düzenli tutmaya gayret edilmeli ve kaynak işlemi bittiğinde çalışma ortamı temizlenmelidir. Bu sayede iş güvenliğinin yanında çalışma verimliliği de artacaktır. Ayrıca kaynak bölgesinin yakınında bulunan diğer çalışanlar dalgınlıkla kaynak banyosunun içine basabilir, bu yüzden kaynak sırasında etrafa koruyucu paravan çekilmelidir.

KULLANIM
KILAVUZU



GAZ TÜPÜ PATLAYABİLİR: Sadece kaynak işlemlerine uygun olarak üretilmiş koruyucu gaz içeren basınçlı gaz tüpleri kullanın. Kullanılan gaza ve tüp basıncına uygun regülatörlerin tüpe doğru olarak monte edildiğinden emin olun. Tüpler dik pozisyonda tutulmalı ve güvenlik zinciri ile sabit bir yere bağlanmalıdır. Koruyucu kapakları kapatmadan tüplerin yerlerini kesinlikle değiştirmeyin. Elektroldarin, elektrod penselerinin, şase penselerinin ve gerilim altındaki her türlü parçanın gaz tüpü ile temas etmemesine özen gösterin. Tüpleri, ısı ve kivircım üreten ve riskli alanlar olarak adlandırılan bölgelerin uzağında stoklayın.



KAYNAKLı MALZEME YAKABİLİR: Kaynak sırasında yüksek miktarda ısı açığa çıkabilir. Sıcak yüzeyler ve malzemeler ciddi yanıklara neden olabilir. Bu tür malzemelere dokunurken ve taşıırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Kaynakta Güvenlik - 3



ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜME NEDEN OLABİLİR: Elektrik çarpması tehlikesi, kaynak operatörünün sık karşılaşabileceği en ciddi risktir. Elektriksel olarak canlı parçalara temas etmek, yaralanmalara, ölüme veya elektrik çarpmasına ve ani refleks sonucu düşmeye neden olabilir. Makine çalışırken elektroda, topraklama bağlantısına veya makineye bağlı olan gerilim altındaki iş parçasına dokunmayın. Kendinizi elektroda, topraklama bağlantısına veya iş parçasına karşı yarın. Makinenin fişini prizden çektiğten hemen sonra fişin metal uçlarına dokunmayın, elektrik çarpması tehlikesi olabilir.

Kaynak makinesiyle ilgili elektrik çarpması riski iki kategoriye ayrılır:

- Primer voltaj çarpması (örnek 230 - 460 V)
- Sekonder voltaj çarpması (örnek 20 - 100 V DC)

Primer elektrik çarpması kaynak geriliminden çok daha yüksek olduğu için çok tehlikelidir. Makineye gelen güç açığken, vücudunuz toprakla temas halindeyken ya da makine içindeki canlı bir noktaya dokunurken primer elektrik çarpması ile karşılaşabilirsiniz. Unutmayın makine üzerindeki ON-OFF anahtarları kapatmak tek başına yeterli bir çözüm olmayıpabilir. Tam güvenlik için ON-OFF anahtarının kapatılmasını yanında sigorta kapatıldıktan sonra kabloların bağlantı noktasından ayrılması gerekmektedir.

Makinenin yan kapaklarını asla sökmeyin ve hatalı çalışma durumunda yetkili bir teknisyene kontrol ve tamir ettirin.

Makineyi ve iş parçasını mutlaka topraklayın.

Yalıtmış kabloları ve penseleri kullanmayın, yenileri ile değiştirin. Soğutmak için elektrodu asla suya sokmayın.

İki ayrı kaynak makinesine bağlı olan elektrod kablolara dokunmayın, aradaki voltaj iki makinenin açık devre voltajı toplamı kadar olabilir.

Yerden yüksekte çalışırken elektrik şoku nedeniyle düşmekten korunmak için mutlaka güvenlik kemeri takın.



DUMAN VE GAZLAR TEHLİKELİ OLABİLİR: Kaynak işlemi sağlığı zararlı duman ve gaz çıkışına neden olabilir. Kullanıcıları bu tehlikeeden korumak için yeterli havalandırma yapılmalıdır veya duman ve gazlar soluma bölgesinde dışına atılmalıdır.

Genel olarak kaynak uygulamalarında; dumana maruz kalma süresi ve duman miktarına bağlı olarak yüzün ve cildin yanması, baş dönmesi, mide bulantısı ve ateş gibi kısa süreli geçici etkiler görülebilir. Dumanca uzun süreli maruz kalma, ciğerlerde demir birikmesine ve fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Bronşit ve akciğer fibrozisi karşılaşılan başlıca etkiler arasındadır.

Bazı elektrodlar, özel havalandırmayı zorunlu kıyan alaşımalar içerebilir. Özel vantilasyon gerektiren bu ürünlerin etiketleri gözardı edilmemeli ve "Ürün Güvenlik Bilgi Formu" raporları dikkatle okunmalıdır. Bu gibi malzemeler kaynak edilirken gaz maskesi takmak gerekebilir.

Başın duman bulutunun dışında tutulması tehlikeli duman ve gazlardan korunmanın en kolay yoludur.

Duman ve gazlar solunmamalı, hava sirkülasyonu veya mekanik havalandırma ekipmanları kullanılmalı ve eğer yeterli havalandırma sağlanamıyorsa gaz maskesi takılmalıdır

Kaynakta Güvenlik - 4



KAYNAK ARKI YAKABİLİR: Kaynak işlemi yapılmırken veya izlenirken, gözleri sıçrantılardan ve kaynak arkının yaydığı ışınlardan korumak için uygun maske, filtre ve koruyucu camlar kullanılmalıdır. Aleve dayanıklı malzemeden üretilmiş giysilerle cilt korunmalıdır. Yakın çevrede bulunan kişiler, yanmaz malzemelerden üretilen uygun paravanlarla korunmalı ve bu insanlar kaynak arkına bakmamaları ve kendilerini ark ışını etkisinde bırakmamaları konusunda uyarılmalıdır.

Kısa süre de olsa gözlerin UV ışınlarına maruz kalması "Kaynak Alması" olarak da adlandırılan göz yanıklarına neden olabilir. Kaynak alması, maruz kaldığı andan saatler sonra kada fark edilmeyebilir, ancak çok rahatsız edici olduğu gibi geçici körlüğe bile neden olabilir. Normalde kaynak alması geçici bir durumdur, ancak gözlerin UV ışınlarına uzun süre ve sık olarak maruz kalması gözde kalıcı hasarlar oluşmasına neden olabilir.

Koruma önemi olarak ark ışığına bakmamanın yanında uygunfiltreye sahip bir koruyucu kaynak gözlüğü kullanmak gereklidir. Örtülü elektrod ile ark kaynağı uygulaması için uygunfiltre seçiminde aşağıdaki tablodan yararlanılabilir.

Koruyucu Filtre Seçim Tablosu				
Kaynak Yöntemi	Elektrod Çapı (mm)	Akim Aralığı (Amper)	Koruyucu Filtre (alt sınır)	Koruyucu Filtre (önerilen)
Örtülü Elektrod Ark Kaynağı	< 2.4 2.5 - 4.0 4.0 - 6.4 > 6.4	< 60 60 - 160 160 - 250 250 - 550	7 8 10 11	- 10 12 14

ANSI Z49.1-2005'den alınmıştır.

Kural olarak kaynağa koyu renkli koruyucu filtreyi ile başlanmalıdır daha sonra çalışmaya, minimum seviyenin altına inmemek koşulu ile, kaynak yapılan alanı yeteri kadar gösterebilecek daha açık bir filtreyi ile devam edilmelidir. Kaynak maskeleri başı, yüzü, kulaklıları ve boynu elektrik çarpmaya, ısıya, kivilçime ve yanına karşı korur.



KAYNAK SICRANTILARI YANGINA VE PATLAMALARA NEDEN OLABİLİR: Yanıcı malzemeleri kaynak yapılan yerden uzakta tutun ve yanın söndürücüyü kolaylıkla erişebileceğiniz bir yere koyn. Kaynak işlemi sırasında olusabilecek sıçrantılar ve sıcak malzemeler ince çatlaklardan ve en dar açıklıklardan bile etrafa kolaylıkla sıçrayabilir. Yanıcı ve zehirleyici gazları ortamdan tamamen uzaklaştırıcak önlemlerin alındığından emin olmadan hiçbir bidon, varil, tank ya da malzeme üzerinde kaynak yapmayın. Yanıcı gazların, buharlarının ya da sıvı yakıtların bulunduğu yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.

Ark kaynağında yüksek sıcaklıklar oluşabileceği için her zaman yanın riskini göz önünde bulundurun. Kaynak arkının sıcaklığı 5000°C a ulaşabilir, ancak genellikle bu ısı tek başına yanım sebebi değildir. Yanın riski etrafa sıçrayan kivilçim veya erimiş metallerden olusabilir. Bu metaller on metre uzağa sıçrayabilir. Bu yüzden kolay tutuşan malzemeleri kaynak ortamından uzak tutun. Ayrıca, iş parçanızın, sisindiğinde alev alabilecek herhangi bir malzemeye temas etmediğinden emin olun. Temasla alev alabilecek malzemeler; sıvılar (benzin, yağ, boyalı, tiner ve benzeri), katılar (ağaç, karton, kağıt ve benzeri) ve gazlar (asetilen, hidrojen ve benzeri) olmak üzere üçe ayrırlar.

Kaynakta Güvenlik - 5

Kaynak yapılan ortamı gözlemleyin. Etrafta benzin veya hidrolik yağıla çalışan sistemler varsa ve kaynak ortamını ya da sistemi hareket ettiremiyorsanız araya yanına dayanıklı paravan koyun. Yüksekte veya bir merdivende kaynak yapıyorsanız aşağıda yanıcı veya patlayıcı bir malzeme bulunmadığından emin olun. Ayrıca etraftaki insanların üzerine cırur ve kivilcim sıçrayabileceğini unutmayın.

Tozlu ortamlarda kaynak yaparken özel önlemlerin alınması gereklidir. Toz parçaları yanabilir ve ani bir yanına veya patlamaya neden olabilir. Ortadaki tozun yanıcılığı ve uçuculuğu hakkındaki bilginiz yoksa, uzman ve yetkili bir kişi tarafından incelenip onay verilmenden kaynak veya kesme işlemeye başlamayın.

Kaynağa başladan önce iş parçanızın yüzeyinde yanıcı veya isındığından tutuşabilecek bir kaplama olup olmadığını kontrol edin.

Kaynak işlemeye ara verildiğinde, elektrod pensesinin toprağa veya iş parçasına deðmediðinden emin olun.

Yanıcı malzemelerin bulunduğu ortama on metre yakınınlıkta kaynak yapıyorsanız yanınızda bir gözlemevi bulundurun. Bu gözlemevi kivilcimlerin ve sıçrantıların nereye gittiğini gözlemelemeli, gerektiğinde yanın söndürücülerle kolayca erişebilmelidir. Kaynak işlemi bittikten sonra gözlemevi ile birlikte, kaynaktan sonra etrafta herhangi bir duman olup olmadığını yarım saat boyunca kontrol edin.

Diðer acil durumlarda olduğu gibi kaynak kazalarından kaynaklanan durumlarda da ilk kural paniðe kapılmamaktır. Yangının büyüklüğüne göre, diğerlerini uyarmak için yanın alarlarını çalıştırın, itfaîeye haber verin, kaynak makinesini kapatın ve yanın çıkışlarından mümkün olduğunda çabuk çıkmak.



ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN: Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce sigorta kutusundaki şalteri kullanarak elektriði kesin. Elektrik bağlantılarını yürürlükteki kurallara uygun olarak gerçekleştirin.



ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN: Elektrod kablolarının, besleme kablolarının ve makineye bağlı kabloların durumunu düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir uygunsuz durumu karşılaşığınızda sorunlu parçaları yenileri ile hemen değiştirin. Her türlü ark parlaması ve yanın olması riskini önlemek için elektrod pensesini kaynak masasının üzerine ya da şase pensesi ile temasta olan bir yüzeye doğrudan bırakmayın.



ELEKTRİKSEL ve MANYETİK ALAN İNSAN SAĞLIÐINA ZARARLI OLABILÝR: İletkenler üzerinden akan elektrik, elektromanyetik alan oluşturur. Oluşan bu elektromanyetik alan kalp pili gibi cihazlar üzerinde etkili olabilir. Kalp pili kullanan kaynakçılardan makineyi çalıştmadan önce bir fizyoterapiste danışması gereklidir. Elektriksel ve manyetik alanlar henüz bilinmeyen başka sağlık sorunlarına da neden olabilir.



HAREKETLİ PARÇALAR ELİNİZİ SIKIÞTIRABILÝR: Ellerinizi fanın yanına ve makinedeki hareketli parçalara koymayınız, yaklaşımayınız



CE NORMLARINA UYGUNLUK: Bu makine Avrupa Talimatları'na uygun olarak üretilmiştir.



GÜVENLİ KULLANIM: Bu makine elektrik çarpması riskinin yüksek olduğu ortamlarda kaynak yapmaya uygundur.

Kaynakta Güvenlik - 6

EKSTRA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Bazı durumlarda güvenlik önlemlerini uygulamak zor olabilir, ancak yine de belirtilen kurallara uyın. Eldivenlerinizi kuru tutun, ıslanması kaçınılmaz ise yanınızda ekstradan bir çift eldiven daha bulundurun. Kontrplak, plastik paspas veya benzeri kuru ve yalıtkan bir malzeme üzerinde durun. Vücutunuza kaynak parçasından izole edin.

Nemli ortamlar, ıslak giysiler, metal yapıların üzeri, ızgara ve iskelelerin üzeri, oturarak, diz çökerek, uzanarak kaynak yapılan pozisyonlar, iş parçası veya toprağa erişimin engellenemediği durumlar gibi elektrik çarpma tehlikesinin yüksek olduğu ortamlarda kaynak yapılması gerekiyorsa, aşağıda belirtilen makineleri kullanmayı tercih edin :

- Yarı-otomatik DC sabit gerillimli makineler,
- DC manuel ark kaynak makineleri,
- Azaltılmış voltaj kontrollü AC kaynak makineleri.

Elektrod pensesinin ve kabloların durumu çok önemlidir. Pensenin üzerindeki plastik veya fiber yalıtkan malzeme, canlı (elektrik yüklü) yerlere teması önler. Kaynak makinesini çalıştırmadan önce daima pensenin durumunu kontrol edin. Eskimiş, yıpranmış olanları değiştirin, tamir etmeye çalışmayın. Aynı kontrolleri kablolar için de yapın, kabloyu değiştirmek maliyetli olabileceği için, izolasyonu yüksek bir makaron ve benzeri ile tamir edin. Makineyi çalıştırmadan önce her defasında izolasyonları kontrol edin.

Eğer bir elektrik şoku hissederseniz bunun bir uyarı olduğunu unutmayın. Böyle bir durumda işe devam etmeden önce cihazınızı, iş alışkanlıklarınızı ve iş ortamınızı elektrik çarpma risklerine karşı kontrol edin. Anormal bir durum varsa gerekli önlemi almadan kaynağa devam etmeyin. Eğer sorunun kaynağını siz tespit edemiyorsanız uzman ve yetkili bir kişiye kontrol ettirin.

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ DİĞER KİŞİLER İÇİN ÖNLEMLER:

Çalışma ortamının temizliği ve düzeni sizin olduğu kadar, ortamda diğer insanların güvenliği için de son derece önemlidir. Etrafınızda çalışan diğer kaynacıklar veya kişiler yürürken dalgınlıkla kaynak banyonuya basabilir veya kablolarla takılarak sizin ve diğer insanların düşmesine ve elektrik çarpma riski oluşmasına neden olabilir. Ayrıca kaynak sıçrantıları, çevredeki diğer insanlara sıçrayarak yanma tehlikesi yaratırabilir.

Kaynak yaptığınız ortamı yanına dayanıklı bir paravanla ayırmak olası riskleri azaltır.

Çalışma ortamındaki diğer insanları da iş güvenliği ekipmanlarını kullanmaları konusunda uyarın. Özellikle kaynak yapılan ortamda bulunmaları gerekiyorsa; yanına ve alevlenmeye dayanıklı iş güvenliği giysileri giymeleri, iş gözlüğü, kaynak maskesi kullanmaları, izoleli ayakkabı ve eldiven giymeleri konusunda çevrenizdekileri uyarın. Uyarılarınıza riayet etmeyen kişileri çalışma ortamından uzaklaştırın.

Yüksekte kaynak yapıyorsanız, erimiş metallerin ve kaynak sıçrantılarının aşagıdan geçen diğer kişilere sıçramaması için ilgili uyarı levhaları kullanın.

Elektromanyetik alanlar kalp pilleri için zararlı olabilir.

Çevreden geçen ve kaynakçı olmasa da etrafınızda bulunan diğer çalışanlar için gerekli uyarıyı yapın, ikaz levhaları kullanın. Bu gibi kişilerin kaynak ortamında bulunmadan önce doktora danışmaları gerektiğini bildirin.

Kaynak ortamları, elektrik çarpma riskinin yüksek olduğu ortamlardır. Diğer kişiler yürürken kablolarla basıp elektrik çarpma riskine maruz kalabilirler. Yalıtmısız kaynak kablosu kullanmayın, mümkünse kabloları izoleli, plastik kanallar içerisinde yönlendirin.

BAKİYE RİSKLER HAKKINDA BİLGİ :

Askaynak Inverter 205-TIG/PULSE kaynak makinesi, TS EN 60974-1 standardının gerektirdiği güvenlik kurallarına uygun olarak tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Güvenlik riskleri ortadan kaldırılmak için gerekli tüm önlemler alınmış, operatörün ve kullanıcının alması gereken önlemler ve uyması gereken kurallar kullanma kılavuzunda belirtilmiştir. Gerekli özen gösterilmediği, güvenlik önlemlerinin alınmadığı durumlarda risklerin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu riskler hafif yaralayııcı olabileceğii gibi, yanım patlama riskleri birden fazla kişi için ölümcül dahi olabilir. Kaynak ortamının güvenliğinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır, önlemlerinin alınmadığı eksik olduğu durumlarda derhal iş durdurulmalı yetkili kişiler uyarılmalıdır.

Genel Özellikler

Askaynak Inverter 205-TIG/PULSE, en son inverter teknolojisi kullanılarak üretilen örtülü elektrod ve TIG kaynak makinesidir. Invertörlü ark kaynağı güç üniteleri uluslararası pazarda 1980'lerden itibaren ortaya çıkan bir teknolojidir. 50-60 Hz frekans Mosfet-Igbt tarafından 20 kHz ve üzeri yüksek frekansa dönüştürülür. Inverter teknolojisi sayesinde kaynak makinesinin boyutu ve ağırlığı önemli ölçüde azaltılmış ve verimliliği %30 artmıştır. Kararlı ark oluşumu, güvenililik, hafiflik, ve enerji tasarrufu gibi konular bu makinelerin en önemli özelliklerindendir.

Askaynak Inverter 205-TIG/PULSE, TIG kaynağında HF (yüksek frekans) ile tutuşma, başlangıç akımı, krater ark akımı, baz akımı çevrim oranı, down-slope, up-slope, ön gaz, son gaz, pulse frekansı, sıcak başlangıç ve ark kuvveti özellikleri bulunan örtülü elektrod ve TIG kaynak makinesidir.

Askaynak Inverter 205-TIG/PULSE, paslanmaz çelik, karbon çeliği, alaşımı çelik, titanyum, magnezyum gibi çeşitli malzemelerin kaynağında, boru montajı, kalıp tamiri, petrokimya, mimari dekorasyonda, otomobil tamiri, bisiklet, hobi işleri ve genel üretim işlerinde kullanılır.

Askaynak Inverter 205-TIG/PULSE kaynak makinesinin sağladığı avantajlar:

- 1- Yumuşak anahtarlama teknolojisi ile IGBT anahtarlama kayiplarını düşürür.
- 2- IGBT ve gelişmiş PWM teknolojisi ile pulsli DC TIG ve MMA kaynağı
- 3- Yüksek performanslı mikrokontrolör, dijital kontrol ve dijital ekran teknolojisi
- 4- Hold butonu ile tüm parametreleri önceden ayarlayın.
- 5- Yüksek gerilim, düşük gerilim, aşırı akım ve aşırı ısınma korumaları
- 6- Hafiflik ve kolay taşınabilirlik, basit kurulum ve çalıştırma.

Giriş				
Giriş Voltajı 220 V ± % 10 / 1 Faz	Şebekeden Çekilen Güç 7.0 kW (MMA) (% 25 çalışma çevriminde) 4.6 kW (TIG) (%30 çalışma çevriminde)	Frekans 50/60 Hertz (Hz)		
Güç Faktörü : 1.00				
Kaynak Akımı Çıkış Oranları				
Çevrim Oranı (10 dakikalık periyod) % 25 MMA %30 (TIG) % 60 % 100	Çıkış Akımı (Amper) 200 A (MMA / TIG) 130 A (MMA) / 120 A (TIG) 100 A (MMA / TIG)	Çıkış Voltajı (Volt) 28.0 V (MMA) / 18.0 V (TIG) 25.2 V (MMA) / 14.8 V (TIG) 24.0 V (MMA) / 14.0 V (TIG)		
Çıkış Aralığı				
Kaynak Akımı Aralığı 5 - 200 A	Maksimum Açık Devre Voltajı 60 V (DC)			
Besleme Kablosu : 3 x 2.5 mm ²				
Fiziksel Ölçüler				
Yükseklik 280 mm	Genişlik 155 mm	Uzunluk 465 mm		
Çalışma Sıcaklığı -10°C ile +40°C arası				
Yalıtım Sınıfı : F				
Kirlenme Derecesi : 3				

Kurulum ve Operatör Talimatları

Konum ve Çevre (Makineyi kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümü dikkatle okuyun):

Bu makinenin uzun ömürlü olması ve güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için aşağıda belirtilen bazı basit önleyici tedbirlerin alınmasında fayda vardır.

- 1- Makineyi 15° den fazla eğimi olan bir yüzeye koymayın ve böyle bir yüzeyde çalışırmayın.
- 2- Makine mutlaka temiz hava akımı olan bir ortamda çalıştırılmalı, makinenin bulunduğu yerde havalandırmayı engelleyen ya da hava akımını durduran bir etken olmamalıdır. Çalışırken makinenin üzeri; kağıt, bez ya da benzeri cisimlerle örtülmemelidir.
- 3- Toz ve kirler makinenin içine girebilir. Bu durum mümkün olduğunda asgariye indirilmelidir. Yoğun tozlu ortamlar ile atmosferinde su, boya ve yağ tanecikleri ile taşlama tozları ve aşındırıcı gaz bulunan ortamlarda çalışmayın.
- 4- Bu makine IP21S sınıfı korumalıdır. Makineyi mümkün olduğunda kuru tutun ve ıslak ya da su birkintisi üzerine koymayın..
- 5- Kaynak makinesi ortam aydınlatmasının iyi olduğu aydınlik yerlerde kullanılmalı, karanlıkta kullanılmamalıdır. Ayrıca bina içi kullanım için tasarlanmış olup güneş ışığı altında, yağmurda ve karda kullanılmaya uygun değildir. Kaynak makinesi boru eritme işlemleri için kullanılmalıdır.
- 6- Makineyi, radyo kontrollü cihazlardan uzak bir yere koyun. Makinenin normal çalışması, yakınlarında bulunan bu tip cihazların çalışmasına olumsuz etki edebilir ve bu durumda yaralanmaya veya ekipman arızasına neden olabilir. Bu kullanım kılavuzundaki "Elektromanyetik Uygunluk" bölümünü okuyun.
- 7- Bu makineyi, ortam sıcaklığı -10°C'den düşük +40° C'den fazla olan ve nem seviyesi % 70'den yüksek ortamlarda çalışırmayın. Isınma deneyleri ortam sıcaklığında yapılmış ve çalışma çevrimi 40°C'da simülasyonla belirlenmiştir.
- 8- Elektrikli ekipmanlar konusunda yetkili olmayan kişilerin makinenin şase kapağını açmaları ve müdahalede bulunmaları hayatı tehlike yaratır. Aksi durumda davranışları, olası olabilecek olumsuz sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
- 9- TIG kaynağı ve maksimum 4.00 mm çapındaki rutil ve bazik karakterli örtüye sahip çubuk kaynak elektroollarını yakmak üzere hafif kaynak işleri için tasarlanan alçalan karakteristikli bir kaynak makinesidir.
- 10- Çalışma fonksiyonu bozukluklarına ve arızalara neden olabileceğiinden, çıkışlı regüleli olmayan generatörlerle kullanılması önerilmemektedir.

**KULLANIM
KILAVUZU**

Çalışma Çevrimi ve Aşırı Isınma :

Makinenin çalışma verimi, kaynakçının, aşırı ısınma olmadan ve kaynağa ara vermeden, 10 dakika boyunca makinenin verilen kaynak akımında kaynak yapabilme süresinin yüzdesel oranıdır.

Makine, termal koruması sayesinde aşırı ısınmaya karşı korunur. Bu koruma devreye girdiğinde ön paneldeki uyarı lambası yanar. Güvenli çalışma sıcaklığına dönüldüğünde ise lamba söner ve kaynağa devam edilir.


Çalışmaya Hazırlık - 1

Giriş Kablosu Bağlantısı / Kontroller ve Kullanım Özellikleri :

Makineyi çalıştırmadan önce giriş voltajını, fazları ve frekansı kontrol edin. Kullanılacak giriş voltajı değerleri kullanım kılavuzunun "Teknik Özellikler" bölümünde ve makine üzerindeki levhada belirtilmiştir. Makineyi şebeke elektriğine bağlayan kabloların topraklamasının uygun olduğundan ve makinelerin normal çalışması için yeterli miktarda akımın sağlanabileceğinden emin olun. Kaynak makinesi, üzerindeki fiş ile birlikte, ancak 16 amperlik gecikmeli sigorta ile korunan bir şebekeye bağlanabilir.

- Bu makine; 1 fazlı, 220 V (AC) ve 50-60 Hz besleme gerilimi ile çalışabilecek şekilde ve faz-nötr gerilim değerlerine uygun yalıtmış aralıkları baz alınarak tasarlanmıştır. Sadece 1 fazlı, 3 telli ve nötrü topraklı sistemlerde kullanılmalıdır.**
- Yetkili elektrikçi tarafından onaylanan sağılıklı bir koruyucu toprak bağlantısı olmadan kesinlikle şebeke bağlantısı yapılmamalı ve makine çalıştırılmamalıdır. Elektrik kaçakları insan sağlığı için ölümcül tehlike içermektedir.**
- 3 fazlı şebekelere bağlanmamalıdır. Yanlış bağlantı makinelerin hasar görmesine neden olur ve bu tür bağlantıların neden olduğu hasarlar garanti kapsamı dışındadır.**

KULLANIM
KILAVUZU

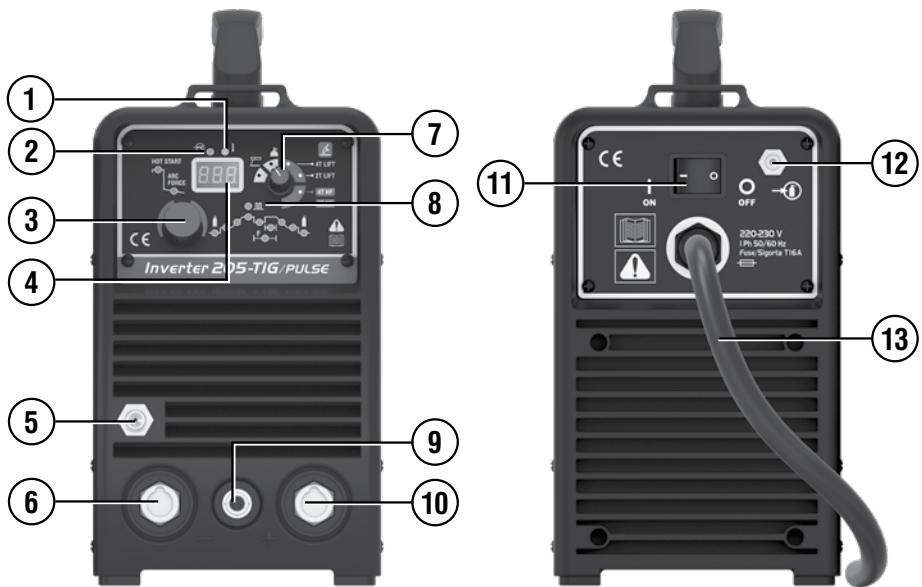

ÖN PANEL


ARKA PANEL

Çalışmaya Hazırlık - 2

Ön ve arka panel elemanları :

- 1- **Aşırı Yük / Sıcaklık Uyarı Lambası** : Bu lamba makinenin aşırı ısınmasından dolayı çıkış akımı veremediği durumda yanar. Bu durumla, ortam sıcaklığı 40°C'in üzerine çıktıgı ve makinenin devrede kalma oranı (çalışma verimi) aşıldığı zaman karşılaşılır. Makineyi açık halde bırakarak soğumasını bekleyin. Lamba söndüğünde makine tekrar kullanılmaya hazırır.
- 2- **Güç Göstergesi Lambası** : Makinenin açık olduğunu gösterir.
- 3- **Kaynak Akımı ve Parametre Kontrol Düğmesi** : Makinenin çıkış akımını (kaynak amperini) ve kaynak parametrelerini ayarlar.
- 4- **Akim Gösterge Paneli**
- 5- **TIG Torcu Gaz Bağlantı Soketi**
- 6- **Negatif (-) Kaynak Kablo Bağlantısı** : Kaynak akımı için negatif (-) çıkış bağlantısı.
- 7- **Örtülü Elektrod, Gaz Testi, HF/LIFT TIG ve 2/4 Tetik Mod Seçim Anahtarı**
- 8- **Pulse özelliği lambası**
- 9- **TIG Torcu Tetik Bağlantı Soketi**
- 10- **Pozitif (+) Kaynak Kablo Bağlantısı** : Kaynak akımı için pozitif (+) çıkış bağlantısı.
- 11- **Açma/Kapatma Anahtarları** : Makineye şebeke akımının girişini kontrol eder.
- 12- **Gaz Hortumu Bağlantı Soketi**
- 13- **Enerji Giriş Kablosu** : Makinenin şebeke bağlantısının yapılacak besleme kablosu ve fişi.


KULLANIM
KILAVUZU

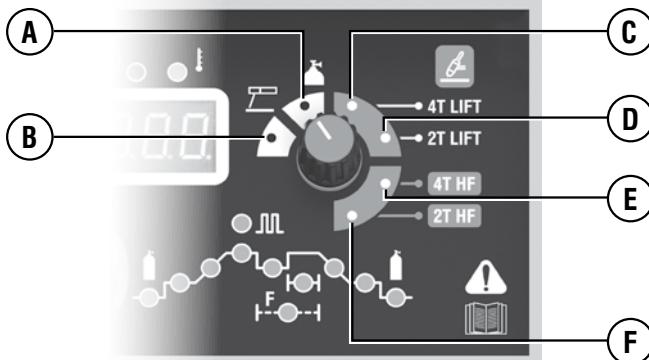

Örtülü Elektrod, Gaz Testi HF/LIFT TIG ve 2/4 Tetik Mod Seçim Anahtarı :

- A- **Gaz** : Gaz test fonksiyonu
- B- **MMA** : MMA modu
- C- **4T_LIFT** : 4 tetik LIFT TIG modu
- D- **2T_LIFT** : 2 tetik LIFT TIG modu
- E- **4T_HF** : 4 tetik Yüksek frekans TIG modu
- F- **2T_HF** : 2 tetik Yüksek frekans TIG

Çalışmaya Hazırlık - 3

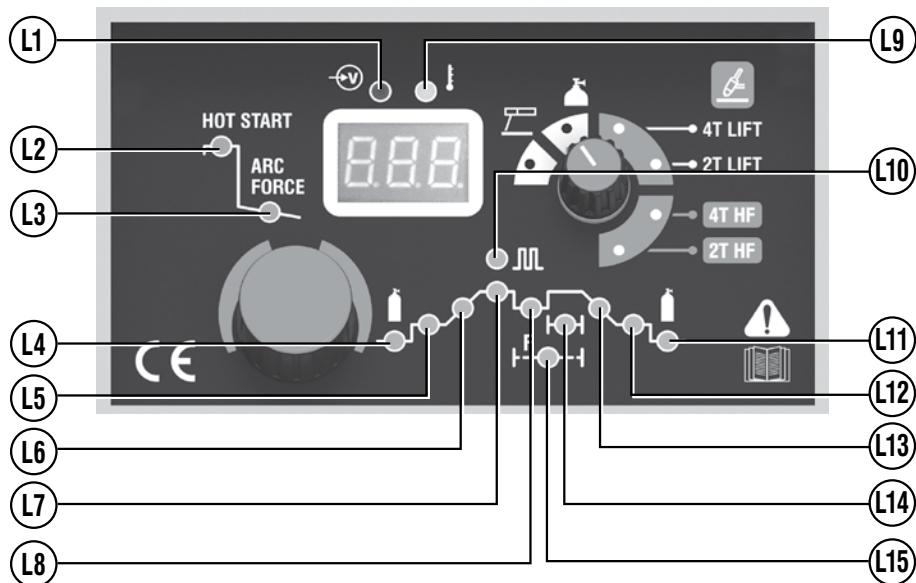

Kontrol Paneli Ledleri :

- L1 Lambası : Güç göstergesi ledi
L2 Lambası : Sıcak başlangıç ledi
L3 Lambası : Ark kuvveti ledi
L4 Lambası : Ön gaz akış süresi ledi
L5 Lambası : Başlangıç akımı ledi
L6 Lambası : Yükselme süresi ledi
L7 Lambası : Kaynak akımı (Pik) ledi
L8 Lambası : Baz akımı ledi

- L9 Lambası : Aşırı yük / sıcaklık uyarı ledi
L10 Lambası : Pals seçim ledi
L11 Lambası : Son gaz akış süresi ledi
L12 Lambası : Krater akımı ledi
L13 Lambası : Düşme süresi ledi
L14 Lambası : Pals genişliği ledi
L15 Lambası : Pals frekansı ledi

Örtülü Elektrod Kaynağı :

Kaynak işlemine başlamadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

- 1- Öncelikle kullanılan elektroda uygun kutbun hangisi olduğunu belirleyin. Elektrodun bilgi foyünde bu bilgisi bulabilirsiniz. Daha sonra kaynak kablolarını seçilen kutba uygun olacak şekilde çıkışlara bağlayın. Örneğin DC (+) kullanılacaksa, elektrod kablosunu makinenin (+) çıkışına (10), topraklama pensesini de (-) çıkışına (6) bağlayın. Soketi kılavuz pimi üsté gelecek şekilde yuvasına soktuktan sonra saat ibresi yönünde 1/4 tur çevirin. Soketin fazla sıkılmadan güvenli bir şekilde yuvasına oturduğundan emin olun. Aksi halde, uzun süreli kullanımlarda ve kaynak akımının yüksek olduğu durumlarda gevşek soketler aşırı ısınmadan dolayı yanabilir. DC (-)'de kullanılacak elektrodlar için, elektrod kablosu (-) çıkışa (6), topraklama pensesi ise (+) çıkışa (10) gelecek şekilde kablo bağlantılarını değiştirin. Yanlış kutbun seçilmesi kararsız ark oluşumuna, çok fazla sıçramaya ve elektrodun iş parçasına yapışmasına neden olur.

Çalışmaya Hazırlık - 4

- 2- Elektrodu elektrod pensesine takın.
- 3- Şase pensesini işparçasının boyasız, passız ve temiz bir yüzeyine ağızları tam temas edecek şekilde takın.
- 4- Şebeke bağlantı fışını uygun prize takın.
- 5- Kaynak işlemeye başlamadan önce aşağıda belirtilen kontrolleri yapın :
 - a- Kaynak makinesinin güvenli bir şekilde topraklandırdığından emin olun.
 - b- Tüm temas yüzeylerinin, özellikle şase kablosunun ucundaki pense ile çalışma parçası arasındaki bağlantının sağlam bir şekilde yapıldığından emin olun.
 - c- Kaynak kablolarının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 - d- Kaynak sırasında sıçrayan parçalar ve kivilcimler yanına neden olabilir. Bu nedenle kaynak ortamında yanıcı madde bulundurulmasına özen gösterin.
- 6- Açma / Kapatma anahtarını (11) açın.
- 7- Örtülü Elektrod, Gaz Testi HF/LIFT TIG ve 2/4 Tetik Mod Seçim Anahtarını çevirerek MMA moduna getirin. MMA modunda sadece kaynak akımı, sıcak başlangıç ve ark kuvveti parametreleri ayarlanır.

MMA parametre ayarları şu şekilde gerçekleştirilebilir:

Makineyi açın. Kaynak akımı doğrudan ayarlanabilir; parametre seçim anahtarı çevrilirse kaynak akımı (Pık) ledi (L7) yanıp sönmeye başlar. Ledin yanıp sönmesi parametrenin ayarlanabileceği anlamına gelir. Akım ayarı potansiyometre çevrilerek yapıldıktan sonra potansiyometreye basılarak onaylanır ya da 3 saniye bekledikten sonra sistem parametreyi otomatik olarak kaydeder.

Diger parametrelerin ayarı şu şekilde gerçekleştirilebilir:

Örtülü Elektrod, Gaz Testi HF/LIFT TIG ve 2/4 Tetik Mod Seçim Anahtarları ile MMA modu seçin. "Kaynak akımı ve parametre kontrol" düğmesine basın. Potansiyometre döndürülerek ark kuvveti ledi (L3) seçin. Tekrar potansiyometre düzmesine basın, led yanıp sönmeye başlar. Ledin yanıp sönmesi parametrenin ayarlanabileceği anlamına gelir. Parametre ayarı yapıldıktan sonra potansiyometreye basılarak onaylanır ya da 3 saniye bekledikten sonra sistem parametreyi otomatik olarak kaydeder.

Sıcak başlangıç ayarı da yukarıdaki yöntemle yapılır. "Kaynak akımı ve parametre kontrol" düğmesine basılır. Parametre seçim düğmesi ile sıcak başlangıç ledi (L2) seçilir. Tekrar potansiyometre düzmesine basılır, led yanıp sönmeye başlar. Ledin yanıp sönmesi parametrenin ayarlanabileceği anlamına gelir. Parametre ayarı yapıldıktan sonra potansiyometreye basılarak onaylanır ya da 3 saniye bekledikten sonra sistem parametreyi otomatik olarak kaydeder.

- 8- Elektrod çapına, cinsine, kaynak pozisyonuna ve elektrod bilgi foyüne göre belirleyeceğiniz uygun kaynak akım değerini "Kaynak akımı ve parametre kontrol düğmesi (3)" ile ayarlayın. Genelde kaynak akımı, aşağıda belirtilen değerler arasındadır. Ancak ayarlarınızı kullanmakta olduğunuz örtülü kaynak elektrodunu üreten firmanın katalogunda belirttiği değerlere göre yapmanızda yarar vardır.

Bu kaynak makinesi 2.50 ve 4.0 mm çapındaki rutil ve bazik karakterli örtüye sahip çubuk kaynak elektrodlarını yakmak üzere hafif kaynak işleri için tasarlanmıştır.

Rutil ve Bazik Elektrodlar İçin Akım Değerleri :

Ø 2.5 mm : 70 - 100 A Ø 3.2 mm : 100 - 140 A Ø 4.0 mm : 140 - 200 A

Ayarladığınız kaynak akımı değerini ön panelde bulunan dijital göstergeden izleyerek kontrol edebilir, gerektiğinde kaynağın durumuna göre hassas olarak değiştirebilirsiniz.

- 9- Kaynak kurallarına uyarak kaynağa başlayın.

Çalışmaya Hazırlık - 5

TIG Kaynağı :

Kaynak işlemine başlamadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

- 1- TIG kaynağı genellikle DC(+) kutup kullanılarak yapılır. Torç kablosunu makinenin (-) çıkışına (6), topraklama pensesini ise (+) çıkışına (10) bağlayın. Soketi kılavuz pimi üsté gelecek şekilde yuvasına soksutkan sonra saat ibresi yönünde fazla sıkmadan 1/4 tur çevirin. TIG torcunun gaz hortumunu makinenin ön panelinde bulunan TIG torcu gaz bağlantı soketine (5) takın. Daha sonra kullanılacak olan gaz tüpünün regülatörü ile makinenin arkasındaki gaz hortumu bağlantı soketi (12) arasındaki bağlantı yapın. TIG torcunun tetik bağlantısını ise makinenin ön panelindeki TIG torcu tetik bağlantı soketine (9) yapın.
- 2- Şase pensesini işparçasının boyasız, passız ve temiz bir yüzeyine ağızları tam temas edecek şekilde takın.
- 3- Şebeke bağlantı fışını uygun prize takın.
- 4- Kaynak işlemine başlamadan önce aşağıda belirtilen kontrolleri yapın :
 - a- Kaynak makinesinin güvenli bir şekilde topraklandırdığından emin olun.
 - b- Tüm temas yüzeylerinin, özellikle şase kablosunun ucundaki pense ile çalışma parçası arasındaki bağlantılarının sağlam bir şekilde yapıldığından emin olun.
 - c- Kaynak kablolarının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 - d- Kaynak sırasında sıçrayan parçalar ve kivilcimler yanına neden olabilir. Bu nedenle kaynak ortamında yanıcı madde bulundurulmasına özen gösterin.
- 5- Açma / Kapatma anahtarını (11) açın.
- 6- İstenen kaynak modu ve tetik seçimini Örtülü Elektrod, Gaz Testi HF/LIFT TIG ve 2/4 Tetik Mod Seçim Anahtarı ile yapın. Kaynak makinesi 2 tetik ve 4 tetik arasında TIG kaynağı yapabilmektedir. TIG kaynağı modunda Lift-TIG ve Yüksek Frekans-TIG seçenekleri bulunmaktadır. Lift-TIG kaynağında TIG torcunun iş parçasına değerlendirilmesi ile düşük akımlı kısa devre ve daha sonra torcun yukarı kaldırılması ile TIG arkı oluşturulur. HF modunda ise kaynak makinesi yüksek frekans kaynağına hazır olduğu için TIG torcu parçaya değerlendirilmeden ark oluşturulur.
- 7- 4T modunda çıkış pals fonksiyonu açık ise tüm TIG parametreleri ayarlanabilir. 2T modunda iken çıkış pals fonksiyonu açık ise makine başlangıç ve krater akımlarını 5 A verir. Pals fonksiyonu kapalı ise baz akımı (L8), pals frekansı (L15) ve pals genişliği (L14) ayarlanamaz.
Not: 4T modunda, ayarlanan **krater süresi** boyunca tetiği basılı tutun, makine ayarlanan **krater akımına** ulaşır. Aksi takdirde, kaynak akımı ayarlanan krater akımına ulaşmadan sona erer.
- 8- Kaynak makinesi açıldığında kaynak akımı (L7 ledi) doğrudan ayarlanabilir. Kaynak akımı ve parametre kontrol düğmesi ile akımı ayarlayın; L7 ledi yanıp sönecektir. Bu kaynak akımının ayarlanabileceğinin anlamına gelir. Akım arayını yaptıktan sonra Kaynak akımı ve parametre kontrol düğmesi üstünde basarak ayarladığınız parametreyi onaylayın. Eğer anahtara basılmazsa, ayarlanan parametre **3 saniye** sonra sistem tarafından otomatik kaydedilir.
- 9- Çıkış pals seçimini **Kaynak akımı ve parametre kontrol düğmesi** ile yapın. Potansiyometre düğmesine bir kez basılır ve düğme çevrilerek pals seçim ledi seçilir (L10 ledi yanar). Tekrar potansiyometreye basılır ve L10 ledi yanıp sönmeye başlar. Ledin yanıp sönmesi parametrenin ayarlanabileceğinin anlamına gelir. Ekranda "ON" yaziyorsa, pals özelliği açıktır; "OFF" yaziyorsa kapalıdır. L10 ledi yanıp söndüğünde potansiyometre düşmesine tekrar basın. Pals özelliği açık ise (ON konumu) kapانır (OFF konumuna geçer); kapalı ise (OFF konumu) aktif hale gelir (ON konumuna geçer). Ayar yapıldıktan 3 saniye sonra ön panel orjinal konumuna geri döner, kaynak akım ledi L7 yanmaya başlar.
TIG modunda iken pals özelliği açık ise L10 ledi yanar. Eğer pals özelliği kapalı ise pals ledi yanmaz. MMA modunda da pals ledi yanmaz.

Düiger parametrelerin ayarı şu şekilde gerçekleştirilebilir:

Kaynak akımı ve parametre kontrol düğmesi'ne bir kez basılır ve döndürülerek ayarlanması istenen parametre seçilir. Seçilen parametreye gelindiğinde ilgili led yanar. Tekrar potansiyometreye basılır ve parametre ledi yanıp sönmeye başlar. Ledin yanıp sönmesi parametrenin ayarlanabileceğinin anlamına gelir. Parametre ayarı yapıldıktan sonra potansiyometreye basılarak onaylanır ya da 3 saniye bekledikten sonra sistem parametreyi otomatik olarak kaydeder.

Çalışmaya Hazırlık - 6

2 tetik ve 4 tetik modunda aşağıdaki parametreler seçilebilir.

Tpr (L4) : Ön gaz akış süresi

Birim : S

Ayar aralığı : 0.1-1

Fabrika ayarları

Is (L5) : Başlangıç akımı (sadece 4T modunda ayarlanır)

Birim : A

Ayar aralığı : Iw ana akımının %5-%100'si

Fabrika ayarları

Tup (L6) : Yükselme süresi

Birim : S

Ayar aralığı : 0-5

Fabrika ayarları

Iw (L7) : Kaynak akımı

Birim : A

Ayar aralığı : 5-200

Ib (L8) : Baz akımı

Birim : A

Ayar aralığı : 5-200

Önemli! Pals düğmesine basıldığında aktif hale gelir.

Dcy (L14) : Pals süresinin baz akım süresine oranıdır.

Birim : %

Ayar aralığı : 5-100

Önemli! Pals düğmesine basıldığında aktif hale gelir.

Fp (L15) : Pals frekansı

Birim : Hz

Ayar aralığı : 0.5-100

Önemli! Pals düğmesine basıldığında aktif hale gelir.

Tdown (L13) : Düşme süresi

Birim : S

Ayar aralığı : 0-5

Fabrika ayarları

Ic (L12) : Krater akımı (sadece 4T modunda ayarlanır)

Birim : S

Ayar aralığı : Iw ana akımının %5-%100'si

Fabrika ayarları

Tpo (L11) : Son gaz akış süresi

Birim : S

Ayar aralığı : 0.1-10

Fabrika ayarları

Bakım ve Sorun Giderme - 1

Kaynak makinesinin yüksek verim ve güvenle çalışmasını sağlamak için periyodik bakım işlemlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Kullanıcının bakım yöntemlerini anlaması, kaynak makinesini iyi tanımı, basit kontrol ve güvenlik uygulamalarını kendi başlarına yapabilmesi, hata oranlarını en azı indirerek makine servis ömrünü uzatmaya özen göstermesi gerekmektedir. Periyodik bakımla ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Uyarı : Bakım işlemi sırasında kaynak makinesinin şebeke ile olan bağlantısı mutlaka kesilmelidir. Bakım işlemi yetkili ve konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

GÜNLÜK BAKIM

Makinenin ön panelinde bulunan kaynak akımı ayar düğmesi ve arkası panelinde bulunan açma-kapama anahtarının yerlerinde ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Akım ayar düğmesi düzgün monte edilmemişse ve açma-kapama anahtarı yerinden oynamış ve rahat çalışmıyorsa yetkili servise başvurun.

Çalıştırdıktan sonra makinede titreme, ıslık sesi ya da garip bir koku olup olmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir sorun varsa sorunun kaynağını bulmaya çalışın, çevreden kaynaklanan bir problem varsa ortadan kaldırın, sorun eğer makineden kaynaklanıyorsa müdahale etmeyin ve şebeke ile bağlantısını kestikten sonra yetkili servise başvurun.

Makinenizin termik korumasının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kontrol işlemi: Makine TIG modunda %30 çevrimde 200 A ve MMA modunda %25 çevrimde 200 A akım sağlamaktadır. Bu akımda iken eğer yaklaşık 4-5 dakika sonra termik atımıyorsa termik korumada problem var demektir. Bu durumda yetkili servise başvurun.

Zira aşırı ısınma, yanım tehlikesine neden olabilir.

Kısa devre korumasını kontrol edin. Kontrol işlemi: Elektrod iş parçasına değdirin ve pens-ampermetre ile kaynak kablosundan geçen akımı ölçün. Akım kısa bir süre sonra MMA modunda ve DC TIG HF modunda 0 A'ye ve DC TIG LIFT modunda 30 A'ye düşecektir. Eğer düşmüyorsa yetkili servise başvurun.

Kaynak akımının ayarlanan akım değeri ile uyumlu olduğundan emin olun. Eğer farklılık varsa normal kaynak işlemini etkileyeceğinden gerekli ayarlamayı yapın.

Soğutma fanının hasarlı olmadığından ve normal bir şekilde döndüğünden emin olun. Makine aşırı derecede ısındıktan sonra eğer fan devreye girmiyorsa fandaki pervanenin bloke olup olmadığını kontrol edin. Eğer fan hasarlı ise yetkili servise başvurun.

Kaynak bağlantılarının gevşek ya da aşırı derecede ısınmış olup olmadığını kontrol edin. Eğer aşırı ısınma ya da gevşeme varsa bağlantıları sıkın veya yetkili servise başvurun.

Akim kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer hasar görmüşse hasarlı bölümü uygun bir malzeme ile sararak yatalın ya da kabloyu yenisi ile değiştirin.

AYLIK BAKIM

Kuru hava kompresörü kullanarak makinenin içini zamanla biriken tozlardan temizleyin.

Küçük parçaları korumak için, temizlik sırasında kullanılan havanın basıncına dikkat edin.

Makinenin üzerindeki vidaları kontrol edin, eğer gevşeklik varsa sıkın. Eksik vida vara yerine mutlaka yenisini takın. Paslı vidaları yenisi ile değiştirin.

Bakım ve Sorun Giderme - 2

ÜÇ AYLIK BAKIM

Makinenin verdiği gerçek akım değerinin potansiyometre ile ayarlanan akım değeri ile aynı olduğunu kontrol edin. Gerçek akım değeri pens-ampermetre ile ölçülür.

YILLIK BAKIM

Yıllık bakım için yetkili servise başvurun. Yıllık bakımda topraklamanın devamlılığı ve makinenin izolasyon kontrolünün yapılması gerekmektedir. Yıllık bakım raporunuzda bu verileri isteyin.

- 1- Kaynak makinesi fabrikadan çıkmadan önce her türlü hataya karşı kontrol edilmiştir. Bundan dolayı yetkisiz kimselerin makineyi kurcalamasına kesinlikle izin verilmemelidir.
- 2- Tamirat işlemleri sadece Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilen "Yetkili Teknik Servisler" tarafından yapılmalıdır.
- 3- Küçük parçaları korumak için, temizlik sırasında kullanılan havanın basıncına dikkat edilmelidir. Temizlik amacıyla kaynak makinesinin içérisine su tutulmamalıdır.
- 4- Kaynak makinesi uçucu ve sentetik kimyasallarla temizlenmemeli, dış yüzeyinin temizliği sırasında nemli ve sabunlu bir bez kullanılmalıdır.
- 5- Bakım işlemi çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir kablonun büükümesi ya da yanlış bağlanması kullanıcı için çok tehlikeli olabilir.
- 6- Kaynak makinesinin içérisine su ve buhar girmesi engellenmelidir. Eğer makine nemden etkilenmiş ise, makinenin içi kurutulmalı ve izolasyonu kontrol edilmelidir.
- 7- Kaynak makinesi kaldırılırken veya taşıırken rastgele atılmamalı ve darbelerden korunmalıdır.
- 8- Kaynak makinesi uzun süre kullanılmayacaksas, kendi kutusuna yerleştirilmeli ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

SORUN	OLASI HATA	ÇÖZÜM
Makine açıldığında fan çalışıyor ancak güç göstergesi lambası yanıyor.	Güç ledi arızalı veya bağlantısı iyi değil.	Servise başvur.
	Güç trafosu arızalıdır.	Servise başvur.
	Kontrol PCB arızası.	Servise başvur.
Makine açıldığında güç göstergesi lambası yanıyor ancak fan çalışmıyor.	Fan içerisinde yabancı bir cisim vardır.	Fani temizleyin.
	Başlangıç kondansatörü arızalıdır.	Servise başvur.
	Fan motoru arızalıdır.	Servise başvur.

Bakım ve Sorun Giderme - 3

SORUN	OLASI HATA	ÇÖZÜM	
Makine açıldığında güç gösterge lambası yanmıyor ve fan çalışmıyor.	Hatta elektrik yok.	Makineye giren fazların voltajını kontrol et.	
	Makine içerisindeki sigorta arızalıdır.	Servise başvur.	
LED ekranındaki sayı okunmuyor.	LED ekran arızalıdır.	Servise başvur.	
Ekranда görülen maksimum ve minimum değerler, ayarlanan değerle örtüşmüyor.	Maksimum değer uygun değil. (3.1'e bakınız)	Güç kartındaki Imax potansiyometresini ayarlayın.	
	Minimum değer uygun değil. (3.1'e bakınız)	Güç kartındaki Imin potansiyometresini ayarlayın.	
Boşta voltaj çıkışı yok. (MMA)	Makine arızalıdır.	Servise başvur.	
Ark tutuşmuyor. (TIG)	HF tutuşma kartında ateşleme var.	Kaynak kablosu kaynak makinesinin iki çıkışına bağlı değil.	Kaynak kablosunu kaynak çıkışına bağlayın.
		Kaynak kablosu hasarlı.	Yenisi ile değiştirin.
		Şase kablosu düzgün bağlanmamış.	Şase kablosunu kontrol edin.
		Kaynak kablosu çok uzun.	Uygun bir kaynak kablosu kullanın.
		İş parçasında yağ veya kir var.	Kontrol edin ve temizleyin.
	Tungsten elektrod ve iş parçası arasındaki mesafe çok uzun.	Mesafeyi kısaltın. (yaklaşık 3mm).	
	HF tutuşma kartında ateşleme yok.	HF tutuşma kartı çalışmıyor.	Servise başvur.
		Deşarj edici arasındaki mesafe çok kısa.	Mesafeyi ayarlayın (yaklaşık 0.7mm).
		Torç tetiği arızalıdır.	Torç tetiğini, kontrol kablosunu ve euro soketi kontrol edin.

Bakım ve Sorun Giderme - 4

SORUN	OLASI HATA	ÇÖZÜM	
Gaz akışı yok (TIG)	Gaz silindiri kapalı veya gaz basıncı düşüktür.	Gaz silindirini açın veya değiştirin.	
	Valf tıkalıdır.	Valfi temizleyin.	
	Elektromanyetik valf arızalıdır.	Değiştirin.	
Sürekli gaz akışı var	Ön paneldeki gaz testi açıktır.	Gaz testini kapalı konuma getirin.	
	Valf tıkalıdır.	Valfi temizleyin.	
	Elektromanyetik valf arızalıdır.	Değiştirin.	
	Ön gaz süresi ayar düğmesi arızalıdır.	Yenisi ile değiştirin. Gerekiyorsa servise başvurun.	
Kaynak akımı düzgün ayarlanamıyor.	Ön paneldeki kaynak akımı ve parametre potansiyometresi hasarlı ya da düzgün çalışmıyor.	Servise başvur.	
Ekrandaki akım ile gerçek akım değeri ile örtüşmüyor.	Minimum değer uygun değil. (3.1'e bakınız)	Güç kartındaki Imin potansiyometresini ayarlayın.	
	Maksimum değer uygun değil. (3.1'e bakınız)	Güç kartındaki Imax potansiyometresini ayarlayın.	
Nüfuziyet yeterli değil.	Kaynak akımı ayarı çok düşük.	Kaynak akımı değerini yükselt.	
	Ark boyu çok uzun.	2T özelliğini kullan.	
Ön paneldeki alarm ışığı yanıyor.	Aşırı ısınma koruması	Çok uzun süreli çalışma olması.	Kaynak işlemine ara vererek çalışma süresini kısalt.
	Aşırı gerilim koruma	Hattaki gerilim dalgalanması	Kararlı bir güç kaynağı kullanın.
	Düşük gerilim koruma	Hattaki gerilim dalgalanması	Kararlı bir güç kaynağı kullanın.
		Aynı anda birden fazla makinenin aynı güç kaynağını kullanması	Aynı kaynağa bağlı makine sayısını azaltın.
	Aşırı akım koruma	Ana devreden anormal bir akım geçmektedir.	Servise başvur.

Elektromanyetik Uyum - 1



TS EN 60974-1'e göre tasarlanmıştır.

TS EN 55011'e göre makinelerin EMU sınıfı Grup 2 Sınıf A'dır.

Detaylı bilgi için TS EN 60974-10'a bakınız.

- Kaynak yaparken açma/kapama anahtarlarını açıp kapatmayın. Bu durum şebekede gerilim dalgalarını oluşturabileceği gibi makinelerin kullanım ömrünü de kısaltabilir.
- Güç ünitesi açıldıktan sonra makinelerin elektriksel açıdan kararlı hale gelebilmesi için ortalama olarak 5-10 saniye beklenmeli ve daha sonra kaynak işlemeye başlanmalıdır.
- Bu A sınıfı ekipman, elektrik enerjisini alçak gerilim şehir şebekesi tarafından sağlanlığı ev ve benzeri yerlerde kullanmaya uygun değildir. Bu gibi yerlerde, şebekeye iletilen ve havadan yayılan radyo frekanslı bozulmalar nedeniyle elektromanyetik uyumluluğun sağlanmasında muhtemel zorluklar oluşabilir.

Kaynak makinesi, ilgili norm ve kurallara uygun olarak tasarlanmıştır. Makine üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Bununla beraber, telekomünikasyon cihazlarını (telefon, radyo, televizyon) ve güvenlik cihazlarını karıştırıcı elektromanyetik dalgalar üretebileceğinin elektromanyetik dalgaların etkilenen cihazlar için güvenlik sorunu yaratabilir. Makinenin ürettiği bu elektromanyetik dalgaların (parazitlerin) etkisini önlemek veya azaltmak için aşağıda belirtilen açıklamalar dikkatli bir şekilde okunmalıdır.

Kaynak makinesi endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaşam alanlarında kullanılması durumunda elektromanyetik dalgaların olası etkilerini gidermek için belirli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kurulum ve Kullanma

Genel: Kullanıcı, bu ark kaynak ekipmanını Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin talimatlarına uygun olarak yapmak zorundadır. Elektromanyetik bozulmalar tespit edildiğinde bu sorunların ortadan kaldırılması kaynak ekipmanının kullanıcısının sorumluluğundadır. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. gerektiğinde teknik konularda yardımcı olacaktır. Bazı durumlarda iyileştirme yapmak kaynak devresinin topraklanması gibi basit bir uygulama olabilir. (Nota bakınız.) Diğer durumlarda kaynak makinesini, iş parçasını çevreleyen ve giriş filtreleri bulunan oluşan ekran yapılabilir. Her halde elektromanyetik bozulmalar etrafı etkilememen bir seviyeye düşürülmelidir.

Not: Kaynak devresinin topraklanması yerel güvenlik yönetmeliklerine bağlıdır. EMC açısından topraklamayı değiştirmek güvenlik veya cihazın bozulması açısından riskler içerebilir. Daha fazla bilgi için IEC 60974-9'a bakınız.

Ortamın değerlendirilmesi

Ark kaynağı ekipmanı kurulmadan önce kullanıcı etraftaki potansiyel elektromanyetik problemleri değerlendirmelidir. Bu değerlendirme yapılırken aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulmalıdır:

- a) ark kaynak ekipmanının yanındaki, üstündeki veya altındaki diğer besleme kabloları, kontrol kabloları, sinyal ve telefon kabloları
- b) radyo ve televizyon alıcı ve vericileri
- c) bilgisayar ve diğer kontrol ekipmanları
- d) kritik güvenlik ekipmanları, (örneğin endüstriyel ekipmanların korumaları/sensörleri)
- e) etraftaki kişilerin sağlığı, (örneğin kalp pili ve işitme cihazları)
- f) kalibrasyon veya ölçüm cihazları

Elektromanyetik Uyum - 2

g) çevredeki diğer cihazların elektromanyetik bağışıklığı. Kullanıcı çevrede kullanılan diğer cihazların elektromanyetik uyumluluğundan emin olmalıdır. Bu ilave koruma önlemleri gerektirebilir.

h) kaynağın yapıldığı gün ve zaman da göz önünde bulundurulmalıdır.

Değerlendirmenin yapılacağı çevrenin büyülüğu çevredeki binaların yapısına ve etrafındaki aktivitelere de bağlıdır. Bu çevre sadece içinde bulunanın binaya sınırlı olmamalıdır.

Kaynak teçhizatının değerlendirilmesi

Elektromanyetik girişimin anlaşılırak çözülmesi için çevrenin değerlendirmesine ilave olarak kaynak teçhizatının da değerlendirilmesi gereklidir. Bir emisyon değerlendirmesi CISPR 11 madde 10'da bahsedildiği gibi yerinde emisyon ölçümleri de yapılmalıdır. Yerinde ölçümler iyileştirme tedbirlerinin etkinliğinin anlaşılması için de yapılabilir.

Iyileştirme Önlemleri

Dağıtım Şebekesi : Kaynak ekipmanı şebekeye üreticinin talimatları doğrultusunda bağlanmalıdır. Elektromanyetik girişim oluştuğunda şebeke girişini filtrelemek gibi ilave tedbirlerin alınması gerekebilir. Sabit olarak kullanılan kaynak makinelerinin kabloları metal boru veya benzeri bir tırtıbatla ekranlanabilir. Ekranlama kablo boyunca devamlı olmalıdır. Ekranlama kaynak makinesinin gövdelerine bağlanmalıdır böylece kaynak makinesi gövdesi ile ekran arasında iyi bir elektriksel temas sağlanmış olur.

Kaynak Ekipmanının Bakımı : Kaynak ekipmanı üreticinin talimatlarına uygun olarak düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Makine çalışırken tüm erişim, servis kapıları ve kapaklar kapalı ve düzgünce vidalanmış olmalıdır. Üreticinin talimatları dışında kaynak makinesi üzerinde hiçbir surette değişiklik ve ayar yapılmamalıdır. Özel olarak TIG kaynağı için HF oluşturan elektrotların arasındaki mesafeler üreticinin talimatı ile ayarlanabilir.


Kaynak Kabloları : Kaynak kabloları mümkün olduğunda kısa kısa olmalı ve birlikte yönlendirilmeli ve yer seviyesine yakın olmalıdır.

Eşpotansiyel bağlama : Etraftaki tüm metal nesnelerin toprağa bağlanması düşünülmelidir. Ancak iş parçası ile birlikte toprağa bağlanmış olan metalik cisimler operatör elektrod ve bu metal cisimlere aynı anda dokunduğunda elektrik çarpa tehlikesi oluşturur. Operatör tüm bu metalik nesnelerden izole edilmiş olmalıdır.

İş parçasının topraklanması

Güvenlik nedenleri ile veya iş parçasının büyütülmeleri nedeniyle toprağa bağlanmadığı durumlarda (örneğin gemi gövdesi) iş parçasının toprağa bağlanması her zaman olmasa da elektromanyetik emisyonu düşürebilir. İş parçası topraklanmak istendiğinde güvenlik veya diğer cihazların bozulmayacağından emin olunmalıdır. Bu bağlantı gereklili olduğunda iş parçası direk toprağa bağlanabilir veya direk bağlantıya izin verilmeyen bazı ülkelerde bağlantı yönetmeliklere uygun olarak seçilen bir kondensatör üzerinden yapılabilir.

Ekranlama : Çevredeki diğer kabloların ekranlanması da emisyon sorunlarını azaltabilir. Bazı özel durumlarda tüm çevrenin ekranlanması da düşünülebilir.

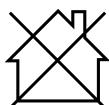

Bu A sınıfı ekipman, elektrik enerjisinin alçak gerilim şehir şebekesi tarafından sağlanıldığı ev ve benzeri yerlerde kullanılmaya uygun değildir.

Elektromanyetik Uyum - 3

- Makinenin yüksek elektromanyetik alanların bulunduğu ortamlarda kullanılması durumunda, ayarlanan kaynak/kesme akımındaki değişim $\pm 10\%$ değerini aşabilir.
- Bu ekipman IEC / EN 61000-3-12 standartına uygundur.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanım

- 1- Kaynak makinesi, açık konumda iken elektrik şebekesinden düşük enerji çekererek şekilde tasarılmış ve üretilmiştir.
- 2- Kaynak sırasında aşırı enerji tüketimini önlemek için kullanılan elektrod çapına uygun akım değerleri ile çalışılmalı, gereğinden yüksek akım değerlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Ambalajın Sökülmesi

ASKAYNAK Inverter 205-TIG/PULSE kaynak makinesi, karton kutu içerisinde satılmaktadır. Ambalajlı olmayan makineleri satın almayın. Makineyi kutusundan çıkarmak için kutunun üst kapağı açın ve makineyi içinde bulunduğu poşetten çıkarın. Bu poşeti ve kutuyu atmayın ve ilerde makineyi tekrar kaldırmak ya da depolamak için saklayın.

Taşıma ve Saklama Şartları

Kaynak yapılmaması durumunda tozdan ve çevrede bulunabilecek diğer olumsuz etkilerden korumak için ve özellikle uzak mesafeler arasında taşıırken kaynak makinesini kutusuna koyunuz. Kaynak makinesinin sert darbeler görmemesine özen gösteriniz ve düşürmeyiniz.

Makineyi tutma sapından tutup kaldırın ve taşıyın. Makine çalışırken taşımayın ve kaldırmayın. Kaldırırken, taşıırken ve kullanırken rastgele atmayın darbelerden koruyun. Mekanik darbe gören makinelerde yalıtma aralıkları azalabilir.

Kullanıma alınmadan önce bekleyecek veya uzun süre kullanılmayacaksa, temizleyerek kendi kutusuna yerleştirin ve nemsiz tozsuz ortamlarda saklayın.

Kaynak Makinesinin Servisten Alınması

Makinenizin kullanım ömrü bittiğinde ve işlevini yerine getirmedeğinde evsel atık olarak imha etmeyiniz, çöpe atmayınız. Kaynak makinesini yerel yönetmeliklere uygun olarak hizmetten kaldırınız.



Uyarı Etiketi ve Teknik Özellikler Tablosu


DİKKAT!

BU DONANIMIN CALISTIRMADAN ve ISLETMEYE ALmadAN ONCE KULLANMA TALIMATLARINI OKUYUN. MAKINEyi "ELEKTRONAYETIK UYUMULUK YÖNETMELİGİ"nde BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE KURABILMELİK ve KULLANIM SINIRLAMALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALABİLMEK İÇİN MÜTLAKA KULLANIM KILAVUZUNA BAKIN.
ELEKTRİK ŞOKU ÖLÜME NEDEN OLABİLİR. MAKINENİN KAPAGI SADECE KONUSUNDA UZMAN ve YETKİLİ KİŞİLER TARAFINDAN AÇILMALIDIR.




Detaylı bilgi için Sayfa 4-9'da yer alan “**Kaynakta Güvenlik**” bölümünü dikkatle okunun.

**KULLANIM
KILAVUZU**

Manufacturer (İmalatçı / İthalatçı): Trademark: Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. ASKAYNAK TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB 2. Cadde, No:5, Şekerpinar 41420 Çayırova, Kocaeli/TURKEY MADE in CHINA				
Model: Inverter 205-TIG/PULSE	Serial Nr. is located on the machine Seri No. makine üzerindedir			
			TS EN 60974-1 TS EN 60974-10	
		5A/20.2V - 200A/28V		
		X	%25	%60
		I ₂	200A	130A
		U ₂	28V	25.2V
		5A/10.2V - 200A/18V		
		X	%30	%60
		I ₂	200A	120A
		U ₂	18V	14.8V
		U ₁	I _{1 max}	I _{1eff max}
		220V	MMA 31.7A	MMA 15.9A
			TIG 21A	TIG 11.5A
IP21S	F			
PRODUCTION DATE IS EMBEDDED WITHIN THE SERIAL NUMBER ÜRETİM TARİHİ SERİ NO. ETİKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR				

Yedek Parçalar - 1

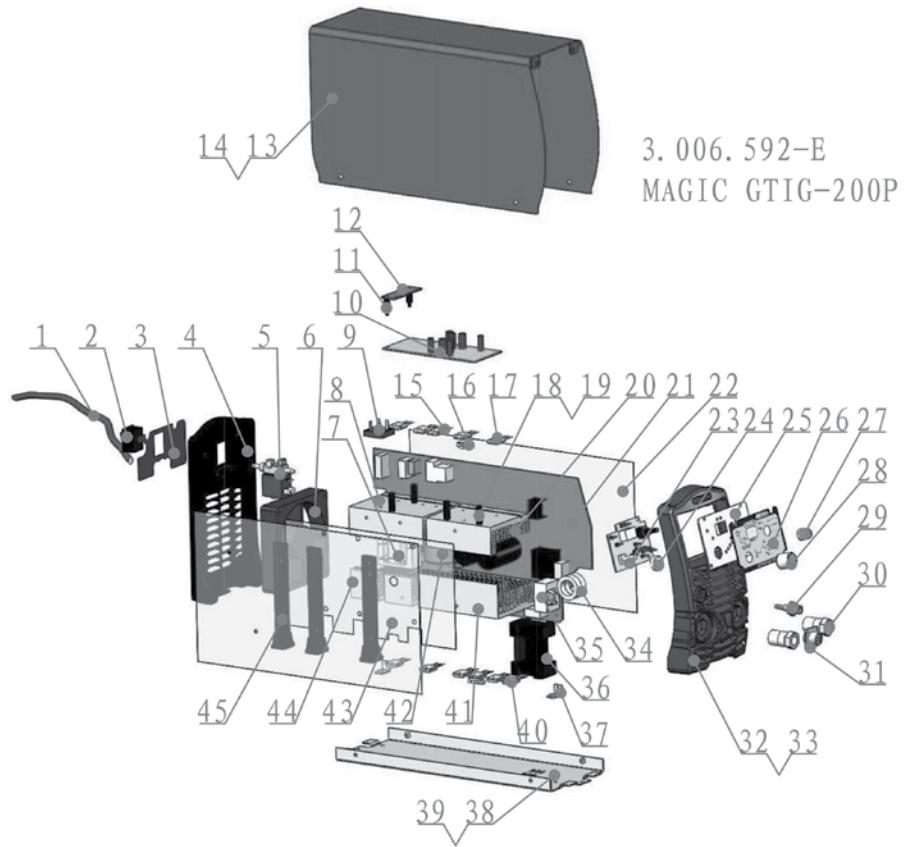

KULLANIM
KILAVUZU


Makine ile Birlikte Verilen Aksesuarlar

TIG Torcu
Kaynak pensesi ve kablosu
Şase bağlantı pensesi ve kablosu

Yedek Parçalar - 2

No.	Tedarikçi Parça Kodu	Askaynak Parça Kodu	Parça Tanımı	Miktar
1	7.154.404	82U7154404	Besleme Kablosu 3x2.5mm2	1
2	7.232.729	82U7232729	Açma-Kapama Anahtarı 205 205 Tig Pulse	1
3	8.104.469	82U8104469	Arka Panel Etiketi 205 205 Tig Pulse	1
4	8.068.999	82U8068999	Arka Panel 205 Tig Pulse	1
5	7.253.018	82U7253018	Selenoid Valf 205 Tig Pulse	1
6	7.720.010	82U7720010	Fan 205 Tig Pulse	1
7	6.185.292	82U6185292	Ana Trafo 205 Tig Pulse	1
8	8.425.701	82U8425701	Soğutucu-1 205 Tig Pulse	1
9	7.411.021	82U7411021	Köprü Diyot 205 ACDC/TIGP	1
10	5.496.422-C	82U5496422-C	Kontrol Kartı 205 Tig Pulse	1
11	7.503.519-A	82U7503519-A	Plastik Tutucu Kontrol Kartı İçin	2
12	5.496.213	82U5496213	Up Down Kartı 205 TIG Pulse	1
13	8.301.592	82U8301592	Metal Üst Kapak 205 Tig Pulse	1
14	8.104.300	82U8104300	Warning Label	1
15	7.421.543	82U7421543	Hızlı Diyot 205 Tig Pulse	1
16	7.231.275	82U7231275	Termik 205 Tig Pulse	2
17	7.425.553	82U7425553	IGBT modülü 205 ACDC/TIGP	6
18	7.503.525-A	82U7503525-A	Plastik Tutucu Soğutucu İçin	4
19	7.927.104-A	82U7927104-A	Plastik Vida	4
20	8.425.702	82U8425702	Soğutucu-2 205 Tig Pulse	1
21	3.200.592-EB	82U3200592-EB	Güç ünitesi (Komple-205 Tig Pulse)	1
22	8.713.601	82U8713601	İzolasyon Kağıdı	2
23	5.496.410-J	82U5496410-J	Ön Kontrol Kartı 205 Tig Pulse	1
24	8.712.304	82U8712304	Potansiyometre İzolasyon Pulu	1
25	8.306.386	82U8306386	Ön Panel Plakası 205 Tig Pulse	1
26	8.103.307	82U8103307	Ön Panel Etiketi 205 Tig Pulse	1
27	7.458.330-R	82U7458330-R	Akim-parametre Ayar Potu 205 Tig Pulse	1
28	7.458.053	82U7458053	Kaynak Modu Seçim Potu 205 ACDC/TIGP	1
29	8.462.028	82U8462028	Gaz Giriş 205 ACDC/TIGP	1
	8.940.010	82U8940010	Bakır Somun	1
30	7.152.315-A	82U7152315-A	Kaynak Soketi (35-70 mm ²)	2
31	7.132.116-B	82U7132116-B	Tetik Soketi - dişli 205 ACDC/TIGP	1
	7.132.653	82U7132653	Tetik Soketi Yuvası 205 ACDC/TIGP	5
32	8.069.999	82U8069999	Ön Plastik Panel	1
33	8.104.468	82U8104468	Model Etiketi 205 Tig Pulse	1
34	6.271.440	82U6271440	Endüktans 205 Tig Pulse	1
35	7.321.102-A	82U7321102-A	Akim Sensörü 205 ACDC/TIGP	1
36	6.174.312-C	82U6174312-C	HF bobini 205 Tig Pulse	1
37	8.123.641	82U8123641	Metal Destek Ayağı 205 ACDC/TIGP	2
38	8.055.975	82U8055975	Metal Alt Panel 205 Tig Pulse	1
39	8.860.650	82U8860650	Beyan Etiketi 205 Tig Pulse	1
40	7.421.083	82U7421083	Hızlı Diyot 205 Tig Pulse	4
	8.713.180	82U8713180	İzolasyon Bloğu	11
41	8.425.704	82U8425704	Soğutucu - 4 205 Tig Pulse	1
42	6.190.100	82U6190100	PFC 205 ACDC/TIGP	1
43	8.713.465	82U8713465	Metal Plaka 205 Tig Pulse	1
44	8.425.703	82U8425703	Soğutucu - 3 205 Tig Pulse	2
45	8.123.637-E	82U8123637-E	Plastik Destek Ayakları	3
46	7.511.249	82U7511249	Kayış	1


Elektriksel Bağlantı Şeması - 1

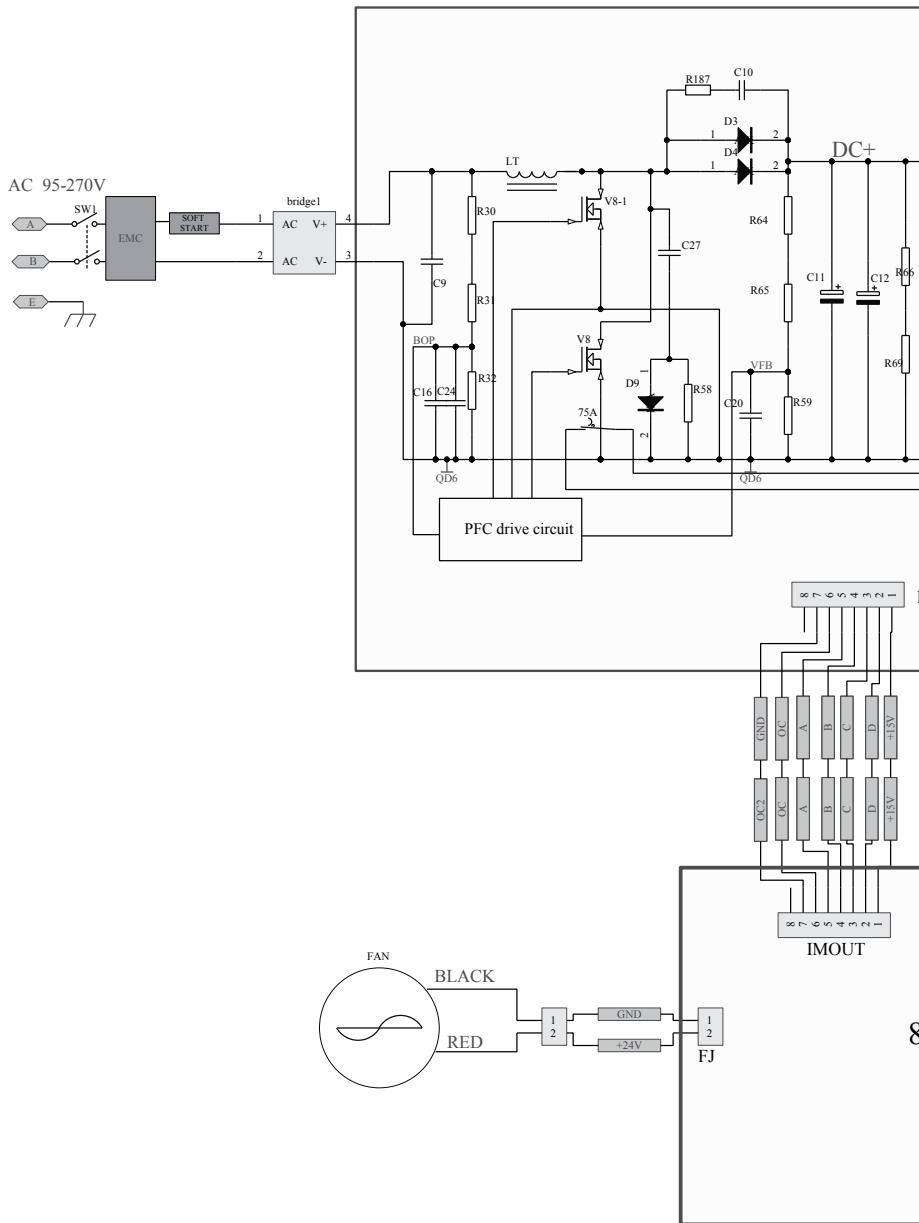

Elektriksel Bağlantı Şeması - 2


205 - TIG/PULSE

8.066.496-A

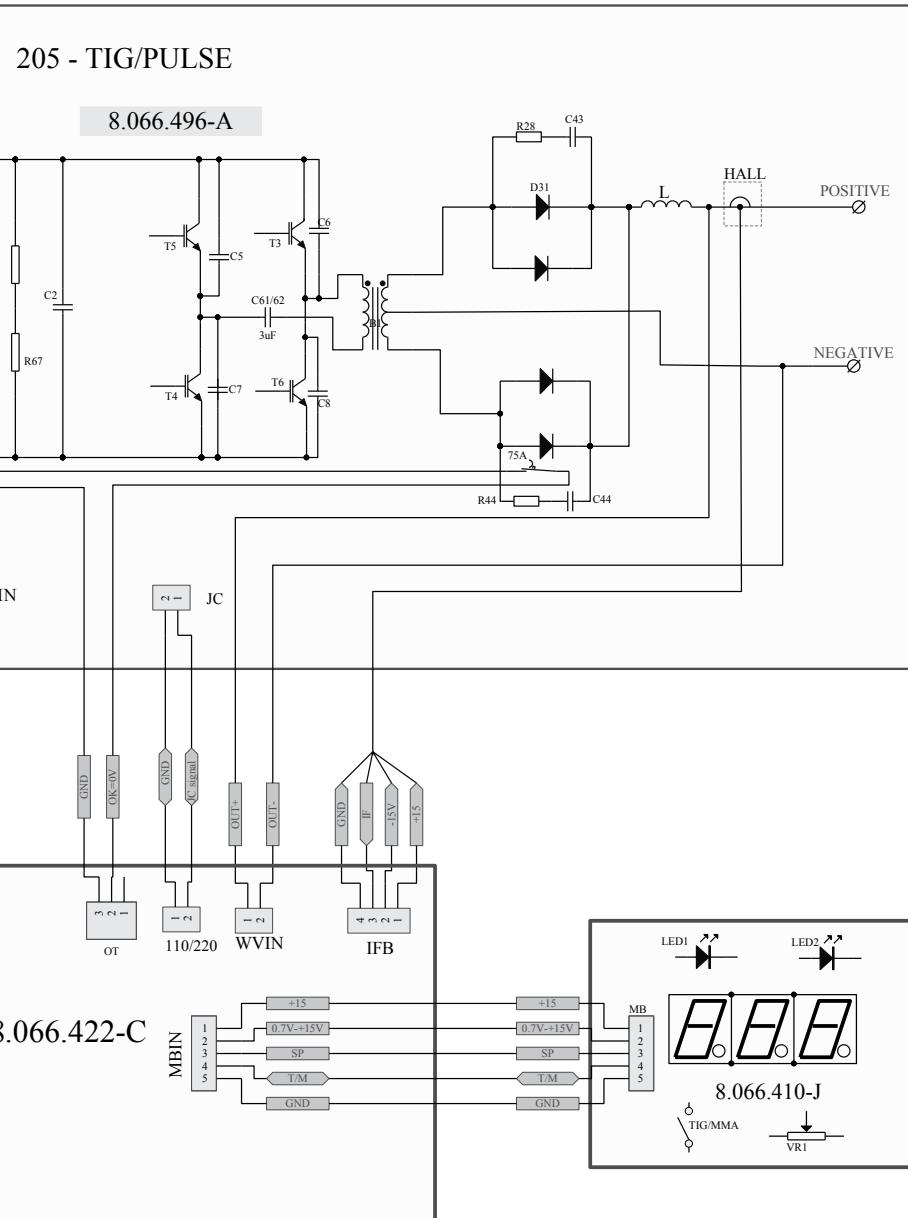

KULLANIM
KILAVUZU

8.066.422-C

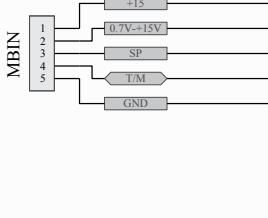

Teknik Servisler - 1

ADANA :

Bakır Makina

Yeşiloba Mahallesi, Küçük Seyhan
Sanayi Sitesi, C Blok, No:7
Seyhan - ADANA
Tel : (0322) 428 40 30
Faks : (0322) 428 40 30
e-posta : bakirmakina001@hotmail.com

AFYONKARAHİSAR :

Er Kaynak

2. Küçük Sanayi Sitesi
15. Ada 5.Blok, No : 8
Merkez - AFYONKARAHİSAR
Tel : (0272) 223 42 72
e-posta : isaerkek@gmail.com

ANKARA :

Bilim Elektrik Bobinaj

1. Sokak, Armağan Pasajı, No : 102/18
Yenimahalle - ANKARA
Tel : (0312) 385 30 41
Faks : (0312) 385 35 45
e-posta : bilim-elektrik@hotmail.com

Keyvan Teknik Servis Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi
1438. Sokak (647), No : 24
Ostim - ANKARA
Tel : (0312) 395 44 66
 (0312) 395 67 17
Faks : (0312) 395 67 14
e-posta : keyvanteknik@hotmail.com

Özkaynak Makine ve Ticaret Ltd. Şti.

Ostim OSB 1174. Cadde No : 10
06370 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (0312) 385 06 19 - 385 06 20
Faks : (0312) 385 06 21
e-posta : sbal@oz-kaynak.com.tr

ANTALYA :

Tanrıkulu Makina İnşaat Emlak Otomotiv Turizm San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 680. Sokak, No : 89
Muratpaşa - ANTALYA
Tel : (0242) 335 35 82
Faks : (0242) 335 35 83
e-posta : info@tanrikuluas.com.tr
tanrikuluas@gmail.com

BATMAN :

Topız Bobinaj

Cumhuriyet Mah. 1512. Sokak, No:35/A
Merkez - BATMAN
Tel : (0488) 214 87 70
Faks : (0488) 214 87 70
e-posta : topizbobinaj@hotmail.com

BURSA :

Alp Kaynak Teknik Hırdavat Tic. Ltd. Şti.
Küçük Sanayi Sitesi, Üçevler Mah.
48. Sokak, No : 3 Par-Koop
Nilüfer - BURSA
Tel : (0224) 441 90 34
Faks : (0224) 441 90 24
e-posta : alpkaynak@yahoo.com
alpguller@yahoo.com.tr

Özduran Ticaret

Üçevler Mahallesi, 48. Sokak
No : 9, Par-Koop
Nilüfer - BURSA
Tel : (0224) 441 46 08
Faks : (0224) 443 49 79
e-posta : saadettin_duran@hotmail.com

ÇORUM :

Kılıçlar Bobinaj

Küçük Sanayi Sitesi
Sanayi Caddesi, No : 109
Merkez - ÇORUM
Tel : (0364) 234 92 73
Faks : (0364) 234 92 73
e-posta : kiliclar-bobinaj@hotmail.com

Teknik Servisler - 2

DENİZLİ :

İmtaş Dış Ticaret A.Ş.
 Zafer Mahallesi,
 1066 Sokak, No : 10
 Bakırı - DENİZLİ
 Tel : (0258) 371 98 77
 Faks : (0258) 372 21 40
 e-posta : mahmut@imtasdemir.com
www.imtasdemir.com

DİYARBAKIR :

Alkan Elektrik ve Bobinaj
 Gevran Caddesi,
 Akkoyunlu 1. Sokak
 Birlik Apartmanı Altı, No: 8/C
 Ofis - DİYARBAKIR
 Tel : (0412) 223 50 70
 e-posta : erkanbobinaj@hotmail.com

ELAZİĞ :

Öztürk Elektrik Bobinaj
 Sanayi Mahallesi,
 Sanayi Caddesi, No: 80/A
 Merkez - ELAZİĞ
 Tel : 0536) 985 70 39
 e-posta : ademozturk.0403@hotmail.com

ERZURUM :

Tolga Makine
 Bakıcı Mah., Cennet Çeşme Sokak,
 Yaşam Apartmanı, No: 5/A
 Merkez/ERZURUM
 Tel : (0442) 235 63 64
 Faks : (0442) 235 63 64
 e-posta : tolgamakine@hotmail.com

ESKİŞEHİR :

**Tutares Makine Elektrik İnşaat
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**
 75. Yıl Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi
 11233. Sokak, H-Blok, No : 10
 Merkez - ESKİŞEHİR
 Tel : (0222) 228 04 16
 Faks : (0222) 228 04 47
 e-posta : fahri@tutargroup.com

GAZİANTEP :

Fatih Teknik Makina
 Sanayi Mahallesi
 Anafartalar Bulvarı, No : 109
 Şehit Kamil - GAZİANTEP
 Tel : (0342) 235 37 18
 Faks : (0342) 235 37 17
 e-posta : ilkaykurt79@hotmail.com

HATAY :

İskenderun Elektronik Sanayi
 Tayfur Sökmen Bulvarı
 Sanayi Sitesi, No : 71
 İskenderun - HATAY
 Tel : (0326) 616 29 83
 Faks : (0326) 616 29 83
 e-posta : iskenderun_elektroniksanyi@hotmail.com

İSTANBUL :

Aykancan Kaynak Servis Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.
 Aydınlı Mah., TEM Yan Yol, Melodi Sok.
 No: 2, İç Kapı No: 44
 Tuzla-İSTANBUL
 Tel : (0216) 593 41 48-49
 Faks : (0216) 593 41 50
 e-posta : info@aykancanKaynak.com
www.aykancanKaynak.com

Ark Kaynak Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Mescit Mahallesi, Demokrasi Caddesi
 Birmes Sanayi Sitesi, B-7 Blok, No: 3/28
 Tuzla - İSTANBUL
 Tel : (0216) 394 82 10-11-12
 Faks : (0216) 394 82 13
 e-posta : turan.unal@arkkaynak.com
www.arkkaynak.com

Gelişim Kaynak Tekniği San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 Perpa Ticaret Merkezi, B Blok,
 Kat: 4, No: 339
 Okmeydanı - İSTANBUL
 Tel : (0212) 320 18 94
 Faks : (0212) 221 29 34
 e-posta : info@gelismkaynak.com.tr

Teknik Servisler - 3

Ser Kaynak – Gülfər Açınal

İkitelli O.S.B., Tormak San.Sit.,
Cami Pasajı No: 8 Başakşehir - İSTANBUL
Tel : (0212) 485 71 20
Faks : (0212) 485 71 21
e-posta : serkaynak2015@gmail.com

Sinerji Kaynak Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İkitelli O.S.B., Mahallesi,
Demirciler D2 Blok No:310
Başakşehir - İSTANBUL
Tel : (0212) 407 01 23
Faks : (0212) 407 01 23
e-posta : sinerjikaynak@gmail.com

Yağmur Makina

Bağlarbaşı Mahallesi,
Kooperatif Cad., No: 54/A
Maltepe - İSTANBUL
Tel : (0216) 457 12 92
Faks : (0216) 457 12 92
e-posta : makinayagmur@gmail.com

İZMİR :

ATC Kaynak Makinaları ve Malzemeleri

Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2828. Sokak, No : 39
1. Sanayi Sitesi
Mersinli - İZMİR
Tel : (0232) 459 50 40
Faks : (0232) 459 50 45
e-posta : atckaynak@gmail.com

Doruk Hırdavat ve Isıtma Cihazları

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

1426 Sokak, No : 14
Bornova - İZMİR
Tel : (0232) 478 14 12
Faks : (0232) 479 64 77
e-posta : hasan@dorukhirdavat.com.tr
www.dorukhirdavat.com.tr

ERMA Teknik Malzeme

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
4. Sanayi Sitesi,
129/8 Sokak, No : 2
Bornova - İZMİR
Tel : (0232) 375 52 83
Faks : (0232) 375 60 59
e-posta : meral.h@ermateknik.com.tr

KAHRAMANMARAŞ :

Electro Center Otomasyon Elektrik, Elektronik
Tic. ve San. Ltd. Şti.
Dulkadiroğlu Bahçelievler Mahallesi,
Trabzon Bulvarı, No:116 E,
Merkez - KAHRAMANMARAŞ
Tel : (0344) 236 00 96
Faks : (0344) 236 01 45
e-posta : electro-center46@hotmail.com

Kahraman Hırdavat Bobinaj Elektrik Makina Taahhüt İñş. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Yavuz Selim Mahallesi, Kaportacılar Cad.,
No:37/A Dulkadiroğlu,
Merkez - KAHRAMANMARAŞ
Tel : (0344) 236 57 87
Faks : (0344) 236 42 32
e-posta : aksakahraman@hotmail.com

Üstün Bobinaj

Sanayi Sitesi, 15/B Blok, No : 4
Elbistan - KAHRAMANMARAŞ
Tel : (0344) 413 64 93
Faks : (0344) 413 34 22
e-posta : ustunbobinaj@hotmail.com

KARS :

Ayrım Elektrik

Orta Kapı Mah., İsmail Aytemiz Cad.,
Burç Sokak, No: 7
KARS
Tel : (0474) 223 82 95
e-posta : hamitayrim1@hotmail.com

Teknik Servisler - 4

KAYSERİ :

Elektron Kaynak Ekipmanları Makina San. Tic.
Anbar Mah., 879. Sokak, No: 26/A
Melikgazi - KAYSERİ
Tel : (0352) 311 41 60
Faks : (0352) 311 41 61
e-posta : elektronkaynak@hotmail.com

KİRŞEHİR :

Çözüm Elektronik
Ahi Evran Mahallesi
Şehit Bekir Korkmaz Cad. No : 19/C
Merkez - KİRŞEHİR
Tel : (0386) 213 46 70
e-posta : sukrupolat40@hotmail.com

KOCAELİ :

Girişim Dış Ticaret Anonim Şirketi
Sanayi Mah., Çarşı Yapı AVM,
Kumru Sokak, No: 14/27
İzmit - KOCAELİ
Tel : (0262) 335 08 63 - 64
Faks : (0262) 335 08 65
e-posta : teknikservis@girisimdisticaret.com

Göka Marmara Makina A.Ş.

Balçık Köyü, Organize Cad., No: 45/A
Gebze - KOCAELİ
Tel : (0262) 641 24 11
Faks : (0262) 641 24 33
e-posta : gokamakina@hotmail.com

KONYA :

Faruk Bobinaj ve Kaynak
Fevzi Çakmak Mahallesi
Komsan İş Merkezi
10561. Sokak, No : 9
Karataş - KONYA
Tel : (0332) 342 66 23
Faks : (0332) 342 66 59
e-posta : faruk_bobinaj@hotmail.com

MALATYA :

Aktif Kaynak Pompa
Yakınca Mahallesi
Semt Özsan Sanayi Sit. 24. Blok, No: 13
Yeşilyurt - MALATYA
Tel : (0422) 238 33 11
Faks : (0422) 238 33 11
e-posta : aktif@aktifkaynakpompa.com
www.aktifbobinaj.com

MANİSA :

İrfan Bobinaj – İrfan Makineci
Güzelciftlik Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.
D Blok, No : 86/A
Merkez - MANİSA
Tel : (0236) 236 22 96
e-posta : cengiz@irfanbobinaj.com.tr

MERSİN :

Flaş Hırdavat ve San. Tic. Ltd. Şti.
Siteler Mah. Sanayi Sitesi,
159. Cadde, No: 4/D
Akdeniz - MANİSA
Tel : (0234) 336 02 32
e-posta : flas_hirdavat@hotmail.com

ORDU :

Zafer Elektromekanik
Karapınar Mah., 1190 Sokak,
Otes Sanayi Sitesi, No: 5D
Altınordu - ORDU
Tel : (0452) 233 12 69
Faks : (0452) 233 12 69
e-posta : zaferelektromekanik@hotmail.com

SAKARYA :

2V Megatronik
Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesi
1288. Sokak, No : 12/A
Erenler - SAKARYA
Tel : (0264) 666 18 19
Faks : (0264) 666 18 19
e-posta : info@2v.com.tr

Teknik Servisler - 5

SAMSUN :

Med Kaynak Tekniği

İlk Adım Sanayi Sitesi
57. Sokak, No : 44
Tekkeköy - SAMSUN
Tel : (0362) 260 50 01
Faks : (0362) 260 50 02
e-posta : medkaynak@gmail.com

SİVAS :

As-Tek Elektronik Kaynak Makina ve Ekipmanları

4 Eylül Sanayi Sitesi
39. Sokak, No : 5/B
Merkez - SİVAS
Tel : (0346) 226 11 15
Faks : (0346) 226 11 15
e-posta : e_guleryuz58@hotmail.com

TEKİRDAĞ :

Asya Elektronik

Zafer Mah., Yeni Sanayi Sitesi,
İmalat 1. Sokak, No: 4
Çorlu - TEKİRDAĞ
Tel : (0282) 650 19 87
e-posta : asyaelektronik59@gmail.com

TRABZON :

Teknik Elektronik Bobinaj

Sanayi Mahallesi
Değirmen Cad. No : 25
Değirmendere - TRABZON
Tel : (0462) 325 52 26
Faks : (0462) 325 52 26
e-posta : davut.kol@hotmail.com

YALOVA :

Anadolu Kaynak Ekipmanları

Hüriyet Mahallesi, Bağdat Caddesi
Çavdar Apt., N0: 11/14
Altınova - YALOVA
Tel : (0226) 461 40 08
Faks : (0226) 461 39 89
e-posta : ismailduman@anadolukaynak.com.tr
www.anadolukaynak.com.tr

YÖZGAT :

Genbak Motorlu Araçlar Genel Bakım
Kerestecilik Otomotiv Ticaret Sanayi A.Ş
Yüzüncü Yıl Sanayi Sitesi, 8.Sokak No: 2
Merkez - YÖZGAT
Tel : (0354) 212 19 70
Faks : (0354) 217 84 88
e-posta :: info@genbak.com

ZONGULDAK :

Emre Elektronik
Elmatepe Mahallesi
Camii Sokak, No : 12/A
Karadeniz Ereğlisi - ZONGULDAK
Tel : (0372) 312 46 57
e-posta : emreelektronik67@hotmail.com

Güncel teknik servis iletişim bilgilerimiz ve diğer sorularınız için lütfen “**www.askaynak.com.tr**” internet adresimizi ziyaret ediniz.

Bağlantı Adresleri

Değerli müşterimiz,

Aşağıda belirtilen önerilere uymanızı önemle rica ederiz.

- 1- Makineyi aldıgınızda “**Garanti Belgesi**”ni mutlaka onaylatınız.
- 2- Makinenizi kullanma kılavuzunda belirtilen esaslarla uygun olarak kullanınız.
- 3- Servis ihtiyacınız olduğunda İstanbul merkezde bulunan **Teknik Servis Departmanı**’miza, size en yakın **Bölge Satış Büromuz**’a ya da **Yetkili Bayımız**’e başvurunuz.
- 4- Servis işlemi bittiğinde yetkiliden “**Servis Formu**” istemeyi unutmayın.

SATIŞ SONRASI SERVİS DEPARTMANIMIZ

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, No: 5, Şekerpinar 41420 Çayırova - KOCAELİ

Tel : (0262) 679 78 00
Faks : (0262) 679 77 00
servis@askaynak.com.tr



BÖLGE SATIŞ BÜROLARIMIZ

İSTANBUL Bölgesi Satış Bürosu

Rauf Orbay Caddesi
Evliya Çelebi Mahallesi
Ak İş Merkezi, No: 33
İçmeler, 34944 Tuzla - İSTANBUL
Tel : (0216) 395 84 50 - 395 56 77
Faks : (0216) 395 84

İZMİR Bölgesi Satış Bürosu

Mersinli Mahallesi, 1. Sanayii Sitesi
2822. Sokak, No: 25
35120 - İZMİR
Tel : (0232) 449 90 35 - 449 01 64
Faks : (0232) 449 01 65

ANKARA Bölgesi Satış Bürosu

Ostim Sanayii Sitesi
Ahi Evran Caddesi, No: 83
06370, Ostim - ANKARA
Tel : (0312) 385 13 73 - pbx
Faks : (0312) 354 02 84

ADANA Bölgesi Satış Bürosu

Yeşiloba Mahallesi, 46253 Sokak
Metal Sanayi Sitesi, No: 5/B
01100 Seyhan - ADANA
Tel : (0322) 359 59 67 - 359 60 45
Faks : (0322) 359 60 01

Dikkat !

Her türlü bakım ve onarım işlemleri için bulunduğunuz noktaya en yakın olan ve Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilen teknik servislerimize veya satış bürolarımıza başvurunuz. Yetkisiz servisler veya kişiler tarafından yapılan bakım ve onarım işlemleri üretici firma garantisini geçersiz kılar.

KULLANIM KILAVUZU



ASKAYNAK

TIG Welding Machine
Arc Welding Machine

Inverter
205 TIG PULSE



USER
MANUAL

USER MANUAL

Welding method and
specifications



DC

1 Phase





"AT" UYGUNLUK BEYANI / "EU" DECLARATION OF CONFORMITY

İmalatçı / Manufacturer

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürün / Product

TIG Kaynak Makinesi - (GTA) TIG Welding Machine

Marka - Model / Brand - Model

Askaynak® Inverter 205-TIG/PULSE



Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi, ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.

The object of the declaration described above, is in conformity with the relevant union harmonisation legislation.

Direktifler / Directives

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Uyumlaştırılmış standartlar ve uygunluğun deklare edilmesiyle ilişkili diğer referanslar.

References to the relevant harmonised standards used, and references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared.

TS EN 60974-1:2013, TS EN 60974-10:2014

İlave bilgi: Tanımlanan ürünün; kurulum, kullanım ve bakımı kullanım kılavuzunda belirtilen yönetgeliere, yasa ve yönetmeliklere, standartlara ve bilinen mühendislik uygulamalarına uygun bir şekilde yapıldığında, yukarıda verilen Avrupa Birliği Direktif ve Regülasyonları ile uyumludur. Bunlara uyulmaması veya ürün üzerinde değişiklik yapılması halinde, bu deklarasyon geçersiz olur.

Additional information: The equipment complies with listed European Directives and Regulations if installed, used and maintained in accordance with enclosed instructions, applicable laws, standards and sound engineering practices. Any misuse and/or any modification render this declaration void.

İmalatçı adına imzalayan / Signed for and on behalf of:

Hatice ÖZEL

Teknik Hizmetler Müdürü - Technical Services Manager

Kocaeli, TURKEY

27.02.2020

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

CE sertifikası 2019 yılında eklenmiştir. / CE mark was first affixed in 2019.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, No: 5, Şekerpinar 41420 Çayırova, Kocaeli - TURKEY

rev.2 ; 27.2.2020

Contents

Safety in Welding	40 - 45
General Characteristics	46
Installation and Operator Instructions.....	47
Preparations for Work	48 - 53
Maintenance and Troubleshooting	54 - 57
Electromagnetic Compliance	58 - 60
Efficient Use in Terms of Energy Consumption	50
Unpacking	50
Transportation and Storage Conditions	50
De-commissioning the Welding Machine	50
Warning Label and Technical Specification Table	61
Spare Parts	62 - 63
Accessories Delivered with the Machine	62
Electrical Connection diagram.....	64

MANUFACTURER

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde, No: 5, Şekerpinar 41420 Çayırova, KOCAELİ - TURKEY
Tel: (+90 262) 679 78 00 Fax: (+90 262) 679 77 00

www.askaynak.com.tr

Manufactured in People's Republic of China by
KAYNAK TEKNİĞİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Safety in Welding - 1

This machine has been designed for TIG welding and MMA welding works with coated electrodes.

Can not be used for any other purpose.

This machine must absolutely be used by authorized personnel, who is trained welder.

Please make sure that all the operations, maintenance repair procedures are carried out by authorized persons. Before operating the machine read and understand this user manual. Not complying with the instructions given in the user manual may result in serious injuries, loss of life and damages in the machine. Please read the cautions stated with below symbols. Kaynak Teknigi Sanayi ve Ticaret A.S. is not responsible for damages caused by improper installation, improper storage or abnormal operation.



WARNING: This symbol means that the instructions provided in the user manual must absolutely be obeyed in order to prevent serious injuries, loss of life and severe damage to the machine. Please protect yourself and those around you.



READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read and understand this manual before operating this equipment. Not complying with the instructions given in the user manual may result in serious injuries, loss of life and damages in the machine.

Welding works should not be performed in a careless, pre-occupied, tied or sleepless state.

Arc welding is a safe application only when adequate measures against any potential hazards are taken. If those measures are missed or ignored, it might result in serious or probably fatal electrical shock, exposure to excessive amounts of smoke and gases, arc radiation, fire or explosion etc. hazards.

Note: For detailed information on safety in welding, please read the ANSI Z49.1 standard.

Protective Equipments:

The welding operators should wear clothing for protection against risk of burning. Welding burns caused by the contact of the splashing sparks with the skin are one of the most common risks encountered.

Skin burns is one of the most common risks encountered caused by welding sparks.

Woolen clothing should be preferred due to the resistance against fire. Because the synthetic clothing melts when exposed to heat, they must not be worn.

The protective clothing should be kept away from grease and oil. Such materials may increase the flammability.

The shirt and pant sleeves should not be folded. Because the sparks of molten metal may fall in to the folds. The pants should be kept over the work boots and not inserted in. Otherwise the sparks of molten metal may fall in to the boots.

Safety in Welding - 2

The other protective materials to be used in hazardous circumstances are as follows:

- Fire resistant clothing,
- Leg Dusters,
- Aprons,
- Leather arm covers and shoulder cloaks,
- A cap worn under the welding mask.

Gloves made of fire-resistant materials such as leather etc. must to be worn without fail, in order to protect the hands against burns, cuts and scratches. Additionally, the gloves made of fire-resistant materials such as leather etc. have to be robust and dry to ensure protection against electrical shock.

Noise:

Ear protection should be used for protecting the ears against sparks and molten metal as well as loss of hearing caused by the noise of the arc welder. When the noise level in the work environment reaches a disturbing level for the ears and causes head ache, a hearing problem may be experienced. Ear protection must be used immediately in such cases.

The loss of hearing may not be evident until a test is conducted, but treatment after that point may also be too late.

Importance and Cleanliness of Working Environment:

The order and cleanliness of the work environment is equally important as maintaining the welding machine.

The degree of hazard increases along with the number of the employees. Despite reading the warning notes about the machine and taking the measures required, someone tripping on a live cable in the work environment could still create the risk of electric shock, contact with hot metals or falling down.

All the equipment, cables, hoses and gas cylinders must be kept away from the floors, corridors and stairs etc. with heavy traffic. The environment must be kept orderly and neat and the work environment must be cleaned after the welding works are finished. This will improve the work efficiency along with work safety. Moreover, somebody in the work environment my accidentally step in to the welding bath; therefore barriers should be placed around the area during the welding works.



GAS CYLINDER MAY EXPLODE: Only the gas cylinders specifically manufactured for welding purposes containing compressed gas should be used. Make sure that correct regulators for the gas and cylinder pressure used are installed properly. The cylinders must be kept in an upright position and attached somewhere with the safety chain. Do not displace the cylinders without installing the safety caps. Make sure that the electrodes, electrode handles, work clamps and all types of parts carrying voltage do not come in touch with the cylinders. Store the cylinders away from risky places, where heat and sparks are generated.



WELDED MATERIAL MAY BURN: Intense heat may be released while welding. Contact with the hot surfaces and materials may cause serious burns. Gloves must be used without fail while touching or carrying such materials.

Safety in Welding - 3



ELECTRIC SHOCK CAN KILL: Electrical shock is the most serious risk that the welding operator might face frequently. Contact with the live electrical materials can lead to injuries, death, electrical shocks or sudden falls by reflex. Do not touch the electrode, grounding wire or work piece under voltage attached to the machine. Insulate yourself against contact with the electrode, grounding wire or work piece. Do not touch the plug's metal pins after disconnection from the power. It contains risk of electrical shock.

The electrical shock risk associated with the welding machine is divided into two categories:

- Primary voltage shock (e.g. 230 - 460 V)
- Secondary voltage shock (e.g. 20 - 100 V DC)

The primary electrical shock is much more dangerous, since the voltage is higher than the welding voltage. Primary electrical shock may happen by contact with a live part in the machine while the body is grounded when there is power on the machine. Please do not forget that the ON/OFF switch on the machine may not cut off the electricity connected to the machine itself. In order to get a safe disconnection from mains supply; switch off the fuse and disconnect the input cables from the connection terminals.

Never remove the side covers of the machine and in case of a failure, have an authorized technician check and repair the machine.

Ground the machine and work piece without fail.

Do not use un-insulated cables and electrode holders, replace them with new ones. Never immerse the electrodes in water for cooling.

Do not touch the electrode cables connected to two separate welding machines; the voltage carried may be equal to the sum of the open circuit voltage of both machines.

Please use a safety harness without fail while working on high places to prevent falling because of an electrical shock.



FUMES AND GASES MAY BE DANGEROUS: The welding works may cause the emission of smoke and gas hazardous for human health. In order to protect the user against this hazard, the smoke or gases have to be removed by providing adequate ventilation.

Generally short-term effects such as burns in the face and skin, dizziness, nausea and fewer etc. may be experienced during the welding operations depending on the exposure length to the smoke and amount of smoke present. Longer exposure to smoke may lead to the accumulation of iron in the lungs and may cause functional disorders. Bronchitis and lung fibrosis are the most frequently seen effects.

Some electrodes may contain certain alloys that make special ventilation compulsory. The labels on the products that require special ventilation should not be ignored and the "Material Safety Data Sheet (MSDS)" must be read carefully. Gas masks may have to be used while welding with such materials.

Keeping the head out of the smoke cloud is one of the easiest ways of protection against hazardous gases and smoke.

Do not breathe the smoke and gases and use mechanical air circulation and ventilation apparatus; and if the ventilation is still insufficient, gas masks should be used.

Safety in Welding - 4



THE WELDING ARC MAY CAUSE BURNS: During the welding operations, appropriate masks, filters and protective lenses should be used for protecting the eyes against the light emitted by the welding arc and the flying particles. The skin should be protected using fire-resistant clothing. The people in the vicinity should be protected by panels made of fireproof materials, they should not look at the welding arc directly and must be warned against effects of the arc light.

Even short periods of exposure to the UV rays may cause eye burns called "welding dazzle". The person affected may not be aware of the "welding dazzle" for hours after exposure, which can become extremely disturbing in the end and even cause temporary loss of sight. Normally the eye dazzle is a temporary condition, but long term exposure of the eyes to the UV rays may result in permanent damages in the eyes. As protective measures besides not looking at the welding arc, a protective welding mask with appropriate filtering lens should be used.

The following table may be used for selecting the proper filter against arc welding with shielded electrodes.

Protective Filter Selection Table				
Welding Method	Electrode Diameter (mm)	Current Range (Amper)	Protective Filter (lower limit)	Protective Filter (recommended)
Covered Electrode	< 2.4	< 60	7	-
Arc welding	2.5 - 4.0	60 - 160	8	10
	4.0 - 6.4	160 - 250	10	12
	> 6.4	250 - 550	11	14

From ANSI Z49.1-2005



WELDING SPLASHES MAY CAUSE FIRE OR EXPLOSION: Keep the flammable materials away from the welding areas and maintain a fire extinguisher at an easily accessible place. The splashes and hot materials ejected by arc welding may fly around easily even from the narrowest opening. Do not perform any welding on any barrel, container or material until making sure that the measures required for removing the flammable and noxious gases from the environment are taken. Never operate the machine in places, where flammable gases, vapors or fluids may be present.

Keep the possibility of fire risk in mind as arc welding may produce very high temperatures.

The welding arc temperature may reach 5000°C, but heat alone is not a reason for fire generally. The fire risk is created by the sparks and molten metal particles splashing around. Such metal splashes may reach ten meters of distance. Therefore, keep the easily flammable materials away from the welding environment. Furthermore, make sure that your work piece does not contact any material that might flame as it heats up. The materials that might catch fire when heated are divided into three groups as fluids (gasoline, oil, paint, thinner, etc.), solids (wood, cardboard, paper etc.) and gases (acetylene, hydrogen etc.).

Safety in Welding - 5

Watch the welding environment. If there is any systems using gasoline or hydraulic oil present and if the welding environment cannot be moved elsewhere, place a fire-resistant barrier in between. If you are welding at a high place or on a ladder, make sure that no explosive or flammable materials are stored below. Moreover do not forget the possibility of slag and sparks falling on the people around.

Special measures have to be taken while welding in a dusty environment. The dust particles may catch fire and cause a sudden fire or explosion. If you have no idea about the flammability or volatility of the ambient dust, do not start the welding or cutting works before obtaining the approval of an expert or authorized person.

Before starting welding, check if the welding piece has a flammable coating that could catch fire when heated.

When you take a pause during the welding works, make sure that the electrode handle does not touch the ground or work piece.

If you are carrying out welding works within ten meters from flammable materials, keep an observer with you. The observer should watch where the sparks and splashes are falling around and should have easy access to the fire extinguishers if necessary. Once the welding work is finished, check the welding area for any trace of smoke for about half an hour with the observer.

The first rule during a welding-related accident is not to panic just like any other emergency situation. Depending on the magnitude of the fire, activate the fire alarm, notify the fire department, turn off the welding machine and leave the area as fast as possible through the fire exits.



ELECTRICAL EQUIPMENT: Before starting to work on the machine, cut the power supply by means of the switch located in the fuse box. Make the electrical connections in conformity with the rules currently in force.



ELECTRICAL EQUIPMENT: Check the condition of the electrical cables such as supply and welding cables regularly. In case of any irregular condition, replace the defective parts immediately. In order to prevent any arc flashing and fire risks, do not leave the electrode clamp (handle) on the welding table or any surface in contact with the grounding clamp.



ELECTRIC and MAGNETIC FIELDS MAY BE HAZARDOUS TO THE HUMAN HEALTH: The current passing through the conductors creates an electromagnetic field. The electromagnetic field thus formed may have an effect on the pace-maker etc. equipment. The welders, who use pace-makers, should consult with a physical therapist before working with the machine. The electrical and magnetic fields could also cause other unknown health-related problems.



MOVING PARTS MAY CRUSH YOUR HANDS: Do not place your hands on or near the fan and the moving parts of the machine.



COMPLIANCE WITH CE NORMS: This machine has been manufactured in compliance with the European Instructions.

SAFE OPERATION: This machine is suitable for carrying out welding works in the places with high probability of electrical shock.

Safety in Welding - 6

EXTRA SAFETY MEASURES:

Applying the safety measures under certain circumstances may become difficult; nonetheless, the rules set forth should be abided with. Keep your gloves dry and if that becomes impossible, keep a spare pair with you.

Stand on a non-conducting material such as plywood, plastic mat etc. Insulate your body from the welding piece.

If you have to carry out welding works with high possibility of electrical shock such as in a moist environment, in wet clothing, grids or scaffolding on your knees or leaning out or, where contact with the ground is prevented, prefer to use the machine types specified below:

- Semi-automatic fixed DC voltage machines,
- DC manual arc welding machines,
- Reduced voltage controlled AC welding machines.

The condition of the electrode handle and cables is very important. The plastic or fiber insulator on the handle prevents contact with live parts. Always check the condition of the handle before operating the welding machine. Replace the old and worn out handles and do not try to repair. Conduct the same checks on the cables as well and since replacing the cable may be costly, repair them with a high-resistance heat shrink etc. Check the insulation at all times before operating the machine.

If you feel an electrical shock, remember that this is a warning. In such a case, before continuing with the work, check your working habits and work environment in terms of electrical shock risks. In case of any abnormal situation, do not continue with welding without taking the measures required. If you cannot identify the source of the problem, have it checked by an authorized specialist.

PRECAUTIONS FOR THE OTHER PERSONS IN THE WORK AREA:

The cleanliness and order of the work area are very important for you and the other people in the area both. Other welders or people walking around may step into your welding bath accidentally or trip on the cables and fall inviting the risk of an electrical shock to you and the other people around. Furthermore, the welding splashes may cause risk of burns to the other people in the vicinity.

Segregating the welding site with a fire-proof barrier could reduce the above risks.

Warn other people in the work area about using work safety equipment. In particular if they have to work in a welding site, warn them about wearing fire-resistant work outfits, work goggles, insulated shoes and gloves etc. remove the people, who do not heed your warnings, from the work site.

If you are welding on a high place, use warning signs showing the risk of welding splashes falling down on the people below.

Electromagnetic fields may be dangerous for the pace-makers.

Warn the people in the vicinity, regardless of welders or otherwise, regarding the above and post warning signs. Tell such people that they should consult a doctor before entering the welding area. The welding sites pose high risk of electrical shocks. Other people may face the risk of an electrical shock by passing on a cable while working around. Do not use un-insulated welding cables and pass the cables through insulated, plastic ducts where possible.

INFORMATION ABOUT THE RESIDUAL RISKS :

Askaynak Inverter 205-TIG/PULSE welding machine has been designed and manufactured in conformity with the safety rules setout by the TS EN 60974-1 standard. All the measures required for eliminating the safety risks involved have been taken and the measures to be taken by the users and the rules to be observed have been indicated in the user manual. Eliminating the said risks is not possible if due care is not exercised and the safety measures prescribed are not taken. Such risks may start from slight injuries, but the risk of explosion may become fatal for multiple people as well. Ensuring the safety of the welding area is the responsibility of the user and if the said measures are not taken properly, the work must be stopped and the authorized persons must be notified

General Characteristics

The **Askaynak Inverter 205-TIG/PULSE** is an TIG and MMA welding machine manufactured using the latest inverter technology. Power source unit with inverter, is a technology that is introduced to the market in 1980s. 50Hz/60Hz frequency is converted to 20 KHz or above, which means high frequency, by IGBT and then voltage is decreased and alternating current (AC) is converted to direct current (DC), a powerful DC source current is created by using PWM technique in inverter technology, the size and weight of the welding machine is decreased and the efficiency is increased by 30% with inverter technology. The most important specifications of the welding machines that is produced with inverter technology are providing stable arc, safety, lightness and energy saving. The improvement of welding machines with inverter is called a revolution in welding area by experts.

The **Askaynak Inverter 205-TIG/PULSE** is a shielded electrode and TIG welding machine features igniting with HF (high frequency), start current, crater arc current, welding current, base current, duty ratio, upstroke time, downstroke time, pre-gas, post-gas, pulse frequency, hot start and arc force etc.

The **Askaynak Inverter 205-TIG/PULSE** is suitable for welding for various plates made of stainless steel, carbon steel, alloyd steel, titanium, magnesium, cuprum, etc, which is also applied to pipe installment, mould mend, petrochemical, architecture decoration, car repair, bicycle, handicraft and common manufacture.

The advantages offered by the Askaynak Inverter 205-TIG/PULSE welding machine are:

- 1- It reduces the IGBT switching loss with soft switching technology.
- 2- DC Pulsed TIG and MMA, adopt IGBT and advanced PWM technology
- 3- High performance MCU, Digital control, Digital display
- 4- Preset all parameters with hold process
- 5- Intelligent protection: over-voltage, under-voltage, over-current, over-heat
- 6- Light and easy to carry, simple installation.

Input				
Input Voltage 220 V ± % 10 / 1 Phase	Power Consumption 7.0 kW (MMA) (25 % operation cycle) 4.6 kW (TIG) (30% operation cycle)	Frequency 50/60 Hertz (Hz)		
Power Factor : 1.00				
Welding Current Output Rates				
Duty Cycle (10 minutes period) % 25 MMA %30 (TIG) % 60 % 100	Output Current (Amper) 200 A (MMA / TIG) 130 A (MMA) / 120 A (TIG) 100 A (MMA / TIG)	Output Voltage (Volt) 28.0 V (MMA) / 18.0 V (TIG) 25.2 V (MMA) / 14.8 V (TIG) 24.0 V (MMA) / 14.0 V (TIG)		
Output Range				
Welding Current Range 5 - 200 A	Maximum Open Circuit Voltage 60 V (DC)			
Supply Cable: 3 x 2.5 mm ²				
Physical Dimensions				
Height 280 mm	Width 155 mm	Length 465 mm		
Weight 14.7 kg				
Operation Temperature between -10°C and +40°C				
Insulation Class : F				
Pollution degree : 3				

Installation and Operator Instructions

Location and ambient conditions :

(Read this section well before installing and operating the machine)

In order to ensure a long and reliable service life of this machine, the simple preventive measures indicated below should be observed:

- 1- Do not place or operate the machine on a surface with more than 15° of incline.
- 2- Machine has to be operated in a place with fresh air flow and any obstructions that could prevent air flow should be eliminated. Do not cover the machine with paper or cloth while operating.
- 3- Dust and dirt may enter the machine. It must be minimized dust to enter the machine. Do not operate the machine in very dusty places or in an environment with water, paint, oil particles or corrosive gases.
- 4- This machine has a protection class of IP21S. Please keep the machine as dry as possible and do not place or puddles of water.
- 5- The welding machine should be used in well lighted place and not used in the dark. Furthermore, it is designed for indoor usage and is not suitable for use under direct sunlight and rain or snow. The welding machine mustn't be used for pipe thawing purposes.
- 6- Place the machine away from the radio-controlled devices. The normal operation of the machine may affect the operation of the other machines of this type in the vicinity adversely, which may lead to injuries or equipment failure. Please read the section "Electromagnetic Compliance" in this manual.
- 7- Do not operate this machine in temperatures below -10°C and above +40° C with a relative humidity of above 70 %.
- 8- Do not allow unauthorized people to open the work covers of the machine and carry out any work inside, which might lead to mortal danger. Any contrary behavior shall be considered as having accepted the possible consequences in advance.
- 9- This is a dropping characteristic welding machine designed for tig welding and welding with the 2.50 and 4.00 mm diameter welding electrodes with rutile and basic coating used for light welding operations.
- 10- Not recommended for use with generators without output regulation, which could cause operating disorders and malfunctions.

Duty Cycle and Overheating :

The duty cycle of the machine is the percentage rate of welding capability of the machine at the specified welding current to 10 continuous minutes without resulting in overheating or interrupting the work.

The machine is protected against overheating by the basic protection provided. When this protection trips, the warning lamp on the panel lights up. When the machine is cooled to the safe working temperature, the warning lamp goes off and welding is resumed.

Preparation for Work - 1


Mains Cable Connection / Controls and Operational Characteristics :

Check the mains voltage, phases and frequency before operating the machine. The mains voltage to be used is declared in the section "Technical Characteristics" of this manual and on the name-plate of the machine.

Make sure that the cables connecting the machine to the mains are properly grounded and power supply is sufficient for the normal operation of the machine. The welding machine must only connected to a 16 A slow-blow fuse protected line with the plug provided.

- 1- **This machine has been designed to operate on 1 phase, 220 V (AC) and 50-60 Hz mains voltage with insulation based on the line-neutral voltage values. It should be used only with the single phase, 3 wire systems with earthed neutral.**
- 2- **The machine must not be connected to the mains and turned on without a proper protective grounding approved by an authorized electrician. The electrical leaks may be fatal for the human health.**
- 3- **Do not connect to a 3-phase mains system. Any damages caused to the machine by incorrect connection to the mains are not covered by the warranty.**

USER MANUAL

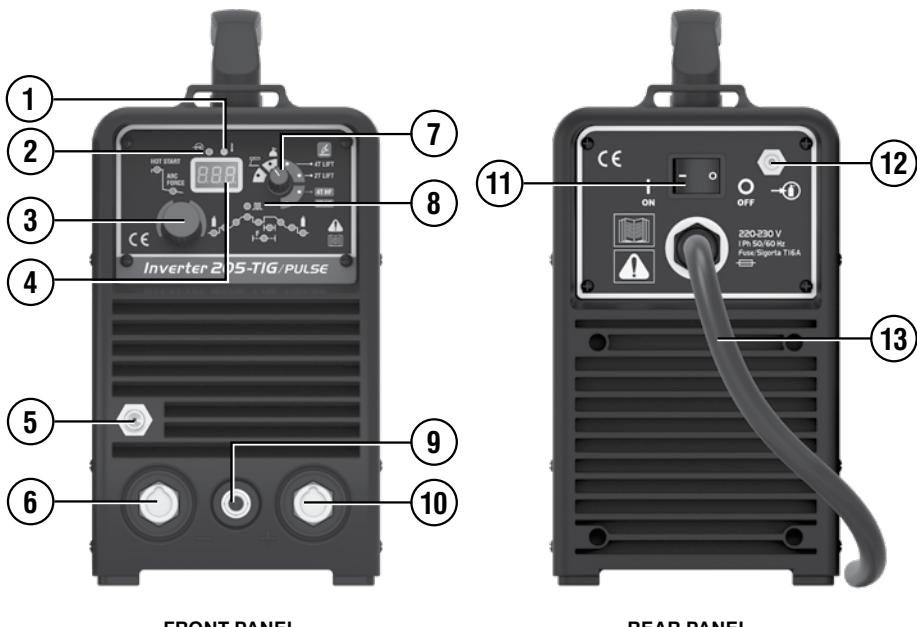


FRONT PANEL

REAR PANEL

Preparation for Work - 2


- 1- **Overload/temperature Warning led** : These leds light up when the machine cannot provide output current due to overheating. This situation is encountered when the ambient temperature rises above 40°C and the duty cycle (operating efficiency) of the machine is exceeded. Leave the machine on and wait until it cools off. The machine will be ready for operation again when the lamp goes off.
- 2- **Power indication Led** : Shows the On/Off state of the machine.
- 3- **Welding Current and Parameter Control Knob** : Adjusts the output current and welding parameters of the machine (welding amp. config).
- 4- **Current and Parameter Display Panel**
- 5- **TIG torch gas connection socket**
- 6- **Negative (-) Welding Cable Connection** : Welding current negative (-) output connection.
- 7- **Coated electrode, Gas Test, HF/LIFT TIG and 2/4 LIFT TIG-HF TIG (High Frequency TIG) selector switch**
- 8- **Pulse Led**
- 9- **TIG torch trigger connection socket**
- 10-**Positive (+) Welding Cable Connection** : Welding current positive (+) output connection
- 11-**On/Off switch** : Controls the main power input to the machine.
- 12-**Gas hose connection socket**
- 13-**Input cable** : This machine is provided with a plugged input cord. Connect it to the mains.

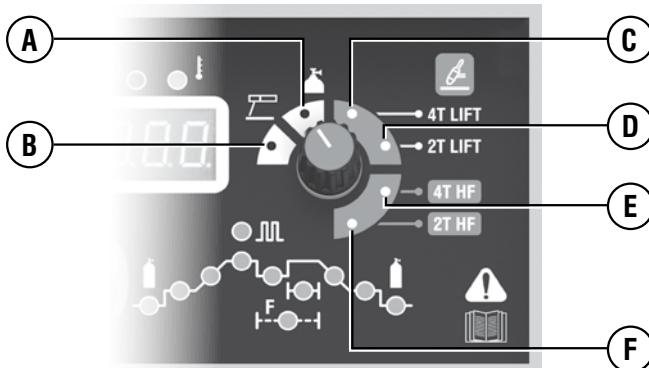

Coated electrode, Gas Test, HF/LIFT TIG and 2/4 LIFT TIG-HF TIG (High Frequency TIG) selector switch:

- A- **Gas** : Gas test function
- B- **MMA** : MMA mode
- C- **4T_LIFT** : 4 trigger LIFT TIG mode
- D- **2T_LIFT** : 2 trigger LIFT TIG mode
- E- **4T_HF** : 4 trigger high frequency TIG mode
- F- **2T_HF** : 2 trigger high frequency TIG mode

Preparation for Work - 3

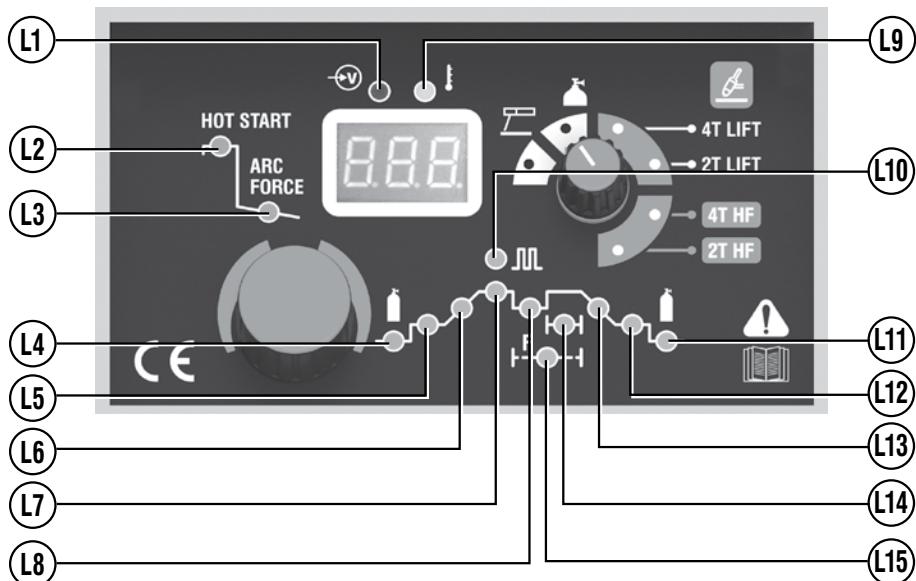

Control Panel Lights :

L1 Light : Power Pilot Led
L2 Light : Hotstart Led
L3 Light : Arc Force Led
L4 Light : Pre Flow Time Led
L5 Light : Start Current Led
L6 Light : Up Slope Time Led
L7 Light : Welding Current (Peak Current) Led
L8 Light : Base Current Led

L9 Light : Alarm Pilot Led
L10 Light : Pulse Selection Led
L11 Light : Post Flow Time Led
L12 Light : Crater Current Led
L13 Light : Down Slope Time Led
L14 Light : Pulse Width Led
L15 Light : Pulse Frequency Led

MMA Welding

The following actions need to be done before starting the welding procedures:

- 1- First determine the pole appropriate for the electrode used. This information can be found in the data sheet of the electrode. Then connect the welding cables to the output according to the pole required. For example; if DC (+) is to be used, connect the electrode cable to the (+) output of the machine (10) and the grounding cable to the (-) output (6). Selecting a wrong connection may result in unstable arc formation, too much splashing and the electrode sticking to the work piece.

Turn the connector 1/4 clockwise after inserting in the plug with the guide pin on top. Make sure that the connector is seated firmly in place without tightening too much. Otherwise, the loose sockets may overheat and burn out during a prolonged period of use or high welding currents.

Preparation for Work - 4

- 2- Attach the electrode to the electrode clamp.
- 3- Connect the work clamp to a clean place on the work piece free of paint or rust with the jaws in complete contact.
- 4- Insert the input cable to a suitable mains supply.
- 5- Perform the following checks before starting the welding procedure:
 - a- Make sure that the welding machine is grounded securely.
 - b- Make sure that all contact surfaces, especially the contact between the work clamp and work piece are well secured.
 - c- Check that the welding cables are attached correctly.
 - d- The particles and sparks splashing around while welding may cause a fire. Therefore, make sure that no flammable materials are present in the welding area.
- 6- Turn on the On/Off switch (11).
- 7- Adjust the 'Coated electrode, Gas Test, HF/LIFT TIG and 2/4 LIFT TIG-HF TIG (High Frequency TIG) selector switch' to MMA function. In MMA mode, only three parameters (welding current, hot start, arc force) can be adjusted.

MMA parameters can be adjusted as follows:

Turn on the welder, the welding current can be adjusted directly; If adjust the selection knob, the welding current LED (L7) is twinkling; It means the welding current can be adjusted. If the adjustment is completed, confirm the parameter by pressing the 'selection knob' or the system will confirm the parameter automatically after 3 seconds.

Other parameters can be adjusted as follows:

Adjust the 'Coated electrode, Gas Test, HF/LIFT TIG and 2/4 LIFT TIG-HF TIG (High Frequency TIG) selector switch' to MMA function. Press the 'Welding Current and Parameter Control Knob'. Adjust knob'and select the arc force LED (L3 is on). Press the'selection knob'again, the arc force LED (L3) is twinkling; It means the arc force can be adjusted. If the adjustment is completed, press knob'and confirm the parameter; Or the system will confirm the parameter automatically after 3 seconds.

Hotstart parameter is adjusted by using same way. Adjust the 'Coated electrode, Gas Test, HF/LIFT TIG and 2/4 LIFT TIG-HF TIG (High Frequency TIG) selector switch' to MMA function. Press the 'Welding Current and Parameter Control Knob. Adjust knob'and select the hotstart LED (L2 is on). Press the'knob'again, the hotstart LED (L2) is twinkling; It means the hotstart be adjusted. If the adjustment is completed, press the'knob'and confirm the parameter; Or the system will confirm the parameter automatically after 3 seconds.

- 8- Adjust the proper welding current to be found from the electrode data sheet according to the electrode diameter, type and welding position with the "Welding Current and Parameter Control Knob (3)". In general, the welding current should be between the values indicated below. However, adjusting your settings according to the values setout in the catalog of the welding electrode manufacturer recommendations would be more appropriate.

This welding machine is designed for 2.50 and 3.25 mm diameter welding electrodes with rutile and basic coating used for light welding operations.

Current range for rutile and basic electrodes:

Ø 2.5 mm : 70 - 100 A

Ø 3.2 mm : 100 - 140 A

Ø 4.0 mm : 140 - 200 A

- 9- Start welding observing the welding rules.

Preparation for Work - 5

TIG (GTAW) Welding :

The following actions need to be done before starting the welding procedures:

- 1- The TIG welding is generally carried out using the DC (-) pole. Connect the torch cable to the (-) output of the machine (6) and the grounding clamp to the (+) output (10). Turn the connector $\frac{1}{4}$ turn clockwise after inserting in the plug with the guide pin on top. Attach the TIG torch gas hose to the TIG torch gas connection socket (5). Make the connection between the gas cylinder regulator and the gas hose connection socket (12). Connect the TIG torch trigger connector to the TIG torch trigger connection socket (9) on the front panel of the machine.
- 2- Connect the work clamp to a clean place on the work piece free of paint or rust with the jaws incomplete contact.
- 3- Insert the mains cable to a suitable outlet.
- 4- Perform the following checks before starting the welding procedure:
 - a- Make sure that the welding machine is grounded securely.
 - b- Make sure that all contact surfaces, especially the contact between the clamp at the end of the chassis cable and the work piece, are well secured.
 - c- Check that the welding cables are attached correctly.
 - d- The particles and sparks splashing around while Welding may cause a fire. Therefore, makesure that no flammable materials are present in the welding area.
- 5- Turn on the On/Off switch (11).
- 6- Select the desired welding mode and trigger mode with welding current and parameter control knob. The welding machine can operate in the 2 trigger and 4 trigger TIG modes. In the TIG welding mode, Lift-TIG and High Frequency TIG operations are available. In the Lift-TIG mode, a low-current short circuit is made by touching the TIG torch to the work piece, then the TIG arc is formed while lifting the torch. In the HF mode, the welding machine is ready for high frequency welding, hence the arc forms without touching the TIG torch to the work piece.
- 7- If in TIG 4T mode and the output pulse function is turned on, all parameters of TIG can be adjusted. If in TIG 2T mode and the output pulse function is turned on, the start current and crater current is 5A; If the pulse function is closed, the parameter of base current (L5), pulse frequency (L15) and pulse width (L14) cannot be adjusted.

Note: In 4T mode, press and hold the trigger during the set **crater time**, the machine reaches the set **crater current**. Otherwise, the welding current ends without reaching to the set crater current.

- 8- The welding current (L7) can be adjusted directly when the welder is tune on. Adjust the 'welding current and parameter control knob', the welding current LED (L7) is twinkling; It means the welding current can be adjusted. If the adjustment is completed, confirm the parameter by pressing the 'knob' or the system will confirm the parameter automatically after 3 seconds.
- 9- Output pulse selection is can be done by using Welding current and parameter control knob. Press the 'knob'. Adjust the control knob and select the pulse LED (L10 is on); press the control knob again, the pulse LED (L10) is twinkling; It means the output pulse function can be turned on or turned off. If the display is "ON", the output pulse function is turned on; if the display is "OFF", the output pulse function is turned off. When the pulse LED (L10) is twinkling, press the control knob again, the output pulsed conditions transform by "ON" into "OFF" or transform by "OFF" into "ON". Complete the adjustment after 3 seconds, the operation panel will return to original condition; welding current LED (L7) is on.

If the welding mode is TIG and the output pulse function is turned on, the pulse selection led (L10) is on. If the output pulse function is turned off, the pulse selection led (L10) is off. In MMA mode, the pulse selection led (L10) is off. All preset parameters with hold function.

Other parameters are set as follows: Press the 'Welding current and parameter control knob and select the desidred parameter by turning the knob. When the desired parameter is reached, the corresponding led is lighted. Press the control knob again, parameter is twinkling; It means the parameter can be adjusted. If the adjustment is completed, confirm the parameter by pressing the 'control knob'; or the system will confirm the parameter automatically after 3 seconds.

Preparation for Work - 6

Available parameters where 2T and 4T mode have been selected:

Tpr (L4) : Gas pre-flow time

Unit : S

Setting range : 0.1-1

Factory setting

Is (L5) : Starting current (only with 4T)

Unit : A

Setting range : 5-100% of main current Iw

Factory setting

Tup (L6) : Upslope time

Unit : S

Setting range : 0-5

Factory setting

Iw (L7) : Welding current

Unit : A

Setting range : 5-200

Ib (L8) : Base current

Unit : A

Setting range : 5-200

Important! Only selectable when “pulse key” has been pressed.

Fp (L15) : Pulse frequency

Unit : Hz

Setting range : 0.5-100

Factory setting

Important! Only selectable when “pulse key” has been pressed.

Dcy (L14) : Pulse Width. Ratio of pulse duration to base current duration

Unit : %

Setting range : 5-100

Factory setting

Important! Only selectable when “pulse key” has been pressed.

Tdown (L13) : Downslope time

Unit : S

Setting range : 0-5

Factory setting

Ic (L12) : Crater arc current (only with 4T)

Unit : S

Setting range : 5-100% of main current Iw ;

Factory setting

Tpo (L11) : Gas post-flow time

Unit : S

Setting range : 0.1-10

Factory setting

Maintenance and Troubleshooting - 1

The periodic maintenance procedures have to be carried out regularly to ensure the efficient and safe operation of the welding machine. The user needs to understand the maintenance procedures, two know the welding machine well, to be able to carry out the safety practices alone and take care to prolong the service life of the machine by minimizing the error rates. Detailed information about periodic maintenance has been given in the table below.

Warning : The welding machine must absolutely be disconnected from the mains supply during the maintenance works. The maintenance works must be carried out by authorized specialists.

DAILY MAINTENANCE

Make sure that the welding current adjustment knob of the front panel of the machine and the On/Off switch on the rear panel are in place and good working order. If current adjustment knob is not installed properly or if the on/off switch is loose and not working freely, contact to an authorized service shop.

After turning on, check the machine for vibrations, whistling sounds and smoke etc. In case of any problem, try to find the source; if the problem is stemming from the environment, eliminate it and if the problem is stemming from the machine, do not intervene and contact to an authorized service after disconnecting from the mains.

Check the proper operation of the thermal protection of the machine. To check this: Load the machine at 200 A 30% at TIG mode and 200 A 25% at MMA mode. If the thermal protection does not activate within approximately 4-5 minutes at this current value, something must be wrong with the thermal protection. Contact the service in such a case. Otherwise, overheating may lead to a risk of fire.

Check the short circuit protection. To check this: Touch the electrode to the work piece and measure the current passing through the welding cable with clampmeter. The current should drop to 5 A in a short time. If not contact your service.

Make sure that the welding current is according to the setting value. In case of difference, re-adjust as this may affect the normal welding operation.

Make sure that the cooling fan is not faulty and rotates normally. If the fan does not cut in when the machine gets really hot, check if the fan impeller is stuck. If the fan is defective, contact your service.

Check is the welding connections are loose and overheating. Incase of overheating or looseness, tighten them or contact to your service.

Check the current cable for damages. If damaged, wrap the damaged section with an appropriate insulator or replace the cable.

MONTHLY MAINTENANCE

Clean the dust accumulated in the machine in time using a dry air compressor. Be careful about the pressure value of the air against damaging the smaller components.

Check the screws on the machine. Re-tighten any loose screws. Re-install any missing screws and replace any rusty screws.

Maintenance and Troubleshooting - 2

QUARTERLY MAINTENANCE

Check the current delivered by the machine is equal to the value adjusted with the potentiometer. Measure the actual current value with a clamp-type ammeter.

YEARLY MAINTENANCE

Contact to authorized service for yearly maintenance. Grounding continuity and insulations test must be applied during yearly maintenance. Check if this tests has been done from the yearly maintenance report.

- 1- The welding machine is checked against any defects before leaving the factory. Therefore, do not allow unauthorized persons to tamper with the machine.
- 2- The repair works must be carried out only by the "Authorized Technical Services" allowed by Kaynak Tekniği Sanayi and Ticaret A.Ş.
- 3- Watch out for the air pressure while cleaning in order to protect the smaller components. Never direct water in to the machine for cleaning.
- 4- The welding machine should not be cleaned with volatile and synthetic cleaners. Use a moist and soapy piece of cloth for cleaning the exterior.
- 5- The maintenance works must be carried out with care. Kinking or wrong connection of a cable may be very dangerous for the user.
- 6- Ingress of water or steam should not be allowed in to the welding machine. If the machine might be affected by humidity, the interior must be dried and the insulation re-checked.
- 7- The welding machine should be protected against tossing around while lifting and protected against impacts.
- 8- If the welding machine is to be stored for a long time, place it in the original box and store in a dry place.

PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Turn on the power source, and fan works, but the power pilot lamp is not on.	The power light damaged or connection is not good	Contact to the service.
	The transformer of power is broken	Contact to the service.
	Control PCB failures	Contact to the service.
Turn on the power source, and the power lamp is on, but fan doesn't work	There is something in the fan	Clear out
	The start capacitor of fan damaged	Contact to the service.
	The fan motor damaged	Contact to the service.

Maintenance and Troubleshooting - 3

PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION	
Turn on the power source, the power lamp is not on, and fan doesn't work	No power supply input	Check whether there is power supply	
	The fuse inside the machine damaged	Contact to the service.	
The number on the display is not intact.	The LED in the display is broken	Contact to the service.	
The max and min value displayed doesn't accord with the set value.	The max value is not accordant (refer to §3.1)	Adjust potentiometer I_{max} on the power board.	
	The min value is not accordant (refer to §3.1)	Adjust potentiometer I_{min} in the current meter.	
No no-load voltage output (MMA)	The machine is damaged	Contact to the service.	
Arc can not be ignited (TIG)	There is spark on the HF igniting board.	The welding cable is not connected with the two output of the welder.	Connect the welding cable to the welder's output.
		The welding cable damaged.	Change it.
		The earth cable connected unstably.	Check the earth cable.
		The welding cable is too long.	Use an appropriate welding cable.
		There is oil or dust on the workpiece.	Check and remove it.
		The distance between tungsten electrode and workpiece is too long.	Reduce the distance (about 3mm).
	There is not spark on the HF igniting board.	The HF igniting board does not work.	Contact to the service.
		The distance between the discharger is too short.	Adjust this distance (about 0.7mm).
		The malfunction of the welding gun switch.	Check the welding gun switch, control cable and aero socket.

Maintenance and Troubleshooting - 4

PROBLEM	POSSIBLE REASON		SOLUTION
No gas flow (TIG)	Gas cylinder is close or gas pressure is low		Open or change the gas cylinder
	Something in the valve		Remove it
	Electromagnetic valve is damaged		Change it
Gas always flows	The gas-test on the front panel is on		The gas-test on the front panel is off
	Something in the valve		Remove it
	Electromagnetic valve is damaged		Change it
	The adjustment knob of pre-gas time on the front panel is damaged		Change it. Contact to the service if necessary.
The welding current can not be adjusted	The welding current potentiometer on the front panel connection is not good or damaged		Contact to the service.
The welding current displayed isn't accordant with the actual value.	The min value displayed isn't accordant with the actual value. (Please refer to §3.1)		Adjust potentiometer I_{min} on the power board.
	The max value displayed isn't accordant with the actual value. (Please refer to §3.1)		Adjust potentiometer I_{max} on the power board.
The penetration of molten pool is not enough.	The welding current is adjusted too low		Increase the welding current
	The arc is too long in the welding process		Use 2T operation
The alarm lamp on the front panel is on	Over heat protection	Working time too long	Reduce the duty cycle (work intermittently)
	Over-voltage protection	Power supply fluctuates	Using the stable power supply
	Low-voltage protection	Power supply fluctuates	Using the stable power supply
		Too many machines using power supply in the same time	Reduce the machines using power supply in the same time
	Over-current protection	Unusual current in the main circuit	Contact to the service.

Electromagnetic Compliance - 1



Designed according to the TS EN 60974-1

The EMU class of the machine according to TS EN 55011 is Group 2, class A.

Pls. see TS EN 60974-10 for detailed information.

- **Do not switch on-off machine during welding. This may cause fluctuations in the mains voltage and shorten the service life of the machine.**
- **Wait for approximately 5-10 seconds after turning on the power unit to stabilize the machine, then start welding.**
- **This Class A equipment is not intended for use in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system. There can be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility in those locations, due to conducted as well as radiated radio-frequency disturbances.**

The welding machine is designed according to the relevant norms and rules. However, it may still cause problems for the telecommunication equipment (telephone, radio, television etc.) and safety devices susceptible to the electromagnetic fields as it generates electromagnetic waves. In order to reduce the effects of the electromagnetic waves (interference) generated by the machine, please read the following carefully.

The Welding machine is designed for operating in industrial areas. If it is used in residential areas, certain measures have to be taken in order to eliminate the possible effects of the electromagnetic waves.

Installation and use

General : The user is responsible for installing and using the arc welding equipment according to the manufacturer's instructions. If electromagnetic disturbances are detected, then it shall be the responsibility of the user of the arc welding equipment to resolve the situation with the technical assistance of the manufacturer. In some cases this remedial action may be as simple as earthing the welding circuit (see note). In other cases, it could involve constructing an electromagnetic screen enclosing the welding power source and the work complete with associated input filters. In all cases electromagnetic disturbances shall be reduced to the point where they are no longer troublesome.

NOTE : The practice for earthing the welding circuit is dependent on local safety regulations. Changing the earthing arrangements to improve EMC can affect the risk of injury or equipment damage. Further guidance is given in IEC 60974-9.

Assessment of area : Before installing arc welding equipment the user shall make an assessment of potential electromagnetic problems in the surrounding area. The following shall be taken into account:

- a) other supply cables, control cables, signalling and telephone cables, above, below and adjacent to the arc welding equipment;
- b) radio and television transmitters and receivers;
- c) computer and other control equipment;
- d) safety critical equipment, for example guarding of industrial equipment;
- e) the health of the people around, for example the use of pacemakers and hearing aids;
- f) equipment used for calibration or measurement;
- g) the immunity of other equipment in the environment. The user shall ensure that other equipment being used in the environment is compatible. This may require additional protection measures;

Electromagnetic Compliance - 2

h) the time of day that welding or other activities are to be carried out.

The size of the surrounding area to be considered will depend on the structure of the building and other activities that are taking place. The surrounding area may extend beyond the boundaries of the premises.

Assessment of welding installation

In addition to the assessment of the area, the assessment of arc welding installations may be used to evaluate and resolve cases of interference. An emission assessment should includ in situ measurements as specified in Clause 10 of CISPR 11:2009. In situ measurements may also be used to confirm the efficiency of mitigation measures.

Mitigation measures

Public supply system : Arc welding equipment should be connected to the public supply system according to the manufacturer's recommendations. If interference occurs, it may be necessary to take additional precautions such as filtering of the public supply system. Consideration should be given to shielding the supply cable of permanently installed arc welding equipment, in metallic conduit or equivalent. Shielding should be electrically continuous throughout its length. The shielding should be connected to the welding power source so that good electrical contact is maintained between the conduit and the welding power source enclosure.


Maintenance of the arc welding equipment : The arc welding equipment should be routinely maintained according to the manufacturer's recommendations. All access and service doors and covers should be closed and properly fastened when the arc welding equipment is in operation. The arc welding equipment should not be modified in any way, except for those changes and adjustments covered in the manufacturer's instructions. In particular, the spark gaps of arc striking and stabilising devices should be adjusted and maintained according to the manufacturer's recommendations.

Welding cables : The welding cables should be kept as short as possible and should be positioned close together, running at or close to the floor level.

Equipotential bonding : Bonding of all metallic objects in the surrounding area should be considered. However, metallic objects bonded to the work piece will increase the risk that the operator could receive an electric shock by touching these metallic objects and the electrode at the same time. The operator should be insulated from all such bonded metallic objects.

Earthing of the workpiece : Where the workpiece is not bonded to earth for electrical safety, nor connected to earth because of its size and position, for example, ship's hull or building steelwork, a connection bonding the workpiece to earth may reduce emissions in some, but not all instances. Care should be taken to prevent the earthing of the workpiece increasing the risk of injury to users or damage to other electrical equipment. Where necessary, the connection of the workpiece to earth should be made by a direct connection to the workpiece, but in some countries where direct connection is not permitted, the bonding should be achieved by suitable capacitance, selected according to national regulations.

Screening and shielding : Selective screening and shielding of other cables and equipment in the surrounding area may alleviate problems of interference. Screening of the entire welding area may be considered for special applications.

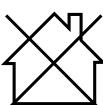

Not to be used in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system.

Electromagnetic Compliance - 3

- If the machine is used in an area with high electromagnetic fields, the welding/cutoff current adjusted may exceed $\pm 10\%$.
- This equipment is compliant with IEC / EN 61000-3-12.

Efficient Use in Terms of Energy Consumption

- 1- The welding machine has been designed and manufactured to consume low power when turned on.
- 2- In order to prevent excessive energy consumption while welding, current values suited to the electrode diameter should be used and using unnecessarily high currents should be avoided.

Unpacking

ASKAYNAK Inverter 205-TIG/PULSE welding machine is sold in a cardboard box. Do not buy the machines that are not in the original packaging. To remove the machine from the box, open the top cover of the box and pull out the machine from the protective bag.

Do not discard the box and bag, keep them for repacking or storing the machine

Transportation and Storage Conditions

When no welding work is done, place the machine in to its box to protect against dust and other the adverse ambient effects, especially if it is to be transported long distance. Make sure that the welding machine does not sustain hard impacts and do not drop the machine.

Lift and carry the machine from the handle. Do not lift or carry the machine while in operation. Do not toss around the machine while lifting, carrying or operating and protect against impacts. The insulation range of the machines under impact may be reduced.

If the machine is to be idle or stored for a long time before re-use, clean the machine and place it in its original box and store in a dry and dust-free place.

De-commissioning the Welding Machine



When the service life of the machine expires and does not execute its functions anymore, do not dispose of as household waste and throw in the trash. Decommission the welding machine in compliance with the local regulations.


Warning Label and Technical Specification Table

**WARNING!**


Do not attempt to use this equipment until you have thoroughly read all installation, operating and maintenance information supplied with your equipment. They include important safety precautions and detailed operating and maintenance instructions. Follow the safety informations exactly to avoid serious personal injury or loss of life.



Please read the "**Safety in Welding**" section in pages 36-41 for detailed information.

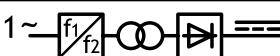Manufacturer (İmalatçı / İthalatçı): Trademark: Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. ASKAYNAK TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB 2. Cadde, No:5, Şekerpinar 41420 Çayırova, Kocaeli/TURKEY MADE in CHINA				
Model: Inverter 205-TIG/PULSE	Serial Nr. is located on the machine Seri No. makine üzerindedir			
1~ 	TS EN 60974-1 TS EN 60974-10			
 	5A/20.2V - 200A/28V			
X	%25	%60	%100	
 U0 60V	I2 200A	130A	100A	
	U2 28V	25.2V	24V	
 	5A/10.2V - 200A/18V			
X	%30	%60	%100	
 U0 60V	I2 200A	120A	100A	
	U2 18V	14.8V	14V	
 1~ 50/60Hz	U1 220V	I1 max MMA 31.7A	I1eff max MMA 15.9A	
IP21S	F		TIG 21A	TIG 11.5A
PRODUCTION DATE IS EMBEDDED WITHIN THE SERIAL NUMBER ÜRETİM TARİHİ SERİ NO. ETİKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR				

Spare Parts - 1

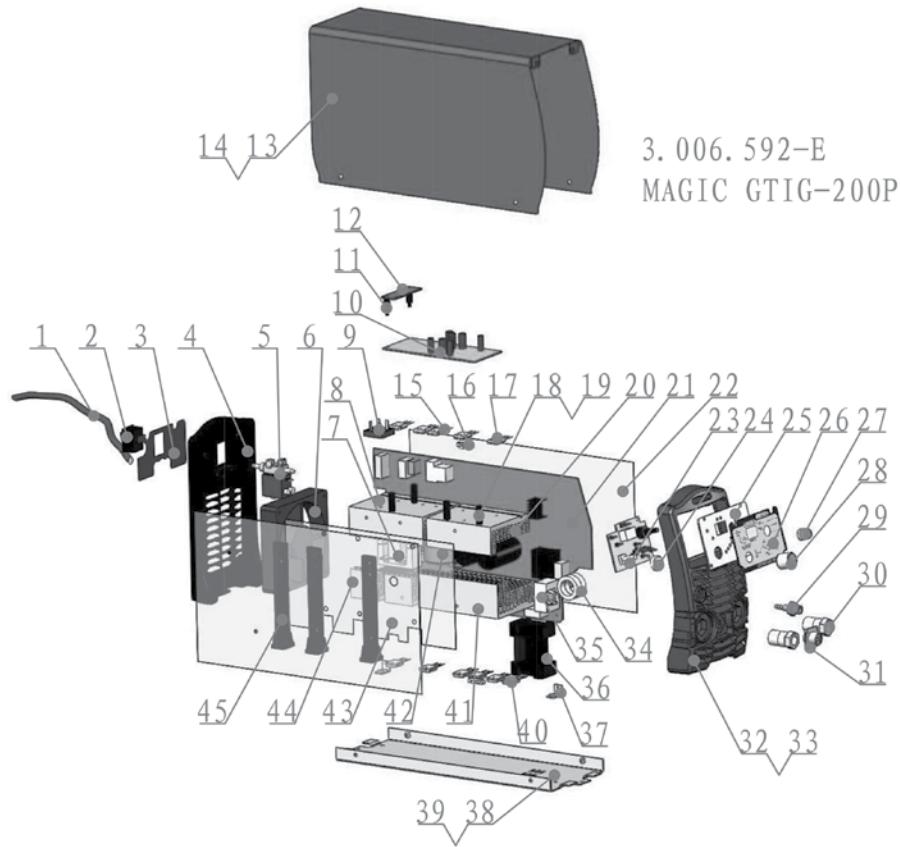

Accessories Delivered with the Machine

TIG Torch


Welding clamp and cable

Work connection clamp and cable

Spare Parts - 2

No.	Supplier Part Number	Askaynak Part Number	Description	Qty
1	7.154.404	82U7154404	Power Cable	1
2	7.232.729	82U7232729	Switch	1
3	8.104.469	82U8104469	Warning Label	1
4	8.068.999	82U8068999	Rear Panel	1
5	7.253.018	82U7253018	Gas Solenoid	1
6	7.720.010	82U7720010	Fan	1
7	6.185.292	82U6185292	Main transformer	1
8	8.425.701	82U8425701	Heatsink I	1
9	7.411.021	82U7411021	Rectifier	1
10	5.496.422-C	82U5496422-C	control pcb	1
11	7.503.519-A	82U7503519-A	Hex Spacer	2
12	5.496.213	82U5496213	Up Down	1
13	8.301.592	82U8301592	cover	1
14	8.104.300	82U8104300	Warning Label	1
15	7.421.543	82U7421543	Fast Recovery Diode	1
16	7.231.275	82U7231275	Thermal Relay	2
17	7.425.553	82U7425553	IGBT module	6
18	7.503.525-A	82U7503525-A	Hex Spacer	4
19	7.927.104-A	82U7927104-A	Plastic Screw	4
20	8.425.702	82U8425702	Heatsink II	1
21	3.200.592-EB	82U3200592-EB	Main pcb	1
22	8.713.601	82U8713601	Insulation Sheet	2
23	5.496.410-J	82U5496410-J	panel pcb	1
24	8.712.304	82U8712304	Encoder Insulation Washer	1
25	8.306.386	82U8306386	Front panel mounting sheet	1
26	8.103.307	82U8103307	panel mask	1
27	7.458.330-R	82U7458330-R	knob	1
28	7.458.053	82U7458053	knob	1
29	8.462.028	82U8462028	Front Air Joint	1
	8.940.010	82U8940010	copper nut	1
30	7.152.315-A	82U7152315-A	Quick Connector Female Dinsel	2
31	7.132.116-B	82U7132116-B	8 Pins Socket	1
	7.132.653	82U7132653	8 Pins Socket Seat	5
32	8.069.999	82U8069999	Front Panel	1
33	8.104.468	82U8104468	Model Type Label	1
34	6.271.440	82U6271440	Inductance	1
35	7.321.102-A	82U7321102-A	Hall Sensor	1
36	6.174.312-C	82U6174312-C	Hf Coil Coupling	1
37	8.123.641	82U8123641	Supporting Pillar	2
38	8.055.975	82U8055975	Base Panel	1
39	8.860.650	82U8860650	Rating Plate	1
40	7.421.083	82U7421083	Fast Recovery Diode	4
	8.713.180	82U8713180	Insulation Block	11
41	8.425.704	82U8425704	Heatsink IV	1
42	6.190.100	82U6190100	PFC	1
43	8.713.465	82U8713465	Metal Sheet	1
44	8.425.703	82U8425703	Heatsink III	2
45	8.123.637-E	82U8123637-E	Support	3
46	7.511.249	82U7511249	Belt	1

Electrical Connection Diagram

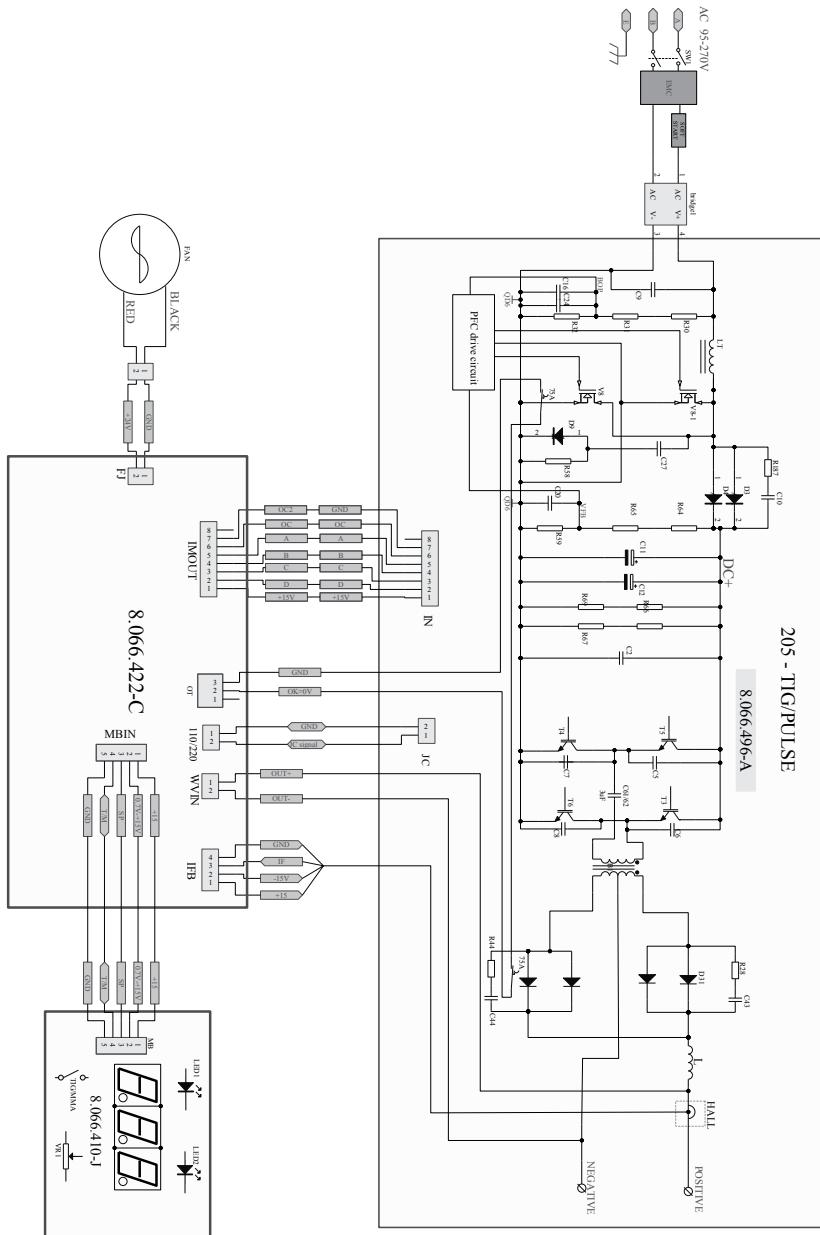

ASKAYNAK

İTHALATÇI / İMALATÇI MANUFACTURER

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde, No: 5, Şekerpinar 41420 Çayırova - KOCAELİ - TURKEY
Tel: (+90.262) 679 78 00 Fax: (+90.262) 679 77 00
info@askaynak.com.tr
www.askaynak.com.tr

KAYNAK TEKNİĞİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. tarafından ÇİN HALK CUMHURİYETİ'nde üretilmiştir.
Manufactured in People's Republic of China by KAYNAK TEKNİĞİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.