

ASKAYNAK

Plasma
105 ULTRA



AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur.

Complies with WEEE Directive.

KULLANIM KILAVUZU

1 - 32

USER MANUAL

33 - 57

www.askaynak.com.tr


KULLANIM
KILAVUZU

USER
MANUAL

CERTIFICATE OF RENEWAL

The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) certifies that the indications appearing in the present certificate conform to the recording made in the International Register of Marks maintained under the Madrid Agreement and Protocol.

*Reproduction of the mark in
color under Rule 9.4(a)(vii)*

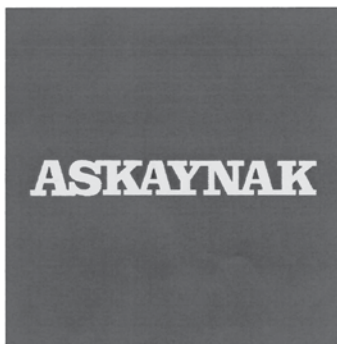

Registration number **716 926**
Registration date **June 29, 1999**
Date of the renewal **June 29, 2019**
Date next payment due **June 29, 2029**
Name and address of holder **KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE TICARET ANOMIM SIRKETI
TOSB Taysad Org. San. Bol., 2. Cad. No: 5 Sekerpinar, TR-41480
Gebze (Turkey)**
*Name and address
of the representative* **BURCU EYLEM GOZTEPE, Atatürk Bulvarı, Celal Bayar Plaza No:
211/20, Kavaklıdere, TR-06680 Ankara (Turkey)**
*Classification of
figurative elements* **26.4; 27.5; 29.1**
List of goods and services **6 Rods of metal for welding; non-electric cables and wires of
metal, welding and soldering wires of metal, ropes of metal,
hangers, belts, bands and straps all made of metal for lifting and
conveying of loads.
9 Electric welding apparatus; electric soldering irons and welding
torches for electrical welding and soldering machines; welding
electrodes.**
Basic application **Turkey, 17.06.1999, 99/9782**
*Designations under
the Madrid Protocol* **Albania, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria,
Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Benelux, Bhutan, Bosnia and
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, China, Croatia, Cuba, Cyprus,
Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Denmark,**

ASKAYNAK

Plasma
105 ULTRA

**İnvertörlü Plazma
Kesme Makinesi**



KULLANIM
KILAVUZU

KULLANIM KILAVUZU

Kesme Yöntemi



Plazma Arki ile Kesme



“AT” UYGUNLUK BEYANI / “EU” DECLARATION OF CONFORMITY

İmalatçı / Manufacturer

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürün / Product

Plazma Kesme Makinesi - Plasma Cutting Machine

Marka - Model / Brand - Model

Askaynak® Plazma 105-ULTRA



Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi, ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.

The object of the declaration described above, is in conformity with the relevant union harmonisation legislation.

Direktifler / Directives

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Uyumlaştırılmış standartlar ve uygunluğun deklare edilmesiyle ilişkili diğer referanslar.

References to the relevant harmonised standards used, and references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared.

TS EN 60974-1:2013, TS EN 60974-10:2014

İlave bilgi: Tanımlanan ürünün; kurulum, kullanım ve bakımı kullanım kılavuzunda belirtilen yönergelere, yasa ve yönetmeliklere, standartlara ve bilinen mühendislik uygulamalarına uygun bir şekilde yapıldığında, yukarıda verilen Avrupa Birliği Direktif ve Regülasyonları ile uyumludur. Bunlara uyulmaması veya ürün üzerinde değişiklik yapılması halinde, bu deklarasyon geçersiz olur.

Additional information: *The equipment complies with listed European Directives and Regulations if installed, used and maintained in accordance with enclosed instructions, applicable laws, standards and sound engineering practices.*

Any misuse and/or any modification render this declaration void.

İmalatçı adına imzalayan / Signed for and on behalf of:

Hatice ÖZEL

Teknik Hizmetler Müdürü - Technical Services Manager

Kocaeli, TURKEY

27.02.2020

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

CE sertifikası 2018 yılında eklenmiştir. / CE mark was first affixed in 2018.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli - TURKEY
rev.3 ; 27.2.2020

İçindekiler

Plazma Arkı ile Kesmede Güvenlik	4 - 10
Genel Özellikler	11
Kurulum ve Operatör Talimatları	12
Çalışmaya Hazırlık	13 - 15
Bakım ve Sorun Giderme	16 - 19
Elektromanyetik Uyum	20 - 21
Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanım	22
Ambalajın Sökülmesi	22
Taşıma ve Saklama Şartları	22
Plazma Kesme Makinesinin Servisten Alınması	22
Makine ile Birlikte Verilen Aksesuarlar	22
Elektriksel Bağlantı Şeması	23
Yedek Parçalar	24 - 25
Uyarı Etiketi ve Teknik Özellikler Tablosu	26
Teknik Servisler	27 - 31
Bağlantı Adresleri	32

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır.
(Ürünün işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yedek parça bulundurma süresidir)

İTHALATÇI / İMALATÇI

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, KOCAELİ
Tel: (0262) 679 78 00 Faks: (0262) 679 77 00

www.askaynak.com.tr

KAYNAK TEKNİĞİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. tarafından
ÇİN HALK CUMHURİYETİ'nde üretilmiştir.

Plazma Arkı ile Kesmede Güvenlik - 1

**Bu makine metal parçaları kesmek için tasarlanmıştır.
Başka bir amaç için kullanılamaz.**

Bu makine mutlaka yetkili ve plazma kesme eğitimi almış bir personel tarafından kullanılmalıdır. Tüm bağlantıların, operasyonların, bakım ve onarım prosedürlerinin yetkin ve konusunda uygun eğitim almış kişilerce yapıldığından emin olun. Makineyi çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun. Kullanım kılavuzundaki talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına ve makinenin zarar görmesine neden olabilir. Lütfen altta belirtilen sembollerin karşısındaki uyarıları okuyun. Uygun olmayan bağlantılardan, saklama koşullarından ve kullanımdan kaynaklanan hasarlardan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.



UYARI: Bu sembol olası ciddi yaralanmaları, can kayıplarını ve makinede meydana gelebilecek hasarları önlemek için kullanım kılavuzundaki talimatlara mutlaka uyulması gerektiğini gösterir. Kendinizi ve çevrenizdeki diğer insanları koruyun.



TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUN ve ANLAYIN: Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyup anlayın. Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına ve ekipmanın hasara uğramasına neden olabilir.

Kesme işlemi dikkatsiz, dalgın, yorgun ve uykusuz iken yapılmamalıdır.

Ark kaynağı ve plazma kesme işlemleri, operatörü potansiyel tehlikelerden koruyacak yeterli önlemler alındığında güvenli birer uygulamadır. Bu önlemler gözden kaçırıldığında veya ihmal edildiğinde, ciddi hatta ölümlü sonuçlanabilecek elektrik çarpması, aşırı derecede duman ve gazların etkisinde kalma, ark radyasyonu, yangın ve patlama gibi tehlikeler ortaya çıkabilir.

Not: Kaynak ve kesmede güvenlik hakkında detaylı bilgi almak için ANSI Z49.1 standardını okuyun.

Koruyucu Donanımlar:

Kaynak ve kesme operatörleri, kendilerini yanma riskinden koruyan giysiler giymelidir. Kaynak yanıkları, çıplak cilde kaynak kıvılcıklarının sıçramasından kaynaklanabilen ve çok sık karşılaşılan bir risktir.

Kesme sırasında giyilen elbiselerin hareket kolaylığı sağlaması ve plazma kesme operatörünün vücudunu sıçranta, kıvılcım ve ark radyasyonundan koruyacak biçimde örtmesi gerekmektedir.

Aleve dayanıklılığı nedeniyle yün giysiler tercih edilmelidir. Sentetik giysiler ısıya maruz kaldığında eriyeceği için kesinlikle giyilmemelidir.

Koruyucu giysiler gresten ve yağdan korunmalıdır. Bu tür maddeler oksijenli bir ortamda kontrolsüz olarak alev alabilir ve yanabilir. Tehlikeli durumlarda kullanılan diğer koruyucu giysiler aşağıda belirtilmiştir:

Gömlek kolları ve paçaları katlanmamalıdır. Zira kıvılcıklar ve erimiş metaller kıvrım yerlerine girebilir. Pantolonlar iş ayakkabısının dışında tutulmalı, içine sokulmamalıdır. Aksi halde erimiş metaller ve kıvılcıklar ayakkabının içine girebilir.

Plazma Arkı ile Kesmede Güvenlik - 2

Tehlikeli durumlarda kullanılan diğer koruyucu giysiler aşağıda belirtilmiştir

- Aleve dayanıklı elbiseler,
- Tozluklar,
- Önlükler,
- Deri kolluklar ve omuz pelerini,
- Kaynak maskesinin altına giyilen şapka.

Elleri yanıklardan, kesik ve çiziklerden korumak için mutlaka deri gibi aleve dayanıklı malzemeden üretilen eldivenler giyilmelidir. Buna ek olarak elektrik çarpmasına karşı bir miktar yalıtım sağlayabilmesi için Deri gibi aleve dayanıklı malzemeden üretilen eldivenlerin sağlam ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Gürültü:

Kulağı kıvılcım ve erimiş metallere korumak ve ark kaynağı makinesinin gürültüsünden kaynaklanan duyma kaybını engellemek için kulaklık takılmalıdır. Çalışma ortamındaki gürültü kulakları rahatsız edici ve baş ağrısına yol açan bir seviyeye ulaştığında, işitsel bir problem yaşanabilir. Bu durumda hemen kulaklığınıza takılmalıdır.

İşitme kaybı, test yapılmaya kadar fark edilmeyebilir ve sonrasında tedavi için çok geç kalınmış olabilir.

Çalışma Ortamının Önemi ve Temizliği:

Çalışma ortamının düzen ve temizliği plazma kesme makinesine bakım yapmak kadar önemlidir. Hatta oluşabilecek zararın derecesi ortamdaki insan sayısı kadar katlanmaktadır. Makine ile ilgili uyarılar okunmuş ve gerekli önlemler alınmış olsa da çevrede bulunanlardan herhangi birisinin çalışma ortamında kabloya takılması, kendisi, siz ve diğer insanlar için elektrik çarpması, sıcak metale temas edilmesi ya da düşme riski ile karşılaşılmasına neden olabilir.

Tüm donanım, kablo, hortum ve gaz tüplerini; kapılar, koridorlar ve merdiven çevreleri gibi hareket yoğunluğu olan ortamlardan uzak tutulmalıdır. Çevreyi düzenli tutmaya gayret edilmeli ve kesme işlemi bittiğinde çalışma ortamı temizlenmelidir. Bu sayede iş güvenliğinin yanında çalışma verimliliği de artacaktır. Ayrıca kesme bölgesinin yakınında bulunan diğer çalışanlar dalgınlıkla erimiş metale basabilir, bu yüzden kesme sırasında etrafa koruyucu paravan çekilmelidir.



KESİM YAPILAN MALZEME YAKABİLİR: Kesme işlemi sırasında yüksek miktarda ısı açığa çıkabilir. Sıcak yüzeyler ve malzemeler ciddi yanıklara neden olabilir. Bu tür malzemelere dokunurken ve taşırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır.

Plazma Arkı ile Kesmede Güvenlik - 3



ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜME NEDEN OLABİLİR: Elektrik çarpma tehlikesi, kesme operatörünün sık karşılaşılabileceği en ciddi risktir. Elektriksel olarak canlı parçalara temas etmek, yaralanmalara, ölüme veya elektrik çarpmasına ve ani refleks sonucu düşmeye neden olabilir. Makine çalışırken elektroda, topraklama bağlantısına veya makineye bağlı olan gerilim altındaki iş parçasına dokunmayın. Kendinizi elektroda, topraklama bağlantısına veya iş parçasına karşı yalıtın. Makinenin fişini prizden çektikten hemen sonra fişin metal uçlarına dokunmayın, elektrik çarpma tehlikesi olabilir.

Plazma kesme makinesiyle ilgili elektrik çarpma riski iki kategoriye ayrılır:

- Primer voltaj çarpması (örnek 230 - 460 V)
- Sekonder voltaj çarpması (örnek 20 - 100 V DC)

Primer elektrik çarpması kesme geriliminden çok daha yüksek olduğu için çok tehlikelidir. Makineye gelen güç açıkken, vücudunuz toprakla temas halindeyken ya da makine içindeki canlı bir noktaya dokunurken primer elektrik çarpması ile karşılaşabilirsiniz. Unutmayın makine üzerindeki ON-OFF anahtarı kapatmak tek başına yeterli bir çözüm olmayabilir. Tam güvenlik için ON-OFF anahtarın kapatılmasının yanında sigorta kapatıldıktan sonra kablunun bağlantı noktasından ayrılması gerekmektedir.

Makinenin yan kapaklarını asla sökmeyin ve hatalı çalışma durumunda yetkili bir teknisyene kontrol ve tamir ettirin.

Makineyi ve iş parçasını mutlaka topraklayın.

Yalıtımsız kabloları ve penseleri kullanmayın, yenileri ile değiştirin. Soğutmak için elektrodu asla suya sokmayın.

Yerden yüksekte çalışırken elektrik şoku nedeniyle düşmekten korunmak için mutlaka güvenlik kemeri takın.



DUMAN VE GAZLAR TEHLİKELİ OLABİLİR: Kesme işlemi sağlığa zararlı duman, kesilmiş parça tozu ve gaz çıkışına neden olabilir. Kullanıcıları bu tehlikeden korumak için yeterli havalandırma yapılmalı veya duman ve gazlar solunma bölgesi dışına atılmalıdır.

Genel olarak kesme uygulamalarında; dumana maruz kalma süresi ve duman miktarına bağlı olarak yüzün ve cildin yanması, baş dönmesi, mide bulantısı ve ateş gibi kısa süreli geçici etkiler görülebilir. Dumana uzun süreli maruz kalma, ciğerlerde demir birikmesine ve fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Bronşit ve akciğer fibrozisi karşılaşılan başlıca etkiler arasındadır.

Bazı kesim parçaları, özel havalandırma gerektiren alaşım elementleri içerebilir. Özel havalandırma gerektiren bu ürünlerin etiket bilgileri gözardı edilmemeli ve "Ürün Güvenlik Bilgi Formu" raporları dikkatle okunmalıdır. Bu gibi malzemeler kesilirken gaz maskesi takmak gerekebilir.

Başın duman bulutunun dışında tutulması tehlikeli duman ve gazlardan korunmanın en kolay yoludur.

Duman ve gazlar solunmamalı, hava sirkülasyonu veya mekanik havalandırma ekipmanları kullanılmalı ve eğer yeterli havalandırma sağlanamıyorsa gaz maskesi takılmalıdır.

Plazma Arkı ile Kesmede Güvenlik - 4



PLAZMA ARKI YAKABİLİR: Kesme işlemi yapılırken veya izlenirken, gözleri sıçrantılardan ve plazma kesme arkının yaydığı ışıklardan korumak için uygun maske, filtre ve koruyucu camlar kullanılmalıdır. Alev dayanıklı malzemeden üretilmiş giysilerle cilt korunmalıdır. Yakın çevrede bulunan kişiler, yanmaz malzemelerden üretilen uygun paravanlarla korunmalı ve bu insanlar plazma kesme arkına bakmamaları ve kendilerini ark ışını etkisinde bırakmamaları konusunda uyarılmalıdır.



Kısa süre de olsa gözlerin UV ışınlarına maruz kalması "Kaynak Alması" olarak da adlandırılan göz yanıklarına neden olabilir. Kaynak alması, maruz kaldığı andan saatler sonrasına kadar fark edilmeyebilir, ancak çok rahatsız edici olduğu gibi geçici körlüğe bile neden olabilir. Normalde kaynak alması geçici bir durumdur, ancak gözlerin UV ışınlarına uzun süre ve sık olarak maruz kalması gözde kalıcı hasarlar oluşmasına neden olabilir.

Koruma önlemi olarak ark ışığına bakmamanın yanında uygun filtreye sahip bir koruyucu kaynak gözlüğü kullanmak gerekir. Plazma kesme uygulamaları için uygun filtre seçiminde aşağıdaki tablodan yararlanılabilir.

Koruyucu Filtre Seçim Tablosu			
	Akım Aralığı (Amper)	Koruyucu Filtre (alt sınır)	Koruyucu Filtre (önerilen)
Plazma	< 20	4	4
Arkı ile	20 - 40	5	5
Kesme	40 - 60	6	6

ANSI Z49.1-2005'den alınmıştır.

Kural olarak kesme işlemine koyu renkli koruyucu filtre ile başlanmalı daha sonra çalışmaya, minimum seviyenin altına inmemek koşulu ile, kesme işlemi yapılan alanı yeteri kadar gösterebilecek daha açık bir filtre ile devam edilmelidir. Kaynak maskeleri başı, yüzü, kulakları ve boynu elektrik çarpmaya riskine, ısıya, kıvılcıma ve yangına karşı korur.



KESME İŞLEMİNDE OLUŞAN SIÇRANTILAR YANGINA ve PATLAMALARA NEDEN OLABİLİR: Yanıcı malzemeleri kesme yapılan yerden uzakta tutun ve yangın söndürücüyü kolaylıkla erişebileceğiniz bir yere koyun. Kesme işlemi sırasında oluşabilecek sıçrantılar ve sıcak malzemeler ince çatlaklardan ve en dar açıklıklardan bile etrafa kolaylıkla sıçrayabilir.

Yanıcı ve zehirleyici gazları ortamdaki tamamen uzaklaştıracak önlemlerin alındığından emin olmadan hiçbir bidon, varil, tank ya da malzeme üzerinde kesme işlemi yapmayın. Yanıcı gazların, buharların ya da sıvı yakıtların bulunduğu yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.

Kesme işlemi sırasında yüksek sıcaklıklardan oluşabileceği için her zaman yangın riskini göz önünde bulundurun. Kesme arkının sıcaklığı 5000°C'a ulaşabilir, ancak genellikle bu ısı tek başına yangın sebebi değildir. Yangın riski etrafa sıçrayan kıvılcım veya erimiş metallere oluşabilir. Bu metallere on metre uzağa sıçrayabilir. Bu yüzden kolay tutuşan malzemeleri kesme yapılan ortamdaki uzak tutun. Ayrıca, iş parçanızın, ısındığında alev alabilecek herhangi bir malzemeyle temas etmediğinden emin olun. Temasla alev alabilecek malzemeler; sıvılar (benzin, yağ,

Plazma Arkı ile Kesmede Güvenlik - 5

boya, tiner ve benzeri), katılar (ağaç, karton, kağıt ve benzeri) ve gazlar (asetilen, hidrojen ve benzeri) olmak üzere üçe ayrılır.

Kesme yapılan ortamı gözlemleyin. Etrafta benzin veya hidrolik yağla çalışan sistemler varsa ve kesme ortamını ya da sistemi hareket ettiremiyorsanız araya yangına dayanıklı paravan koyun. Yüksekte veya bir merdivende kesme yapıyorsanız aşağıda yanıcı veya patlayıcı bir malzeme bulunmadığından emin olun. Ayrıca etraftaki insanların üzerine cüruf ve kıvılcım sıçrayabileceğini unutmayın.

Tozlu ortamlarda kesme yaparken özel önlemlerin alınması gerekir. Toz parçaları yanabilir ve ani bir yangına veya patlamaya neden olabilir. Ortamdaki tozun yanıcılığı ve uçuculuğu hakkında bilginiz yoksa, uzman ve yetkili bir kişi tarafından incelenip onay verilmeden kaynak veya kesme işlemine başlamayın.

Kesme işlemine başlamadan önce iş parçanızın yüzeyinde yanıcı veya ısındığında tutuşabilecek bir kaplama olup olmadığı kontrol edin.

Kesme işlemine ara verildiğinde, plazma kesme torcunun toprağa veya iş parçasına değmediğinden emin olun.

Yanıcı malzemelerin bulunduğu ortama on metre yakınlıkta kesme yapıyorsanız yanınızda bir gözlemci bulundurun. Bu gözlemci kıvılcımların ve sıçrantıların nereye gittiğini gözlemlemeli, gerektiğinde yangın söndürücülere kolayca erişebilmelidir. Kesme işlemi bittikten sonra gözlemci ile birlikte, kesme işleminden sonra etrafta herhangi bir duman olup olmadığını yarım saat boyunca kontrol edin.

Diğer acil durumlarda olduğu gibi kesme işlemi sırasında oluşan kazalardan kaynaklanan durumlarda da ilk kural paniğe kapılmamaktır. Yangının büyüklüğüne göre, diğer insanları uyararak yangın alarmını çalıştırın, itfaiyeye haber verin, plazma kesme makinesini kapatın ve yangın çıkışlarından mümkün olduğunca çabuk çıkın.



ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN: Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce sigorta kutusundaki şalteri kullanarak elektriği kesin. Elektrik bağlantılarını yürürlükteki kurallara uygun olarak gerçekleştirin.

TOPRAKLAMA: Güvenliğiniz ve makinenin sorunsuz olarak çalışabilmesi için elektrik besleme kabloları, topraklaması sağlıklı bir şekilde yapılmış prize bağlanmalıdır.



ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN: Elektrod kablolarının, besleme kablolarının ve makineye bağlı kabloların durumunu düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir uygunsuz durumla karşılaştığınızda sorunlu parçaları yenileri ile hemen değiştirin. Her türlü ark parlaması ve yangın çıkması riskini önlemek için elektrod pensesini plazma kesme masasının üzerine ya da şase pensesi ile temasta olan bir yüzeye doğrudan bırakmayın.



ELEKTRİKSEL ve MANYETİK ALAN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI OLABİLİR: İletkenler üzerinden akan elektrik, elektromanyetik alan oluşturur. Oluşan bu elektromanyetik alan kalp pili gibi cihazlar üzerinde etkili olabilir. Kalp pili kullanan kesme operatörlerinin makineyi çalıştırmadan önce bir fizyoterapistle danışması gerekir. Elektriksel ve manyetik alanlar henüz bilinmeyen başka sağlık sorunlarına da neden olabilir.



HAREKETLİ PARÇALAR ELİNİZİ SIKIŞTIRABİLİR: Ellerinizi fanın yanına ve makinedeki hareketli parçalara koymayınız, yaklaştırmayınız

 
Plazma Arkı ile Kesmede Güvenlik - 6



CE NORMATLARINA UYGUNLUK: Bu makine Avrupa Talimatları'na uygun olarak üretilmiştir.



GÜVENLİ KULLANIM: Bu makine elektrik çarpma riskinin yüksek olduğu ortamlarda plazma arkı ile kesme işlemi yapmaya uygundur.



Bu A sınıfı ekipman, elektrik enerjisinin alçak gerilim şehir şebekesi tarafından sağlandığı ev ve benzeri yerlerde kullanmaya uygundur.

EKSTRA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Bazı durumlarda güvenlik önlemlerini uygulamak zor olabilir, ancak yine de belirtilen kurallara uyun. Eldivenlerinizi kuru tutun, ıslanması kaçınılmaz ise yanınızda ekstradan bir çift eldiven daha bulundurun.

Kontrplak, plastik paspas veya benzeri kuru ve yalıtkan bir malzeme üzerinde durun. Vücudunuzu kesme işlemi yapılan parçadan izole edin.

Kesme torcunun ve kabloların durumu çok önemlidir. Torç kablosu üzerindeki plastik veya fiber yalıtkan malzeme, canlı (elektrik yüklü) yerlere teması önler. Plazma kesme makinesini çalıştırmadan önce daima torcun durumunu kontrol edin. Eskimiş ve yıpranmış olan torçları mutlaka değiştirin, tamir etmeye çalışmayın.

Aynı kontrolleri kablolar için de yapın. Kabloyu değiştirmek maliyetli olabileceği için izolasyonu yüksek bir makaron veya benzeri ile tamir edin. Makineyi çalıştırmadan önce her defasında izolasyonları kontrol edin.

Eğer bir elektrik şoku hissederseniz bunun bir uyarı olduğunu unutmayın. Böyle bir durumda işe devam etmeden önce makinenizi, iş alışkanlıklarınızı ve iş ortamınızı elektrik çarpma risklerine karşı kontrol edin.

Anormal bir durum varsa gerekli önlemi almadan kesme işlemine devam etmeyin. Eğer sorunun kaynağını siz tespit edemiyorsanız uzman ve yetkili bir kişiye kontrol ettirin ya da teknik destek alın.

Kesme işlemi sırasında kesilen parçanın ayağınıza düşmemesi için ayağınızı kesilen parçanın altına koymayın ve uygun bir iş ayakkabısı giyin.

Plazma Arkı ile Kesmede Güvenlik - 7

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ DİĞER KİŞİLER İÇİN ÖNLEMLER:

Çalışma ortamının temizliği ve düzeni sizin olduğu kadar, ortamdaki diğer insanların güvenliği için de son derece önemlidir. Etrafınızda çalışan diğer operatörler veya kişiler yürürken dalgınlıkla kesilen parçalara basabilir veya kablolarla takılarak sizin ve diğer insanların düşmesine ve elektrik çarpması riski oluşmasına neden olabilir. Ayrıca kesme sırasında oluşan sıçrıntılar, çevredeki diğer insanlara sıçrayarak yanma tehlikesi yaratabilir.

Kesme yaptığınız ortamı yangına dayanıklı bir paravanla ayırmak olası riskleri azaltır.

Çalışma ortamındaki diğer insanları da iş güvenliği ekipmanlarını kullanmaları konusunda uyarın. Özellikle kesme işlemi yapılan ortamda bulunmaları gerekiyorsa; yangına ve alevlenmeye dayanıklı iş güvenliği giysileri giymeleri, iş gözlüğü, kaynak maskesi kullanmaları, izoleli ayakkabı ve eldiven giymeleri konusunda çevrenizdekileri uyarın. Uyarılarınıza riayet etmeyen kişileri çalışma ortamından uzaklaştırın.

Yüksekte kesme işlemi yapıyorsanız, erimiş metallerin ve kesme sırasında oluşan sıçrıntılarının diğer kişilere sıçramaması için ilgili uyarı levhaları kullanın

Elektromanyetik alanlar kalp pilleri için zararlı olabilir.

Çevreden geçen ve kesme operatörü olmasa da etrafınızda bulunan diğer çalışanlar için gerekli uyarıyı yapın, ikaz levhaları kullanın. Bu gibi kişilerin kesme ortamında bulunmadan önce doktora danışmaları gerektiğini bildirin.

Kesme ortamları, elektrik çarpması riskinin yüksek olduğu ortamlardır. Diğer kişiler yürürken kablolarla basıp elektrik çarpması riskine maruz kalabilirler. Yalıtımsız enerji besleme kablosu kullanmayın, mümkünse kabloları izoleli, plastik kanallardan içerisinden yönlendirin.

BAKİYE RİSKLER HAKKINDA BİLGİ :

Askaynak Inverter Plasma 105-ULTRA kesme makinesi, TS EN 60974-1 standardının gerektirdiği güvenlik kurallarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Güvenlik riskleri ortadan kaldırılmak için gerekli tüm önlemler alınmış, operatörün ve kullanıcının alması gereken önlemler ve uyması gereken kurallar kullanma kılavuzunda belirtilmiştir. Gerekli özen gösterilmediği, güvenlik önlemlerinin alınmadığı durumlarda risklerin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu riskler hafif yaralayıcı olabileceği gibi, yangın patlama riskleri birden fazla kişi için ölümcül dahi olabilir. Kesme ortamının güvenliğinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır, önlemlerin alınmadığı eksik olduğu durumlarda derhal iş durdurulmalı yetkili kişiler uyarılmalıdır.

Genel Özellikler

ASKAYNAK Inverter Plasma 105-ULTRA, en son invertör teknolojisi kullanılarak üretilen, invertörlü plazma kesme makinesidir. Invertörlü plazma kesme güç üniteleri, uluslararası pazarlarda 1980'lerden itibaren ortaya çıkan bir teknolojidir. 50Hz/60Hz frekans, MOSFET tarafından 20 KHz ve üzerine, yani yüksek frekansa dönüştürülür ve daha sonra gerilim düşürülerek dalgalı akım (AC) doğru akıma (DC) çevrilir. Invertör teknolojisinde, PWM tekniği kullanılarak güçlü bir DC kesme akımı üretilir. Invertör teknolojisi sayesinde, plazma kesme makinesinin boyutu ve ağırlığı önemli ölçüde azaltılmış ve verimliliği % 30 oranında artırılmıştır. Kararlı ark oluşumu, güvenilirlik, hafiflik ve enerji tasarrufu gibi konular invertör teknolojisi kullanılarak üretilen plazma kesme makinelerinin en önemli özelliklerindedir. Invertörlü plazma kesme makinelerinin geliştirilmesi, uzmanlar tarafından kesme alanında bir devrim olarak nitelendirilmektedir.

ASKAYNAK Inverter Plasma 105-ULTRA plazma kesme makinesinin sağladığı avantajlar:

- 1- Düzgün DC akımı ile yüksek kaliteli kesim
- 2- Kararlı kesme arki,
- 3- Yüksek açık devre voltajı ile kolay kesme arki oluşturma imkanı,
- 4- Geniş uygulama alanı,
- 5- Hafiflik ve kolay taşınabilirlik, basit kurulum ve çalıştırma,

Giriş			
Giriş Voltajı 380 V / 3 Faz	Şebekeden Çekilen Güç 14.2 kW (% 40 çalışma çevriminde)	Frekans 50/60 Hertz (Hz)	
Güç Faktörü (cos φ) : 0.96 (% 40'da)			
Kesme Akımı Çıkış Oranları			
Çevrim Oranı (10 dakikalık periyod)	Çıkış Akımı (Amper)	Çıkış Voltajı (Volt)	
% 40	100 A	120 V (DC)	
% 60	90 A	116 V (DC)	
% 100	80 A	112 V (DC)	
Çıkış Aralığı			
Kesme Akımı Aralığı 20 - 100 A		Maksimum Açık Devre Voltajı 275 V (DC)	
Basınçlı Hava			
Gerekli Giriş Basıncı 4,5 - 5.5 bar			
Giriş Kablosu ve Sigorta Tipi			
Gecikmeli Sigorta Değeri 32 A		Şebeke Giriş Kablosu 4 x 2.5 mm ²	
Fiziksel Ölçüler			
Yükseklik 440 mm	Genişlik 240 mm	Uzunluk 540 mm	Ağırlık 25 kg
Çalışma Sıcaklığı -10°C ile +40°C arası			
Yalıtım Sınıfı : H			
Kirlenme Derecesi : 3			

Kurulum ve Operatör Talimatları

Konum ve Çevre (Makineyi kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümü dikkatle okuyun):

Bu makinenin uzun ömürlü olması ve güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için aşağıda belirtilen bazı basit önleyici tedbirlerin alınmasında fayda vardır.

- 1- Makineyi 15°'den fazla eğimi olan bir yüzeye koymayın ve böyle bir yüzeyde çalıştırmayın.
- 2- Sadece makine ile birlikte verilen plazma kesme torcunu kullanın. Başka bir torç kullanmayın.
- 3- Makine mutlaka temiz hava akımı olan bir ortamda çalıştırılmalı, makinenin bulunduğu yerde havalandırmayı engelleyen ya da hava akımını durduran bir etken olmamalıdır. Çalışırken makinenin üzeri; kağıt, bez ya da benzeri cisimlerle örtülmemelidir.
- 4- Toz ve kirlere makinenin içine girebilir. Bu durum mümkün olduğunca asgariye indirilmelidir. Yoğun tozlu ortamlar ile atmosferinde su, boya ve yağ tanecikleri ile taşlama tozları ve aşındırıcı gaz bulunan ortamlarda çalışmayın.
- 5- Bu makine IP21S sınıfı korumalıdır. Makineyi mümkün olduğunca kuru tutun ve ıslak ya da su birikintisi üzerine koymayın..
- 6- Plazma kesme makinesi ortam aydınlatmasının iyi olduğu aydınlık yerlerde kullanılmalı, karanlıkta kullanılmamalıdır. Ayrıca bina içi kullanım için tasarlanmış olup güneş ışığı altında, yağmurda ve karda kullanılmaya uygun değildir. Plazma kesme makinesini boruların buzlarını çözmek için kullanmayın.
- 7- Makineyi, radyo kontrollü cihazlardan uzak bir yere koyun. Makinenin normal çalışması, yakınlarda bulunan bu tip cihazların çalışmasına olumsuz etki edebilir ve bu durumda yaralanmaya veya ekipman arızasına neden olabilir. Bu kullanım kılavuzundaki "Elektromanyetik Uygunluk" bölümünü okuyun.
- 8- Bu makineyi, ortam sıcaklığı -10°C'den düşük +40° C'den fazla olan ve nem seviyesi % 70'den yüksek ortamlarda çalıştırmayın. Isınma deneyleri ortam sıcaklığında yapılmış ve çalışma çevrimi 40°C'da simülasyonla belirlenmiştir.
- 9- Elektrikli ekipmanlar konusunda yetkili olmayan kişilerin makinenin şase kapağını açmaları ve müdahalede bulunmaları hayati tehlike yaratabilir. Aksi durumda davranışlar, oluşabilecek olumsuz sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
- 10- **3 faz 380 V AC giriş gücü ve sahip olduğu maks. 100 A kesme akımı sayesinde kalınlığı 32 mm'ye kadar olan düşük alaşımlı çelikleri çapaksız olarak kesmeye olanak sağlar.**

Boşta Çalışma Modu :

EN 60974-10 standardında tanımlandığı şekliyle bu mod, makinenin çalıştırıldığı ancak kaynak devresinin enerjilenmediği durumdaki çalışma modunu ifade eder.

Bu makinede boşta çalışma modu bulunmaktadır.

Çalışmaya Hazırlık - 1

Çalışma Çevrimi ve Aşırı Isınma :

Makinenin çalışma verimi, kesme operatörünün, aşırı ısınma olmadan ve kesme işlemine ara vermeden, 10 dakika boyunca makinenin verilen kesme akımında kesim yapabilme süresinin yüzdesel oranıdır.

Makine, termal koruması sayesinde aşırı ısınmaya karşı korunur. Bu koruma devreye girdiğinde ön paneldeki uyarı lambası yanar. Güvenli çalışma sıcaklığına döndüğünde ise lamba söner ve kesme işlemine devam edilir.

Giriş Kablosu Bağlantısı / Kontroller ve Kullanım Özellikleri :

Makineyi çalıştırmadan önce giriş voltajını, fazları ve frekansı kontrol edin. Kullanılacak giriş voltajı değerleri kullanım kılavuzunun "Teknik Özellikler" bölümünde ve makine üzerindeki levhada belirtilmiştir. Makineyi şebeke elektriğine bağlayan kabloların topraklamasının uygun olduğundan ve makinenin normal çalışması için yeterli miktarda akımın sağlanabileceğinden emin olun. Kesme makinesi, üzerindeki fiş ile birlikte, ancak 32 amperlik gecikmeli sigorta ile korunan bir şebekeye bağlanabilir.

- 1- Bu makine; 3 fazlı, 380 V (AC) ve 50-60 Hz besleme gerilimi ile çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sadece 3 fazlı topraklı sistemlerde kullanılmalıdır.**
- 2- Makine üzerinde fiş bulunmamaktadır. Elektrik bağlantısını yapmak için bağlantı noktasındaki prize uygun bir fiş seçiniz ve besleme kablосundaki sarı-yeşil kabloyu fişin topraklama noktasına takınız. Fiş ve priz değerleri maksimum akım ve gerilimden daha küçük olmalıdır.**
- 3- Yetkili elektrikçi tarafından onaylanan sağlıklı bir koruyucu toprak bağlantısı olmadan kesinlikle şebeke bağlantısı yapılmamalı ve makine çalıştırılmamalıdır. Elektrik kaçakları insan sağlığı için ölümcül tehlike içermektedir.**

Hava Testi :

Kesme işlemine başlamadan önce hava basıncı ayarının yanında nem ve yağ kontrolü de yapılmalıdır. Makine açıldığında hava testi 10 saniye boyunca otomatik olarak çalışır. Hava testini durdurmak için 10 saniye içinde kesme torcunun tetiğine basıp bırakmak gerekir. Kesim modu değiştirildiğinde ise hava testi tekrar çalışır.

Plazma arkı ile kesme işlemi :

Plazma kesme işlemine başlamadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

- 1- Plazma kesme torcunu makineye bağlayın.
- 2- Şase pensesini makineye takın.
- 3- Şase pensesinin diğer ucunu iş parçasının boyasız, passız ve temiz bir yüzeyine ağızları tam temas edecek şekilde bağlayın.
- 4- Basıncılı hava hortumunu "Hava Girişi Bağlantı Soketi"ne bağlayın.
- 5- Güç kablosunu elektrik şebekesine bağlayın.
- 6- Açma / Kapatma anahtarını (10) açın.
- 7- Plazma kesme makinesinin çalışması için hava basıncını 4,5 - 5,5 bar arasında olacak şekilde hava regülatöründen ayarlayın. Basınç ölçer 0,45- 0,55 Mpa aralığında göstermelidir.

Çalışmaya Hazırlık - 2

- 8- Kesme işlemine başlamadan önce aşağıda belirtilen kontrolleri yapın :
 - a- Plazma kesme makinesinin güvenli bir şekilde topraklandığından emin olun.
 - b- Tüm temas yüzeylerinin, özellikle şase kablosunun ucundaki pense ile çalışma parçası arasındaki bağlantının sağlam bir şekilde yapıldığından emin olun.
 - c- Plazma kesme torcunun düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
 - d- Kesme işlemi sırasında sıçrayan parçalar ve kıvılcıklar yangına neden olabilir. Bu nedenle kesim yapılan ortamda yanıcı madde bulundurulmamasına özen gösterin.
- 9- Düz kesim veya ızgara kesim için uygun kesme modunu “ Kesme Modu Seçim Düğmesi (3)” ile ayarlayın..
- 10- Hava durduktan sonra kesim yapılacak olan parçanın cinsine ve kesim pozisyonuna göre belirlenen uygun kesme akımı değerini “Kesme Akımı Ayar Düğmesi (2)” ile ayarlayın. Kesme akımını 20 - 100 A arasında ayarlamak mümkündür. **Bu plazma kesme makinesi 3 faz 380 V AC giriş gücü ve sağladığı maks. 100 A kesme akımı sayesinde kalınlığı 32 mm'ye kadar olan düşük alaşımlı çelikleri kesecek şekilde tasarlanmıştır.**
- 11- İlgili kurallara uyarak plazma kesme işlemine başlayın.
- 12- Bir süre kesim yaptıktan sonra sarf malzemeleri deforme olacaktır, deforme olan parçaları uygun sarf malzemeleri ile değiştirin. Değiştirme işlemi yaparken makineyi mutlaka kapatın.
- 13- 40 A'dan yüksek çalışma akımlarında nozul iş parçasına değdiği zaman akım 40 A'ya düşer.
- 14- Son gaz devam ederken kesme torcunun tetiğine uzun süre basılırsa ark tekrar başlar, tetik anlık olarak basılıp çekildiğinde ise hava akışı durur.
- 15- Gaz difüzörü takılı değilse ya da deforme olmuşsa makine çalışmaz.


Ön ve arka panel elemanları :

- 1- **Güç Göstergesi Lambası** : Makinenin açık olduğunu gösterir.
- 2- **Kesme Akım Ayar Düğmesi** : Kesim yapmak için gerekli olan akım değerini ayarlar.
- 3- **Kesme Modu Seçim Anahtarı** : Düz Kesim Modu: anahtar konumu (1), Iızgara Kesim Modu : anahtar konumu (0).
- 4- **Şase Kablosu Bağlantı Soketi** : Şase kablosu bağlantısı yapılır.
- 5- **Plazma Kesme Torcu Bağlantı Soketi** : Plazma kesme torcu bağlantısı yapılır.
- 6- **Basınç Ölçer** : Kullanılan hava basıncını gösterir.
- 7- **Kesime Hazır Uyarı Lambası** : Makinenin kesim yapmaya hazır olduğunu gösterir.
- 8- **Torç / Hava Basıncı Uyarı Lambası** : Plazma kesme torcunda herhangi bir arıza olması ya da hava basıncında bir anormallik olması durumunda operatörü uyararak amacıyla devreye girer.
- 9- **Aşırı Yük ve Sıcaklık Uyarı Lambası** : Makinenin ısı korumaya geçtiğini belirtir.
- 10- **Açma/Kapatma Anahtarı** : Makineye şebeke akımının girişini kontrol eder.
- 11- **Hava Girişi Bağlantı Soketi** : Basıncılı havanın kesme makinesine bağlanmasını sağlar.
- 12- **Enerji Giriş Kablosu** : Makinenin şebeke bağlantısının yapılacağı besleme kablosu.

Çalışmaya Hazırlık - 3



ÖN PANEL

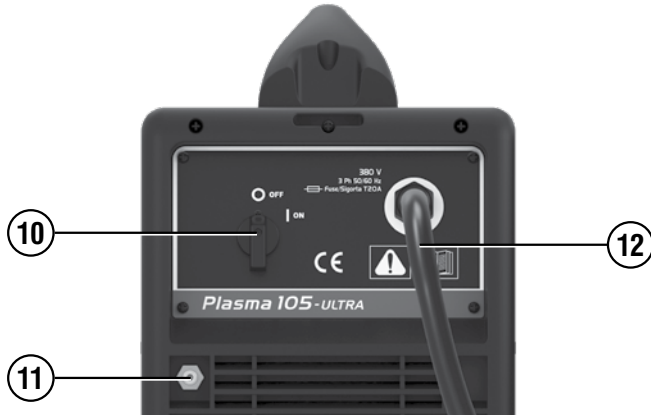

ARKA PANEL

Bakım ve Sorun Giderme - 1

Plazma kesme makinesinin yüksek verim ve güvenle çalışmasını sağlamak için periyodik bakım işlemlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Kullanıcının bakım yöntemlerini anlaması, plazma kesme makinesini iyi tanınması, basit kontrol ve güvenlik uygulamalarını kendi başlarına yapabilmesi, hata oranlarını en aza indirerek makine servis ömrünü uzatmaya özen göstermesi gerekmektedir. Periyodik bakımla ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Uyarı : Bakım işlemi sırasında plazma kesme makinesinin şebeke ile olan bağlantısı mutlaka kesilmelidir. Bakım işlemi yetkili ve konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

GÜNLÜK BAKIM

Makinenin ön panelinde bulunan kesme akımı ayar düğmesi ve arka panelinde bulunan açma-kapama anahtarının yerlerinde ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Akım ayar düğmesi düzgün monte edilmemişse ve açma-kapama anahtarı yerinden oynamış ve rahat çalışmıyorsa yetkili servise başvurun.

Çalıştırdıktan sonra makinede titreme, ısıklık sesi ya da garip bir koku olup olmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir sorun varsa sorunun kaynağını bulmaya çalışın, çevreden kaynaklanan bir problem varsa ortadan kaldırın, sorun eğer makineden kaynaklanıyorsa müdahale etmeyin ve şebeke ile bağlantısını kestikten sonra yetkili servise başvurun.

Makinenizin termik korumasının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. **Kontrol işlemi:** Makine % 40 çevrimde 100 A akım sağlamaktadır. Bu akımda iken eğer yaklaşık 7-9 dakika sonra termik atmıyorsa termik korumada problem var demektir. Bu durumda yetkili servise başvurun. Zira aşırı ısınma, yangın tehlikesine neden olabilir.

Kesme akımının ayarlanan akım değeri ile uyumlu olduğundan emin olun. Eğer farklılık varsa normal kesme işlemini etkileyeceğinden gerekli ayarlamayı yapın.

Soğutma fanının hasarlı olmadığından ve normal bir şekilde döndüğünden emin olun. Makine aşırı derecede ısıdıktan sonra eğer fan devreye girmiyorsa fanın pervanesinin bloke olup olmadığını kontrol edin. Eğer fan hasarlı ise yetkili servise başvurun.

Kesme bağlantılarının gevşek ya da aşırı derecede ısınmış olup olmadığını kontrol edin. Eğer aşırı ısınma ya da gevşeme varsa bağlantıları sıkın veya yetkili servise başvurun.

Akım kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer hasar görmüşse hasarlı bölümü uygun bir malzeme ile sararak yalıtın ya da kabloyu yenisi ile değiştirin.

AYLIK BAKIM

Kuru hava kompresörü kullanarak makinenin içini zamanla biriken tozlardan temizleyin. Eğer makine çok tozlu ve dumanlı bir ortamda kullanılıyorsa, bu işlemi ayda iki kez tekrarlayın. Küçük parçaları korumak için, temizlik sırasında kullanılan havanın basıncına dikkat edin.

Makinenin üzerindeki vidaları kontrol edin, eğer gevşeklik varsa sıkın. Eksik vida varsa yerine mutlaka yenisini takın. Paslı vidaları yenisi ile değiştirin.

Bakım ve Sorun Giderme - 2

ÜÇ AYLIK BAKIM

Makinenin verdiği gerçek akım değerinin potansiyometre ile ayarlanan akım değeri ile aynı olduğunu kontrol edin. Gerçek akım değeri pens-ampermetre ile ölçülür.

YILLIK BAKIM

Yıllık bakım için yetkili servise başvurun. Yıllık bakımda topraklamanın devamlılığı ve makinenin izolasyon kontrolünün yapılması gerekmektedir. Yıllık bakım raporunuzda bu verileri isteyin.

- 1- Plazma kesme makinesi fabrikadan çıkmadan önce her türlü hataya karşı kontrol edilmiştir. Bundan dolayı yetkisiz kimselerin makineyi kurcalamasına kesinlikle izin verilmemelidir.
- 2- Tamirat işlemleri sadece Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilen "Yetkili Teknik Servisler" tarafından yapılmalıdır.
- 3- Küçük parçaları korumak için, temizlik sırasında kullanılan havanın basıncına dikkat edilmelidir. Temizlik amacıyla plazma kesme makinesinin içerisine su tutulmamalıdır.
- 4- Plazma kesme makinesi uçucu ve sentetik kimyasallarla temizlenmemeli, dış yüzeyinin temizliği sırasında nemli ve sabunlu bir bez kullanılmalıdır.
- 5- Bakım işlemi çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir kablonun bükülmesi ya da yanlış bağlanması kullanıcı için çok tehlikeli olabilir.
- 6- Plazma kesme makinesinin içerisine su ve buhar girmesi engellenmelidir. Eğer makine nemden etkilenmiş ise, makinenin içi kurutulmalı ve izolasyonu kontrol edilmelidir.
- 7- Plazma kesme makinesi kaldırılırken veya taşınırken rastgele atılmamalı ve darbelerden korunmalıdır.
- 8- Plazma kesme makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, kendi kutusuna yerleştirilmeli ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

Bakım ve Sorun Giderme - 3

SORUN	OLASI HATA	ÇÖZÜM
Güç ledi yanıyor ancak fan ve hava valfi çalışmıyor.	Hatta elektrik yok.	Makineye giren fazların voltajını kontrol et. Fazları tekrar bağla.
	Ana kart arızalı.	Servise başvuru.
Makine açıldığında Torç / Hava Basıncı ışığı yanıp sönüyor.	Hava basıncı çok düşük.	Hava basıncını 4.5 - 5 bar arasında olacak şekilde ayarla.
Makine açıldığında Torç / Hava Basıncı ışığı yanıyor.	Kesme nozulu düzgün takılmamış.	Makineyi kapatıp, kesme nozulunu tekrardan tak.
	Torç ucu veya elektrodu düzgün takılmamış.	Makineyi kapatıp, torç ucunu veya elektrodu tekrardan tak.
Isıl koruma lambası makine çalıştırdıktan kısa bir süre sonra yanıyor.	Hava akımı engelleniyor.	Hava bağlantı elemanlarını kontrol et.
	Fan veya makine arızalı.	Servise başvuru.
	Giriş gerilimi normalden yüksek.	Giriş gerilimini kontrol et ve makineyi belirtilen değerdeki giriş gerilimine bağla.
Torç tetiğine basılınca torç ateşlenmiyor.	Torç arızalı.	Arızalı parçayı değiştir. Servise başvuru.
	Hava basıncı istenen aralıkta değil.	Hava basıncını belirtilen seviyeye ayarla.
	Makine arızalı.	Servise başvuru.
Makineye güç geliyor, fan çalışıyor fakat hava akışı yok.	Hava basıncı düşük ya da hava hortumu takılı değil.	Eğer takılı değilse hava hortumunu tak ve hava basıncını belirtilen değere ayarla.

Bakım ve Sorun Giderme - 4

SORUN	OLASI HATA	ÇÖZÜM
Pilot ark zor ateşleniyor.	Gaz difüzörü arızalı veya takılı değil.	Servise başvuru.
	Torç sarf malzemeleri bozulmuş.	Torç sarf malzemelerini değiştir.
	Ateşleme kartında problem var.	Servise başvuru.
Güç ışığı yanıyor, fan çalışıyor, gaz akışı var ancak torç tetiklendiğinde pilot arktan kesim moduna geçmiyor.	Torcun makineye olan bağlantısı düzgün değil ve ya torç arızalı.	Torç bağlantısını tekrar yap, sorun devam ediyorsa servise başvuru.
	Şase kablosu çalışma parçasına düzgün bağlanmamış.	Şase bağlantısını kontrol et, gerekiyorsa bağlantıları düzelt.
	Makine veya torç arızalı.	Servise başvuru.
Kesim yaparken kesme arkı kesilip tekrar başlamıyor.	Makine ısı korumaya girmiş.	Makinenin ısı korumadan çıkmasını bekle.
	Hava basıncı düşük.	Hava basıncını ayarla.
	Torç sarf malzemeleri bozulmuş.	Torç sarf malzemelerini değiştir.
Torç kesim yapıyor, fakat kesme kalitesi düşük.	Kesme akımı düşük.	Kesme akımını yükselt.
	Torç hızı çok yüksek.	Torç hızını düşür.
	Hava akımı yetersiz.	Hava akımını yükselt.
	Torç yağlanmış veya sarf malzemeleri ömrünü tamamlamış.	Torcun temizleyin veya sarf malzemelerini yenileri ile değiştir.

Elektromanyetik Uyum - 1



TS EN 60974-1'e göre tasarlanmıştır.

TS EN 55011'e göre makinenin EMU sınıfı Grup 2 Sınıf A'dır.

Detaylı bilgi için TS EN 60974-10'a bakınız.

- Kesme yaparken açma/kapama anahtarını açık kapatmayınız. Bu durum şebekede gerilim dalgalanmaları oluşturabileceği gibi makinenin kullanım ömrünü de kısaltabilir.
- Güç ünitesi açıldıktan sonra makinenin elektriksel açıdan kararlı hale gelebilmesi için ortalama olarak 5-10 saniye beklenmeli ve daha sonra kesme işlemine başlanmalıdır.
- Bu A sınıfı ekipman, elektrik enerjisinin alçak gerilim şehir şebekesi tarafından sağlandığı ev ve benzeri yerlerde kullanmaya uygun değildir. Bu gibi yerlerde, şebekeye iletilen ve havadan yayılan radyo frekanslı bozulmalar nedeniyle elektromanyetik uyumluluğun sağlanmasında muhtemel zorluklar oluşabilir.

Plazma kesme makinesi, ilgili norm ve kurallara uygun olarak tasarlanmıştır. Bununla beraber, telekomünikasyon cihazlarını (telefon, radyo, televizyon) ve güvenlik cihazlarını karıştırıcı elektromanyetik dalgalar üretebileceği için elektromanyetik dalgalardan etkilenen cihazlar için güvenlik sorunu yaratılabilir. Makinenin ürettiği bu elektromanyetik dalgaların (parazitlerin) etkisini önlemek veya azaltmak için aşağıda belirtilen açıklamalar dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Plazma kesme makinesi endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaşam alanlarında kullanılması durumunda elektromanyetik dalgaların olası etkilerini gidermek için belirli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kurulum ve Kullanma

Genel: Kullanıcı, bu ark plazma kesme ekipmanını Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin talimatlarına uygun olarak yapmak zorundadır. Elektromanyetik bozulmalar tespit edildiğinde bu sorunların ortadan kaldırılması plazma kesme ekipmanının kullanıcısının sorumluluğundadır. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. gerektiğinde teknik konularda yardımcı olacaktır. Bazı durumlarda iyileştirme yapmak plazma kesme devresinin topraklanması gibi basit bir uygulama olabilir. (Nota bakınız.) Diğer durumlarda plazma kesme makinesini, iş parçasını çevreleyen ve giriş filtreleri bulunan oluşan ekran yapılabilir. Her halde elektromanyetik bozulmalar etrafı etkilemeyen bir seviyeye düşürülmelidir.

Not: Plazma kesme devresinin topraklanması yerel güvenlik yönetmeliklerine bağlıdır. EMC açısından topraklamayı değiştirmek güvenlik veya cihazın bozulması açısından riskler içerebilir. Daha fazla bilgi için IEC 60974-9'a bakınız.

Ortamın değerlendirilmesi

Plazma kesme ekipmanı kurulmadan önce kullanıcı etraftaki potansiyel elektromanyetik problemleri değerlendirmelidir. Bu değerlendirme yapılırken aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulmalıdır:

- a) Plazma kesme ekipmanının yanındaki, üstündeki veya altındaki diğer besleme kabloları, kontrol kabloları, sinyal ve telefon kabloları
- b) radyo ve televizyon alıcı ve vericileri
- c) bilgisayar ve diğer kontrol ekipmanları
- d) kritik güvenlik ekipmanları, (örneğin endüstriyel ekipmanların korumaları/sensörleri)
- e) etraftaki kişilerin sağlığı, (örneğin kalp pili ve işitme cihazları)
- f) kalibrasyon veya ölçüm cihazları
- g) çevredeki diğer cihazların elektromanyetik bağışıklığı. Kullanıcı çevrede kullanılan diğer cihazların elektromanyetik uyumluluğundan emin olmalıdır. Bu ilave koruma önlemleri gerektirebilir.

Elektromanyetik Uyum - 2

h) kaynağın yapıldığı gün ve zaman da göz önünde bulundurulmalıdır.

Değerlendirmenin yapılacağı çevrenin büyüklüğü çevredeki binaların yapısına ve etraftaki aktivitelere de bağlıdır. Bu çevre sadece içinde bulunulan binayla sınırlı olmayabilir.

Plazma kesme teçhizatının değerlendirilmesi

Elektromanyetik girişimin anlaşılabilir olarak çözülmesi için çevrenin değerlendirmesine ilave olarak plazma kesme teçhizatının da değerlendirilmesi gerekir. Bir emisyon değerlendirmesi CISPR 11 madde 10'da bahsedildiği gibi yerinde emisyon ölçümleri de yapılmalıdır. Yerinde ölçümler iyileştirme tedbirlerinin etkinliğinin anlaşılması için de yapılabilir.

İyileştirme Önlemleri

Dağıtım şebekesi : Plazma kesme ekipmanı şebekeye üreticinin talimatları doğrultusunda bağlanmalıdır. Elektromanyetik girişim oluştuğunda şebeke girişini filtrelemek gibi ilave tedbirlerin alınması gerekebilir. Sabit olarak kullanılan plazma kesme makinelerinin kabloları metal boru veya benzeri bir tertibatla ekranlanabilir. Ekranlama kablo boyunca devamlı olmalıdır. Ekranlama plazma kesme makinesinin gövdesine bağlanmalıdır böylece plazma kesme makinesi gövdesi ile ekran arasında iyi bir elektriksel temas sağlanmış olur.

Plazma kesme ekipmanının bakımı : Plazma kesme ekipmanı üreticinin talimatlarına uygun olarak düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Makine çalışırken tüm erişim, servis kapıları ve kapaklar kapalı ve düzgünce vidalanmış olmalıdır. Üreticinin talimatları dışında plazma kesme makinesi üzerinde hiçbir surette değişiklik ve ayar yapılmamalıdır.

Plazma kesme kabloları : Plazma kesme kabloları mümkün olduğunca kısa kısa olmalı ve birlikte yönlendirilmeli ve yer seviyesine yakın olmalıdır.

Eşpotansiyel bağlama : Etraftaki tüm metal nesnelerin toprağa bağlanması düşünülmelidir. Ancak iş parçası ile birlikte toprağa bağlanmış olan metalik cisimler operatör elektrod ve bu metal cisimlere aynı anda dokunduğunda elektrik çarpa tehlikesi oluşturur. Operatör tüm bu metalik nesnelere izole edilmiş olmalıdır.

İş parçasının topraklanması : Güvenlik nedenleri ile veya iş parçasının boyutları nedeniyle toprağa bağlanmadığı durumlarda (örneğin gemi gövdesi) iş parçasının toprağa bağlanması her zaman olmasa da elektromanyetik emisyonu düşürebilir. İş parçası topraklanmak istendiğinde güvenlik veya diğer cihazların bozulmayacağından emin olunmalıdır. Bu bağlantı gerekli olduğunda iş parçası direk toprağa bağlanabilir veya direk bağlantıya izin verilmeyen bazı ülkelerde bağlantı yönetmeliklere uygun olarak seçilen bir kapasitör üzerinden yapılabilir.

Ekranlama : Çevredeki diğer kabloların ekranlanması da emisyon sorunlarını azaltabilir. Bazı özel durumlarda tüm çevrenin ekranlanması da düşünülebilir.

- Makinenin yüksek elektromanyetik alanların bulunduğu ortamlarda kullanılması durumunda, ayarlanan kaynak/kesme akımındaki değişim \pm %10 değerini aşabilir.
- Bu ekipman IEC/EN 61000-3-12 standardına uygun değildir. Ekipman, alçak gerilim şehir şebekesine bağlanmak istendiğinde, elektrik dağıtım firmalarına danışarak uyumluluğun sağlandığından emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanım

- 1- Plazma kesme makinesi, açık konumda iken elektrik şebekesinden düşük enerji çekecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
- 2- Kesme işlemi sırasında aşırı enerji tüketimini önlemek için kesilecek olan malzemenin cinsine ve kalınlığına uygun akım değerleri ile çalışılmalı, gereğinden yüksek akım değerlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır.
- 3- Kesim yapılmadığı zamanlarda plazma kesme makinesi mutlaka kapatılmalıdır.

Ambalajın Sökülmesi

ASKAYNAK Inverter Plazma 105-ULTRA plazma kesme makinesi, karton kutu içerisinde satılmaktadır. Ambalajlı olmayan makineleri satın almayın. Makineyi kutusundan çıkarmak için kutunun üst kapağını açın ve makineyi içinde bulunduğu poşetten çıkarın. Bu poşeti ve kutuyu atmayın ve ileride makineyi tekrar kaldırmak ya da depolamak için saklayın.

 
Taşıma ve Saklama Şartları

Kesme işlemi yapılmaması durumunda tozdan ve çevrede bulunabilecek diğer olumsuz etkilere korumak için ve özellikle uzak mesafeler arasında taşırken plazma kesme makinesini kutusuna koyunuz. Makinenin sert darbeler görmemesine özen gösteriniz ve düşürmeyiniz.

Makineyi tutma sapından tutup kaldırın ve taşıyın. Makine çalışırken taşımayın ve kaldırmayın. Kaldırırken, taşırken ve kullanırken rastgele atmayın darbelerden koruyun. Mekanik darbe gören makinelerde yalıtma aralıkları azalabilir.

Kullanıma alınmadan önce bekleyecek veya uzun süre kullanılmıyacaksa, temizleyerek kendi kutusuna yerleştirin ve nemsiz tozsuz ortamlarda saklayın.

Plazma Kesme Makinesinin Servisten Alınması




Makinenizin kullanım ömrü bittiğinde ve işlevini yerine getirmediğinde evsel atık olarak imha etmeyiniz, çöpe atmayınız. Plazma kesme makinesini yerel yönetmeliklere uygun olarak hizmetten kaldırınız.

Makine ile Birlikte Verilen Aksesuarlar

Plazma kesme torcu
Şase kablosu


Elektriksel Bağlantı Şeması

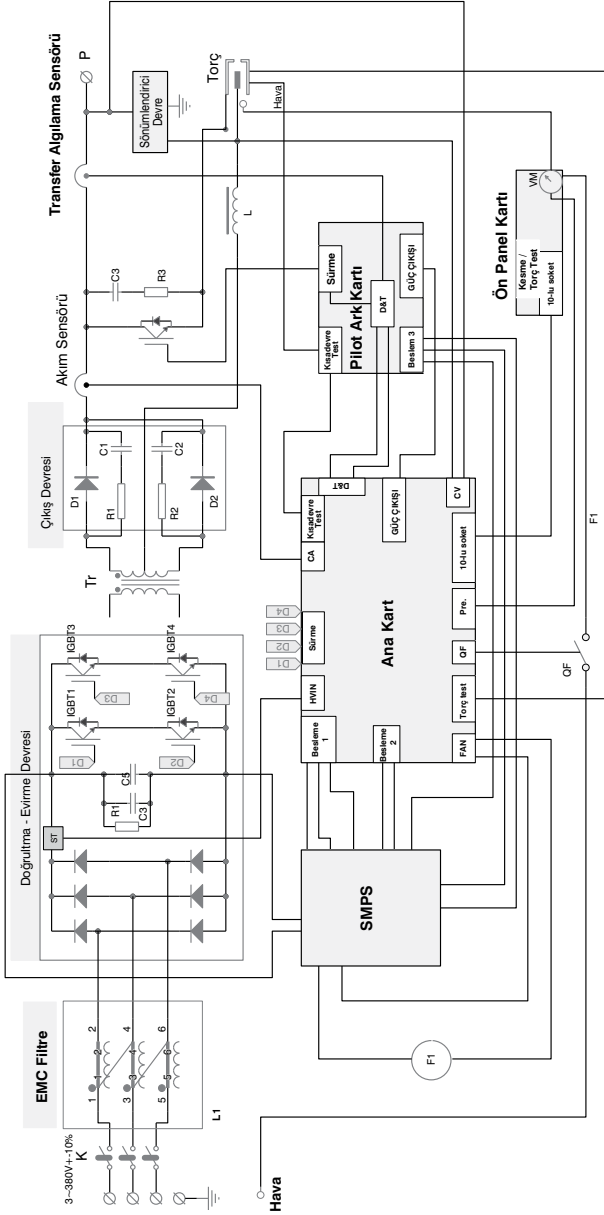

K : hava anahtarları C1, C2 : sönümlendirici kondansatör Tr : arka transformator D1, Ds : hızlı diyot
 F1: fan Hall : current sensor P : arka endüktans L : arka endüktans QF : positif çıkış VM : basınc ölçer

**KULLANIM
KILAVUZU**

Yedek Parçalar - 1

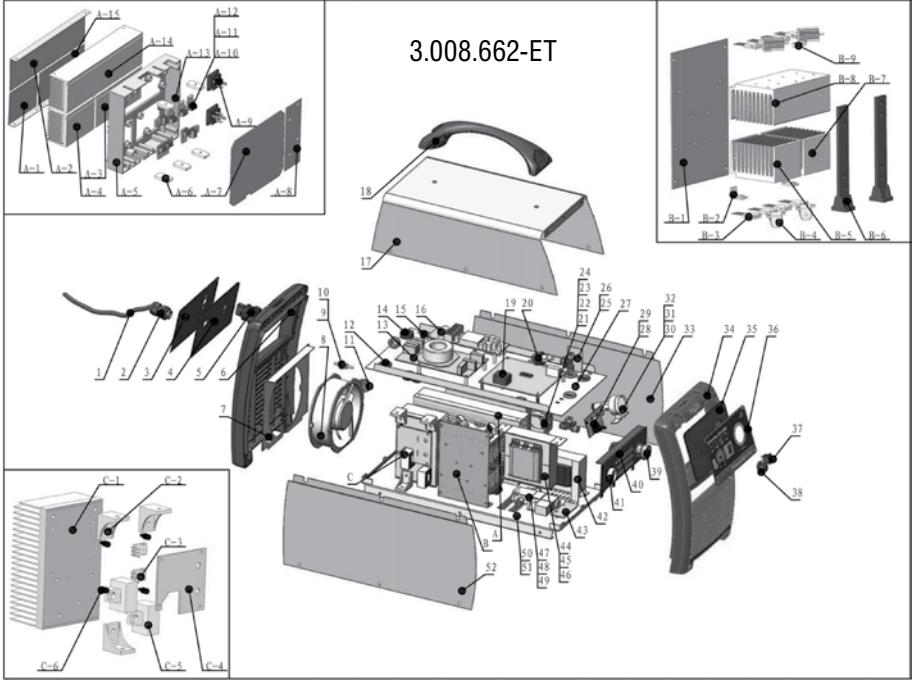

KULLANIM
KILAVUZU



No.	Tedarikçi Parça Kodu	Askaynak Parça Kodu	Parça Tanımı	Miktar
1	7.555.311	82U7555311	Besleme Kablosu (4x2.5) H07RN-F	3.20 m
2	7.155.001	82U7155001	Besleme Kablosu Rakoru M20x1.5, P65/105	1
3	8.104.667-B	82U8104667-B	Arka Panel Etiketli P105	1
4	8.307.008-C	82U8307008-C	Arka Panel Plakası 405U/P105	1
5	7.232.011	82U7232011	Açma Kapama Anahtarı, 3x25A 690V	1
6	8.068.004-F	82U8068004-F	Plastik Arka Panel P60/P105	1
7	8.122.660	82U8122660	Fan Montaj Plakası P105	1
8	7.720.008	82U7720008	FAN DC 24V 1.25 A P105	1
9	8.462.617	82U8462617	Hava Giriş Kaplini P105	1
10	7.624.124	82U7624124	Hızlı Giriş Kaplini P105	1
11	7.735.309	82U7735309	Yeşil Ferrit-1 405U/P105/161S	2
12	7.505.105	82U7505105	Kablo Koruma Kelepçesi P105	5
13	5.496.909-C	82U5496909-C	EMC PCB P105	1
14	7.735.330	82U7735330	Siyah Ferrit	1
*	6.271.790	82U6271790	EMC Endüktans P105	1
15	7.505.122	82U7505122	Kablo Koruma Kelepçesi P105	3
16	5.496.037-J	82U5496037-J	100W SMPS PCB P105	1
17	8.301.420-B-GNE30	82U8301420-B-GNE30	Metal Üst Kapak P105	1
18	8.253.035	82U8253035	Tutamak	1
19	5.496.948-C	82U5496948-C	Kontrol Kartı P105	1
20	7.232.637	82U7232637	Basınç Sensörü P65/105	1
21	7.253.410	82U7253410	Gas Regülatörü P105	1
22	7.624.001	82U76241001	Gas Konnektörü P105	3
23	8.462.635	82U8462635	Şartlandırıcı Konnektörü P65/105	1
24	7.505.420	82U7505420	O-ring P65/105	1
25	7.624.270	82U7624270	3ü T bağlantısı XYK117 P105/P60	2
26	8.123.598	82U8123598	3ü T Bağlantı Montaj Plakası P105	1

Yedek Parçalar - 2

No.	Tedarikçi Parça Kodu	Askaynak Parça Kodu	Parça Tanımı	Miktar
27	8.062.660	82U8062660	PCB Orta Montaj Plakası P105	1
28	5.496.907-B	82U5496907-B	Ön Kontrol Kartı P105/P60	1
29	8.742.101	82U8742101	Potansiyometre Pulu	1
30	8.123.552	82U8123552	Manometre Tutucu P105	1
31	7.304.050	82U7304050	Manometre P105/P60	1
32	8.462.106	82U8462106	Manometre Kaplini P65/P105 1/8 x8PU	1
33	8.051.420-B-GNE30	82U8051420-B-GNE30	Sağ Yan Metal Panel P105	1
34	8.069.004	82U8069004	Plastik Ön Panel P105/405U/251U	1
35	8.306.647	82U8306647	Ön Panel Plakası P60/P105	1
36	8.103.660-B	82U8103660-B	Ön Panel Etiketli P105	1
37	7.227.017	82U7227017	Kesim Modu Anahtarları P60/P105	1
38	7.458.008	82U7458008	Akım Ayar Düğmesi (Knob) 405U/P105	1
39	7.667.022	82U7667022	Plasma Torç Soketi P105	1
40	8.123.599	82U8123599	Soket Metal Montaj Plakası P105	1
41	7.152.316	82U7152316	Kaynak Soketi 10-25 mm Dişi-Panel	1
42	6.271.662	82U6271662	Çıkış Endüktansı P105	1
43	5.496.226	82U5496226	Çıkış Snubber PCB P105	1
44	6.185.662	82U6185662	Ana Transformör P105	1
*	7.735.502	82U7735502	Yeşil Ferrit-3 405U/P105	2
*	7.735.500	82U7735500	Yeşil Ferrit-2 405U/P105/161S	1
45	8.751.420	82U8751420	Ana Trafo İzolasyon Plakası P105	2
46	8.123.400	82U8123400	Ana Trafo Montaj Plakası 405U/P105	1
47	7.253.046	82U7253046	Selenoid Valf P105	1
48	7.724.024	82U7724024	Gürültü Filtresi P105	1
49	7.624.122	82U7624122	Gaz Bağlantı Konnektörü P105	2
50	8.055.660	82U8055660	Metal Alt Panel P105	1
51	7.505.512	82U7505512	Kablo Kelepçesi P105	1
52	8.050.420-B-GNE30	82U8050420-B-GNE30	Sol Yan Metal Panel P105	1
53	8.860.663-A	82U8860663-A	Beyan Etiketli P105	1
54	7.463.184-A	82U7463184-A	Kondansatör (VETRON 100UF±5% 800V SCL)	1
A	5.422.603	82U5422603	Güç Ünitesi (Komple P105)	1
A-1	8.052.663	82U8052663	Soğutucu Tünel Kapağı (1) P105	1
A-2	8.052.662	82U8052662	Soğutucu Tünel Kapağı (2) P105	1
A-3	8.422.668-B	82U8422668-B	IGBT Soğutucu-3 P105	1
A-4	8.422.667	82U8422667	IGBT Soğutucu-2 P105	1
A-5	8.746.029	82U8746029	Soğutucu Montaj Çerçevesi P105	1
A-6	8.123.040	82U8123040	IGBT montaj desteği	5
A-7	5.496.440-B	82U5496440-B	Inverter PCB P105	1
A-8	5.496.700-D	82U5496700-D	Köprü Diyot Kartı 3PH P105	1
A-9	7.411.350	82U7411350	Köprü Diyot SC50VB160	2
A-10	7.425.620	82U7425620	IGBT IKW40N120H3(K40H1203)-40 A 1200 V	8
A-11	8.713RM.056	82U8713RM056	İzolasyon Ayağı-1 P105	8
A-12	8.713RM.038	82U8713RM038	İzolasyon Ayağı-2 P105	8
A-13	7.231.285	82U7231285	Termik P105	1
A-14	8.422.666	82U8422666	IGBT Soğutucu-1 P105	1
A-15	8.052.664	82U8052664	Soğutucu Tünel Kapağı (3) P105	1
B	5.423.603	82U5423603	Çıkış Ünitesi (Komple P105)	1
B-1	5.496.469	82U5496469	MUR Montaj Plakası	1
B-2	8.123.641	82U8123641	Metal Destek Ayakları (Güç Ünitesi için)	2
B-3	7.421.142	82U7421142	Çıkış Diyodu APT60DQ120BG	8
B-4	8.713.179	82U8713179	İzolasyon Ayağı-3 P105	8
B-5	7.445.345	82U7445345	Direnc P105	4
B-6	8.423.662	82U8423662	MUR Soğutucu-2 P105	1
B-7	8.123.637-E	82U8123637-E	Soğutucu Destek Ayağı 405U/P65/105	2
B-8	8.423.663	82U8423663	MUR Soğutucu-3 P105	1
B-8	8.423.661	82U8423661	MUR Soğutucu-1 P105	1
B-9	7.231.275	82U7231275	Termik - OH3 75 B	1
C	8.713.600	82U8713600	İzolasyon Kağıdı P105	2
C	5.426.603	82U5426603	Pilot Arc PCB (Komple P105)	1
C-1	8.426.662-B	82U8426662-B	Pilot Ark Soğutucusu P105	1
C-2	8.045.001	82U8045001	Plastik Montaj Ayağı P105	3
C-3	7.425.634	82U7425634	Pilot Ark IGBT P105/P60	2
	8.713.197	82U8713197	İzolasyon Bloğu P105	2
	8.713.195	82U8713195	Plastik İzolasyon Ayağı P105	2
C-4	5.496.466-B	82U5496466-B	Pilot Ark PCB P105	1
C-5	7.321.101	82U7321101	Akım Sensörü (YNC-100A1)	2
C-6	7.503.510-A	82U7503510-A	Plastik Destek Ayağı	4
	7.927.104-A	82U7927104-A	Plastik Vida	8

(*) Resimde gösterilmeyenler

Uyarı Etiketi ve Teknik Özellikler Tablosu

	<p>DİKKAT! Bu donanımı çalıştırmadan ve işletmeye almadan önce kullanma kılavuzunda belirtilen talimatları iyice okuyun. Makinenin "Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği"nde belirtilen şartları sağlayacak şekilde kurabilmek ve kullanma sınırlarını hakkında detaylı bilgi alabilmek için mutlaka kullanma kılavuzuna bakın. Elektrik şoku ölüme neden olabilir. Makinenin kapagı sadece konusunda uzman ve yetkili kişiler tarafından açılmalıdır.</p>	<p>WARNING! Do not attempt to use this equipment until you have thoroughly read all installation, operating and maintenance information supplied with your equipment. They include important safety precautions and detailed operating and maintenance instructions. Follow the safety informations exactly to avoid serious personal injury or loss of life.</p>	
---	--	--	--

Detaylı bilgi için Sayfa 4-10'da yer alan "Plazma Arkı ile Kesmede Güvenlik" bölümünü dikkatle okuyun.




Manufacturer (İmalatçı/İthalatçı): Trademark:
Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. ASKAYNAK
 TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB
 2. Cadde, No:5, Şekerpınar
 41420 Çayırova, Kocaeli/TURKEY MADE in CHINA



Model:
Plasma 105-ULTRA

Serial Nr. iş located on
 the machine
 Seri No. makine üzerindedir



TS EN 60974-1
 TS EN 60974-10

		20A/88V - 100A/120V			
		X	%40	%60	%100
	U ₀ 275V	I ₂ 100A	90A	80A	
		U ₂ 120V	116V	112V	

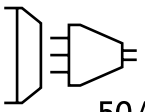	3~ 50/60Hz	U ₁ 380V	I _{1 max} 21.6A	I _{1 eff max} 13.7A
IP21S	P _{1 max} = 14.2kW			

PRODUCTION DATE IS EMBEDDED WITHIN THE SERIAL NUMBER
 ÜRETİM TARİHİ SERİ NO. ETİKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR  

Teknik Servisler - 1

ADANA :

Bakır Makina

Yeşiloba Mahallesi, Küçük Seyhan
Sanayi Sitesi, C Blok, No:7
Seyhan - ADANA
Tel : (0322) 428 40 30
Faks : (0322) 428 40 30
e-posta : bakirmakina001@hotmail.com

AFYONKARAHİSAR :

Er Kaynak

2. Küçük Sanayi Sitesi
15. Ada 5.Blok, No : 8
Merkez - AFYONKARAHİSAR
Tel : (0272) 223 42 72
e-posta : isaerkek@gmail.com

ANKARA :

Bilim Elektrik Bobinaj

1. Sokak, Armağan Pasajı, No : 102/18
Yenimahalle - ANKARA
Tel : (0312) 385 30 41
Faks : (0312) 385 35 45
e-posta : bilim-elektrik@hotmail.com

Keyvan Teknik Servis Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi
1438. Sokak (647), No : 24
Ostim - ANKARA
Tel : (0312) 395 44 66
(0312) 395 67 17
Faks : (0312) 395 67 14
e-posta : keyvanteknik@hotmail.com

Özkaynak Makine ve Ticaret Ltd. Şti.

Ostim OSB 1174. Cadde No : 10
06370 Yenimahalle - ANKARA
Tel : (0312) 385 06 19 - 385 06 20
Faks : (0312) 385 06 21
e-posta : sbal@oz-kaynak.com.tr

ANTALYA :

Tanrıkulu Makina İnşaat Emlak Otomotiv Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. 680. Sokak, No : 89
Muratpaşa - ANTALYA
Tel : (0242) 335 35 82
Faks : (0242) 335 35 83
e-posta : info@tanrikuluas.com.tr
tanrikuluas@gmail.com

BATMAN :

Topiz Bobinaj

Cumhuriyet Mah. 1512. Sokak, No:35/A
Merkez - BATMAN
Tel : (0488) 214 87 70
Faks : (0488) 214 87 70
e-posta : topizbobinaj@hotmail.com

BURSA :

Alp Kaynak Teknik Hırdavat Tic. Ltd. Şti.

Küçük Sanayi Sitesi, Üçevler Mah.
48. Sokak, No : 3 Par-Koop
Nilüfer - BURSA
Tel : (0224) 441 90 34
Faks : (0224) 441 90 24
e-posta : alpknaynak@yahoo.com
alpguller@yahoo.com.tr

Özduran Ticaret

Üçevler Mahallesi, 48. Sokak
No : 9, Par-Koop
Nilüfer - BURSA
Tel : (0224) 441 46 08
Faks : (0224) 443 49 79
e-posta : saadettin_duran@hotmail.com

ÇORUM :

Kılıçlar Bobinaj

Küçük Sanayi Sitesi
Sanayi Caddesi, No : 109
Merkez - ÇORUM
Tel : (0364) 234 92 73
Faks : (0364) 234 92 73
e-posta : kiliclar-bobinaj@hotmail.com

Teknik Servisler - 2

DENİZLİ :

İmtaş Dış Ticaret A.Ş.

Zafer Mahallesi,
1066 Sokak, No : 10
Bakırlı - DENİZLİ
Tel : (0258) 371 98 77
Faks : (0258) 372 21 40
e-posta : mahmut@imtasdemir.com
www.imtasdemir.com

DİYARBAKIR :

Alkan Elektrik ve Bobinaj

Gevran Caddesi,
Akkoyunlu 1. Sokak
Birlik Apartmanı Altı, No: 8/C
Ofis - DİYARBAKIR
Tel : (0412) 223 50 70
e-posta : erkanbobinaj@hotmail.com

ELAZIĞ :

Öztürk Elektrik Bobinaj

Sanayi Mahallesi,
Sanayi Caddesi, No: 80/A
Merkez - ELAZIĞ
Tel : (0536) 985 70 39
e-posta : ademozturk.0403@hotmail.com

ERZURUM :

Tolga Makine

Bakırcı Mah., Cennet Çeşme Sokak,
Yaşam Apartmanı, No: 5/A
Merkez/ERZURUM
Tel : (0442) 235 63 64
Faks : (0442) 235 63 64
e-posta : tolgamakine@hotmail.com

ESKİŞEHİR :

Tutares Makine Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

75. Yıl Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi
11233. Sokak, H-Blok, No : 10
Merkez - ESKİŞEHİR
Tel : (0222) 228 04 16
Faks : (0222) 228 04 47
e-posta : fahri@tutargroup.com

GAZİANTEP :

Fatih Teknik Makina

Sanayi Mahallesi
Anafartalar Bulvarı, No : 109
Şehit Kamil - GAZİANTEP
Tel : (0342) 235 37 18
Faks : (0342) 235 37 17
e-posta : ilkaykurt79@hotmail.com

HATAY :

İskenderun Elektronik Sanayi

Tayfur Sökmen Bulvarı
Sanayi Sitesi, No : 71
İskenderun - HATAY
Tel : (0326) 616 29 83
Faks : (0326) 616 29 83
e-posta : iskenderun_elektroniksanayi@hotmail.com

İSTANBUL :

Akcan Kaynak Servis Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.

Aydınlı Mah., TEM Yan Yol, Melodi Sok.
No: 2, İç Kapı No: 44
Tuzla - İSTANBUL
Tel : (0216) 593 41 48-49
Faks : (0216) 593 41 50
e-posta : info@akcankaynak.com
www.akcankaynak.com

Ark Kaynak Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mescit Mahallesi, Demokrasi Caddesi
Birmes Sanayi Sitesi, B-7 Blok, No: 3/28
Tuzla - İSTANBUL
Tel : (0216) 394 82 10-11-12
Faks : (0216) 394 82 13
e-posta : turan.unal@arkkaynak.com
www.arkkaynak.com

Gelişim Kaynak Tekniği San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi, B Blok,
Kat: 4, No: 339
Okmeydanı - İSTANBUL
Tel : (0212) 320 18 94
Faks : (0212) 221 29 34
e-posta : info@gelisimkaynak.com.tr

Teknik Servisler - 3

Ser Kaynak – Gülfer Açınal

İkitelli O.S.B., Tormak San.Sit.,
Cami Pasajı No: 8 Başakşehir - İSTANBUL
Tel : (0212) 485 71 20
Faks : (0212) 485 71 21
e-posta : serkaynak2015@gmail.com

Sinerji Kaynak Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İkitelli O.S.B., Mahallesi,
Demirciler D2 Blok No:310
Başakşehir - İSTANBUL
Tel : (0212) 407 01 23
Faks : (0212) 407 01 23
e-posta : sinerjikaynak@gmail.com

Yağmur Makina

Bağlarbaşı Mahallesi,
Kooperatif Cad., No: 54/A
Maltepe - İSTANBUL
Tel : (0216) 457 12 92
Faks : (0216) 457 12 92
e-posta : makinayagmur@gmail.com

İZMİR :

ATC Kaynak Makinaları ve Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2828. Sokak, No : 39
1. Sanayi Sitesi
Mersinli - İZMİR
Tel : (0232) 459 50 40
Faks : (0232) 459 50 45
e-posta : atckaynak@gmail.com

Doruk Hırdavat ve Isıtma Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

1426 Sokak, No : 14
Bornova - İZMİR
Tel : (0232) 478 14 12
Faks : (0232) 479 64 77
e-posta : hasan@dorukhirdavat.com.tr
www.dorukhirdavat.com.tr

ERMA Teknik Malzeme

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

4. Sanayi Sitesi,
129/8 Sokak, No : 2
Bornova - İZMİR
Tel : (0232) 375 52 83
Faks : (0232) 375 60 59
e-posta : meral.h@ermateknik.com.tr

KAHRAMANMARAŞ :

Electro Center Otomasyon Elektrik, Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şti.

Dulkadiroğlu Bahçelievler Mahallesi,
Trabzon Bulvarı, No:116 E,
Merkez - KAHRAMANMARAŞ
Tel : (0344) 236 00 96
Faks : (0344) 236 01 45
e-posta : electro-center46@hotmail.com

Kahraman Hırdavat Bobinaj Elektrik Makina Taahhüt İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Yavuz Selim Mahallesi, Kaportacılar Cad.,
No:37/A Dulkadiroğlu,
Merkez - KAHRAMANMARAŞ
Tel : (0344) 236 57 87
Faks : (0344) 236 42 32
e-posta : aksakahraman@hotmail.com

Üstün Bobinaj

Sanayi Sitesi, 15/B Blok, No : 4
Elbistan - KAHRAMANMARAŞ
Tel : (0344) 413 64 93
Faks : (0344) 413 34 22
e-posta : ustunbobinaj@hotmail.com

KARS :

Ayırım Elektrik

Orta Kapı Mah., İsmail Aytemiz Cad.,
Burç Sokak, No: 7
KARS
Tel : (0474) 223 82 95
e-posta : hamitayrim1@hotmail.com

Teknik Servisler - 4

KAYSERİ :

Elektron Kaynak Ekipmanları Makina San. Tic.

Anbar Mah., 879. Sokak, No: 26/A
Melikgazi - KAYSERİ
Tel : (0352) 311 41 60
Faks : (0352) 311 41 61
e-posta : elektronikaynak@hotmail.com

KIRŞEHİR :

Çözüm Elektronik

Ahi Evran Mahallesi
Şehit Bekir Korkmaz Cad. No : 19/C
Merkez - KIRŞEHİR
Tel : (0386) 213 46 70
e-posta : sukrupolat40@hotmail.com

KOCAELİ :

Girişim Dış Ticaret Anonim Şirketi

Sanayi Mah., Çarşı Yapı AVM,
Kumru Sokak, No: 14/27
İzmit - KOCAELİ
Tel : (0262) 335 08 63 - 64
Faks : (0262) 335 08 65
e-posta : teknikservis@girisimdisticaret.com

Göka Marmara Makina A.Ş.

Balçık Köyü, Organize Cad., No: 45/A
Gebze - KOCAELİ
Tel : (0262) 641 24 11
Faks : (0262) 641 24 33
e-posta : gokamakina@hotmail.com

KONYA :

Faruk Bobinaj ve Kaynak

Fevzi Çakmak Mahallesi
Komsan İş Merkezi
10561. Sokak, No : 9
Karatay - KONYA
Tel : (0332) 342 66 23
Faks : (0332) 342 66 59
e-posta : faruk_bobinaj@hotmail.com

MALATYA :

Aktif Kaynak Pompa

Yakınca Mahallesi
Semt Özsan Sanayi Sit. 24. Blok, No: 13
Yeşilyurt - MALATYA
Tel : (0422) 238 33 11
Faks : (0422) 238 33 11
e-posta : aktif@aktifkaynakpompa.com
www.aktifbobinaj.com

MANİSA :

İrfan Bobinaj – İrfan Makineci

Güzelyurt Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.
D Blok, No : 86/A
Merkez - MANİSA
Tel : (0236) 236 22 96
e-posta : cengiz@irfanbobinaj.com.tr

MERSİN :

Flaş Hırdavat ve San. Tic. Ltd. Şti.

Siteler Mah. Sanayi Sitesi,
159. Cadde, No: 4/D
Akdeniz - MANİSA
Tel : (0234) 336 02 32
e-posta : flas_hirdavat@hotmail.com

ORDU :

Zafer Elektromekanik

Karapınar Mah., 1190 Sokak,
Otes Sanayi Sitesi, No: 5D
Altınordu - ORDU
Tel : (0452) 233 12 69
Faks : (0452) 233 12 69
e-posta : zaferelektromekanik@hotmail.com

SAKARYA :

2V Megatronik

Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesi
1288. Sokak, No : 12/A
Erenler - SAKARYA
Tel : (0264) 666 18 19
Faks : (0264) 666 18 19
e-posta : info@2v.com.tr

Teknik Servisler - 5

SAMSUN :

Med Kaynak Tekniđi

İlk Adım Sanayi Sitesi
57. Sokak, No : 44
Tekkek y - SAMSUN
Tel : (0362) 260 50 01
Faks : (0362) 260 50 02
e-posta : medkaynak@gmail.com

SİVAS :

As-Tek Elektronik Kaynak Makina ve Ekipmanları

4 Eylül Sanayi Sitesi
39. Sokak, No : 5/B
Merkez - SİVAS
Tel : (0346) 226 11 15
Faks : (0346) 226 11 15
e-posta : e_guleryuz58@hotmail.com

TEKİRDAĞ :

Asya Elektronik

Zafer Mah., Yeni Sanayi Sitesi,
İmalat 1. Sokak, No: 4
Çorlu - TEKİRDAĞ
Tel : (0282) 650 19 87
e-posta : asyaelektronik59@gmail.com

TRABZON :

Teknik Elektronik Bobinaj

Sanayi Mahallesi
Deđirmen Cad. No : 25
Deđirmendere - TRABZON
Tel : (0462) 325 52 26
Faks : (0462) 325 52 26
e-posta : davut.kol@hotmail.com

YALOVA :

Anadolu Kaynak Ekipmanları

H rriyet Mahallesi, Bađdat Caddesi
Çavdar Apt., N0: 11/14
Altınova - YALOVA
Tel : (0226) 461 40 08
Faks : (0226) 461 39 89
e-posta : ismailduman@anadolukaynak.com.tr
www.anadolukaynak.com.tr

YOZGAT :

Genbak Motorlu Araçlar Genel Bakım

Kerestecilik Otomotiv Ticaret Sanayi A.Ş
Y z nc  Yıl Sanayi Sitesi, 8.Sokak No: 2
Merkez - YOZGAT
Tel : (0354) 212 19 70
Faks : (0354) 217 84 88
e-posta : : info@genbak.com

ZONGULDAK :

Emre Elektronik

Elmatepe Mahallesi
Camii Sokak, No : 12/A
Karadeniz Eređlisi - ZONGULDAK
Tel : (0372) 312 46 57
e-posta : emreelektronik67@hotmail.com

G ncel
teknik servis iletiřim
bilgilerimiz
ve diđer sorularınız iin
l tfen
“www.askaynak.com.tr”
internet adresimizi
ziyaret ediniz.

Bağlantı Adresleri

Değerli müşterimiz,

Aşağıda belirtilen önerilere uymanızı önemle rica ederiz.

- 1- Makineyi aldığınızda “**Garanti Belgesi**”ni mutlaka onaylatınız.
- 2- Makinenizi kullanma kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak kullanınız.
- 3- Servis ihtiyacınız olduğunda İstanbul merkezde bulunan **Teknik Servis Departmanı**'mıza, size en yakın **Bölge Satış Büromuz**'a ya da **Yetkili Bayimiz**'e başvurunuz.
- 4- Servis işlemi bittiğinde yetkiliden “**Servis Formu**” istemeyi unutmayınız.

BÖLGE SATIŞ BÜROLARIMIZ

İSTANBUL Bölgesi Satış Bürosu

Rauf Orbay Caddesi
Evlıya Çelebi Mahallesi
Ak İş Merkezi, No: 33
İçmeler, 34944 Tuzla - İSTANBUL
Tel : (0216) 395 84 50 - 395 56 77
Faks : (0216) 395 84

İZMİR Bölgesi Satış Bürosu

Mersinli Mahallesi, 1. Sanayii Sitesi
2822. Sokak, No: 25
35120 - İZMİR
Tel : (0232) 449 90 35 - 449 01 64
Faks : (0232) 449 01 65

ANKARA Bölgesi Satış Bürosu

Ostim Sanayii Sitesi
Ahi Evran Caddesi, No: 83
06370, Ostim - ANKARA
Tel : (0312) 385 13 73 - pbx
Faks : (0312) 354 02 84

ADANA Bölgesi Satış Bürosu

Yeşiloba Mahallesi, 46253 Sokak
Metal Sanayi Sitesi, No: 5/B
01100 Seyhan - ADANA
Tel : (0322) 359 59 67 - 359 60 45
Faks : (0322) 359 60 01

SATIŞ SONRASI SERVİS **DEPARTMANIMIZ**

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi 2. Cadde, No: 5, Şekerpınar
41420 Çayırova - KOCAELİ
Tel : (0262) 679 78 00
Faks : (0262) 679 77 00
servis@askaynak.com.tr



Dikkat !

Her türlü bakım ve onarım işlemleri için bulunduğunuz noktaya en yakın olan ve Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilen teknik servislerimize veya satış bürolarımıza başvurunuz. Yetkisiz servisler veya kişiler tarafından yapılan bakım ve onarım işlemleri üretici firma garantisini geçersiz kılar.

ASKAYNAK

Plasma
105 ULTRA

**Inverter Plasma
Cutting Machine**



USER
MANUAL

USER MANUAL

Cutting method
and specifications



32 mm
Cutting
Thickness



Cutting With Arc Plasma



“AT” UYGUNLUK BEYANI / “EU” DECLARATION OF CONFORMITY

İmalatçı / Manufacturer

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ürün / Product

Plazma Kesme Makinesi - Plasma Cutting Machine

Marka - Model / Brand - Model

Askaynak® Plazma 105-ULTRA



Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi, ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.

The object of the declaration described above, is in conformity with the relevant union harmonisation legislation.

Direktifler / Directives

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Uyumlaştırılmış standartlar ve uygunluğun deklare edilmesiyle ilişkili diğer referanslar.

References to the relevant harmonised standards used, and references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared.

TS EN 60974-1:2013, TS EN 60974-10:2014

İlave bilgi: Tanımlanan ürünün; kurulum, kullanım ve bakımı kullanım kılavuzunda belirtilen yönergelere, yasa ve yönetmeliklere, standartlara ve bilinen mühendislik uygulamalarına uygun bir şekilde yapıldığında, yukarıda verilen Avrupa Birliği Direktif ve Regülasyonları ile uyumludur. Bunlara uyulmaması veya ürün üzerinde değişiklik yapılması halinde, bu deklarasyon geçersiz olur.

Additional information: *The equipment complies with listed European Directives and Regulations if installed, used and maintained in accordance with enclosed instructions, applicable laws, standards and sound engineering practices.*

Any misuse and/or any modification render this declaration void.

İmalatçı adına imzalayan / Signed for and on behalf of:

Hatice ÖZEL

Teknik Hizmetler Müdürü - Technical Services Manager

Kocaeli, TURKEY

27.02.2020

Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

CE sertifikası 2018 yılında eklenmiştir. / CE mark was first affixed in 2018.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli - TURKEY
rev.3 ; 27.2.2020

Contents

Safety in Cutting With Plasma Arc	36 - 41
General Characteristics	42
Installation and Operator Instructions.....	43
Preparations for Work	44 - 46
Accessories Delivered with the Machine	46
Maintenance and Troubleshooting	47 - 50
Electromagnetic Compliance	51 - 53
Efficient Use in Terms of Energy Consumption	53
Unpacking	53
Transportation and Storage Conditions	53
De-commissioning the Plasma Cutting Machine	53
Spare Parts	54 - 55
Electrical Connection diagram	56
Warning Label and Technical Specification Table	57

MANUFACTURER

Kaynak Tekniđi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova, KOCAELİ - TURKEY
Tel: (+90 262) 679 78 00 Fax: (+90 262) 679 77 00

www.askaynak.com.tr

Manufactured in People's Republic of China by
KAYNAK TEKNİĐİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Safety In Cutting With Plasma Arc - 1

This machine has been designed to cut metal pieces, and it cannot be used for any other purpose.

Be sure that this machine should only operated by qualified personnel. Be sure that all installation, operation, maintenance and repair procedures are performed only by authorized personnel. Be sure to read user guide carefully before operating the machine. Failure to follow the instructions included in the user guide may cause serious injury, loss of life and damage on machine. Please read the warnings next to the symbols stated below. "Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş." is not liable for any damages due to improper connection, storage conditions and operation procedures.



WARNING: This symbol means that the instructions provided in the user manual must absolutely be obeyed in order to prevent serious injuries, loss of life and severe damage to the machine. Please protect yourself and those around you.



READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read and understand this manual before operating this equipment. Not complying with the instructions given in the user manual may result in serious injuries, loss of life and damages in the machine.

Cutting works should not be performed in a careless, pre-occupied, tied or sleepless state.

Arc welding and plasma cutting works are safe application only when adequate measures against any potential hazards are taken. If those measures are missed or ignored, it might result in serious or probably fatal electrical shock, exposure to excessive amounts of smoke and gases, arc radiation, fire or explosion etc. hazards.

Note: For detailed information on safety in welding and cutting, please read the ANSI Z49.1 standard.

Protective Equipments:

The welding and cutting operators should wear clothing for protection against risk of burning. Welding burns caused by the contact of the splashing sparks with the skin are one of the most common risks encountered.

Skin burns is one of the most common risks encountered caused by sparks.

Woolen clothing should be preferred due to the resistance against fire. Because the synthetic clothing melts when exposed to heat, they must not be worn.

The protective clothing should be kept away from grease and oil. Such materials may increase the flammability.

The shirt and pant sleeves should not be folded. Because the sparks of molten metal may fall in to the folds. The pants should be kept over the work boots and not inserted in. Otherwise the sparks of molten metal may fall in to the boots.

Safety In Cutting With Plasma Arc - 2

The other protective materials to be used in hazardous circumstances are as follows:

- Fire resistant clothing,
- Leg Dusters,
- Aprons,
- Leather arm covers and shoulder cloaks,
- A cap worn under the welding mask.

Gloves made of fire-resistant materials such as leather etc. must to be worn without fail, in order to protect the hands against burns, cuts and scratches. Additionally, the gloves made of fire-resistant materials such as leather etc. have to be robust and dry to ensure protection against electrical shock.

Noise:

Ear protection should be used for protecting the ears against sparks and molten metal as well as loss of hearing caused by the noise of the plasma cutting machine. When the noise level in the work environment reaches a disturbing level for the ears and causes head ache, a hearing problem may be experienced. Ear protection must be used immediately in such cases.

The loss of hearing may not be evident until a test is conducted, but treatment after that point may also be too late.

Importance and Cleanliness of Working Environment:

The order and cleanliness of the work environment is equally important as maintaining the plasma cutting machine.

The degree of hazard increases along with the number of the employees. Despite reading the warning notes about the machine and taking the measures required, someone tripping on a live cable in the work environment could still create the risk of electric shock, contact with hot metals or falling down.

All the equipment, cables, hoses and gas cylinders must be kept away from the floors, corridors and stairs etc. with heavy traffic. The environment must be kept orderly and neat and the work environment must be cleaned after the cutting works are finished. This will improve the work efficiency along with work safety. Moreover, somebody in the work environment may accidentally step in to the molten metal; therefore barriers should be placed around the area during the cutting works.



CUT MATERIAL MAY BURN: Intense heat may be released while cutting. Contact with the hot surfaces and materials may cause serious burns. Gloves must be used without fail while touching or carrying such materials.

Safety In Cutting With Plasma Arc - 3



ELECTRIC SHOCK CAN KILL: Electrical shock is the most serious risk that the cutting operator might face frequently. Contact with the live electrical materials can lead to injuries, death, electrical shocks or sudden falls by reflex. Do not touch the electrode, grounding wire or work piece under voltage attached to the machine. Insulate yourself against contact with the electrode, grounding wire or work piece. Do not touch the plug's metal pins after disconnection from the power. It contains risk of electrical shock.

The electrical shock risk associated with the plasma cutting is divided in to two categories:

- Primary voltage shock (e.g. 230 - 460 V)
- Secondary voltage shock (e.g. 20 - 100 V DC)

The primary electrical shock is much more dangerous, since the voltage is higher than the cutting voltage. Primary electrical shock may happened by contact with a live part in the machine while the body is grounded when there is power on the machine. Please do not forget that the ON/OFF switch on the machine may not cut off the electricity connected to the machine itself. In order to get a safe disconnection from mains supply; switch off the fuse and disconnect the input cables from the connection terminals.

Never remove the side covers of the machine and in case of a failure, have an authorized technician check and repair the machine.

Ground the machine and work piece without fail.

Do Not use un-insulated cables and torches, replace, replace them with new ones. Never immerse the electrodes in water for cooling.

Do not touch the torches cables connected to two separate cutting machines; the voltage carried may be equal to the sum of the open circuit voltage of both machines.

Please use a safety harness without fail while working on high places to prevent falling because of an electrical shock.



FUMES AND GASES MAY BE DANGEROUS: The cutting works may cause the emission of smoke and gas hazardous for human health. In order to protect the user against this hazard, the smoke or gases have to be removed by providing adequate ventilation.

Generally short-term effects such as burns in the face and skin, dizziness, nausea and fever etc. may be experienced during the cutting operations depending on the exposure length to the smoke and amount of smoke present. Longer exposure to smoke may lead to the accumulation of iron in the lungs and may cause functional disorders. Bronchitis and lung fibrosis are the most frequently seen effects.

Some materials may contain certain alloys that make special ventilation compulsory. The labels on the products that require special ventilation should not be ignored and the "Material Safety Data Sheet (MSDS)" must be read carefully. Gas masks may have to be used while cutting with such materials.

Keeping the head out of the smoke cloud is one of the easiest ways of protection against hazardous gases and smoke.

Do not breathe the smoke and gases and use mechanical air circulation and ventilation apparatus; and if the ventilation is till insufficient, gas masks should be used.

Safety In Cutting With Plasma Arc - 4



THE CUTTING ARC MAY CAUSE BURNS: During the cutting operations, appropriate masks, filters and protective lenses should be used for protecting the eyes against the light emitted by the cutting arc and the flying particles. The skin should be protected using fire-resistant clothing. The people in the vicinity should be protected by panels made of fireproof materials, they should not look at the cutting arc directly and must be warned against effects of the arc light.



Even short periods of exposure to the UV rays may cause eye burns called “welding dazzle”. The person affected may not be aware of the “welding dazzle” for hours after exposure, which can become extremely disturbing in the end and even cause temporary loss of sight. Normally the eye dazzle is a temporary condition, but long term exposure of the eyes to the UV rays may result in permanent damages in the eyes. As protective measures besides not looking at the cutting arc, a protective cutting mask with appropriate filtering lens should be used.

The following table may be used for selecting the proper filter against plasma cutting. You can refer to ANSI Z49.1 filtering selections for cutting purposes.

Protective Filter Selection Table			
	Current Range (Amper)	Protective Filter (lower limit)	Protective Filter (recommended)
Plasma Cutting	< 20	4	4
	20 - 40	5	5
	40 - 60	6	6



CUTTING SPLASHES MAY CAUSE FIRE OR EXPLOSION: Keep the flammable materials away from the cutting areas and maintain a fire extinguisher at an easily accessible place. The splashes and hot materials ejected by arc cutting may fly around easily even from the narrowest opening. Do not perform any cutting on any barrel, container or material until making sure that the measures required for removing the flammable and noxious gases from the environment are taken. Never operate the machine in places, where flammable gases, vapors or fluids may be present.

Keep the possibility of fire risk in mind as plasma cutting may produce very high temperatures.

The cutting arc temperature may reach 5000°C, but heat alone is not a reason for fire generally. The fire risk is created by the sparks and molten metal particles splashing around. Such metal splashes may reach ten meters of distance. Therefore, keep the easily flammable materials away from the cutting environment. Furthermore, make sure that your work piece does not contact any material that might flame as it heats up. The materials that might catch fire when heated are divided in to three groups as fluids (gasoline, oil, paint, thinner, etc.), solids (wood, cardboard, paper etc.) and gases (acetylene, hydrogen etc.)

Safety In Cutting With Plasma Arc - 5

Watch the cutting environment. If there is any systems using gasoline or hydraulic oil present and if the cutting environment cannot be moved elsewhere, place a fire-resistant barrier in between. If you are cutting at a high place or on a ladder, make sure that no explosive or flammable materials are stored below. Moreover do not forget the possibility of slag and sparks falling on the people around.

Special measures have to be taken while cutting in a dusty environment. The dust particles may catch fire and cause a sudden fire or explosion. If you have no idea about the flammability or volatility of the ambient dust, do not start the welding or cutting works before obtaining the approval of an expert or authorized person.

Before starting cutting, check if the cutting piece has a flammable coating that could catch fire when heated.

When you take a pause during the cutting works, make sure that the torch handle does not touch the ground or work piece.

If you are carrying out cutting works within ten meters from flammable materials, keep an observer with you. The observer should watch where the sparks and splashes are falling around and should have easy access to the fire extinguishers if necessary. Once the cutting work is finished, check the cutting area for any trace of smoke for about half an hour with the observer.

The first rule during a cutting-related accident is not to panic just like any other emergency situation. Depending on the magnitude of the fire, activate the fire alarm, notify the fire department, turn off the cutting machine and leave the area as fast as possible through the fire exits.



ELECTRICAL EQUIPMENT: Before starting to work on the machine, cut the power supply by means of the switch located in the fuse box. Make the electrical connections in conformity with the rules currently in force.

GROUNDING: For your safety and trouble-free operation of the machine, it should be connected to a power outlet with proper power supply and grounding cables.



ELECTRICAL EQUIPMENT: Check the condition of the electrical cables such as supply and cutting cables regularly. In case of any irregular condition, replace the defective parts immediately. In order to prevent any arc flashing and fire risks, do not leave the torch clamp (handle) on the plasma cutting table or any surface in contact with the grounding clamp.



ELECTRIC and MAGNETIC FIELDS MAY BE HAZARDOUS TO THE HUMAN HEALTH: The current passing through the conductors creates an electromagnetic field. The electromagnetic field thus formed may have an effect on the pace-maker etc. equipment. The operators, who use pace-makers, should consult with a physical therapist before working with the machine. The electrical and magnetic fields could also cause other unknown health—related problems.



MOVING PARTS MAY CRUSH YOUR HANDS: Do not place your hands on or near the fan and the moving parts of the machine.



COMPLIANCE WITH CE NORMS: This machine has been manufactured in compliance with the European Instructions.



SAFE OPERATION: This machine is suitable for carrying out cutting works in the places with high probability of electrical shock.

Safety In Cutting With Plasma Arc - 6

EXTRA SAFETY MEASURES:

Applying the safety measures under certain circumstances may become difficult; nonetheless, the rules set forth should be abided with. Keep your gloves dry and if that becomes impossible, keep a spare pair with you.

Stand on a non-conducting material such as plywood, plastic mat etc. Insulate your body from the cutting piece.

If you have to carry out cutting works with high possibility of electrical shock such as in a moist environment, in wet clothing, grids or scaffolding on your knees or leaning out or, where contact with the ground is prevented, prefer to use the machine types specified below:

- Semi-automatic fixed DC voltage machines,
- DC manual arc cutting machines,

The condition of the torch and cables is very important. The plastic or fiber insulator on the handle prevents contact with live parts. Always check the condition of the handle before operating the plasma cutting. Replace the old and worn out handles and do not try to repair. Conduct the same checks on the cables as well and since replacing the cable may be costly, repair them with a high-resistance heat shrink etc. Check the insulation at all times before operating the machine.

If you feel an electrical shock, remember that this is a warning. In such a case, before continuing with the work, check your working habits and work environment in terms of electrical shock risks. In case of any abnormal situation, do not continue with cutting without taking the measures required. If you cannot identify the source of the problem, have it checked by an authorized specialist.

PRECAUTIONS FOR THE OTHER PERSONS IN THE WORK AREA:

The cleanliness and order of the work area are very important for you and the other people in the area both. Other cutting operators or people walking around may step into your cutting bath accidentally or trip on the cables and fall inviting the risk of an electrical shock to you and the other people around. Furthermore, the plasma cutting splashes may cause risk of burns to the other people in the vicinity.

Segregating the cutting site with a fire-proof barrier could reduce the above risks.

Warn other people in the work area about using work safety equipment. In particular if they have to work in a cutting site, warn them about wearing fire-resistant work outfits, work goggles, insulated shoes and gloves etc. remove the people, who do not heed your warnings, from the work site.

If you are cutting on a high place, use warning signs showing the risk of cutting splashes falling down on the people below.

Electromagnetic fields may be dangerous for the pace-makers.

Warn the people in the vicinity, regardless of operators or otherwise, regarding the above and post warning signs. Tell such people that they should consult a doctor before entering the cutting area. The cutting sites pose high risk of electrical shocks. Other people may face the risk of an electrical shock by passing on a cable while working around. Do not use un-insulated cutting cables and pass the cables through insulated, plastic ducts where possible.

INFORMATION ABOUT THE RESIDUAL RISKS :

Askaynak Inverter Plasma 105-ULTRA plasma cutting machine has been designed and manufactured in conformity with the safety rules set out by the TS EN 60974-1 standard. All the measures required for eliminating the safety risks involved have been taken and the measures to be taken by the users and the rules to be observed have been indicated in the user manual. Eliminating the said risks is not possible if due care is not exercised and the safety measures prescribed are not taken. Such risks may start from slight injuries, but the risk of explosion may become fatal for multiple people as well. Ensuring the safety of the cutting area is the responsibility of the user and if the said measures are not taken properly, the work must be stopped and the authorized persons must be notified

General Characteristics

ASKAYNAK Inverter Plasma 105-ULTRA, is a inverter plasma cutting machine which is manufactured by using the latest inverter technology and inverter plasma cutting power units is a technology that has been emerged as of 1980s in international market. 50Hz/60Hz frequency is converted to 20 KHz and higher, in other words to high frequency by IGBT, and then alternating current (AC) is converted to direct current (DC) by decreasing the voltage, in inverter technology a powerful DC cutting current is produced by using PWM technique, thanks to inverter technology, dimensions and weight of the plasma cutting machine has been decreased significantly and its productivity has been increased 30%. Issues like stable arc creation, safety, lightness and energy saving are the most important features of plasma cutting machines manufactured by using inverter technology. Development of inverter plasma cutting machines is characterized as a revolution in cutting field by the experts

Advantages provided by ASKAYNAK Inverter Plasma 105-ULTRA plasma cutting machine :

- 1- High quality cutting by smooth DC current,
- 2- Stable cutting arc,
- 3- Creating easy cutting arc opportunity with high open circuit voltage,
- 4- Wide application area,
- 5- Lightness and easy transportation, easy installation and operation,

Input Power			
Input Voltage 380 V / 3 Phase	Power Taken From Mains 14.2 kW (at 40% duty cycle)	Frequency 50/60 Hertz (Hz)	
Power Factor (cos φ) : 0.96 (at 40%)			
Cutting Current Output Values			
Duty Cycle (10 minutes period)	Output Current (Amper)	Output Voltage (Volt)	
40 %	100 A	120 V (DC)	
60 %	90 A	116 V (DC)	
100 %	80 A	112 V (DC)	
Output Range			
Cutting Current Range 20 - 100 A		Max. Open Circuit Voltage 275 V (DC)	
Compressed Air			
Required Input Pressure 4.5 - 5.5 bar			
Input Cable and Fuse Type			
Delay Action Fuse Value 32 A		Mains Input Cable 4 x 2.5 mm ²	
Physical Dimensions			
Height 440 mm	Width 240 mm	Length 540 mm	Weight 25 kg
Operating Temperature between -10°C and + 40°C			
Insulation Class: H			
Degree of Contamination: 3			

Installation and Operator Instructions

Location and ambient conditions :

(Read this section well before installing and operating the machine)

For long economical life and safety operation, it is useful to take some simple precautions stated below:

- 1- Do not place the machine on a surface with a slope over 15° and do not operate on such surface.
- 2- Only use the plasma cutting torch given with the machine. Do not use any other torch.
- 3- Machine should always be operated in an environment having clean airflow and there should be no obstacle that prevents ventilation or stops airflow. Do not cover the machine while operating with paper, cloth or similar objects.
- 4- Dust and dirt may enter into machine. This should be reduced as much as possible. Do not operate the machine in extremely dusty locations and environments having water, paint and oil particles and also grinding dusts and abrasive gases in its atmosphere.
- 5- This machine has IP21S protection. Keep the machine dry as much as possible and do not place it on wet ground or in puddles.
- 6- Plasma cutting machine should be used in places with good environment lighting and should not be used in dark places. Also the plasma cutting machine has been designed to be used indoors and is not suitable for using under sunlight, rain and snow. Do not use plasma cutting machine to defrost pipes.
- 7- Place the machine far away from radio controlled devices. Normal operation of the machine may interfere with this kind of devices nearby and in such case may cause injury or failure of the equipment. Please read “Electromagnetic Compatibility” section included in this manual.
- 8- Do not use this machine at ambient temperatures below -10°C and above +40° C and in environments having more than 70% humidity level. Heating tests have been performed in ambient temperature and operation cycle has been determined with simulation at 40°C.
- 9- If the frame cover is opened and interfered by people who are not qualified for electrical equipments, lifethreatening danger may occur. In case behaving on the contrary, be regarded as accepting beforehand all potential negative consequences.
- 9- **Thanks to 3 phase 380 VAC input power and its max 100 A cutting current, it enables cutting low alloy steels up to 32 mm thickness without burrs.**

Duty Cycle and Overheating :

The duty cycle of the machine is the percentage rate of cutting capability of the machine at the specified cutting current to 10 continuous minutes without resulting in overheating or interrupting the work.

The machine is protected against overheating by the basic protection provided. When this protection trips, the warning lamp on the panel lights up. When the machine is cooled to the safe working temperature, the warning lamp goes off and cutting is resumed.

Idle State :

As described in EN 60974-10 idle state is the operating state in which the power is switched on and the cutting circuit is not energized.

There is idle state at this machine.

Preparation for Work - 1

Input Cable Connection / Controller and Usage Features :

Before starting the machine, check input voltage, phases and frequency. Input voltage values to be used are determined in “Specifications” sections of the user manual and in the plate located on the machine. Make sure that the grounding of the cables connecting the machine to mains supply are suitable and sufficient amount of current for normal operation of the machine can be supplied. Cutting machine can only be connected to a mains which is protected with a 32 amperes delay action fuse.

- 1- **This machine has been designed as to work with 3 phase, 380 V (AC) and 50-60 Hz supply voltage. It should only be operated on 3-phase grounded systems.**
- 2- **No mains plug is provided with the machine. Please select an appropriate plug for the mains outlet to be used and connect the yellow-green cable in the mains cable to the grounding terminal of the plug.**
- 3- **Never perform a mains supply connection and start the machine until there is a good protective ground connection approved by a qualified electrician. Electric leakages constitute death risk for human health.**


Front and Rear Panel components :

- 1- **Power Indicator Warning Lamp** : Indicates that the machine is active.
- 2- **Cutting Current Adjusting Knob** : Adjusts the current value required for cutting.
- 3- **Cutting Mode Selection Switch** : Normal Cut : Switch position (1) , Grid Cut Mode: Switch position (0).
- 4- **Work Cable Connector** : Work cable connection is made.
- 5- **Plasma Cutting Torch Connector**: Plasma cutting torch connection is made.
- 6- **Pressure Meter** : Indicates the air pressure being used.
- 7- **Ready to Cut Warning Lamp** : Indicates that the machine is ready for cutting.
- 8- **Torch / Air Pressure Warning Lamp** : In case of any fault on plasma cutting torch or an abnormal situation on air pressure, it is activated to warn the operator.
- 9- **Overload and Overheating Warning Lamp** : Indicates that the machine entered into thermal protection.
- 10- **On/Off Switch** : Controls the input of supply current to the machine.
- 11- **Air Input Connector** : Enables connection of compressed air to cutting machine.
- 12- **Energy Input Cable** : Supply cable that will be used for machine's mains connection.

Preparation for Work - 2



FRONT PANEL

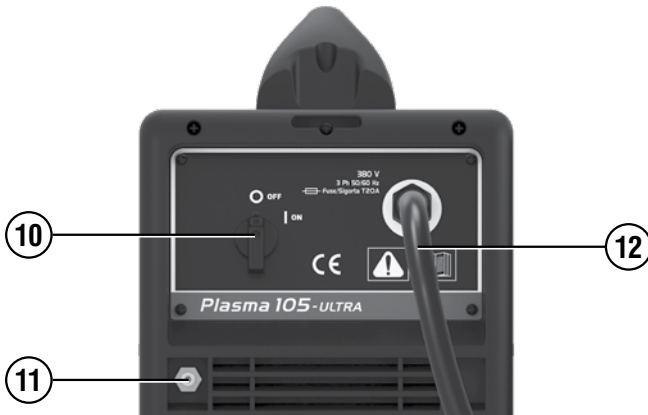

REAR PANEL

Preparation for Work - 3

Cutting Operation with Plasma Arc :

Before starting to plasma cutting operation, following procedures should be performed:

- 1- Connect plasma cutting torch to the machine.
- 2- Connect work clamp to the machine.
- 3- Connect other end of work clamp to the surface of the work piece which is unpainted, rustless and clean as its ends contact completely.
- 4- Connect compressed air hose to its Input "A Connector".
- 5- Connect power cable to electric supply system
- 6- Turn on the On/Off switch (10).
- 7- To enable plasma operation, adjust air pressure between 0,45-5,5 bar on air regulator. Barometer should indicate 0,45-0,55 Mpa.
- 8- Before starting to cutting operation, perform the following checks:
 - a- Make sure that the plasma cutting machine is grounded safely.
 - b- Make sure that all contact surfaces, especially the connection between clamp on the tip of work cable and work piece are performed firmly.
 - c- Check whether the plasma cutting torch is connected properly.
 - d- Splashed pieces and sparks during cutting operation may cause fire. Therefore pay attention not to keep flammable material within the area where cutting operation is performed.
- 9- Set the suitable cutting mode for normal cut or grid cut by using "Cutting Mode Selection Switch".
- 10- After the air stopped, adjust proper cutting current value which is determined according to the type of piece being cut and cutting position with "Cutting Current Adjusting Knob (2)". It is possible to adjust cutting current between 20-100 A. **This plasma cutting machine has been designed to cut low alloy steels up to 32 mm thickness thanks to its 3 phase 380 VAC input power and max. 100 A cutting current.**
- 11- Start plasma cutting operation by following related rules.
- 12- After cutting for a period, consumables will become deformed, change deformed parts with suitable consumables. Always turn off the machine while performing changing operation.
- 13- At operation currents above 40 A, when nozzle contacts work piece current decreases to 40 A.
- 14- When last gas continues, if you press trigger of cutting torch for a long time arc restarts and when you press the trigger for a second air flow stops.
- 15- If the gas diffuser is not installed or become deformed machine won't operate.

Gas test

Before starting cutting operation, humid and oil in the filters must be checked as well as gas pressure. Gas test works 10 second after machine is switched on. To stop the gas test before 10 secs, press the torch trigger.

Accessories Delivered with the Machine

Plasma cutting torch

Work cable

Maintenance and Troubleshooting - 1

Periodical maintenance works should be performed periodically to enable plasma cutting machine operate with high efficiency and safely. It is necessary that the users understand maintenance methods, familiarized with the plasma cutting machine, perform on their own the simple control and safety applications, pay attention to prolong the machine's service life by minimizing fault rates. Detailed information on periodical maintenance are determined in the following table.

Warning : Absolutely make sure that the connection between plasma cutting machine and mains supply has been disconnected when performing maintenance work. Maintenance work should be performed by authorized and expert people.

DAILY MAINTENANCE

Make sure that the cutting current adjustment knob of the front panel of the machine and the On/Off switch on the rear panel are in place and good working order. If current adjustment knob is not installed properly or if the on/off switch is loose and not working freely, contact to an authorized service shop.

After turning on, check the machine for vibrations, whistling sounds and smoke etc. In case of any problem, try to find the source; if the problem is stemming from the environment, eliminate it and if the problem is stemming from the machine, do not intervene and contact to an authorized service after disconnecting from the mains.

Check the proper operation of the thermal protection of the machine. To check this: Load the machine at 100 A at %40 duty cycle. If the thermal protection does not activate within approximately 7-9 minutes at this current value, something must be wrong with the thermal protection. Contact the service in such a case. Otherwise, overheating may lead to a risk of fire.

Check the short circuit protection. To check this: Touch the electrode to the work piece and measure the current passing through the welding cable with clampmeter. The current should drop to 40 A in a short time. If not contact your service.

Make sure that the cutting current is according to the setting value. In case of difference, re-adjust as this may affect the normal cutting operation.

Make sure that the cooling fan is not faulty and rotates normally. If the fan does not cut in when the machine gets really hot, check if the fan impeller is stuck. If the fan is defective, contact your service.

Check is the cutting connections are loose and overheating. In case of overheating or looseness, tighten them or contact to your service.

Check the current cable for damages. If damaged, wrap the damaged section with an appropriate insulator or replace the cable.

MONTHLY MAINTENANCE

Clean the dust accumulated in the plasma cutting machine in time using a dry air compressor. If the machine is used in an environment which contains too much dust and fume, this procedure should be performed twice a month. Be careful about the pressure value of the air against damaging the smaller components.

Check the screws on the machine, loose ones must be tightened. If any screw is missing put a new one. Replace the rusty screws.

QUARTER YEARLY MAINTENANCE

Check whether the actual cutting current is the same with the displaying value. You can measure the current with clampmeter.

YEARLY MAINTENANCE

Contact to authorized service for yearly maintenance. Grounding continuity and insulations test must be applied during yearly maintenance. Check if this tests has been done from the yearly maintenance report.

Maintenance and Troubleshooting - 2

Caution! For every kind of maintenance and repair operations, contact to the nearest authorized Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.S. technical service. Maintenance or repairs performed by unauthorized technical services or personnel will void the manufacturer's warranty.

- 1- The plasma cutting machine is checked against any defects before leaving the factory. Therefore, do not allow unauthorized persons to tamper with the machine.
- 2- The repair works must be carried out only by the "Authorized Technical Services" allowed by Kaynak Tekniği Sanayi and Ticaret A.Ş.
- 3- Watch out for the air pressure while cleaning in order to protect the smaller components. Never direct water in to the machine for cleaning.
- 4- The plasma cutting machine should not be cleaned with volatile and synthetic cleaners. Use a moist and soapy piece of cloth for cleaning the exterior.
- 5- The maintenance works must be carried out with care. Kinking or wrong connection of a cable may be very dangerous for the user.
- 6- Ingress of water or steam should not be allowed in to the plasma cutting machine. If the machine might be affected by humidity, the interior must be dried and the insulation re-checked.
- 7- The plasma cutting machine should be protected against tossing around while lifting and protected against impacts.
- 8- If the plasma cutting machine is to be stored for a long time, place it in the original box and store in a dry place.

PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Power led lights but fan and air valve do not operate.	No electric in the line.	Check the voltages of the phases input in the machine. Reconnect the phases.
	Main board is faulty.	Contact to the service.
When machine is started, Torch/Air Pressure light flashes.	Air pressure is too low.	Adjust the air pressure between 4.5-5 bar.
When machine is started, Torch/Air Pressure lamp lights on.	Cutting nozzle is not installed properly.	Shut down the machine and reinstall the cutting nozzle.
	Torch tip or electrode is not installed properly.	Shut down the machine and reinstall the torch tip or electrode.

Maintenance and Troubleshooting - 3

PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
Thermal protection lamp lights on after a short time from machine start.	Air flow is prevented.	Check air connection elements.
	Fan or machine is faulty.	Contact service.
	Input voltage is higher than normal.	Check input voltage and connect the machine to input voltage that is at the determined value.
When pressed to torch trigger, torch do not ignited.	Torch is faulty.	Replace faulty part. Contact service.
	Air pressure is not within the required range.	Adjust the air pressure to the determined level.
	Machine is faulty.	Contact service.
Machine powers up, fan operates but there is no air flow.	Air pressure is low or air hose is not installed.	If it is not installed, install the air hose and adjust air pressure to the determined value
Pilot arc ignites difficulty.	Gas diffuser is faulty or not installed.	Contact service.
	Torch consumables are faulty.	Change torch consumables.
	There is problem in igniting board.	Contact service.
Power lamp lights, fan operates, there is gas flow but when torch triggered does not switch from pilot arc to cutting mode	Connection of torch to the machine is not correct or torch is faulty.	Check and tighten the torch connections if loose. Contact service.
	Work cable is not connected correctly to the work piece.	Check the work cable connection, if necessary correct the connections.
	Machine or torch is faulty.	Contact service.

Maintenance and Troubleshooting - 4

PROBLEM	POSSIBLE REASON	SOLUTION
While cutting, cutting arc do not restart after cut off.	Machine has entered into thermal protection.	Wait machine to exit from thermal protection.
	Air pressure is low.	Adjust air pressure.
	Torch consumables are faulty.	Change torch consumables.
Torch cuts but cutting quality is low.	Cutting current is low.	Increase cutting current.
	Torch speed is too high.	Decrease torch speed.
	Air flow is not sufficient.	Increase air current.
	Torch get oiled or consumables reached to their end of life.	Clean the torch or replace consumables with new ones.

Electromagnetic Compliance - 1



Designed according to the TS EN 60974-1

The EMU class of the machine according to TS EN 55011 is Group 2, class A.

Pls. see TS EN 60974-10 for detailed information.

- **Do not switch on-off machine during cutting. This may cause fluctuations in the mains voltage and shorten the service life of the machine.**
- **Wait for approximately 5-10 seconds after turning on the power unit to stabilize the machine, then start cutting.**
- **This Class A equipment is not intended for use in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system. There can be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility in those locations, due to conducted as well as radiated radio-frequency disturbances.**

The cutting machine is designed according to the relevant norms and rules. However, it may still cause problems for the telecommunication equipment (telephone, radio, television etc.) and safety devices susceptible to the electromagnetic fields as it generates electromagnetic waves. In order to reduce the effects of the electromagnetic waves (interference) generated by the machine, please read the following carefully.

The Cutting machine is designed for operating in industrial areas. If it is used in residential areas, certain measures have to be taken in order to eliminate the possible effects of the electromagnetic waves.

Installation and use

General : The user is responsible for installing and using the arc cutting equipment according to the manufacturer's instructions. If electromagnetic disturbances are detected, then it shall be the responsibility of the user of the arc cutting equipment to resolve the situation with the technical assistance of the manufacturer. In some cases this remedial action may be as simple as earthing the cutting circuit (see note). In other cases, it could involve constructing an electromagnetic screen enclosing the cutting power source and the work complete with associated input filters. In all cases electromagnetic disturbances shall be reduced to the point where they are no longer troublesome.

NOTE : The practice for earthing the cutting circuit is dependent on local safety regulations. Changing the earthing arrangements to improve EMC can affect the risk of injury or equipment damage. Further guidance is given in IEC 60974-9.

Assessment of area : Before installing plasma cutting equipment the user shall make an assessment of potential electromagnetic problems in the surrounding area. The following shall be taken into account:

- a) other supply cables, control cables, signalling and telephone cables, above, below and adjacent to the plasma cutting equipment;
- b) radio and television transmitters and receivers;
- c) computer and other control equipment;
- d) safety critical equipment, for example guarding of industrial equipment;
- e) the health of the people around, for example the use of pacemakers and hearing aids;
- f) equipment used for calibration or measurement;

Electromagnetic Compliance - 2

- g) the immunity of other equipment in the environment. The user shall ensure that other equipment being used in the environment is compatible. This may require additional protection measures;
- h) the time of day that cutting or other activities are to be carried out.

The size of the surrounding area to be considered will depend on the structure of the building and other activities that are taking place. The surrounding area may extend beyond the boundaries of the premises.

Assessment of cutting installation

In addition to the assessment of the area, the assessment of arc cutting installations may be used to evaluate and resolve cases of interference. An emission assessment should include in situ measurements as specified in Clause 10 of CISPR 11:2009. In situ measurements may also be used to confirm the efficiency of mitigation measures.

Mitigation measures

Public supply system : Arc cutting equipment should be connected to the public supply system according to the manufacturer's recommendations. If interference occurs, it may be necessary to take additional precautions such as filtering of the public supply system. Consideration should be given to shielding the supply cable of permanently installed plasma cutting equipment, in metallic conduit or equivalent. Shielding should be electrically continuous throughout its length. The shielding should be connected to the plasma cutting power source so that good electrical contact is maintained between the conduit and the plasma cutting power source enclosure.

Maintenance of the plasma cutting equipment : The plasma cutting equipment should be routinely maintained according to the manufacturer's recommendations. All access and service doors and covers should be closed and properly fastened when the plasma cutting equipment is in operation. The plasma cutting equipment should not be modified in any way, except for those changes and adjustments covered in the manufacturer's instructions.

Cutting cables : The cutting cables should be kept as short as possible and should be positioned close together, running at or close to the floor level.

Equipotential bonding : Bonding of all metallic objects in the surrounding area should be considered. However, metallic objects bonded to the work piece will increase the risk that the operator could receive an electric shock by touching these metallic objects and the electrode at the same time. The operator should be insulated from all such bonded metallic objects.

Earthing of the workpiece : Where the workpiece is not bonded to earth for electrical safety, nor connected to earth because of its size and position, for example, ship's hull or building steelwork, a connection bonding the workpiece to earth may reduce emissions in some, but not all instances. Care should be taken to prevent the earthing of the workpiece increasing the risk of injury to users or damage to other electrical equipment. Where necessary, the connection of the workpiece to earth should be made by a direct connection to the workpiece, but in some countries where direct connection is not permitted, the bonding should be achieved by suitable capacitance, selected according to national regulations.

Screening and shielding : Selective screening and shielding of other cables and equipment in the surrounding area may alleviate problems of interference. Screening of the entire cutting area may be considered for special applications.



Not to be used in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system.

Electromagnetic Compliance - 3

- If the machine is used in an area with high electromagnetic fields, the welding/cutting current adjusted may exceed $\pm 10\%$.
- This equipment does not comply with IEC/EN 61000-3-12. If it is connected to a public low voltage system, it is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator, that the equipment may be connected.

Efficient Use in Terms of Energy Consumption

- 1- Plasma cutting machine is designed and manufactured as to consume low energy from mains supply while operating.
- 2- To prevent excessive energy consumption during cutting operation, proper current values should be used according to the type and thickness of the material being cut and using unnecessarily high current values should be avoided.
- 3- When not used plasma cutting machine should be shut down.

Unpacking

ASKAYNAK Inverter Plasma 105-ULTRA plasma cutting machine is sold in a cardboard box. Do not buy the machines that are not in the original packaging. To remove the machine from the box, open the top cover of the box and pull out the machine from the protective bag. Do not discard the box and bag, keep them for repacking or storing the machine.

Transportation and Storage Conditions

When no cutting work is done, place the machine in to its box to protect against dust and other the adverse ambient effects, especially if it is to be transported long distance. Make sure that the plasma cutting machine does not sustain hard impacts and do not drop the machine.

Lift and carry the machine from the handle. Do not lift or carry the machine while in operation. Do not toss around the machine while lifting, carrying or operating and protect against impacts. The insulation range of the machines under impact may be reduced.


If the machine is to be idle or stored for a long time before re-use, clean the machine and place it in its original box and store in a dry and dust-free place.

De-commissioning the Plasma Cutting Machine



When the service life of the machine expires and does not execute its functions anymore, do not dispose of as household waste and throw in the trash. Decommission the plasma cutting machine in compliance with the local regulations.

Spare Parts - 1

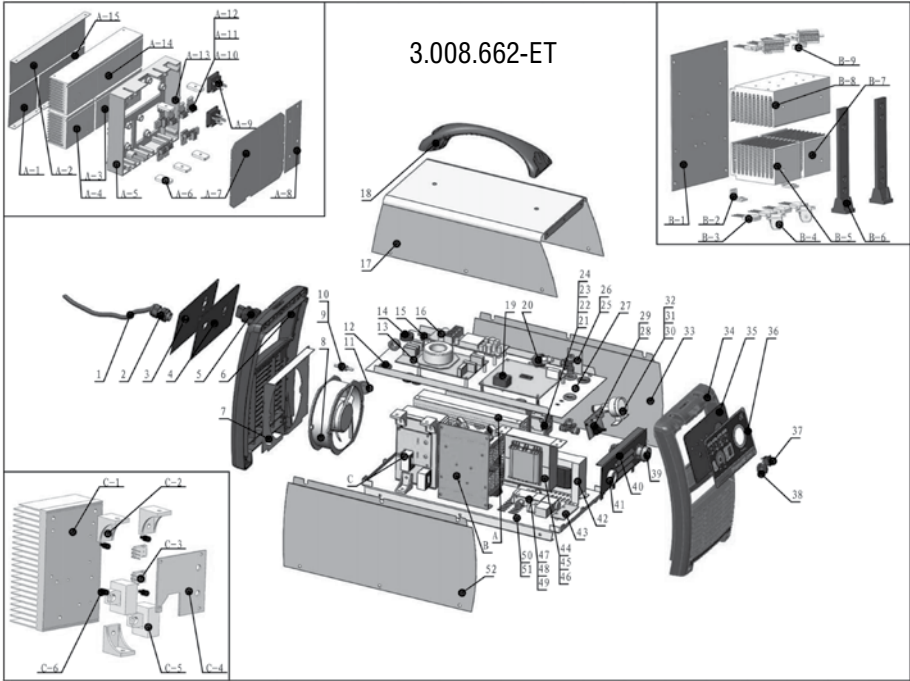

No.	Supplier Part Number	Askaynak Part Number	Description	Qty
1	7.555.311	82U7555311	Power Cable (4x2.5) H07RN-F	3.20 m
2	7.155.001	82U7155001	Power Cable Gland M20x1.5, P65/105	1
3	8.104.667-B	82U8104667-B	Rear Panel Label P105	1
4	8.307.008-C	82U8307008-C	Rear Panel Plate 405U/P105	1
5	7.232.011	82U7232011	On/Off Switch, 3x25A 690V	1
6	8.068.004-F	82U8068004-F	Plastic Rear Panel P60/P105	1
7	8.122.660	82U8122660	Fan Assembly Plate P105	1
8	7.720.008	82U7720008	FAN DC 24V 1.25 A P105	1
9	8.462.617	82U8462617	Gas Inlet Connector P105	1
10	7.624.124	82U7624124	Quick Input Connector	1
11	7.735.309	82U7735309	Green Ferrite-1 405U/P105/161S	2
12	7.505.105	82U7505105	Cable Protection Clamp P105	5
13	5.496.909-C	82U5496909-C	EMC PCB P105	1
14	7.735.330	82U7735330	Black Ferrite	1
*	6.271.790	82U6271790	EMC Inductance P105	1
15	7.505.122	82U7505122	Cable Protection Clamp	3
16	5.496.037-J	82U5496037-J	100W SMPS PCB P105	1
17	8.301.420-B-GNE30	82U8301420-B-GNE30	Top Metal Cover P105	1
18	8.253.035	82U8253035	Handle	1
19	5.496.948-C	82U5496948-C	Control PCB P105	1
20	7.232.637	82U7232637	Pressure Sensor P65/P105	1
21	7.253.410	82U7253410	Gas Regulator P105	1
22	7.624.001	82U7624001	Gas Connector P105	3
23	8.462.635	82U8462635	Filter Regulator Connector P65/105	1
24	7.505.420	82U7505420	O-ring P65/105	1
25	7.624.270	82U7624270	T type Three-way Connector XYK117 P105/P60	2
26	8.123.598	82U8123598	T type Three-way Connector Assembly Plate	1


Spare Parts - 2

No.	Supplier Part Number	Askaynak Part Number	Description	Qty
27	8.062.660	82U8062660	PCB Assembly Middle Plate P105	1
28	5.496.907-B	82U5496907-B	Front Control PCB P105/P60	1
29	8.742.101	82U8742101	Potentiometer Washer	1
30	8.123.552	82U8123552	Manometer Holder P105	1
31	7.304.050	82U7304050	Manometer P105/P60	1
32	8.462.106	82U8462106	Manometer Coupling P65/P105 1/8 x8PU	1
33	8.051.420-B-GNE30	82U8051420-B-GNE30	Right-side Metal Panel P105	1
34	8.069.004	82U8069004	Plastic Front Panel P105/405U/251U	1
35	8.306.647	82U8306647	Front Panel Plate P60/P105	1
36	8.103.660-B	82U8103660-B	Front Label P105	1
37	7.227.017	82U7227017	Cutting Mode Switch P60/P105	1
38	7.458.008	82U7458008	Current Setting Knob 405U/P105	1
39	7.667.022	82U7667022	Plasma Torch Euro Socket P105	1
40	8.123.599	82U8123599	Output Assembly Metal Plate P105	1
41	7.152.316	82U7152316	Welding Socket 10-25 mm Female-Panel	1
42	6.271.662	82U6271662	Output Inductance P105	1
43	5.496.226	82U5496226	Output Snubber PCB P105	1
44	6.185.662	82U6185662	Main Transformer P105	1
*	7.735.502	82U7735502	Green Ferrite-3 405U/P105	2
*	7.735.500	82U7735500	Green Ferrite-2 405U/P105/161S	1
45	8.751.420	82U8751420	Main Transformer Insulation Plate P105	2
46	8.123.400	82U8123400	Main Transformer Assembly Plate 405U/P105	1
47	7.253.046	82U7253046	Solenoid Valve P105	1
48	7.724.024	82U7724024	Noise Filter P105	1
49	7.624.122	82U7624122	Gas Connection Connector P105	2
50	8.055.660	82U8055660	Metal Bottom Plate P105	1
51	7.505.512	82U7505512	Cable Clamp P105	1
52	8.050.420-B-GNE30	82U8050420-B-GNE30	Left Side Metal Panel P105	1
53	8.860.663-A	82U8860663-A	Rating Plate P105	1
54	7.463.184-A	82U7463184-A	Capacitor (VETRON 100UF±5% 800V SCL)	1
A	5.422.603	82U5422603	Primary Power Block P105	1
A-1	8.052.663	82U8052663	Protection Board(1)	1
A-2	8.052.662	82U8052662	Protection Board(2)	1
A-3	8.422.668-B	82U8422668-B	IGBT Heatsink-3 P105	1
A-4	8.422.667	82U8422667	IGBT Heatsink-2 P105	1
A-5	8.746.029	82U8746029	Heatsink Assembly Housing	1
A-6	8.123.040	82U8123040	IGBT Assembly Support	5
A-7	5.496.440-B	82U5496440-B	Inverter PCB P105	1
A-8	5.496.700-D	82U5496700-D	Rectifier Assembly PCB Bridge Diode PCB 3pH P105	1
A-9	7.411.350	82U7411350	Three Phase Rectifier Bridge Diode SC50VB160	2
A-10	7.425.620	82U7425620	IGBT IKW40N120H3(K40H1203)-40 A 1200 V	8
A-11	8.713RM.056	82U8713RM056	Insulation Plastic Cover -1 P105	8
A-12	8.713RM.038	82U8713RM038	Insulation Plastic Cover -2 P105	8
A-13	7.231.285	82U7231285	Thermal Switch P105	1
A-14	8.422.666	82U8422666	IGBT Heatsink(1)	1
A-15	8.052.664	82U8052664	Protection Board(3)	1
B	5.423.603	82U5423603	Secondary Power Block P105	1
B-1	5.496.469	82U5496469	MUR Assembly Plate	1
B-2	8.123.641	82U8123641	Metal Support of Power System	2
B-3	7.421.142	82U7421142	Output Diode APT60DDQ120BG	8
B-4	8.713.179	82U8713179	Insulation Plastic Cover	8
B-4	7.445.345	82U7445345	Resistor P105	4
B-5	8.423.662	82U8423662	MUR Heatsink(2)	1
B-6	8.123.637-E	82U8123637-E	Heatsink Support 405U/P65/P105	2
B-7	8.423.663	82U8423663	MUR Heatsink(3)	1
B-8	8.423.661	82U8423661	MUR Heatsink(1)	1
B-9	7.231.275	82U7231275	Thermal Switch-OHD3 75 B	1
C	8.713.600	82U8713600	Insulation Sheet P105	2
C	5.426.603	82U5426603	Pilot Arc PCB P105	1
C-1	8.426.662-B	82U8426662-B	Pilot Arc Heatsink P105	1
C-2	8.045.001	82U8045001	Plastic Assembly Plate P105	3
C-3	7.425.634	82U7425634	Pilot Arc IGBT P105/P60	2
	8.713.197	82U8713197	Insulation Block P105	2
	8.713.195	82U8713195	Insulation Plastic Cover P105	2
C-4	5.496.466-B	82U5496466-B	Pilot Arc PCB P105	1
C-5	7.321.101	82U7321101	Hall Sensor (YNC-100A1)	2
C-6	7.503.510-A	82U7503510-A	Plastic Support	4
	7.927.104-A	82U7927104-A	Plastic Screw	8

(*) Items Not Shown



USER MANUAL

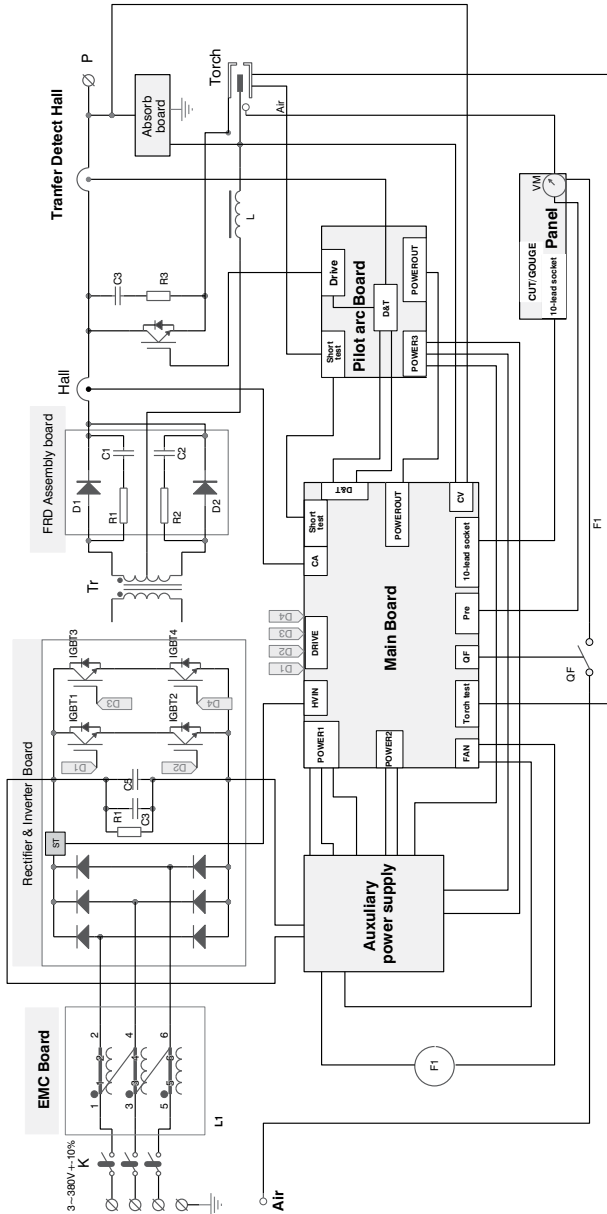Electrical Connection Diagram



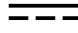
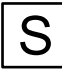
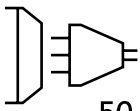





K : air switch C1, C2 : absorb capacitor Tr : main transformer D1, Ds : fast recovery diode F1: fan
Hall : current sensor L : main inductor QF : air value VM : pressure meter

Warning Label and Technical Specification Table

 DİKKAT!	<p>Bu donanımı çalıştırmadan ve işletmeye almadan önce kullandığınız kılavuzda belirtilen talimatları iyice okuyun. Makinenin "Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği"nde belirtilen şartları sağlayacak şekilde kurabilmek ve kullanım sınırlamaları hakkında detaylı bilgi alabilmek için mutlaka kullandığınız kılavuzunu bakın. Elektrik şoku ölüme neden olabilir. Makinenin kapagı sadece konusunda uzman ve yetkili kişiler tarafından açılmalıdır.</p>	<p>WARNING! Do not attempt to use this equipment until you have thoroughly read all installation, operating and maintenance information supplied with your equipment. They include important safety precautions and detailed operating and maintenance instructions. Follow the safety informations exactly to avoid serious personal injury or loss of life.</p>	
---	---	--	--

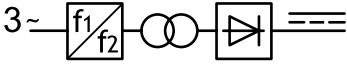Please read the "Safety in Cutting With Plasma Arc" section in pages 36-41 for detailed information.

<p>Manufacturer (İmalatçı/İthalatçı): Trademark: Kaynak Tekniği San. ve Tic. A.Ş. ASKAYNAK TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB 2. Cadde, No:5, Şekerpınar 41420 Çayırova, Kocaeli/TURKEY MADE in CHINA</p>				
<p>Model: Plasma 105-ULTRA</p>			<p>Serial Nr. is located on the machine Seri No. makine üzerindedir</p>	
			<p>TS EN 60974-1 TS EN 60974-10</p>	
		<p>20A/88V - 100A/120V</p>		
	<p>U₀ 275V</p>	<p>X</p>	<p>%40</p>	<p>%60</p>
	<p>U₂</p>	<p>I₂</p>	<p>100A</p>	<p>90A</p>
		<p>U₂</p>	<p>120V</p>	<p>116V</p>
		<p>U₁</p>	<p>I_{1 max}</p>	<p>I_{1 eff max}</p>
	 <p>3~ 50/60Hz</p>	<p>380V</p>	<p>21.6A</p>	<p>13.7A</p>
<p>IP21S</p>		<p>P_{1 max} = 14.2kW</p>		
<p>PRODUCTION DATE IS EMBEDDED WITHIN THE SERIAL NUMBER ÜRETİM TARİHİ SERİ NO. ETİKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR</p>				
 				

USER MANUAL

ASKAYNAK

İTHALATÇI / İMALATÇI MANUFACTURER

Kaynak Tekniđi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
2. Cadde, No: 5, Şekerpınar 41420 Çayırova - KOCAELİ - TURKEY
Tel: (+90.262) 679 78 00 Fax: (+90.262) 679 77 00
info@askaynak.com.tr
www.askaynak.com.tr

ASKAYNAK TEKNIĐİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. tarafından ÇİN HALK CUMHURİYETİ'nde ürettirilmiştir.
Manufactured in People's Republic of China by KAYNAK TEKNIĐİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.