

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY



FR	INSTRUCTION DE SECURITE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
EN	SAFETY INSTRUCTIONS FOR OPERATION AND MAINTENANCE
DE	BETRIEBS- WARTUNGS- UND SICHERHEITSANLEITUNG
IT	MANUALE D'USO E DI MANUTENZIONE
ES	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, EMPLEO Y MANTENIMIENTO
PT	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO E DE MANUTENÇÃO
NL	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
SV	INSTRUKTIONER FÖR SÄKERHET, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL
PL	INSTRUKCJA BEZPIECZNSTWA OBSŁUGT I KONSERWACJI
RO	INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI D'ÎNTREȚINERE
CS	BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОДУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
DA	ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
NO	SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
FI	TURVA-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET
SK	NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Cat n°: 8695-1247


Rev :

Date : 10/2014



Contact :
www.oerlikon-welding.com



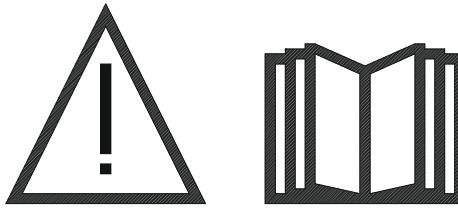

FR	Le soudage à l'arc et le coupage plasma peuvent être dangereux pour l'opérateur et les personnes se trouvant à proximité de l'aire de travail. Lire le manuel d'utilisation.
EN	Arc welding and plasma cutting may be dangerous for the operator and persons close to the work area. Read the operating manual.
DE	Das Lichtbogenschweißen und das Plasmaschneiden können für den Benutzer und für Personen, die sich in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten, gefährlich sein. Das Benutzerhandbuch durchlesen.
IT	La saldatura con arco e il taglio plasma possono essere pericolosi per l'operatore e le persone che si trovano in prossimità della zona di lavoro. Leggere le istruzioni per l'uso e istruzioni per la sicurezza.
ES	La soldadura por arco y el corte plasma pueden ser peligrosos para el operador y las personas que se encuentran cerca del área de trabajo. Leer el manual de utilización.
PT	A soldadura por arco e o corte plasma podem ser perigosos para o operador e as pessoas que se encontram junto da zona de trabalho. Ler o manual de instruções.
NL	Booglassen en plasmasnijden kunnen gevaarlijk zijn voor de operator en de mensen in de omgeving van de werkzone. Lees de gebruiksaanwijzing.
SV	Bågsvetsning och plasmaskärning kan innehära faror för operatören och de personer som befinner sig i närheten av arbetsområdet. Läs användarmanualen.
PL	Spawanie łukowe i cięcie plazmowe mogą być niebezpieczne dla operatora i osób znajdujących się w strefie pracy. Przeczytaj instrukcję obsługi.
RO	Sudura cu arc și tăierea cu plasmă pot fi periculoase pentru operator și pentru persoanele care se găsesc în apropierea zonei de lucru. Citiți manualul de exploatare.
CS	Obloukové svařování a plazmové řezání mohou být pro pracovníka a pro osoby nacházející se v blízkosti pracoviště nebezpečné. Přečtěte si uživatelskou příručku a bezpečnostní předpisy.
RU	Дуговая сварка и плазменная резка могут представлять опасность для сварщика и лиц, находящихся поблизости от места работы. Прочтите руководство по эксплуатации.
DA	Lysbuesvejsning og plasmaskærebrænding kan være farligt for operatører og personer tæt på arbejdsområdet. Læs betjeningshåndbogen.
NO	Lysbuesveising kan være farlig for operatøren og personer i nærheten av arbeidsområdet. Les driftsmanualen.
FI	Kaarihitsaus ja plasmaleikkaus voivat olla vaaraksi käyttäjälle tai työpisteen ympäristössä oleville henkilöille. Lukeaa käyttöohjeet.
SK	Zváranie oblúkom a plazmové rezanie môžu byť nebezpečné pre pracovníka i pre ľudí nachádzajúcich sa v blízkosti pracoviska. prečítajte si užívateľskú príručku e zpečnostné predpisy.

A - INFORMATIONS GENERALES	7
A1. PRESENTATION DE L'INSTALLATION.....	7
A2. DESCRIPTION DES FACES AVANT ET ARRIERE.....	7
A3. DESCRIPTION DU PANNEAU DE REGLAGE	7
A4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	8
A5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG 2	8
A6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III.....	8
A7. DIMENSIONS ET POIDS.....	9
B - MISE EN SERVICE	10
B1. DEBALLAGE DE L'INSTALLATION	10
B2. RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU	10
B3. RACCORDEMENT DE L'ARRIVEE DE GAZ (SUR DETENDEUR)	10
B4. RACCORDEMENT EQUIPEMENT	11
C - INSTRUCTIONS D'EMPLOI	12
C1. MISE EN SERVICE.....	12
C2. PROCEDES	12
C3. ELECTRODES TIG.....	12
C4. SOUDAGE ELECTRODE (MMA).....	13
C5. SOUDAGE TIG	13
C6. SOUDAGE COMPOTIG MIX	14
C7. SOUDAGE TIG EN COURANT ALTERNATIF	15
C8. MODE D'AMORCAGE	15
C9. CYCLE GACHETTE DE LA TORCHE.....	15
C10. REGLAGE DES PARAMETRES DE CYCLES	17
C11. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES	17
C12. COOLERTIG 2 ET III	20
C13. MESSAGES D'ERREURS.....	20
D - MAINTENANCE/PIECES DE RECHANGE	21
D1 - ENTRETIEN.....	21
D2 - PROTECTIONS INTERNES DE LA MACHINE	21
D3 - PIECES DE RECHANGE	22
OPTIONS.....	25

A - ALLGEMEINES	26
A1. BESCHREIBUNG DES GERÄTES.....	26
A2. BESCHREIBUNG DER FRONT- UND HINTERSEITE	26
A3. BESCHREIBUNG DER FRONTPLATTE	26
A4. TECHNISCHE DATEN.....	27
A5. TECHNISCHE DATEN COOLERTIG 2	27
A6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III	27
A7. ABMESSUNGEN UND GEWICHT	28
B - EINSTELLUNG DER PARAMETER.....	29
B1. AUSPACKEN DES GERÄTES	29
B2. NETZANSCHLUSS	29
B3. GASANSCHLUSS (AN DEN DRUCKMINDERER)	29
B4. ANSCHLUSS DES ZUBEHÖRS.....	30
C - BEDIENUNGSANLEITUNG	31
C1. INBETRIEBNAHME	31
C2. PROZESSE	31
C3. SCHWEIßen MIT TIG ELEKTRODEN	31
C4. SCHWEIßen MIT ELEKTRODEN (MMA).....	32
C5. TIG-SCHWEIßen	33
C6. MIX-COMPOTIG-SCHWEIßen	33
C7. TIG-SCHWEIßen MIT WECHSELSTROM	34
C8. ART DER LICHTBOGENZÜNDUNG	34
C9. TRIGGER-MODUS	34
C10. EINSTELLUNG DES SCHWEIßZYKLUS	36
C11. ZUSATZFUNKTIONEN	36
C12. COOLERTIG 2 ET III	39
C13. FEHLEMELDUNGEN	39
D - WARTUNG / ERSATZTEILE	40
D1 – SERVICE	40
D2 – INTERNE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN DER SCHWEIßMASCHINE	40
D3 – ERSATZTEILE	41
OPTIONEN	44

A - GENERAL INFORMATION	7
A1. PRESENTATION OF INSTALLATION.....	7
A2. FRONT AND BACK PANEL DESCRIPTION	7
A3. SETTING PANEL DESCRIPTION	7
A4. TECHNICAL SPECIFICATIONS	8
A5. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG 2	8
A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III.....	8
A7. DIMENSIONS AND WEIGHT	9
B - SETTING UP	10
B1. UNPACKING THE SET	10
B2. CONNECTING TO THE ELECTRICITY MAINS	10
B3. CONNECTING THE GAS SUPPLY (TO THE PRESSURE REGULATOR)	10
B4. CONNECTING THE ACCESSORIES	11
C - INSTRUCTIONS FOR USE	12
C1. START UP	12
C2. PROCESSES	12
C3. TIG WELDING ELECTRODES	12
C4. ELECTRODE WELDING (MMA).....	13
C5. TIG WELDING	13
C6. COMPOTIG MIX WELDING	14
C7. ALTERNATIF CURRENT TIG WELDING	15
C8. TYPE OF STRIKING	15
C9. TORCH TRIGGER CYCLE	15
C10. ADJUSTING THE CYCLE SETTINGS	17
C11. ADDITIONAL FUNCTIONS	17
C12. COOLERTIG 2 AND III	20
C13. ERROR MESSAGES	20
D - MAINTENANCE/SPARE PARTS	21
D1 - SERVICING	21
D2 - INTERNAL MACHINE SAFETY DEVICES	21
D3 - SPARE PARTS	22
OPTION	25
SOMMARIO	IT
A - INFORMAZIONI GENERALI	26
A1. DESCRIZIONE DEL IMPIANTO	26
A2. DESCRIZIONE DEL PANELLO ANTERIORE ED POSTERIORE	26
A3. DESCRIZIONE DEL PANELLO DI REGOLAZIONE	26
A4. CARATTERISTICHE TECNICHE	27
A5. CARATTERISTICHE TECNICHE COORLERTIG 2	27
A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III	27
A7. DIMENSIONI E PESO	28
B - MESSA IN FUNZIONE	29
B1. SBALLARE PER ISTALLAZIONE	29
B2. CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA	29
B3. COLLEGAMENTO AL GAS (SUL REGOLATORE DI PRESSIONE)	29
B4. COLLEGAMENTO DI ACCESSORI	30
C - ISTRUZIONI D'USO	31
C1. MESSA IN FUNZIONE	31
C2. PROCESSI	31
C3. SALDATURA CON ELETTRODI TIG	31
C4. SALDATURA CON ELETTRODO (MMA).....	32
C5. SALDATURA TIG	33
C6. SALDATURA MIX COMPOTIG	33
C7. SALDATURA TIG CON LA CORRENTE ALTERNATA	34
C8. TIPO DI ACCENSIONE	34
C9. CICLO DI AVVIAMENTO DELLA TORCHE	34
C10. REGOLAZIONE DIE PARAMETRI DEL CICLO	36
C11. FUNZIONI SUPPLEMENTARI	36
C12. COOLERTIG 2 ET III	39
C13. AVVISI DI ERROREI	39
D - MANUTENZIONE / PEZZI DI RICAMBIO	40
D1 – ASSISTENZA	40
D2 – PROTEZIONI INTERNI DELLA SALDATRICE	40
D3 – PEZZI DI RICAMBIO	41
ACCESSORI	44

ES	SUMARIO	PT	
A – INFORMACIÓN GENERAL	45	A – INFORMAÇÃO GERAL.....	45
A1. PRESENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN	45	A1. APRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO	45
A2. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DELANTERO Y TRASERO	45	A2. DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL E TRASEIRO	45
A3. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONFIGURACIÓN	45	A3. DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONFIGURAÇÃO	45
A4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	46	A4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	46
A5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COOLERTIG 2	46	A5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COOLERTIG 2	46
A6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III	46	A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III.....	46
A7. DIMENSIONES Y PESO.....	47	A7. DIMENSÕES E PESO.....	47
B – PUESTA EN MARCHA	48	B – ACCIONAMENTO	48
B1. DESEMBALAJE DEL EQUIPO	48	B1. DESEMBALAR O EQUIPAMENTO	48
B2. CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL	48	B2. LIGAÇÃO À INSTALAÇÃO ELÉCTRICA PRINCIPAL	48
B3. CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS (AL REGULADOR DE PRESIÓN)	48	B3. LIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS (AO REGULADOR DE PRESSÃO) ..	48
B4. CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS	49	B4. LIGAÇÃO DE TODOS OS ACESSÓRIOS	49
C – INSTRUCCIONES DE USO	50	C – INSTRUÇÕES DE USO	50
C1. PUESTA EN MARCHA	50	C1. ACCIONAMENTO	50
C2. PROCESOS	50	C2. PROCESSOS	50
C3. ELECTRODOS PARA SOLDADURA TIG	50	C3. ELÉCTRODOS PARA SOLDADURA TIG	50
C4. SOLDADURA CON ELECTRODO (MMA)	51	C4. SOLDADURA COM ELÉCTRODO (MMA)	51
C5. SOLDADURA TIG	51	C5. SOLDADURA TIG	51
C6. SOLDADURA COMPOTIG (MIX)	52	C6. SOLDADURA COMPOTIG (MISTA)	52
C7. SOLDADURA TIG CON CORRIENTE ALTERNA	53	C7. SOLDADURA TIG COM CORRENTE ALTERNA	53
C8. TIPO DE GOLPE	53	C8. TIPO DE GOLPE	53
C9. CICLO DISPARADOR DE LA TORCHA	53	C9. CICLO DISPARADOR DA TOCHA	53
C10. AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS CICLOS	55	C10. AJUSTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DOS CICLOS	55
C11. FUNCIONES SUPLEMENTARIAS	55	C11. FUNÇÕES SUPLEMENTARES	55
C12. COOLERTIG 2 ET III	58	C12. COOLERTIG 2 ET III	58
C13. MENSAJES DE ERROR	58	C13. MENSAGENS DE ERRO	58
D – MANTENIMIENTO / REPUESTOS	59	D – MANUTENÇÃO / SOBRESSALENTES	59
D1 – SERVICE	59	D1 – REPARAÇÃO	59
D2 – MECANISMOS DE PROTECCIÓN INTERNA DE LA MÁQUINA	59	D2 – MECANISMOS DE PROTECÇÃO INTERNA DA MÁQUINA	59
D3 – REPUESTOS	60	D3 – SOBRESSALENTES	60
OPCIONALES	63	OPÇÕES	63
NL	INHOUD	SV	
A – ALGEMENE INFORMATIE	64	A – ALLMÄN INFORMATION	64
A1. VOORSTELLING VAN DE INSTALLATIE	64	A1. PRODUKTPRESENTATION	64
A2. BESCHRIJVING VAN DE VOOR- EN ACHTERZIJDE	64	A2. BESKRIVNING AV FRONT- OCH BAKPANEL	64
A3. BESCHRIJVING VAN HET REGELPANEEL	64	A3. BESKRIVNING AV FUNKTIONSPANEL	64
A4. TECHNISCHE KENMERKEN	65	A4. TEKNISKA DATA	65
A5. TECHNISCHE KENMERKEN COOLERTIG 2	65	A5. TEKNiska DATA COOLERTIG 2	65
A6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III	65	A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III.....	65
A7. AFMETINGEN EN GEWICHT	66	A7. MÅTT OCH VIKT	66
B – INDIENSTSTELLING	67	B – INSTALLATION	67
B1. UITPAKKEN VAN DE INSTALLATIE	67	B1. UPPACKNING AV SETET	67
B2. ELEKTRISCHE AANLSUITING OP HET NET	67	B2. ANSLUTNING TILL ELNÄTET	67
B3. AANSLUITING VAN DE GASTOEVOER (OP DE REDUCEERKLEP)	67	B3. ANSLUTNING AV GASTILLFÖRSEL (TILL TRYCKREGULATOR)	67
B4. AANSLUITING VAN DE UITRUSTING	68	B4. ANSLUTNING AV TILLBEHÖR	68
C – GEBRUIKSAANWIJZINGEN	69	C – BRUKSANVISNING	69
C1. INDIENSTSTELLING	69	C1. KOMMA IGÅNG	69
C2. METODEN	69	C2. METODER	69
C3. TIG ELECTRODEN	69	C3. TIG ELEKTRODER	69
C4. ELEKTRODELASSSEN (MMA)	70	C4. ELEKTRODSVETSNING (MMA)	70
C5. TIG LASSEN	70	C5. TIG SVETSNING	70
C6. COMPOTIG (MIX)	71	C6. MIX COMPOTIG SVETSNING	71
C7. TIG LASSEN MET WISSELSTROOM	72	C7. TIG-SVETSNING MED VÄXELSTRÖM	72
C8. ONTSTEKINGSMODUS	72	C8. TÄNDNINGSLÄGE	72
C9. TREKKERCYCLUS VAN DE TOORTS	72	C9. BRÄNNARENS AVTRYCKKARCYKL	72
C10. AFSTELLEN VAN DE CYCLUSPARAMETERS	73	C10. JUSTERA CYKELPARAMETRarna	73
C11. EXTRA FUNCTIES	74	C11. EXTRAFUNKTIONER	74
C12. COOLERTIG 2 ET III	77	C12. COOLERTIG 2 ET III	77
C13. FOUTMEDLINGEN	77	C13. FELMEDDELANDEN	77
D – ONDERHOUD/ VERVANGSTUKKEN	78	D – UNDERHÅLL/ RESERVDELAR	78
D1 – ONDERHOUD	78	D1 – SERVICE	78
D2 – INTERNE BEVEILIGINGEN VAN HET TOESTEL	78	D2 – INTERNA SÄKERHETSANORDNINGAR	78
D3 – VERVANGSTUKKEN	79	D3 – RESERVDELAR	79
OPTIES	82	TILLVAL	82

PL SPIS TREŚCI

A – INFORMACJE OGÓLNE	83
A1. PREZENTACJA INSTALACJI.....	83
A2. OPIS PANELU PRZEDNIEGO I TYLNEGO.....	83
A3. OPIS PANELU USTAWIEŃ	83
A4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE	84
A5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE COOLERTIG 2	84
A6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III	84
A7. WYMIARY I WAGA	85
B – URUCHAMIANIE.....	86
B1. ROZPAKOWANIE ZESTAWU	86
B2. PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA	86
B3. PODŁĄCZENIE DOPŁYWU GAZU (NA ZAWORZE REDUKCYJNYM)	86
B4. PODŁĄCZENIE WYPOSAŻENIA	87
C – INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	88
C1. URUCHAMIANIE	88
C2. PROCESY	88
C3. ELEKTRODY TIG	88
C4. SPAWANIE ELEKTRODĄ (MMA)	89
C5. SPAWANIE TIG	89
C6. SPAWANIE COMPOTIG (MIX)	90
C7. SPAWANIE TIG PRĄDEM PRZEMIENNYM	91
C8. TRYB WZNIECANIA	91
C9. CYKL SPŁTU PALNIKA	91
C10. REGULACJA PARAMETRÓW CYKLI	93
C11. FUNKCJE DODATKOWE	93
C12. COOLERTIG 2 ET III	96
C13. WIADOMOŚCI O BŁĘDACH	96
D – KONSERWACJA / CZĘŚCI ZAMIENNIE	97
D1 – SERWISOWANIE	97
D2 – WEWNĘTRZNE ZABEZPIECZENIA URZĄDZENIA	97
D3 – CZĘŚCI ZAMIENNIE	98
OPCJE.....	101

CS OBSAH

A – VŠEOBECNÉ INFORMACE	102
A1. POPIS ZAŘÍZENÍ	102
A2. POPIS ČELNÍHO A ZADNÍHO PANELU	102
A3. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	102
A4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE	103
A5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE COOLERTIG 2	103
A6. TECHNICKÁ SPECIFIKACE COOLERTIG III	103
A7. ROZMĚRY A Hmotnost	104
B – SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	105
B1. ROZBALENÍ SOUPRAVY	105
B2. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI	105
B3. PŘIPOJENÍ K PLYNU (K TLAKOVÉMU REGULÁTORU)	105
B4. PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	106
C - POKYNY K POUŽÍVÁNÍ	107
C1. UVEDENÍ DO PROVOZU	107
C2. REŽIMY SVAŘOVÁNÍ	107
C3. SVAŘOVÁNÍ ELEKTRODAMI TIG	107
C4. SVAŘOVÁNÍ ELEKTRODAMI (MMA)	108
C5. SVAŘOVÁNÍ TIG	108
C6. SVAŘOVÁNÍ MIX COMPOTIG	109
C7. SVAŘOVÁNÍ TIG STŘÍDAVÝM PROUDEM	110
C8. TYP ZAPÁLENÍ	110
C9. CYKLUS SPOUŠTĚ HOŘÁKU	110
C10. ÚPRAVA NASTAVENÍ CYKLU	112
C11. DOPLŇKOVÉ FUNKCE	113
C12. COOLERTIG 2 ET III	116
C13. CHYBOVA HLASENI	116
D – ÚDRŽBA / NÁHRADNÍ DÍLY	117
D1 - SERVISNÍ ÚKONY	117
D2 - VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ SVÁREČKY	117
D3 - NÁHRADNÍ DÍLY	118
DOPLŇKY	121

CUPRINS

A – INFORMAȚII GENERALE	83
A1. PREZENTAREA INSTALAȚIEI	83
A2. DESCRIERE PANOU FRONTAL ȘI POSTERIOR	83
A3. DESCRIEREA PANOUULUI DE REGLARE	83
A4. SPECIFICAȚII TEHNICE	84
A5. SPECIFICAȚII TEHNICE COOLERTIG 2	84
A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COOLERTIG III	84
A7. DIMENSIUNI ȘI GREUTATE	85
B – REGLARE	86
B1. DESPACHETAREA SETULUI	86
B2. CONECTAREA LA REȚEAVA DE ELECTRICITATE	86
B3. CONECTAREA LA ALIMENTAREA CU GAZ (LA REGULATORUL DE PRESIUNE)	86
B4. CONECTAREA ACCESORIILOR	87
C – INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	88
C1. PORNIRE	88
C2. PROCESE	88
C3. ELECTROZI DE SUDARE TIG	88
C4. SUDARE CU ELECTROD (MMA)	89
C5. SUDARE TIG	89
C6. SUDARE (MIX) COMPOTIG	90
C7. SUDARE TIG CURENT ALTERNATIV	91
C8. TIPURI DE AMORSĂRI	91
C9. CICLU DE DECLANSARE PISTOLET	91
C10. REGLAREA CONFIGURĂRILOR CICLULUI	93
C11. FUNCȚII SUPLIMENTARE	93
C12. COOLERTIG 2 ET III	96
C13. MESAJES DE EROARE	96
D – ÎNTREȚINERE / PIESE DE SCHIMB	97
D1 – ASISTENȚĂ TEHNICĂ	97
D2 – DISPOZITIVE INTERNE DE SIGURANȚĂ A ECHIPAMENTULUI	97
D3 – PIESE DE SCHIMB	98
OPȚIUNI	101

СОДЕРЖАНИЕ

A – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	102
A1. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ	102
A2. ОПИСАНИЕ ЛИЦЕВОЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ	102
A3. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УСТАНОВКИ	102
A4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	103
A5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ COOLERTIG 2	103
A6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ COOLERTIG III	103
A7. РАЗМЕРЫ И ВЕС	104
B – УСТАНОВКА	105
B1. РАСПАКОВКА АППАРАТА	105
B2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	105
B3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА (К РЕГУЛЯТОРУ ДАВЛЕНИЯ)	105
B4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ АКСЕССУАРОВ	106
C – ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	107
C1. НАЧАЛО РАБОТЫ	107
C2. СПОСОБЫ СВАРКИ	107
C3. ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ TIG	107
C4. (MMA) СВАРКА ШТУЧНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ	108
C5. TIG-СВАРКА	108
C6. COMPOTIG-СВАРКА (ДУГОВАЯ СВАРКА ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ИНЕРТНОГО ГАЗА) СМЕШАННЫМ ТОКОМ	109
C7. ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ПРИ TIG-СВАРКЕ (ДУГОВОЙ СВАРКЕ ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ИНЕРТНОГО ГАЗА)	110
C8. ТИП ЗАЖИГАНИЯ	110
C9. ТРИГГЕРНЫЙ ЦИКЛ ГОРЕЛКИ	110
C10. РЕГУЛИРОВКА УСТАНОВОК ЦИКЛА	112
C11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	113
C12. COOLERTIG 2 ET III	116
C13. СООБЩЕНИЯ О БОШИКАХ	116
D – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / АПАСНЫЕ ЧАСТИ	117
D1 - ОБСЛУЖИВАНИЕ	117
D2 – ВНУТРЕННИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АППАРАТА	117
D3 – АПАСНЫЕ ЧАСТИ	118
ОПЦИИ	121

DA	INDHOLDSFORTEGNELSE	INNHOLD	NO
A - GENERELLE INFORMATIONER	122	A - GENERELL INFORMASJON.....	122
A1. PRÆSENTATION AF INSTALLERINGEN	122	A1. PRESENTASJON AV INSTALLASJON	122
A2. BESKRIVELSE AF FOR- OG BAGPANEL	122	A2. BESKRIVELSE AV FRONT- OG BAKPANEL	122
A3. BESKRIVELSE AF INDSTILLINGSPANEL	122	A3. BESKRIVELSE INNSTILLINGSPANEL	122
A4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	123	A4. TEKNISKE SPESIFIKASJONER	123
A5. TEKNISKE SPECIFIKATIONER COOLERTIG 2	123	A5. TEKNISKE SPESIFIKASJONER COOLERTIG 2	123
A6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III	123	A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III.....	123
A7. DIMENSIONER OG VÆGT	124	A7. DIMENSJONER OG VEKT	124
B - OPSÆTNING.....	125	B - MONTERING	125
B1. UDPAKNING AF SÆTTET	125	B1. UTPAKKING AV SETTET	125
B2. TILSLUTNING TIL EL-NETTET	125	B2. KOBLING TIL NETTSTRØMMEN	125
B3. TILSLUTNING AF GASFORSYNINGEN (TIL TRYKKREGULATOREN)....	125	B3. TILKOBLING AV GASSTILFØRSEL (TIL TRYKKREGULATOREN).....	125
B4. TILSLUTNING AF TILBEHØRET	126	B4. TILKOBLING AV TILBEHØR	126
C - BRUGSANVISNING.....	127	C - BRUKSINSTRUKSJONER	127
C1. START	127	C1. START	127
C2. PROCEDER	127	C2. PROCESSER	127
C3. TIG-ELEKTRODER	127	C3. TIG-SVEISEELEKTRODER	127
C4. ELEKTRODESVEJSNING (MMA).....	128	C4. ELEKTRODESVEISING (MMA).....	128
C5. TIG-SVEJSNING	128	C5. TIG-SVEISING	128
C6. BLANDET COMPOTIG MIX-SVEJSNING	129	C6. MIXS COMPOTIG SVEISING	129
C7. TIG-VEKSELSTRØMSSVEJSNING	130	C7. VEKSELSTRØM TIG SVEISING	130
C8. ANTÆNDINGSMETODE	130	C8. TYPE TENNINGSSLAG	130
C9. PISTOLTRIGGERCYKLUS	130	C9. SVEISEPISTOL STARTSYKLUS	130
C10. JUSTERING AF CYKLUSINDSTILLINGERNE	132	C10. JUSTERING AV SYKLUSINNSTILLINGENE	132
C11. YDERLIGERE FUNKTIONER	132	C11. TILLEGGSFUNKSJONER	132
C12. COOLERTIG 2 ET III	135	C12. COOLERTIG 2 ET III	135
C13. FEJLMEDDELELSER	135	C13. FEILMEDDLINGER	135
D - VEDLIGEHOLDELSE / RESERVEDELE	136	D - VEDLIKEHOLD RESERVEDELER	136
D1 - EFTERSYN	136	D1 - EFTERSYN	136
D2 - INTERNE MASKINE- SIKKERHEDSANORDNINGER	136	D2 - INTERNE SIKKERHETSSYSTEM FOR APPARATET	136
D3 - RESERVEDELE	137	D3 - RESERVEDELER	137
MULIGHEDER.....	140	EKSTRADELER.....	140
FI	SISÄLTÖ	OBSAH	SK
A - YLEISTÄ.....	141	A - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.....	141
A1. LAITTEEN ESITTELTY	141	A1. POPIS ZARIADENIA	141
A2. ETU- JA TAKAPANELIEN KUVAUS	141	A2. POPIS PREDNÉHO A ZADNÉHO PANELU	141
A3. SÄÄTÖPANELIN KUVAUS.....	141	A3. POPIS PANELU NASTAVENIA	141
A4. TEKNiset TIEDOT	142	A4. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	142
A5. TEKNiset TIEDOT COOLERTIG 2	142	A5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE COOLERTIG 2	142
A6. TEKNiset TIEDOT COOLERTIG III	142	A6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE COOLERTIG III	142
A7. MITAT JA PAINO	143	A7. ROZMERY A HMOTNOSŤ	143
B - KÄYTÖÖNOTTO.....	144	B - NASTAVENIE	144
B1. LAITTEEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA	144	B1. ROZBALENIE SÚPRAVY	144
B2. KYTKEMINEN VERKKOON	144	B2. PRIPOJENIE NA ELEKTRICKÝ SIEŤ	144
B3. KAASUNSYÖTÖN KYTKEMINEN (PAINEEENSÄÄTIMEEN)	144	B3. PRIPOJENIE NA PLYN (NA TLAKOVÝ REGULÁTOR)	144
B4. VARUSTEIDEN KYTKEMINEN	145	B4. PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA	145
C - KÄYTÖÖHJEET	146	C - POKYNY NA POUŽÍVANIE	146
C1. KÄYTÖÖNOTTO	146	C1. SPUSTENIE	146
C2. PROCESSIT	146	C2. PROCESY	146
C3. TIG HITSAUSPUIKOT	146	C3. ZVÁRANIE S ELEKTRÓDAMI TIG	146
C4. PUJKOHITSAUS (MMA).....	147	C4. ZVÁRANIE S ELEKTRÓDAMI (MMA)	147
C5. TIG HITSAUS	147	C5. ZVÁRANIE TIG	147
C6. (MIX) COMPOTIG-SEKAVIRTAHITSAUS	148	C6. ZVÁRANIE (MIX) COMPOTIG	148
C7. TIG-VAIHTOVTAHITSAUS	149	C7. ZVÁRANIE TIG SO STRIEDAVÝM PRÚDOM	149
C8. KIPINÄTILA	149	C8. TYP ZAPÁLENIA	149
C9. POLTTIMEN SYTTYMISJAKSO	149	C9. CYKLUS SPÚSTE HORÁKA	149
C10. JAKSOASETUSTEN SÄÄTÄMINEN	151	C10. ÚPRAVA NASTAVENIA CYKLU	151
C11. MUUT TOIMINNOT	151	C11. DOPLNKOVÉ FUNKCIE	151
C12. COOLERTIG 2 ET III	154	C12. COOLERTIG 2 ET III	154
C13. VIKAILMOITUKSET	154	C13. SPRÁVY O CHYBÁCH	154
D - HUOLTAMINEN / VARAOSAT	155	D - ÚDRŽBA NÁHRADNÉ DIELY /	155
D1 - HUOLTO	155	D1 - SERVIS	155
D2 - KONEEN SISÄISET TURVALAITTEET	155	D2 - INTERNE BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA ZVÁRAČKY	155
D3 - VARAOSAT	156	D3 - NÁHRADNÉ DIELY	156
LISÄVARUSTEET.....	159	DOPLINKY	159

A - INFORMATIONS GENERALES

A1. PRESENTATION DE L'INSTALLATION

Le CITOTIG 240 AC/DC EASY est un générateur de type « onduleur monophasé » pour le soudage à l'arc, procédé TIG AC/DC et à l'électrode enrobée, des aciers non alliés, des inoxydables et aluminium.

Le CITOTIG 310 AC/DC EASY est un générateur de type « onduleur triphasé » pour le soudage à l'arc, procédé TIG AC/DC et à l'électrode enrobée, des aciers non alliés, des inoxydables et aluminium.

Les CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY sont respectivement alimentés sur le réseau 230V (CITOTIG 240) monophasé ou 400V (CITOTIG 310) triphasé et fournissent en sortie un courant continu ou alternatif.

COMPOSITION DE L'INSTALLATION

- ☞ le générateur CITOTIG 240 ou 310 AC/DC EASY
- ☞ le câble d'alimentation de longueur 5m
- ☞ un câble de masse 50mm² (longueur 3 mètres) avec pince de masse
- ☞ un tuyau de gaz équipé longueur 1,5m
- ☞ une instruction d'emploi et de maintenance

A2. DESCRIPTION DES FACES AVANT ET ARRIERE

(☞ Voir PAGE 163)

Panneau de réglage	18
Embase 5B commande gâchette	21
Embase commande à distance	22
Embase dinse (-) câble de masse (à gauche)	23
Embase dinse (+) torche TIG (à droite)	23
Raccord sortie gaz	24
Raccord d'entrée de gaz	25
Interrupteur marche/arrêt	26

A3. DESCRIPTION DU PANNEAU DE REGLAGE

(☞ Voir PAGE Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

- TIG : sélection soudage TIG (AC)-(MIX) (DC-)-(DC+)
- MMA : sélection soudage à l'électrode enrobée (AC)-(DC-)-(DC+)
- CYCLE : Appui bref pour réglage rapide, long pour réglage digital
- PRECEDENT : Navigation vers le réglage précédent (cycle et setup)
- SUIVANT : Navigation vers le réglage suivant (cycle et setup)
- RETOUR : Confirme la valeur ajustée et sortie du setup
- Sélection du mode d'amorçage TIG HF ou TIG PAC (au contact)
- Sélection du mode gâchette 2T ou 4T
- TEST GAZ : Rester appuyé pour déclencher l'électrovanne gaz
- Sélection commande locale ou à distance et verrouillage du code d'entrée
- Codeur de réglage
- Voyant de mise sous tension
- Voyant de défaut thermique
- Voyant de défaut de tension d'alimentation
- Voyant soudage TIG sélectionné
- Voyant soudage électrode sélectionné
- Réglage du temps de pré gaz (0-10 S)
- Temps de montée progressive (0 à 1.0 s)
- Réglage du courant de soudage
- Mode de soudage : AC DC+ DC- MIX
- Réglage du temps d'évanouissement (0 à 15 s)
- Temps de post gaz (0 à 30 s)
- Gestion de la gâchette (2T – 4T)
- Voyant sélection de l'amorçage (HF / Lift)
- Voyant commande à distance ou pédale
- Voyant unité de mesure afficheur D1 (A ampère – ø diamètre de électrode)
- Voyant unité de mesure afficheur D2 (V volt – S seconde - % pourcentage de la valeur nominale – Hz hertz)
- Afficheur du courant de soudage et autres paramètres
- Afficheur de la tension de soudage et autres paramètres

A - GENERAL INFORMATION

A1. PRESENTATION OF INSTALLATION

The CITOTIG 240 AC/DC EASY is a "single phase inverter" power source for AC/DC TIG process and coated electrode arc welding of non-alloy steels, stainless steel and aluminium.

The CITOTIG 310 AC/DC EASY is a generator of a type of "a three phase inverter" power source for AC/DC TIG process and coated electrode arc welding of non-alloy steels, stainless steel and aluminium.

The CITOTIG 240 and 310 AC/DC EASY devices are supplied from a single phase 230V mains (CITOTIG 240) or from a three phase 400V mains (CITOTIG 310) and deliver direct current or alternative current at the output.

WELDING SET CONTENTS

- ☞ CITOTIG 240 or 310 AC/DC EASY power source,
- ☞ 5m long power supply cable
- ☞ 3m long 50mm² earth cable with earth clamp,
- ☞ 1.5m long gas hose with fittings,
- ☞ set of operation and maintenance instructions

A2. FRONT AND BACK PANEL DESCRIPTION

(☞ See PAGE 163)

Settings panel
Trigger control 5B socket
Remote control socket
Earth wire (-) dinse socket (left)
Electrode holder (+)dinse socket (right)
Gas outlet connection
Gas inlet union
On / off switch

A3. SETTING PANEL DESCRIPTION

(☞ See PAGE Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

P1	TIG: welding selection (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)
P2	MMA: coated electrode welding selection (AC)-(DC-)-(DC+)
P3	CYCLE: Press shortly for quick setup or longer for digital setup
P4	PREVIOUS Navigate to previous item regulation (CYCLE and SETUP)
P5	NEXT Navigate to next item regulation (CYCLE and SETUP)
P6	RETURN: Confirm the value regulated and exit from setup
P7	Striking method selection ; TIG HF or TIG PAC (contact)
P12	Trigger mode selection, 2-stroke or 4-stroke
P13	Gas test: press and hold to open the gas valve
P14	Local / remote control selector and security code locking switch
R1	Main regulation knob
L1	Power on indicator
L2	Thermal fault warning lamp
L3	Supply voltage fault warning lamp
L4	TIG Welding selected
L5	MMA Welding Selected
L6	Pre-gas time adjustment (0-10 S)
L8	UP Slope time : (0.0 – 1.0 S)
L12	Welding current
L14	Current Mode : AC DC+ DC- MIX
L18	Down slope time adjustment (0 – 15 s)
L20	Post gas time (0-30s)
L21	Trigger management (2T – 4T)
L24	Striking Selection (HF / Lift – PAC)
L26	Remote control / pedal
L27	Unit of measure of D1 (A Ampere – ø Diameter of electrode)
L28	Unit of measure of D2 (V Volt – s Second - % Percentage of main value – Hz Hertz)
D1	Display of Welding Current and other regulation
D2	Display of Welding Tension and other regulation

A4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

A4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

CITOTIG 240 AC/DC EASY – REF. W000381667			
PRIMARY			
Alimentation primaire 1~	EE	TIG	Primary power supply 1~
Fréquence	230V (+/- 15%)	50Hz / 60Hz	Frequency
Puissance absorbée (100%)	3.7 KVA	3.9 KVA	Absorbed power (100%)
Puissance absorbée (maxi)	6.0 KVA	5.7 KVA	Absorbed power (max.)
Câble d'alimentation primaire 5 m	3 x 2,5 mm ²		5 m primary power supply cable
SECONDARY			
Tension à vide	EE	TIG	No-load voltage
Gamme de réglage	58 V DC	3A/10V-230A/19,2V	Adjustment range
Fusible	10A/10V-180A/27,2V	16A	Fuse
Facteur de marche 100% (cycle 10mn)	120A	170A / 16V	Duty cycle 100% (10-min cycle)
Facteur de marche 40% (cycle 10mn)	180A / 32V	230A	Duty cycle 40% (10-min cycle)
Câble de masse 3 m avec prise	50 mm ²		3 m ground cable with clamp
Classe de protection	IP 23 C		Protection class
Classe d'isolation	H		Insulation class
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10 / 61000-3-12		Standards

CITOTIG 310 AC/DC EASY – REF. W000381669			
PRIMARY			
Alimentation primaire 1~	EE	TIG	Primary power supply 1~
Fréquence	400V (+/- 10%)	50Hz / 60Hz	Frequency
Puissance absorbée (maxi)	14.4 KVA	13.3 KVA	Absorbed power (max.)
Câble d'alimentation primaire 5 m	4 x 2,5 mm ²		5 m primary power supply cable
SECONDARY			
Tension à vide	EE	TIG	No-load voltage
Gamme de réglage	63 V DC	3A/10V-300A/22V	Adjustment range
Fusible	10A/20,5V-250A/30V	16A	Fuse
Facteur de marche 100% (cycle 10mn)	190A	190A	Duty cycle 100% (10-min cycle)
Facteur de marche 40% (cycle 10mn)	250A / 32V	300A	Duty cycle 40% (10-min cycle)
Câble de masse 3 m avec prise	70 mm ²		3 m ground cable with clamp
Classe de protection	IP 23 C		Protection class
Classe d'isolation	H		Insulation class
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10		Standards

A5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG 2

A5. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG 2

COOLERTIG 2 – REF. W000275844		
Tension d'alimentation	230V (+/- 15%)	Supply voltage
Puissance d'alimentation	50 W	Supply power
Puissance de refroidissement	1,0 kW	Cooling power
Pression max. au démarrage	4,0 bar	Max. pressure on starting
Liquide de refroidissement	FREEZCOOL RED	Cooling liquid
Volume du réservoir	3L	Tank volume
Degré de protection	IP 23 C	Degree of protection

A6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III

A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III

COOLERTIG III – REF. W000278471		
Tension d'alimentation	24 V DC	Supply voltage
Puissance d'alimentation	50 W	Supply power
Puissance de refroidissement	1,0 kW	Cooling power
Pression max. au démarrage	4,0 bar	Max. pressure on starting
Liquide de refroidissement	FREEZCOOL RED	Cooling liquid
Volume du réservoir	3L	Tank volume
Degré de protection	IP 23 C	Degree of protection

**ATTENTION**

Un ventilateur arrêté n'est pas forcément défectueux puisque thermo débrayable.

**CAUTION**

A stationary fan is not necessarily faulty as it is thermo-switched.

A7. DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxLxH)
Dimensions (LxWxH)

Poids net
Net weight

Poids emballé
Packed weight

A7. DIMENSIONS AND WEIGHT

CITOTIG 240 AC/DC EASY	475 x 200 x 405	17 kg	19 kg	CITOTIG 240 AC/DC EASY
COOLERTIG 2	500 x 200 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG 2
CITOTIG 310 AC/DC EASY	505 x 195 x 440	25 kg	27 kg	PRESTOTIG 310 AC/DC EASY
COOLERTIG III	525 x 198 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG III

B – MISE EN SERVICE

B1. DEBALLAGE DE L'INSTALLATION

ATTENTION : la stabilité de l'installation est assurée jusqu'à une inclinaison de 10°.

Lors de l'installation, prendre en considération ce qui suit :

- Poser la machine sur une base stable et sèche pour éviter que de la poussière soit aspirée dans l'air de refroidissement
- Assurez-vous que la machine est située loin de la trajectoire de toute pulvérisation de particules occasionnées par les meuleuses.
- Assurez-vous de la libre circulation de l'air de refroidissement.
- Vérifier que la machine est placée à une distance minimum de 20 cm de tout obstacle, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, afin d'assurer une bonne circulation de l'air de refroidissement
- Protéger la machine contre les fortes pluies et l'exposition directe au soleil.



Découper la bande adhésive et ouvrir le carton de protection.
Soulever le générateur par ses poignées.

B2. RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU

Les CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY sont livrés :

- ⇒ Câble primaire d'alimentation branché dans le générateur
- Si votre réseau correspond au couplage usine, il suffit d'équiper le câble d'alimentation d'une prise mâle compatible à votre équipement électrique et calibrée à la consommation maxi du générateur (voir tableau page 8).
- Les fréquences réseau acceptées sont :
- ⇒ 50 et 60 Hz
- L'alimentation doit être protégée par un dispositif de protection (fusible ou disjoncteur) de calibre correspondant à la consommation primaire maximum du générateur.



ATTENTION : Ce matériel (PRESTOTIG 310 AC/DC EASY) n'est pas conforme à la CEI 61000-3-12. S'il est connecté au système public d'alimentation basse tension, il est de la responsabilité de l'installateur et de l'utilisateur du matériel de s'assurer, en consultant l'opérateur du réseau de distribution si nécessaire, que le matériel peut être connecté.



ATTENTION: Ces matériels de Classe A (PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY) ne sont pas prévu pour être utilisé dans un site résidentiel où le courant électrique est fourni par le système public d'alimentation basse tension. Il peut y avoir des difficultés potentielles pour assurer la compatibilité électromagnétique dans ces sites, à cause des perturbations conduites aussi bien que rayonnées.

B3. RACCORDEMENT DE L'ARRIVEE DE GAZ (SUR DETENDEUR)

(☞ Voir PAGE 163)

Raccorder le tuyau de gaz au générateur sur le raccord rep : 25.

Ouvrir légèrement puis refermer le robinet de la bouteille pour évacuer éventuellement les impuretés.

Monter le détendeur/débitmètre.

Raccorder le tuyau gaz livré avec le générateur sur la sortie du détendeur par son raccord.

Ouvrir la bouteille de gaz.

En soudage, le débit de gaz devra se situer entre 10 et 20l/min.



ATTENTION

Veiller à bien arrimer la bouteille de gaz en mettant en place une sangle de sécurité.

B – SETTING UP

B1. UNPACKING THE SET

CAUTION: the equipment may not be stable beyond an angle of 10°.

When installing, bear in mind the following:

Place the machine on a stable dry base to ensure that dust is not drawn in with the cooling air.



- Make sure the machine is placed well away from the path of any particles from grinding machines.
- Make sure the cooling air can circulate freely.
- Make sure the machine must be at least 20 cm away from all obstacles, both in front and behind, to ensure good cooling air circulation.
- Protect the machine from heavy rain and direct sunlight.

Cut the adhesive tape and open the box.
Lift the power source using the handles.

B2. CONNECTING TO THE ELECTRICITY MAINS

CITOTIG 240 and 310 AC/DC EASY are delivered with :

- ⇒ A primary power supply cable connected inside the power source
- If your mains have specific in-plant connections, simply fit the power supply cable, with a male plug compatible with your electrical equipment and appropriate for the maximum consumption of the power source (see table page 8).
- Acceptable network frequencies are :

- ⇒ 50 and 60 Hz

The power supply must be protected by a protective device (fuse or circuit breaker) of a rating corresponding to the maximum primary consumption of the power source



CAUTION : This equipment (PRESTOTIG 310 AC/DC EASY) does not comply with IEC 61000-3-12. If it is connected to a public low voltage system, it is the responsibility of the installer or user of the equipment to ensure, by consultation with the distribution network operator if necessary, that the equipment may be connected.



WARNING: This Class A equipment (PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY) are not intended for use in residential locations where the electrical power is provided by the public low-voltage supply system. There may be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility in those locations, due to conducted as well as radiated disturbances.

B3. CONNECTING THE GAS SUPPLY (TO THE PRESSURE REGULATOR)

(☞ See PAGE 163)

Connect the gas pipe to union item 25 on the power source.

Slightly open and then close the gas cylinder cock to remove any impurities.

Install the pressure reducer/flow meter.

Connect the gas hose, supplied with the power source, to the pressure reducer outlet with its union.

Turn on the gas cylinder.

When welding, the gas flow rate should be between 10 and 20l/min.



CAUTION

Take care to fix the gas cylinder by installing a safety strap.

B4. RACCORDEMENT EQUIPEMENT

(Voir PAGE 163)

Les raccordements se font à l'avant du générateur.
Vérifier que le commutateur Marche/Arrêt 0/1 **Rep : 26** est sur la position 0.

En mode TIG :

Raccorder la torche TIG sur la borne **Rep : 23 droite**, la prise de masse sur la borne **Rep : 23 gauche**, le tuyau de gaz sur la borne **Rep : 24** et la commande sur **rep : 21**.
Pour une utilisation avec une commande à distance, la raccorder sur le connecteur **Rep : 22**.

En mode électrode enrobée :

Raccorder la prise de la pince porte électrode sur la borne **Rep : 23 droite** du générateur.

Raccorder la prise de masse sur la borne **Rep : 23 gauche** du générateur.
Pour une utilisation avec une commande à distance, la raccorder sur le connecteur **Rep : 22**.

Respecter les polarités DC+ DC- indiquées sur l'emballage du paquet d'électrodes utilisé.

B4. CONNECTING THE ACCESSORIES

(See PAGE 163)

The connections are made at the front of the power source
Check that the On/Off 0/1 switch **item 26** is in position 0.

In the TIG mode:

Connect the TIG torch to terminal **item 23 right**, the ground clamp to terminal **item 23 left**, the gas pipe to union **item 24** and the control to **item 21**.
When using a remote control, connect it to connector **item 22**.

In the coated electrode mode :

Connect the electrode holder to terminal **item 23 droite** on the power source.

Connect the earth connection to terminal **item 23 gauche** on the power source.
When using a remote control, connect it to connector **item 22**.

Comply with the polarities (DC+ DC-) marked on the packet of electrodes used.

C - INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Les CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY ont été conçus pour une utilisation facile. A chaque commande correspond une fonction simple.

C1. MISE EN SERVICE

Interrupteur Marche / Arrêt (0/1)

Position 0 : le générateur est hors service

Position 1 : le générateur est en service

Après 10 secondes, l'installation est disponible.


L1- Voyant de mise sous tension

L2- Voyant de défaut thermique. Il est allumé quand le générateur est en surchauffe. Ne pas arrêter la machine afin que le ventilateur continue à tourner. Attendre que le voyant s'éteigne, vous pouvez ensuite continuer à souder.

L3- Voyant de défaut de tension d'alimentation. Il s'allume quand la tension est trop élevée ou trop basse. Vérifier la tension d'alimentation. Il s'allumera si une surtension se produit dans l'alimentation principale.

D1-Affichage du courant de soudage ou valeur courant préréglée.

D2-Affichage de la tension de soudage ou des paramètres.

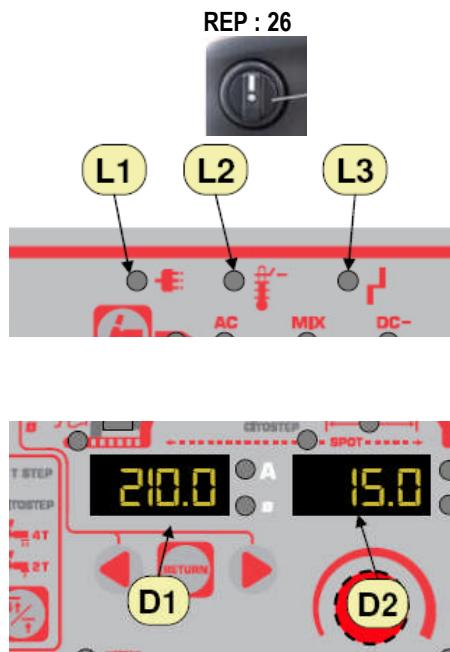

C2. PROCÉDES

Soudage électrode

Tout type d'électrodes pour courant alternatif et continu peut être utilisé.

Soudage TIG courant alternatif

Ce poste de soudage est spécialement étudié pour le soudage TIG aluminium avec courant alternatif (AC).

Soudage TIG courant continu

Le soudage courant continu (DC) est utilisé pour les différents types d'acier.

Fonction pointage

Le pointage est utilisé pour assembler des tôles fines ensemble, en utilisant une faible énergie réduisant ainsi la déformation des matériaux de base.

Soudage TIG avec courant mélangé AC-DC (MIX)

Le soudage de tôles de différentes épaisseurs se fait idéalement en utilisant un courant mélangé. Ajuster les valeurs avec la fonction SETUP si nécessaire.

C3. ELECTRODES TIG


Le courant continu est spécifiquement utilisé pour le soudage de différentes sortes d'acier. Nous recommandons une électrode Cérium.

AFFUTAGE DE L'ELECTRODE

Le bout de l'électrode est affûté en forme de cône, de telle façon que l'arc soit stable et l'énergie concentrée sur l'endroit à souder.

La longueur de l'affûtage est fonction du diamètre de l'électrode.

Avec courant bas, bout pointu $I = 3 \times d$
avec courant haut, bout arrondi $I = 1 \times d$

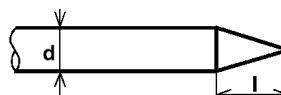

AC Electrodes table

ELECTRODE	WELDING CURRENT AC			GAS NOZZLE	GAS FLOW RATE
	Min sharp électrode	Min round électrode	Max		
ø mm	A	A	A	ø mm	l/min
1,6	15	25	90	6 - 10	6...7
2,4	20	30	150	10 - 11	7...8
3,2	30	45	200	11 - 16	8...10
4,0	40	60	350	16 - 17,5	10...12


DC Electrodes table

ELECTRODE	CURRENT MIN	CURRENT MAX	GAS NOZZLE	GAS FLOW RATE
Ø mm	A	A	Ø mm	l/min
1,0	5	80	6 – 8	5...6
1,6	70	140	6 – 10	6...7
2,4	140	230	10 – 11	7..8
3,2	225	330	11-12-16	8...10

C4. SOUDAGE ELECTRODE (MMA)

Avec les CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY, vous pouvez utiliser les électrodes destinées au soudage en courant alternatif ou continu selon les capacités propres de l'électrode en question.

Appuyer sur la touche soudage électrode enrobée P2. Le voyant L5 indique que le soudage électrode enrobée est activé.

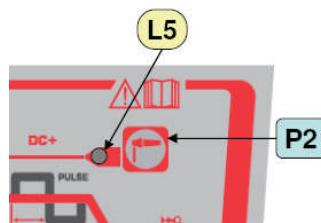


Le voyant indique le courant choisi : AC / DC- / DC+. changer le type de courant en appuyant sur la touche P2.

Appuyer sur P3 pour ajuster le dynamisme et la pointe d'amorçage de l'arc. Naviguer avec les boutons P4 et P5, quitter en appuyant sur le bouton RETURN P6 ou CYCLE P3.

DYNAMISME D'ARC ("Arc" -9 ... 0 ... 9) : Vous pouvez ajuster la valeur avec le bouton de réglage courant R1. La valeur nominale est 0 ; pour un arc doux régler sur une valeur négative (0 à -9) ; pour un arc dur. Régler sur une valeur positive (0 à +9). Pour un arc doux, le taux de projection sera réduit.

POINTE D'AMORCAGE (Hot -9 ... 0 ... 9) : Vous pouvez ajuster la valeur avec le bouton de réglage courant R1. Une valeur positive à une pointe de courant plus importante, la valeur par défaut est 0.

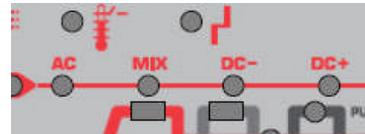

C4. ELECTRODE WELDING (MMA)

With the CITOTIG 240 and 310AC/DC EASY you can use DC or AC electrodes depending on the specification of the electrode in question.


Press the coated electrode welding Button P2. The Led L5 indicates the MMA welding is active.

The current indicator light shows: AC / DC- / DC+. Change the type of current by pressing button P2.

Press P3 if you want to adjust the dynamics and the arc ignition. Navigate with the button P4 and P5, Quit by pressing return P6 or CYCLE P3 again.

ARC DYNAMISM ("Arc" -9 ... 0 ... 9): You can adjust. The value by turning the current adjusting knob, R1. The normal value is 0; for a softer arc set the knob to a negative value (0 to -9); for a harder arc set it to a positive value (0 a +9). For a gentle arc, the firing rate is reduced.

IGNITION PULSE (Hot -9 ... 0 ... 9) You can adjust. The value by turning the current adjusting knob, R1. A positive value correspond to a more powerful pulse, with zero the default value.

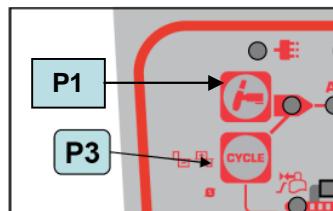

C5. SOUDAGE TIG

Sélectionner le soudage TIG en appuyant sur le bouton P1. Vous pouvez également changer le type de courant en appuyant encore sur le bouton de sélection (AC, MIX, DC-, DC+). Pour DC+ rester appuyé sur le bouton.

Suivant le mode sélectionné vous pouvez ajuster les paramètres en choisissant la fonction CYCLE P3. Quitter cette fonction en appuyant encore sur le même bouton. En même temps vous pouvez voir le diamètre d'électrode recommandé.

AC TIG

Recommandé pour le soudage aluminium. Vous pouvez ajuster par exemple la balance et la fréquence du courant alternatif avec la fonction CYCLE P3 et les flèches. Les paramètres suivants peuvent être réglés :

Select TIG welding by pressing the TIG button P1. You can change the current type by pressing the selection button again (AC, MIX, DC-, DC+). Selecting DC+ requires holding down the button.

According to selected current mode you can adjust parameters by using CYCLE P3 -function. Quit from CYCLE P3 -function by pressing CYCLE P3 -button. At the same time you can see recommended diameter for electrode.

AC TIG

Intended for welding aluminium. You can adjust, for example, the balance and frequency of the alternating current with the CYCLE P3 and arrow buttons. The following welding parameters can be adjusted:

C5. TIG WELDING

A. Balance (bAL -50 ... 0, réglage usine -25%)

Pour une valeur de -25 à 0 de la balance casse la couche d'alumine plus efficacement mais échauffe l'électrode plus que la pièce.

Pour une valeur de -50 à -25 de la balance augmente l'énergie et la pénétration dans la pièce, mais diminue le décapage de l'alumine.

Si vous souhaitez augmenter la température de l'électrode pendant le soudage avec un bout arrondi, ajustez la balance dans le positif, et si vous souhaitez diminuer la température de l'électrode pendant le soudage et conserver un bout affuté, ajustez la balance à -50.

Au réglage usine, l'électrode reste affutée.

Une électrode affûtée produit un arc étroit permettant un bain étroit et une meilleure pénétration qu'avec une électrode arrondie. Un arc étroit est très utile pour une soudure en angle.

Une électrode arrondie produit un arc large, qui favorise aussi le décapage de l'alumine sur une plus grande largeur.

B. Fréquence (FrE 50 ... 250 Hz, réglage usine 60 Hz)

Augmenter la fréquence produit un arc plus stable et étroit.

C. Sélection de la forme d'onde, sinus ou carrée (Sinus/SquArE)

La forme d'onde influe sur le bruit de l'arc, et sur la pénétration. Une forme sinusoïdale produit un bruit plus faible, alors qu'une forme carrée procure une meilleure pénétration (réglage usine).

D. Temps de hot start en 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, réglage usine 1 s)

Temps de préchauffage pour la fonction 2 temps. La pièce peut être préchauffée (hot start) avec un courant AC ou DC. Le temps sélectionné ici est calculé pour des courants DC.

C6. SOUDAGE COMPOTIG MIX**a) SOUDAGE COMPOTIG (courant mixte AC/DC)**

Avec un courant mélangé, la fréquence et la balance du courant alternatif sont déterminés par les réglages faits en courant AC.

On accède à ces réglages en appuyant sur la touche CYCLE P3, puis sélectionner le paramètre avec les flèches P4 et P5.

1. Temps AC (AC 10 ... 90 %, réglage usine 50 %)
 2. Temps de cycle (CYc 0.1 ... 1.0 s, réglage usine 0.6 s)
 3. Courant DC (DC-) 50 ... 150 %, réglage usine 100 %)
 4. Balance (bAL -50 ... 0 ... +10 %, réglage usine -25 %)
 5. Fréquence (FrE 50 ... 250 Hz, réglage usine 60 Hz)
 6. Sélection de la forme d'onde, sinus ou carrée (Sinus/SquArE)
 7. Temps de hot start en 2Temps (H2t 0.1 s...5.0 s, réglage usine 1.0 s).
- Réglage possible seulement en fonction 2 T et 4 T STEP.
Augmenter le courant DC favorise la pénétration mais diminue l'effet de décapage.

A. Balance (bAL -50 ... 0, factory setting -25%)

For a value of -25 to 0 value breaks up aluminium oxide more effectively but heats the electrode more than the work piece.

For a value of -50 to -25 value increases heat generation and penetration in the base metal, while decreasing etching of alumina.

If you wish to increase electrode temperature when welding with a blunt-headed electrode, adjust the balance in the positive direction, and if you wish to decrease electrode temperature when welding with a sharp electrode, adjust the balance to -50.

At the factory setting, the electrode tip remains almost sharp.

A sharp electrode allows welding with a narrower arc, achieving a narrower weld and deeper penetration than with a blunted electrode. Narrow welding is especially useful when fillet welding.

Welding with a blunted electrode produces a wide arc, which also promotes the stripping of alumina on a larger width.

B. Frequency (FrE 50 ... 250 Hz, factory set 60 Hz)

Raising the frequency will make the arc slightly more stable and narrow.

C. Selection of AC waveform, sine or square wave (SinuS/SquArE)

The waveform affects the noise level and penetration of the arc. A sine waveform generates a lower noise level, while a square wave has better penetration (factory setting).


D. Hot Start time for the 2T function (H2t 0.1 s...5.0 s, factory set 1 s)

Pre-heating timer for the 2T switch function. The work piece can be pre-heated (Hot Start) with both AC and DC currents. The time set here remains in effect for DC TIG current types.

C6. COMPOTIG MIX WELDING**a) COMPOTIG WELDING (mixte current AC/DC)**

With mixed current frequency and balance of alternating current are determined by adjustments made for AC-current.

These settings are accessible by pushing the CYCLE P3 pushbutton and then selecting a parameter by means of P4 and P5 arrows.

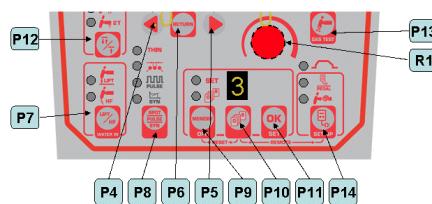

1. AC-time (AC 10 ... 90 %, factory set 50 %)
2. Cycle time (CYc 0.1 ... 1.0 s, factory set 0.6 s)
3. DC-current (DC-) 50 ... 150 %, factory set 100 %)
4. Balance (bAL -50 ... 0 ... +10 %, factory set -25 %)
5. Frequency (FrE 50 ... 250 Hz, factory set 60 Hz)
6. Selection of AC waveform, sine or square wave (SinuS/SquArE)
7. Hot Start time for the 2T function (H2t 0.1 s...5.0 s, factory set 1.0 s).
Can be seen only on the 2T and 4T STEP function.
Growing DC-current increases penetration but decreases etching effect.

C7. SOUDAGE TIG EN COURANT ALTERNATIF

Le courant alternatif est spécifiquement utilisé pour le soudage de l'aluminium. Nous recommandons une électrode Cerium (grise) ou Lanthane ou une électrode bout (vert)

Balance

Lors du soudage en courant alternatif le ratio entre le mi-cycle positif et négatif est appelé la balance. A l'aide de la balance vous pouvez contrôler la chaleur entre l'électrode et la pièce à souder.

Quand la balance est positive, cela signifie que le mi-cycle positif est plus long que le négatif, la chaleur étant plus concentrée sur l'électrode que sur la pièce à souder. A contrario, quand la balance est négative, les mi-cycles négatifs sont plus longs, la pièce à souder plus chaude et l'électrode plus froide. Le CITOTIG possède en série une balance automatique, qui choisit la valeur correcte de la balance. L'utilisateur règle le bouton BALANCE selon l'électrode utilisée, et la machine ajuste la balance pour les différents courants.

La balance automatique offre deux avantages comparée à une balance constante:

- Lors du soudage en courant alternatif, vous pouvez utiliser à la fois une électrode affûtée et une électrode avec boule. Au début du soudage, la machine formera l'extrémité automatiquement.
- La plage de courant d'utilisation de l'électrode est élargie: le courant minimum est abaissé et le courant maximum est augmenté.

Grâce à la balance automatique, vous pouvez souder à l'aide d'une électrode affûtée avec un arc plus étroit afin d'obtenir un joint plus concentré et une pénétration plus profonde qu'avec une électrode avec boule. Un joint étroit est nécessaire lors du soudage d'une bande.

Quand on utilise une électrode arrondie, l'arc est élargi, sa surface également, elle peut ainsi être utilisée pour des joints bout à bout et des angles extérieurs.

C8. MODE D'AMORCAGE

Appuyer sur la touche P7 pour un amorçage HF ou sur TIG PAC pour un amorçage au contact.

Le voyant situé près de la touche indique la sélection.

AMORCAGE TIG HF : L'arc est allumé par une étincelle haute fréquence, sans toucher la pièce à souder. Si l'arc n'est amorcé qu'après une seconde, recommencer l'opération.




AMORCAGE PAR CONTACT (PAC) : Appuyer légèrement l'électrode sur la pièce à souder(1).Appuyer sur la gâchette, le gaz s'écoule et le courant passe à travers l'électrode.Ecarter l'électrode de la pièce en la tournant de façon que la buse reste en contact avec la pièce(2-3). L'arc s'établit et le courant atteindra son niveau de soudage pendant la durée de montée en intensité (4). Utiliser l'amorçage par contact où se trouvent des équipements électroniques sensibles.

C9. CYCLE GACHETTE DE LA TORCHE

Appuyer sur la touche P12 pour sélectionner le mode choisi 2 temps/4 temps. La led allumée indique le cycle choisi.

2T/AMORCAGE HF

1. Appuyer sur la gâchette de la torche. Le gaz s'écoule et après le temps de pré-gaz choisi, l'arc s'établit et le courant de soudage atteindra son niveau pendant la durée de montée en intensité sélectionnée.
2. Relâcher la gâchette, le courant de soudage descend doucement pendant la durée de l'évanouissement sélectionné. Une fois l'arc éteint, le gaz continue à s'écouler durant le temps de post-gaz.

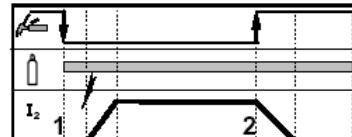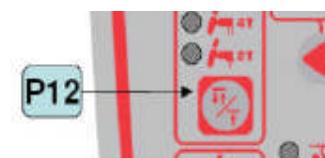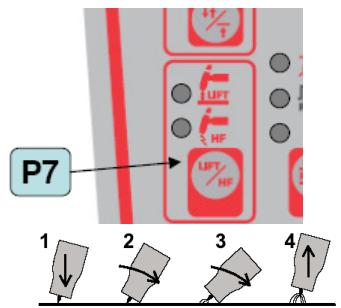

C7. ALTERNATIF CURRENT TIG WELDING

Alternating current is specified for welding aluminium. We recommend using a Cerium electrode (grey) or Lanthane or a (green) ended electrode.

Balance

When welding with AC the ratio between the positive and negative half-cycle is called the balance. By using the balance you can control the heat between the electrode and the work piece.

If the balance is positive, that means that the positive half-cycle is longer than the negative one, and the heat is more concentrated on the electrode than on the work piece.

On the other hand, if the balance is negative, the negative half-cycles are longer, with the work piece hotter and the electrode cooler. The CITOTIG has an automatic balance as standard. It automatically chooses the correct balance value. The user adjusts the BALANCE knob according to the electrode being used and the machine adjusts the balance for the various currents.

Automatic balance has two advantages compared with fixed balance:

- During AC welding you can use both tapered and ball ended electrodes. At the start of welding the machine forms the ball end automatically.
- The current range of the electrode is wider. The minimum current is lower and the maximum current higher.

Thanks to the automatic balance, you can weld with a tapered electrode providing a narrower arc to obtain a more concentrated joint and deeper penetration than with a ball ended electrode. A narrow joint is necessary when welding a strip.

When a blunted electrode is used the arc is wider and its surface area is increased. This makes it suitable for butt joints and external angles.

C8. TYPE OF STRIKING

Press the P7 button to select between HF striking or PAC / LIFT Striking.

The light next to the key indicates the selection.

HF TIG STRIKING: The arc is created by a high frequency spark, without touching the work piece. If the arc is not struck after one second, repeat the operation.

CONTACT STRIKING (PAC): Press the electrode lightly on the work piece (1). Press the trigger, the gas flows out and the current passes through the electrode. Move the electrode away from the work piece by turning it so that the nozzle stays in contact with the work piece (2-3).

The arc is set up and the current rises to its welding level over the duration of the current rise (4). Use contact striking in the presence of sensitive electronic equipment.

C9. TORCH TRIGGER CYCLE

Press the P12 button to select trigger mode between 2-stroke / 4-stroke key. The led alight indicates the cycle chosen.

2-STROKE / HF STRIKING

1. Press the torch trigger. The gas flows out and, after the chosen pre-gas time, the arc is set up and the welding current rises to its level over the selected rise time.
2. Release the trigger, the welding current falls slowly over the selected slope-down time. After the arc has died the gas continues to flow for the post-gas time.

2T/AMORÇAGE PAR CONTACT (PAC)


- Appuyer légèrement l'électrode sur la pièce à souder.
- Appuyer sur la gâchette de la torche.
- Ecarter lentement l'électrode de la pièce à souder. L'arc s'établit et le courant de soudage atteindra son niveau pendant la durée de montée en intensité.
- Relâcher la gâchette, le courant de soudage descend selon la durée de l'évanouissement choisie. Une fois l'arc éteint, le gaz continue à s'écouler pendant la durée du post-gaz.

2T/AMORÇAGE PAR CONTACT (PAC)


Le temps d'évanouissement peut être interrompu en appuyant rapidement sur la gâchette.

2T/AMORÇAGE PAR CONTACT (PAC)

Vous pouvez revenir au courant de soudage en appuyant sur la gâchette. Ainsi, le courant atteindra à nouveau son niveau en un temps similaire à celui de l'évanouissement.

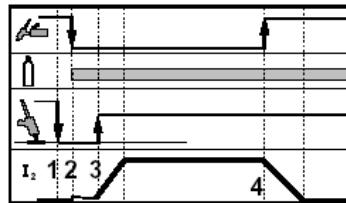**2-STROKE / CONTACT STRIKING (PAC)**

- Press the electrode lightly on the work piece.
- Press the torch trigger.
- Slowly move the electrode away from the work piece. The arc is set up and the current rises to its welding level over the current rise time.
- Release the trigger, the welding current falls over the selected slope-down time. After the arc has died the gas continues to flow for the post-gas time.

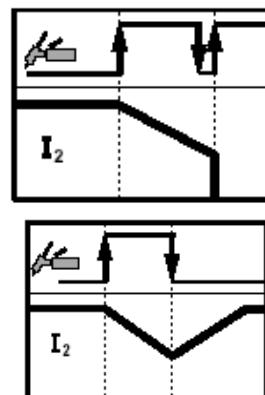**2-STROKE / CONTACT STRIKING (PAC)**

The slope-down time can be interrupted by stabbing the trigger quickly.

2-STROKE / CONTACT STRIKING (PAC)


You can return to the welding current by pressing the trigger. The current will reach its level in a time similar to the slope-down time.

4T/ AMORÇAGE H.F.


- Appuyer sur la gâchette. Le gaz de protection s'écoule.
- Relâcher la gâchette. L'arc s'établit et le courant de soudage atteindra son niveau pendant le temps de montée en intensité.
- Appuyer sur la gâchette. Le soudage continue.
- Relâcher la gâchette, le courant de soudage commence à descendre et l'arc s'éteint une fois le temps de l'évanouissement écoulé. Le gaz de protection continue à s'écouler pendant la durée sélectionnée.

4T/ AMORÇAGE PAR CONTACT (PAC)


- Appuyer légèrement l'électrode sur la pièce à souder.
- Appuyer longuement sur la gâchette de la torche.
- Ecarter lentement l'électrode de la pièce à souder. L'arc s'établit et le courant de soudage atteindra son niveau pendant le temps de montée en intensité.
- Appuyer sur la gâchette. Le soudage continue.
- Relâcher la gâchette, le courant de soudage descend et se coupe dès que la durée de l'évanouissement sélectionnée est écoulée. Une fois l'arc éteint, le gaz de protection continue à s'écouler pendant la durée du post-gaz.

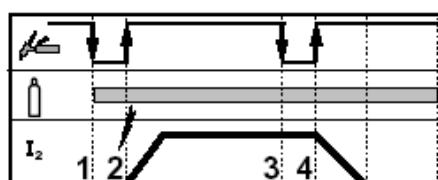**4-STROKE / HF STRIKING.**


- Press the trigger. The shielding gas flows out.
- Release the trigger. The arc is set up and the current rises to its welding level over the current rise time.
- Press the trigger. The welding continues.
- Release the trigger, the welding current starts to fall and the arc dies when the slope-down time expires. The shielding gas continues to flow for the selected time.

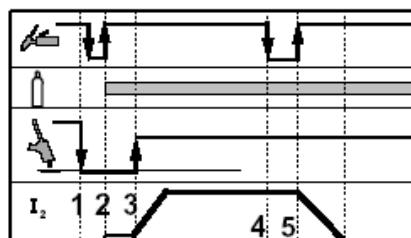**4-STROKE / CONTACT STRIKING (PAC)**

- Press the electrode lightly on the work piece.
- Press the torch trigger and hold it down for a long time.
- Slowly move the electrode away from the work piece. The arc is set up and the current rises to its welding level over the current rise time.
- Press the trigger. The welding continues.
- Release the trigger, the welding current falls and cuts out when the selected slope-down time expires. After the arc has died the shielding gas continues to flow for the post-gas time.

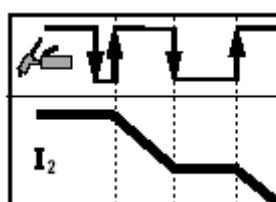**4-STROKE / CONTACT STRIKING (PAC)**

Pressing the trigger during slope-down makes the current stay at the same level as long as the trigger is held down. After the trigger is released the current falls.

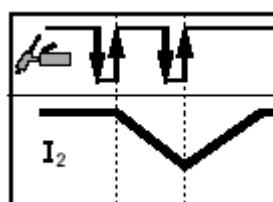**4-STROKE / CONTACT STRIKING (PAC)**

Pressing the torch trigger and holding it down for a long time makes the current return to its welding level.

C10. REGLAGE DES PARAMETRES DE CYCLES

Pour ajuster les différents paramètres du cycle, Sélectionnez le paramètre désiré avec les boutons P4 et P5 jusqu'à visualisation du paramètre. Les voyants du panneau indiquent le paramètre sélectionné dans le dessin du cycle de soudage.

Temps d'évanouissement :

Le réglage du temps d'évanouissement se fait quand la LED L18 est allumée et se fait à l'aide du potentiomètre R1. Ce temps peut être réglé de 0 à 15 s. Quand vous réglez le temps d'évanouissement, celui-ci s'affiche, en secondes.

Temps de post gaz :



Le réglage du temps de post gaz se fait quand la LED L20 est allumée et se fait à l'aide du potentiomètre R1. Ce temps peut être réglé de 0 à 30 s.

Temps de montée progressive en intensité :

Le réglage du temps de montée progressive se fait quand la LED L8 est allumée et se fait à l'aide du potentiomètre R1. Ce temps peut être réglé de 0 à 10 s. Quand vous réglez le temps d'évanouissement, celui-ci s'affiche, en secondes.

Temps de pré gaz :

Le réglage du temps de pré gaz se fait quand la LED L6 est allumée et se fait à l'aide du potentiomètre R1. Ce temps peut être réglé de 0 à 10 s.

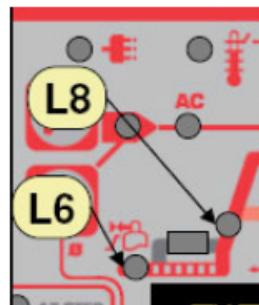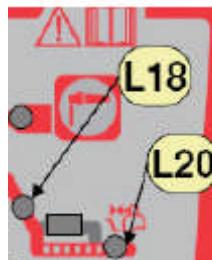

C10. ADJUSTING THE CYCLE SETTINGS

To adjust the different parameter of the welding cycle you have to select the parameter you will adjust using the button P4 and P5 until the proper cycle parameter is selected.

The selected parameter is highlighted trou a led on the layout of the welding cycle.

Slope-down time:

The slope-down time is adjusted when L18 is on, the regulation is done with the main knob R1. This time can be adjusted from 0 to 15 s. When you adjust the slope-down time it is displayed in seconds.

Post-gas time:

The Post –gas time is adjusted when L20 is on, the regulation is done with the main knob R1. This time can be adjusted from 0 to 30 s.

Up slope time:

The up-slope time is adjusted when L8 is on, the regulation is done with the main knob R1. This time can be adjusted from 0 to 10 s. When you adjust the up-slope time it is displayed in seconds.

Pre-gas time:

The Pre-gas time is adjusted when L6 is on, the regulation is done with the main knob R1. This time can be adjusted from 0 to 10 s.

C11. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

Cette machine possède des fonctions et des réglages qui ne sont pas visibles sur le panneau de contrôle. Le soudeur n'a pas besoin de cette fonction lors d'une opération de soudage normale, mais elles peuvent être utiles pour des applications particulières. Ces fonctions sont appelées « fonctions digitales », car elles sont accessibles par une sélection digitale. Elles sont ON / OFF ou standard / ajustable.

a) Les fonctions SETUP A sont utilisées comme suit :

1. Appuyer longuement sur le bouton 2T / 4T (P12)
 2. Choisissez le numéro de la fonction digitale désirée en appuyant sur les flèches P4 et P5
 3. Changer le réglage de cette fonction en utilisant le bouton principal R1.
 4. Une fois le changement effectué, sauvegardé le nouveau réglage en appuyant une nouvelle fois sur le bouton 2T / 4T (P12) fonctions digitales.
- Les réglages usine sont indiqué en caractères gras.

C11. ADDITIONAL FUNCTIONS

The machine has additional functions and selections that are not visible on the panel. A welder does not need these functions for normal welding, but they can be a solution in "special welding" situations. These functions are called "digital functions" because they are accessible via digital selections. The functions are: on / off, and standard or adjustable settings.

a) The functions SETUP A are used as follows :

1. Push the Button 2T / 4T (P12) for a long time
2. Choose the number of the digital selection you need by pressing the Arrow button P4 and P5.
3. Change the settings of the digital selections using the main Knob R1.
4. Once you have made the desired changes, save the new settings by pressing again setup Button 2T / 4T (P12). Digital selection functions Factory settings are Bold.

			*C = Commun : applicable sur tous les programmes Les réglages usine sont en caractères gras *C = Common: applies to all programs Factory setting with a Bold text background
A1	Indexage de la montée progressive (*C) Upslope current dependency (*C)	ON	Le temps de montée progressive est réglé en fonction du courant. The upslope time is determined by the current
		OFF	Le temps de montée progressive reste sur la valeur réglée The upslope time remains as set.
A2	Indexage de l'évanouissement (*C) Downslope current dependency *C)	ON	Le temps d'évanouissement est réglé en fonction du courant. The downslope time is determined by the current
		OFF	Le temps d'évanouissement reste sur la valeur réglée The down slope time remains as set
A3	Anti-collage TIG (*C) TIG Antifreeze (*C)	ON	L'anti-collage TIG est actif / TIG Antifreeze ON.
A3	Anti-collage TIG (*C) TIG Antifreeze (*C)	OFF	L'anti-collage TIG est inactif / TIG Antifreeze OFF.
A4	Anti-collage électrode enrobée (*C) MMA Antifreeze (*C)	ON	L'anti-collage électrode enrobée est actif / MMA Antifreeze ON.
A4	Anti-collage électrode enrobée (*C) MMA Antifreeze (*C)	OFF	L'anti-collage électrode enrobée est inactif / MMA Antifreeze OFF.
A7	VRD réduction de la tension à vide (*C) / VRD (*C)	ON	Mode VRD : tension de repos < 35 V / VRD mode: idle voltage < 35 V
		OFF	Tension à vide nominale 63VDC / Rated load voltage 63 VDC
A8	Arrêt de l'évanouissement en 2 T 2T downslope cut OFF	ON	En mode 2 temps, arrêt de l'évanouissement avec une impulsion brève sur la gâchette In 2T mode, cut off the down slope with a quick push of the start button.
		OFF	Une impulsion sur la gâchette n'a aucun effet / Quick push has no effect
A9	Pointage automatique Tacking automatics	ON	Si le soudage a duré moins de 3 secondes, pas d'évanouissement quand le soudage est arrêté If welding has lasted less than 3 seconds, no down slope when welding is stopped
		OFF	La fonction pointage automatique est désactivée / Tacking automatics OFF.
A10	Limitation du taux de montée en courant pour fort courant Limitation of rate of current rise with high currents	ON	Si le courant est supérieur à 100A et la montée progressive à 0.0s il y a une montée de 0.2 s à la moitié du courant de soudage If the current is over 100 A and UpSlope is 0.0 sec., there is a 0.2- second slope from half the welding current.
		OFF	Le courant monte directement à sa valeur maximum Current rises directly to maximum value
A12	Sélection électrode enrobée/TIG avec une commande à distance(C*) MMA/TIG method selection with remote control (C*)	ON	TIG = au début de la plage de la commande à distance / TIG = the start of remote control scale Electrode enrobée = à la fin de la plage / MMA = the end of the scale.
		OFF	Fonction normale de réglage courant de la commande à distance Remote control as a normal current regulator
A13	Courant initial ON/OFF SearchArc ON/OFF	ON	
		OFF	
A14	Fonction maintien courant Current freeze function	ON	Pendant la montée progressive, le courant peut être gelé (en 4T et en CITOSTEP) en appuyant sur la gâchette During the slope, the current can be 'frozen' at a certain level (4T and CITOSTEP) by pushing the start button.
		OFF	Cette fonction est désactivée / Freeze function OFF.
A15	Sélection des emplacements mémoire avec les boutons plus/moins (C*) Memory channel selection with Plus/Minus buttons (C*)	ON	Les boutons plus et moins de la torche sont utilisés pour choisir les emplacements pour mémorisation The Plus/Minus buttons on the torch can be used to select the memory channel.
		OFF	Les boutons ajustent le courant / The buttons adjust the current
A16	Activation des boutons plus/moins (C*) Activation of the Plus/Minus buttons (C*)	ON	Les boutons plus et moins de torche sont toujours actifs The Plus/Minus torch is always active
		OFF	Les boutons plus et moins de la torche sont actifs seulement après appui sur le bouton "remote" The Plus/Minus torch is active only when selected by pressing the REMOTE button.
A17	Sécurité refroidisseur (C*) Water cooler flow guard (C*)	ON	Sécurité activée / Flow guard ON.
A17	Sécurité refroidisseur (C*) Water cooler flow guard (C*)	OFF	Sécurité désactivée / Flow guard OFF.
A19	Refroidissement AUTO (C*) Water cooler automatic control (C*)	ON	Mise en route automatique activée / Automatic control ON.
		OFF	Le refroidisseur fonctionne tout le temps / Water cooler runs constantly.
A20	Sécurité température d'eau (C*) Water cooler temperature guard (C*)	ON	La sécurité température d'eau est actionnée / Water cooler temperature guard selected
		OFF	La sécurité température d'eau est inactive / Temperature guard OFF.
A21	Reconnaissance automatique de la commande à distance (C*) Automatic remote control device recognition (C*)	ON	Reconnaissance automatique active, les réglages ne peuvent se faire si elle n'est pas connectée Automatic recognition on, control cannot be selected if it is not connected
		OFF	Reconnaissance automatique désactivée, les réglages peuvent se faire même si elle n'est pas connectée Automatic recognition On/Off. Controller can be selected even if it is not connected

b) Les fonctions évoluées sont dans les SETUP B – C – D – et E :

- Appuyer simultanément et longuement sur les fonctions **2T / 4T (P12)** et retour (P6)
 - Choisissez le SETUP désiré : A - B - C - D - ou E en appuyant sur la touche **2T / 4T (P12)**.
 - Choisissez le numéro de la fonction digitale en appuyant sur les flèches P4 – P5.
 - Changer le réglage de cette fonction en utilisant le bouton principal **R1**
 - Une fois le changement effectué, sauvegardez le nouveau réglage en appuyant une nouvelle fois sur le bouton **2T / 4T (P12)** fonctions digitales.
- Les réglages usine sont indiqué en caractères gras.

b) Extended functions are available in SETUP B – C – D – and E:

- Simultaneously push and hold a pushbutton of **2T / 4T (P12)** functions and return (P6)
- Choose a desired SETUP: A – B – C – D – or E by pushing **2T / 4T (P12)** pushbutton.
- Choose a number of a digital function by pushing P4 – P5 arrows.
- Change the settings of the digital selections using the main Knob **R1**.
- Once you have made the desired changes, save the new settings by pressing again setup Button **2T / 4T (P12)**. Digital selection functions Factory settings are Bold.

SETUP « B » TIG DIVERS

B1	Courant d'amorçage TIG PAC TIG PAC arc ignition current	20 3...230	Réglage usine 20A / Setting made by the producer 20A Ajustable de 3 à 230A / Adjustable from 3 to 230A
B2	Durée de haute fréquence d'amorçage HF HF high frequency arc ignition time	1.0 0.2...2.0	Réglage usine 1S / Setting factory 1S Ajustable de 0,1 à 2S / Adjustable from 0,1 to 2S
		10 5...10	Réglage usine 10% du courant de soudage Setting made by the producer: 10% of welding current Ajustable de 5 à 40% du courant de soudage Adjustable from 5 to 40% of welding current
B5	Réglages usines / Setting made by the producer	OFF PAN ALL	Réglage usine / Setting made by the producer Réglage usine et mémorisation des programmes Setting made by the producer and memorising of programmes Réglage usine et RAZ des programmes Setting made by the producer and resetting of programmes
		1 2 3	Même vitesse que A10 (limitation du temps de montée) The same speed as A10 (limitation of the period of increase) En fonction des paramètres d'évanouissement Depending on parameters of extinguishing Pas d'évanouissement / The arc has not been extinguished
		OFF 0...50	Réglage usine / Settings made by the producer Ajustable 0...50% du courant de soudage Adjustable 0...50% of welding current
B7	Evanouissement non linéaire / Non – linear extinguishing	OFF ON	Réglage usine 4mn / Settings made by the producer 4mn Réglage 30s / Settings 30s
B9	Arrêt groupe de refroidissement après soudage Turning off the cooling system after welding	OFF ON	Réglage usine 4mn / Settings made by the producer 4mn Réglage 30s / Settings 30s
		OFF ON	Réglage usine 0,0...15,0s – pas 0,1s / Settings made by the producer 0,0...15,0s – step 0,1s Ou 0...150s – pas 1s Or 0...150s – step 1s
B11	MMA : Arc Force	0 -9...0...9	Réglage usine / Settings made by the producer Ajustable -9 = soft arc, 9 = rough arc / Adjustable -9 = soft arc, 9 = rough arc
		0 -9...0...9	Réglage usine / Settings made by the producer Ajustable -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun Adjustable -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun
B13	Courant de démarrage TIG (Hot Start) Starting current TIG (Hot Start)	10 OFF 5...40	Réglage usine 10% du courant de soudage Setting made by the producer: 10% of welding current Courant minimum / Minimum current Ajustable de 5 à 40% du courant de soudage Adjustable from 5 to 40% of welding current
		5.0 1.0...20.0	Réglage usine 5,0s / Setting made by the producer 5,0s Ajustable de 1,0 à 20,0s / Adjustable from 1,0 to 20,0s
		1.0 0.1...5.0	Réglage usine 1,0s / Setting made by the producer 1,0s Ajustable de 1,0 à 5,0s / Adjustable from 1,0 to 5,0s

SETUP « C » et « D » (Mini / Maxi)

C1	Temps de prégaz minimum Minimum pre – gas time	0.0 0.0...2.0	Réglage usine 0,0s / Setting made by the producer 0,0s Ajustable de 0 à 2s / Adjustable from 0 to 2s
C7	Temps de postgaz minimum Minimum post – gas time	1.0 0...10	Réglage usine 1,0s / Setting made by the producer 1,0s Ajustable de 0 à 10s / Adjustable from 0 to 10s
C16	Réglage balance minimum Setting of minimum balance	-80 -80...-10	Réglage usine -80% / Setting made by the producer -80% Ajustable de -80% à -10% / Adjustable from -80% to -10%
D1	Temps de prégaz maximum Maximum pre – gas time	1 0...10	Réglage usine 1s / Setting made by the producer 1s Ajustable de 0 à 10s / Adjustable from 0 to 10s
D7	Temps de postgaz maximum Maximum post – gas time	30 15...150	Réglage usine 30s / Setting made by the producer 30s Ajustable de 15 à 150s / Adjustable from 15 to 150s
D16	Réglage balance maximum Setting of maximum balance	10 0...20	Réglage usine 10% / Setting made by the producer 10% Ajustable de 0 à 120% / Adjustable from 0 to 120%

SETUP « E » Mode AC et MIX

E1	Fréquence en mode AC Frequency in the AC mode	60 50...250	Réglage usine 60 Hz / Setting made by the producer 60 Hz Ajustable de 50 à 250 Hz / Adjustable from 50 to 250 Hz
E2	Forme du signal AC Form of the AC signal	Sqr Sin	Signal carré Forme sinusoidale
E3	Composante continu du signal AC Single – direction component of the AC signal	5 5...20	Réglage usine 5 A / Setting made by the producer 5 A Ajustable de 5 à 20 A / Adjustable from 5 to 20 A
		-25 -50...10	Réglage usine -25 % / Setting made by the producer -25 % Ajustable de -50 à 10 % / Adjustable from -50 to 10 %
E4	Balance par défaut Default setting of balance	100 100...500	Réglage usine 100 % / Setting made by the producer 100 % Ajustable de 100 à 500 % (Max 240 A) / Adjustable from 100 to 500 % (Max 240 A)
		100 100...500	Ajustable de 100 à 500 % (Max 240 A) / Adjustable from 100 to 500 % (Max 240 A)

E6	Première alternance positive en mode AC The first positive alternation at AC mode	50	Réglage usine 50 % / Setting made by the producer 50 %
		30...150	Ajustable de 30 à 150 % (Max 240 A) / Adjustable from 30 to 150 % (Max 240 A)
E7	Temps d'amorçage sur alternance positive Time required for electric arc ignition at the positive alternation	10	Réglage usine 10 ms / Setting made by the producer 10 ms
		0...20	Ajustable de 0 à 20 ms / Adjustable from 0 to 20 ms
E8	Temps d'amorçage total Total time required for electric arc ignition	0.20	Réglage usine 0,20 s / Setting made by the producer 0,20 s
		0,01...1,0	Ajustable de 0,01 à 1,0 s / Adjustable from 0,01 to 1,0 s
E9	Durée du cycle TIG MIX TIG MIX cycle duration	0.6	Réglage usine 0,6 s / Setting made by the producer 0,6 s
		0,1...1,0	Ajustable de 0,1 à 1 s / Adjustable from 0,1 to 1 s
E10	Rapport cyclique DC/AC en TIG DC/AC cycle ratio at TIG	50	Réglage usine 50 % / Setting made by the producer 50 %
		10...90	Ajustable de 10 à 90 % / Adjustable from 10 to 90 %
E11	Niveau de courant DC en TIG MIX DC current level at TIG MIX	100	Réglage usine 100 % / Setting made by the producer 100 %
		50...150	Ajustable de 50 à 150 % / Adjustable from 50 to 150 %
E12	Durée du point « faible épaisseur » Duration of the point «low thickness»	10	Réglage usine 10 ms / Setting made by the producer 10 ms

C12. COOLERTIG 2 ET III

Le refroidisseur COOLERTIG est commandé par la source de courant. La pompe se met automatiquement en marche quand le soudage démarre. Procéder de la manière suivante:

- 1 - Mettre la source sous tension.
- 2 - Vérifier le niveau du liquide ainsi que le débit d'arrivée au réservoir, ajouter du liquide si nécessaire.
- 3 - Si vous utilisez une torche à refroidissement par liquide vous pouvez la remplir en appuyant sur la touche **WATER IN P7** pendant plus de 2 secondes.

La pompe continue de fonctionner pendant 5 minutes après l'arrêt du soudage pour ramener la température de l'eau à la même que celle de l'appareil. Ceci réduit la fréquence d'entretien.

SURCHAUFFE

La lampe-témoin de surchauffe s'allume, la machine s'arrête et l'afficheur indique COOLER quand le dispositif de contrôle de la température a détecté une surchauffe du liquide de refroidissement. Le ventilateur refroidit l'eau et quand la lampe-témoin s'éteint vous pouvez souder à nouveau.

NIVEAU D'EAU

L'affichage indique COOLER quand le débit d'eau est bloqué.



C12. COOLERTIG 2 AND III

COOLERTIG is controlled by the power source. The pump starts automatically when welding starts.

Proceed as follows:

- 1 - Switch on the power source.
- 2 - Check the cooling liquid level and the inlet flow from the tank. Add liquid if necessary.
- 3 - If you are using a liquid cooled torch you can fill it by pressing the **WATER IN P7** for more than 2 seconds.

The pump continues to operate for 5 minutes after welding has stopped to reduce the water temperature to that of the unit. This reduces the maintenance frequency.

OVERHEATING

The overheating warning light comes on; the machine stops and the display shows COOLER if the temperature monitoring device detects overheating of the cooling liquid. The fan cools the water and when the warning light goes off you can weld again.

WATER LEVEL

The display shows COOLER when the water flow is blocked.

C13. MESSAGES D'ERREURS

- ERR 3** Tension réseau hors limite +15 / -15. Vérifiez la tension d'alimentation
- ERR 4** Surchauffe du générateur. Vérifiez la circulation de l'air et laissez le poste refroidir.
- ERR 6** Tension secondaire supérieure à 100V, éteindre et rallumer le poste, si le problème persiste, consultez l'assistance technique.

Mains voltage exceeds permitted values +15 / -15. Check mains voltage
Overheating of the generator. Check air flow, let the machine cool down.

Secondary voltage exceeds 100V, turn off and turn on the machine again, if the problem persists, contact the technical assistance.

C13. ERROR MESSAGES

D – MAINTENANCE/PIECES DE RECHANGE

D1 - ENTRETIEN

Malgré la robustesse du **CITOTIG 240 et 310 AC/DC EASY**, le maintien en bon état du générateur exige un minimum d'entretien.

La fréquence des opérations d'entretien dépend des conditions d'emploi (local plus ou moins poussiéreux, utilisation plus ou moins intensive, etc.).

En moyenne, les opérations ci-dessous peuvent être effectuées une ou deux fois par an.

Procéder à un dépoussiérage de l'appareil, si possible avec un aspirateur ou par soufflage à l'air comprimé sec (après purge des tuyaux et du réservoir).

Examiner les différentes connexions. S'assurer qu'elles soient bien serrées à fond.

Surveiller en particulier l'état des bornes secondaires sur lesquelles se branchent les câbles de soudage. Il est essentiel que ces bornes soient correctement serrées pour garantir un bon contact électrique et éviter un échauffement des connexions.

A chaque mise en route ou en cas de panne, vérifier d'abord :

le raccordement réseau

le raccordement gaz

la présence de la pince de masse sur la pièce à souder

l'état de la torche et son équipement.

D – MAINTENANCE/SPARE PARTS

D1 - SERVICING

In spite of the robustness of **CITOTIG 240 and 310 AC/DC EASY**, a minimum of maintenance is required to keep the power source in good condition.

The frequency of maintenance operations depends on the operating conditions (the amount of dust on the working premises, intensity of use, etc.).

Generally, the operations below can be carried out once or twice per year.

Clean the dust from the equipment if possible using a vacuum cleaner or blowing out with compressed air (after draining the hoses and tank).

Examine all the connections. Make sure that they are properly tightened. Pay special attention to the condition of the secondary terminals to which the welding cables are connected. These terminals must be properly tightened to guarantee correct electrical contact and avoid overheating of the connections.

On each start-up or in cases of failure, first check:

the mains connection

the gas connection

the presence of a ground clip on the work piece

the condition of the torch and its accessories.



ATTENTION

Les ventilateurs arrêtés ne sont pas forcément défectueux puisque thermo débrayables.



CAUTION

If fans are stopped it does not necessarily mean they are faulty as they are thermo switched.



ATTENTION

S'assurer que la machine est déconnectée du réseau avant toute intervention de maintenance.



CAUTION

Be sure the machine is disconnected from power supply when making maintenance.



ATTENTION

Seulement les personnes habilitées peuvent réparer et entretenir la machine.



CAUTION

Only authorized people may repair and maintain the machine.

D2 - PROTECTIONS INTERNES DE LA MACHINE

PROTECTION EN CAS DE SURCHAUFFE


Le voyant jaune de protection L2 s'allume, et la machine s'arrête, si celle-ci a été en surchauffe.

La machine peut surchauffer si elle a fonctionné pendant longtemps avec un courant supérieur à 100 % du facteur de marche ou quand la circulation de l'air de refroidissement est empêchée.

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS DANS L'ALIMENTATION PRINCIPALE

Si les surtensions dans l'alimentation principale sont importantes (voyant L3) au point d'endommager la machine, l'alimentation de la machine est immédiatement coupée.

Si les surtensions sont de courtes durées, elles se manifesteront sous forme de brèves coupures de courant. Le voyant situé sur le panneau indiquant une sur ou sous-tension s'allumera lors d'une longue période de surtension.

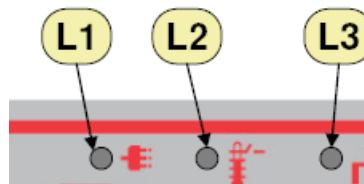

OVERHEATING PREVENTION

If the machine overheats the yellow warning light L2 lights and the machine stops.

The machine may overheat if it has been operating for a long time with a duty cycle over 100 % or if the air circulation is obstructed.

MAIN SUPPLY OVERVOLTAGE PROTECTION

If over voltages in the main supply (led L3) are high enough to damage the machine, power to the machine is immediately cut off.

If the over voltages are of a short duration they will manifest themselves in the form of brief power cuts. The over and under voltage light on the panel lights in the event of a long period of over voltage.

LA PARTIE MAINTENANCE EST DESTINEE AUX DEPANNEURS ET AUX PERSONNES HABILITEES

THE MAINTENANCE SECTION IS FOR THE ATTENTION OF ACCREDITED PERSONNEL AND REPAIRMEN

CITOTIG 240 et 310 AC/DC EASY

D3 - PIECES DE RECHANGE

(voir page 163 - 166)

D3 - SPARE PARTS

(see page 163 - 166)

CITOTIG 240 AC/DC EASY REF. W000381667	CITOTIG 310 AC/DC EASY REF. W000381669	REFERENCE	REFERENCE	DESIGNATION	REP	DESIGNATION
W000276213	W000279494			TRANSFORMATEUR PRINCIPAL	1	MAIN TRANSFORMER
W000276214	-			SELF PFC	2	PFC CHOKE
-	W000279507			CARTE FILTRE Z005	2	FILTER CARD Z005
W000276215	W000279496			TRANSFORMATEUR HF	3	SPARK TRANSFORMER
W000276216	W000279497			CARTE CIRCUIT PRINCIPAL Z001	4	MAIN CIRCUIT CARD Z001
W000276217	--			ENSEMBLE IGBT	5	IGBT SET
W000276218	-			CARTE PFC Z004	6	PFC CARD Z004
-	W000279495			CARTE DIODE PRIMAIRE	6	PRIMARY DIODE CARD
W000276219	W000279499			CARTE DIODE SECONDAIRE Z002	7	SECONDARY DIODE CARD Z002
W000276220	--			ENSEMBLE DIODE 5X60A	8	DIODE SET 5X60 A
W000276221	W000279502			CARTE ONDULEUR SECONDAIRE Z003	9	SECONDARY INVERTER CARD Z003
W000276222	--			ENSEMBLE IGBT POUR CARTE Z003	10	IGBT SET FOR Z003 CARD
W000276223	--			ENSEMBLE IGBT V 65	11	V65 IGBT SET
W000276224	W000279500			CARTE HF A003	12	SPARK CARD A003
W000276225	W000279501			CARTE CONTROLE A001	13	CONTROL CARD A001
W000276226	W000276226			ELECTROVANNE	14	MAGNET VALVE
W000276227	W000279504			CARTE INTERFACE A004	15	INTERFACE CARD A004
W000276228	W000279505			CARTE SOURCE AUXILIAIRE A002	16	AUXILIARY SOURCE CARD A002
W000276229	-			CONDENSATEUR 2X10NF/250VAC	34	CAPACITOR 2X10NF/250VAC
W000264338	W000279498			VENTILATEUR	17	FAN
W000381832	W000381832			PANNEAU AVANT	18	FRONT PANEL
W000276231	W000279509			CAPOT	19	TOP COVER
W000276232	--			ENSEMBLE COMPOSANT CARTE Z004	20	PFC CARD Z004 REPAIRING SET
W000276696	W000276696			CONNECTEUR GACHETTE	21	TRIGGER CONNECTOR
W000276697	W000276697			CONNECTEUR CAD	22	REMOTE CONTROL CONNECTOR
W000264995	W000264995			CONNECTEUR 50 mm ²	23	CONNECTOR 50 mm ²
W000276698	W000276698			RACCORD GAZ M12 x 100	24	GAS CONNECTOR M12 x 100
W000265013	W000265013			RACCORD TUYAU GAZ	25	GAS HOSE SPINDLE
W000264436	W000370916			INTERRUPTEUR PRINCIPAL	26	MAIN SWITCH
W000276686	W000279511			POIGNEE DE TRANSPORT	27	CARRYING HANDLE
W000276687	W000276687			FACE ARRIERE	28	REAR FRAME
W000276688	W000276688			FACE AVANT INTERIEURE	29	INNER FRONT FRAME
W000276689	W000276689			FACE AVANT	30	FRONT FRAME
W000276690	W000276690			COUVERCLE DE PROTECTION	31	PROTECTIVE COVER
W000352038	W000352038			BOUTON	32	KNOB
W000352077	W000352077			CAPUCHON ROUGE	33	BLUE HOOD
W000276705	W000276705			CAVALIER PLASTIQUE	34	PLASTIC SPACER
W000275427	W000275427			ROUE DE CHARIOT	-	WHEEL FOR TROLLEY

COOLERTIG 2 (CITOTIG 240 AC/DC EASY) – REF. W000275844

COOLERTIG 2

(voir page 164)

- 1 : 230 VAC
- 2 : Connecteur de commande
- 3 : Mise à la terre




Seulement les personnes habilitées peuvent faire ces branchements électriques

- 1 : 230 VAC
- 2 : Control connector
- 3 : Earth



Only authorized people is allowed to install these electrical connections

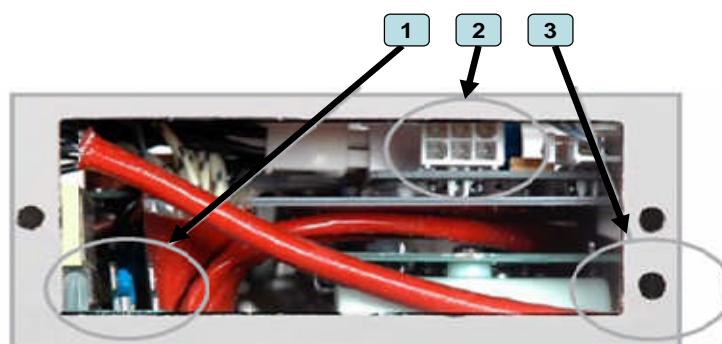

DESIGNATION	REP	REFERENCE	DESIGNATION
RADIATEUR	1	W000265354	HEAT EXCHANGER 155 x 165 x 65
RESERVOIR 3,7 L	2	W000265358	WATER TANK 3,7 L
FACE AVANT COOLERTIG 2	3	W000276235	FRONT PART COOLERTIG 2
FACE ARRIERE COOLERTIG 2	4	W000276236	REAR PART COOLERTIG 2
BOUCHON DE REMPLISSAGE	5	W000265357	FILLING CAP
TUYAU DE REMPLISSAGE	6	W000265348	FILLING PIPE
JOINT 10MM	7	W000265350	GASKET 10 MM
CONNECTEUR RAPIDE 1/8	8	W000265349	QUICK HOSE CONECTOR 1/8
RACCORDE COUDE 1/8-1/8	9	W000276242	ELBOW CONNECTOR 1/8-1/8
CONNECTEUR TUYAU INTERIEUR 1/8	10	W000276243	INNER HOSE CONNECTOR 1/8
CONNECTEUR TUYAU CAOUTCHOUC 1/8	11	W000265351	RUBBER HOSE CONNECTOR 1/8
TUYAU INTERIEUR SILICONE 5/8	12	W000276245	INNER SILICONE HOSE 5/8
TUYAU CAOUTCHOUC 10/17	13	W000265364	RUBBER HOSE 10/17
VALVE DE POMPE	14	W000276247	PUMP VALVE PART ASSEMBLY
JOINT DE POMPE	15	W000276248	PUMP GASKET
CARTE CONTROLE A001 COOLERTIG 2	16	W000276249	CONTROL CARD A001 COOLERTIG 2
POMPE	17	W000276250	PUMP
VENTILATEUR 119X119X38 24VDC	18	W000264435	COOLING FAN 119X119X38 24VDC
TRANSFORMATEUR COOLERTIG 2	19	W000276252	TRANSFORMER COOLERTIG 2
CAVALIER POUR COOLERTIG 2	20	W000276706	SPACER FOR COOLERTIG 2


COOLERTIG III (CITOTIG 310 AC/DC EASY) – REF. W000278471

COOLERTIG III

(voir page 167)

COOLERTIG III

(see page 167)

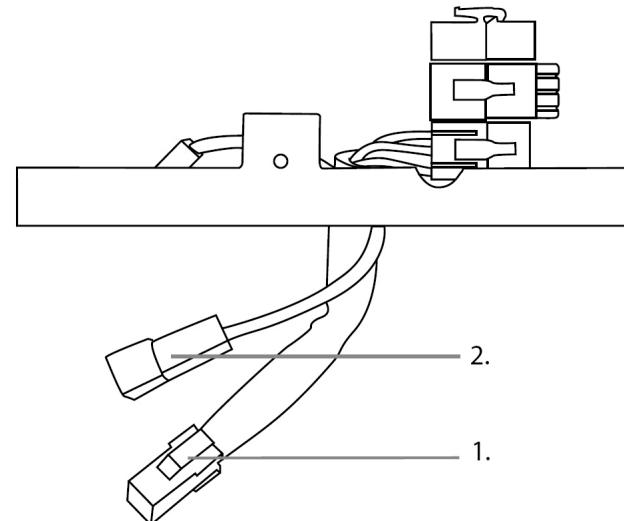

1. Câble de commande
2. Mise à la terre

1. Control connector
2. Protective earth

DESIGNATION	REP	REFERENCE	DESIGNATION
RADIATEUR	1	W000265354	HEAT EXCHANGER 155 x 165 x 65
RESERVOIR 3,7 L	2	W000265358	WATER TANK 3,7 L
FACE AVANT COOLERTIG 2	3	W000276235	FRONT PART COOLERTIG 2
FACE ARRIERE COOLERTIG 2	4	W000276236	REAR PART COOLERTIG 2
BOUCHON DE REMPLISSAGE	5	W000265357	FILLING CAP
TUYAU DE REMPLISSAGE	6	W000265348	FILLING PIPE
JOINT 10MM	7	W000265350	GASKET 10 MM
CONNECTEUR RAPIDE 1/8	8	W000265349	QUICK HOSE CONNECTOR 1/8
RACCORD COUDE 1/8-1/8	9	W000276242	ELBOW CONNECTOR 1/8-1/8
CONNECTEUR TUYAU INTERIEUR 1/8	10	W000276243	INNER HOSE CONNECTOR 1/8
CONNECTEUR TUYAU CAOUTCHOUC 1/8	11	W000265351	RUBBER HOSE CONNECTOR 1/8
AMORTISSEUR + TUYAU	12	W000279590	PRESSUR DAMPER + HOSE
TUYAU CAOUTCHOUC 10/17	13	W000265364	RUBBER HOSE 10/17
VALVE DE POMPE	14	W000276247	PUMP VALVE PART ASSEMBLY
JOINT DE POMPE	15	W000276248	PUMP GASKET
CARTE CONTROLE A001 COOLERTIG	16	W000279515	CONTROL CARD A001 COOLERTIG
POMPE	17	W000276250	PUMP
VENTILATEUR 119X119X38 24VDC	18	W000164435	COOLING FAN 119X119X38 24VDC
CAVALIER POUR COOLERTIG	20	W000276706	SPACER FOR COOLERTIG
PANNEAU LATERAL GAUCHE	21	W000279516	SIDE PLATE LEFT
PANNEAU LATERAL DROIT	22	W000279517	SIDE PLATE RIGHT

OPTIONS

OPTION

Réglage du courant de soudage MMA / TIG, gamme de réglage 0 - 9
Si vous désirez régler le courant de soudage à l'aide d'une commande à distance vous devez la connecter et sélectionner la touche SET-UP. Le témoin L26 se positionne sur la commande à distance. Tenez la touche de sélection de la commande à distance enfoncée (bouton SET-UP) pour définir les limites de la plage d'ajustement de la commande à distance

RC1
5 m : Ref: W000263311
10 m : Ref: W000270324



MMA / TIG welding current adjustment, range 0 - 9
If you want to adjust the welding current using a remote control you need to connect the button and select SET-UP. L26 light is located on the remote control. Hold the select key remote control key (SET-UP button) to define the limits of the adjustment range of the remote control

La commande à pédale FP1 est utilisée en procédé TIG 2 Temps.

La plage de réglage des paramètres est ajustable :

La valeur mini de la plage est sélectionnée à l'aide du potentiomètre du panneau de fonctions lorsque la pédale n'est pas sous pression, l'afficheur digital indique "LO".

La valeur maxi de la plage est sélectionnée de la même manière en appuyant longuement sur la touche SET-UP du panneau de fonctions, l'afficheur digital indique "HI".

La séquence de soudage peut commencer par une légère pression sur la pédale. L'arc s'établit avec le courant minimum. Le courant de soudage atteint la valeur max. lorsqu'une pression vers le bas est exercée sur la pédale. L'arc s'éteint lorsque la pédale est relâchée.

Recommencer une nouvelle fois si cela est nécessaire.

FP1
Ref: W000263313



The footswitch is used in FP1 TIG Time 2.

The adjustment range of adjustable parameters:

The minimum value, the range is selected using the knob panel functions when the pedal is not pressurized, the digital display indicates "LO".

The maximum value of the range is selected in the same manner; pushing and holding the SET-UP button on the control panel of functions, the digital display will display the "HI" value

The welding sequence can begin with light pressure on the pedal. The arc is established with the current minimum. The welding current reaches the maximum value. when downward pressure is exerted on the pedal. The arc is extinguished when the pedal is released.

Repeat again if necessary.

OPTION ROULAGE POUR GENERATEUR EQUIPE, (T3)

Le chariot (T3) permet un transport aisément du générateur CITOTIG 240 ET 310 AC/DC équipé d'une bouteille de gaz.

T3
Ref: W000277087



WHEELING OPTION FOR POWER SOURCE AND ACCESSORIES, (T3)

The (T3) trolley provides convenient transport for a CITOTIG 240 and 310 AC/DC power source and a gas cylinder.

A - ALLGEMEINES

A1. BESCHREIBUNG DES GERÄTES

CITOTIG 240 AC/DC EASY ist eine auf einphasiger Inverter-Basis aufgebaute Schweißstromquelle zum Schweißen von unlegiertem Stahl, Edelstahl und Aluminium durch Methode AC/DC TIG und Lichtbogenschweißen mit umhüllten Elektroden.

Die **CITOTIG 310 AC/DC EASY** ist eine 3-phägige Inverterstromquelle zum Lichtbogenschweißen, AC/DC TIG-Schweißen und Schweißen mit umhüllter Elektrode von unlegiertem Stahl, Edelstahl und Aluminium.


Die Geräte **CITOTIG 240 oder 310 AC/DC EASY** werden mit 230 V, 1-phägig (**CITOTIG 240**) oder mit 400 V, 3-phägig (**CITOTIG 310**) versorgt und liefern am Ausgang Gleichstrom oder Wechselstrom.

EINZELKOMPONENTEN

- ☞ Schweißstromquelle **CITOTIG 240 oder 310 AC/DC EASY**
- ☞ Stromkabel 5 m lang
- ☞ Massekabel mit Masseklemme 3 m lang im Querschnitt 50 mm²
- ☞ Gasschlauch 1,5 m lang mit Fittings
- ☞ Bedienungs- und Wartungsanleitung

A2. BESCHREIBUNG DER FRONT- UND HINTERSEITE

(☞ siehe Seite 163)

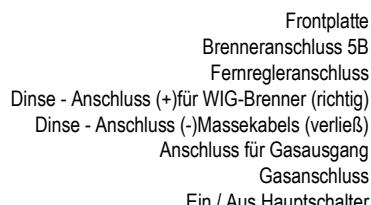

18
21
22
23
23
24
25
26

- Panello di regolazione
- Presa per comando di avviamento 5B
- Presa per comando a distanza
- Presa dinse (+) per la torcia TIG (destra)
- Presa dinse (-) per cavo di massa (sinistra)
- Raccordo per uscita gas
- Raccordo di entrata gas
- Interruttore On / Off

A3. BESCHREIBUNG DER FRONTPLATTE

(☞ Voir PAGE Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG : Auswahl des Schweißens (AC)-(MIX) (DC-)-(DC+)

MMA : Auswahl des Schweißens mit umhüllter Elektrode (AC)-(DC-)-(DC+)

EINSTELLUNG (CYCLE) : Für schnelle Einstellung kurz drücken, für digitale

Einstellung länger drücken

VORHERIGE (PREVIOUS) : Zurück zur vorherigen Funktion (Zyklus und Einstellung)

NÄCHSTE (NEXT) : Weiter zur nächsten Funktion (Zyklus und Einstellung)

EINGABETASTE (RETURN) : Die eingestellten Parameter bestätigen und die Einstellung beenden

Auswahl der Zündungsart, TIG HF (Hochfrequenz-Zündung) oder TIG PAC (Kontaktzündung)

Trigger-Modus, 2-Takt oder 4-Takt

GATEST : Drücken und halten zum Öffnen des Gasventils

Auswahl lokaler Regler / Fernregler und Verriegelung durch Pin-Code

Hauptknopf für die Schweißstromeinstellung

Netz-Kontrollleuchte

Temperaturschutzanzeige

Anzeige für Fehler in der Netzspannung

Ausgewähltes Schweißen TIG

Ausgewähltes Schweißen MMA (umhüllte Elektrode)

Einstellung der Gasvorströmzeit (0 – 10 s)

Stromanstiegzeit (0,0 – 1,0 s)

Schweißstrom

Stromart : AC DC+ DC- MIX

Stromabsenkezeit (0 – 15 s)

Gasnachströmzeit (0 – 30 s)

Trigger-Modus (2T – 4T step)

Auswahl der Zündungsart, (HF - Hochfrequenz-Zündung / Lift – PAC-Zündung (Kontakt))

Fernregler / Fußfernregler

Maßeinheit D1 (A Ampere - ø Elektrodendurchmesser)

Maßeinheit D2 (V Volt – s Sekunde - % Prozent des Hauptwerts- Hz Hertz)

Anzeige des Schweißstroms und anderer Einstellungen

Anzeige der Schweißspannung und anderer Einstellungen

A - INFORMAZIONI GENERALI

A1. DESCRIZIONE DEL IMPIANTO

CITOTIG 240 AC/DC EASY è un generatore del tipo "inverter monofase" per la saldatura del acciaio inossidabile, acciaio non legato e di alluminio, tramite il processo AC/DC TIG e la saldatura ad arco con elettrodi rivestiti.

CITOTIG 310 AC/DC EASY è un generatore del tipo „cambiatore trifase“ per la saldatura ad arco, con processo TIG AC/DC con elettrodo rivestito, per gli acciai non legati, acciai inossidabili e alluminio.

L'impianti **CITOTIG 240 oppure 310 AC/DC EASY** sono alimentate dalla rete monofase di 230 V (**CITOTIG 240**) oppure trifase di 400 V (**CITOTIG 310**) e forniscono la corrente continua o alternata sulla uscita.

COMPOSIZIONE DEL KIT

- ☞ generatore **CITOTIG 240 oppure 310 AC/DC EASY**,
- ☞ cavo di alimentazione di lunghezza 5 m
- ☞ cavo di massa di lunghezza 3 m e sezione 50 mm² con la pinza di massa,
- ☞ tubo di gas di lunghezza 1,5 m con le sagome,
- ☞ istruzioni per uso e manutenzione

A2. DESCRIZIONE DEL PANELLO ANTERIORE ED POSTERIORE

(☞ vedere PAGINA 163)

A3. DESCRIZIONE DEL PANELLO DI REGOLAZIONE

(☞ See PAGE Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

- TIG: selezione di saldatura (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)
- MMA: selezione di saldatura con elettrodo rivestito (AC)-(DC-)-(DC+)
- CYCLE: Per impostazione rapida premere breve, per impostazione digitale permere per periodo prolungato

P4 PRECEDENTE: Spostamento sulla regolazione precedente (ciclo e setup)

P5 SUCCESSIVO: Spostamento sulla regolazione successiva (ciclo e setup)

P6 RITORNO: Confermare il valore modificato e terminare la impostazione

P7 Selezione modo di accensione; TIG HF (alta frequenza) oppure TIG PAC (di contatto)

P12 Selezione regime di accensione, 2 – tatti o 4 – tatti

P13 PROVA DI GAS: premere e tenere premuto per aprire valvola di gas

P14 Selezione di comando locale/ a distanza e interruttore per blocco del codice di entrata

R1 Pulsante di comando

L1 Indicatore di alimentazione elettrica

L2 Led di controllo difetto termico

L3 Led di controllo difetto tensione di alimentazione

L4 Saldatura selezionata TIG

L5 Saldatura selezionata MMA (elettrodo rivestito)

L6 Regolazione del tempo pro - gas (0-10 sec.)

L7 Tempo di rincorsa: (0,0 – 1,0 sec.)

L8 Regolazione della corrente di saldatura

L9 Regime di saldatura : AC DC+ DC- MIX

L10 Regolazione del tempo di arresto (0 – 15 sec.)

L11 Tempo di post gas (0-30s)

L12 Regime di avviamento (2T – 4T Step)

L13 Selezione di accensione (HF (alta frequenza) / Lift (ritiro) – PAC)

L26 Comando a distanza / pedale

L27 Unità di misura D1 (A Ampere – ø diametro di elettrodo)

L28 Unità di misura D2 (V Volt – S secondo - % percento del valore nominale – Hz Hertz)

D1 Visualizzazione della corrente di saldatura e altri parametri

D2 Visualizzazione della tensione di saldatura e altri parametri

A4. TECHNISCHE DATEN

A4. CARATTERISTICHE TECNICHE

CITOTIG 240 AC/DC EASY – REF. W000381667		
PRIMÄRKREIS	PRIMARIE	
Netzspannung 1~	EE	TIG
Frequenz	230V (+/- 15%)	Alimentazione primaria 1~
Leistungsaufnahme (100 %)	50Hz / 60Hz	Frequenza
Leistungsaufnahme (max.)	3.7 KVA	Potenza assorbita (100%)
Stromkabel 5 m lang	6.0 KVA	Potenza assorbita (mass.)
	3 x 2,5 mm ²	Cavo di alimentazione lungo 5 m
SEKUNDÄRKREIS	SECONDARIE	
Leerlaufspannung	EE	TIG
Einstellbereich	58 V DC	Tensione a vuoto
Sicherung	10A/10V-180A/27,2V	Gamma di regolazione
Einschaltdauer 100 % (Zyklus 10 Min.)	16A	Fusibile
Einschaltdauer 40 % (Zyklus 10 Min.)	120A	Ciclo di carico 100% (10 min.ciclo)
Massekabel mit Klemme 3 m lang	180A / 32V	Ciclo di carico 40% (10 min. ciclo)
Schutzart	50 mm ²	Cavo di massa lungo 3 m con la pinza
Isolierklasse	IP 23 C	Classe di protezione
Normen	H	Classe di isolamento
	EN 60974-1 / EN 60974-10 / 61000-3-12	Norme

CITOTIG 310 AC/DC EASY – REF. W000381669		
PRIMÄRKREIS	PRIMARIE	
Netzspannung 3~	EE	TIG
Frequenz	400V (+/- 10%)	Alimentazione 3~
Leistungsaufnahme (max.)	50Hz / 60Hz	Frequenza
Stromkabel 5 m lang	14.4 KVA	Potenza assorbita (mass.)
	4 x 2,5 mm ²	Cavo di alimentazione lungo 5 m
SEKUNDÄRKREIS	SECONDARIE	
Leerlaufspannung	EE	TIG
Einstellbereich	63 V DC	Tensione a vuoto
Sicherung	10A/20,5V-250A/30V	Gamma di regolazione
Einschaltdauer 100 % (Zyklus 10 Min.)	16A	Fusibile
Einschaltdauer 40 % (Zyklus 10 Min.)	190A	Ciclo di carico 100% (10 min.ciclo)
Massekabel mit Klemme 3 m lang	250A / 32V	Ciclo di carico 40% (10 min. ciclo)
Schutzart	70 mm ²	Cavo di massa lungo 3 m con la pinza
Isolierklasse	IP 23 C	Classe di protezione
Normen	H	Classe di isolamento
	EN 60974-1 / EN 60974-10	Norme

A5. TECHNISCHE DATEN COOLERTIG 2

A5. CARATTERISTICHE TECNICHE COORLERTIG 2

COOLERTIG 2 – REF. W000275844		
Versorgungsspannung	230V (+/- 15%)	Tensione di alimentazione
Versorgungsleistung	50 W	Potenza di alimentazione
Kühleistung	1,0 kW	Potenza di raffreddamento
Max. Druck beim Start	4,0 bar	Pressione max. all'avvio
Kühlflüssigkeit	FREEZCOOL RED	Liquido di raffreddamento
Fassungsvermögen des Tanks	3L	Volume serbatoio
Schutzart	IP 23 C	Indice di protezione

A6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III

A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III

COOLERTIG III – REF. W000278471		
Versorgungsspannung	24 V DC	Tensione di alimentazione
Versorgungsleistung	50 W	Potenza di alimentazione
Kühleistung	1,0 kW	Potenza di raffreddamento
Max. Druck beim Start	4,0 bar	Pressione max. all'avvio
Kühlflüssigkeit	FREEZCOOL RED	Liquido di raffreddamento
Fassungsvermögen des Tanks	3L	Volume serbatoio
Schutzart	IP 23 C	Indice di protezione

**WARNING**

Wenn der Lüfter nicht läuft, bedeutet das nicht, dass er defekt ist. Der Lüfter wird nämlich über einen Thermostat eingeschaltet.



ATTENZIONE Se il ventilatore non si accende non significa che deve essere difettoso, in quanto viene acceso sulla base dello stato termico.

A7. ABMESSUNGEN UND GEWICHT

	Abmessungen (L x B x H) Dimensioni (D x Š x V)	Nettogewicht Peso netto	Bruttogewicht Peso lordo	A7. DIMENSIONI E PESO
CITOTIG 240 AC/DC EASY	475 x 200 x 405	17 kg	19 kg	CITOTIG 240 AC/DC EASY
COOLERTIG 2	500 x 200 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG 2
CITOTIG 310 AC/DC EASY	505 x 195 x 440	25 kg	27 kg	CITOTIG 310 AC/DC EASY
COOLERTIG III	525 x 198 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG III

B - EINSTELLUNG DER PARAMETER

B1. AUSPACKEN DES GERÄTES

WARNUNG : Bei einem Winkel von 10° kann das Gerät instabil sein.

Bei der Montage des Gerätes ist folgende Vorgehensweise zu beachten :

Stellen Sie die Schweißmaschine auf einen stabilen und trockenen Boden auf, so dass sichergestellt ist, dass das Gerät bei der Luftkühlung keinen Staub ansaugt.



- Stellen Sie sicher, dass die Schweißmaschine von wegfliegenden Partikeln entfernt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Luft bei der Kühlung frei zirkulieren kann.
- Die Front- und Rückseite des Gerätes soll mindestens 20 cm von jeglichen Hindernissen entfernt sein, so dass genügende Luftkühlung sichergestellt ist.
- Schützen das Gerät vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung.

Schneiden Sie das Klebeband und öffnen Sie den Karton.
Ziehen Sie die Stromschweißquelle am Griff heraus.

B2. NETZANSCHLUSS

Die Geräte CITOTIG 240 oder 310 AC/DC EASY werden geliefert :

- ⇒ mit einem Primärkabel, der innen in der Schweißstromquelle angeschlossen ist, mitgeliefert.

Wenn Ihre Netzspannung spezielle Anschlüsse hat, versehen Sie einfach den Kabel von Schweißstromquelle, mit einem Anschluss, das mit Ihrer Netzspannung und Spannung des Gerätes kompatibel ist (schauen Sie sich Tabelle auf der Seite 27 an). Geeignete Frequenz ist :

- ⇒ 50 und 60 Hz

Die Schweißstromquelle muss eine Schutzvorrichtung enthalten (Sicherung oder Schutzschalter), die für die maximale Stromaufnahme des Gerätes ausgelegt ist.



WARNUNG: Dieses Gerät (**PRESTOTIG 310 AC/DC EASY**) erfüllt nicht die Anforderungen der IEC 61000 – 3 – 12. Beim Anschluss an ein öffentliches Niederspannungsnetz ist der Installateur oder der Benutzer dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Gerät angeschlossen werden kann und falls notwendig, soll er sich an den Verteilernetzbetreiber wenden.



WARNUNG : Dieses Gerät der A-Klasse (**PRESTOTIG 240 oder 310 AC/DC EASY**) ist nicht für den Gebrauch in Wohngebieten bestimmt, die aus dem öffentlichen Niederspannungsnetz versorgt werden. In solchen Gebieten können potentielle Schwierigkeiten entstehen, die mit der Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit infolge von netzgebundenen Störungen sowie auch abgestrahlten Störleistungen zusammenhängen.

B3. GASANSCHLUSS (AN DEN DRUCKMINDERER)

(☞ Voir PAGE 163)

Schließen Sie den Gaschlauh an die Buchse der Schweißstromquelle an – **Nr. 25**.

Öffnen Sie kurz und schließen Sie das Ventil der Gasflasche, damit alle Verunreinigungen ausströmen.

Schießen Sie den Druckminderer / Durchflussmengenmesser an.

Schließen Sie den mitgelieferten Gaschlauh am Ausgang des Druckminderers mittels seiner Kupplung an.

Öffnen Sie das Gasventil.

Während des Schweißens sollte der Gasdurchfluss zwischen 10 und 20 l/min. sein.



WARNING

Vergessen Sie nicht die Gasflasche durch das Anlegen des Sicherheitsgurtes entsprechend zu sichern.

B - MESSA IN FUNZIONE

B1. SBALLARE PER INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: alla inclinazione di 10° l'impianto può essere instabile.

Alla installazione prendere in considerazione quanto segue:



Posare la macchina su una base stabile e asciutta per evitare che non viene aspirato il polvere insieme l'aria di raffreddamento.

- Assicurarsi che la macchina è situata nella distanza adeguata da tutti particelle di polvere che potrebbero uscire dall'impianti di moliatura.
- Assicurarsi della circolazione libera di aria del raffreddamento.
- Verificare che la macchina si trova minimo 20 cm da qualsiasi ostacolo per assicurare la circolazione adeguata di aria del raffreddamento.
- Proteggere la macchina contro la pioggia e la esposizione diretta al sole.

Togliere il nastro adesivo e aprire il cartone di protezione.
Sollevare il generatore con le maniglie.

B2. CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

CITOTIG 240 oppure 310 AC/DC EASY é fornito con:

- ⇒ Cavo primario di alimentazione dentro il generatore

Se la vostra rete ha gli attacchi speciali, dotare il cavo del generatore di una presa componibile con vostro impianto elettrico che corrisponde al consumo massimo di generatore (vedere la tabella pagina 27).

La frequenza accettabile di rete:

- ⇒ 50 a 60 Hz

Il generatore deve essere protetto da un dispositivo di protezione (fusibile o interruttore), la potenza del quale deve corrisiondare al consumo primario massimo del generatore.



ATTENZIONE: Questo impianto (**PRESTOTIG 310 AC/DC EASY**) non è conforme con IEC 61000-3-12. Se viene collegato alla rete pubblica della tensione bassa, sarà a cura del installatore o utilizzatore del impianto di consultare con l'amministratore della rete di distribuzione, se l'impianto può essere collegato.



ATTENZIONE: Il presente impianto di classe A (**PRESTOTIG 240 oppure 310 AC/DC EASY**) non è destinato per utilizzo nelle zone residenziali, dove la energia elettrica é fornita con sistema pubblico della rete di alimentazione a bassa tensione. In tali posti possono avvenire potenziali difficoltà per assicurare la compatibilità elettromagnetica, a causa di perturbazione delle linee e la radiazione.

B3. COLLEGAMENTO AL GAS (SUL REGOLATORE DI PRESSIONE)

(☞ See PAGE 163)

Collegare tubo di gas sul raccordo di generatore – **Pos: 25**

Aprire leggermente e chiudere la valvola di bombola del gas, per far uscire eventuali impurità.

Montare regolatore di pressione / flussometro.

Collegare tubo di gas fornito con generatore sull'raccordo di uscita dal regolatore di pressione.

Aprire la valvola di gas.

Durante la saldatura il flusso di gas dovrebbe essere tra 10 e 20 l/min.



ATTENZIONE

Non dimenticare di fissare la bombola di gas mettendo la cinghia di sicurezza.

B4. ANSCHLUSS DES ZUBEHÖRS

(Voir PAGE 163)

Verbindungen sind an der Vorderseite des Generators.

Überprüfen Sie, ob sich der Ein/Aus Schalter (On/Off 0/1), **Nr. 26**, in der Position 0 befindet.

Schweißprozess TIG :

Schließen Sie den TIG Brenner an den Anschluss **Nr. 23 richtig** an, die Masseklemme an den Anschluss **Nr. 23 verließ**, den Gasschlauch **Nr. 24** an die Kupplung und den Regler an den Anschluss **Nr. 21**.

Wenn Sie den Fernregler benutzen, schließen Sie ihn an den Anschluss **Nr. 22** an.

Schweißprozess mit umhüllter Elektrode :

Schließen Sie den Elektrodenhalter an den Anschluss **Nr. 23 richtig** der Schweißstromquelle an.

Schließen Sie die Masse an den Anschluss **Nr. 23 verließ** der Schweißstromquelle an.

Wenn Sie den Fernregler benutzen, schließen Sie ihn an den Anschluss **Nr. 22** an. Achten Sie auf die Polarität (DC+ DC-), die an der Verpackung der eingesetzten Elektroden aufgeführt ist.

B4. COLLEGAMENTO DI ACCESSORI

(See PAGE 163)

Le connessioni sono nella parte anteriore del generatore.

Verificare che l'interruttore On/Off 0/1, **pos. 26**, si trova nella posizione 0.

In regime TIG:

Collegare la torcia TIG sul attacco – **pos. 23 destra**, la pinza di massa sul attracco – **pos 23 sinistra**, tubo di gas sul attacco – **pos.24** e comando sulla **pos. 21**.

Per uso di comando a distanza, collegarlo sul connettore – **pos.22**.

In regime di elettrodo rivestito:

Collegare pinze portaelettrodo sul attacco – **pos. 23 destra** su generatore.

Collegare pinze massa sul attacco – **pos. 23 sinistra** su generatore

Per uso di comando a distanza, collegarlo sul connettore – **pos.22**.

Rispettare la polarità (DC+ DC-) indicata sul imballo di eltrodo utilizzato.

C – BEDIENUNGSANLEITUNG

Les CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY ont été conçus pour une utilisation facile. Das Gerät kann man mit einfachen Funktionen bedienen.

C1. INBETRIEBNAHME

Hauptschalter EIN/AUS (ON/OFF – 0/1)

Position 0 : Gerät ist ausgeschaltet

Position 1 : Gerät ist eingeschaltet

Das System läuft nach 10 Sekunden an..

CITOTIG 240 con 310 AC/DC EASY è costruito per un uso semplice. Ognuno comando corrisponde a una funzione semplice.

C – ISTRUZIONI D’USO

C1. MESSA IN FUNZIONE

Interruttore ON / OFF (0/1)

Posizione 0: generatore spento

Posizione 1: generatore acceso

Dopo 10 secondi, installazione disponibile.


REP : 26



L1- Anzeige der Spannung des Gerätes


L2- Anzeige der Überhitzung. Leuchtet, wenn die Schweißstromquelle überhitzt ist. Schalten Sie die Schweißmaschine nicht aus, ansonsten würde der Lüfter ausgeschaltet. Bevor Sie das Schweißen fortsetzen werden, warten Sie, bis die Anzeige aufhört zu leuchten.

L3- Anzeige des Netzspannungsfehlers. Leuchtet, wenn die Netzspannung zu hoch oder zu niedrig ist. Überprüfen Sie die Netzspannung. Leuchtet, wenn in der Netzspannung eine Überspannung auftritt.

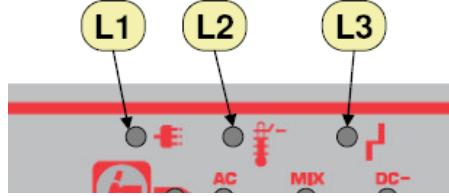

D1- Anzeige des Schweißstroms oder des eingestellten Stromwertes.

D2- Anzeige der Schweißspannung oder des eingestellten Wertes.

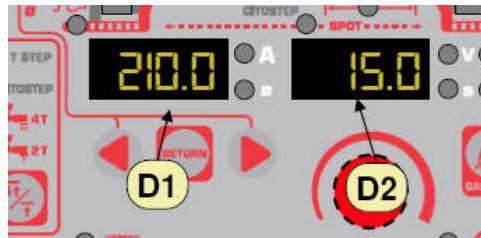

C2. PROZESSE

MMA-Schweißen (mit umhüllter Elektrode)

Sie können alle Elektroden benutzen, die für das Schweißen mit Gleich- und Wechselstrom geeignet sind.

TIG-Schweißen mit Wechselstrom

Diese Schweißstromquelle ist speziell für das Schweißen von Aluminium durch die Methode TIG mit Wechselstrom (AC) entworfen.

TIG-Schweißen mit Gleichstrom

Das Schweißen mit Gleichstrom wird gewöhnlich beim Schweißen von zwei verschiedenen Stahlarten benutzt.

Punktschweißen Funktion

Bei einem Punktschweißen können Sie Punktschweißzeit zwischen 0-10 Sekunden einstellen.

Heftschweißen von dünnen Materialien

Heftschweißen von dünnen Materialien ist eine effektive Methode zur Verbindung von dünnen Materialien bei niedrigerer Temperatur, bei der das Basismaterial weniger verformt wird.

TIG-Schweißen mit einem Gemisch von Wechsel- und Gleichstrom (MIX)

Beste Methode zum Schweißen von Materialien verschiedener Dicke ist das Schweißen mit einem Gemisch von Wechsel- und Gleichstrom. Die Werte können falls nötig mit der Funktion EINSTELLUNG (SETUP) eingestellt werden.

C2. PROCESSI

Saldatura MMA (con elettrodo rivestito)

Possono essere utilizzate tutti tipi di elettrodi per la saldatura con la corrente alternata o continua.

Saldatura TIG con la corrente alternata

Generatore costruito specialmente per la saldatura di alluminio con metodo TIG corrente alternata (AC).

Saldatura TIG con la corrente continua

Saldatura con la corrente continua (DC) si utilizza per vari tipi di acciai.

Funzione della puntatura

Questo tipo di puntatura Vi permette di impostare il tempo di saldatura in un intervallo di 0-10 sek.

Puntatura dei materiali sottili

La puntatura è un modo efficace per assemblaggio dei materiali sottili con uso ridotto del calore che abbassa la deformazione del materiale base.

Saldatura TIG con la miscela della corrente AC-DC (MIX)

La saldatura dei materiali di vari spessori è ideale eseguire utilizzando la corrente mista. Se necessario impostare i valori tramite funzione SETUP.

C3. SCHWEIßEN MIT TIG ELEKTRODEN


Der Gleichstrom wird beim Schweißen von verschiedenen Stahlarten benutzt. Wir empfehlen Ceriumelektroden zu benutzen.

SPITZE DER ELEKTRODE

Die Spitze der Elektrode soll Form eines Konus haben, damit der Lichtbogen stabil ist und damit die Energie auf die Schweißstelle konzentriert ist.

Die Länge der Spitze ist vom Durchmesser der Elektrode abhängig.

Für niedrige Stromstärke: Elektrode mit einer Spitze $I = 3 \times d$
Für hohe Stromstärke: rundes Ende der Elektrode $I = 1 \times d$

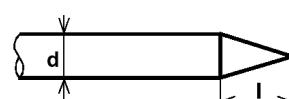

C3. SALDATURA CON ELETTRODI TIG

La corrente continua si utilizza specialmente per le saldature dei diversi tipi di acciai. Si consiglia di utilizzare gli elettrodi di Cerio.

APPUNTATURA DEL ELETTRODO

La punta di elettrodo viene appuntata nella forma di un cono in modo che l'arco sia stabile e che la energia si concentra nel centro della saldatura. La lunghezza di elettrodo dipende dal diametro del elettrodo.

per la corrente bassa, punta a punta $I = 3 \times d$
per la corrente alta; punta tonda $I = 1 \times d$

Tabelle der AC Elektroden/tabella elettodi utilizzati con la corrente alternata

ELEKTRODE ELEKTRODO	AC SCHWEIßSTROM CORRENTE DI SALDATURA ALTERNATA			GASDÜSE UGELLO DI GAS	GASDURCHFLUSSMENGE FLUSSO DI GAS
	Min. spitze Elektrode / la punta punktata min. di elettrodo	Min. rundes Ende der Elektrode/la punta tonda min. di elettrodo	Max		
Ø mm	A	A	A	Ø mm	l/min
1,6	15	25	90	6 - 10	6...7
2,4	20	30	150	10 - 11	7...8
3,2	30	45	200	11 - 16	8...10
4,0	40	60	350	16 – 17,5	10...12


Tabelle der DC Elektroden /tabella elettodi utilizzati con la corrente continua

ELEKTRODE ELEKTRODO	MIN. STROM CORRENTE MINIMA	MAX. STROM CORRENTE MASSIMA	GASDÜSE UGELLO DI GAS	GASDURCHFLUSSMENGE FLUSSO DI GAS
Ø mm	A	A	Ø mm	l/min
1,0	5	80	6 – 8	5...6
1,6	70	140	6 – 10	6...7
2,4	140	230	10 – 11	7...8
3,2	225	330	11-12-16	8...10

C4. SCHWEIßen MIT ELEKTRODEN (MMA)

Mit der Schweißmaschine CITOTIG 240 ou 310 AC/DC EASY können Sie Elektroden zum Schweißen mit Wechsel- und auch Gleichstrom benutzen, nach den Fähigkeiten der Elektrode in Frage.

Drücken Sie die Taste P2 – Schweißen mit umhüllter Elektrode. Anzeige L5 zeigt, dass das Schweißen MMA aktiv ist.


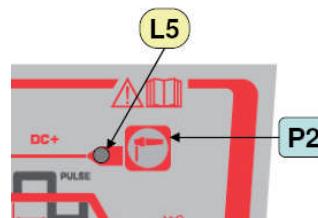


LED zeigt den aktuell ausgewählten:
AC / DC- / DC+. ändern die Art von Macht durch Drücken der Taste P2.

Wenn Sie die Dynamik und Lichtbogenzündung ändern wollen, drücken Sie die Taste P3. Wählen Sie mit den Tasten P4 und P5, beenden Sie den Modus durch Drücken P6 oder durch wiederholtes Drücken der CYCLE P3 für Einstellung.

DYNAMIK DES LICHTBOGENS ("Arc" -9 ... 0 ... 9)- : Den Wert können Sie durch Drehen des Knopfes R1 ändern. Der Standartwert ist 0; für einen weicheren Lichtbogen stellen Sie den Knopf auf den Minuswert (0 bis -9) ein; für einen härteren Lichtbogen stellen Sie den Knopf auf Pluswert (0 bis +9) ein. sanftem Bogen ist die Feuerrate verringert.

PULS DER LICHTBOGENZÜNDUNG (Heiß -9 ... 0 ... 9) : Den Wert können Sie durch Drehen des Knopfes R1 ändern. Der Pluswert entspricht stärkerem Puls und 0 entspricht dem Standardwert.

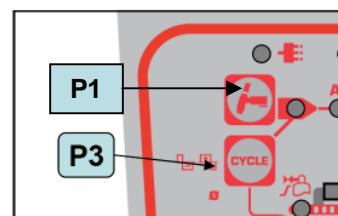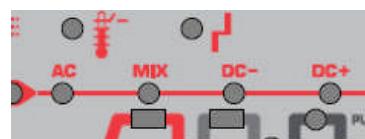

Con la saldatrice CITOTIG 240 con 310 AC/DC EASY si possono utilizzare gli elettrodi per la saldatura con la corrente alternata e continua, in base alle capacità dell'elettrodo in questione.

Premere pulsante P2 – saldatura con elettrodo rivestito. Led di controllo L5 indica che è attiva la saldatura MMA.

LED indica la selezione corrente:
AC / DC- / DC+. cambiare il tipo di alimentazione premendo il pulsante P2.

Per modificare la dinamica e l'accensione del arco premere P3. Navigare con i pulsanti P4 a P5, terminare il regime premendo pulsante di RITORNO P6 o pulsante CYCLE P3.

DINAMICA DEL ARCO ("Arc" -9 ... 0 ... 9)-: Il valore si modifica regolando bottone della corrente R1. Il valore standard è 0; per un arco più dolce regolare il bottone sul valore negativo (0 až -9); per un arco più duro regolare sul valore positivo (0 až +9). Un arco di dolce, il tasso di cottura è ridotto

IMPULSO DI ACCENSIONE (Caldo -9 ... 0 ... 9)
Possibilità di modificare il valore con il bottone di regolazione della corrente R1. Il valore positivo corrisponde a un impulso più forte e 0 corrisponde a un valore standard.

C5. TIG-SCHWEIßEN

Das TIG-Schweißen wählen Sie durch Drücken der Taste TIG P1. Die Stromart können Sie durch wiederholtes Drücken der Auswahltaste (AC, MIX, DC-, DC+) ändern. Wenn Sie DC auswählen wollen, müssen Sie die Taste gedrückt halten. In Abhängigkeit von der gewählten Stromart können Sie die Parameter mit der Funktion SCHNELLE EINSTELLUNG (CYCLE P3) ändern. Die Funktion CYCLE P3 beenden Sie durch Drücken der Taste. Sie können gleichfalls den empfohlenen Elektrodendurchmesser sehen.

AC TIG

Bestimmt für das Schweißen von Aluminium. Durch Drücken der Taste CYCLE P3 und der Pfeiltasten können Sie zum Beispiel die Balance und Frequenz des Wechselstroms einstellen. Sie können folgende Parameter einstellen :

A. Balance (bAL -50 ... 0, vorgegebene Einstellung -25 %)

einen Wert von -25 bis 0 auszugleichen ermöglicht besseres Aufbrechen von Aluminiumoxid, aber die Temperatur der Elektrode steigt mehr als die Temperatur des Werkstücks (Elektroden spitze wird stumpf).

einen Wert von -50 bis -25 auszugleichen steigt die Temperatur und der Einbrand in das Grundwerkstoff, verringert aber die Strippen von Aluminiumoxid.

Wenn Sie Temperatur der Elektrode erhöhen und mit einer Kugel-Stumpf-Elektrode schweißen wollen, stellen Sie die Balance auf positive Phase ein. Wenn Sie Temperatur der Elektrode reduzieren und mit spitzer Elektrode schweißen wollen, stellen Sie die Balance auf -50 Phase ein.

Bei der vorgegebenen Einstellung bleibt die Elektrode fast spitz.

Spitze Elektrode ermöglicht im Vergleich mit einer Kugel-Stumpf-Elektrode Schweißen mit schmalem Lichtbogen, gestattet eine schmale Schweißnaht und tiefen Einbrand. Schmale Schweißnähte werden vor allem in Eckbereichen eingesetzt.

einer abgerundeten Elektrode erzeugt einen weiten Bogen, der die Fläche, wo Oxid entsteht, vergrößert. Sie wird beim Reparaturschweißen und Gießen eingesetzt.

B. Frequenz (FrE 50 ... 250 Hz, vorgegebene Einstellung 60 Hz)

die Frequenz erhöhen, entsteht ein stabiler Lichtbogen und engen

C. Auswahl der Wellen des Wechselstroms – Sinus- oder Rechteckwellen (Sinus/SquArE)

Typ der Welle beeinflusst den Lärmpegel und den Einbrand des Lichtbogens. Bei einer Sinuswelle ist der Lärmpegel niedriger, wobei eine Rechteckwelle besseren Einbrand hat (vorgegebene Einstellung).

D. Zeit von Hotstart für die Funktion 2T (H2t 0.1...5.0 s, vorgegebene Einstellung 1 s)

Zeit der Vorwärmung für die Funktion 2T. Das Werkstück kann man mit Wechsel- und auch Gleichstrom vorwärmen (Hotstart). Die durch diese Funktion eingestellte Zeit bleibt gültig für die Typen TIG mit Gleichstrom.

C6. MIX-COMPOTIG-SCHWEIßEN

a) COMPOTIG-Schweißen (gemischter AC/DC Strom)

Beim gemischten Strom werden die Frequenz und die Balance des Wechselstroms durch die beim Wechselstrom (AC) vorgenommenen Einstellungen bestimmt. Sie können diese Einstellungen durch Drücken der Zyklus P3 Taste und dann durch Wahl des Parameters mit P4 und P5 Pfeiltasten aufrufen.

1. Zeit AC (Wechselstrom) (AC 10...90 %, vorgegebene Einstellung 50 %)

2. Zykluszeit (CYc 0.1...1.0 s, vorgegebene Einstellung 0.6 s)

3. Gleichstrom (DC-) 50...150 %, vorgegebene Einstellung 100 %)

4. Balance (bAL -50...0...+10 %, vorgegebene Einstellung -25 %)


5. Frequenz (FrE 50...250 Hz, vorgegebene Einstellung 60 Hz)

6. Auswahl der Welle des Wechselstroms, Sinus- oder Rechteckwelle (Sinus/SquArE)

7. Hotstart für die Funktion 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, vorgegebene Einstellung 1.0 s).

Ist möglich nur bei der Funktion 2T/4T STEP.

Erhöhen Sie den aktuellen DC fördert die Verbreitung verringert aber auch die Wirkung von Strippen.

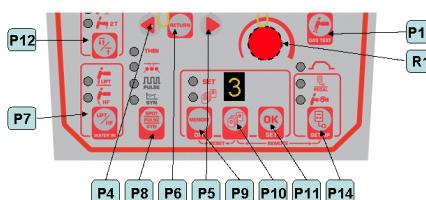

1. Tempo AC (AC 10...90 %, regolazione da fabbrica 50%)
2. Tempo di ciclo (CYc 0.1...1.0 s, regolazione da fabbrica 0,6 s)
3. Corrente DC (DC-) 50...150 %, regolazione da fabbrica 100 %)
4. Equilibrio (bAL -50...0...+10 %, regolazione da fabbrica -25 %)
5. Frequenza (FrE 50...250 Hz, regolazione da fabbrica 60 Hz)
6. Selezione della forma di onda, sinusoida o quadrata (Sinus/SquArE)
7. Tempo di hot start per 2Tempi (H2t 0,1 s...5,0 s, regolazione da fabbrica 1,0 s).

Regolazione possibile vedere solo ai funzioni 2T/4T STEP.

Aumentare la corrente continua favorisce la penetrazione, ma riduce l'effetto di "stripping"

C5. SALDATURA TIG

Saldatura TIG selezionare con il tasto TIG P1. Il tipo di corrente si può cambiare premendo di nuovo il tasto di selezione (AC, MIX, DC-, DC+). Per selezionare DC+, tenere premuto il tasto.

Secondo il tipo della corrente selezionata modificare i parametri tramite funzione CYCLE P3. Funzione CYCLE P3 terminare premendo il pulsante CYCLE P3. Nel contempo potete vedere il diametro dell'elettrodo consigliato.

AC TIG

Raccomandato per la saldatura di alluminio. Tramite il tasto CYCLE P3 e i tasti delle frecce impostare l'equilibrio e la frequenza della corrente alternata.

I parametri da regolare:

A. Equilibrio (bAL -50 ... 0, regolato in fabbrica -25%)

un valore di -25 a 0 avviene la fusione più efficace del ossido di alluminio, ma elettrodo viene scaldato più del pezzo da saldare (smusso della punta). Un valore di -50 a -25 aumenta il calore e la penetrazione nel metallo base, ma diminuisce l'incisione del allumina.

Per aumentare la temperatura del elettrodo, saldare con elettrodo tondo, impostare l'equilibrio verso positivo, per diminuire la temperatura di elettrodo saldare con elettrodo a punta e impostare l'equilibrio verso -50.

Dalla regolazione di fabbrica l'elettrodo rimane puntato.

Un elettrodo a punta permette di saldare con un arco più stretto, concede una saldatura più stretta e la penetrazione più profonda rispetto l'elettrodo con la punta tonda. Le saldature strette si utilizzano specialmente per le saldature ad angolo. Un elettrodo arrotondato produce un ampio arcosi crea un arco largo il quale allarga lo spazio di fusione del ossido. Le applicazioni principali sono le saldature di riparazioni e le fusioni.

B. Frequenze (FrE 50 ... 250 Hz, nastavenie zo závodu 60 Hz)

aumentare la frequenza produce un arco più stabile e stretto

C. Selezione della forma di onda – onde sinusoidi o quadrati (SinuS/SquArE)

La forma della onda influenza livello della rumorosità e penetrazione del arco. Una forma sinusoida produce più basso livello della rumorosità, e la forma quadrata procura una penetrazione migliore (regolazione da fabbrica)

D. Tempo di hot start per 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, regolazione da fabbrica 1 s)

Temporizzatore di preiscaldamento per la funzione 2 tempi. Il pezzo da saldare può essere preriscaldato (hot start) tramite la corrente alternata o continua AC/DC. Il tempo selezionato rimane valido per i tipi TIG con la corrente continua.

C6. SALDATURA MIX COMPOTIG

a) SALDATURA COMPOTIG (corrente alternata AC/DC)

Alla corrente mista, la frequenza e la taratura della corrente alternata sono determinate dalle impostazioni a corrente (AC) alternata.

Accesso a tali impostazioni si ha premendo il tasto CYKLUS P3 e di seguito selezionando il parametro tramite le frecce P4 a P5.

C7. TIG-SCHWEIßEN MIT WECHSELSTROM

Wechselstrom ist bestimmt für das Schweißen von Aluminium. Wir empfehlen Ceriumelektroden (graue) oder Lanthane oder Elektroden mit rundem Ende (grüne) zu benutzen.

Balance

Das Verhältnis zwischen positiven und negativen Halbzyklen beim Schweißen mit Wechselstrom heißt die Balance. Wenn Sie die Balance benutzen, können Sie die Temperatur zwischen der Elektrode und dem Werkstück regulieren.

Wenn die Balance positiv ist, bedeutet das, dass positiver Halbzyklus länger als der negative Halbzyklus und dass die Temperatur mehr an die Elektrode als an das Werkstück konzentriert ist.

Auf anderer Seite, wenn die Balance negativ ist, sind die negativen Halbzyklen länger, das Werkstück ist heißer und die Elektrode ist kühler. CITOTIG ist standardmäßig mit automatischer Balance geliefert. Der richtige Balancewert wird automatisch eingestellt. Der Benutzer stellt den Knopf BALANCE gemäß der eingesetzten Elektrode ein und die Schweißmaschine passt die Balance für verschiedene Ströme an.

Automatische Balance hat im Vergleich mit fest eingestellter Balance zwei Vorteile :

- beim Schweißen mit Wechselstrom können Sie Elektroden mit spitzem und rundem Ende benutzen. Am Anfang des Schweißens formt die Schweißmaschine automatisch das runde Ende von Elektrode.

- Elektrode hat größeres Intervall des Stroms. Der minimale Strom ist niedriger und der maximale Strom ist höher. Dank der automatischen Balance können Sie mit spitzer Elektrode schweißen. Damit ist der Lichtbogen schmäler und die Schweißnaht ist konzentrierter und der Einbrand tiefer im Vergleich mit einer runden Elektrode. Schmale Schweißnaht ist beim Schweißen von Bändern verlangt.

bei Verwendung einer gekrümmten Elektrode, ist der Lichtbogen breiter. Damit ist auch seine Fläche größer. Deshalb ist geeignet für stumpfe Schweißnähte und äußere Winkel.

C8. ART DER LICHTBOGENZÜNDUNG


Durch Drücken der Taste P7 wählen Sie eine HF- (Hochfrequenz) oder PAC/LIFT-Zündung (Kontakt) aus. Die Anzeige neben der Taste zeigt die gewählte Art.

HOCHFREQUENZ-ZÜNDUNG HF TIG : Der Lichtbogen wird ohne Kontakt mit dem Werkstück durch einen Hochfrequenz-Funken gezündet. Wenn der Lichtbogen innerhalb von einer Sekunde nicht gezündet wird, wiederholen Sie den Vorgang.

KONTAKT-ZÜNDUNG (PAC) : Berühren Sie leicht mit der Elektrode das Werkstück (1). Drücken Sie den Brennertaster. Gasströmung und Stromanstieg folgt. Entfernen Sie die Elektrode wenig zur Seite von dem Werkstück, so dass sie im Kontakt mit dem Werkstück bleibt. (2 - 3).

Der Lichtbogen wird gezündet und während des Stromanstiegs erhöht sich der Strom auf den Wert des Schweißstroms (4).

Wenn sich auf dem Werkplatz elektronische Anlagen befinden, benutzen Sie eine Kontakt-Zündung.


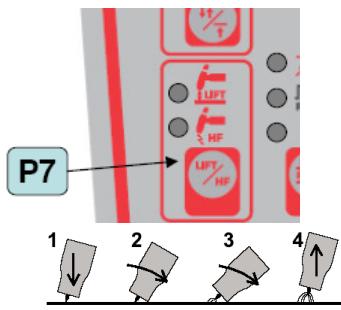


C9. TRIGGER-MODUS

Durch Drücken der Taste P12 können Sie zwischen 2-Takt oder 4-Takt, CITOSTEP oder 4T STEP Betriebsart wählen. Die Kontrollleuchte, die gewählte Betriebsart zeigt, leuchtet.

2-TAKT / HOCHFREQUENZ-ZÜNDUNG

1. Drücken Sie den Brennertaster. Das Gas beginnt zu strömen und nach Ablauf der Gasvorströmzeit wird der Lichtbogen gezündet. Anschließend während der Stromanstiegzeit steigt der Stromwert auf den eingestellten Schweißstromwert.
2. Lassen Sie den Brennertaster los. Der Schweißstrom sinkt langsam während der Stromabsenkzeit. Nach Auslöschen des Lichtbogens wird das Gas während der Gasnachströmzeit noch strömen.

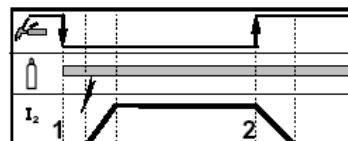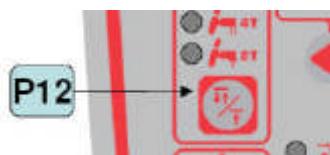

C7. SALDATURA TIG CON LA CORRENTE ALTERNATA

La corrente alternata è determinata per la saldatura di alluminio. Si consiglia di utilizzare gli elettrodi di cerio (grigio) o Lanthane o (verde) con la punta tonda.

Equilibrio

Il rapporto tra il pol – ciclo positivo e negativo nella saldatura con la corrente alternata si chiama l'equilibrio. All'utilizzo dell'equilibrio può essere regolata la temperatura tra elettrodo e il pezzo da saldare.

Quando l'equilibrio è positivo significa che il pol-ciclo positivo è più lungo del negativo e il calore si concentra di più sul elettrodo rispetto il pezzo da saldare. Al contrario, se l'equilibrio è negativo, i pol-cicli negativi sono più lunghi, il pezzo da saldare è più caldo e l'elettrodo più freddo. CITOTIG possiede la serie di equilibrio automatico, che imposta in automatico l'equilibrio corretto. Utilizzatore regola il bottone di equilibrio (BALANCE) secondo elettrodo utilizzato, e la saldatrice modifica l'equilibrio per differenti tipi di corrente.

Un equilibrio automatico offre il vangataggio rispetto un equilibrio costante:

- durante la saldatura con la corrente alternata si possono utilizzare elettrodi con la punta puntuata e la punta tonda. All'avvio della saldatura si formerà in automatico la punta tonda.
- elettrodo ha un volume di corrente più largo. La corrente minima è più bassa e massima è aumentata.

Grazie all'equilibrio automatico potete saldare con elettrodo a punta puntuata la quale crea un arco più stretto, che vi permette di ottenere un giunto più concentrato e la penetrazione più profonda rispetto elettrodo con la punta tonda. Un giunto stretto è necessario nella saldatura delle bande.

Quando si utilizza un elettrodo di curve l'arco è più largo, che allarga anche lo spazio della sua superficie. È ottimo per i giunti a testa e angoli esterni

C8. TIPO DI ACCENSIONE

Premere tasto P7, per poter impostare HF (di alta frequenza) accensione o accensione PAC /LIFT (ritiro).

Led di controllo posta vicino il tasto indica la selezione.

ACCENSIONE TIG HF: L'arco si accende con la scintilla di alta frequenza senza toccare il pezzo da saldare. Se l'arco non si accende entro un secondo, ripetere la operazione.

ACCENSIONE DI CONTATTO (PAC):

Leggermente spingere elettrodo sul pezzo da saldare (1). Premere tasto, inizia di scorrere il gas e passare la corrente attraverso elettrodo. Staccare elettrodo dal pezzo da saldare girandolo ma l'ugello rimane in contatto con il pezzo. (2 - 3).

L'arco si accende e durante il tempo di aumento della corrente , aumenta la corrente sul valore della corrente di saldatura (4).

Utilizzare accensione di contatto se si trovano sul posto di lavoro gli impianti elettronici

C9. CICLO DI AVVIAMENTO DELLA TORCIA

Premere pulsante P12, per selezionare modo di avvio a 2 – tempi o 4 – tempi, CITOSTEP oppure 4T STEP. Led di controllo indica il ciclo selezionato.


2 T / ACCENSIONE HF

1. Premere il tasto della torcia. Inizia scorrere il gas e dopo il tempo di pre-gas si accende l'arco. Durante il tempo stabilito per aumento della corrente sul valore della corrente di saldatura avviene l'aumento sul valore selezionato.


2. Rilasciare il tasto, durante il tempo stabilito per arresto avviene una riduzione lenta della corrente. Dopo lo spegnimento del arco il gas continua a scorrere ancora per il tempo di post-

2-TAKT / KONTAKT-ZÜNDUNG (PAC)

- Berühren Sie mit der Elektrode leicht das Werkstück.
- Drücken Sie den Brennertaster.
- Entfernen Sie langsam Elektrode von dem Werkstück. Der Lichtbogen wird gezündet und während der Stromanstiegzeit steigt der Stromwert auf den eingestellten Schweißstromwert.
- Lassen Sie den Brennertaster los. Der Schweißstrom senkt während der Stromabsenkzeit. Nach Auslöschen des Lichtbogens wird das Gas während der Gasnachströmzeit noch strömen.

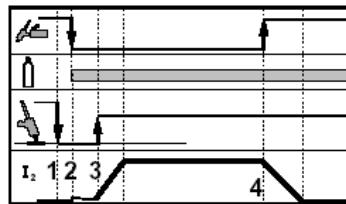
**2-TAKT / KONTAKT-ZÜNDUNG (PAC)**

Die Stromabsenkung kann man durch schnelles Drücken der Brennertaste unterbrechen.

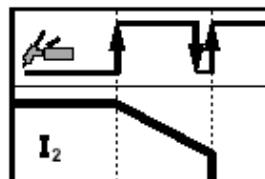
**2-TAKT / KONTAKT-ZÜNDUNG (PAC)**

Durch Drücken der Brennertaste zurück zum Schweißstrom.


Anstieg des Stroms auf den ursprünglichen Wert dauert ungefähr so lange wie die Absenkung des Stroms.

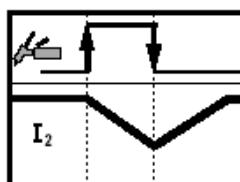**4-TAKT / HOCHFREQUENZ-ZÜNDUNG**


- Drücken Sie den Brennertaster. Das Schutzgas beginnt zu strömen.
- Lassen Sie den Brennertaster los. Der Lichtbogen wird gezündet und während der Stromanstiegzeit steigt der Stromwert auf den eingestellten Schweißstromwert.
- Drücken Sie den Brennertaster und setzen Sie das Schweißen fort.
- Lassen Sie den Brennertaster los. Der Schweißstrom beginnt zu senken und der Lichtbogen löscht nach Ablauf der Stromabsenkzeit aus. Das Schutzgas wird noch strömen während der Gasnachströmzeit.

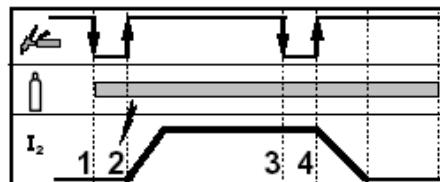**4-TAKT / KONTAKT-ZÜNDUNG (PAC)**

- Berühren Sie mit der Elektrode leicht das Werkstück.
- Drücken Sie den Brennertaster und halten Sie ihn länger gedrückt.
- Entfernen Sie langsam die Elektrode von dem Werkstück. Der Lichtbogen wird gezündet und während der Stromanstiegzeit steigt der Stromwert auf eingestellten Schweißstromwert.
- Drücken Sie den Brennertaster und setzen Sie das Schweißen fort.
- Lassen Sie den Brennertaster los. Der Schweißstrom beginnt zu senken und der Lichtbogen löscht nach Ablauf der Stromabsenkzeit aus. Das Schutzgas wird noch strömen während der Gasnachströmzeit.

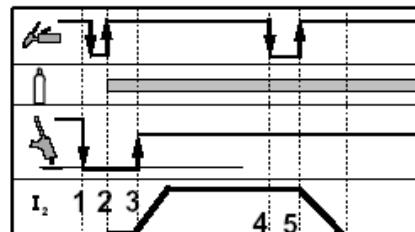**4-TAKT / KONTAKT-ZÜNDUNG (PAC)**

Durch Drücken des Brennertasters während der Stromabsenkung stoppt der Strom auf dem aktuellen Wert während des Zeitraums, wenn der Brennertaster gedrückt ist. Wenn Sie den Brennertaster loslassen, beginnt der Strom wieder zu sinken.

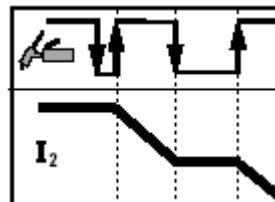

gas.

2T / ACCENSIONE DI CONTATTO (PAC)

- Leggermente spingere elettrodo sul pezzo da saldare.
- Premere il tasto della torcia.
- Lentamente spostare elettrodo dal pezzo da saldare. Avviene l'accensione dell'arco e durante il tempo stabilito per aumento della corrente avviene suo aumento sul valore impostato per la corrente di saldatura.
- Rilasciare il tasto della torcia e durante il tempo stabilito per arresto avviene la riduzione della corrente. Dopo lo spegnimento del arco il gas continua a scorrere ancora per il tempo di post-gas.

2T / ACCENSIONE DI CONTATTO (PAC)

Il tempo di arresto può essere interrotto con la premuta rapida di tasto della torcia.

2T / ACCENSIONE DI CONTATTO (PAC)

Alla corrente di saldatura si può tornare premendo il tasto della torcia.

La corrente torna sul suo valore durante il tempo simile a quello di arresto.

4 T / ACCENSIONE HF.

- Premere il tasto. Inizia scorrere il gas di protezione.
- Rilasciare il tasto. Si accende l'arco e durante il tempo impostato per aumento della corrente di saldatura avviene suo aumento per il valore impostato.
- Premere il tasto. La saldatura continua.
- Rilasciare il tasto. La corrente di saldatura inizia discendere e l'arco si spegne dopo il tempo impostato per arresto. Il gas di protezione scorrerà ancora per il tempo impostato.

4 T / ACCENSIONE DI CONTATTO (PAC)


- Leggermente spingere elettrodo sul pezzo da saldare.
- Premere il tasto della torcia e tenere premuto per tempo.
- Lentamente spostare elettrodo dal pezzo da saldare. Avviene l'accensione dell'arco e durante il tempo stabilito per aumento della corrente aumenta sul valore impostato per la corrente di saldatura.
- Premere il tasto. Saldatura continua.
- Rilasciare il tasto. La corrente di saldatura inizia discendere e si spegne dopo il tempo impostato per arresto. Dopo lo spegnimento del arco scorrerà ancora il gas per il tempo impostato per post-gas.

4 T / ACCENSIONE DI CONTATTO (PAC)

Premendo il tasto durante arresto avviene arresto della corrente sul valore attuale durante il tempo quando il tasto è premuto. Quando si rilascia il tasto discende la corrente.

4-TAKT / KONTAKT-ZÜNDUNG (PAC)

Wenn Sie den Brennertaster drücken und länger gedrückt halten, wird der Stromwert auf den eingestellten Schweißstrom steigen.

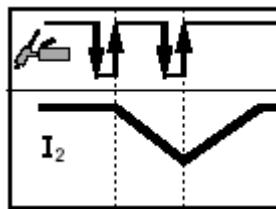

C10. EINSTELLUNG DES SCHWEIßZYKLUS

Bei der Einstellung von Parametern des Schweißzyklus müssen Sie mit Tasten P4 und P5 den Parameter auswählen, den Sie ändern wollen. Der ausgewählte Parameter wird auf der Frontplatte angezeigt.

Stromabsenkzeit :

Die Stromabsenkzeit können Sie ändern, wenn die Anzeige L18 leuchtet. Der Wert wird mit dem Hauptknopf R1 eingestellt. Diese Zeit kann in einem Intervall von 0 bis 15 s. eingestellt werden. Nach der Einstellung der Stromabsenkzeit wird diese Zeit in Sekunden angezeigt.

Gasnachströmzeit :



Die Gasnachströmzeit können Sie ändern, wenn die Anzeige L20 leuchtet. Der Wert wird mit dem Hauptknopf R1 eingestellt. Diese Zeit kann in einem Intervall von 0 bis 30 s. eingestellt werden. Nach der Einstellung der Gasnachströmzeit wird diese Zeit in Sekunden angezeigt.

Stromanstiegzeit :

Die Stromanstiegzeit können Sie ändern, wenn die Anzeige L8 leuchtet. Der Wert wird mit dem Hauptknopf R1 eingestellt. Diese Zeit kann in einem Intervall von 0 bis 10 s. eingestellt werden. Nach der Einstellung der Stromanstiegzeit wird diese Zeit in Sekunden angezeigt.

Gasvorströmzeit :

Die Gasvorströmzeit können Sie ändern, wenn die Anzeige L6 leuchtet. Der Wert wird mit dem Hauptknopf R1 eingestellt. Diese Zeit kann in einem Intervall von 0 bis 10 s. eingestellt werden. Nach der Einstellung der Gasvorströmzeit wird diese Zeit in Sekunden angezeigt.

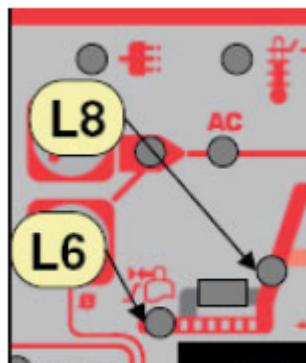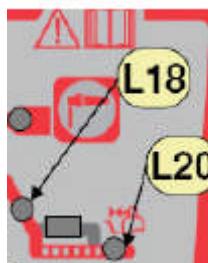

C11. ZUSATZFUNKTIONEN

Die Schweißmaschine enthält Zusatzfunktionen und Einstellungen, die Sie auf der Frontplatte nicht sehen können. Der Schweißer braucht zum gewöhnlichen Schweißen keine von diesen Funktionen. Er kann sie aber zum Lösen von Schwierigkeiten beim „speziellem Schweißen“ brauchen. Diese Funktionen werden als „digitale Funktionen“ bezeichnet, da sie durch digitale Auswahl einstellbar sind. Zu diesen Funktionen gehört : ON / OFF (Ein / Aus) und übliche oder einstellbare Einstellungen.

a) Die SETUP A Funktionen werden wie folgt benutzt :

1. Drücken Sie länger die Taste 2T / 4T / (P12).
2. Durch Drücken der Pfeiltaste P4 und P5 wählen Sie die Nummer der gewünschten digitalen Auswahl.
3. Mit dem Hauptknopf R1 ändern Sie die Einstellungen der digitalen Auswahl.
4. Nach der Durchführung von gewünschten Änderungen speichern Sie die neuen Einstellungen durch wiederholtes Drücken der Taste 2T / 4T / (P12). Funktionen der digitalen Auswahl sind in folgender Tabelle aufgeführt. Vorgegebene Einstellungen sind durch fette Schrift hervorgehoben.

4 T / ACCENSIONE DI CONTATTO (PAC)

Premendo il pulsante per un tempo prolungato ritorna la corrente sul valore della corrente di saldatura.

C10. REGOLAZIONE DIE PARAMETRI DEL CICLO

Per la regolazione di qualsiasi parametro del ciclo di saldatura dovete tramite il tasto P4 e P5 scegliere il parametro da regolare finché non scegliete il parametro relativo del ciclo. Il parametro scelto viene indicato con led di controllo sullo schema del ciclo di saldatura.

Tempo di arresto:

Il tempo di arresto è possibile di regolare quando si accende L18, la regolazione viene eseguita con il bottone R1. Questo tempo può essere impostato dal 0 al 15 s. Dopo la impostazione del tempo di arresto questo viene visualizzato in secondi.

Tempo di post-gas:

Tempo di post-as si può regolare quando si accende il led L20, la regolazione viene eseguita con il bottone R1. Questo tempo può essere impostato dal 0 al 30 s. Dopo la impostazione il tempo di post-gas viene visualizzato in secondi.

Tempo di rincorsa:

Il tempo di rincorsa è possibile regolare quando si accende il led L8, la regolazione viene eseguita con il bottone R1. Questo tempo può essere regolato dal 0 al 10 s. Dopo la impostazione del tempo di rincorsa questo viene visualizzato in secondi.

Tempo pre-gas:

Il tempo pre-gas è possibile regolare quando si accende il led L6, la regolazione viene eseguita con il bottone R1. Questo tempo può essere regolato dal 0 al 10 s. Dopo la impostazione del tempo di pre-gas questo viene visualizzato in secondi.

C11. FUNZIONI SUPPLEMENTARI

La saldatrice possiede le funzioni supplementari e le regolazioni che non sono visibili sul pannello. Il saldatore questi non ha bisogno per la saldatura normale, ma possono essere la soluzione per le situazioni delle applicazioni speciali. Queste funzioni si chiamano "funzioni digitali" in quanto sono accessibili tramite la selezione digitale. Questi sono: on / off (accensione / spegnimento) e le impostazioni standard o modificabili.

a) Funzioni SETUP A vengono utilizzate in modo seguente:

1. Premere tasto 2T / 4T / (P12).per il tempo prolungato.
2. Premendo il tasto della freccia P4 e P5 digitare il numero desiderato
3. Tramite il bottone principale R1 cambiare la impostazione della regolazione.
4. Dopo eseguite le modifiche, salvare le impostazioni nuovi con til tasto 2T / 4T / (P12). Funzione della selezione digitale vedere nella tabella seguente. Le regolazioni da fabbrica sono indicate con carattere grassetto.

			*C = Gemeinsam : Gültig für alle Programme Vorgegebene Einstellung wird durch fette Schrift hervorgehoben. *C = Comune: applicabile a tutti i programmi Regolato da fabrica è evidenziato con carattere grassetto
A1	Abhängigkeit der Stromanstiegzeit (*C) Dipendenza della corrente di rincorsa (*C)	ON	Die Stromanstiegzeit ist durch den Strom bestimmt. - Tempo di rincorsa stabilità dalla corrente
		OFF	Die Stromanstiegzeit bleibt so, wie sie eingestellt ist. - Tempo di rincorsa rimane come regolato
A2	Abhängigkeit der Stromabsenkzeit (*C) Dipendenza della corrente di arresto (*C)	ON	Die Stromabsenkzeit ist durch den Strom bestimmt. - Tempo di arresto stabilito dalla corrente
		OFF	Die Stromabsenkzeit bleibt so, wie sie eingestellt ist. - Tempo di arresto come regolato
A3	Frostschutz beim TIG-Schweißen (*C) Regime anti-gelo TIG (*C)	ON	Frostschutz beim TIG-Schweißen ist eingeschaltet. - Regime anti-gelo attivo TIG
		OFF	Frostschutz beim TIG-Schweißen ist ausgeschaltet. - Regime anti-gelo disattivo TIG
A4	Frostschutz beim MMA-Schweißen (*C) Regime anti-gelo MMA (*C)	ON	Frostschutz beim MMA-Schweißen ist eingeschaltet. - Regime anti-gelo attivo MMA
		OFF	Frostschutz beim MMA-Schweißen ist ausgeschaltet. - Regime anti-gelo disattivo MMA
A7	VRD (*C)	ON	VRD-Modus : reduzierte Leerlaufspannung < 35 V - Regime VRD: tensione a vuoto < 35 V
		OFF	Tension à vide nominale 63VDC / Rated load voltage 63 VDC
A8	Unterbrechung der Stromabsenkung beim 2-Takt-Betrieb Interruzione di arresto nel regime 2T	ON	Unterbrechung der Stromabsenkung beim 2-Takt-Betrieb durch schnelles Drücken des Brennertasters Interruzione del arresto nel regime 2T con premuta rapida del tasto
		OFF	Schnelles Drücken des Brennertasters hat keine Wirkung. - Premuta rapida non ha nessun effetto
A9	Automatik beim Punktschweißen Impunitura automatica	ON	Wenn das Schweißen weniger als 3 Sekunden dauerte, kommtt keine Stromabsenkung nach Beendigung des Schweißens vor.
		OFF	Quando la saldatura dura meno di 3 secondi, dopo la terminazione della saldatura non avviene tempo di arresto
A10	Begrenzung der Geschwindigkeit des Stromanstiegs bei hohen Strömen Limitazione della velocità di aumento della corrente per i correnti alti	ON	Wenn der Strom höher als 100 A und Stromanstiegzeit 0,0 s ist, ist nach Hälfte des Schweißstroms die Stromanstieg- / Stromabsenkungzeit 0,2 s. Se la corrente è più alta di 100 A e rincorsa è 0,0 sec., dalla metà di corrente della saldatura è la rincorsa/arresto 0,2 sec.
		OFF	Der Stromanstieg ist direkt proportional zu seinem maximalen Wert. La corrente aumenta in proporzione al valore massimo
A12	Auswahl der Methode MMA/TIG mit dem Fernregler (C*) Selezione del metodo MMA/TIG tramite comando a distanza (C*)	ON	TIG = Anfang des Einstellbereichs des Fernreglers - MMA = Ende des Einstellbereichs TIG = avvio del volume di comando a distanza. - MMA = fine del volume.
		OFF	Der Fernregler dient wie üblich zur Stromregelung. Comando a distanza come un comando della corrente normale
A13	Suchlauf des Lichtbogens EIN / AUS Corrente iniziale ON/OFF	ON	
		OFF	
A14	Stop-Funktion für Strom Funzione mantenimento della corrente	ON	Durch Drücken der Taste für Aktivierung kann man während des Stromanstiegs oder der Stromabsenkung den Strom auf konkretem Wert stoppen. (4T und CITOSTEP). Premendo il tasto di avvio è possibile di „fissare“ la corrente sul valore concreto (4T e CITOSTEP).
		OFF	Stop-Funktion ist ausgeschaltet. Funzione di mantenimento spenta
A15	Auswahl des gespeicherten Programms mit Plus-/Minustasten (C*) Selezione della posizione di memoria con i tasti piu/meno (C*)	ON	Plus-/Minustasten auf dem Fackel kann man zur Auswahl des gespeicherten Programms benutzen. Pulsanti piu /meno sul torcia possono essere utilizzati per la scelta del canale di memoria.
		OFF	Die Tasten werden zur Einstellung des Stromwertes benutzt. I tasti si utilizzano per la modifica del valore di corrente
A16	Aktivierung der Plus-/Minustasten (C*) Attivazione dei tasti piu/meno (C*)	ON	Tasten + und - Fackel ist immer noch aktiv. / tasti + e - torcia è ancora attivo
		OFF	Die Plus-/Minustasten auf dem Fackel werden durch Drücken der Taste aktiviert. Tasti piu/meno sul comando a distanza sono attivati solo se sono stati imostati premendo il tasto torcia.
A17	Kontrolle des Kühlmitteldurchflusses (C*) Protezione di raffredamento (C*)	ON	Kontrolle ist aktiv. - Protezione attivata
		OFF	Kontrolle ist nicht aktiv. - Protezione disattivata.
A19	Automatische Regulierung des Wasserkühlers (C*) Raffredamento AUTOMATICO(C*)	ON	Automatische Regulierung ist aktiv. - Regolazione automatica attivata
		OFF	Der Wasserkühler läuft ununterbrochen. - Raffredamento in funzionamento continuo
A20	Überhitzungsschutz des Wasserkühlers (C*) Protezione temperatura di acqua (C*)	ON	Der Überhitzungsschutz des Wasserkühlers ist aktiv. La protezione termica dell'acqua attivata
		OFF	Der Überhitzungsschutz des Wasserkühlers ist ausgeschaltet. La protezione termica dell'acqua disattivata
A21	Automatische Erkennung des Fernreglers (C*) Riconoscimento automatico di comando a distanza (C*)	ON	Automatische Erkennung des Fernreglers ist eingeschaltet. Wenn kein Fernregler angeschlossen ist, kann diese Funktion nicht gewählt werden. Riconoscimento automatico attivato, regolazione non è possibile se non è collegato il comando
		OFF	Automatische Erkennung des Fernreglers ist eingeschalten/ausgeschaltet. Diese Funktion kann gewählt werden, auch wenn kein Fernregler angeschlossen ist. Attivato/disattivato riconoscimento automatico. Comando è possibile di regolare anche se non collegato.

b) Die Zusatzfunktionen sind im SETUP B – C – D – E wählbar :

- Halten Sie gleichzeitig die Tasten der Funktionen 2T / 4T (P12) und die Rückkehr-Taste (P6) gedrückt.
- Wählen Sie den gewünschten SETUP : A – B – C – D oder E durch Drücken der 2T / 4T-Taste (P12).
- Wählen Sie die Nummer der digitalen Funktion durch Drücken der P4 – P5 Pfeiltasten.
- Ändern Sie die Einstellung dieser Funktion mit dem R1 Hauptknopf.
- Nach Durchführung der Änderung speichern Sie die neue Einstellung durch wiederholtes Drücken der 2T / 4T-Taste (P12) – digitale Funktionen.
Die Werkseinstellungen werden durch fette Schrift hervorgehoben.

b) funzioni estese sono nel SETUP B – C – D – e E:

- Contemporaneamente e per lungo tempo premere i tasti delle funzioni 2T / 4T (P12) e di ritorno (P6)
- Selezionare SETUP richiesto: SETUP: A – B – C – D – oppure E premendo il tasto 2T / 4T (P12).
- Selezionare il numero della funzione digitale, premendo le frecce P4–P5.
- Cambiare la impostazione di questa funzione utilizzando il tasto principale R1.
- Dopo eseguito il cambiamento, salvare le modifiche premendo ripetutamente il tasto 2T / 4T (P12) – funzioni digitali.
Le impostazioni di fabbrica, sono evidenziate con grassetto.

SETUP « B » TIG DIVERS

B1	Zündstrom des elektrischen Lichtbogens TIG PAC La corrente dell'accensione d'arco elettrico TIG PAC	20	Werkseinstellung 20A /Impostazione di fabbrica 20A
		3..230	Einstellbar von od 3 bis 230A /Impostabile da 3 a A
B2	Dauer der Hochfrequenzbeleid HF-Zündung des Lichtbogens Tempo di alta frequenza dell'accensione d'arco HF	1.0	Werkseinstellung 1S / Im postazione di fabbrica 1S
		0.2...2.0	Einstellbar von od 3 bis 230A /Impostabile da 0,1 a 2S
B3	« Natürliches » Erlöschen des Lichtbogens während der Löschzeit « Spontaneo » spegnimento dell'arco durante il suo spegnimento	10	Werkseinstellung : 10% des Schweißstroms / Impostazione dalla fabbrica : 10% corrente di saldatura
		5...10	Einstellbar von 5 bis 40% des Schweißstroms / Impostabile da 5 a 40 % corrente di saldatura
B5	Werkseinstellungen /Impostazione di fabbrica	OFF	Werkseinstellung /Impostazione di fabbrica
		PAN	Werkseinstellung und Speichern der Programme /Impostazione di fabbrica e salvataggio dei programmi nella memoria
		ALL	Werkseinstellung und Zurücksetzen der Programme /Impostazione di fabbrica e annullamento dei programmi
B6	Methoden des Löschens /I metodi di spegnimento	1	Gleiche Geschwindigkeit wie A10 (begrenzte Stromanstiegszeit)/Velocità uguale a A10 (limitazione del tempo di aumento)
		2	Abhängig von den Parametern des Löschens /In funzione dai parametri di spegnimento
		3	Lichtbogen erlischt nicht /L'arco non si spegne
B7	Nichtlineares Löschen Spegnimento non lineare	OFF	Werkseinstellungen /Impostazione di fabbrica
		0...50	Einstellbar von 0...50% des Schweißstroms /Impostabile 0...50% corrente di saldatura
B9	Abschaltung des Kühlgerätes nach dem Schweißen Arresto del sistema di raffreddamento dopo la saldatura	OFF	Werkseinstellungen 4mn / Impostazione di fabbrica 4mn
		ON	Werkseinstellungen 30s / Impostazione 30s
B10	Wahl « Kaliber » Zeit notwendig zum Erreichen des gewünschten Wertes Selezione « calibro » tempo necessario per ottenere il valore richiesto	OFF	Werkseinstellungen 0,0...15,0s – pas 0,1s / Impostazione di fabbrica 0,0...15,0s – pas 0,1s
		ON	Ou 0...150s – pas 1s Ou 0...150s – pas 1s
B11	MMA : Lichtbogen Intensität (Leistung) MMA: Arco forza (potenza)	0	Werkseinstellungen / Impostazione di fabbrica
		-9...0...9	Einstellbar -9 = soft arc, 9 = rough arc / Impostabile -9 = soft arc, 9 = rough arc
B12	Startstrom MMA (Hot Start) Corrente di avviamento MMA (Hot Start)	0	Werkseinstellungen / Impostazione di fabbrica
		-9...0...9	Einstellbar -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun / Impostabile -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun
B13	Startstrom TIG (Hot Start) Corrente di avviamento TIG (Hot Start)	10	Werkseinstellung : 10% des Schweißstroms / Impostazione di fabbrica 10% corrente di saldatura
		OFF	Minimaler Strom / Corrente minima
		5...40	Einstellbar von 5 bis 40% des Schweißstroms / Impostabile da 5 a 40 % corrente di saldatura
B14	Dauer, während der die Parameter angezeigt werden Tempo di visualizzazione dei parametri	5.0	Werkseinstellungen 5,0s / Impostazione di fabbrica 5,0s
		1.0...20.0	Einstellbar von 1,0 bis 20,0s / Impostabile da 1,0 a 20,0s
B15	2T-Zyklus : Hotstartzeit (Startstrom) Ciclo 2T : Tempo Hot Start (corrente di avviamento)	1.0	Werkseinstellungen 1,0s / Impostazione di fabbrica 1,0s
		0.1...5.0	Einstellbar von 1,0 bis 5,0s / Impostabile da 1,0 a 5,0s

SETUP « C » et « D » (Mini / Maxi)

C1	Minimale Gasvorströmzeit Il tempo minimo di pregas	0.0	Werkseinstellungen 0,0s / Impostazione di fabbrica 0,0s
		0..2.0	Einstellbar von 0 bis 2s / Impostabile da 0 a 2s
C7	Minimale Gasnachströmzeit Il tempo minimo di postgas	1.0	Werkseinstellungen 1,0s / Impostazione di fabbrica 1,0s
		0...10	Einstellbar von 0 bis 10s / Impostabile da 0 a 10s
C16	Einstellung der minimalen Balance Impostazione di equilibrio minimo	-80	Werkseinstellungen -80% / Impostazione di fabbrica -80%
		-80...-10	Einstellbar von -80% bis -10% / Impostabile da -80% a -10%
D1	Maximale Gasvorströmzeit Il tempo massimo di pregas	1	Werkseinstellungen 1s / Impostazione di fabbrica 1s
		0...10	Einstellbar von 0 bis 10s / Impostabile da 0 a 10s
D7	Maximale Gasnachströmzeit Il tempo massimo di postgas	30	Werkseinstellungen 30s / Impostazione di fabbrica 30s
		15...150	Einstellbar von 15 bis 150s / Impostabile da 15 a 150s
D16	Einstellung der maximalen Balance Impostazione di equilibrio massimo	10	Werkseinstellungen 10% / Impostazione di fabbrica 10%
		0...20	Einstellbar von 0 bis 120% / Impostabile da 0 a 120%

SETUP « E » Mode AC et MIX

E1	Frequenz im AC-Modus Frequenza in regime AC	60	Werkseinstellungen 60 Hz / Impostazione di fabbrica 60 Hz
		50...250	Einstellbar von 50 bis 250 Hz / Impostabile da 50 a 250 Hz
E2	AC-Signalform Forma di segnale AC	Sqr	Signal carré
		Sin	Forme sinusoidale
E3	DC-Anteil des AC-Signals Componente continuo di segnale AC	5	Werkseinstellungen 5 A / Impostazione di fabbrica 5 A
		5...20	Einstellbar von 5 bis 20 A / Impostabile da 5 a 20 A
E4	Standardeinstellung der Balance Equilibrio impostato d'origine	-25	Werkseinstellungen -25 % / Impostazione di fabbrica -25 %
		-50...10	Einstellbar von -50 bis 10 % / Impostabile da -50 a 10 %
E5	Erste negative Alternation bei AC Prima alternanza negativa a AC	100	Werkseinstellungen 100 % / Impostazione di fabbrica 100 %
		100...500	Einstellbar von 100 bis 500 % (Max 240 A) / Impostabile da 100 a 500 % (Max 240 A)
E6	Erste positive Alternation bei AC Prima alternanza positiva a AC	50	Werkseinstellungen 50 % / Impostazione di fabbrica 50 %
		30...150	Einstellbar von 30 bis 150 % (Max 240 A) / Impostabile da 30 a 150 % (Max 240 A)
E7	Zeit notwendig für die Zündung des elektrischen Lichtbogens bei positiver Alternation Il tempo necessario per l'accensione dell'arco elettrico alla alternanza positiva	10	Werkseinstellungen 10 ms / Impostazione di fabbrica 10 ms
		0...20	Einstellbar von 0 bis 20 ms / Impostabile da 0 a 20 ms
E8	Gesamtzeit notwendig für die Zündung des elektrischen Lichtbogens Il tempo necessario totale per l'accensione dell' arco elettrico	0.20	Werkseinstellungen 0,20 s / Impostazione di fabbrica 0,20 s
		0.01...1,0	Einstellbar von 0,01 bis 1,0 s / Impostabile da 0,01 a 1,0 s

DE		IT	
E9	Länge des TIG MIX Zyklus Tempo del ciclo TIG MIX	0.6 0.1...1,0	Werkseinstellungen / Impostazione di fabbrica 0,6 s Einstellbar von 0,1 bis 1 s / Impostabile da 0,1 a 1 s
E10	Verhältnis zwischen DC/AC Zyklen bei TIG Rapporto dei cicli DC/AC al TIG	50 10...90	Werkseinstellungen 50 % / Impostazione di fabbrica 50 % Einstellbar von 10 bis 90% / Impostabile da 10 a 90 %
E11	DC-Stromhöhe bei TIG MIX Livello della corrente DC al TIG MIX	100 50...150	Werkseinstellungen 100 % / Impostazione di fabbrica 100 % Einstellbar von 50 bis 150% / Impostabile da 50 a 150 %
E12	Dauer der Position « kleine Dicke » Tempo della durata del punto « piccolo spessore »	10 1...200	Werkseinstellungen 10 ms / Impostazione di fabbrica 10 ms Einstellbar von 1 bis 200ms / Impostabile da 1 a 200 ms

C12. COOLERTIG 2 ET III

Der Kühlung COOLERTIG wird über die Schweißstromquelle gesteuert. Die Pumpe geht bei Start des Schweißvorgangs automatisch in Betrieb. Gehen Sie wie folgt vor:

- Spannungsversorgung der Schweißstromquelle einschalten.
- Den Kühlflüssigkeitsstand sowie den Zulauf vom Tank prüfen, wenn nötig Kühlflüssigkeit nachfüllen.
- Sofern Sie einen flüssigkeitsgekühlten Brenner verwenden, können Sie ihn füllen, indem Sie für mehr als 2 Sekunden auf die Taste **WATER IN P7** drücken.

Die Pumpe arbeitet nach Beendigung des Schweißvorgangs für 5 Minuten weiter, damit die Temperatur des Wassers wieder auf die des Geräts sinkt. Dies verringert die Wartungsfrequenz.

ÜBERHITZUNG

Die Anzeigeleuchte für Überhitzung leuchtet auf, das Gerät schaltet aus und auf der Anzeige erscheint COOLER, wenn die Kontrollvorrichtung für die Temperatur eine Überhitzung der Kühlflüssigkeit erfasst hat. Der Lüfter kühlst das Wasser und sobald die Anzeigeleuchte erlischt, können Sie wieder schweißen.

WASSERSTAND

Auf der Anzeige erscheint COOLER, wenn der Wasserdurchsatz behindert ist



C12. COOLERTIG 2 ET III

Il raffreddatore COOLETIG viene azionato dalla sorgente di corrente. La pompa si avvia automaticamente. Procedere come segue :

- Mettere la sorgente sotto tensione.
- Verificare il livello del liquido di raffreddamento nonché la portata di arrivo del serbatoio; se necessario, aggiungere liquido.
- Se si usa una torcia con raffreddamento mediante liquido, si può riempire la stessa premendo il tasto **WATER IN P7** per oltre 2 secondi.

La pompa continua a funzionare per 5 minuti dopo l'arresto della saldatura per riportare la temperatura dell'acqua allo stesso livello di quella dell'apparecchio. Ciò riduce la frequenza di manutenzione.

SURRISCALDAMENTO

La spia di surriscaldamento si accende, la macchina si spegne ed il display visualizza COOLER quando il dispositivo di controllo della temperatura ha rilevato il surriscaldamento del liquido di raffreddamento. Il ventilatore raffredda l'acqua. E' possibile riprendere la saldatura dopo lo spegnimento della spia.

LIVELLO DELL'ACQUA

Quando la portata dell'acqua è bloccata, il display indica COOLER

C13. FEHLEMELDUNGEN

- ERR 3** Die Netzspannung überschreitet die zulässigen Werte +15 / -15. Prüfen Sie die Netzspannung
- ERR 4** Überhitzung der Stromquelle. Prüfen Sie die Luftzirkulation, lassen Sie das Gerät abkühlen.
- ERR 6** Die Sekundärspannung ist höher als 100V, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Sollte das Problem immer noch bestehen, kontaktieren Sie bitte die technische Unterstützung.

C13. AVVISI DI ERRORI

- Tensione di rete eccedente i valori ammessi +15 / -15. Controllare la tensione di rete.
- Surriscaldamento del generatore. Controllare il flusso d'aria, lasciare raffreddare l'impianto.
- Tensione secondaria più di 100V, spegnere e di nuovo accendere l'impianto; se il problema persiste, rivolgersi all' assistenza.

D – WARTUNG / ERSATZTEILE

D1 – SERVICE

Trotz Ihrer robusten Konstruktion verlangt die Schweißstromquelle CITOTIG 240 et 310 AC/DC EASY minimale Wartung.

Das Wartungsintervall hängt von den Betriebsbedingungen ab (Staubmenge in Betriebsräumen, Betriebeinsatz, usw.).

Es gilt grundsätzlich, dass die unten genannten Servicetätigkeiten ein- oder zweimal pro Jahr durchgeführt werden sollten.

Wenn es möglich ist, reinigen Sie das Gerät von Staub mit einem Staubsauger oder mit Druckluft (nach Entleerung des Tanks und Schläuche).

Überprüfen Sie alle Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass sie gut festgezogen sind.

Achten Sie vor allem auf den Stand der sekundären Anschlüsse, an die die Schweißkabel angeschlossen werden. Diese Anschlüsse müssen gut festgezogen sein, so dass gute elektrische Verbindung sichergestellt ist und so dass keine Überhitzung der Kontakte vorkommt.

Bei jedem Einschalten oder wenn ein Fehler auftritt, überprüfen Sie zuerst :

Netzanschluss

Gasanschluss

Kontakt der Masseklemme mit dem Werkstück

Stand des Brenners und seines Zubehörs.

D – MANUTENZIONE / PEZZI DI RICAMBIO

D1 – ASSISTENZA

Malgrado la sua robustezza il CITOTIG 240 con 310 AC/DC EASY richiede la manutenzione minima per mantenere lo stato ottimale del generatore.

La frequenza delle attività di manutenzione dipende dalle condizioni di funzionamento (polvere negli spazi di esercizio, intensità di utilizzo, ecc.).

In generale si dovrebbero eseguire le attività indicate una o due volte al anno.

Se possibile, pulire l'impianto da polvere con aspirapolvere oppure soffiare con la aria compressa (dopo lo svuotamento del serbatoio e tubi).

Controllare tutti i collegamenti. Assicurarsi che sono ben serrati. La attenzione particolare prestare allo stato delle estremità sui quali vengono collegati i cavi di saldatura. Tale estremità devono essere ben serrati per garantire un buon contatto elettrico ed evitare surriscaldamento di collegamenti.

A ogni avviamento oppure nel caso di un quanto controllare sempre:

collegamento alla rete elettrica

collegamento del gas

la presenza della pinza di terra sul pezzo da saldare

lo stato della torcia e i suoi accessori



WARNUNG

Wenn die Lüfter nicht laufen, bedeutet das nicht, dass sie defekt sind. Die Lüfter werden nämlich über einen Thermostat eingeschaltet.



ATTENZIONE

Ventilatori fermi, non significa che devono essere difettosi, in quanto vengono attivati sulla base dello stato termico.



WARNUNG

Bei Durchführung der Wartung stellen Sie immer sicher, dass die Schweißmaschine vom Netz getrennt ist.



ATTENZIONE

All'esecuzione della manutenzione assicurarsi che la saldatrice è scollegata dalla rete elettrica.



WARNUNG

Reparatur und Wartung der Schweißmaschine können nur fachkundige Personen durchführen.



ATTENZIONE

Le riparazioni e manutenzioni della saldatrice possono eseguire solo le persone autorizzate per tale attività.

D2 – INTERNE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN DER SCHWEIßMASCHINE

TEMPERATURSCHUTZ

Wenn die Schweißmaschine überhitzt wird, beginnt gelbe Anzeige L2 zu leuchten und die Schweißmaschine wird ausgeschaltet.


Die Schweißmaschine kann überhitzt werden, wenn sie lange Zeit im Einsatz mit größerem Schweißzyklus als 100 % war oder wenn die Luft bei der Kühlung nicht frei zirkulieren kann.

NETZÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Wenn die Überspannung im Netz (Anzeige L3) so groß ist, dass sie die Schweißmaschine beschädigen könnte, wird die Schweißmaschine sofort von der Netzzversorgung getrennt.

Wenn die Überspannung nur kurze Zeit dauert, wird sich das in kurzen Ausfällen der Stromversorgung auswirken.

Im Falle langer Überspannung wird auf der Frontplatte Anzeige für Über- und Unterspannung leuchten.

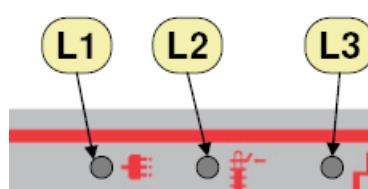

PROTEZIONE CONTRO SURRISCALDAMENTO

Quando la saldatrice si surriscalda si accende il led di controllo L2 e la attività si ferma. La saldatrice si può surriscaldare se è stata in funzionamento durante un tempo prolungato di un ciclo di carico più del 100 % oppure se nella circolazione d'aria si trova un ostacolo.

PROTEZIONE CONTRO LA SOVRAUTENSIONE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE

Se la sovratensione nella alimentazione elettrica (led di controllo L3) sia così alta che potrebbe danneggiare la macchina, avviene la interruzione immediata della alimentazione elettrica. Se la sovratensione dura solo un momento, si manifesta nella forma di breve interruzione della alimentazione elettrica. Nel caso di una sovratensione prolungata sul pannello si accende il led di controllo della sovratensione e sottotensione.

**DER TEIL ÜBER WARTUNG IST FÜR
SACHKUNDIGES PERSONAL UND MECHANIKER
BESTIMMT**

**LA PARTE DI MANUTENZIONE È DESTINATA PER
RIPARATORI E PERSONALE AUTORIZZATO**

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC

D3 – ERSATZTEILE

(voir page 163 - 166)

D3 – PEZZI DI RICAMBIO

(voir page 163 - 166)

CITOTIG 240 AC/DC EASY REF. W000381667	CITOTIG 310 AC/DC EASY REF. W000381669			
REFERENCE	REFERENCE	BEZEICHNUNG	REP	DENOMINAZIONE
W000276213	W000279494	HAUPTTRANSFORMATOR + FERRITE	1	TRASFORMATORE PRINCIPALE
W000276214	-	PFC – REGELKLAPPE	2	SELF
-	W000279507	KARTE FILTER Z005	2	CARTA FILTRO Z005
W000276215	W000279496	HF TRANSFORMATOR	3	TRASFORMATORE HF
W000276216	W000279497	HAUPTLEITERPLATTE Z001	4	LASTRA CIRCUITO PRINCIPALE Z001
W000276217	--	IGBT - SATZ	5	KIT IGBT
W000276218	-	PFC KARTE Z004	6	CARTA PFC Z004
-	W000279495	KARTE PRIMÄRE DIODE Z004	6	CARTA PRIMARIA DIODO Z004
W000276219	W000279499	SEKUNDÄRE DIODENKARTE Z002	7	CARTA SECONDARIA Z002
W000276220	--	DIODEN 5X60 A – SATZ	8	KIT DIODI 5X60 A
W000276221	W000279502	INVERTER-KARTE Z003	9	KARTA ONDULANTE Z003
W000276222	--	Z003 IGBT - SATZ	10	Z003 IGBT – KIT
W000276223	--	V65 IGBT - SATZ	11	V65 IGBT – KIT
W000276224	W000279500	KARTE HF A003	12	CARTA HF A003
W000276225	W000279501	STEUERUNGSKARTE A001	13	CARTA DI CONTROLLO A001
W000276226	W000276226	ELECTROVANNE	14	MAGNET VALVE
W000276227	W000279504	SCHNITTSTELLE-KARTE A004	15	CARTA INTERFACCIA A004
W000276228	W000279505	ERSATZSTROMANLAGE-KARTE A002	16	CARTA RISORSE AUSILIARE A002
W000276229	-	KONDENSATOR 2X10NF/250VAC	34	CONDENSATORE 2X10NF/250VAC
W000264338	W000279498	MAGNETVENTIL	17	ELETTRONICO MAGNETICA
W000381832	W000381832	ACX-PLATTE	18	PANELLO ACX
W000276231	W000279509	ACS-PLATTE	19	PANELLO ACS
W000276232	--	PFC-KARTE Z004 – REPARATURSATZ	20	PFC – CARTA Z004 KIT
W000276696	W000276696	STECKER GACHETTE	21	CONNETTORE GRILLETTO
W000276697	W000276697	STECKVERBINDER FERNSTEUERUNG	22	CONNETTORE COMANDO A DISTANZA
W000264995	W000264995	STECKER 50 mm ²	23	CONNETTORE 50 mm ²
W000276698	W000276698	GASANSCHLUSS M12 x 100	24	COLLEGAMENTO GAS M12 x 100
W000265013	W000265013	GASLEITUNGSFITTING	25	COLLEGAMENTO TUBO GAS
W000264436	W000370916	HAUPTSCHALTER	26	INTERRUTTORE PRINCIPALE
W000276686	W000279511	TRANSPORTGRIFF	27	MANIGLIA DA TRASPORTO
W000276687	W000276687	RÜCKWAND	28	FACCIA POSTERIORE
W000276688	W000276688	INNEN-FRONTSEITE	29	FRONTALE INTERIORE
W000276689	W000276689	FRONTSEITE	30	FRONTALE
W000276690	W000276690	SCHUTZKAPPE	31	COPERCHIO DI PROTEZIONE
W000352038	W000352038	TASTER	32	PULSANTE
W000352077	W000352077	ROTHER VERSCHLUSS	33	CHIUSURA ROSSA
W000276705	W000276705	KUNSTSTOFF-KUPPLUNG	34	RACCORDO DI PLASTICA
W000275427	W000275427	ROUE DE CHARIOT	-	WHEEL FOR TROLLEY

COOLERTIG 2 (CITOTIG 240 AC/DC EASY) – REF. W000275844

COOLERTIG 2
(voir pages 164)

COOLERTIG 2
(voir pages 164)

- 1 : 230 VAC
2 : Connecteur de commande
3 : Mise à la terre




Seulement les personnes habilitées peuvent faire ces branchements électriques

- 1 : 230 VAC
2 : Control connector
3 : Earth



Only authorized people is allowed to install these electrical connections

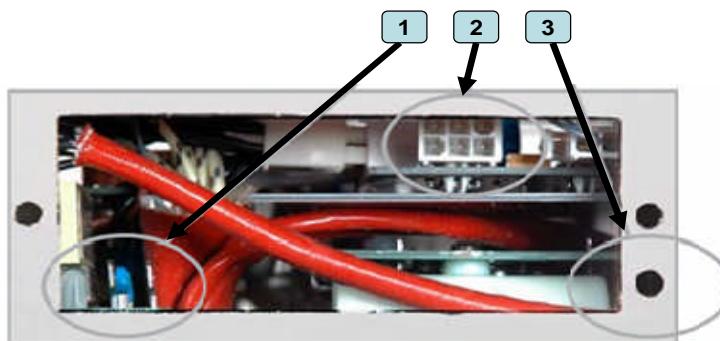

BEZEICHNUNG	REP	REFERENCE	DENOMINAZIONE
KÜHLER	1	W000265354	RADIATORE
BEHÄLTER 3,7 L	2	W000265358	SERBATOIO 3,7 L
FRONTSEITE COOLERTIG 2	3	W000276235	FRONTALE COOLERTIG 2
RÜCKWAND COOLERTIG 2	4	W000276236	FACCIA POSTERIORE COOLERTIG 2
FÜLLVERSCHLUSS	5	W000265357	PULSANTE DI RIEMPIMENTO
FÜLLLEITUNG	6	W000265348	TUBAZIONE DI RIEMPIMENTO
DICHTUNG 10MM	7	W000265350	GUARNIZIONE 10MM
SCHNELLKUPPLUNG 1/8	8	W000265349	CONNETTORE RAPIDO 1/8
FITTING - KRÜMMER 1/8-1/8	9	W000276242	RACCORDO – GOMITO 1/8-1/8
ANSCHLUSS INNENLEITUNG 1/8	10	W000276243	CONNETTORE TUBO INTERIORE 1/8
ANSCHLUSS GUMMILEITUNG 1/8	11	W000265351	CONNETTORE TUBO CAOUTCHOUC 1/8
INNEN-SILIKONLEITUNG 5/8	12	W000276245	TUBO INTERIORE SILICONE 5/8
GUMMILEITUNG 10/17	13	W000265364	TUBO CAOUTCHOUC 10/17
PUMPENVENTIL	14	W000276247	VALVOLA DI POMPA
PUMPENDICHTUNG	15	W000276248	GUARNIZIONE DI POMPA
STEUERTAFEL A001 COOLERTIG 2	16	W000276249	CARTA CONTROLLE A001 COOLERTIG 2
PUMPE	17	W000276250	POMPA
LÜFTER 119X119X38 24VDC	18	W000276251	VENTILATORE 119X119X38 24VDC
TRANSFORMATOR COOLERTIG 2	19	W000276252	TRASFORMATORE COOLERTIG 2
KUPPLUNG FÜR COOLERTIG 2	20	W000276706	RACCORDO PER COOLERTIG 2


COOLERTIG III (CITOTIG 310 AC/DC EASY) – REF. W000278471

COOLERTIG III

(voir page 167)

COOLERTIG III

(see page 167)

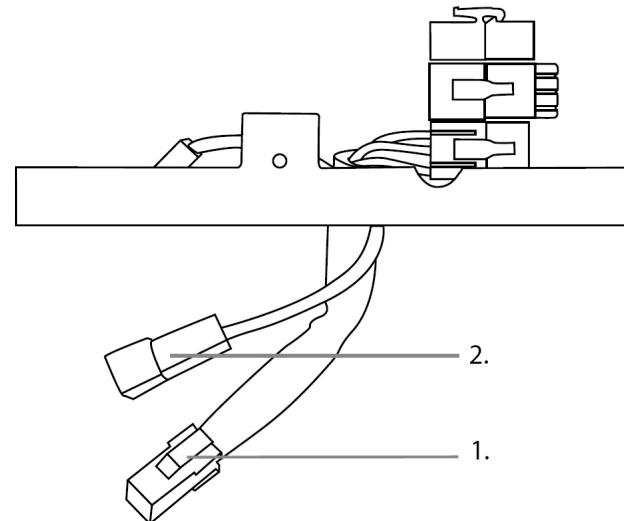

1. Câble de commande
2. Mise à la terre

1. Control connector
2. Protective earth

BEZEICHNUNG	REP	REFERENCE	DENOMINAZIONE
KÜHLER	1	W000265354	RADIATORE
BEHÄLTER 3,7 L	2	W000265358	SERBATOIO 3,7 L
FRONTSEITE COOLERTIG 2	3	W000276235	FRONTALE COOLERTIG 2
RÜCKWAND COOLERTIG 2	4	W000276236	FACCIA POSTERIORE COOLERTIG 2
FÜLLVERSCHLUSS	5	W000265357	PULSANTE DI RIEMPIMENTO
FÜLLLEITUNG	6	W000265348	TUBAZIONE DI RIEMPIMENTO
DICHTUNG 10MM	7	W000265350	GUARNIZIONE 10MM
SCHNELLKUPPLUNG 1/8	8	W000265349	CONNETTORE RAPIDO 1/8
FITTING - KRÜMMER 1/8-1/8	9	W000276242	RACCORDO – GOMITO 1/8-1/8
ANSCHLUSS INNENLEITUNG 1/8	10	W000276243	CONNETTORE TUBO INTERIORE 1/8
ANSCHLUSS GUMMILEITUNG 1/8	11	W000265351	CONNETTORE TUBO CAOUTCHOUC 1/8
DÄMPFER + SCHLAUCH	12	W000279590	AMMORTIZZATORE + TUBO
GUMMILEITUNG 10/17	13	W000265364	TUBO CAOUTCHOUC 10/17
PUMPENVENTIL	14	W000276247	VALVOLA DI POMPA
PUMPENDICHTUNG	15	W000276248	GUARNIZIONE DI POMPA
KARTE KONTROLLE A001 COOLERTIG	16	W000279515	CARTA CONTROLLO A001 COOLERTIG
PUMPE	17	W000276250	POMPA
LÜFTER 119X119X38 24VDC	18	W000264435	VENTILATORE 119X119X38 24VDC
KUPPLUNG FÜR COOLERTIG 2	20	W000276706	RACCORDO PER COOLERTIG 2
LINKES BEDIENFELD	21	W000279516	PANNELLO DI COMANDO LATERALE SINISTRO
RECHTES BEDIENFELD	22	W000279517	PANNELLO DI COMANDO LATERALE DESTRO

OPTIONEN**ACCESSORI****RC1**

5 m : Ref: W000263311
10 m : Ref: W000270324



Einstellung des Schweißstroms MMA / TIG, Bereich 0-9
Wenn Sie den Schweißstrom mit einer Fernbedienung müssen Sie die Taste und wählen Sie SET-UP in Verbindung zu ändern. Kontrollleuchte L26 befindet sich auf dem Fernregler . Halten Sie die SELECT-Taste der Fernbedienung Taste (SET-UP-Taste) an die Grenzen der Verstellbereich der Fernbedienung definieren.

Regolazione della corrente di saldatura MMA / TIG, gamma di regolazione 0-9
Se si desidera regolare la corrente di saldatura con un telecomando, è necessario collegare il pulsante e selezionare SET-UP. Led di controllo L26 posta sul comando a distanza. Premuto il tasto SELECT tasto del telecomando (il tasto SET-UP) per definire i limiti del campo di regolazione del telecomando

FP1

Ref: W000263313

Der Fußschalter ist in FP1 WIG-Time 2 verwendet werden.

Der Einstellbereich der einstellbaren Parameter:

Mindestwert. Bereich wird mit Hilfe der Regler-Panel funktioniert, wenn das Pedal nicht unter Druck, das digitale Display zeigt "LO".

Der maximale Wert des Bereichs wird auf gleiche Weise gewählt, durch längeres Drücken der SET-UP Taste auf dem Bedienfeld. Auf dem digitalen Display wird der Wert « HI » angezeigt ».

Die Schweiß-Sequenz beginnt mit leichtem Druck auf das Pedal. Der Bogen ist mit dem derzeitigen Mindestanforderungen festgelegt. Der Schweißstrom erreicht den maximalen Wert, wenn Druck auf das Pedal ausgeübt wird. Der Bogen ist getilgt, wenn das Pedal losgelassen wird.

Wiederholen Sie bei Bedarf erneut.



La pedaliera è usata in FP1 TIG 2Time.

L'intervallo di regolazione dei parametri regolabili:

il valore minimo. La gamma è selezionato utilizzando le funzioni manopola del pannello quando il pedale non è sotto pressione, il display digitale indica "LO".

Il valore massimo del volume si imposta nello stesso modo, con schiacciamento per lungo tempo del tasto SET-UP sul pannello delle funzioni; sul display digitale viene visualizzato il valore « HI ».

La sequenza di saldatura può iniziare con una leggera pressione sul pedale. L'arco viene generato con il minimo di corrente. La corrente di saldatura raggiunge il valore massimo, quando la pressione verso il basso è esercitata sul pedale. L'arco si estingue quando il pedale viene rilasciato.

Ripeto ancora una volta, se necessario.

OPTIONALER FAHRWAGEN FÜR DIE SCHWEISSSTROMQUELLE UND DAS ZUBEHÖR, (T1)
Der Fahrwagen (T1) ermöglicht bequemen Transport der Schweißstromquelle CITOTIG 240 ET 310 AC/DC und der Gasflasche

T1
Ref: W000263310



OPZIONE RUOTANTE PER GENERATORE E ACCESSORI, (T1)

Carrello (T1) permette un trasporto comodo del generatore CITOTIG 240 ET 310 AC/DC e della bombola di gas.

A – INFORMACIÓN GENERAL

A1. PRESENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN

La fuente de energía CITOTIG 240 AC/DC EASY es un "inversor monofásico" para soldaduras por arco con electrodo recubierto y procesos TIG CA/CC de aceros no aleados, acero inoxidable y aluminio.

CITOTIG 310 AC/DC EASY es un generador del tipo de "un inversor de tres fases" para soldadura de arco, proceso de soldadura TIG CA/CC y proceso de soldadura con electrodo recubierto de aceros sin aleaciones, aceros inoxidables y aluminio. Los mecanismos de CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY vienen provistos con un suministro de una sola fase de 230V (CITOTIG 240) o con un suministro de tres fases de 400V (CITOTIG 310) y brindan una salida de corriente continua o alterna.

COMPONENTES DEL EQUIPO DE SOLDAR

- ☞ La fuente de energía CITOTIG 240 o 310 AC/DC EASY
- ☞ El cable para alimentación eléctrica de 5m de largo
- ☞ Un cable a tierra de 50mm² de 3 m de largo con la pinza de masa
- ☞ Una manguera para gas de 1,5m de largo con accesorios
- ☞ Manual de instrucciones uso y mantenimiento

A2. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DELANTERO Y TRASERO

(☞Ver Página 163)

Panel de configuración
Toma 5B del comando disparador
Toma del control remoto
Toma DINSE(-) cable a tierra (izquierda)
Toma DINSE (+) de la torcha (derecha)
Conexión salida de gas
Conexión del ingreso de gas
Interruptor de encendido y apagado

18
21
22
23
23
24
25
26

Painel de configuração
Tomada 5B do comando do gatilho
Tomada do controlo remoto
Tomada DINSE (-) cabo de terra (esquerda)
Tomada DINSE (+) do suporte do eléctrodo (à direita)
Ligaçao de saída do gás
Ligaçao de entrada do gás
Interruptor de Ligar/Desligar

A3. DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONFIGURACIÓN

(☞Ver Página Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG : Selección de soldadura TIG (CA)-(MIX) (CC)-(CC+)

MMA : Selección de soldadura con electrodo recubierto (CA)-(CC)-(CC+)

CICLO: Para inicio rápido: presión corta; para inicio digital: presión larga

PREVIO : Navegar al punto previo de regulación (ciclo e inicio)

SIGUIENTE : Navegar al punto siguiente de regulación (ciclo e inicio)

RETORNO : Confirmar el valor regulado y salir del inicio

Selección del método golpe TIG HF o TIG PAC (contacto)

Selección del modo disparador 2T o 4T

PRUEBA DE GAS: Presionar y sostener para abrir la válvula de gas

Selector de control remoto y local e interruptor de cierre de código de seguridad

Perilla de regulación principal

Indicador de energía

Luz de advertencia de falla térmica

Luz de advertencia de falla de suministro de voltaje

Selección de soldadura TIG

Selección de soldadura MMA

Ajuste de tiempo de pre gas (0 a 10 s)

Ajuste del tiempo de ascenso (0 a 1.0 s)

Corriente para soldar

Modo de corriente para soldar: CA/CC+/CC-/MIX

Ajuste del tiempo de descenso (0 a 15 s)

Tiempo de post gas (0 a 30 s)

Manejo del disparador (2T – 4T)

Selección de golpe HF/ Lift –PAC(corte con arco de plasma)

Control remoto/ pedal

Unidad de medición D1 (A amper - ø diámetro del electrodo)

Unidad de medición D2 (V volt – s segundo - % porcentaje del Valor principal

- Hz hertz)

Pantalla de Corriente para soldar y otros parámetros

Pantalla del Voltaje para soldar y otros parámetros

A – INFORMAÇÃO GERAL

A1. APRESENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO

A fonte de energia CITOTIG 240 AC/DC EASY é um "inversor monofásico" para soldadura a arco com eléctrodo revestido e processos TIG CA/CC de aço puro, aço inoxidável e alumínio.

O CITOTIG 310 AC/DC EASY é um gerador do tipo "ondulador trifásico" para a soldadura a arco, processo TIG AC/DC e a eléctrodo revestido, dos aços não ligados, inoxidáveis e alumínio.

Os CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY são alimentados respectivamente com rede de 230V (CITOTIG 240) monoáfisico ou 400V (CITOTIG 310) trifásico e fornecem uma saída de corrente contínua ou alterna.

COMPONENTES DO EQUIPAMENTO DE SOLDAR

- ☞ Fonte de energia CITOTIG 240 o 310 AC/DC EASY
- ☞ Cabo para alimentação eléctrica com 5m de comprimento
- ☞ Cabo de terra de 50mm² com 3m de comprimento com dispositivo terra.
- ☞ Uma mangueira para gás com 1,5m de comprimento com acessórios.
- ☞ Manual de Instruções utilização e manutenção

A2. DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL E TRASEIRO

(☞Ver Página 163)

A3. DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONFIGURAÇÃO

(☞Ver Página Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG Selecção de soldadura (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)

MMA: Selecção de soldadura com eléctrodo revestido (CA)-(CC)-(CC+)

CICLO: Para início rápido uma pressão ligeira, uma pressão prolongada para início digital

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P12
P13
P14
R1
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L8
L12
L14
L18
L20
L21
L24
L26
L27
L28
D1
D2

ANTES Navegar para o item anterior de regulação (CICLO e INÍCIO)

PRÓXIMO Navegar para o próximo item de regulação (CICLO e INÍCIO)

VOLTAR: Confirmar o valor regulado e sair do início

Seleção do método de escorvamento ; TIG HF ou TIG PAC (contacto)

Seleção do modo gatilho, 2-T ou 4-T

Teste de gás: Pressionar e manter para abrir a válvula de gás

Selector de controlo remoto e local e interruptor de fecho de código de segurança

Botão de regulação principal

Indicador de corrente

Lâmpada de aviso de falha térmica

Lâmpada de aviso de falha de fornecimento de voltagem

Seleção de Soldadura TIG

Seleção de Soldadura MMA

Ajustamento de tempo de pré-gás (0-10S)

Ajustamento do tempo de subida do metal: (0.0 – 1.0S)

Corrente para soldar

Modo de corrente para soldar : AC DC + DC - MIX

Ajusta do tempo de descida do metal (0 – 15 s)

Tempo de post gás (0 a 30s)

Manuseamento do gatilho (2T – 4T)

Seleção do método de escorvamento (HF / Lift – PAC) (corte com arco de plasma)

Control remoto / pedal

Unidade de medida de D1 (A Ampere – ø Diâmetro do eléctrodo)

Unidade de medida de D2 (V Volt – s Segundo - % Percentagem do valor principal - Hz Hertz)

Visor da Corrente para Soldar e outros parâmetros

Visor da Voltagem para Soldar e outros parâmetros

A4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CITOTIG 240 AC/DC EASY – REF. W000381667			
PRIMARIA	EE	TIG	PRIMÁRIA
Alimentación primaria 1~		230V (+/- 15%)	Alimentação primária 1~
Frecuencia		50Hz / 60Hz	Frequência
Energía absorbida (100%)	3.7 KVA	3.9 KVA	Absorbed power (100%)
Energía absorbida (máx.)	6.0 KVA	5.7 KVA	Absorbed power (max.)
Cable de alimentación primaria de 5 m		3 x 2,5 mm ²	Cabo de alimentação primária com 5 m de comprimento

SECUNDARIA	EE	TIG	SECUNDÁRIA
Tensión sin carga		58 V DC	Tensão sem carga
Rango de ajuste	10A/10V-180A/27,2V	3A/10V-230A/19,2V	Nível de ajustamento
Fusible		16A	Fusível
Ciclo de trabajo 100% (ciclo 10 min.)	120A	170A / 16V	Ciclo de trabalho 100% (ciclo 10-min)
Ciclo de trabajo 40% (ciclo 10 min.)	180A / 32V	230A	Ciclo de trabalho 40% (ciclo 10-min)
Cable a tierra con pinza (3 m)		50 mm ²	Cabo de terra 3m com dispositivo
Tipo de protección		IP 23 C	Tipo de protecção
Tipo de aislación		H	Tipo de isolamento
Normas		EN 60974-1 / EN 60974-10 / 61000-3-12	Normas

CITOTIG 310 AC/DC EASY – REF. W000381669			
PRIMARIA	EE	TIG	PRIMÁRIA
Alimentación 3~		400V (+/- 10%)	Alimentação 3~
Frecuencia		50Hz / 60Hz	Frequência
Energía absorbida (máx.)	14.4 KVA	13.3 KVA	Absorbed power (max.)
Cable de alimentación primaria de 5 m		4 x 2,5 mm ²	Cabo de alimentação primária com 5 m de comprimento

SECUNDARIA	EE	TIG	SECUNDÁRIA
Tensión sin carga		63 V DC	Tensão sem carga
Rango de ajuste	10A/20,5V-250A/30V	3A/10V-300A/22V	Nível de ajustamento
Fusible		16A	Fusível
Ciclo de trabajo 100% (ciclo 10 min.)	190A	190A	Ciclo de trabalho 100% (ciclo 10-min)
Ciclo de trabajo 40% (ciclo 10 min.)	250A / 32V	300A	Ciclo de trabalho 40% (ciclo 10-min)
Cable a tierra con pinza (3 m)		70 mm ²	Cabo de terra 3m com dispositivo
Tipo de protección		IP 23 C	Tipo de protecção
Tipo de aislación		H	Tipo de isolamento
Normas		EN 60974-1 / EN 60974-10	Normas

A5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COOLERTIG 2

A5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COOLERTIG 2

COOLERTIG 2 – REF. W000275844		
Tensión de alimentación	230V (+/- 15%)	Tensão de alimentação
Potencia de alimentación	50 W	Potência de alimentação
Potencia de refrigeración	1,0 kW	Potência de arrefecimento
Presión máx. en el arranque	4,0 bar	Pressão max. no arranque
Líquido de refrigeración	FREEZCOOL RED	Líquido de arrefecimento
Volumen del depósito	3L	Volume do reservatório
Grado de protección	IP 23 C	Grau de protecção

A.6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III

A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III

COOLERTIG III – REF. W000278471		
Tensión de alimentación	24 V DC	Tensão de alimentação
Potencia de alimentación	50 W	Potência de alimentação
Potencia de refrigeración	1,0 kW	Potência de arrefecimento
Presión máx. en el arranque	4,0 bar	Pressão max. no arranque
Líquido de refrigeración	FREEZCOOL RED	Líquido de arrefecimento
Volumen del depósito	3L	Volume do reservatório
Grado de protección	IP 23 C	Grau de protecção

**ATENCIÓN**

Un ventilador parado no indica falla necesariamente ya que cuenta con un interruptor térmico.

**ATENÇÃO**

Um ventilador parado não indica necessariamente já que funciona como interruptor térmico.

A7. DIMENSIONES Y PESO

	Dimensiones (LxAxAlt) Dimensões (CxLxA)	Peso neto Peso líquido	Peso de embalaje Peso da embalagem	
CITOTIG 240 AC/DC EASY	475 x 200 x 405	17 kg	19 kg	CITOTIG 240 AC/DC EASY
COOLERTIG 2	500 x 200 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG 2
CITOTIG 310 AC/DC EASY	505 x 195 x 440	25 kg	27 kg	CITOTIG 310 AC/DC EASY
COOLERTIG III	525 x 198 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG III

A7. DIMENSÕES E PESO

B – PUESTA EN MARCHA

B1. DESEMBALAJE DEL EQUIPO

ATENCIÓN: la estabilidad del equipo no es segura en un ángulo de inclinación superior a los 10°

En la instalación, tenga en cuenta lo siguiente:

- Ubique la máquina en una base estable y seca para asegurarse de que el polvo no ingrese con el aire refrigerante.
- Asegurarse de que la máquina está ubicada lejos del pasaje de cualquier partícula de máquinas amoladoras o pulidoras.
- Asegurarse de que el aire refrigerante circula libremente. La máquina debe estar al menos a 20 cm de cualquier obstáculo, tanto por delante como por detrás, para
- Asegurar la buena circulación del aire refrigerante.
- Proteger la máquina de la lluvia y la luz solar directa.



Corte la cinta adhesiva y abra la caja.
Levante la fuente de energía usando las manijas.

B2. CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL

La CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY está provista de:

⇒ Cable de alimentación primaria conectado dentro de la fuente de energía.
Si su instalación principal tiene conexiones específicas en planta, simplemente adecúe el cable de alimentación, con un enchufe macho compatible con su equipamiento eléctrico y apropiado para el consumo máximo de la fuente de energía (ver tabla página 46).

Las frecuencias aceptables para la red de trabajo son:

⇒ 50 y 60 Hz

La fuente de energía debe protegerse con un mecanismo protector (fusible o disyuntor) de un rango correspondiente al consumo primario máximo de la misma.



ADVERTENCIA: Este equipo (PRESTOTIG 310 AC/DC EASY) no cumple con las especificaciones de IEC 61000-3-12. Si se conecta a un sistema público de bajo voltaje, es responsabilidad del instalador o del usuario del equipo asegurarse, consultando con el operador de la red de distribución si fuera necesario, que es posible conectar el equipo



ADVERTENCIA: Este equipo Clase A (PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY) no está diseñado para ser usado en áreas residenciales donde la energía eléctrica es suministrada por la red de suministro público de bajo voltaje. En esos lugares, puede haber dificultades potenciales asegurando compatibilidad electromagnética debido a interrupciones de irradiación como de conducción.

B3. CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS (AL REGULADOR DE PRESIÓN)

(☞ Ver Página 163)

Conectar el tubo de gas a la unión rep: 25 en la fuente de energía.

Ligeramente abrir y cerrar la llave del cilindro de gas para sacar cualquier impureza.

Instalar el reductor de presión/medidor de flujo.

Conectar la manguera del gas, provista con la fuente de energía, a la salida del reductor de presión con su unión.

Abrir el cilindro de gas.

En el momento de soldar, el índice de flujo de gas debería estar entre 10 y 20l/min.

B – ACCIONAMIENTO

B1. DESEMBALAR O EQUIPAMENTO

: a estabilidade do equipamento pode não ser estável com um ângulo de inclinação superior a 10°

Quando na instalação, tenha em conta o seguinte:

Coloque a máquina numa base estável e seca para assegurar que o pó não entre em contacto com o ar refrigerante.



- Assegure-se que a máquina está colocada afastada dos pontos de passagem de qualquer partícula proveniente das máquinas amoladoras ou polidoras.
- Assegure-se de que o ar refrigerante circula livremente. A máquina deve estar colocada a pelo menos 20cm de distância de todos os obstáculos, tanto para a frente como para trás, de modo a
- assegurar uma boa circulação do ar refrigerante.
- Proteger a máquina da chuva intensa e da luz solar directa.

Corte a fita adesiva e abra a caixa.
Levante a fonte de energia utilizando as pegas.

B2. LIGAÇÃO À INSTALAÇÃO ELÉCTRICA PRINCIPAL

A CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY é fornecido com:

⇒ Um cabo de alimentação primária ligado dentro da fonte de energia

Se a sua instalação principal tiver ligações específicas na oficina, basta apenas adequar o cabo de alimentação, com uma tomada macho compatível com o seu equipamento eléctrico e apropriado para o consumo máximo da fonte de energia (ver tabela página 46).

As frequências aceitáveis para a rede de trabalho são:

⇒ 50 e 60 Hz

A fonte de energia deve ser protegida com um mecanismo protector (fusível ou disjuntor) de um nível correspondente ao consumo primário máximo da mesma.



AVISO: Este equipamento (PRESTOTIG 310 AC/DC EASY) não está em conformidade com a IEC 61000-3-12. Se for ligado a um sistema público de baixa tensão, é da responsabilidade do instalador ou do utilizador do equipamento verificar, se necessário, através de consulta ao operador de distribuição de rede da possibilidade de ligação do equipamento.



ATENÇÃO : Este material de Classe A (PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY) não está indicado para ser utilizado numa instalação residencial onde a corrente eléctrica é fornecida pelo sistema público de alimentação de baixa tensão. Podem existir dificuldades potenciais para assegurar a compatibilidade electromagnética nestas instalações, devido às perturbações direcionadas e radiadas.

B3. LIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS (AO REGULADOR DE PRESSÃO)

(☞ Ver Página 163)

Ligar o tubo de gás à união item 25 na fonte de energia.

Abrir ligeiramente e fechar o relógio do cilindro de gás para retirar qualquer impureza que possa existir.

Instalar o reductor de pressão/medidor de fluxo.

Ligue a mangueira do gás, fornecida com a fonte de energia, na saída do reductor de pressão com a sua união.

Turn on the gas cylinder.

No momento de soldar, o índice de fluxo de gás deverá estar entre 10 e 20l/min.

**ATENCIÓN**

Asegurar de manera firme el cilindro de gas instalando una correa de seguridad.

**ATENÇÃO**

Fixar de modo concreto o cilindro de gás instalando uma correia de segurança.

B4. CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS

(Ver Página 163)

La conexión se realiza desde la parte delantera del generador.

Verificar que el interruptor de encendido On/Off 0/1 esté en posición 0. **Rep: 26**

En modo TIG :

Conectar la torcha TIG al terminal **Rep: 23 derecha**, la pinza de masa al terminal **Rep: 23 izquierda**, el tubo de gas a la unión **Rep: 24** y el control al **Rep: 21**.

Para la utilización del control remoto, conectar a la conexión **Rep: 22**.

En modo para electrodo recubierto:

Conectar la torcha al terminal **Rep: 23 derecha** de la fuente.

Conectar la conexión a tierra al terminal de la fuente **Rep: 23 izquierda**.

Para la utilización del control remoto, conectar a la conexión **Rep: 22**.

Respetar las polaridades (CC+ CC-) indicadas en el paquete de los electrodos en uso.

B4. LIGAÇÃO DE TODOS OS ACESSÓRIOS

(Ver Página 163)

A conexão é feita a partir da frente do gerador.

Verificar se o interruptor de accionamento On/Off 0/1 está na posição 0. **item 26**

No modo TIG :

Ligar a tocha TIG no terminal **item 23 à direita**, O dispositivo de massa no terminal **item 23 esquerda**, o tubo de gás e a união **item 24** e o controlo no **item 21**

Para a utilização do controlo remoto, ligue-o ao conector **item 22**.

No modo de eléctrodo revestido :

Ligar o suporte do eléctrodo ao terminal **item 23 à direita** na fonte de energia.

Ligar a ligação terra ao terminal **item 23 esquerda** da fonte de energia.

Para a utilização do controlo remoto, ligar a ligação **item 22**.

Respeitar as polaridades (CC + CC-) indicadas na embalagem dos eléctrodos que estão a ser utilizados.

C – INSTRUCCIONES DE USO

La CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY está diseñada para ser fácil de usar. Cada comando corresponde a una función simple.

C1. PUESTA EN MARCHA

Interruptor de encendido ON/OFF (0/1)

Position 0 : la fuente está apagada


Position 1 : la fuente está encendida

Después de 10 segundos, el sistema está listo para funcionar.

L1- Indicador de energía

L2- Luz de advertencia por falla térmica. Se enciende si la fuente de energía se sobrecalienta. No detener la máquina o se detendrá el ventilador. Esperar que la luz se apague antes de continuar soldando.

L3- Luz de advertencia por falla de suministro de tensión. Enciende si la tensión es muy alta o muy baja. Controlar el suministro de tensión. Enciende si hay sobrecarga de tensión en la alimentación de la instalación principal.

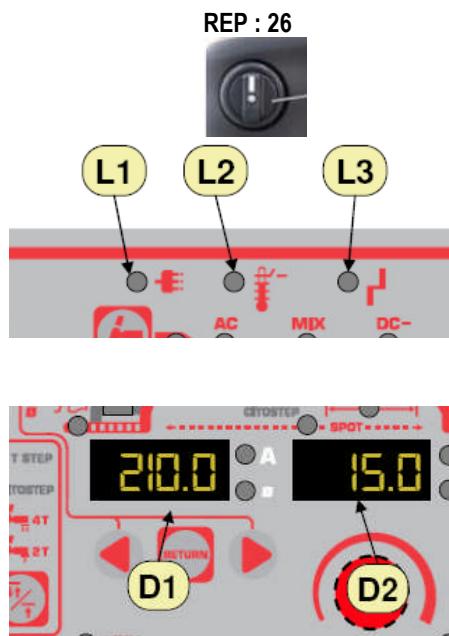

D1- Pantalla con la corriente para soldar o la corriente actual.

D2-Pantalla con la tensión para soldar o las configuraciones.

C2. PROCESOS

Soldadura MMA

Se pueden usar todos los electrodos compatibles para soldar con corriente continua o alterna.

Soldadura TIG con corriente alterna

Esta fuente de energía está especialmente diseñada para soldadura TIG de aluminio con corriente alterna (CA).

Soldadura TIG con corriente continua

La soldadura con corriente continua (CC) se utiliza generalmente para soldar diferentes grados de acero.

Función de soldadura por puntos

En la función de soldadura por puntos se puede ajustar la duración de las soldaduras en un rango de 0 a 10 s.

Función de puentado en materiales finos

El puentado es una manera eficiente de unir materiales finos usando una entrada de calor bajo, el cual disminuye las distorsiones en el material base.

Soldadura TIG con corriente mixta CA-CC (MIX)

La unión de materiales de distinto espesor puede realizarse mejor especialmente usando la corriente mixta. Ajustar valores con la función SETUP si fuese necesario.

C3. ELECTRODOS PARA SOLDADURA TIG

La corriente continua se recomienda para ciertos tipos de acero. Recomendamos electrodos de cerio.


AFILANDO EL ELECTRODO

La punta del electrodo se afila con forma cónica. De esta manera el arco es estable y la energía se concentra en el área a soldar.

El largo de la sección afilada depende del diámetro del electrodo.

Con corriente baja, punta aguda $l = 3 \times d$

Con corriente alta, punta redonda $l = 1 \times d$

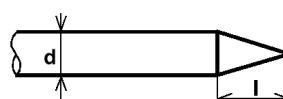

C – INSTRUÇÕES DE USO

A CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY foi concebida para ser fácil de usar. Cada comando corresponde a uma função simples.

C1. ACCIONAMENTO

Interruptor de accionamiento ON / OFF (0/1)

Posição 0: a fonte de energia está desligada

Posição 1: A fonte de energia está ligada

Após 10 segundos, o sistema está PRONTO PARA UTILIZAR.

L1 – Indicador de energia

L2- Luz avisadora de falha térmica. Acende-se se houver sobreaquecimento da fonte de energia. Não parar a máquina caso contrário o ventilador parará. Aguardar até que a lâmpada se apague para continuar a soldar.

L3 - Luz avisadora por falha de fornecimento de tensão. Acende-se se a tensão for muito alta ou muito baixa. Verificar o fornecimento de voltagem. Acende-se se ocorrer uma sobrecarga de tensão no fornecimento principal

D1 – Visor com a corrente para soldar ou a corrente principal.

D2 - Visor com a tensão para soldar ou as configurações.

C2. PROCESSOS

Soldadura MMA

Podem utilizar-se todos os eléctrodos compatíveis para soldar com corrente contínua ou alterna.

Soldadura TIG com corriente alterna

Esta fonte de energia é particularmente concebida para soldadura TIG de alumínio com corrente alternada (CA).

Soldadura TIG com corriente continua

A soldadura com corrente continua utiliza-se geralmente para soldar diferentes tipos de aço.

Função de soldadura por pontos

Na função de soldadura por ponto pode ajustar a duração das soldas num nível de 0 a 10 s.

Função de ponteado em materiais finos

O ponteado é um modo eficiente de unir materiais finos utilizando uma entrada de baixo calor, a qual diminui as distorções no material base.

Soldadura TIG com corrente mista AC-DC (MIX)

A união de materiais de diferentes espessuras pode realizar-se melhor especialmente usando a corrente mista. Ajustar os valores com a função SETUP se necessário.

C3. ELÉCTRODOS PARA SOLDADURA TIG

A corrente contínua é recomendada para determinados tipos de aço. Recomendamos um eléctrodo Cerium.

AFIAR O ELÉCTRODO

A ponta do eléctrodo é afiada com forma cónica. Deste modo o arco ficará estável e a energia concentrada na área a ser soldada.

O comprimento da secção a ser afiada depende do diâmetro do eléctrodo.

Para corrente baixa, ponta aguda $c = 3 \times d$

Para corrente alta, ponta redonda $c = 1 \times d$

Tabla de electrodos para CA / Tabela de eléctrodos para CA

ELÉCTRODO	CORRIENTE PARA SOLDAR CA CORRENTE PARA SOLDAR CA			PICO DE GAS BICO DE GÁS	INDICE DE FLUJO DE GAS INDÍCE DE FLUXO DE GÁS
	Electrodo agudo (mín.) Eléctrodo agudo (min.)	Electrodo redondeado (mín.) Eléctrodo Redondo (Min.)	Máx.		
ø mm	A	A	A	ø mm	l/min
1,6	15	25	90	6 - 10	6...7
2,4	20	30	150	10 - 11	7...8
3,2	30	45	200	11 - 16	8...10
4,0	40	60	350	16 - 17,5	10...12


Tabla de electrodos para CC / Tabela de eléctrodos para CC

ELÉCTRODO	CORRIENTE MIN CORRENTE MIN	CORRIENTE MAX CORRENTE MÁX.	PICO DE GAS BICO DE GÁS	INDICE DE FLUJO DE GAS INDÍCE DE FLUXO DE GÁS
Ø mm	A	A	Ø mm	l/min
1,0	5	80	6 - 8	5...6
1,6	70	140	6 - 10	6...7
2,4	140	230	10 - 11	7...8
3,2	225	330	11-12-16	8...10


C4. SOLDADURA CON ELECTRODO (MMA)

Con la CITOTIG 240 et 310 AC/DC EASY, se pueden utilizar los electrodos de soldadura para AC o DC de acuerdo a la capacidad de los electrodos de que se trate.

Presionar el botón de soldadura para electrodo recubierto P2. La luz L5 indica que la soldadura MMA está activa.

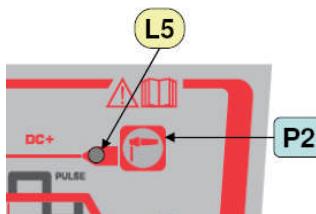


LED indica el actual seleccionados:
CA /CC- /CC+. Cambiar el tipo de corriente al pulsando el P2

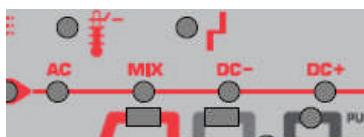

Presionar P3 si se desea ajustar las dinámicas y la ignición del arco. Navegar con el botón P4 y P5. Salir presionando RETURN P6 o CICLO P3.

DINAMISMO DEL ARCO ("Arco" -9 ... 0 ... 9)- Se puede ajustar el valor al girar la perilla de ajuste de la corriente, R1. El valor normal es 0; para un arco más suave configurar la perilla en un valor negativo (0 a -9); para un arco más duro configurarla en un valor positivo (0 a +9). Para un gran arco, se reduce la tasa de disparo.

PUNTO DE IGNICIÓN (Caliente -9 ... 0 ... 9). Se puede ajustar el valor girando la perilla de ajuste de la corriente, R1. Un valor positivo corresponde a un punto más fuerte con 0 como el valor por defecto.

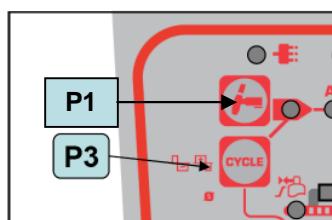

Pressionar o botão de soldadura por eléctrodo revestido P2.
O Led L5 indica que a soldadura MMA está activa.

LED indica o selecionado atual.
CA / CC- / CC+ Alterar o tipo de corrente pressionando o P2

Pressionar P3 se deseja ajustar as dinâmicas e a ignição do arco. Navegar com o botão P4 e P5.Sair pressionando de novo Return P6 ou CICLO P3.

DINAMISMO DO ARCO ("Arco" -9 ... 0 ... 9)-: Pode ajustar. O valor ao rodar o botão de ajuste da corrente, R1. O valor normal é 0, para um arco mais suave colocar o botão num valor negativo (0 a -9); para um arco mais duro colocá-lo num valor positivo (0 a +9). Para um arco suave, a taxa de disparo é reduzido.

IMPULSO DE IGNICÃO (Quente -9 ... 0 ... 9) Pode ajustar. O valor ao rodar o botão de ajuste da corrente, R1. A um valor positivo corresponde um impulso mais potente com zero como o valor por defeito.

C5. SOLDADURA TIG

Seleccionar la soldadura TIG presionando el botón P1. Se puede cambiar el tipo de corriente presionando el botón nuevamente (CA, MIX, CC-, CC+). Para seleccionar CC+ se necesita mantener el botón apretado.

De acuerdo al modo de corriente seleccionado se pueden ajustar parámetros usando la función CYCLE P3. Para salir de esta función volver a presionar el botón. Al mismo tiempo se puede ver el diámetro de electrodo recomendado.

CA TIG

Recomendada para soldadura de aluminio. Se puede ajustar, por ejemplo, el balance y la frecuencia de la corriente alterna con el botón CYCLE P3 y los botones flecha. Los siguientes parámetros para soldar pueden ajustarse:

Seleccionar a soldadura TIG pressionando o botão TIG P1. Pode alterar o tipo de corrente pressionando o botão novamente (CA, MIX, CC-, CC+). Para seleccionar CC+ é necessário manter o botão pressionado.

De acordo com o tipo de corrente seleccionado é possível ajustar os parâmetros utilizando a função CYCLE P3. Para sair desta função volte a pressionar o botão CYCLE P3. Ao mesmo tempo pode ver o diâmetro do eléctrodo recomendado.

CA TIG

Recomendada para soldadura de alumínio. Pode ajustar-se, por exemplo, o balanço e a frequência da corrente alterna com os botões de seta e o botão CYCLE P3. Podem ser ajustados os seguintes parâmetros para a soldadura:

A. Balance (bAL -50 ... 0, configuración de fábrica -25%)

un valor de -25 a 0 de balance corta el óxido de aluminio más efectivamente pero calienta el electrodo más que a la pieza de trabajo (la punta se desafila). un valor de -50 a -25 de balance aumenta la generación de calor y la penetración en la base de metal mientras pero disminuye el grabado de la aluminia.

Si se desea aumentar la temperatura del electrodo cuando se suelda con un electrodo con punta desafilada, ajuste el balance en una dirección positiva. Si quiere disminuir la temperatura del electrodo cuando se suelda con un electrodo afilado, ajuste el balance a -50.

Con la configuración de fábrica la punta del electrodo permanece casi sin desafilarse. Un electrodo afilado permite una soldadura con un arco más angosto, logrando una soldadura más angosta y una penetración más profunda que con un electrodo desafilado. La soldadura angosta es especialmente útil cuando se suelda en ángulo. Una soldadura con un electrodo desafilado produce un arco ancho lo que también ensancha el área de corte del grabado de la aluminia.

B. Frecuencia (FrE 50 ... 250 Hz, configuración de fábrica 60 Hz)

aumentar la frecuencia produce un arco más estable y estrecho.

C. Selección de la forma de la onda, onda senoidal o cuadrada (Sinus/SquArE)

La forma de la onda afecta el nivel de ruido y penetración del arco. Una forma de onda senoidal genera un nivel de ruido más bajo, mientras que una onda cuadrada tiene mejor penetración (configuración de fábrica).


D. Tiempo de comienzo en caliente para función 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, configuración de fábrica 1 s)

Tiempo de precalentamiento en el interruptor de la función 2T. La pieza puede ser precalentada (Hot Start) con corrientes CA o CC. El tiempo establecido aquí sigue en efecto para tipos de corriente CC/ TIG.

C6. SOLDADURA COMPOTIG (MIX)**a) SOLDADURA COMPOTIG (corriente mixta CA/CC')**

Con una corriente mixta la frecuencia y el balance de la corriente alterna se configuran por medio de parámetros ejecutados con corriente alterna (CA). Estos parámetros son accesibles presionando el botón CYCLE P3 y luego seleccionando un parámetro por medio de las flechas P4 y P5.

1. Tiempo CA (CA 10 ... 90 %, configuración de fábrica 50 %)
2. Tiempo de ciclo (CYc 0.1 ... 1.0 s, configuración de fábrica 0.6 s)
3. Corriente CC (CC(-) 50 ... 150 %, configuración de fábrica 100 %)
4. Balance (bAL -50 ... 0 ... +10 %, configuración de fábrica - 25 %)
5. Frecuencia (FrE 50 ... 250 Hz, configuración de fábrica 60 Hz)
6. Selección de la forma de onda, senoidal o cuadrada (Sinus/SquArE)
7. Tiempo de comienzo en caliente en 2T (H2t 0.1s..5s, configuración de fábrica 1 s)
Solamente en la función 2T / 4T STEP.
El aumento de la corriente CC incrementa la penetración pero disminuye el efecto de Stripping.

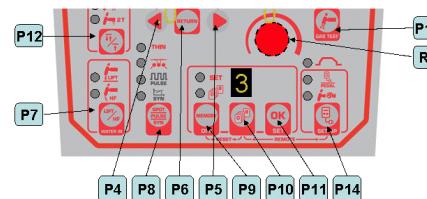**Balanço(bAL -50 ... 0, configuração de fábrica -25%)**

um valor de -25 a 0 de balanço corta o óxido de alumínio com mais eficiência, no entanto, aquece mais o eléctrodo que a peça de trabalho (a ponta fica romba). um valor de -50 a -25 aumenta a produção de calor e a penetração na base do metal, mas diminui a erosão da alumina.

Se desejar aumentar a temperatura do eléctrodo enquanto está a soldar com um eléctrodo com ponta romba, ajuste o balanço numa direcção positiva, e se desejar diminuir a temperatura do eléctrodo enquanto está a soldar com um eléctrodo afiado, ajuste o balanço -50.

Com a configuração de fábrica, a ponta do eléctrodo mantém-se quase sempre afiada.

Um eléctrodo afiado permite uma soldadura com arco mais estreito, obtendo portanto, uma soldadura mais estreita e uma penetração mais profunda que com um eléctrodo rombo. A soldadura estreita é especialmente útil quando se está a soldar em ângulo.

Uma soldadura com um eléctrodo rombo produz um arco mais largo, o qual também alarga a área de corte da erosão da alumina.

B. Frequência (FrE 50 ... 250 Hz, configuração de fábrica 60 Hz)

aumentar a freqüência produz um arco mais estável e estreito.

C. Selecção da forma de onda CA, onda sinodal ou quadrada (SinuS/SquArE)

A forma de onda afecta o nível de ruído e a penetração do arco. Uma forma de onda sinodal gera um nível de ruído mais baixo, enquanto uma onda quadrada tem melhor penetração (configuração de fábrica).

D. Tempo de arranque a quente para função 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, configuração de fábrica 1 s)

Temporizador de pré-aquecimento para o interruptor da função 2T. A peça de trabalho pode ser pré-aquecida (Hot Start) com ambas as correntes CA e CC. O tempo estabelecido mantém-se em efeito para os tipos de corrente CC TIG.

C6. SOLDADURA COMPOTIG (MISTA)**a) SOLDADURA COMPOTIG (corriente mista AC/DC)**

Com uma corrente misturada, a frequência e o balanço da corrente alterna são determinadas pelas regulações feitas na corrente AC. Acede-se a estas regulações pressionando na tecla CYCLE P3, depois selecionar o parâmetro com as setas P4 e P5.

1. Tempo CA (CA 10 ... 90 %, configuração de fábrica 50 %)
2. Tempo de ciclo(CYc 0.1... 1.0s, configuração de fábrica 0.6s)
3. Corrente CC (CC(-) 50 ... 150 %, configuração de fábrica 100 %)
4. Balanço (bAL -50 ... 0 ... +10 %, configuração de fábrica -25 %)
5. Frequência (FrE 50 ... 250 Hz, configuração de fábrica 60 Hz)
6. Selecção da forma de onda CA, onda sinodal ou quadrada (SinuS/SquArE)
7. Tempo de arranque a quente para função 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, configuração de fábrica 1.0 s) Somente na função 2T / 4T STEP.
O aumento da corrente CC incrementa a penetração mas reduz o efeito de Stripping.

C7. SOLDADURA TIG CON CORRIENTE ALTERNA

La corriente alterna se recomienda para soldadura de aluminio. Recomendamos el uso de electrodo de cerio (gris) o lanthane u un electrodo de punta (verde).

Balance

Cuando se suelda con CA el radio entre el positivo y negativo de medio ciclo se llama balance. Al usar el balance se puede controlar el calor entre el electrodo y la pieza de trabajo.

Si el balance es positivo, esto significa que el medio ciclo positivo es más largo que el negativo y el calor está más concentrado en el electrodo que en la pieza de trabajo. Por el contrario, si el balance es negativo, el medio ciclo negativo es más largo con la pieza de trabajo más caliente y el electrodo más frío. La CITOTIG posee un balance automático estándar que elige automáticamente el valor de balance correcto. El usuario ajusta la perilla BALANCE de acuerdo al electrodo que se está usando y la máquina ajusta el balance para las distintas corrientes.

El balance automático tiene dos ventajas comparadas con un balance fijo:

- Durante la soldadura con CA, se pueden usar ambos electrodos con punta redonda o en cuña. En el momento de comenzar a soldar la máquina forma el extremo redondo automáticamente.

- El rango de corriente del electrodo es mayor. La corriente mínima es más baja y la corriente máxima más alta.

Gracias al balance automático se puede soldar con un electrodo con punta en cuña proveyendo de un arco más angosto para obtener una junta más concentrada y penetración más profunda que con un electrodo de punta redonda. Se necesita una junta más angosta cuando se suelda una banda.

Cuando se utiliza un electrodo redondeada el arco es más ancho y el área de su superficie aumenta. Esto lo hace adecuado para juntas a tope y ángulos externos.

C8. TIPO DE GOLPE

Presione el botón P7 para seleccionar entre un golpe HF o un golpe PAC/LIFT.

La luz al lado de la tecla indica la selección.


GOLPE TIG HF: El arco se forma por una chispa de alta frecuencia (HF), sin tocar la pieza de trabajo. Si el arco no golpea después de un segundo, repetir la operación.

GOLPE POR CONTACTO (PAC): Presionar ligeramente el electrodo sobre la pieza de trabajo (1).Presionar el disparador, el gas sale y la corriente pasa a través del electrodo. Retirar el electrodo de la pieza de trabajo girándolo para que la boquilla permanezca en contacto con la pieza (2-3).

Se inicia el arco y la corriente aumenta a su nivel de soldado durante el período de aumento de corriente (4). Utilizar el golpe de contacto en presencia de equipo electrónico sensible.

C9. CICLO DISPARADOR DE LA TORCHA

Presionar el botón P12 para seleccionar el modo a disparador entre la tecla 2T/4T, CITOSTEP o 4T. La luz encendida indica el ciclo elegido.

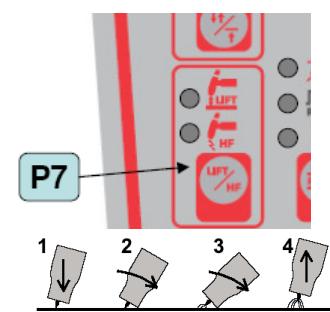


GOLPE 2T/HF

1. Presionar el disparador de la torcha. El gas fluye y después de elegir el tiempo de pre gas, el arco se inicia y la corriente de soldar aumenta hasta su nivel en el tiempo de aumento seleccionado.

2. Soltar el disparador, la corriente para soldar cae lentamente en el tiempo de descenso seleccionado. Despues de que el arco finaliza el gas continua fluindo durante el tiempo de post gas.

GOLPE POR CONTACTO 2T/(PAC)

1. Presionar el electrodo ligeramente sobre la pieza de trabajo.
2. Presionar el disparador de la torcha.
3. Lentamente retire el electrodo de la pieza de trabajo. Se inicia el arco y la corriente aumenta a su nivel de soldado durante el período de aumento de corriente.

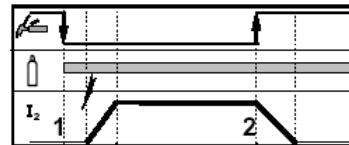

GOLPE 2T/HF

1. Pressionar o gatilho da tocha. O gás flui, e após escolher o tempo de pré-gás, o arco inicia-se e a corrente de soldar aumenta até ao seu nível no tempo de aumento seleccionado.

2. Soltar o gatilho, a corrente para soldar reduz-se lentamente no tempo de descida seleccionado. Após terminar o arco o gás continua a fluir durante o tempo de post-gás.

GOLPE POR CONTACTO 2T/(PAC)

1. Pressionar ligeiramente o eléctrodo sobre a peça de trabalho.
2. Pressionar o gatilho da tocha.
3. Lentamente retirar o eléctrodo da peça de trabalho. O arco inicia-se e a corrente aumenta para o seu nível de soldadura durante o período de aumento da corrente.

4. Soltar el disparador, la corriente para soldar cae lentamente en el tiempo de descenso seleccionado. Después de que el arco finaliza el gas continúa fluindo durante el tiempo de post gas.





GOLPE POR CONTACTO 2T/(PAC)

El tiempo de descenso se puede interrumpir con un puntazo rápido del disparador.


GOLPE POR CONTACTO 2T/(PAC)

Se puede volver a la corriente para soldar presionando el disparador. La corriente alcanzará su nivel en un tiempo similar al del tiempo de descenso.

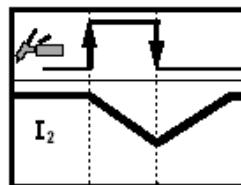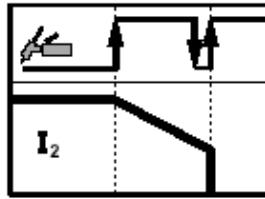


4T/ GOLPE HF

- Presionar el disparador. El escudo de gas fluye.
- Soltar el disparador. Se inicia el arco y la corriente aumenta a su nivel de soldado durante el período de aumento de corriente.
- Presionar el disparador. La soldadura continua.
- Soltar el disparador, la corriente para soldar comienza a caer y el arco desaparece cuando expira el tiempo de descenso. El escudo de gas continua fluyendo durante el tiempo seleccionado.

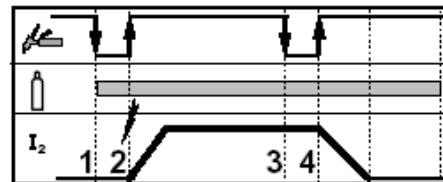


GOLPE POR CONTACTO 4T/(PAC)

- Presionar el electrodo ligeramente sobre la pieza de trabajo.
- Presionar el disparador de la tocha y sostenerlo por un tiempo prolongado.
- Lentamente retire el electrodo de la pieza de trabajo. Se inicia el arco y la corriente aumenta a su nivel de soldado durante el período de aumento da corrente.
- Presionar el disparador. La soldadura continua.
- Soltar el disparador, la corriente para soldar comienza a caer y corta cuando expira el tiempo de descenso. Después de que el arco desaparece el escudo de gas continua fluyendo durante el tiempo de post gas.

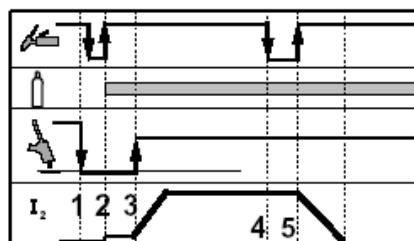


GOLPE POR CONTACTO 4T/(PAC)

Al presionar el disparador durante el descenso hace que la corriente permanece en el mismo nivel mientras el disparador se sostiene presionado. Despues de que se suelta el disparador la corriente desciende.

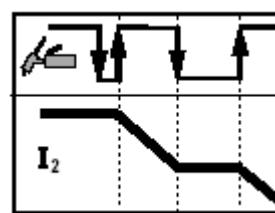

GOLPE POR CONTACTO 4T/(PAC)

Al presionar el disparador de la tocha y mantenerlo presionado por un tiempo prolongado hace que la corriente vuelva a su nivel para soldar.

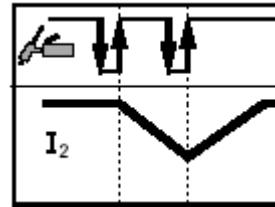

4. Soltar o gatilho, a corrente para soldar reduz-se no tempo de descida selecionado. Após terminar o arco o gás continua a fluir durante o tempo de post-gás.

GOLPE POR CONTACTO 2T/(PAC)

O tempo de descida pode ser interrompido pressionando rapidamente o gatilho.

GOLPE POR CONTACTO 2T/(PAC)

Pode voltar à corrente para soldar pressionando o gatilho. A corrente alcançará o seu nível num tempo semelhante ao tempo da descida.

4T/GOLPE HF

- Pressionar o gatilho. A camada de gás continua a fluir.
- Soltar o gatilho. O arco inicia-se e a corrente aumenta para o seu nível de soldadura durante o período de aumento da corrente.
- Pressionar o gatilho. A soldadura continua.
- Soltar o gatilho, a corrente de soldadura começa a cair e o arco desaparece quando o tempo de descida termina. A camada de gás continua a fluir durante o tempo selecionado.

GOLPE POR CONTACTO 4T/(PAC)

- Pressionar ligeiramente o eléctrodo sobre a peça de trabalho.
- Pressionar o gatilho da tocha e mantê-lo durante um tempo prolongado.
- Lentamente retirar o eléctrodo da peça de trabalho. O arco inicia-se e a corrente aumenta para o seu nível de soldadura durante o período de aumento da corrente.
- Pressionar o gatilho. A soldadura continua.
- Soltar o gatilho, a corrente para soldar reduz-se e corta-se quando expira o tempo de descida selecionado. Após terminar o arco a camada de gás continua a fluir durante o tempo de post-gás.

GOLPE POR CONTACTO 4T/(PAC)

Ao pressionar o gatilho durante a descida faz com que a corrente se mantenha ao mesmo nível enquanto o gatilho estiver a ser pressionado. Após soltar o gatilho a corrente desce.

GOLPE POR CONTACTO 4T/(PAC)

Pressionar o gatilho da tocha e mantê-lo pressionado durante um tempo prolongado faz com que a corrente volte ao seu nível de soldadura.

C10. AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS CICLOS

Para ajustar los distintos parámetros del ciclo de soldado se debe seleccionar el que se ajustará usando los botones P4 y P5 hasta que el parámetro de ciclo correspondiente es seleccionado.

El parámetro seleccionado se resaltará con un led encendido la distribución del ciclo de soldar.

Tiempo de descenso:

El tiempo de descenso se ajusta cuando L18 está encendido, la regulación se realiza con la perilla principal R1. Este tiempo se puede ajustar de 0 a 15 s. Cuando se ajusta el tiempo de descenso se muestra en segundos.

Tiempo de post gas:



El tiempo de post gas se ajusta cuando L20 está encendido, la regulación se realiza con la perilla principal R1. Este tiempo se puede ajustar de 0 a 30 s. Cuando se ajusta el tiempo de post gas se muestra en segundos.

Tiempo de ascenso:

El tiempo de ascenso se ajusta cuando L8 está encendido, la regulación se realiza con la perilla principal R1. Este tiempo se puede ajustar de 0 a 10 s. Cuando se ajusta el tiempo de ascenso se muestra en segundos.

Tiempo de pre gas:

El tiempo de pre gas se ajusta cuando L6 está encendido, la regulación se realiza con la perilla principal R1. Este tiempo se puede ajustar de 0 a 10 s. Cuando se ajusta el tiempo de pre gas se muestra en segundos.

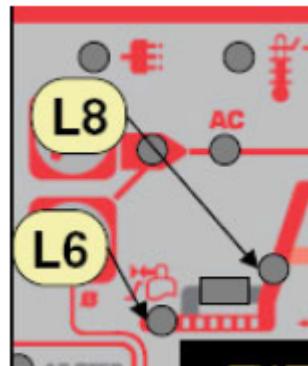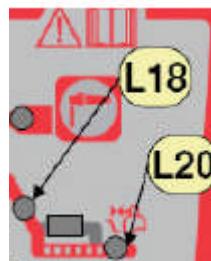

C10. AJUSTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DOS CICLOS

Para ajustar os diferentes parâmetros do ciclo da soldadura tem de seleccionar o parâmetro que deseja ajustar utilizando o botão P4 e P5 até que o parâmetro do ciclo correspondente seja selecionado.

O parâmetro selecionado é iluminado através de led na distribuição do ciclo da soldadura.

Tiempo de descida:

O tempo de descida ajusta-se quando o L18 está aceso, a regulação realiza-se com o botão principal R1. Este tempo pode ser ajustado de 0 a 15 s. Quando se ajusta o tempo de descida é informado em alguns segundos.

Tiempo de post-gás:

O tempo de post-gás é ajustado quando L20 está aceso, a regulação realiza-se com o botão principal R1. Este tempo pode ser ajustado de 0 a 30 s. Quando se ajusta o tempo de post-gás é informado em alguns segundos.

Tiempo de subida

O tempo de subida ajusta-se quando L8 está aceso, a regulação é feita com o botão principal R1. Este tempo pode ser ajustado de 0 a 10 s. Quando se ajusta o tempo de subida é informado em alguns segundos.

Tiempo de pré-gás

O tempo de pré-gás é ajustado quando o L6 está aceso, a regulação é feita com o botão principal R1. Este tempo pode ser ajustado de 0 a 10 s. Quando ajusta o tempo de pré-gás é informado em segundos.

C11. FUNCIONES SUPLEMENTARIAS

La máquina tiene funciones adicionales y selecciones que no son visibles en el panel. Un soldador no necesita estas funciones para el soldado normal pero pueden ser una solución en "situaciones de soldadura especiales". Estas funciones se llaman "funciones digitales" porque solo son accesibles por medio de selección digital. Las funciones son: On/Off y configuraciones estándar o ajustables.

a) La función SETUP A se usa de la siguiente manera:

1. Presionar el botón 2T/4T (P12) por un tiempo prolongado
 2. Elegir el número de selección digital que se necesita presionando las teclas flecha P4 y P5
 3. Cambiar las configuraciones de las selecciones digitales usando la perilla principal R1.
 4. Una vez que se han realizado los cambios deseados, guarde las configuraciones nuevas presionando nuevamente el botón 2T/4T (P12) de Selección de funciones digitales.
- Las configuraciones de fábrica se ven en negritas.

C11. FUNÇÕES SUPLEMENTARES

A máquina tem funções adicionais e selecções que não são visíveis no painel. Um soldador não necessita destas funções para uma soldadura normal, mas estas podem ser uma solução em situações de "soldadura especial". Estas funções são designadas por "funções digitais" porque estão acessíveis através de selecções digitais. As funções são: On/Off e configurações standard ou ajustáveis.

a) As funções SETUP A são utilizadas como se indica:

1. Pressionar o Botão 2T/4T (P12) durante um tempo prolongado.
 2. Escolha o número da selecção digital que necessita pressionando o botão da seta P4 e P5
 3. Altere as configurações das selecções digitais utilizando o Botão principal R1.
 4. Uma vez que tenham sido feitas as alterações necessárias, guarde as novas configurações pressionando de novo o Botão 2T/4T (P12). Funções de selecção digital
- As configurações de fábrica estão a Bold.

			*C = Común : aplicable a todos los programas Las configuraciones de fábrica se ven en texto resaltado *C = Comum: aplicável a todos os programas As configurações de fábrica estão com o texto em Bold
A1	Dependencia de la corriente de ascenso (*C) Dependência da corrente de subida (*C)	ON	El tiempo de ascenso está determinado por la corriente. O tempo de subida é determinado pela corrente.
		OFF	El tiempo de ascenso permanece como está establecido O tempo de subida mantém-se como configurado
A2	Dependencia de la corriente de descenso (*C) Dependência da corrente de descida (*C)	ON	El tiempo de descenso está determinado por la corriente. O tempo de descida é determinado pela corrente
		OFF	El tiempo de descenso permanece como está establecido O tempo de descida mantém-se como configurado
A3	Anticongelante TIG (*C) Anticongelante TIG (*C)	ON	Anticongelante TIG encendido - Anticongelante TIG ligado
		OFF	Anticongelante TIG apagado - Anticongelante TIG desligado
A4	Anticongelante MMA (*C) Anticongelante MMA (*C)	ON	Anticongelante MMA encendido - Anticongelante MMA ligado
		OFF	Anticongelante MMA apagado - Anticongelante MMA desligado
A7	VRD (*C)	ON	Modo VRD: tensión en reposo < 35 V - Tensão em repouso normal < 35 V
		OFF	Tensión nominal de carga 63VDC / Tensão nominal de carga 63 VDC
A8	Corte de descenso en 2T Corte de descida em 2T	ON	En modo 2T, cortar el tiempo de descenso con una breve presión del botón de arranque No modo 2T, corte a descida com uma pressão rápida no botão de arranque
		OFF	Una presión rápida no tiene efecto - Pressão rápida não tem efeito
A9	Punteado automático Pingamentos automáticos	ON	Si la soldadura ha durado más de 3 segundos, ningún descenso se detiene cuando se suelta Si la soldadura ha durado más de 3 segundos, ningum desceso se detiene quando se suelta
		OFF	El punteado automático está inactivo - Pingamentos automáticos desligados
A10	Limitación del índice de aumento de corriente con corrientes altas Limitação do índice de corrente aumenta com correntes altas	ON	Si la corriente es superior a 100A y el ascenso es de 0.0s hay una segunda curva de 0.2 s a la mitad de la corriente de soldar Se a corrente for superior a 100 A e a Subida for de 0.0 seg, existe uma segunda curva de 0.2 seg de metade da corrente de soldadura
		OFF	La corriente aumenta directamente hasta su valor máximo A corrente aumenta directamente para o valor máximo
A12	Selección de método MMA/TIG con control remoto (C*) Método de seleção MMA/TIG com controlo remoto (C*)	ON	TIG = al comienzo de la escala del control remoto - TIG = o começo da escala de controlo remoto MMA = al final de la escala - MMA = o fim da escala.
		OFF	Control remoto como regulador de corriente normal Controlo remoto como um regulador normal de corrente
A13	Búsqueda de arco ON/OFF Busca de Arco On/Off	ON	
		OFF	
A14	Función de congelamiento de corriente Função congelante da corrente	ON	Durante la curva, la corriente puede ser "congelada" en un determinado nivel (4T y CITOSTEP) al presionar el botón de inicio Durante a curva, a corrente pode ser congelada num determinado nível (4T e CITOSTEP) ao pressionar o botão de arranque.
		OFF	Función de congelamiento está apagada - Função congelante off.
A15	Selección de canales de memoria con los botones +/- del control remoto (C*) Selección de canal de memoria com botões +/- (C*)	ON	Los botones +/- en el torcha pueden usarse para seleccionar el canal para memoria. Os botões +/- na tocha podem ser utilizados para selecionar o canal de memória
		OFF	Los botones ajustan la corriente - Os botões ajustam a corrente
A16	Activación de los botones +/- (C*) Activação dos botões +/- (C*)	ON	botones + y - de la antorcha se mantiene activo botões + e - a tocha ainda está ativo
		OFF	Los botones +/- están activos en el control remoto sólo cuando son seleccionados al presionar el botón REMOTE O controlo remoto +/- está somente activo quando seleccionado pressionando o botão REMOTE
A17	Control del flujo del refrigerante (C*) Controlo de fluxo refrigerant de água (C*)	ON	Control de flujo activado - Controlo de fluxo ligado
		OFF	Control de flujo desactivado - Controlo de fluxo desligado
A19	Control automático del flujo del refrigerante (C*) Controlo automático de refrigerante água (C*)	ON	Control automático siempre activo - Controlo automático ligado.
		OFF	Refrigerante circula en forma constante - Refrigerante água corre constantemente
A20	Control de temperatura del refrigerante (C*) Controlo temperatura refrigerante água (C*)	ON	Control de temperatura del refrigerante activado - Controlo temperatura refrigerante água seleccionado
		OFF	Control de temperatura del refrigerante desactivado - Controlo temperatura desligado
A21	Reconocimiento automático del aparato de control remoto (C*) Reconhecimento de dispositivo de controlo remoto automático (C*)	ON	Reconocimiento automático activado, el control no puede seleccionarse si no está conectado Reconhecimento automático ligado, controlo não pode ser seleccionado se não estiver ligado
		OFF	Reconocimiento automático On/Off, el control puede seleccionarse aún sin estar conectado Reconhecimento automático On/Off. O controlador pode ser seleccionado mesmo se não estiver ligado.

b) Funciones extendidas se encuentran disponibles en SETUP B – C – D y E:

- Presionar y mantener presionado en forma simultánea el botón de las funciones **2T / 4T (P12)**.
- Elegir según se deseé SETUP: A – B – C – D – o E presionando el botón **2T / 4T (P12)**.
- Elegir el número de una función digital presionando las flechas P4 – P5.
- Changer le réglage de cette fonction en utilisant le bouton principal R1
- Une fois le changement effectué, sauvegardez le nouveau réglage en appuyant une nouvelle fois sur le bouton **2T / 4T (P12)** funciones digitales.
- Les réglages usine sont indiqué en caractères gras.

b) as funções acrescentadas são nos SETUP B- C - D - e E:

- Pressionar simultânea e longamente sobre as funções 2T / 4T (P12) e retorno (P6).
- Escolher o SETUP desejado : A - B - C - D - ou E pressionando na tecla 2T / 4T (P12).
- Escolher o número da função digital pressionando sobre as setas P4 - P5.
- Alterar a regulação desta função utilizando o botão principal R1
- Uma vez efectuada a alteração, guardar de novo a regulação pressionando uma vez mais sobre o botão 2T / 4T (P12) funções digitais. As regulações de fábrica estão indicadas a negrito.

SETUP « B » TIG DIVERS

B1	Corriente de ignición para arco TIG PAC Corrente de escorvamento TIG PAC	20 3...230	Parámetro realizado por el productor 20A / Regulação de fábrica 20A Ajustable de 3 a 230A / Ajustável de 3 a 230A
B2	Tiempo de ignición de arco de alta frecuencia HF Duração de alta frequência de escorvamento HF	1.0 0.2...2.0	Parámetro realizado por el productor 1S / Regulação de fábrica 1S Ajustable de 0,1 a 2S / Ajustável de 0,1 a 2S
B3	« Natural » extensión del arco durante el tiempo de apagado del arco Paragem "natural" do arco durante o desvanecimento	10	Parámetro realizado por el productor 10% de la corriente de soldadura / Regulação de fábrica 10% da corrente de soldadura
		5...10	Ajustable del 5 al 40% de la corriente de soldadura / Ajustável de 5 a 40% da corrente de soldadura
B5	Parámetro realizado por el productor Parámetro realizado por el productor	OFF	Parámetro realizado por el productor / Regulação de fábrica
		PAN	Parámetro realizado por el productor y memoria de los programas Regulação de fábrica e memorização dos programas
		ALL	Parámetro realizado por el productor y reconfiguración de los programas / Regulação de fábrica e RAZ dos programas
B6	Método de extensión / Método de extensión	1	La misma velocidad que A10 (límite del período de incremento). A mesma velocidade que A10 (limitação do tempo de subida)
		2	En relación a los parámetros de extensión Em função dos parâmetros de desvanecimento
		3	El arco no se ha extinguido / Sem desvanecimento
B7	Extensión no linear./ Extensión no linear	OFF	Parámetro realizado por el productor / Regulação de fábrica
		0...50	Ajustable 0...50% de la corriente de soldadura Ajustável 0...50% da corrente de soldadura
B9	Apagado del sistema de refrigeración después de la soldadura Apagado del sistema de refrigeración después de la soldadura	OFF	Parámetro realizado por el productor 4mn / Regulação de fábrica 4mn
		ON	Parámetro 30s / Regulação 30s
B10	Selección del tiempo de « calibre » requerido para obtener el punto requerido Selección del tiempo de « calibre » requerido para obtener el punto requerido	OFF	Parámetro realizado por el productor 0,0...15,0s – pas 0,1s / Regulação de fábrica 0,0...15,0s – pas 0,1s
		ON	O 0...150s – pas 1s / Ou 0...150s – pas 1s
B11	MMA: Fuerza del arco / MMA: Fuerza del arco	0	Parámetro realizado por el productor / Regulação de fábrica
		-9...0...9	Ajustable -9 = soft arc, 9 = rough arc / Ajustável -9 = soft arc, 9 = rough arc
B12	Corriente de inicio MMA (Hot Start) / Corriente de inicio MMA (Hot Start)	0	Parámetro realizado por el productor / Regulação de fábrica
		-9...0...9	Ajustable -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun Ajustável -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun
B13	Corriente de inicio TIG (Hot Start) Corriente de inicio TIG (Hot Start)	10	Parámetro realizado por el productor 10% de la corriente de soldadura Regulações de fábricas 10% da corrente de soldadura
		OFF	Corriente mínima / Corrente minimum
		5...40	Ajustable de 5 a 40% de la corriente de soldadura Ajustável da 5 a 40% da corrente de soldadura
B14	Tiempo de exhibición de los parámetros Tiempo de exhibición de los parámetros	5.0	Parámetro realizado por el productor 5,0s / Regulações de fábricas 5,0s
		1.0...20.0	Ajustable de 1,0 a 20,0s / Ajustável de 1,0 a 20,0s
B15	Ciclo 2T: Tiempo de Hot Start (corriente de inicio). Ciclo 2T: Tiempo de Hot Start (corriente de inicio)	1.0	Parámetro realizado por el productor 1,0s / Regulações de fábricas 1,0s
		0.1...5.0	Ajustable de 1,0 a 5,0s / Ajustável da 1,0 a 5,0s

SETUP « C » et « D » (Mini / Maxi)

C1	Tiempo mínimo de pre gas Tempo de pré-gás mínimo	0.0 0.0...2.0	Parámetro realizado por el productor 0,0s / Regulação de fábrica 0,0s Ajustable de 0 a 2s / Ajustável de 0 a 2s
		1.0 0...10	Parámetro realizado por el productor 1,0s / Regulação de fábrica 1,0s Ajustable de 0 a 10s / Ajustável de 0 a 10,s
C16	Configuración del balance mínimo Regulação do balanço mínimo	-80 -80...-10	Parámetro realizado por el productor -80% / Regulação de fábrica -80% Ajustable de -80% a -10% / Ajustável de -80% a -10%
		1 0...10	Parámetro realizado por el productor 1s / Regulação de fábrica 1s Ajustable de 0 a 10s / Ajustável de 0 a 10s
D1	Tiempo máximo de pre gas Tempo de pré-gás máximo	30 15...150	Parámetro realizado por el productor 30s / Regulação de fábrica 30s Ajustable de 15 a 150s / Ajustável de 15 a 150s
		10 0...20	Parámetro realizado por el productor 10% / Regulação de fábrica 10% Ajustable de 0 a 120% / Ajustável de 0 a 120%
D7	Tiempo máximo de post gas Tempo de pós-gás máximo		
D16	Configuración del balance máximo Regulação do balanço máximo		

SETUP « E » Mode AC et MIX

E1	Frecuencia del modo CA Frequência no modo AC	60 50...250	Parámetro realizado por el productor 60 Hz / Regulação de fábrica 60 Hz Ajustable de 50 a 250 Hz / Ajustável de 50 a 250 Hz
E2	Forma de la señal de CA Forma do sinal AC	Sqr Sin	Signal carré Forme sinusoidale
E3	Componente de dirección simple de la señal de CA Composto contínuo do sinal AC	5 5...20	Parámetro realizado por el productor 5 A / Regulação de fábrica 5 A Ajustable de 5 à 20 A / Ajustável de 5 a 20 A
E4	Configuración de balance por falla Balanço por defeito	-25 -50...10	Parámetro realizado por el productor -25 % / Regulação de fábrica -25 % Ajustable de -50 a 10 % / Ajustável de -50 a 10 %
E5	La primer alternancia negativa en modo CA Primeira alternância negativa no modo AC	100 100...500	Parámetro realizado por el productor 100 % / Regulação de fábrica 100 % Ajustable de 100 a 500 % (Max 240 A) / Ajustável de 100 a 500 % (Max 240 A)
E6	La primer alternancia positiva en modo CA Primeira alternância positiva no modo AC	50 30...150	Parámetro realizado por el productor 50 % / Regulação de fábrica 50 % Ajustable de 30 a 150 % (Max 240 A) / Ajustável de 30 a 150 % (Max 240 A)
E7	Tiempo requerido para la ignición eléctrica del arco en la alternancia positiva Tempo de arranque em alternância positiva	10 0...20	Parámetro realizado por el productor 10 ms / Regulação de fábrica 10 ms Ajustable de 0 à 20 ms / Ajustável de 0 a 20 ms
E8	Tiempo total requerido para la ignición eléctrica del arco Tempo de arranque total	0.20 0.01...1,0	Parámetro realizado por el productor 0,20 s / Regulação de fábrica 0,20 s Ajustable de 0,01 a 1,0 s / Ajustável de 0,01 a 1,0 s
E9	Duración del ciclo TIG MIX Duração do ciclo TIG MIX	0.6 0.1...1,0	Parámetro realizado por el productor 0,6 s / Regulação de fábrica 0,6 s Ajustable de 0,1 a 1 s / Ajustável de 0,1 a 1 s
E10	Radio del ciclo CC/CA en TIG Relatório cíclico DC/AC em TIG	50 10...90	Parámetro realizado por el productor 50 % / Regulação de fábrica 50 % Ajustable de 10 a 90 % / Ajustável de 10 a 90 %
E11	Nivel de corriente continua en TIG MIX Nível de corrente DC em TIG MIX	100 50...150	Parámetro realizado por el productor 100 % / Regulação de fábrica 100 % Ajustable de 50 a 150 % / Ajustável de 50 a 150 %
E12	Duración del punto «bajo espesor». Duração do ponto "fraca espessura"	10 1...200	Parámetro realizado por el productor 10 ms / Regulação de fábrica 10 ms Ajustable de 1 a 200 ms / Ajustável de 1 a 200 ms

C12. COOLERTIG 2 ET III

El refrigerador COOLERTIG se controla por medio de la fuente de corriente. La bomba se pone en marcha automáticamente cuando arranca la soldadura. Proceder de la siguiente forma:

1. Poner la fuente en tensión.
2. Verificar el nivel del líquido de refrigeración, así como el caudal de llegada del depósito, añadir líquido si fuera necesario.
3. Si se utiliza una torcha con refrigeración por líquido, puede llenarse pulsando la tecla **WATER IN P7** durante más de 2 segundos.

La bomba sigue funcionando durante 5 minutos después de la parada de la soldadura para que la temperatura del agua sea la misma que la del aparato. Esto reduce la frecuencia de mantenimiento.

SOBRECALENTAMIENTO

La lámpara testigo de sobrecalentamiento se enciende, la máquina se para y el visualizador indica COOLER cuando el dispositivo de control de la temperatura detecta un sobrecalentamiento del líquido de refrigeración. El ventilador refrigerará el agua y cuando la lámpara testigo se apaga se puede soldar de nuevo.

NIVEL DE AGUA

La visualización indica COOLER cuando se ha bloqueado el caudal de agua.



O arrefecedor COOLERTIG é comandado pela fonte de corrente. A bomba liga-se automaticamente quando a soldadura começa. Proceder do seguinte modo:

1. Colocar a fonte sob tensão.
2. Verificar o nível do líquido de arrefecimento bem como o débito de entrada do reservatório, adicionar líquido se necessário.
3. Se utiliza uma tocha de arrefecimento por líquido pode enchê-la premindo a tecla **WATER IN P7** durante mais de 2 segundos.

A bomba continua a funcionar durante 5 minutos depois de parar a soldagem para levar a temperatura da água à mesma que a do aparelho. Isso reduz a frequência de manutenção.

SOBREQUECIMENTO

A lâmpada-piloto de sobreaquecimento acende-se, a máquina pára e o visor indica COOLER quando o dispositivo de controlo da temperatura detecta um sobreaquecimento do líquido de refrigeração. O ventilador arrefece a água e quando a lâmpada-piloto se apaga, pode soldar novamente.

NÍVEL DE ÁGUA

O visor indica COOLER quando o débito de água está bloqueado.

C13. MENSAJES DE ERROR

- ERR 3** El voltaje del suministro principal excede los valores permitidos +15 / -15. Controlar el voltaje de la red principal.
- ERR 4** Sobrecaleamiento del generador. Controlar el flujo de aire, permitir que la máquina se enfrie.
- ERR 6** El voltaje secundario excede los 100V, apagar y encender la máquina nuevamente, si el problema persiste, contactar al servicio técnico.

Tensão rede sem limite +15 / -15 Verificar a tensão de alimentação

Sobreaquecimento do gerador Verificar a circulação de ar e deixar o equipamento arrefecer.

Tensão secundária superior a 100V extinguir e reacende o equipamento, se o problema persistir, consultar a assistência técnica.

C13. MENSAGENS DE ERRO

D – MANTENIMIENTO / REPUESTOS

D1 – SERVICE

A pesar de la robustez de la **CITOTIG 240 et 310 AC/DC EASY**, necesita un mantenimiento mínimo para mantener la fuente de energía en buenas condiciones. La frecuencia de operaciones de mantenimiento depende de las condiciones de trabajo (la cantidad de polvo en el edificio de trabajo, la intensidad de uso, etc.). Generalmente, los mantenimientos deben efectuarse una o dos veces al año.

Limpiar el polvo del equipo, si es posible, usando una aspiradora o sopleteando con un compresor de aire (después de drenar las mangueras y el tanque). Examinar todas las conexiones. Asegurarse de que estén sujetas apropiadamente. Prestar especial atención a la condición de los terminales secundarios a los que los cables de soldar están conectados. Estos terminales deben estar firmes para garantizar el contacto eléctrico apropiado y evitar el sobrecalentamiento de las conexiones.

En cada reinicio o en caso de falla, primero controlar:

- La conexión a la instalación principal
- La conexión de gas
- La presencia de una pinza de masa en la pieza de trabajo
- La condición de la torcha y sus accesorios



ATENCIÓN

Los ventiladores parados no indican falla necesariamente ya que cuentan con un interruptor térmico.



ATENCIÓN

Asegurarse de que la máquina está desconectada del suministro eléctrico antes de realizar el mantenimiento.



ATENCIÓN

Sólo el personal autorizado puede reparar y mantener la máquina.

D – MANUTENÇÃO / SOBRESSALEMENTES

D1 – REPARAÇÃO

Apesar da sua robustez o **CITOTIG 240 et 310 CA/CC EASY**, é necessária uma manutenção mínima para manter a fonte de energia em boas condições.

A frequência das operações de manutenção depende das condições de trabalho (a quantidade de pó no edifício de trabalho, a intensidade do uso, etc.)

Geralmente, as operações abaixo indicadas devem ser levadas a efeito uma ou duas vezes por ano.

Limpe o pó do equipamento se possível utilizando um aspirador ou soprando-o com ar comprimido (depois de despejar as mangueiras e o tanque).

Verificar todas as ligações. Assegurar-se que estas estão devidamente apertadas.

Prestar especial atenção ao estado dos terminais secundários aos quais os cabos de soldar estão ligados. Estes terminais devem ser adequadamente apertados para garantir um contacto eléctrico correcto e evitar o sobreaquecimento das ligações.

Em cada arranque ou no caso de falhas, verifique em primeiro lugar:

- as ligações principais
- a ligação do gás
- a presença de uma tomada de terra na peça de trabalho
- o estado da tocha e dos seus acessórios



ATENÇÃO

Os ventiladores parados não indicam necessariamente que estejam com defeito dado os mesmos terem um interruptor térmico.



ATENÇÃO

Assegurar-se que a máquina está desligada da fonte de energia antes de realizar a manutenção.



ATENÇÃO

Somente pessoal autorizado pode reparar e manter a máquina.

D2 – MECANISMOS DE PROTECCIÓN INTERNA DE LA MÁQUINA

PREVENCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO


Si la máquina se sobrecalienta, la luz amarilla de advertencia L2 se enciende y la máquina se detiene.

La máquina puede recalentarse si ha estado siendo operada por un tiempo prolongado con un ciclo de trabajo superior al 100 % o si la circulación de aire se encuentra obstruida.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE TENSIÓN EN LA INSTALACIÓN PRINCIAL

Si hay una sobrecarga de tensión en la instalación principal lo suficientemente alta como para dañar la máquina, la energía se corta inmediatamente (L3).

Si las sobrecargas son de corta duración se manifestarán en forma de pequeños cortes de energía. La luz de tensión baja y alta en el panel se enciende en el caso de una sobrecarga de tensión larga.

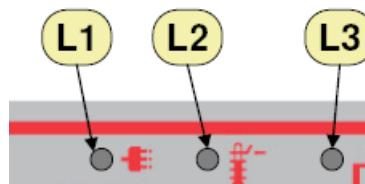

LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESTÁ DESTINADA A PERSONAL ACREDITADO Y DE REPARACIONES

A SECÇÃO DE MANUTENÇÃO ESTÁ DESTINADA A PESSOAL ACREDITADO E DE REPARAÇÕES

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC**D3 – REPUESTOS**

(voir page 163 - 166)

D3 – SOBRESALENTES

(voir page 163 - 166)

CITOTIG 240 AC/DC REF. W000381667	CITOTIG 310 AC/DC REF. W000381669			
REFERENCE	REFERENCE	DESIGNATION	REP	DESIGNATION
W000276213	W000279494	TRANSFORMADOR PRINCIPAL	1	TRANSFORMADOR PRINCIPAL
W000276214	-	PFC - CEBADOR	2	PFC -BOBINA
-	W000279507	PLACA DEL FILTRO Z005	2	FICHA FILTRO Z005
W000276215	W000279496	TRANSFORMADOR HF	3	TRANSFORMADOR HF
W000276216	W000279497	PLACA DE CIRCUITO PRINCIPAL Z001	4	PLACA DE CIRCUITO PRINCIPAL Z001
W000276217	---	SET IGBT	5	IGBT CONJUNTO
W000276218	-	PLACA PFC Z004	6	PFC PLACA Z004
-	W000279495	PLACA DE DIODO PRIMARIO Z004	6	PLACA DIODO PRIMARIA Z004
W000276219	W000279499	PLACA DE DIODO SECUNDARIO Z002	7	PLACA DIODO SECUNDÁRIO Z002
W000276220	---	SET DE DIODO 5X60A	8	CONJUNTO DIODO 5X60 A
W000276221	W000279502	PLACA INVERSORA Z003	9	PLACA INVERSORA Z003
W000276222	---	SET Z003 IGBT	10	Z003 IGBT - CONJUNTO
W000276223	---	SET V65 IGBT	11	V65 IGBT - CONJUNTO
W000276224	W000279500	PLACA HF A003	12	PLACA HF A003
W000276225	W000279501	PLACA DE CONTROL A001	13	PLACA DE CONTROLO A001
W000276226	W000276226	VALVULA ELECTRO MAGNÉTICA	14	VÁLVULA ELECTRO-MAGNÉTICA
W000276227	W000279504	PLACA DE INTERFACE A004	15	PLACA DE INTERFACE A004
W000276228	W000279505	PLACA DE FUENTE AUXILIAR A002	16	PLACA DE FONTE AUXILIAR A002
W000276229	-	CONDENSADOR 2X10NF/250VAC	34	CONDENSADOR 2X10NF/250VAC
W000264338	W000279498	VENTILADOR	17	VENTILADOR
W000381832	W000381832	PANEL ACX	18	PAINEL ACX
W000276231	W000279509	PANEL ACS	19	PAINEL ACS
W000276232	---	PFC- PLACA Z004- SET DE REPUESTO Z004	20	PFC-PLACA Z004 CONJUNTO REPARAÇÃO
W000276696	W000276696	CONECTOR GATILLO	21	CONECTOR GATILHO
W000276697	W000276697	CONECTOR MANDO A DISTANCIA	22	CONECTOR COMANDO REMOTO
W000264995	W000264995	CONECTOR 50 mm ²	23	CONECTOR 50 mm ²
W000276698	W000276698	RACOR GAS M12 x 100	24	UNIÃO GÁS M12 x 100
W000265013	W000265013	RACOR TUBO GAS	25	LIGAÇÃO TUBO DE GAS
W000264436	W000370916	INTERRUPTOR PRINCIPAL	26	INTERRUPTOR PRINCIPAL
W000276686	W000279511	MANIJA PARA LLEVAR	27	PEGA DE TRANSPORTE
W000276687	W000276687	PANEL TRASERO	28	PAINEL TRASEIRO
W000276688	W000276688	CARA FRONTAL INTERIOR	29	PAINEL DIANTEIRO INTERIOR
W000276689	W000276689	CARA FRONTAL	30	PAINEL DIANTEIRO
W000276690	W000276690	FUNDA PROTECTORA	31	TAMPA DE PROTECÇÃO
W000352038	W000352038	BOTÓN	32	BOTÃO
W000352077	W000352077	TAPON ROJO	33	TAMPA VERMELHA
W000276705	W000276705	JUMPER PLÁSTICO	34	SALTADOR EM PLÁSTICO
W000275427	W000275427	ROUE DE CHARIOT	-	WHEEL FOR TROLLEY

COOLERTIG 2 (CITOTIG 240 AC/DC EASY) – REF. W000275844

COOLERTIG 2
(voir pages 164)

COOLERTIG 2
(voir pages 164)

- 1 : 230 VAC
2 : Connecteur de commande
3 : Mise à la terre




Seulement les personnes habilitées peuvent faire ces branchements électriques

- 1 : 230 VAC
2 : Control connector
3 : Earth



Only authorized people is allowed to install these electrical connections

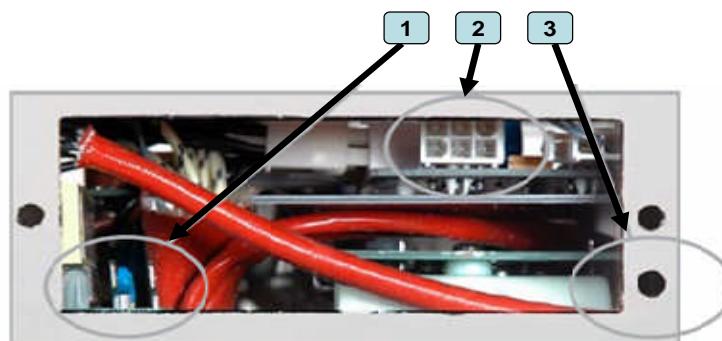

NOMBRE	REP	REFERENCIA	DESIGNATION
RADIADOR	1	W000265354	RADIADOR
TANQUE 3,7 L	2	W000265358	RESERVATÓRIO 3,7 L
PANEL DELANTERO COOLERTIG 2	3	W000276235	PAINEL DIANTEIRO COOLERTIG 2
PANEL TRASERO COOLERTIG 2	4	W000276236	PAINEL TRASEIRO COOLERTIG 2
TAPON DE LLENADO	5	W000265357	BUJÃO DE ENCHIMENTO
MANGUERA DE LLENADO	6	W000265348	TUBO DE ENCHIMENTO
JUNTA 10MM	7	W000265350	VEDANTE 10MM
CONECTOR DE RAPIDA COLOCACION 1/8	8	W000265349	CONECTOR RÁPIDO 1/8
CODO DE AJUSTE 1/8-1/8	9	W000276242	CURVA DE LIGAÇÃO 1/8-1/8
CONECTOR DE LA MANGUERA INTERNA 1/8	10	W000276243	LIGAÇÃO TUBO INTERIOR 1/8
CONECTOR DE LA MANGUERA DE GOMA 1/8	11	W000265351	CONECTOR TUBO DE BORRACHA 1/8
MANGUERA INTERNA DE SILICONA 5/8	12	W000276245	TUBO SILICONE INTERNO 5/8
MANGUERA DE GOMA 10/17	13	W000265364	TUBO BORRACHA 10/17
VALVULA DE LA BOMBA	14	W000276247	VÁLVULA DA BOMBA
JUNTA DE LA BOMBA	15	W000276248	VEDANTE DA BOMBA
PLACA DE CONTROL A001 COOLERTIG 2	16	W000276249	CARTÃO DE CONTROLO A001 COOLERTIG 2
BOMBA	17	W000276250	BOMBA
VENTILADOR 119X119X38 24VDC	18	W000264435	VENTILADOR 119X119X38 24VDC
TRANSFORMADOR COOLERTIG 2	19	W000276252	TRANSFORMADOR COOLERTIG 2
JUMPER PARA COOLERTIG 2	20	W000276706	SALTADOR PARA COOLERTIG 2


COOLERTIG III (CITOTIG 310 AC/DC EASY) – REF. W000278471

COOLERTIG III

(voir page 167)

COOLERTIG III

(see page 167)

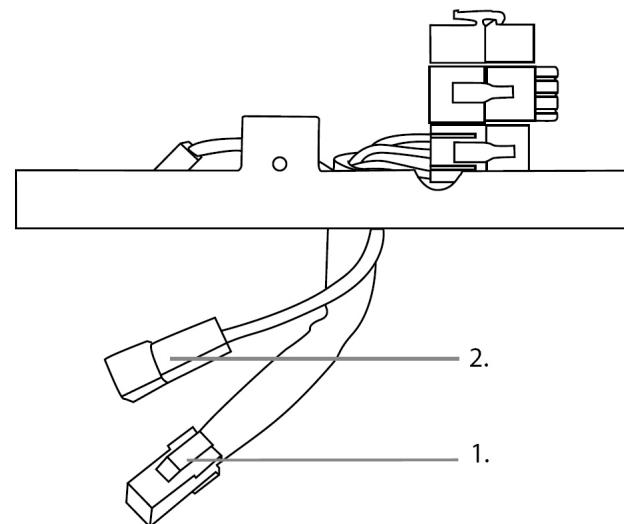

1. Câble de commande
2. Mise à la terre

1. Control connector
2. Protective earth

DESIGNATION	REP	REFERENCE	DESIGNATION
RADIADOR	1	W000265354	RADIADOR
TANQUE 3,7 L	2	W000265358	RESERVATÓRIO 3,7 L
PANEL DELANTERO COOLERTIG 2	3	W000276235	PAINEL DIANTEIRO COOLERTIG 2
PANEL TRASERO COOLERTIG 2	4	W000276236	PAINEL TRASEIRO COOLERTIG 2
TAPON DE LLENADO	5	W000265357	BUJÃO DE ENCHIMENTO
MANGUERA DE LLENADO	6	W000265348	TUBO DE ENCHIMENTO
JUNTA 10MM	7	W000265350	VEDANTE 10MM
CONECTOR DE RAPIDA COLOCACION 1/8	8	W000265349	CONECTOR RÁPIDO 1/8
CODO DE AJUSTE 1/8-1/8	9	W000276242	CURVA DE LIGAÇÃO 1/8-1/8
CONECTOR DE LA MANGUERA INTERNA 1/8	10	W000276243	LIGAÇÃO TUBO INTERIOR 1/8
CONECTOR DE LA MANGUERA DE GOMA 1/8	11	W000265351	CONECTOR TUBO DE BORRACHA 1/8
AMORTIGUADOR + MANGUERA	12	W000279590	PRESSUR DAMPER + HOSE
MANGUERA DE GOMA 10/17	13	W000265364	TUBO BORRACHA 10/17
VALVULA DE LA BOMBA	14	W000276247	VÁLVULA DA BOMBA
JUNTA DE LA BOMBA	15	W000276248	VEDANTE DA BOMBA
PLACA DE CONTROL COOLERTIG A001	16	W000279515	FICHA CONTROLO A001 COOLERTIG
BOMBA	17	W000276250	BOMBA
VENTILADOR 119X119X38 24VDC	18	W000164435	VENTILADOR 119X119X38 24VDC
JUMPER PARA COOLERTIG 2	20	W000276706	SALTADOR PARA COOLERTIG 2
PANEL DE CONTROL LATERAL IZQUIERDO	21	W000279516	PAINEL LATERAL ESQUERDO
PANEL DE CONTROL LATERAL DERECHO	22	W000279517	PAINEL LATERAL DIREITO

OPCIONALES

OPÇÕES

Ajuste de corriente para soldar MMA / TIG, rango 0-9. Si desea ajustar la corriente de soldadura utilizando un control remoto que usted necesita para conectar el botón y seleccionar SET-UP. La luz L26 está ubicada en el control remoto. Mantenga la tecla SELECT clave de control remoto (botón SET-UP) para definir los límites de la gama de ajuste del control remoto.

RC1
5 m : Ref: W000263311
10 m : Ref: W000270324



El pedal se usa en FP1 TIG Time 2.

El rango de ajuste de parámetros ajustables:

el valor mínimo. el rango es seleccionado utilizando las funciones de panel de mando cuando el pedal no está presurizado, el display digital indica "LO".

El valor máximo del registro se selecciona de la misma manera, presionando y manteniendo presionado el botón de SET-UP en el panel de control de las funciones, la pantalla digital exhibirá el valor "HI".

La secuencia de soldadura puede comenzar con una ligera presión sobre el pedal. El arco se establece con el mínimo actual. La soldadura actual alcanza el valor máximo. cuando la presión a la baja ejercida sobre el pedal. El arco se extingue cuando el pedal se libera.

Repita de nuevo si es necesario.

OPCIONAL CON RUEDAS Y ACCESORIOS PARA LA FUENTE DE ENERGÍA, (T3)

El carrito (T3) permite el transporte apropiado para una fuente de energía CITOTIG 240 ET 310 AC/DC y un cilindro de gas.

FP1
Ref: W000263313



Ajuste de corriente para soldar MMA/TIG, classificação 0-9
Se você quiser ajustar a corrente de soldagem usando um controle remoto que você precisa para ligar o botão e selecione SET-UP. O avisador L26 localiza-se no comando à distância. Segure a tecla Control Seleciona a chave remota (SET-UP) botão para definir os limites da regulação do controle remoto

O pedal é usado em FP1 TIG Time 2.

A gama de ajuste de parâmetros ajustável:

o valor mínimo. O intervalo é selecionado usando as funções do painel botão quando o pedal não estiver sob pressão, o display digital indica "LO".

O valor máximo. O intervalo é selecionado da mesma forma, pressionando o SET-UP funções do painel, o display digital mostra "HI".

A seqüência de soldagem pode começar com uma leve pressão no pedal. O arco é estabelecido com o mínimo atual. A corrente de soldadura atinge o valor máximo. quando a pressão baixa é exercida sobre o pedal. O arco é extinto quando o pedal é libertado.

Repita novamente se necessário

T3
Ref: W000277087



OPÇÃO COM RODAS E ACESSÓRIOS PARA A FONTE DE ENERGIA, (T3)

O carro de transporte (T3) permite o transporte apropriado para a fonte de energia CITOTIG 240 ET 310 AC/DC e um cilindro de gás

A – ALGEMENE INFORMATIE

A1. VOORSTELLING VAN DE INSTALLATIE

De CITOTIG 240 AC/DC EASY is een « monofase wisselrichter » generator voor booglassen, TIG AC/DC of met gecoate elektrode lassen van ongelegeerd staal, roestvrij staal en aluminium.

De CITOTIG 310 AC/DC EASY is een generator van het type "driefasige omvormer" voor het booglassen met TIG AC/DC processen of met een beklede elektrode, van niet-gelegeerde metalen, roestvrij staal en aluminium.

De modellen CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY worden respectievelijk gevoed op een éénfasige netspanning van 230V (CITOTIG 240) of op een driefasige netspanning van 400V (CITOTIG 310), en leveren gelijk- of wisselstroom.

SAMENSTELLING VAN DE INSTALLATIE

- ☞ de CITOTIG 240 of 310 AC/DC EASY generator
- ☞ een 5m lange stroomtoevoerkabel
- ☞ een 50mm² geaarde kabel (3 meter lang) met klem
- ☞ een gasslang van 1,5m lang
- ☞ veiligheidsaanwijzingen, gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen

A2. BESCHRIJVING VAN DE VOOR- EN ACHTERZIJDE

(☞ Voir PAGE 163)

Regelpaneel	18	Funktionspanel
5B contact voor bediening trekker	21	Anslutning 5B avtryckare
Contact voor afstandsbediening	22	Anslutning fjärrkontroll
DIN contact voor geaarde kabel (-) (links)	23	Jordningskabel (-) DIN-uttag (vänster)
DIN contact voor TIG toorts (+) (rechts)	23	Elektroldhållare (+) DIN-uttag (höger)
Aansluiting voor gasuitlaat	24	Anslutning gasutlopp
Aansluiting gastoevoer	25	Anslutning gasförsörjning
Aan- en uitschakelaar	26	Strömbrytare

A3. BESCHRIJVING VAN HET REGELPANEEL

(☞ Voir PAGE Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG : laskeuze TIG (AC)-(MIX) (DC-)-(DC+)

MMA : laskeuze met gecoate elektrode (AC)-(DC-)-(DC+)

INSTELLING (CYCLE) : kort indrukken voor snelle regeling, lang indrukken voor digitale regeling

VORIGE (PREVIOUS) : navigeer naar de vorige regeling (cyclus en instelling)

VOLGENDE (NEXT) : navigeer naar de volgende regeling (cyclus en instelling)

TERUG (RETURN) : bevestig de geregelde waarde en verlaat instelling

Keuze TIG HF of TIG PAC ontstekingswijze (bij contact)

Keuze van de trekker modus 2T of 4T

GASTEST : blijven indruwen om de elektrische gasklep te openen

Keuze lokale of afstandsbediening en vergrendeling beveiligingscode

Hoofdregelknop

Stroomverkliker

Thermische foutverkliker

Stroomspanningsfout verkliker

TIG-lassen gekozen

Elektrodellassen gekozen

Voor-gastijd regeling (0-10 S)

Stroomtoenamegtijdst (0 tot 1,0 s)

Regeling van de startstroom, SOFTSTART (80 - 100% van de lasstroom)

Regeling van de lasstroom

Laswijze : AC DC+ DC- MIX

Regeling van de afnemingstijd (0 tot 15 s)

Na-gastijd (0 tot 30 s)

Beheer van de trekker (2T - 4T)

Ontstekingskeuze verkliker (HF / Lift)

Afstandsbediening of pedaal verkliker

D1 meeteenheid (A ampère - ø elektrodediameter)

D2 meeteenheid (V volt - S seconde - % percentage van de nominale waarde - Hz hertz)

A – ALLMÄN INFORMATION

A1. PRODUKTPRESENTATION

Strömkällan CITOTIG 240 AC/DC EASY är en "enfasinverter" för TIG-svetsning med växelström (AC/DC) och bågsvetsning med belagda elektroder i olegat stål, rostfritt stål och aluminium.

CITOTIG 310 AC/DC EASY är en strömkälla av typen "trefasinverter" för bågsvetsning, TIG-svetsning med växelström och svetsning med belagd elektrod på olegat stål, rostfritt stål och aluminium

CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY ansluts till 230 V enfasström (CITOTIG 240) eller 400 V trefasström (CITOTIG 310) och levererar likström eller växelström.

LEVERANSINNEHÅLL

- ☞ Strömkälla CITOTIG 240 och 310 AC/DC EASY
- ☞ Nätanslutningskabel, 5 meter lång
- ☞ Jordningskabel 50 mm² med jordklämma, 3 meter lång
- ☞ Gaslang 1,5 meter lång, med tillbehör
- ☞ Säkerhetsset, bruks- och underhållsanvisning

A2. BESKRIVNING AV FRONT- OCH BAKPANEL

(☞ Se SIDORNA 163)

P1	Funktionspanel
P2	Anslutning 5B avtryckare
P3	Anslutning fjärrkontroll
P4	Jordningskabel (-) DIN-uttag (vänster)
P5	Elektroldhållare (+) DIN-uttag (höger)
P6	Anslutning gasutlopp
P7	Anslutning gasförsörjning
P8	Strömbrytare

A3. BESKRIVNING AV FUNKTIONSPANEL

(☞ Se SIDORNA Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG: svetsningslägen (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)

MMA: svetsningslägen med belagd elektrod (AC)-(DC-)-(DC+)

CYCLE (inställning): Gör ett kort tryck för snabbinställning eller ett längre för digital inställning

PREVIOUS (föregående): Navigera till föregående inställning (CYCLE och SETUP)

NEXT (nästa): Navigera till nästa inställning (CYCLE och SETUP)

RETURN (åter): Bekräfta värde som ställdts in och lämna inställningsläget

Lägen för tändningsmetod: TIG HF eller TIG PAC (kontakt)

Avtryckarlägen, 2-takt eller 4-takt

Gastest: tryck och håll kvar för att öppna gasventilen

Val av lokal- eller fjärrkontroll och läsbrytare för säkerhetsskod

Inställningsratt

Indikatorlampa för strömförsörjning

Varmlingslampa för termiskt fel

Varmlingslampa för nätpånningsfel

TIG-svetsning vald

MMA-svetsning vald

Förinställning av gasflöde (0-10 sekunder)

Upslope-tid: (0,0-1,0 sekunder)

Inställning av startström, SOFTSTART (80-100 % av svetsström)

Svetsström

Strömtyp: AC DC+ DC- MIX

Inställning av downslope-tid (0-15 sekunder)

Gasefterströmningstid (0-30 sekunder)

Avtryckarhantering (2T, 4T)

Tändningsalternativ (HF/Lift - PAC)

Fjärrkontroll/pedal

Mättenhet D1 (A = ampere, ø = elektroddiameter)

Mättenhet D2 (V = volt, s = sekund, % = procent av huvudvärde, Hz = hertz)

Lasstroom en andere parameters aflezing	D1	Visning av svetsström och andra inställningar
Lasspanning en andere parameters aflezing	D2	Visning av svetsspänning och andra inställningar

A4. TECHNISCHE KENMERKEN

A4. TEKNISKA DATA

CITOTIG 240 AC/DC EASY – REF. W000381667		
HOOFDSTROOM		
Hoofdvoeding 1~	EE	TIG
Frequentie	230V (+/- 15%)	Primär strömförsörjning 1~
Stroomverbruik (100%)	50Hz / 60Hz	Frekvens
Stroomverbruik (max.)	3.7 kVA	Absorbed power (100%)
5 m lange hoofd-stroomtoevoerkabel	6.0 kVA	Absorbed power (max.)
	3 x 2,5 mm ²	5 meter lång nätslutenhetskabel

SECUNDAIRE STROOM		
SEKUNDÄRSTRÖM		
Nullastspanning	EE	TIG
Regelbereik	58 V DC	Tomgångsspänning
Zekering	10A/10V-180A/27,2V	Inställningsområde
Inschakelduur 100% (cycle 10mn)	16A	Säkring
Inschakelduur 40% (cycle 10mn)	120A	Funktionscykel 100 % (10-minuterscykel)
3 m lange geaarde kabel met klem	180A / 32V	Funktionscykel 40 % (10-minuterscykel)
Beschermingsklasse	50 mm ²	3 meter lång jordningskabel med klämma
Isolatieklasse	IP 23 C	Skyddsklass
Normen	H	Isoleringsklass
	EN 60974-1 / EN 60974-10 / 61000-3-12	Standard

CITOTIG 310 AC/DC EASY – REF. W000381669		
HOOFDSTROOM		
Hoofdvoeding 1~	EE	TIG
Frequentie	400V (+/- 10%)	Primär strömförsörjning 1~
Stroomverbruik (max.)	50Hz / 60Hz	Frekvens
5 m lange hoofd-stroomtoevoerkabel	14.4 kVA	Absorbed power (max.)
	4 x 2,5 mm ²	

SECUNDAIRE STROOM		
SEKUNDÄRSTRÖM		
Nullastspanning	EE	TIG
Regelbereik	63 V DC	Tomgångsspänning
Zekering	10A/20,5V-250A/30V	Inställningsområde
Inschakelduur 100% (cycle 10mn)	16A	Säkring
Inschakelduur 40% (cycle 10mn)	190A	Funktionscykel 100 % (10-minuterscykel)
3 m lange geaarde kabel met klem	250A / 32V	Funktionscykel 40 % (10-minuterscykel)
Beschermingsklasse	70 mm ²	3 meter lång jordningskabel med klämma
Isolatieklasse	IP 23 C	Skyddsklass
Normen	H	Isoleringsklass
	EN 60974-1 / EN 60974-10	Standard

A5. TECHNISCHE KENMERKEN COOLERTIG 2

A5. TEKNISKA DATA COOLERTIG 2

COOLERTIG 2 – REF. W000275844		
Voedingsspanning	230V (+/- 15%)	Matningsspänning
Voedingsvermogen	50 W	Matningseffekt
Koelvermogen	1,0 kW	Kyleffekt
Max. druk bij starten	4,0 bar	Maxtryck vid start
Koelvloeistof	FREEZCOOL RED	Kylvätska
Volume van het reservoir	3L	Tankens volym
Beschermingsgraad	IP 23 C	Skyddsnivå

A6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III

A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III

COOLERTIG III – REF. W000278471		
Voedingsspanning	24 V DC	Matningsspänning
Voedingsvermogen	50 W	Matningseffekt
Koelvermogen	1,0 kW	Kyleffekt
Max. druk bij starten	4,0 bar	Maxtryck vid start
Koelvloeistof	FREEZCOOL RED	Kylvätska
Volume van het reservoir	3L	Tankens volym
Beschermingsgraad	IP 23 C	Skyddsnivå

	OPGELET Een stilstaande ventilator is niet noodzakelijkerwijze defect vermits deze thermisch wordt aangedreven.		VARNING En stillstående fläkt är inte nödvändigtvis felaktig eftersom den är termiskt styrd.
---	---	---	--

**A7. AFMETINGEN EN
GEWICHT**

	Afmetingen (Lxbxh)/ Mått (l x b x h)	Netto gewicht/ Nettovikt	Verpakt gewicht/ Vikt inkl. förpackning	A7. MÄTT OCH VIKT
CITOTIG 240 AC/DC EASY	475 x 200 x 405	17 kg	19 kg	CITOTIG 240 AC/DC EASY
COOLERTIG 2	500 x 200 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG 2
CITOTIG 310 AC/DC EASY	505 x 195 x 440	25 kg	27 kg	CITOTIG 310 AC/DC EASY
COOLERTIG III	525 x 198 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG III

B – INDIENSTSTELLING

B1. UITPAKKEN VAN DE INSTALLATIE

OPGELET : de stabiliteit van de installatie wordt niet gegarandeerd bij een helling van meer dan 10°.

Gelieve bij installatie de volgende punten in acht te nemen:

Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond zodat geen stof wordt aangezogen in de koelingslucht.

- Plaats het toestel buiten het bereik van mogelijke wegvliegende deeltjes van slijpmachines.
- Vergewis u ervan dat de koelingslucht vrij kan circuleren.
- Plaats het toestel op minimum 20 cm afstand van mogelijke obstakels, zowel achteraan als vooraan, zodat de koelinglucht goed circuleert.
- Bescherm het toestel tegen hevige regen of rechtstreeks zonlicht.



Knip het plakband door en open het beschermingskarton.
Hef de generator uit het karton aan de handvaten.

B2. ELEKTRISCHE AANLTSUITING OP HET NET

De CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY wordt geleverd met :

- ⇒ De hoofdstroomvoerkabel aangesloten op de generator

Indien uw net overeenstemt met de fabrieksaansluiting, hoeft u enkel de toevoerkabel te voorzien van een mannelijke stekker die compatibel is met uw elektrische uitrusting en geschikt is voor het maximum verbruik van de generator (zie tabel op pagina 65).

De mogelijke netfrequenties zijn :

- ⇒ 50 en 60 Hz

De voeding moet worden beveiligd door een beschermingsvoorziening (zekering of stroomonderbreker) geschikt voor het maximum hoofdstroomverbruik van de generator.



WAARSCHUWING: deze apparatuur (**PRESTOTIG 310 AC/DC EASY**) is niet conform IEC 61000-3-12. Wanneer het wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem, valt het onder de verantwoordelijkheid van de installateur of gebruiker van de apparatuur om na te gaan bij de netwerkverdeler of dergelijke apparatuur mag worden aangesloten.



WAARSCHUWING: deze uitrusting (**PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY**) van klasse A is niet bestemd voor gebruik in woonwijken waar elektrische stroom wordt voorzien via een publiek laagspanningsnet. Op dergelijke plaatsen kunnen mogelijk problemen voorvallen met elektromagnetische compatibiliteit tengevolge geleide of straalstoringen.

B3. AANSLUITING VAN DE GASTOEVOER (OP DE REDUCEERKLEP)

(⇒ Voir PAGE 163)

Sluit de gasslang aan op de rep : 25 aansluiting van de generator.

De cilinderkraan heel even openen en terug sluiten om eventuele onzuiverheden te verwijderen.

Monteer de regeklep/debitmeter.

Sluit de bij de generator geleverde gasslang aan op de uitgang van de reduceerklep.

Open de gascilinder.

Tijdens het lassen moet het gasdebit tussen 10 en 20 l/min staan.



OPGELET

Koppel de gascilinder goed vast d.m.v. een veiligheidsband.

B – INSTALLATION

B1. UPPACKNING AV SETET

VARNING: Det kan inte garanteras att utrustningen står stadigt om lutningsvinkeln överstiger 10°.

Tänk på följande när maskinen installeras:

Placera maskinen på en stabil och torr yta för att säkerställa att damm inte dras i i kylfluten.

- Säkerställ att maskinen placeras på säkert avstånd från partiklar från eventuella slipmaskiner.
- Säkerställ att kylfluten kan cirkulera fritt.
- Både framför och bakom maskinen krävs ett avstånd på minst 20 cm från andra föremål, detta för att säkerställa god kylflutscirkulation.
- Skydda maskinen från kraftigt regn och direkt solljus.

Skär upp tejpen och öppna lådan.

Lyft upp strömkällan med hjälp av handtagen.

B2. ANSLUTNING TILL ELNÄTET

CITOTIG 240 och 310 AC/DC EASY levereras:

⇒ En primär strömförsljningskabel ansluten till strömkällan
Om elnätet på platsen har de specificerade anslutningsmöjligheterna ansluts helt enkelt strömförsljningskabeln, med en hankontakt som överensstämmer med elutrustningen och lämpar sig för strömkällans maximala förbrukning (se tabell s. 65).
Möjliga nätfrekvenser är :

- ⇒ 50 och 60 Hz

Strömförsljningen måste skyddas av en skyddsanordning (säkring eller kretsbytare) med klassning som överensstämmer med strömkällans maximala primärförbrukning.



ATENJIE: Denna utrustning (**PRESTOTIG 310 AC/DC EASY**) uppfyller inte kraven i IEC 61000-3-12. Om den ansluts till publika lågspänningssnät är personen som installerar eller använder utrustningen skyldig att säkerställa att utrustningen får anslutas, om nödvändigt genom att rådfråga elnätsdistributören.



ATENJIE: Denna A-klassutrustning (**PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY**) är inte avsedd att användas i bostadsområden med elförsörjning via publika lågspänningssnät. I sådana områden kan det eventuellt vara svårt att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet, på grund av nättörningar såväl som strålning.

B3. ANSLUTNING AV GASTILLFÖRSEL (TILL TRYCKREGULATOR)

(⇒ Se SIDORNA 163)

Anslut gasslangen till **punkt 25** på strömkällan.

Öppna gasflaskans ventil en aning och stäng den sedan för att avlägsna eventuella orenheter.

Installera tryckregulator/földesmätare.

Anslut gasslangen, som bifogas strömkällan, till tryckregulators koppling.

Öppna gasflaskan.

Under svetsning ska gasflödeskastigheten ligga mellan 10 och 20 liter/min.



VARNING

Se till att gasflaskan sitter fast ordentligt genom att installera en säkerhetsrem..

B4. AANSLUITING VAN DE UITRUSTING

(*✓*) Voir PAGE 163)

Aansluitingen aan de voorzijde van de generator.

Let erop dat de schakelaar Aan/Uit 0/1 Rep : 26 op de « 0 » positie staat.

In TIG modus :

Sluit de TIG toorts aan op de Rep : 23 rechts aansluitklem, de aardingsklem op Rep : 23 links aansluitklem, de gasslang op de Rep : 24 aansluiting en de bediening op de rep : 21

Bij gebruik met afstandsbediening, wordt deze aangesloten op de Rep : 22 aansluiting.

In gecoate elektrode modus :

Sluit de stekker van de elektrodedraagklem aan op de Rep : 23 rechts aansluiting van de generator.

Sluit de aardingsklem aan op de Rep : 23 links aansluiting van de generator.

Bij gebruik met afstandsbediening, wordt deze aangesloten op de Rep : 22 aansluiting.

Volg de DC+ DC- polariteiten aangeduid op de verpakking van het gebruikte elektrodenpakket.

B4. ANSLUTNING AV TILLBEHÖR

(*✓*) Se SIDORNA 163)

Anslutningar på framsidan av generatorn.

Kontrollera att strömbrytaren, punkt 26, står i läge 0.

I TIG-läge:

Anslut TIG-brännaren till anslutning punkt 23 höger, jordklämman till punkt 23 vänster, gasslangen till anslutning punkt 24 och avtryckaren till punkt 21.

När fjärrkontroll används ansluts den till anslutning punkt 22.

I läge för svetsning med belagda elektroder:

Anslut elektrodhållaren till fäste punkt 23 höger på strömkällan.

Anslut jordningskabeln till punkten på strömkällan. punkt 23 vänster

När fjärrkontroll används ansluts den till anslutning punkt 22.

Följ polmarkeringarna (DC+ DC-) på den aktuella elektrodförpackningen.

C – GEBRUIKSAANWIJZINGEN

De CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY is gebruiksvriendelijk ontworpen. Elke bediening stemt overeen met een eenvoudige functie.

C1. INDIENSTSTELLING

Aan/uit schakelaar (0/1)

Positie 0 : de generator is uitgeschakeld

Positie 1 : de generator is aangeschakeld

Na 10 seconden is de installatie werkzaam.

L1- Spanningsverklikker

L2- Thermische fout verklikker. De verklikker licht op bij oververhitting van de generator. Schakel het toestel niet uit zodat de ventilator verder werkt. Wacht tot de verklikker uitgaat, u kunt dan verder lassen.

L3- Stroomspanningsfout verklikker. De verklikker licht op wanneer de spanning te hoog of te laag is.


Controleer de stroomspanning. De verklikker licht op wanneer er overspanning is op de hoofdvoeding.

C – BRUKSANVISNING

Les CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY ont été conçus pour une utilisation facile.


Alla inställningar är knutna till en enkel funktion.

REP : 26

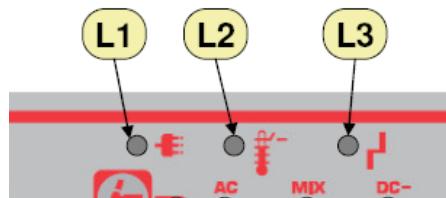

D1-Aflezing van de lasstroom of vooringestelde stroomwaarde.

D2-Aflezing van de lasspanning of de parameters.

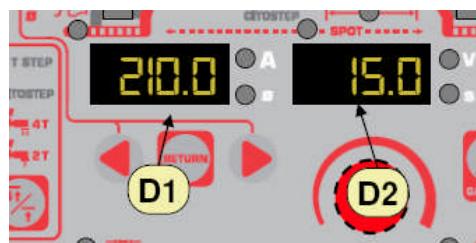

C2. METODES

Elektrode lassen

alle soorten van elektroden voor AC en DC kan worden gebruikt.

TIG lassen met wisselstroom

Deze laspost is specifiek ontworpen voor TIG aluminium lassen met wisselstroom

TIG lassen met gelijkstroom

Lassen met gelijkstroom (DC) wordt gebruikt voor verschillende soorten staal.

Puntlasmfunctie

Bij puntlassen kunt u de lasttiden afstellen van 0 tot 10 s.

Hechtlasmfunctie

Hechtlassen wordt gebruikt voor de assemblage van dunne platen, d.m.v. een zwakke energie, waardoor de vervorming van het basismateriaal wordt verminderd.

TIG lassen met gemengde AC-DC stroom (MIX)

Het lassen van platen van verschillende diktes gebeurt best met gemengde stroom.

Indien nodig de waarden aanpassen d.m.v. de INSTELLING functie.

C2. METODER

MMA-svetsning

alla typer av elektroder för AC och DC kan användas.

TIG-svetsning med växelström

Denna strömkälla är särskilt utformad för TIG-svetsning i aluminium med växelström (AC).

TIG-svetsning med likström

Svetsning med likström används vanligtvis vid svetsning i stål av olika grader.

Punktsvetsning

Vid punktsvetsning kan svetstiden ställas in från 0 till 10 sekunder.

Häftsvets

Med häftsvetsmetoden kan tunna material effektivt fogas samman. Låg värme används, vilket minskar risken för skevhett i basmaterialet.

TIG-svetsning med blandad växelström och likström (MIX)

Svetsning med blandad ström fungerar särskilt bra vid sammanfogning av material med olika tjocklek. Ställ vid behov in värdena med SETUP-funktionen.

C3. TIG ELECTRODEN

Gelijkstroom wordt specifiek gebruikt voor het lassen van verschillende soorten staal. Wij raden aan een Cerium elektrode te gebruiken.


SCHERPEN VAN DE ELEKTRODE

Het uiteinde van de elektrode wordt kegelvormig afgescherpt, zodat de boog stabiel is en de energie wordt geconcentreerd op de te lassen plaats.

De lengte van het aangescherpt gedeelte wordt bepaald in functie van de diameter van de elektrode.

Met lage stroom, puntuiteinde $l = 3 \times d$

Met hoge stroom, afgerond uiteinde $l = 1 \times d$

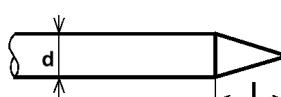

C3. TIG ELEKTRODER

Används när likström anges, eller vid svetsning av vissa sorters stål. Vi rekommenderar ceriumelektrod.

SLIPNING AV ELEKTRODEN

Elektrodens topp slipas till en kon. På så sätt blir bågen stabil och energin koncentreras till svetsområdet.

Hur lång den slipade delen ska vara beror på elektroddiametern.

Vid låg ström: spetsig kon som motsvarar $l = 3 \times d$ (se fig.)

Vid hög ström: en rundad kon som motsvarar $l = 1 \times d$

AC Elektrodentabel/Elektrodtabell, växelström

ELEKTRODE/ ELEKTROD	AC LASSTROOM/ SVETSSTRÖM AC			GASMONDSTUK GASMUNSTYCKE	GASSTROOM GASFLÖDE
	Min puntelektrode Min. spetsig elektrod	Min afgeronde elektrode Min. rundad elektrod	Max		
ø mm	A	A	A	ø mm	l/min
1,6	15	25	90	6 - 10	6...7
2,4	20	30	150	10 - 11	7...8
3,2	30	45	200	11 - 16	8...10
4,0	40	60	350	16 - 17,5	10...12


DC Elektrodentabel/Elektrodtabell, likström

ELEKTRODE ELEKTROD	MIN STROOM MIN. STRÖM	MAX STROOM MAX. STRÖM	GASMONDSTUK GASMUNSTYCKE	GASSTROOM GASFLODE
Ø mm	A	A	Ø mm	l/min
1,0	5	80	6 – 8	5...6
1,6	70	140	6 – 10	6...7
2,4	140	230	10 – 11	7...8
3,2	225	330	11-12-16	8...10


C4. ELEKTRODELASSEN (MMA)

Met de CITOTIG 240 ou 310 AC/DC EASY, kunt gebruik maken van de laselektroden voor AC of DC naar gelang van de mogelijkheden van de elektrode in kwestie.

Druk op de knop P2 voor lassen met gecoate elektrode. Het lampje L5 licht op bij activering van lassen met gecoate elektrode.

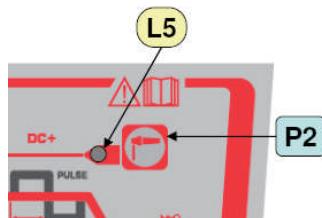


LED geeft de huidige geselecteerde:
AC / DC- / DC+. veranderen de aard van de stroom in te drukken P2.

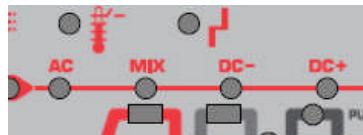

Druk op P3 om het dynamisme en het ontstekingspunt van de boog af te stellen. Navigeer met de knoppen P4 en P5, verlaat dit menu door op de TERUG knop P6 of de CYCLE knop P3 te drukken.

DYNAMISME VAN DE BOOG ("boog" -9 ... 0 ... 9)- : u kunt de waarde instellen met de R1 stroomregelknop. De nominale waarde is 0 ; voor een zachte boog instellen op een negatieve waarde (0 tot -9) ; voor een harde boog instellen op een positieve waarde (0 tot +9). een zachte boog, is het afvuren verlaagd.

ONTSTEKINGSPUNT (Hot -9 ... 0 ... 9) : u kunt de waarde instellen met de R1 stroomregelknop. Een positieve waarde geeft een sterker stroopunt, de standaard systeemgekozen waarde is 0.

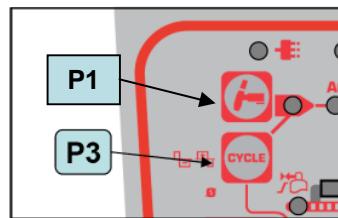

C5. TIG LASSEN

Kies TIG lassen door de P1 knop in te drukken. U kunt tevens de stroomsoort veranderen door op de keuzeknop (AC, MIX, DC-, DC+) te drukken. Hou de knop ingedrukt voor DC+.

Naargelang de gekozen modus kunt u de parameters aanpassen met de functie CYCLE P3. Verlaat deze functie door op dezelfde knop te drukken. U ziet terzelfdertijd de aanbevolen elektrodediameter.

AC TIG

Aanbevolen voor aluminium lassen. U kunt bijvoorbeeld ook de balans en de frequentie van de wisselstroom regelen d.m.v. de functie CYCLE P3en de pijltjes. De volgende parameters kunnen worden geregeld :

C5. TIG SVETSNING

Välj TIG-svetsning genom att trycka på TIG-knappen P1. Strömläge ändras genom att trycka på valknappen igen (AC, MIX, DC-, DC+). För att välja DC+ måste man hålla knappen intyckt. I enighet med valt strömläge kan parametrarna justeras med funktionen CYCLE P3. Avsluta CYCLE P3-funktionen genom att trycka på CYCLE P3-knappen. Samtidigt visas rekommenderad elektroddiametern.

TIG MED VÄXELSTRÖM

Tigsvetsning med växelström är avsedd för aluminium. Exempelvis kan växelströmmens balans och frekvens justeras med CYCLE P3och pilknapparna. Följande svetsparametrar kan ställas in:

A. Balans (bAL -50 ... 0, fabriksinställning -25%)

een waarde van -25 tot 0 balanswaarde breekt de aluminelaag beter maar verhit de elektrode meer dan het stuk (de elektrode wordt bot).
een waarde van -50 tot -25 balanswaarde verhoogt de energie en de penetratie in het stuk, maar vermindert de ets van het aluminiumoxide.
Indien u de temperatuur van de elektrode met afgeronde punt wenst te verhogen tijdens het lassen, moet de balanswaarde positief worden afgesteld. Indien u de temperatuur van de elektrode met gescherpte punt wenst te verlagen tijdens het lassen met behoud van een scherpe punt, Stel de balans tot -50.
Bij gebruik met de fabriksinstelling blijft de elektrode scherp.
Een gescherpte elektrode met een smalle boog geeft een smal lasbad en een betere penetratie dan een afgeronde elektrode. Een smalle boog is uiterst geschikt voor hoeklassen.
Een afgeronde elektrode geeft een brede boog, die tevens het afbijten van de aluminiumoxide op een breder oppervlak bevordert.

B. Frequentie (FrE 50 ... 250 Hz, fabriksinställning 60 Hz)

verhoging van de frequentie produceert een meer stabiele boog en smal.

C. Keuze van de golfvorm, sinus of vierkant (Sinus/SquArE)

De golfvorm beïnvloedt het booggeluid en de penetratie. Een sinusvorm geeft minder geluid, terwijl een vierkante vorm een betere penetratie geeft (fabriksinställning).

D. 2T hot start tiden (H2t 0.1 s...5.0 s, fabriksinställning 1 s)

Voorverwarmingstijd voor de 2-tiden functie. Het stuk kan worden voorverwarmd (hot start) met een AC of DC stroom. De hier gekozen tijd is berekend op DC stromen.


C6. COMPOTIG (MIX)**a) Lassen COMPOTIG (gemengde AC/DC stroom)**

Bij gemengde stroom worden de frequentie en de balans van de wisselstroom bepaald door de instellingen van de AC stroom.
Men krijgt toegang tot deze instellingen door een druk op de knop CYCLE P3, en door vervolgens de parameters te selecteren aan de hand van de pijltjes P4 en P5

1. AC tijd (AC 10 ... 90 %, fabriksinställning 50 %)
2. Cyclustijd (CYc 0.1 ... 1.0 s, fabriksinställning 0.6 s)
3. DC stroom (DC(-) 50 ... 150 %, fabriksinställning 100 %)
4. Balans (bAL -50 ... 0 ... +10 %, fabriksinställning -25 %)
5. Frequentie (FrE 50 ... 250 Hz, fabriksinställning 60 Hz)
6. Keuze van de golfvorm, sinus of vierkant (Sinus/SquArE)
7. 2T hot start tiden (H2t 0.1 s...5.0 s, fabriksinställning 1.0 s)

Regeling enkel mogelijk in tijdfunctie 2T / 4T STEP

Verhoging van de DC stroom bevordert penetratie maar vermindert het afbijten.

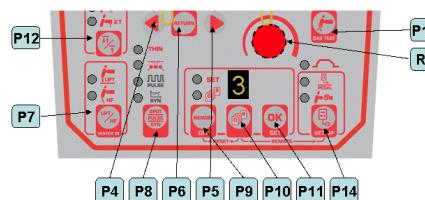**A. Balans (bAL -50 ... 0, fabriksinställning -25%)**

ett värde på -25 till 0 balansvärde bryter upp aluminiumoxiden effektivare men hettar upp elektroden mer än arbetsstycket (spetsen trubbas av).
ett värde på -50 till -25 balansvärde ökar värmearrangingen och inträngningen i basmetallen, men minskar etsning av aluminiumoxid.
Om man vill höja elektrodtemperaturerna vid svetsning med trubbig elektrod kan balansen justeras i positiv riktning, och vill man sänka elektrodtemperaturen vid svetsning med spetsig elektrod justeras den på motsvarande sätt i negativ riktning.
justera balansen till -50.
En spetsig elektrod möjliggör även svetsning med smalare båge, vilket ger en smalare fog och djupare inträngning än svetsning med trubbig elektrod. En smal fog är särskilt lämplig vid kålsvetsning.
Svetsning med trubbig elektrod ger en bredare båge, vilket även vidgar aluminiumoxid.

B. Frekvens (FrE 50 ... 250 Hz, fabriksinställning 60 Hz)

öka frekvensen ger en mer stabil båge och smal.

C. Val av växelströmmens vågform; sinuskurva eller fyrkantsvåg (SinuS/SquArE)

Vågformen påverkar bågens ljudnivå och inträngning. En sinuskurva ger lägre ljudnivå, medan en fyrkantsvåg ger bättre inträngning (fabriksinställning).

D. Hot start-tid för funktionen 2T (H2t 0,1 s ... 5,0 s, fabriksinställning 1 s)

Förwärmningstider för 2T-funktionen. Arbetsstycket kan förvärmas (Hot Start) vid både växelström och likström. Tiden som ställs in här kvarstår för likströmslägen i TIG.

C6. MIX COMPOTIG SVETSNING**a) SVETSNING MIX COMPOTIG (en blandning av växelström och likström)**

Vid blandad ström bestäms växelströmmens frekvens och balans genom justeringar av växelströmmen.

Dessa inställningar nås genom att trycka på knappen CYCLE P3 och sedan välja en parameter med pilarna P4 och P5.

1. AC-tid (AC 10 ... 90 %, fabriksinställning 50 %)
2. Cykeltid (CYc 0,1 ... 1,0 s, fabriksinställning 0,6 s)
3. DC-ström (DC(-) 50 ... 150 %, fabriksinställning 100 %)
4. Balans (bAL -50 ... 0 ... +10 %, fabriksinställning -25 %)
5. Frekvens (FrE 50 ... 250 Hz, fabriksinställning 60 Hz)
6. Val av växelströmmens vågform; sinuskurva eller fyrkantsvåg (SinuS/SquArE)
7. Hot Start-tid för funktionen 2T (H2t 0,1 s ... 5,0 s, fabriksinställning 1 sekund)

Ses endast med funktionen 2T / 4T STEP.

Ökande DC-ström ökar inträngningen men minskar reningseffekten.

C7. TIG LASSEN MET WISSELSTROOM

Wisselstroom wordt specifiek gebruikt voor aluminiumlassen. We bevelen het gebruik van een Cerium (grijze) of lanthane of eindelektrode (groen)

Balans

Tijdens het lassen met wisselstroom wordt de ratio tussen positieve en negatieve half-cyclus de balans genoemd. D.m.v. de balans kunt u de hitte tussen de elektrode en het te lassen stuk controleren.

Bi een positieve balans betekent dit dat de positieve half-cyclus langer is dan de negatieve, de hitte is meer geconcentreerd op de elektrode dan op het te lassen stuk. Wanneer de balans negatief is, worden de negatieve half-cyclussen langer, het te lassen stuk warmer en de elektrode minder warm. De CITOTIG beschikt in serie over een automatische balans die de correcte balanswaarde kiest. De gebruiker regelt de BALANS knop naargelang de gebruikte elektrode, en het toestel stelt de balans af voor de verschillende stromen.

De automatische balans geeft twee voordelen vergeleken met een constante balans:

- Bij lassen met wisselstroom, kunt u zowel een scherpe als bolle elektrode gebruiken.

Bij aanvang van het lassen, vormt het toestel het uiteinde automatisch.

- Het stroomgamma voor gebruik van de elektrode wordt uitgebreid: de minimum stroom wordt verlaagd en de maximum stroom wordt verhoogd.

Dankzij de automatische balans kunt u lassen met een scherpe elektrode met een smallere boog om een meer geconcentreerde voeg te krijgen met een diepere penetratie dan met een bolle elektrode. Een smalle voeg is noodzakelijk bij lassen van een band.

Bi gebruik van een botte elektrode wordt de boog en het oppervlak ervan breder, voor gebruik bij puntlassen en buitenhoeken.

C8. ONTSTEKINGSMODUS

Druk op de P7 knop voor een HF ontsteking of op TIG PAC voor een contactontsteking.

Het lampje naast de knop geeft de keuze aan.

TIG HF ONTSTEKING : De boog wordt ontstoken met een hoge frequentievonk, zonder aanraking van het te lassen stuk. Indien de boog niet is ontstoken binnen de seconde, herhaalt u bovenstaande werkwijze.



CONTACTONTSTEKING (PAC) : Druk de elektrode zachtjes op het te lassen stuk (1). Druk op de trekker, het gas stroomt weg en de stroom loopt door de elektrode. Verwijder de elektrode van het stuk door deze zodanig te draaien dat de buis in contact blijft met het stuk(2-3).

De boog komt tot stand en de lasstroom komt op niveau tijdens de inschakelduur (4).

Gebruik contactontsteking bij gevoelige elektronische uitrusting.

C9. TREKKERCYCLUS VAN DE TOORTS

Druk op de P12 knop om de gekozen modus te selecteren : 2 tijden/4 tijden/Citostep of 4 tijden step. Het lampje geeft de gekozen cyclus aan.

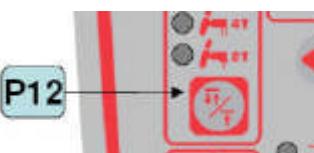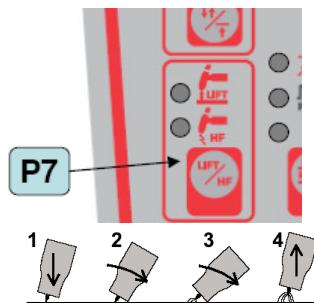

2T/HF ONTSTEKING

1. Druk op de trekker van de toorts. Het gas stroomt weg en na de gekozen voor-gastijd, komt de boog tot stand bereikt de lasstroom het gewenste niveau tijdens de gekozen inschakelduur.

2. Laat de trekker los, de lasstroom daalt langzaam volgens de gekozen uitdooftijd. Wanneer de boog dooft, blijft het gas wegstromen tijdens de na-gastijd.

2T/CONTACTONTSTEKING (PAC)

1. Druk de elektrode zachtjes op het te lassen stuk.
2. Druk op de trekker van de toorts.
3. Verwijder langzaam de elektrode van het te lassen stuk. De boog komt tot stand en de lasstroom komt op niveau tijdens de inschakelduur.
4. Laat de trekker los, de lasstroom daalt langzaam volgens de gekozen uitdooftijd. Wanneer de boog dooft, blijft het gas wegstromen tijdens de na-gastijd.

C7. TIG-SVETSNING MED VÄXELSTRÖM

Växelström används vid svetsning i aluminium. Vi rekommenderar att en ceriumelektrod (grå) eller lanthane eller en elektrod med grön spets används.

Balans

Vid svetsning med växelström kallas förhållandet mellan den positiva och den negativa halvcykeln för balans. Med hjälp av balansen kan värmen mellan elektroden och arbetsstycket kontrolleras.

År balansen positiv innebär detta att den positiva halvcykeln är längre än den negativa halvcykeln, och att värmen koncentreras mer till elektroden än till arbetsstycket. Om balansen å andra sidan är negativ är den negativa halvcykeln längre, med varmare arbetsstycke och svalare elektrod. CITOTIG har automatisk balans som standard, och väljer automatiskt korrekt balansvärde. Användaren justerar BALANCE-ratten enligt vilken elektrod som används, och därmed ställer maskinen in balansen för de olika strömmarna.

Automatisk balans har två fördelar jämfört med konstant balans:

- Vid svetsning med växelström går det att använda elektoder både med avsmalnande och rund spets. När svetsningen påbörjas formar maskinen automatiskt den rundade spetsen.

- Elektrodens strömräckvidd vidgas. Minimumströmmen är lägre och maximumströmmen högre.

Tack vare den automatiska balansen går det att svetsa med avsmalnande elektrod, vilket ger en smalare båge som åstadkommer en mer koncentrerad fog och djupare inträngning än vad som uppnås med rundad elektrod. En smal fog är nödvändig vid svetsning av en list.

När en trubbig elektrod används blir bågen bredare och ytområdet större. Detta gör den lämplig för stumfogar och yttervinklar.

C8. TÄNDNINGSLÄGE

Tryck på knappen P7 för att välja mellan HF-tändning och PAC/LIFT-tändning.

Lamporna intill knappen visar vilket tändningsläge som valts.

TÄNDNING HF TIG: Bågen skapas av en högfrekvent gnista utan att arbetsstycket vidrör. Om bågen inte tänds efter en sekund uppreatas proceduren.

KONTAKTTÄNDNING (PAC): Tryck elektroden lätt mot arbetsstycket (1). Tryck in avtryckaren, så att gasen flödar ut och strömmen passerar genom elektroden. Avlägsna elektoden från arbetsstycket genom att vrinda den så att munstycket behåller kontakten med arbetsstycket (2-3).

Bågen skapas och strömmen stiger till svetsnivå (4). Använd kontaktändning i närvaro av känslig elektronisk utrustning.

C9. BRÄNNARENS AVTRYCKARCYKL

Tryck på knappen P12 för att välja mellan avtryckarlägena 2-takt, 4-takt, CITOSTEP eller 4T STEP. Lampan som tänds visar vilken cykel som valts.



2-TAKT/HF-TÄNDNING

1. Tryck på brännarens avtryckare. Gasen flödar ut. Enligt förinställd gasförströmningstid bildas bågen och svetsströmmen stiger till sin nivå under den valda stigningstiden.

2. Släpp avtryckaren så att svetsströmmen sjunker sakta under den valda slope down-tiden. När bågen har slöcknat fortsätter gasen att strömma under gasefterströmningstiden.


2-TAKT/KONTAKTTÄNDNING (PAC)

1. Tryck elektroden lätt mot arbetsstycket.
2. Tryck på brännarens avtryckare.
3. Avlägsna saktå elektroden från arbetsstycket. Bågen skapas och strömmen stiger till svetsnivå.
4. Släpp avtryckaren så att svetsströmmen sjunker under den valda slope down-tiden. När bågen har slöcknat fortsätter gasen att strömma under gasefterströmningstiden.

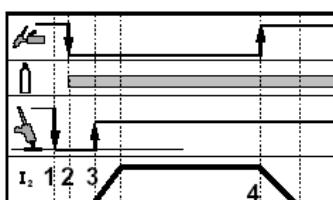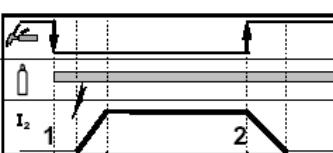


2T/ CONTACTONTSTEKING (PAC)


De dooftijd kan worden onderbroken door de trekker vlug in te drukken.

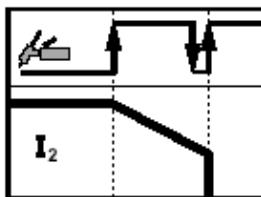**2T/ CONTACTONTSTEKING (PAC)**


U kunt terugkeren naar de lasstroom door op de trekker te drukken. Zo komt de stroom terug op niveau binnen dezelfde tijdsspanne als bij het doven.

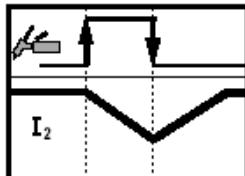**4T/ H.F. ONTSTEKING**


- Druk op de trekker. Het beschermingsgas stroomt weg.
- Laat de trekker los. De boog komt tot stand en de lasstroom komt op niveau tijdens de inschakelduur.
- Druk op de trekker. Het lassen gaat verder.
- Laat de trekker los, de lasstroom vermindert en de boog dooft uit na de uitdooftijd. Het beschermingsgas blijft wegstromen tijdens de gekozen uitdooftijd.

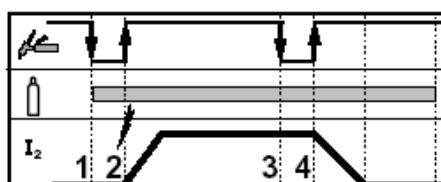**4T/ CONTACTONTSTEKING (PAC)**


- Druk de elektrode zachtjes op het te lassen stuk ;
- Druk lang op de trekker van de toorts.
- Verwijder langzaam de elektrode van het te lassen stuk. De boog komt tot stand en de lasstroom komt op niveau tijdens de inschakelduur.
- Druk op de trekker. Het lassen gaat verder.
- Laat de trekker los, de lasstroom vermindert en stopt bij het bereiken van de uitdooftijd. Wanneer de boog is uitgedoofd, blijft het beschermgas wegstromen tijdens de na-gastijd.

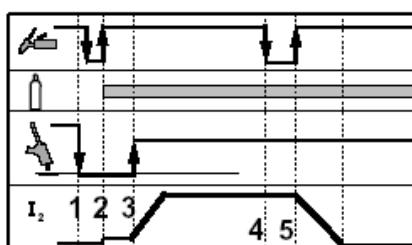**4T/ CONTACTONTSTEKING (PAC)**

Bij het drukken op de trekker tijdens het doven blijft de stroom op hetzelfde niveau zolang u drukt. Wanneer u de trekker loslaat, vermindert de stroom.

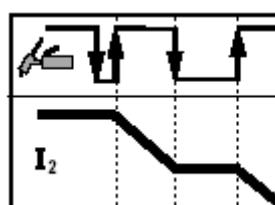**4T/ CONTACTONTSTEKING (PAC)**

Door langdurig op de trekker te drukken kunt u terug het lasstroomniveau bereiken.

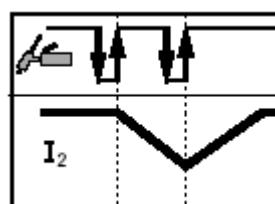**C10. AFSTELLEN VAN DE CYCLUSPARAMETERS**

Om de verschillende cyclusparameters af te stellen, kiest u de gewenste parameter via de knoppen P4 en P5 tot u de parameter kunt aflezen.


De paneellampjes duiden de gekozen parameter aan in de tekening van de lascyclus.

Uitdooftijd :

De regeling van de uitdooftijd gebeurt wanneer de LED L18 oplicht d.m.v. de potentiometer R1. Deze tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 15 s. Wanneer u de uitdooftijd regelt kunt u deze aflezen in seconden.

Na-gastijd :

De regeling van de na-gastijd gebeurt wanneer de LED L20 oplicht d.m.v. de potentiometer R1. Deze tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 30 s. Wanneer u de na-gastijd regelt kunt u deze aflezen in seconden.

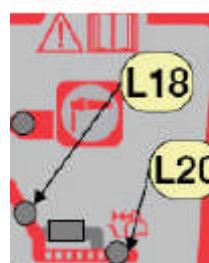**2-TAKT/KONTAKTTÄNDNING (PAC)**

Slope down-tiden kan avbrytas genom att avtryckaren trycks in snabbt.

2-TAKT/KONTAKTTÄNDNING (PAC)

Man kan återgå till svetsström genom att trycka på avtryckaren. Tiden som strömmen behöver för att nå sin nivå är ungefärlig lika lång som slope down-tiden.

4-TAKT/HF-TÄNDNING

- Tryck in avtryckaren. Skyddsgasen flödar ut.
- Släpp avtryckaren. Bågen skapas och strömmen stiger till svetsnivå.
- Tryck in avtryckaren. Svetsningen fortsätter.
- Släpp avtryckaren. Svetsströmmen börjar sjunka och bågen slöknar efter slope down-tidens utgång. Skyddsgasen fortsätter att flöda under den valda tiden.

4-TAKT/KONTAKTTÄNDNING (PAC)

- Tryck elektroden lätt mot arbetsstycket.
- Tryck in brännarens avtryckare och håll den intyckt en lång stund.
- Avlägsna sakta elektroden från arbetsstycket. Bågen skapas och strömmen stiger till svetsnivå.
- Tryck på avtryckaren. Svetsningen fortsätter.
- Släpp avtryckaren. Svetsströmmen sjunker och upphör efter den valda slope down-tidens utgång. När bågen har slöknat fortsätter gasen att strömma under gasefterströmningstiden.

4-TAKT/KONTAKTTÄNDNING (PAC)

När avtryckaren trycks in under slope down hålls strömmen på samma nivå så länge som avtryckaren är intyckt. När avtryckaren släpps sjunker strömmen.

4-TAKT/KONTAKTTÄNDNING (PAC)

Genom att trycka in brännarens avtryckare och hålla den intyckt en lång stund får man strömmen att återgå till svetsnivå.

C10. JUSTERA CYKELPARAMETRarna

För att ställa in svetscykelns olika parametrar trycker man på knapparna P4 och P5 tills den parameter man vill ställa in har valts.

Den valda parametern markeras med en lampa.

Slope down-tid:

Slope down-tiden har ställts in när L18 tänds, och justeringen görs med ratten R1. Tiden kan ställas in från 0 till 15 sekunder. Medan slope down-tiden ställs in visas den i sekunder.


Gasefterströmningstid:

Gasefterströmningstiden har ställts in när L20 tänds, och justeringen görs med ratten R1. Tiden kan ställas in från 0 till 30 sekunder. Medan gasefterströmningstiden ställs in visas den i sekunder.

Inschakeltijd :

De regeling van de inschakeltijd gebeurt wanneer de LED **L8** oplicht d.m.v. de potentiometer **R1**. Deze tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 10 s. Wanneer u de inschakeltijd regelt kunt u deze aflezen in seconden **Voor-gastijd :**

De regeling van de voor-gastijd gebeurt wanneer de LED **L6** oplicht d.m.v. de potentiometer **R1**. Deze tijd kan worden ingesteld tussen 0 en 10 s. Wanneer u de voor-gastijd regelt kunt u deze aflezen in seconden

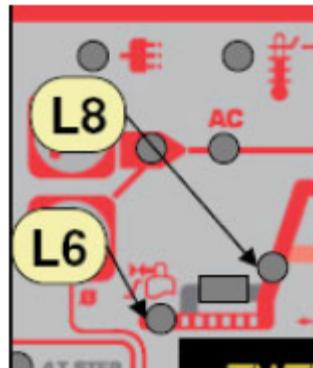**C11. EXTRA FUNCTIES**

Het toestel beschikt over functies en regelingen die niet zichtbaar zijn op het controlepaneel. De gebruiker heeft geen nood aan deze functies bij normaal laswerk, maar deze kunnen nuttig zijn voor speciale toepassingen. Deze functies worden « digitale functies » genoemd, omdat ze toegankelijk zijn d.m.v. digitaal kiezen. Deze staan op ON / OFF of standaard / regelbaar.
a) De functies SETUP A worden als volgt gebruikt :
 1. Druk langdurig op de setup knop 2T/4T (P12)
 2. Kies het nummer van de gewenste digitale functie door te drukken op de pijltjes P4 en P5
 3. Wijzig de regeling van de functie d.m.v. de hoofdknop R1.
 4. Wanneer de aanpassing is uitgevoerd, slaat u deze op door nogmaals op de knop 2T/4T (P12) « digitale functies » te drukken.
 De fabrieksinstellingen worden in vet gedrukt weergegeven.

Up slope-tid:

Up slope-tiden har ställts in när **L8** tänds, och justeringen görs med ratten **R1**. Tiden kan ställas in från 0 till 10 sekunder. Medan up slope-tiden ställs in visas den i sekunder.

Gasförströmningstid:

Gasförströmningstiden har ställts in när **L6** tänds, och justeringen görs med ratten **R1**. Tiden kan ställas in från 0 till 10 sekunder. Medan gasförströmningstiden ställs in visas den i sekunder.

C11. EXTRAFUNKTIONER

Maskinen har fler funktioner och valmöjligheter än de som visas på panelen. Användaren behöver inte dessa extrafunktioner vid vanlig svetsning, men de kan vara användbara i situationer som kräver "specialsvetsning". Dessa funktioner kallas "digitala" eftersom de nås via digitala val, och är följande : on/off och standardinställningar eller justerbara inställningar.
a) SETUP En funktion används på följande sätt :
 1. Tryck in SETUP-knappen 2T/4T (P12) en lång stund.
 2. Välj nummer på önskad digital funktion genom att trycka på pilknapparna **P4** och **P5**.
 3. Ändra de digitala funktionernas inställningar med ratten **R1**.
 5. När önskade ändringar är gjorda sparas de nya inställningarna med ett nytt tryck på SETUP-knappen 2T/4T (P12) . De digitala funktionernas fabriksinställningar anges med fet stil.

			*A = Algemeen : toepassing op alle programma's - De fabrieksinstellingen staan vet gedrukt *A = Allmän: gäller för alla program - Fabriksinställningar markeras med fet stil
A1	Indexering van de inschakeltijd (*A) Upslope strömförhållande (*A)	ON	De inschakeltijd wordt geregeld in functie van de stroom. – Upslope-tiden avgörs av strömmen
		OFF	De inschakeltijd blijft op de ingestelde positie – Den inställda upslope-tiden kvarstår.
A2	Indexering van de uitdooftijd (*A) Downslope strömförhållande (*A)	ON	De uitdooftijd wordt geregeld in functie van de stroom. – Downslope-tiden avgörs av strömmen
		OFF	De uitdooftijd blijft op de ingestelde positie – Den inställda downslope-tiden kvarstår
A3	Antikleef TIG (*A) TIG anti-frys (*A)	ON	Antikleef TIG is geactiveerd – TIG anti-frys på
		OFF	Antikleef TIGis gedesactiveert – TIG anti-frys av
A4	Antikleef gecooate lectrode (*A) MMA anti-frys (*A)	ON	Antikleef gecooate elektrode is geactiveerd – MMA anti-frys på.
		OFF	Antikleef gecooate elektrode is gedesactiveert - MMA anti-frys av.
A7	VRD reductie van nullastspanning (*A) VRD (*A)	ON	VRD modus : rustspanning < 35 V – VRD-läge: tomgångsspanning < 35 V
		OFF	Nominale belasting spanning 63VDC / Märklast spänning 63 VDC
A8	Stoppen van het uitdoeven in 2 tijden 2T downslope-avstängning	ON	In 2 tijden modus stopt het uitdoeven door een korte druk op de trekker I2T-läge stängs downslope av med ett snabbt tryck på startknappen
		OFF	Een korte druk op de trekker heeft geen enkel effect Ett snabbt tryck har ingen effekt
A9	Automatisch puntlassen Häftautomatik	ON	Wanneer het lassen minder dan 3 seconden duurt, is er geen uitdoving wanneer het lassen stopt Om svetsningen pågått i mindre än 3 sekunder blir det ingen downslope när den stoppas
		OFF	De automatische puntlasfunctie is gedesactiveert – Häftautomatik av.
A10	Begrenzing van de stroomstijgingsgraad bij sterke stroom Begränsning av strömmens stigningstid vid hög ström	ON	Wanneer de stroOm hoger is dan 100A en de inschakeltijd op 0.0s staat, is er een stijging van 0.2 s bij de helft van de lasstroomb
		OFF	Om strömmen överstiger 100 A och upslope-tiden är 0,0 sekunder blir det en 0,2 sekunder lång slope från halva svetsströmmen
A12	Gecooate elektrode/TIG keuze met afstandsbediening(A*) MMA- eller TIG-läge kan väljas med fjärrkontrollen (*A)	ON	TIG = aan het begin van het gamma van de afstandsbediening - TIG = fjärrkontrollskalans början Gecooate elektrode = aan het einde van het gamma – MMA = fjärrkontrollskalans slut
		OFF	Normale stroomregelfunctie van de afstandsbediening Fjärrkontroll som normal strömrégulator.
A13	Beginstroom ON/OFF Pilotbåge PÅ/AV	ON	
		OFF	
A14	Functie voor stroombehoud Strömfrysningsfunktion	ON	Tijdens de inschakelduur kan de stroom worden vastgezet (in 4T en CITOSTEP) door op de trekker te drukken Under slope kan strömmen "frysas" vid en viss nivå (4T och CITOSTEP) med ett tryck på startknappen.
		OFF	Deze functie is gedesactiveert – Frysningsfunktion av.
A15	Keuze van de geheugenopslagplaats met de plus/min knoppen (A*) Val av minneskanal med plus/-minus-knapparna (A*)	ON	De plus en min knoppen van de fakkels worden gebruikt om de plaats in het geheugen te bepalen Plus-/minus-knapparna på facklan kan användas för att välja minneskanal
		OFF	De knoppen regelen de stroom – Knapparna reglerar strömmen
A16	Activering van de plus/min knoppen (A*) Plus-/minus-knapparna aktiverade (A*)	ON	knoppen + en - de fakkels is nog steeds actief knapparna + och - facklan är fortfarande aktiv
		OFF	De plus en min knoppen van de afstandsbediening zijn enkel actief na indrukken van de "remote" knop Plus-/minus-knapparna på fjärrkontrollen är bara aktiva sedan de valts genom ett tryck på knappen REMOTE.
A17	Koelingsbeveiliging (A*) Vattenkylnings flödesvakt (A*)	ON	Beveiliging geactiveerd – Flödesvakt på
		OFF	Beveiliging gedesactiveert – Flödesvakt av
A19	AUTO koeling (A*) Automatiskt reglerad vattenkylling (A*)	ON	Automatische inschakeling geactiveerd – Automatisk reglering på
		OFF	De koeling werkt voortdurend – Vattenkyllingen körs ständigt
A20	Watertemperatuur beveiliging (A*) Vattenkylnings temperaturvakt (A*)	ON	De watertemperatuur beveiliging is geactiveerd – Vattenkylling med temperaturvakt (A*) vald
		OFF	De watertemperatuur beveiliging is niet actief – Temperaturvakt av
A21	Automatische herkenning van de afstandsbediening (A*) Automatisk identifiering av fjärrkontroll (A*)	ON	Automatische herkenning geactiveerd, regelingen zijn niet mogelijk indien niet aangesloten Automatisk identifiering på. Fjärrkontroll kan inte väljas om den inte är ansluten
		OFF	Automatische herkenning gedesactiveert, regelingen zijn mogelijk ook wanneer deze niet is aangesloten Automatisk anslutning på/av. Fjärrkontroll kan väljas även om den inte är ansluten

b) De speciale functies staan onder SETUP B – C – D – en E:

- Druk tegelijk en langdurig op de functies 2T / 4T (P12) en terug (P6)
 - Kies de gewenste SETUP: A - B – C – D – of E via een druk op de toets 2T / 4T (P12).
 - Kies het nummer van de digitale functie aan de hand van de pijltjes P4 – P5.
 - Wijzig de instelling van deze functie aan de hand van de hoofdknop R1
 - Na uitvoering van de wijziging, kan de nieuwe instelling worden opgeslagen door nogmaals te drukken op 2T / 4T (P12) - digitale functies.
- De fabrieksinstellingen worden vetgedrukt weergegeven.

b) Utökade funktioner finns i SETUP B, C, D och E:

- Tryck och håll in knapparna 2T/4T (P12) och return (P6) samtidigt.
 - Välj önskad SETUP: A, B, C, D eller E genom att trycka på knappen 2T/4T (P12).
 - Välj en siffra som motsvarar en digital funktion genom att trycka på pilarna P4 och P5.
 - Ändra funktionens inställning med huvudknappen R1.
 - När ändringen är gjord sparas de nya inställningarna med ännu ett tryck på knappen 2T/4T (P12) – digitala funktioner.
- Fabriksinställningarna är markerade med fet stil.

SETUP « B » TIG DIVERS

B1	Ontstekingsstroom TIG PAC TIG PAC bågtändningsström	20 3...230	Fabriksinställning 20A / Fabriksinställning 20A Regelbar van 3 tot 230A / Justerbar från 3 till 230A
B2	Duur van de hoge ontstekingsfrequentie HF HF Högfrekvent bågtändningstid	1.0 0.2...2.0	Fabriksinställning 1S / Fabriksinställning 1S Regelbar van 0,1 tot 2S / Justerbar från 0,1 till 2S
B3	"Natuurlijk" ophouden van de boog tijdens het doven "Naturig" släckning av bågen medan bågen stängs av	10 5...10	Fabriksinställning 10% van de lasstroom / Fabriksinställning: 10 % av svetsströmmen Regelbar van 5 tot 40% van de lasstroom / Justerbar från 5 till 40 % av svetsströmmen
B5	Fabriksinställingen / Fabriksinställningar	OFF PAN ALL	Fabriksinställning / Fabriksinställning Fabriksinställingen en opslag van de programma's / Fabriksinställning, spara program i minnet Fabriksinställingen en RAZ van de programma's / Fabriksinställning, återställning av program
B6	Doofmethoden / Släckningsmetod	1 2 3	Dozofmetoden A10 (beperking van de benadering) / Samma hastighet som A10 (begärning av ökningssidan) In functie van de doofparameters / Beroende på släckningsparametrarna Geen doving / Bågen har inte släckts
B7	Niet-lineaire doving / Icke-linjär släckning	OFF 0...50	Fabriksinställning / Fabriksinställning Regelbar 0...50% van de lasstroom / Justerbar från 0...50 % av svetsströmmen
B9	Uitschakeling van de koelgroep na het lassen Stänga av kylsystemet efter svetsning	OFF ON	Fabriksinställing 4mn / Fabriksinställning 4mn Fabriksinställing 30s / Fabriksinställning 30s
B10	Selectie van het "kaliber" van de punttijd Välja "kaliber"-punkttid	OFF ON	Fabriksinställing 0,0...15,0s – pas 0,1s / Fabriksinställning 0,0...15,0s – pas 0,1s Ou 0...150s – pas 1s
B11	MMA: Boogsterkte / MMA: Bågstyrka	0 -9...0...9	Fabriksinställning / Fabriksinställning Regelbaar -9 = soft arc, 9 = rough arc / Justerbar -9 = soft arc, 9 = rough arc
B12	Startstroom MMA (Hot Start) Startström MMA (Hot Start)	0 -9...0...9	Fabriksinställning / Fabriksinställning Regelbaar -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun / Justerbar -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun
B13	Startstroom TIG (Hot Start) Startström TIG (Hot Start)	10 OFF 5...40	Fabriksinställing 10% van de lasstroom / Fabriksinställning: 10 % av svetsströmmen Minimale stroom / Minimumström Regelbaar van 5 tot 40% van de lasstroom / Fabriksinställning: 5 av 40% svetsströmmen
B14	Weergaveduur van de parameters Tid som parametrarna visas	5.0 1.0...20.0	Fabriksinställing 5,0s / Fabriksinställning 5,0s Regelbaar van 1,0 tot 20,0s / Justerbar från 1,0 till 20,0s
B15	Cyclus 2T: Duur van de Hot Start (startstroom) 2T-läge: Hot Start-tid (startström)	1.0 0.1...5.0	Fabriksinställing 1,0s / Fabriksinställning 1,0s Regelbaar van 1,0 tot 5,0s / Justerbar från 1,0 till 5,0s

SETUP « C » et « D » (Mini / Maxi)

C1	Minimale voorgastijd Kortaste gasförströmningstid	0.0 0.0...2.0	Fabriksinstelling 0,0s / Fabriksinställningar 0,0s Regelbaar van 0 tot 2s / Justerbar från 0 till 2s
C7	Minimale nagastijd Kortaste gasefterströmningstid	1.0 0...10	Fabriksinstelling 1,0s / Fabriksinställningar 1,0s Regelbaar van 0 tot 10s / Justerbar från 0 till 10s
C16	Minimale balansregeling Inställning av minimumbalans	-80 -80...-10	Fabriksinställing -80% / Fabriksinställningar -80% Regelbaar van -80% tot -10% / Justerbar från -80% till -10%
D1	Maximale voorgastijd Längsta gasförströmningstid	1 0...10	Fabriksinstelling 1s / Fabriksinställningar 1s Regelbaar van 0 tot 10s / Justerbar från 0 till 10s
D7	Maximale nagastijd Längsta gasefterströmningstid	30 15...150	Fabriksinstelling 30s / Fabriksinställningar 30s Regelbaar van 15 tot 150s / Justerbar från 15 till 150s
D16	Maximale balansregeling Inställning av maximumbalans	10 0...20	Fabriksinställing 10% / Fabriksinställningar 10% Regelbaar van 0 tot 120% / Justerbar från 0 till 120 %

SETUP « E » Mode AC et MIX

E1	Frequentie in AC-modus Frekvens i AC-läge	60 50...250	Fabriksinstelling 60 Hz / Fabriksinställningar 60 Hz Regelbaar van 50 tot 250 Hz / Justerbar från 50 till 250 Hz
E2	Vorm van het AC-signal Typ av AC-signal	Sqr Sin	Signal carré Forme sinusoidale
E3	Continue component van het AC-signal / AC-signalens enkelriktade komponent	5 5...20	Fabriksinstelling 5 A / Fabriksinställningar 5 A Regelbaar van 5 tot 20 A / Justerbar från 5 till 20 A
E4	Standaardbalans Förprogrammerad inställning av balansen	-25 -50...-10	Fabriksinställing -25 % / Fabriksinställningar -25 % Regelbaar van -50 tot 10 % / Justerbar från -50 till 10 %
E5	Eerste negatieve alternantie in AC-modus / Den första negativa växlingen i AC-läge	100 100...500	Fabriksinstelling 100 % / Fabriksinställningar 100 % Regelbaar van 100 tot 500 % (Max 240 A) / Justerbar från 100 till 500 %
E6	Eerste positieve alternantie in AC-modus / Den första positiva växlingen i AC-läge	50 30...150	Fabriksinstelling 50 % / Fabriksinställningar 50 % Regelbaar van 30 tot 150 % (Max 240 A) / Justerbar från 30 till 150 % (Max 240 A)
E7	Ontstekstid bij positieve alternantie Tidsätgång för elektrisk bågtändning vid positiv växling	10 0...20	Fabriksinställing 10 ms / Fabriksinställningar 10 ms Regelbaar van 0 tot 20 ms / Justerbar från 0 till 20 ms
E8	Totale ontstekstid Total tidsätgång för elektrisk bågtändning	0.20 0.01...1,0	Fabriksinställing 0,20 s / Fabriksinställningar 0,20 s Regelbaar van 0,01 tot 1,0 s / Justerbar från 0,01 till 1,0s
E9	Duur van de TIG MIX-cyclus TIG MIX, cykellängd	0.6 0.1...1,0	Fabriksinställing 0,6 s / Fabriksinställningar 0,6 s Regelbaar van 0,1 tot 1 s / Justerbar från 0,01 till 1s
E10	Cyclische DC/AC-verhouding in TIG Förhållande DC/AC-cykel vid TIG-svetsning	50 10...90	Fabriksinställing 50 % / Fabriksinställningar 50 % Regelbaar van 10 tot 90 % / Justerbar från 10 till 90 %
E11	DC-spanningsniveau in TIG MIX Strömnivå DC vid TIG MIX	100 50...150	Fabriksinställing 100 % / Fabriksinställningar 100 % Regelbaar van 50 tot 150 % / Justerbar från 50 till 150 %
E12	Duur van "geringe dikte" punt Punktlängd "liten tjocklek"	10 1...200	Fabriksinställing 10 ms / Fabriksinställningar 10 ms Regelbaar van 1 tot 200 ms / Justerbar från 1 till 200 ms

C12. COOLERTIG 2 ET III

De koeler COOLERTIG wordt aangedreven door de stroombron. De pomp treedt automatisch in werking bij het starten van de laswerkzaamheden. Ga hier voor als volgt te werk:

1. De bron inschakelen.
2. Het peil van de koelvloeistof en het aanvoerdebiet van het reservoir controleren; indien nodig vloeistof toevoegen.
3. Indien u een vloeistofgekoelde toorts gebruikt, kunt u ze vullen door langer dan 2 seconden op de toets **WATER IN P7** te drukken.

De pomp blijft nog 5 minuten na het einde van de laswerkzaamheden werken, om het water op dezelfde temperatuur als die van het apparaat te brengen. Hierdoor beperkt men de onderhoudsfrequentie.

OVERVERHITTING

Wanneer de temperatuurcontrole-inrichting oververhitting van de koelvloeistof detecteert, gaat het controlelampje voor oververhitting branden, de machine stopt en op het beeldscherm verschijnt COOLER. De ventilator koelt het water en van zodra het controlelampje weer uitgaat, kunt u verder lassen.

WATERPEIL

Wanneer het waterdebet geblokkeerd is, verschijnt COOLER op het display.



C12. COOLERTIG 2 ET III

Kylaggregatet COOLERTIG styrs av strömkällan. Pumpen startar automatiskt när svetsningen inleds. Gör på följande sätt:

1. Spänningssätt strömkällan.
2. Kontrollera kylvätskenivån och inloppsflödet från tanken. Tillsätt kylvätska vid behov.
3. Om du använder en vattenkyld svetspistol kan du fylla den genom att hålla knappen **WATER IN P7**, intryckt i mer än 2 sekunder.

Pumpen fortsätter att fungera i 5 minuter efter svetsningen för att få vattentemperaturen att sjunka till utrustningens temperatur. Detta gör att servicefrekvensen minskar.

ÖVERHETTNING

Överhettningslampan tänds, utrustningen stannar och displayen indikerar COOLER när temperaturkontrollanordningen upptäcker en överhettning av kylvätskan. Fläkten kyler vattnet och när kontrollampen släcks kan du fortsätta svetsa.

VATTENNIVÅ

Displayen anger COOLER när vattenflödet är blockerat

C13. FOUTMELDINGEN

- ERR 3** Netspanning buiten de limieten +15/-15 Controleer de voedingsspanning
- ERR 4** Oververhitting van de generator Controleer de luchtcirculatie en laat het toestel afkoelen
- ERR 6** Secundaire spanning hoger dan 100V, het toestel uit- en terug inschakelen, indien het probleem blijft duren, contact opnemen met de technische dienst.

C13. FELMEDDELANDEN

- Nätspänningen över-/underskrider tillåtna värden +/-15. Kontrollera nätspänningen
Strömkällan är överhettad. Kontrollera luftflödet och låt maskinen svalna
Den sekundära spänningen överskrider 100 V. Stäng av maskinen och starta den sedan på nytt. Kontakta teknisk support om problemet kvarstår.

D – ONDERHOUD/ VERVANGSTUKKEN

D1 – ONDERHOUD

Ondanks de robuustheid van de CITOTIG 240 et 310 AC/DC EASY vereist het in goede staat houden van de generator een minimum aan onderhoud.

De frequentie van het onderhoud hangt af van het gebruiksomstandigheden (min of meer stoffig lokaal, min of meer intensief gebruik, enz.).

De acties hieronder beschreven worden gemiddeld één tot tweemaal per jaar uitgevoerd.

Ontstof het toestel, indien mogelijk met een stofzuiger of blazer met droge gecomprimeerde lucht (na legen van slangen en tank).

Controleer de verschillende aansluitingen. Controleer of ze voldoende diep vastzitten. Controleer in het bijzonder de secondaire mondstuksken waarop de laskabels worden aangesloten. Het is uiterst belangrijk dat de mondstuksken juist zijn aangespannen voor een goed elektrisch contact en om oververhitting van de aansluitingen te vermijden.

Controleer eerst de volgende punten bij elke inschakeling of bij defect :

De netaansluiting

De gasaansluiting

De aanwezigheid van de aardingsklem of het te lassen stuk

De staat van de toorts en uitrusting.

D – UNDERHÅLL/ RESERVDELAR

D1 – SERVICE

Även om CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY är en robust maskin krävs ett minimum av underhåll för att hålla strömkällan i gott skick.

Hur ofta underhållsåtgärderna behöver utföras beror på arbetsförhållandena (hur dammigt det är på arbetsplatsen, hur intensivt maskinen används etc.).

I allmänhet kan åtgärderna nedan utföras en eller ett par gånger om året.

Avlägsna dammet på utrustningen, om möjligt med dammsugare eller tryckluft (sedan slanger och tank tömts).

Undersök alla anslutningar. Se till att de är ordentligt åtdragna. Uppmärksamma särskilt i vilket skick de sekundära anslutningarna, som svetskablarna är anslutna till, befinner sig. Dessa anslutningar måste vara ordentligt fästa för att säkerställa korrekt elektrisk kontakt och undvika överhettning i anslutningarna.

Varje gång maskinen startas, eller vid eventuellt fel, kontrollera först:

elnätsanslutningen

gasanslutningen

att en jordningsklämma är fäst vid arbetsstycket

i vilket skick brännaren och dess tillbehör befinner sig.



OPGELET

Een stilstaande ventilator is niet noodzakelijkerwijze defect vermits deze thermisch wordt aangedreven.



VARNING

Om en fläkt stannar innebär detta inte nödvändigtvis att den är felaktig, eftersom fläktarna är termiskt stydda.



OPGELET

Controleer of de machine niet meer op het net is aangesloten vóór eventueel onderhoud.



VARNING

Säkerställ att maskinen inte är ansluten till elnätet innan underhållsåtgärder påbörjas.



OPGELET

Enkel bevoegde personen mogen herstellingen en onderhoud op het toestel uitvoeren.



VARNING

Endast auktoriserade personer får reparera och underhålla denna maskin.

D2 – INTERNE BEVEILIGINGEN VAN HET TOESTEL

BEVEILIGING BIJ OVERVERHITTING


Het gele verklekkerlampje L2 licht op en het toestel stopt bij oververhitting.

Het toestel kan oververhitte bij langdurig werken met stroom hoger dan 100 % van de werkingsfactor of wanneer de circulatie van de koelingslucht wordt verhindert.

BEVEILIGING TEGEN OVERSPANNINGEN IN DE HOOFDVOEDING

Indien de overspanningen in de hoofdvoeding belangrijk genoeg zijn (lampje L3) om schade aan het toestel te veroorzaken, wordt de voeding van het toestel onmiddellijk onderbroken.

Indien de overspanningen kortstondig zijn, veroorzaken deze kortstondige stroomonderbrekkingen. Het lampje op het paneel dat te hoge of te lage spanning aangeeft licht op tijdens een lange periode van overspanning.

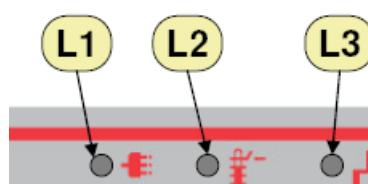

HET ONDERHOUDSGEDEELTE IS BESTemd VOOR HERSTELLERS EN BEVOEGDE PERSONEN

D2 – INTERNA SÄKERHETSANORDNINGAR

ÖVERHETNINGSSKYDD

Om maskinen blir överhettad tänds den gula varningslampan L2, och maskinen stannar. Maskinen kan överhettas om den har varit igång under en lång tid med arbetscykel över 100 %, eller om luftcirkulationen är blockerad.

SKYDD MOT ÖVERSÄPPNING I ELNÄTET

Om överspänningen i elnätet (lampa L3) blir hög nog att skada maskinen bryts maskinens strömtillförsel omedelbart.

Kortvarig överspänning kan visa sig som korta elavbrott. Över- och underspänningsslamporna på panelen tänds om överspänningen blir långvarigare.

UNDERHÅLLSINFORMATION ENDAST AVSEDD FÖR AUKTORISERAD PERSONAL OCH SERVICETEKNIKER

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC

D3 – VERVANGSTUKKEN

(voir page 163 - 166)

D3 – RESERVDELAR

(voir page 163 - 166)

CITOTIG 240 AC/DC EASY REF. W000381667	CITOTIG 310 AC/DC EASY REF. W000381669			
REFERENCE	REFERENCE	BENAMING	REP	BENÄMNING
W000276213	W000279494	HOOFDTRANSFORMATOR	1	HUVUDTRANSFORMATOR + FERRITISKA STÅL
W000276214	-	REDUCEERKLEP	2	PFC-SPJÄLL
-	W000279507	FILTERKAART Z005	2	FILTERKORT Z005
W000276215	W000279496	HF TRANSFORMATOR	3	TRANSFORMATOR FÖR HF-TÄNDNING
W000276216	W000279497	HOOFDCIRCUITKAART Z001	4	HUVUDKRETSKORT Z001
W000276217	--	IGBT SET	5	IGBT SET
W000276218	-	PFC KAART Z004	6	PFC-KORT Z004
-	W000279495	PRIMAIRE DIODEKAART Z004	6	PRIMÄRT DIODKORT Z004
W000276219	W000279499	SECUNDAIRE DIODE KAART Z002	7	SEKUNDÄRT DIODKORT Z002
W000276220	--	DIODE SET 5X60A	8	DIOD-SET 5X60 A
W000276221	W000279502	OMVORMER KAART Z003	9	INVERTERKORT Z003
W000276222	--	Z003 IGBT SET	10	Z003 IGBT-SET
W000276223	--	V65 IGBT SET	11	V65 IGBT SET
W000276224	W000279500	HF A003 KAART	12	HF A003 -KORT
W000276225	W000279501	A001 CONTROLEKAART	13	KONTROLLKORT A001
W000276226	W000276226	MAGNETISCHE ELEKTROKLEP	14	MAGNETSPJÄLL VO
W000276227	W000279504	INTERFACE KAART A004	15	GRÄNSSNITTSKORT A004
W000276228	W000279505	HULPBRONKAART A002	16	HJÄLPKÄLLEKORT A002
W000276229	-	CONDENSATOR 2X10NF/250VAC	34	KONDENSATOR 2X10NF/250VAC
W000264338	W000279498	VENTILATOR	17	FLÄKT
W000381832	W000381832	ACX PANEEL	18	ACX-PANEL
W000276231	W000279509	ACS PANEEL	19	ACS-PANEL
W000276232	--	Z004 KAARTSET	20	PFC-KORT Z004, REPARATIONSSET
W000276696	W000276696	CONNECTOR TREKKER	21	AVTRYCKARANSLUTNING
W000276697	W000276697	CONNECTOR AFSTANDSBEDIENING	22	KONTAKTDON FJÄRRKONTROLL
W000264995	W000264995	CONNECTOR 50 mm ²	23	KONTAKTDON 50 mm ²
W000276698	W000276698	GASAANSLUITING M12 x 100	24	GASANSLUTNING M12 x 100
W000265013	W000265013	AANSLUITING VAN GASSLANG	25	ANSLUTNING AV GASSLANG
W000264436	W000370916	HOOFDSCHAKELAAR	26	HUVUDSTRÖMBRYTARE
W000276686	W000279511	DRAAGHENDEL	27	BÄRHANDTAG
W000276687	W000276687	ACHTERPANEEL	28	BAKRE PANEL
W000276688	W000276688	FRONTPANEEL BINNEN	29	INVÄNDIG FRONTPEAL
W000276689	W000276689	FRONTPANEEL	30	FRAMSIDA
W000276690	W000276690	BESCHERMENDE AFDEKKING	31	SKYDDSHÖLJE
W000352038	W000352038	KNOP	32	KNAPP
W000352077	W000352077	RODE KAP	33	RÖTT TÄCKLOCK
W000276705	W000276705	PLASTIEK JUMPER	34	ÖVERKOPPLING PLAST
W000275427	W000275427	ROUE DE CHARIOT	-	WHEEL FOR TROLLEY

COOLERTIG 2 (CITOTIG 240 AC/DC EASY) – REF. W000275844

COOLERTIG 2
(voir page 164)

COOLERTIG 2
(voir page 164)

- 1 : 230 VAC
2 : Connecteur de commande
3 : Mise à la terre




Seulement les personnes habilitées peuvent faire ces branchements électriques

- 1 : 230 VAC
2 : Control connector
3 : Earth



Only authorized people is allowed to install these electrical connections

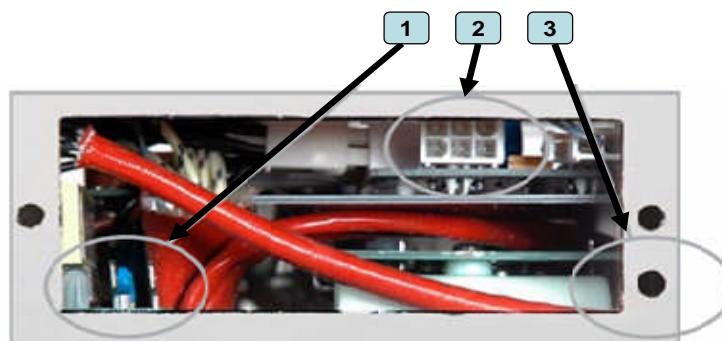


BENAMING	REP/PUNKT	REF.	BENÄMNING
RADIATOR	1	W000265354	KYLARE
TANK 3,7 L	2	W000265358	TANK 3,7 L
FRONTPANEEL COOLERTIG 2	3	W000276235	FRONTENDEL COOLERTIG 2
ACHTERPANEEL COOLERTIG 2	4	W000276236	BAKRE PANEL COOLERTIG 2
VULDOP	5	W000265357	PÅFYLLNADSLOCK
VULSLANG	6	W000265348	PÅFYLLNADSSLANG
DICHTING 10MM	7	W000265350	TÄTNING 10MM
SNELVERBINDING 1/8	8	W000265349	SNABBKOPPLING 1/8
BOCHTSTUK 1/8-1/8	9	W000276242	VINKELNIPPEL 1/8-1/8
INTERNE SLANGAANSLUITING 1/8	10	W000276243	INRE SLANGANSLUTNING 1/8
RUBBER SLANGAANSLUITING 1/8	11	W000265351	GUMMISLANGANSLUTNING 1/8
INTERNE SILICONENSLANG 5/8	12	W000276245	INRE SILIKONSLANG 5/8
RUBBER SLANG 10/17	13	W000265364	GUMMISLANG 10/17
POMPKLEP	14	W000276247	PUMPVENTIL
POMPDICHTING	15	W000276248	PUMPTÄTNING
A001 CONTROLEKAART – COOLERTIG 2	16	W000276249	KONTROLLKORT A001 COOLERTIG 2
POMP	17	W000276250	PUMP
VENTILATOR 119X119X38 24VDC	18	W000264435	FLÄKT 119X119X38 24VDC
TRANSFORMATOR COOLERTIG 2	19	W000276252	TRANSFORMATOR COOLERTIG 2
JUMPER VOOR COOLERTIG 2	20	W000276706	ÖVERKOPPLING FÖR COOLERTIG 2

COOLERTIG III (CITOTIG 310 AC/DC EASY) – REF. W000278471
COOLERTIG III

(voir page 167)

COOLERTIG III

(see page 167)

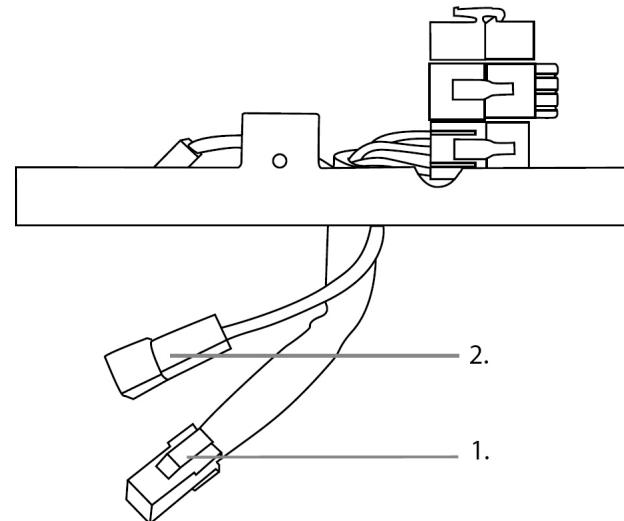

1. Câble de commande
2. Mise à la terre

1. Control connector
2. Protective earth

BENAMING	REP	REFERENCE	BENÄMNING
RADIATOR	1	W000265354	KYLARE
TANK 3,7 L	2	W000265358	TANK 3,7 L
FRONTPANEEL COOLERTIG 2	3	W000276235	FRONT PANEL COOLERTIG 2
ACHTERPANEEL COOLERTIG 2	4	W000276236	BAKRE PANEL COOLERTIG 2
VULDOP	5	W000265357	PÄFYLLNADSLOCK
VULSLANG	6	W000265348	PÄFYLLNADSSLANG
DICHTING 10MM	7	W000265350	TÄTNING 10MM
SNELVERBINDING 1/8	8	W000265349	SNABBKOPPLING 1/8
BOCHTSTUK 1/8-1/8	9	W000276242	VINKELNIPPEL 1/8-1/8
INTERNE SLANGAANSLUITING 1/8	10	W000276243	INRE SLANGANSLUTNING 1/8
RUBBER SLANGAANSLUITING 1/8	11	W000265351	GUMMISLANGANSLUTNING 1/8
SCHOKBREKER + SLANG	12	W000279590	DÄMPARE + SLANG
RUBBER SLANG 10/17	13	W000265364	GUMMISLANG 10/17
POMPKLEP	14	W000276247	PUMPVENTIL
POMPDICHTING	15	W000276248	PUMPTÄTNING
CONTROLEKAART A001 COOLERTIG	16	W000279515	COOLERTIG KONTROLLKORT A001
POMP	17	W000276250	PUMP
VENTILATOR 119X119X38 24VDC	18	W000164435	FLÄKT 119X119X38 24VDC
JUMPER VOOR COOLERTIG	20	W000276706	ÖVERKOPPLING FÖR COOLERTIG
LINKER ZIJPANEEL	21	W000279516	LATERAL KONTROLLPANEL, VÄNSTER
RECHTER ZIJPANEEL	22	W000279517	LATERAL KONTROLLPANEL, HÖGER

OPTIES

TILLVAL

RC1
 5 m : Ref: W000263311
 10 m : Ref: W000270324



Regeling van de lasstroom MMA / TIG, regelbereik 0-9.
 Als u wilt aanpassen van de lasstroom met behulp van een afstandsbediening moet je de knop en selecteer SET-UP verbinden. Het kliklampje L26 bevindt zich op de afstandsbediening. Houd de SELECT-toets toets op de afstandsbediening (SET-UP-toets) de bepaling van de grenzen van de aanpassing bereik van de afstandsbediening.

Reglering av MMA/TIG-svetsström, område 0-9
 Om du vill justera svetsström med en fjärrkontroll du behöver ansluta knappen och välj SET-UP. Lampan L26 finns på fjärrkontrollen. Håll välj knappen fjärrkontrollens knappar (SET-UP-knappen) för att definiera gränserna för anpassningen räckhåll för fjärrkontrollen.

FP1
 Ref: W000263313

De voetschakelaar wordt gebruikt in FP1 TIG Time 2.

De aanpassing bereik van instelbare parameters:

de minimale waarde. het bereik is geselecteerd met behulp van de knop paneel functies wanneer het pedaal is niet druk, het digitale display geeft "LO".

De maximale waarde van het bereik wordt op dezelfde wijze geselecteerd door langdurig te drukken op de knop SET-UP van het functiepaneel, de digitale display geeft "HI" weer .

Het lassen sequentie kan beginnen met lichte druk op het pedaal. De boog is opgericht met het huidige minimum. De lasstroom bereikt de maximale waarde. wanneer neerwaartse druk wordt uitgeoefend op het pedaal. De boog wordt gedooft wanneer het pedaal wordt losgelaten.

Herhaal zonodig opnieuw



Den fotreglage används i FP1 TIG Time 2.

Justeringen antal justerbara parametrar:

det minsta värdet. området har valts med vredet panelen funktioner när pedalen inte är trycksatt, den digitala displayen visar "LO".

Områdets maxvärdet väljs på samma sätt; genom att hålla SETUP-knappen på kontrollpanelen intryckt visas "HI"-värdet på den digitala displayen.

Svets-sekvensen kan börja med lätt tryck på pedalen. Den båge som är etablerad med den nuvarande minimivån. Den svetsström når det maximala värdet. när prässpressen utövas på pedalen.

Ljusbågen släcks när pedalen släpps. Upprepa om det behövs.

T3
 Ref: W000277087



DRAGKÄRRA FÖR STRÖMKÄLLA OCH TILLBEHÖR (T3)

Dragkärran (T3) gör det enkelt att flytta strömkällan CITOTIG 240 ET 310 AC/DC samt en gasflaska.

VERRIJDARE OPTIE VOOR GENERATOR EN TOEBEHOREN, (T3)
 Trolley (T3) voor gemakkelijke verplaatsing van de CITOTIG 240 ET 310 AC/DC generator met gascilinder

A – INFORMACJE OGÓLNE

A1. PREZENTACJA INSTALACJI

CITOTIG 240 AC/DC EASY to jednofazowe źródło zasilania dla procesu spawania łukowego TIG AC/DC i elektrodą otuloną stali niestopowych, stali nierdzewnej i aluminium.

CITOTIG 310 AC/DC EASY jest generatorem typu "falownik trójfazowy" do spawania łukowego, spawania TIG AC/DC oraz spawania elektrodą otuloną stali niestopowych, stali nierdzewnych oraz aluminium.

Urzadzenia **CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY** są zasilane z jednofazowej sieci 230V (**CITOTIG 240**) lub z trójfazowej 400V (**CITOTIG 310**) i dostarczają prąd staly lub zmienny na wyjściu.

SKŁADNIKI ZESTAWU SPAWALNICZEGO

- ☞ Źródło zasilania **CITOTIG 240** lub **310 AC/DC EASY**
- ☞ Kabel zasilający o długości 5m
- ☞ Kabel uziemienia 50mm² (o długości 3 metrów) z zaciskiem
- ☞ Wąż gazowy o długości 1,5m z wyposażeniem
- ☞ Zestaw instrukcji bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji

A2. OPIS PANELU PRZEDNIEGO I TYLNEGO

(☞ zob. STRONA 163)

Panel ustawień	18	Panou reglare
Gniazdo 5B sterowania spustem	21	Comandă declanșare mufă 5B
Gniazdo zdalnego sterowania	22	Mufă comandă la distanță
Uchwyt elektrody TIG (-) gniazdo dinse(zostawił)	23	Cuplă tip dinse pentru fir masă (-) (left)
Gniazdo przewodu uziemienia (+) (right)	23	Cuplă tip dinse port-electrod (+) (right)
Wylot gazu	24	Conectare ieșire gaz
Złącze wlotu gazu	25	Cuplă intrare gaz
Wyłącznik on / off	26	Întrerupător Pomit / Oprit

A3. OPIS PANELU USTAWIEŃ

(☞ zob. STRONA Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG : wybór spawania TIG (AC)-(MIX) (DC-)-(DC+)

MMA : wybór spawania elektrodą otuloną (AC)-(DC-)-(DC+)

CYKL: krótkie naciśnięcie dla przejścia do szybkich ustawień, długie dlaustawień cyfrowych

WSTECZ : Przejście do regulacji poprzedniego elementu (cykl i ustawienia)

DALEJ : Przejście do regulacji następnego elementu (cykl i ustawienia)

POWRÓT : potwierdzenie regulowanej wartości i wyjście z ustawień

Wybór metody wzniecania TIG HF lub TIG PAC (kontaktowe)

Wybór trybu wyzwalacza 2T lub 4T

TEST GAZU : naciśnięcie i przytrzymanie otwiera zawór gazu

Wybór sterowania lokalnego/zdalnego i włącznik zabezpieczenia kodem

Główne pokrętło regulacji

Zasilanie na wskaźniku

Kontrolka błędu temperatury

Kontrolka napięcia zasilania

Wybrano spawanie TIG

Wybrano spawanie MMA

Regulacja czasu wstępniego podawania gazu (0-10 S)

Czas narastania prądu do wartości spawania (0 do 1.0 s)

Prąd spawania

Tryb prądu : AC DC+ DC- MIX

Regulacja czasu opadania (0 do 15 s)

Czas wtórnego podawania gazu (0 do 30 s)

Sterowanie spustem (2T – 4T)

Wybór metody wzniecania (HF / Lift)

Zdalne sterowanie – za pomocą pedału

Jednostka pomiaru D1 (A amper - ø średnica elektrody)

Jednostka pomiaru D2 (V volt – S sekunda - % procent wartości

znamionowej – Hz hertz)

Wyświetlanie prądu spawania i innej regulacji

Wyświetlanie napięcia spawania i innej regulacji

A – INFORMAȚII GENERALE

A1. PREZENTAREA INSTALAȚIEI

CITOTIG 240 CA/CC EASY este sursă de alimentare "invertor pe o singură fază" pentru procesele TIG AC/DC și sudare cu arc cu electrozi înveliți pentru oțeluri fără aliaje, oțel inoxidabil și aluminiu.

CITOTIG 310 CA/CC EASY este un generator de tip "ondulator trifazat" pentru sudarea cu arc electric, procedeu TIG CA/CC și cu electrod învelit, a oțelurilor non aliate, inoxidabilelor și aluminiului.

CITOTIG 240 și respectiv **310 EASY CA/CC** sunt alimentate la rețea 230V (**CITOTIG 240**) monofazată sau 400V (**CITOTIG 310**) trifazată și furnizează la ieșire curent continuu sau alternativ

CONTINUTUL INSTALAȚIEI DE SUDARE

- ☞ Sursa de alimentare **CITOTIG 240** sau **310 AC/DC EASY**
- ☞ Cablu de alimentare de lungime 5m
- ☞ Cablu de masă cu clemă de masă 3m lungime și 50mm²
- ☞ Furtun de gaz de 1,5m lungime cu fittinguri
- ☞ Set de instrucțiuni privind siguranță, operare și întreținere

A2. DESCRIERE PANOU FRONTAL ȘI POSTERIOR

(☞ Vei PAGINILE 163)

P1	TIG: selecție sudare (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)
P2	MMA: selecție sudare electrozi înveliți (AC)-(DC-)-(DC+)
P3	CYCLE: Apăsați scurt pentru configurare rapidă sau mai lung pentru configurare digitală
P4	ANTERIOR Navigați la reglarea elementului anterior (CICLU și configurare)
P5	URMATOR Navigați la reglarea elementului următor (CICLU și configurare)
P6	REVENIRE: Confirmați valoarea reglată și ieșiți din modul configurare
P7	Selectarea modului de amorsare; TIG HF sau TIG PAC (contact)
P12	Selectare mod de declansare, 2-lovituri sau 4-lovituri
P13	Test gaz: apăsați și mențineți pentru a deschide supapa de gaz
P14	Selectator comandă locală / la distanță și întrerupător blocare cod de siguranță
R1	Buton reglare principală
L1	Indicator alimentare
L2	Bec de avertizare eroare termică
L3	Bec de avertizare eroare tensiune alimentare
L4	Sudare TIG selectată
L5	Sudare MMA selectată
L6	Ajustare timp pre-gaz (0-10 S)
L8	SUS Timp de creștere: (0.0 – 1.0 S)
L12	Currentul de sudare
L14	Mod current: AC DC+ DC- MIX
L18	Ajustarea timp de descreștere (0 – 15 s)
L20	Timp post gaz (0-30s)
L21	Management declanșare (2T – 4T)
L24	Selectare amorsare (HF / Lift – PAC)
L26	Comandă la distanță / pedală
L27	Unitate de măsură a D1 (A Amperi – ø Diametrul electrodului)
L28	Unitate de măsură a D2 (V Volți – s Secunde - % Procent din valoarea principală – Hz Hertz)
D1	Afișare curent de sudare și alte reglaje
D2	Afișare tensiune de sudare și alte reglaje

A3. DESCRIEREA PANOURILUI DE REGLARE

(☞ Vei PAGINILE Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG: selecție sudare (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)

MMA: selecție sudare electrozi înveliți (AC)-(DC-)-(DC+)

CYCLE: Apăsați scurt pentru configurare rapidă sau mai lung pentru configurare digitală

ANTERIOR Navigați la reglarea elementului anterior (CICLU și configurare)

URMATOR Navigați la reglarea elementului următor (CICLU și configurare)

REVENIRE: Confirmați valoarea reglată și ieșiți din modul configurare

Selectarea modului de amorsare; TIG HF sau TIG PAC (contact)

Selectare mod de declansare, 2-lovituri sau 4-lovituri

Test gaz: apăsați și mențineți pentru a deschide supapa de gaz

Selectator comandă locală / la distanță și întrerupător blocare cod de siguranță

Buton reglare principală

Indicator alimentare

Bec de avertizare eroare termică

Bec de avertizare eroare tensiune alimentare

Sudare TIG selectată

Sudare MMA selectată

Ajustare timp pre-gaz (0-10 S)

SUS Timp de creștere: (0.0 – 1.0 S)

Currentul de sudare

Mod current: AC DC+ DC- MIX

Ajustarea timp de descreștere (0 – 15 s)

Timp post gaz (0-30s)

Management declanșare (2T – 4T)

Selectare amorsare (HF / Lift – PAC)

Comandă la distanță / pedală

Unitate de măsură a D1 (A Amperi – ø Diametrul electrodului)

Unitate de măsură a D2 (V Volți – s Secunde - % Procent din valoarea principală – Hz Hertz)

Afișare curent de sudare și alte reglaje

Afișare tensiune de sudare și alte reglaje

A4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

A4. SPECIFICAȚII TEHNICE

CITOTIG 240 AC/DC EASY – REF. W000381667		
PIERWOTNE	PRIMAR	
Pierwotne źródło zasilania 1~ Częstotliwość Moc pobierana (100%) Moc pobierana(maxi) Kabel pierwotnego źródła zasilania 5 m	EE	TIG
	230V (+/- 15%) 50Hz / 60Hz	3.9 KVA 5.7 KVA
3.7 KVA 6.0 KVA	3 x 2,5 mm ²	Sursa de alimentare principală 1~ Frecvență Putere absorbită (100%) Putere absorbită (max.) Cablu sursă de alimentare principală 5 m
WTÓRNE	SECUNDAR	
Napięcie jałowe Zakres regulacji Bezpiecznik Cykl roboczy 100% (cykl 10mn) Cykl roboczy 40% (cycle 10mn) Kabel uziemienia o długości 3 m z zaciskiem Klasa ochrony Klasa izolacji Normy	EE	TIG
	58 V DC 10A/10V-180A/27,2V 120A 180A / 32V	3A/10V-230A/19,2V 16A 170A / 16V 230A
	50 mm ² IP 23 C H	Tensiune de mers în gol Gamă de ajustare Siguranță Ciclu de funcționare 100% (cicl 10 min) Ciclu de funcționare 40% (cicl 10 min) Cablu de masă 3 m cu clemă Clasă de protecție Clasă de izolare Standarde
	EN 60974-1 / EN 60974-10 / 61000-3-12	

CITOTIG 310 AC/DC EASY – REF. W000381669		
PIERWOTNE	PRIMAR	
Pierwotne źródło zasilania 3~ Częstotliwość Moc pobierana(maxi) Kabel pierwotnego źródła zasilania 5 m	EE	TIG
	400V (+/- 10%) 50Hz / 60Hz	13.3 KVA
14.4 KVA	4 x 2,5 mm ²	Sursa de alimentare principală 3~ Frecvență Putere absorbită (max.) Cablu sursă de alimentare principală 5 m
WTÓRNE	SECUNDAR	
Napięcie jałowe Zakres regulacji Bezpiecznik Cykl roboczy 100% (cykl 10mn) Cykl roboczy 40% (cycle 10mn) Kabel uziemienia o długości 3 m z zaciskiem Klasa ochrony Klasa izolacji Normy	EE	TIG
	63 V DC 10A/20,5V-250A/30V 190A 250A / 32V	3A/10V-300A/22V 16A 190A 300A
	70 mm ² IP 23 C H	Tensiune de mers în gol Gamă de ajustare Siguranță Ciclu de funcționare 100% (cicl 10 min) Ciclu de funcționare 40% (cicl 10 min) Cablu de masă 3 m cu clemă Clasă de protecție Clasă de izolare Standarde
	EN 60974-1 / EN 60974-10	

A5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE COOLERTIG 2

A5. SPECIFICAȚII TEHNICE COOLERTIG 2

COOLERTIG 2 – REF. W000275844		
Napięcie zasilania	230V (+/- 15%)	Tensiune de alimentare
Moc zasilania	50 W	Putere de alimentare
Moc chłodzenia	1,0 kW	Putere de răcire
Ciśnienie maks. przy uruchomieniu	4,0 bar	Presiune max. la pornire
Plyn chłodzący	FREEZCOOL RED	Lichid de răcire
Pojemność zbiornika	3L	Volumul rezervorului
Stopień zabezpieczenia	IP 23 C	Grad de protecție

A6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III

A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III

III

COOLERTIG III – REF. W000278471		
Napięcie zasilania	24 V DC	Tensiune de alimentare
Moc zasilania	50 W	Putere de alimentare
Moc chłodzenia	1,0 kW	Putere de răcire
Ciśnienie maks. przy uruchomieniu	4,0 bar	Presiune max. la pornire
Plyn chłodzący	FREEZCOOL RED	Lichid de răcire
Pojemność zbiornika	3L	Volumul rezervorului
Stopień zabezpieczenia	IP 23 C	Grad de protecție

**UWAGA**

Wentylator stacjonarny nie musi być wadliwy, ponieważ jest on termo-wyłączalny.

**ATENȚIE**

Dacă ventilatorul nu se învârte, acest lucru nu semnalează o defecțiune, ventilatorul fiind cuplat termic.

A7. WYMIARY I WAGA

	Wymiary (LxTxh) Dimensiuni (LxTxh)	Waga netto Greutate netă	Waga z opakowaniem Greutate ambalată	A7. DIMENSIUNI ȘI GREUTATE
CITOTIG 240 AC/DC EASY	475 x 200 x 405	17 kg	19 kg	CITOTIG 240 AC/DC EASY
COOLERTIG 2	500 x 200 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG 2
CITOTIG 310 AC/DC EASY	505 x 195 x 440	25 kg	27 kg	CITOTIG 310 AC/DC EASY
COOLERTIG III	525 x 198 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG III

B – URUCHAMIANIE

B1. ROZPAKOWANIE ZESTAWU

UWAGA : urządzenie może być niestabilne przy przekroczeniu kąta nachylenia 10°.

Przy instalacji, należy wziąć pod uwagę poniższe instrukcje:

- Umieść urządzenie na stabilnym suchym podłożu, by mieć pewność, że wraz z powietrzem chłodzącym nie wpada kurz
- upewnić się, że urządzenie jest w wystarczającej odległości od wszelkich urządzeń będących źródłem odprysków, by zapobiec wpadaniu cząsteczek.
 - upewnić się, czy powietrze chłodzące przepływa swobodnie.
 - urządzenie musi być polozone co najmniej 30cm od wszelkich przeszkód, z tyłu i z przodu, by obieg powietrza był właściwy
 - Chronić maszynę przed dużymi opadami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych



Przeciąć taśmę samoprzylepną i otworzyć pudełko.

Wyciągnąć generator używając uchwytów.

B2. PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Dostarczone są urządzenia CITOTIG 240 i 310 AC/DC EASY:

- ⇒ Kablem pierwotnego źródła zasilania podłączonym do źródła zasilania Jeśli źródło zasilania ma specyficzne połączenia fabryczne, wystarczy zamontować na kablu zasilania miskę wtyczkę zgodną z danym wyposażeniem elektrycznym i odpowiednią dla maksymalnego zużycia generatora (zob. Tabela na stronie 84). Dopuszczalne częstotliwości sieci to :
- ⇒ 50 i 60 Hz
- Źródło zasilania musi być zabezpieczone przez urządzenie ochronne (bezpiecznik lub wyłącznik) o wartości znamionowej opowiadającej maksymalnemu poborowi obwodu pierwotnego generatora.



OSTRZEŻENIE: Niniejsze urządzenie (PRESTOTIG 310 AC/DC EASY) nie jest zgodne z IEC 61000-3-12. Jeśli jest ono podłączone do publicznej sieci niskiego napięcia, na instalującym lub użytkowniku urządzenia spoczywa obowiązek upewnienia się, poprzez konsultację z operatorem sieci rozdzielczej, jeśli jest to konieczne, że urządzenie może być podłączone.



OSTRZEŻENIE: Niniejsze wyposażenie (PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY) Klasy A nie jest przeznaczone do stosowania na terenach mieszkalnych, do których energia elektryczna jest dostarczana poprzez publiczną sieć niskiego napięcia. W takich miejscach mogą wystąpić trudności w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej z powodu zaburzeń przewodzonych i promieniowanych

B3. PODŁĄCZENIE DOPŁYWU GAZU (NA ZAWORZE REDUKCYJNYM)

(zob. STRONA 163)

Podłączenie przewodu gazu do złącza poz : 25.

Delikatnie otworzyć, a następnie zamknąć zawór butli gazowej, by usunąć jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Zainstalować zawór redukcyjny/przepływomierz.

Podłączyć przewód gazowy, który jest dostarczony wraz z generatorem na wylotie zaworu redukcyjnego za pomocą złącza

Otworzyć butłę gazową.

Podczas spawania wydatek gazu powinien mieścić się pomiędzy 10 a 20l/min.



UWAGA

Starannie umocować butłę gazową zakładając pasek bezpieczeństwa.

B – REGLARE

B1. DESPACHETAREA SETULUI

ATENȚIE: echipamentul poate fi instabil la un unghi peste 10°.

La instalare, procedați astfel:



- Așezați mașina pe un fundament stabil uscat pentru a vă asigura că praful nu intră odată cu aerul de răcire.
- Asigurați-vă că mașina nu stă în calea particulelor de la mașinile de măcinare.
 - Asigurați-vă că aerul de răcire circulă liber. Mașina trebuie să fie la cel puțin 20 cm distanță de toate obstacolele, atât din față cât și din spate, pentru a asigura buna circulație a aerului de răcire.
 - Protejați mașina de precipitații abundente și lumina soarelui.

Tăiați banda adezivă și deschideți cutia.

Ridicați sursa de alimentare folosind mânerele.

B2. CONECTAREA LA REȚEUA DE ELECTRICITATE

CITOTIG 240 sau 310 AC/DC EASY este livrat cu:

⇒ Un cablu de alimentare principală conectat în interiorul sursei de alimentare Dacă rețeaua dvs. Are conectori specifici interni, nu trebuie decât să potrivă cablul de alimentare electrică, la o priză tată compatibilă cu echipamentul dvs. Electric și adecvată pentru consumul maxim al sursei de alimentare (vezi tabelul pagina 84). Frecvențele acceptabile de rețea sunt:

⇒ 50 și 60 Hz

Sursa de alimentare trebuie să fie protejată de un dispozitiv de protecție (siguranță sau disjunctor) de o valoare nominală corespunzătoare consumului maxim din primar al sursei de alimentare.



ATENȚIE: Acest material (PRESTOTIG 310 AC/DC EASY) nu este conform CEI 61000-3-12. Dacă este conectat la sistemul public de alimentare tensiune joasă, revine instalatorului și utilizatorului materialului sarcina de a verifica, consultând operatorul rețelei de distribuție dacă este cazul, dacă materialul poate fi conectat.



ATENȚIE: Acest material (PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY) de Clasă A nu este prevăzut și utilizat într-o locație rezidențială unde curentul electric este furnizat de sistemul public de alimentare tensiune joasă. Pot exista posibile dificultăți de asigurare a compatibilității electromagnetice în aceste locații, din cauza perturbațiilor conduse, precum și a celor radiate.

B3. CONECTAREA LA ALIMENTAREA CU GAZ (LA REGULATORUL DE PRESIUNE)

(zob. PAGINILE 163)

Conectați conducta de gaz la racordul articol 25 de pe sursa de alimentare.

Deschideți ușor și apoi închideți robinetul cilindrului de gaz pentru îndepărțarea eventualelor impuriăți.

Instalați reductorul de presiune / debitmetrul.

Conectați furtunul de gaz, furnizat împreună cu sursa de alimentare, la ieșirea reductorului de presiune cu racordul său.

Deschideți cilindrul de gaz.

Când sudați, valoarea debitului de gaz trebuie să fie între 10 și 20l/min.



ATENȚIE

Aveți grijă să fixați cilindrul de gaz prin instalarea unei chingi de siguranță.

B4. PODŁĄCZENIE WYPOSAŻENIA

(zob. STRONA 163)

Złącza znajdują się z tyłu źródła zasilania.
Sprawdzić, czy wyłącznik On/Off 0/1 **Poz : 26** jest w pozycji 0.

W trybie TIG :

Podłączyć palnik TIG do końcówki **poz : 23 right**, zacisk uziemienia do końcówki **poz : 23 left**, przewód gazowy do złącza **poz : 24** a sterowanie do **poz : 21**
Przy korzystaniu ze zdalnego sterowania wpiać go do złącza w **poz : 22**.

W trybie z otuloną elektrodą :

Podłączyć uchwyt elektrody do końcówki w **poz : 23 right** na źródle zasilania.
Podłączyć uziemieni do końcówki w **poz : 23 left** na źródle zasilania.
Przykorzystaniu ze zdalnego sterowania wpiać do złącza w **poz : 22**.
Przestrzegać polaryzacji DC+ DC- wskazanych na opakowaniu używanej elektrody.

B4. CONECTAREA ACCESORIILOR

(Vezi PAGINILE 163)

Conexiunile se fac în partea din spate a sursei de alimentare
Verificați dacă întreupătorul Pornit/Oprit 0/1 **articoul 26** este în poziția 0.

În modul TIG:

Conectați pistoletul TIG la borna **articol 23 right**, clema de masă la borna **articol 23 left**, conducta de gaz la raccord **articol 24** și comanda la **articol 21**
În momentul utilizării comenzi la distanță, coneptați-o la conector **articol 22**.

În modul electrozi înveliți:

Conectați port-electrodul la borna **articol 23 right** de pe sursa de alimentare.
Conectați masa la borna **articol 23 left** de pe sursa de alimentare.
În momentul utilizării comenzi la distanță, coneptați-o la conector **articol 22**.
Respectați polaritățile (DC+ DC-) marcate pe pachetul de electrozi utilizat.

C – INSTRUKCJA OBSŁUGI


Les CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY ont été conçus pour une utilisation facile.
Každe polecenie odpovedá prostej funkji.

C1. URUCHAMIANIE

Wyłącznik ON / OFF (0/1)
Pozyca 0 : źródło zasilania jest wyłączone
Pozyca 1 : źródło zasilania jest włączone
Po 10 sekundach, system jest gotowy do użycia.

- L1- Wskaźnik mocy
L2- Lampka ostrzegawcza błędu termicznego. Zapala się, gdy dochodzi do przegrzewania źródła zasilania. Nie zatrzymywają urządzenia, w przeciwnym razie wentylator się wyłączy. Począć aż lampka zgaśnie przed wznowieniem spawania.
L3- Lampka ostrzegawcza sygnalizująca błąd napięcia zasilającego. Zaświeci się, gdy napięcie będzie za wysokie lub za niskie. Sprawdzić napięcie zasilające. Zaświeci się, gdy nastąpi przepięcie w sieci

- D1-Wyświetlacz pokazujący prąd spawania lub wstępnie ustaloną wartość prądu.
D2-Wyświetlacz wskazujący na napięcie spawania lub ustawienia spawania.

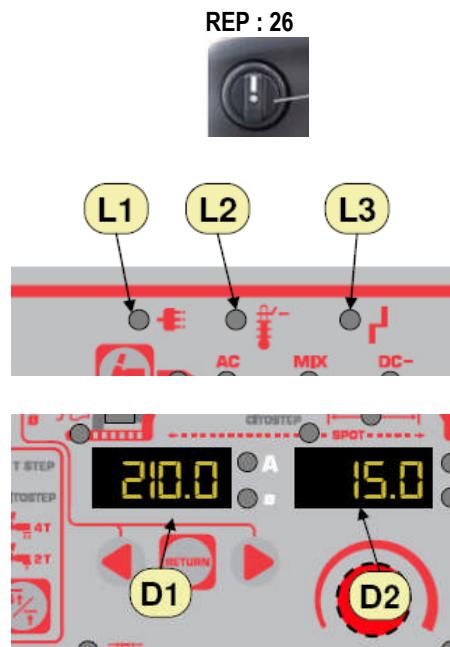

C2. PROCESY

Spawanie MMA

Wszystkie elektrody AC lub DC może być użyte.

Spawanie TIG prądem przemiennym

To źródło zasilania jest specjalnie zaprojektowane dla spawania aluminium TIG prądem przemiennym (AC).

Spawanie TIG prądem stałym

Spawanie prądem stałym (DC) jest zwykle używane przy spawaniu różnych rodzajów stali.

Funkcja zgrzewania punktowego

Przy tej funkcji można ustawić czas spawania w przedziale 0-10 s.

Funkcja szczepiania

Funkcja szczepiania dla cienkich części jest skutecznym sposobem połączenia cienkich materiałów metodą niskoenergetyczną, która zmniejsza zniekształcenia metalu bazowego.

Spawanie TIG prądem mieszanym AC-DC (MIX)

Metoda przydatna zwłaszcza przy spawaniu materiałów o różnej grubości. Regulacja wartości za pomocą funkcji SETUP, jeśli jest niezbędna.


C3. ELEKTRODY TIG

Prąd stary jest określony dla spawania odpowiednich rodzajów stali. Zalecamy elektrodę Cérium.

OSTRZENIE ELEKTRODY

Końcówka elektrody jest uformowana w stożek, by łuk był stabilny, a energia skupiona w miejscu spawania. Długość zastrzonego odcinka zależy od średnicy elektrody.

Dla niskiego prądu, szpiczasta końcówka $l = 3 \times d$
Dla wysokiego prądu, zaokrąglona końcówka $l = 1 \times d$

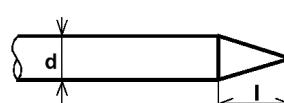

C – INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY este conceput pentru o utilizare facilă. Fiecare comandă are o funcție simplă.

C1. PORNIRE

Întrerupător PORNIT / OPRIT(0/1)

Poziția 0: sursa de alimentare este oprită

Poziția 1: sursa de alimentare este pornită

După 10 secunde, sistemul este gata de utilizare.

L1- Indicator alimentare

L2- Bec de avertizare eroare termică. Se aprinde dacă sursa de alimentare se supraîncâlzește. Nu opriți echipamentul pentru că se va opri și ventilatorul. Așteptați ca becul să se stingă înainte de a continua sudarea.

L3- Bec de avertizare eroare tensiune de alimentare. Se aprinde dacă tensiunea este prea mare sau prea mică. Verificați tensiunea de alimentare. Se aprinde dacă apar supratensiuni la rețeaua de alimentare.

D1- Afisaj care indică curentul de sudare sau curentul presetat.

D2- Afisaj care indică tensiunea de sudare sau reglaje.

C2. PROCESE

Sudare MMA

Toate electrozi pentru AC sau DC pot fi folosite.

Sudare TIG cu curent alternativ

Această sursă de alimentare este special concepută pentru sudarea TIG a aluminiului cu curent alternativ (AC).

Sudare TIG cu curent continuu

Sudarea cu curent continuu este utilizată în mod normal la sudarea claselor diferite de oțel.

Funcția sudare prin puncte

În funcția sudare prin puncte, puteți ajusta durata sudărilor în gama 0-10 s.

Funcția sudare de prindere pentru materiale subțiri

Sudarea de prindere pentru materiale subțiri este o metodă eficientă de a conecta materialele subțiri folosind căldură redusă, ceea ce reduce deformarea materialului de bază.

Sudare TIG cu curent AC-DC mixt (MIX)

Curentul mixt poate fi utilizat în special la îmbinarea materialelor cu grosimi diferite. Ajustați valorile cu funcția CONFIGURARE (SETUP) dacă este necesar.

C3. ELECTROZI DE SUDARE TIG

Curentul continuu este specificat pentru sudarea anumitor tipuri de oțel. Recomandăm un electrod Ceriu.

ASCUTIREA ELECTRODULUI

Vârful electrodului este ascuțit în formă de con. Astfel încât arcul să fie stabil, iar energia să fie concentrată pe zona ce urmează a fi sudată.

Lungimea secțiunii ascuțite depinde de diametrul electrodului.

Pentru curent mic; un vârf ascuțit $l = 3 \times d$

Pentru curent mare, un vârf rotunjit $l = 1 \times D$

Tabela elektrod AC/Tabel de electrozi AC

ELEKTRODA ELECTROD	PRĄD SPAWANIA AC CURENT SUDARE AC			DYSZA GAZOWA DUZĂ DE GAZ	TEMPO PRZEPLYWU GAZU DEBIT GAZ
	Min. ostra elektroda Min electrod ascuțit	Min. elektroda okrągła Min electrod rotund	Maks./ Max		
ø mm	A	A	A	ø mm	l/min
1,6	15	25	90	6 - 10	6...7
2,4	20	30	150	10 - 11	7...8
3,2	30	45	200	11 - 16	8...10
4,0	40	60	350	16 - 17,5	10...12

Tabela elektrod DC/ Tabel de electrozi DC

ELEKTRODA ELECTROD	PRĄD MIN CURENT MIN	PRĄD MAKS CURENT MAX	DYSZA GAZOWA DUZĂ DE GAZ	TEMPO PRZEPLYWU GAZU DEBIT GAZ
Ø mm	A	A	Ø mm	l/min
1,0	5	80	6 - 8	5...6
1,6	70	140	6 - 9,5	6...7
2,4	140	230	10 - 11	7...8
3,2	225	330	11-12-16	8...10


C4. SPAWANIE ELEKTRODĄ (MMA)

Stosując CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY, można używać elektrod AC lub DC, w zależności od specyfikacji danego urządzenia.


C4. SUDARE CU ELECTROD (MMA)

CU CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY puteți utiliza electrozi DC sau AC în funcție de specificația echipamentului în discuție.

Nacisnąć przycisk spawania elektrodą otuloną **P2**. Dioda **L5** wskazuje, że spawanie elektrodą otuloną jest włączone.

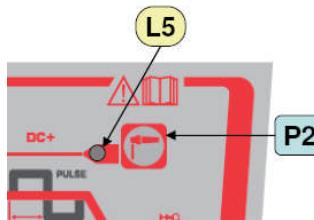


Dioda LED sygnalizuje wybrano:
AC / DC- / DC+. zmienić typ prądu naciśnięcie **P2**

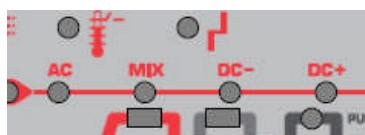

W celu regulacji dynamiki oraz zapłonu łuku należy wcisnąć **P3**. Navigacja za pomocą przycisków **P4** i **P5**, wyjście poprzez przycisk RETURN **P6** lub ponowne wcisnięcie CYCLE **P3**.

DYNAMIKA ŁUKU ("Arc" -9 ... 0 ... 9)- : Mozna regulować wartość poprzez sterowanie pokrętlem regulacji prądu R1. Wartość znamionowa to 0 ; by osiągnąć bardziej miękki łuk należy ustawić wartość ujemną (0 à -9) ; łuk twardszy osiągnięty zostanie przy ustawieniu wartości dodatniej (0 à +9). Na łagodnym łuku stopy spalania zmniejsza się.

IMPULS ZAPŁONOWY (Hot -9 ... 0 ... 9) : Mozna regulować wartość poprzez sterowanie pokrętlem regulacji prądu R1. Wartość dodatnia odpowiada silniejszemu impulsowi, 0 odpowiada wartości standardowej.

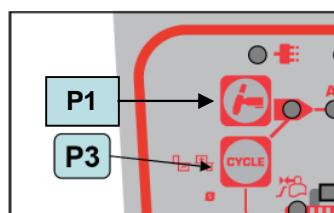

Apăsați butonul **P2** sudare cu electrozi înveliți. Ledul **L5** indică faptul că sudarea MMA este activă.

LED-ul indică curent selectat:
AC / DC- / DC+. a schimba tipul de curent în presare **P2**.

Apăsați **P3** dacă dorii să ajustați dinamica și aprinderea arcului. Navigați cu ajutorul butoanelor **P4** și **P5**. Ieșiți apăsând REVENIRE (RETURN) **P6** sau CONFIGURARE CYCLE **P3** din nou.

DINAMISMUL ARCULUI ("Arc" -9 ... 0 ... 9)-: Puteti ajusta valoarea rotind butonul de ajustare a curentului, R1. Valoarea normală este 0; pentru un arc mai fin reglați butonul la o valoare negativă (0 la -9); pentru un arc mai dur reglați-l la o valoare pozitivă (0 la +9). Pentru un arc bland, rata de ardere este redusă.

IMPULS APRINDERE (Hot -9 ... 0 ... 9) Puteti ajusta valoarea rotind butonul de ajustare a curentului, R1. Valoarea pozitivă corespunde unui impuls mai puternic, având ca valoare implicită zero.

C5. SPAWANIE TIG

Spawanie TIG wybiera się poprzez naciśnięcie przycisku **P1**. Rodzaj prądu można zmienić poprzez ponowne naciśnięcie przycisku wyboru (AC, MIX, DC-, DC+). Wybór DC+ wymaga przytrzymania przycisku.

Zgodnie z wybranym rodzajem prądu można regulować parametry wykorzystując funkcję szybkich ustawień CYCLE P3. Z tej funkcji wychodzi się poprzez wcisnięcie tego samego przycisku – Quick Setup. Jednocześnie można zobaczyć zalecaną średnicę elektrody.

Selectați sudarea TIG apăsând butonul TIG **P1**. Puteti modifica tipul curentului apăsând din nou butonul de selectare (AC, MIX, DC-, DC+). Selectarea DC+ necesita menținerea apăsată a butonului. Conform modului de curent selectat, puteti ajusta parametrii utilizând funcția CONFIGURARE RAPIDĂ (CYCLE P3). Ieșiți din funcția CYCLE P3 apăsând butonul CYCLE P3. În același timp puteti vizualiza diametrul recomandat pentru electrod.

C5. SUDARE TIG

AC TIG

Zalecane do spawania aluminium. Mozna np. regulować równowagę i częstotliwość prądu przemiennego wykorzystując funkcję CYCLE P3 i strzałki. Można wyregulować następujące parametry spawania:

A. Balans prądu (bAL -50 ... 0, ustawienia fabryczne -25%)

wartości od -25 do 0 balansu prądu zwiększa skuteczność rozkładu tlenku aluminium, ale uderza mocniej w elektrodę niż w spawaną część (końcówka elektrody stępuje się) wartości od -50 do -25 balansu prądu zwiększa ciepło generowane i penetrację spawanej części, ale zmniejsza trawienia glinu.

Jeśli pojawia się potrzeba zwiększenia temperatury elektrody podczas spawania okrągłą elektrodą, należy ustawić balans na wartość dodatnią, a w przypadku potrzeby zmniejszenia temperatury elektrody podczas spawania elektrodą ostrą należy odpowiednio regulować balans -50.

W ustawieniach fabrycznych, elektroda pozostaje zaoszroniona.

Elektroda ostra umożliwia spawanie węższym łukiem pozwalać na węższą i głębszą penetrację niż w przypadku lektrydy zaokrąglonej. Spawanie wąskim łukiem jest szczególnie przydatne przy spawaniu pachwinowym.

zaokrąglona elektroda produkuje szeroki łuk, który promuje również rozbiórki tlenku glinu na większej szerokości.

B. Częstotliwość (FrE 50 ... 250 Hz, ustawienia fabryczne 60 Hz)

zwiększoną częstotliwość uzyskuje się bardziej stabilny łuk i wąskie.

C. Wybór kształtu fali, sinus lub kwadrat (Sinus/SquArE)

Kształt fali wpływa na poziom zakłóceń i penetracji. Fala sinusowa generuje mniejsze zakłócenia, podczas, gdy fala kwadratowa charakteryzuje się lepszą penetracją (ustawienia fabryczne).


D. Czas gorącego startu w 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, ustawienia fabryczne 1 s)

Zegar podgrzewania wstępnego dla funkcji 2T. Część spawana może zostać podgrzana (gorący start) przy użyciu prądu AC lub DC. Wybrany czas ma zastosowanie dla rodzajów prądu DC TIG.

C6. SPAWANIE COMPOTIG (MIX)**a) Spawanie COMPOTIG (prąd mieszany AC/DC)**

Przy prądzie mieszanym częstotliwość i równowaga prądu zmiennego regulowane są za pomocą ustawień wykonywanych przy prądzie zmiennym (AC). Ustawienia te są dostępne poprzez wcisnięcie przycisku CYCLE P3 a następnie poprzez wybór parametru za pomocą strzałek P4 i P5.

1. Czas AC (AC 10 ... 90 %, ustawienia fabryczne 50 %)
 2. Długość cyklu (CYc 0.1 ... 1.0 s, ustawienia fabryczne 0.6 s)
 3. Prąd DC (DC(-) 50 ... 150 %, ustawienia fabryczne 100 %)
 4. Balans (bAL -50...0...+10 %, ustawienia fabryczne -25 %)
 5. Częstotliwość (FrE 50 ... 250 Hz, ustawienia fabryczne 60 Hz)
 6. Wybór kształtu fali, sinus lub kwadrat (Sinus/SquArE)
 7. Czas gorącego startu w 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, ustawienia fabryczne 1.0 s).
- Regulacja dostępna wyłącznie w funkcji 2T/4T STEP
Rosnący prąd DC zwiększa penetrację, ale zmniejsza efekt czyszczenia.

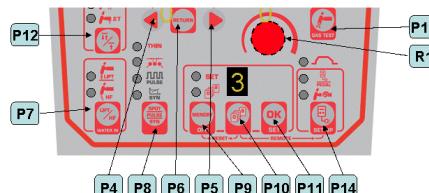**AC TIG**

Concepțut pentru sudare aluminiu. Puteți ajusta, de pildă, echilibrul și frecvența curentului alternativ cu butoanele CYCLE P3 și săgeată. Următorii parametri de sudare pot fi ajustați:

A. Echilibr (bAL -50 ... 0, reglaj din fabrică -25%)

o valoare de -25 - 0 a echilibrului strâpunge oxidul de aluminiu mai eficient, dar încălzeste electrodul mai mult decât piesa de lucru (vârful se tocește). o valoare de -50 - 25 a echilibrului crește generarea de căldură și penetrarea metalului de bază, dar scade gravură de aluminiu.

Dacă doriti să creșteți temperatura electrodului când sudați cu un electrod cu vârf tocit, ajustați echilibrul în direcția pozitivă, iar dacă doriti să reduceti temperatura electrodului atunci când sudați cu un electrod ascuțit, ajustați echilibrul -50. La reglajul din fabrică, vârful electrodului rămâne aproape ascuțit.

Electrodul ascuțit permite sudarea cu un arc mai îngust, obținându-se o sudare mai îngustă și o penetrare mai profundă decât cea obținută la folosirea unui electrod tocit. Sudarea îngustă este utilă în mod special pentru sudarea de colț. un electrod rotunjite produce un arc larg, care promovează, de asemenea stripping de aluminiu pe o lățime mai mare.

B. Frecvență (FrE 50 ... 250 Hz, reglaj din fabrică 60 Hz)

frecvență crescută produce un arc mai stabil și îngust.

C. Selectarea formei de undă AC, sinusoidală sau dreptunghiulară (SinuS/SquArE)

Forma de undă are impact asupra nivelului de zgromot și a penetrării arcului. Forma de undă sinusoidală generează un nivel de zgromot mai mic, în timp ce forma de undă dreptunghiulară are o penetrare mai bună (reglaj din fabrică).

D. Timp pornire la cald pentru funcția 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, reglaj din fabrică 1s)

Temporizatorul preîncălzire pentru funcția întrerupătorului 2T. Piesa de lucru poate fi preîncălzită (Pomire la cald) cu ambi currenti AC și DC. Timpul fixat aici rămâne valabil pentru tipurile de curent DC TIG.

C6. SUDARE (MIX) COMPOTIG**a) Sudare COMPOTIG (current mixt AC/DC)**

Frecvența de curent mixt și echilibrul de curent alternativ sunt determinate de ajustările de curent alternativ.

Aceste reglări pot fi accesate apăsând tasta CYCLE P3, după care selectând parametrul cu ajutorul săgeților P4 și P5.

1. Timp AC (AC 10 ... 90 %, reglaj din fabrică 50 %)
 2. Timp ciclu (CYc 0.1 ... 1.0 s, reglaj din fabrică 0.6 s)
 3. Current DC (DC(-) 50 ... 150 %, reglaj din fabrică 100 %)
 4. Echilibr (bAL -50 ... 0 ... +10 %, reglaj din fabrică -25 %)
 5. Frecvență (FrE 50 ... 250 Hz, reglaj din fabrică 60 Hz)
 6. Selectarea formei de undă AC, sinusoidală sau dreptunghiulară (SinuS/SquArE)
 7. Timp pornire la cald pentru funcția 2T (H2t 0.1s...5.0s reglaj din fabrică 1.0 s).
- Poate fi văzut doar la funcția 2T/4T STEP.
Creșterea curentului DC crește penetrarea, dar reduce efectul de curățare.

C7. SPAWANIE TIG PRĄDEM PRZEMIENNYM

Prąd przemienny jest wykorzystywany do spawania aluminium. Zalecamy zastosowanie elektrody cerowej ou lanthane- szarej lub elektrody z końówką - zielonej

Balans

W czasie spawania z prądem przemiennym stosunek między połową cyklu dodatniego i ujemnego jest nazywany balansem. Za pomocą balansu można kontrolować ciepło między elektrodą i częścią spawaną.

Kiedy balans jest dodatni, oznacza to, że dodatnia połowa cyklu jest dłuższa niż ujemna, ciepło jest bardziej koncentrowane na elektrodzie niż na spawanej części.

Przeciwnie, kiedy balans jest ujemny, ujemne połowy cykli są dłuższe, część spawana jest cieplejsza i elektroda jest zimniejsza. CITOTIG posiada w standardzie balans automatyczny, który wybiera automatycznie wartość korekty balansu. Użytkownik ustawia pokrętło balansu zależnie od zastosowanej elektrody, urządzenie reguluje balans dla różnych prądów.

Balans automatyczny oferuje dwie zalety w odniesieniu do balansu stałego:

- W czasie spawania z prądem przemiennym, istnieje możliwość używania elektrody zaostrzonej i elektrody kulistej. Na początku spawania, urządzenie automatycznie formuje końówkę.

- Zakres prądu dla elektrody jest poszerzony: prąd minimalny jest obniżony i prąd maksymalny jest zwiększyony.

Dzięki balansowi automatycznemu istnieje możliwość spawania za pomocą elektrody zaostrzonej z większym lukiem dla uzyskania bardziej skoncentrowanej spoiny i głębszej penetracji niż w przypadku elektrody kulistej. Wąska spoina jest niezbędna do spawania taśmy.

W przypadku stosowania elektrody stepowej, luk poszerza się wraz z jego powierzchnią, może to być przydatne w przypadku spoin krawędziowych i narożników zewnętrznych.

C8. TRYB WZNIECANIA

Naciśnij przycisk P7 w celu uzyskania wznieczenia HF lub wzniecienia kontaktowego TIG PAC.

Kontrolka umieszczona w pobliżu palnika wskazuje dokonany wybór.

WZNIECANIE TIG HF: Łuk jest wzniecany przez iskrę wysokiej częstotliwości, bez kontaktu ze spawanej częścią. Jeżeli łuk nie zostanie wzniecony po jednej sekundzie, należy powtórzyć operację.

WZNIECANIE KONTAKTOWE (PAC): Docisnąć lekko elektrodę do spawanej części (1). Naciśnij spust, gaz wypływa i prąd przepływa przez elektrodę. Odsunąć elektrodę od części obracając ją w taki sposób, aby dysza stykała się z częścią (2-3).

Powstaje łuk i prąd osiąga poziom spawania w czasie wzrostu natężenia (4).

Wzniecianie kontaktowe należy stosować w miejscach, gdzie znajduje się delikatne wyposażenie elektroniczne.



C9. CYKL SPUSTU PALNIKA

Naciśnij przycisk P12, by wybrać tryb spustu palnika pomiędzy 2 T/4 T/Citostep lub 4 T step. Zaświeci się lampa wskazująca wybrany tryb.

2T/WZNIECANIE HF

1. Naciśnij spust palnika. Zacznie płynąć gaz i po wybraniu czasu pré-gaz, powstanie łuk a prąd spawania osiągnie swój poziom w trakcie wybranego czasu narastania.

2. Zwolnić spust, prąd spawania opada powoli w trakcie wybranego czasu opadania. Po zniknięciu łuku gaz będzie dalej przepływał w czasie post-gaz.

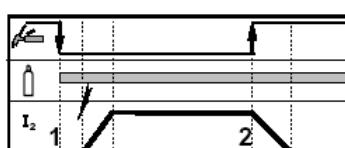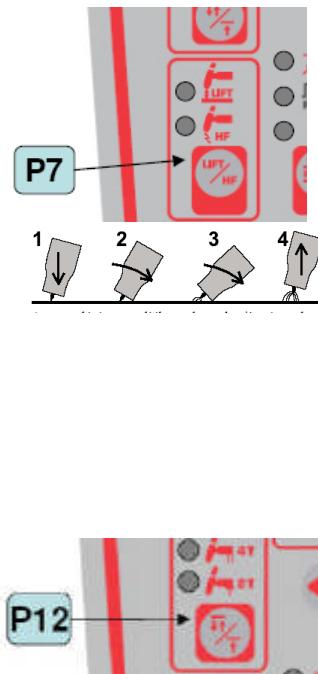

C7. SUDARE TIG CURENT ALTERNATIV

Curentul alternativ este specificat pentru sudarea aluminiului. Recomandăm utilizarea unui electrod Ceriu (gri) sau lanthane sau unui electrod cu capă verde.

Echilibru

La sudarea AC, raportul dintre semi-ciclul pozitiv și cel negativ este denumit echilibru. Prin utilizarea echilibrului, puteți controla căldura degajată între electrod și piesa de lucru.

Dacă echilibrul este pozitiv, acest lucru înseamnă că semi-ciclul pozitiv este mai lung decât cel negativ, iar căldura este mai concentrată pe electrod decât pe piesa de lucru.

Pe de altă parte, dacă echilibrul este negativ, semi-ciclurile negative sunt mai lungi, în timp ce piesa de lucru este mai căldă, iar electrodul este mai rece. CITOTIG are un echilibrul automat drept standard. El alege în mod automat valoarea corectă a echilibrului. Utilizatorul ajustează butonul ECHILIBRU (BALANCE) conform electrodului utilizat, iar echipamentul reglează echilibrul pentru diferențe curenti.

Echilibrul automat prezintă două avantaje în raport cu echilibrul fix:

- În timpul sudării AC, puteți utiliza atât electrozi conici cât și electrozi sferici. La începutul sudării, echipamentul formează capul sferic în mod automat.

- Gama de curenti ai electrodului este mai largă. Curentul minim este mai mic, iar curentul maxim este mai mare.

Datorită echilibrului automat, puteți suda cu un electrod conic care oferă un arc mai îngust în vederea obținerii unei îmbinări mai concentrate și a unei penetrări mai profunde decât în cazul utilizării unui electrod cu cap sferic. Îmbinarea îngustă este necesară în momentul sudării unei fâșii.

În momentul utilizării unui electrod tocit, arcul este mai lat iar suprafața sa este sporită. Este astfel corespunzător pentru îmbinări cap la cap și unghiuri externe.

C8. TIPURI DE AMORSĂRI

Apăsați butonul P7 pentru a selecta între amorsarea HF sau PAC /LIFT.

Becul de lângă tastă indică selecția sa.

AMORSARE HF TIG: Arcul este creat de o scânteie de frecvență ridicată fără a atinge piesa de lucru. Dacă arcul nu este amorsat după o secundă, repetați operațiunea.

AMORSARE PRIN CONTACT (PAC): Apăsați ușor electrodul pe piesa de lucru (1). Apăsați declanșatorul, gazul ieșă afară, iar curentul trece prin electrod.

Îndepărtați electrodul de piesa de lucru rotindu-l astfel încât duza să rămână în contact cu piesa de lucru (2-3).

Arcul este format, iar curentul se ridică la nivelul de sudare pe durată creșterii curentului (4).

Utilizați amorsarea prin contact la un echipament electronic sensibil.

C9. CICLU DE DECLANȘARE PISTOLET

Apăsați butonul P12 pentru a selecta modul declanșare între tasta 2-lovituri / 4-lovituri, CITOSTEP sau 4T STEP. Becul aprins indică ciclul ales.

2-LOVITURI / AMORSARE HF


1. Apăsați declanșatorul pistoletului. Gazul ieșă afară și, după timpul de pre-gaz ales, arcul este format, iar curentul de sudare se ridică la nivelul său pe parcursul timpului de creștere selectat.

2. Eliberați declanșatorul, curentul de sudare scade încet pe parcursul timpului de descreștere selectat. După stingerea arcului, gazul continuă să curgă în intervalul post-gaz de temp.


2T/WZNIECANIE KONTAKTOWE (PAC)

1. Docisnąć lekko elektrodę do spawanej części.
2. Nacisnąć spust palnika.
3. Odsunąć powoli elektrodę od spawanej części. Łuk wznieca się i prąd spawania osiąga swój poziom w czasie wzrostu natężenia.

4. Zwolnić spust, prąd spawania spada w trakcie wybranego czasu opadania. Po zgaśnięciu łuku, gaz wypływa w czasie wtórnego podania gazu.

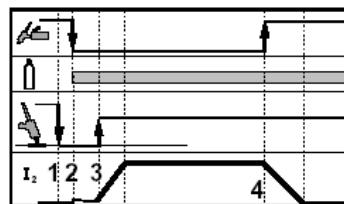**2T/WZNIECANIE KONTAKTOWE (PAC)**

Czas opadania może być przerwany poprzez szybkie naciśnięcie spustu.

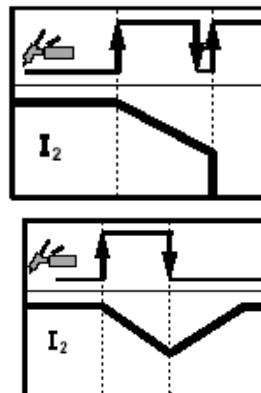**2T/WZNIECANIE KONTAKTOWE (PAC)**


Przez naciśnięcie spustu można powrócić do poziomu prądu spawania.
W ten sposób, prąd osiągnie swój poziom w czasie podobnym do czasu opadania.

4T/ WZNIECANIE H.F.


1. Nacisnąć spust palnika. Zacznie płynąć gaz osłonowy.
2. Zwolnić spust. Łuk wznieca się i prąd spawania osiąga swój poziom w czasie wzrostu natężenia.
3. Nacisnąć spust palnika. Spawanie jest kontynuowane.
4. Zwolnić spust, prąd spawania zaczyna opadać a łuk zaniknie wraz z upływem czasu opadania. Gaz osłonowy będzie dalej płynąć w czasie, który został ustalony.

4T/ WZNIECANIE KONTAKTOWE (PAC)



1. Docisnąć lekko elektrodę do spawanej części.
2. Nacisnąć i przytrzymać dłużej spust palnika.
3. Odsunąć powoli elektrodę od spawanej części. Łuk wznieca się i prąd spawania osiąga swój poziom w czasie wzrostu natężenia.
4. Nacisnąć spust palnika. Spawanie jest kontynuowane.
5. Zwolnić spust, prąd spawania opada i zaniknie wraz z upływem czasu opadania. Po zniknięciu łuku gaz osłonowy będzie dalej płynął w czasie wtórnego podawania.

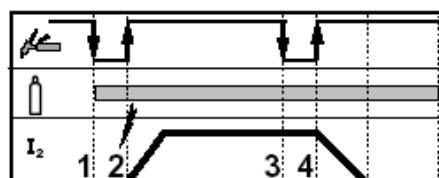**4T/ WZNIECANIE KONTAKTOWE (PAC)**

Naciśnięcie spustu podczas zaniku powoduje, że prąd pozostaje na tym samym poziomie tak długo, jak długo przytrzymywany jest przycisk. Po zwolnieniu spustu prąd opada.

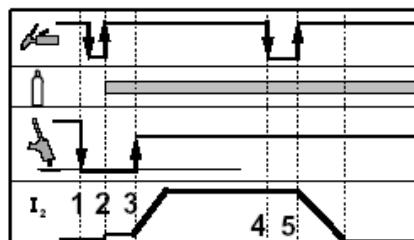**4- WZNIECANIE KONTAKTOWE (PAC)**

Apăsând declanșatorul în intervalul de descreștere, curentul va rămâne la același nivel atâtă timp cât declanșatorul este menținut apăsat. Odată cu eliberarea declanșatorului, curentul descrește.

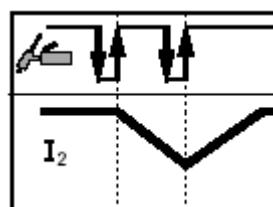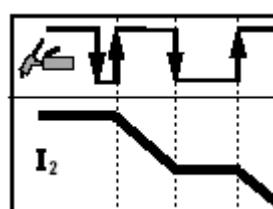**2-LOVITURI / AMORSARE PRIN CONTACT (PAC)**

1. Apăsați electrodul ușor pe piesa de lucru.
2. Apăsați declanșatorul pistoletului.
3. Îndepărtați încet electrodul de piesa de lucru. Arcul este format, iar curentul crește la nivelul său de sudare pe parcursul timpului de creștere a curentului.

4. Eliberați declanșatorul, curentul de sudare scade pe parcursul timpului de descreștere selectat. După stingerea arcului, gazul continuă să curgă în intervalul post-gaz de temp.

2-LOVITURI / AMORSARE PRIN CONTACT (PAC)

Timpul de descreștere poate fi întrerupt lovind declanșatorul rapid.

2-LOVITURI / AMORSARE PRIN CONTACT (PAC)

Puteți reveni la curentul de sudare apăsând declanșatorul.
Curentul va ajunge la nivelul său într-un interval de temp egal cu timpul de descreștere.

4-LOVITURI / AMORSARE HF.

1. Apăsați declanșatorul. Gazul protector ieșe afară.
2. Eliberați declanșatorul. Arcul este format, iar curentul crește la nivelul său de sudare pe parcursul timpului de creștere a curentului.
3. Apăsați declanșatorul. Sudarea continuă.
4. Eliberați declanșatorul, curentul de sudare începe să descrească, iar arcul se stinge la expirarea timpului de descreștere. Gazul protector continuă să iașă pe parcursul timpului selectat.

4-LOVITURI / AMORSARE PRIN CONTACT (PAC)

1. Apăsați electrodul ușor pe piesa de lucru
2. Apăsați declanșatorul pistoletului și mențineți apăsat o perioadă îndelungată de temp.
3. Îndepărtați încet electrodul de piesa de lucru. Arcul este format, iar curentul crește la nivelul său de sudare pe parcursul timpului de creștere a curentului.
4. Apăsați declanșatorul. Sudarea continuă.
5. Eliberați declanșatorul, curentul de sudare scade și este întrerupt la expirarea timpului de descreștere selectat. La stingerea arcului, gazul protector continuă să curgă în intervalul post-gaz de temp.

4-LOVITURI / AMORSARE PRIN CONTACT (PAC)

Apăsând declanșatorul în intervalul de descreștere, curentul va rămâne la același nivel atâtă temp cât declanșatorul este menținut apăsat. Odată cu eliberarea declanșatorului, curentul descrește.

4-LOVITURI / AMORSARE PRIN CONTACT (PAC)

Apăsând declanșatorul pistoletului și menținându-l apăsat o perioadă lungă de temp, curentul va reveni la nivelul său de sudare.

C10. REGULACJA PARAMETRÓW CYKLI



W celu regulacji różnych parametrów cyklu spawania należy wybrać ustawiany parametr za pomocą nawigacji przyciskami P4 i P5, aż się wyświetli. Wybrany parametr jest oznaczony podświetloną diodą na rozmieszczeniu cyklu spawania.

Czas zaniku: Czas zaniku jest regulowany, kiedy świeci się L18. Regulacja jest wykonywana za pomocą głównego potencjometru R1. Ten czas może być regulowany w przedziale od 0 do 15 sek. Podczas regulacji czas zaniku jest wyświetlany w sekundach.

Czas wtórnego podania gazu: Regulacja wtórnego podania gazu ma miejsce, kiedy dioda L20 się świeci. Regulacja jest wykonywana za pomocą głównego potencjometru R1. Ten czas może być regulowany w przedziale od 0 do 30 s. Podczas regulacji czas ten jest wyświetlany w sekundach.

Czas stopniowego wzrostu natężenia: Regulacja czasu stopniowego wzrostu natężenia ma miejsce, kiedy dioda L8 się świeci i wykonuje się ją przy użyciu głównego potencjometru R1. Ten czas może być regulowany w przedziale od 0 do 10 s. Podczas regulacji czas ten jest wyświetlany w sekundach.

Czas wstępniego podania gazu: Regulacja czasu wtórnego podawania gazu ma miejsce, kiedy dioda L6 się świeci i wykonuje się ją przy użyciu głównego potencjometru R1. Ten czas może być regulowany w przedziale od 0 do 10 s. Podczas regulacji czas ten jest wyświetlany w sekundach.

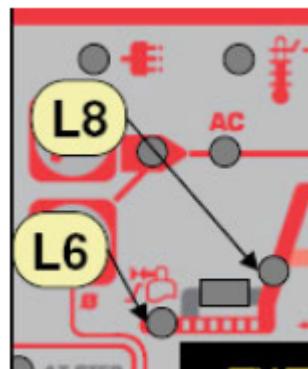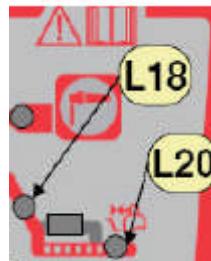

C10. REGLAREA CONFIGURĂRIILOR CICLULUI

Pentru reglarea diversilor parametri ai ciclului de sudare, trebuie să selectați parametrul pe care îl veți regla folosind butoanele P4 și P5 până la selectarea parametrului ciclului corespunzător. Parametrul selectat este evidențiat cu ajutorul unui led pe planul ciclului de sudare.

Timp de descreștere:

Timpul de descreștere este reglat atunci când L18 este aprins, reglarea se face cu ajutorul butonului principal R1. Acest timp poate fi reglat de la 0 la 15 s. Atunci când reglați timpul de descreștere, acesta este afișat în secunde.

Timp post-gaz:

Timpul post-gaz este reglat atunci când L20 este aprins, reglarea se face cu ajutorul butonului principal R1. Acest timp poate fi reglat de la 0 la 30 s. Atunci când reglați timpul post-gaz, acesta este afișat în secunde.

Timp de creștere:

Timpul de creștere este reglat atunci când L8 este aprins, reglarea se face cu ajutorul butonului principal R1. Acest timp poate fi reglat de 0 la 10 s. Atunci când reglați timpul de creștere, acesta este afișat în secunde.

Timp pre-gaz:

Timpul pre-gaz este reglat atunci când L6 este aprins, reglarea se face cu ajutorul butonului principal R1. Acest timp poate fi reglat de la 0 la 10 s. Atunci când reglați timpul pre-gaz, acesta este afișat în secunde.

C11. FUNKCJE DODATKOWE

Urządzenie posiada dodatkowe funkcje i ustawienia, które nie są widoczne na panelu. Spawacz nie korzysta z tych funkcji przy normalnym spawaniu, ale mogą one być przydatne w niektórych przypadkach spawania specjalnego. Te funkcje są nazywane "funkcjami cyfrowymi" ponieważ są dostępne poprzez przełączniki cyfrowe. Są to funkcje: włączenie/wyłączenie, parametry standardowe lub regulowane

a) funkcja SETUP A jest stosowana w następujący sposób:

- Przytrzymać i przytrzymać dłużej przycisk ustawień 2T/4T (P12)
 - Za pomocą przycisków P4 i P5 wybrać pożądaną funkcję cyfrową
 - Zmienić ustawienia tej funkcji używając przycisku głównego R1.
 - Po wykonaniu potrzebnych zmian, należy zapisać nowe ustawienia naciskając ponownie przycisk 2T/4T (P12) «funkcje cyfrowe»
- Ustawienia fabryczne są zaznaczone grubą czcionką.

C11. FUNCȚII SUPLIMENTARE

Echipamentul prezintă funcții și selecții suplimentare care nu sunt vizibile pe panou. Persoana care sudează nu are nevoie de aceste funcții pentru o sudare normală, dar ele pot fi o soluție în situații de „sudare specială”. Aceste funcții sunt numite „funcții digitale” deoarece ele sunt accesibile prin intermediu unor selecții digitale. Funcțiile sunt: Pornit / Oprit, și configurații standard sau reglabilă.

a) Funcțiile SETUP A sunt utilizate astfel:

- Apăsați butonul Configurare 2T/4T (P12) o perioadă lungă de timp
- Alegeți numărul selecției digitale de care aveți nevoie apăsând butoanele săgeată P4 și P5
- Modificați configurațiile selecției digitale utilizând principalul Buton R1.
- Odată ce ati operat modificările dorite, memorăți noile configurații apăsând din nou Butonul Configurare 2T/4T (P12). Selecția digitală funcționează Reglajele din fabrică sunt îngroșate.

			*C = Wspólne : zastosowanie do wszystkich programów Ustawienia fabryczne zaznaczone tłustym drukiem *C = Common (comun): aplicabile în toate programele Reglaje din fabrică cu text îngroșat în fundal
A1	Zależność od prądu narastania (*C) Dependența curentului creștere (*C)	ON	Czas narastania jest zależny od prądu - Timpul de creștere este determinat de valoarea curentului
		OFF	Czas narastania pozostaje na poziomie wartości ustawionej - Timpul de creștere rămâne cel reglat.
A2	Zależność od prądu opadania (*C) Dependența curentului de descreștere (*C)	ON	Czas opadania jest zależny od prądu. - Timpul de descreștere este determinat de valoarea curentului
		OFF	Czas narastania pozostaje na poziomie wartości ustawionej Timpul de descreștere rămâne cel reglat
A3	TIG przeciwwzamarzanie (*C) Anticongelant TIG (*C)	ON	Przeciwwzamarzanie TIG jest włączone - Anticongelant TIG pornit
		OFF	Przeciwwzamarzanie TIG jest wyłączone - Anticongelant TIG oprit.
A4	Przeciwwzamarzanie MMA (*C) Anticongelant MMA (*C)	ON	Przeciwwzamarzanie MMA jest włączone - Anticongelant MMA pornit
		OFF	Przeciwwzamarzanie MMA jest wyłączone - Anticongelant MMA oprit
A7	VRD redukcja napięcia jalowego (*C) Dispozitiv de reducere a tensiunii (VRD) (*C)	ON	Tryb VRD : napięcie jalowe < 35 V - Mod VRD: tensiune de mers în gol < 35 V
		OFF	Znamionowe napięcie obciążenia 63VDC / Tensiunea nominală de încărcare 63 VDC
A8	Odcięcie opadania w 2 T Întrerupere descreștere 2T	ON	W trybie 2 T, odciąć opadanie poprzez krótkie naciśnięcie przycisku startowego În modul 2T, întrerupeți descreșterea apăsând rapid butonul de pornire
		OFF	Krótkie naciśnięcie nie wywołuje żadnego efektu - Apasarea rapidă nu are niciun efect
A9	Sczepianie automatyczne Automatizare sudare de prindere	ON	Jeśli spawanie trwało krócej niż 3 sekundy, nie ma opadania, kiedy spawanie jest zatrzymane Dacă sudarea a durat mai puțin de 3 secunde, nu apare descreștere la oprirea sudării
		OFF	Sczepianie automatyczne jest wyłączone - Automatizare sudare de prindere oprită
A10	Ograniczenie tempa narastania prądu dla wysokich prądów Limitarea valorii creșterii curentului la curenti mari	ON	Jeśli prąd przewyższa 100A a czas narastania wynosi 0.0s występuje spadek 0.2 s od połowy prądu spawania Dacă curentul are peste 100 A, iar creșterea este de 0,0 sec., apare o a doua pantă de 0,2 de la jumătatea curentului de sudare
		OFF	Prąd dochodzi bezpośrednio do wartości maksymalnej - Curentul crește direct la valoarea configurației
A12	Wybór metody MMA/TIG za pomocą zdalnego sterowania (C*) Selectarea metodei MMA/TIG cu comandă la distanță (C*)	ON	TIG = poczatek skali zdalnego sterowania - TIG = începutul scalei comenzii la distanță Elektroda otulona = koniec skali - MMA = capăt de scală.
		OFF	Zdalne sterowanie do regulacji prądu normalnego Comandă la distanță ca regulator de curent normal.
A13	Prąd początkowy ON/OFF Căutare Arc (SearchAct) Pornit/Oprit	ON	
		OFF	
A14	Funkcja zawieszenia prądu Funcție blocare curent	ON	Podczas narastania, prąd może zostać zawieszony na pewnym poziomie (w 4T i w CITOSTEP) În timpul creșterii sau descreșterii, curentul poate fi blocat la un anumit nivel (4T și CITOSTEP) apăsând butonul de pornire.
		OFF	Funcția ta este włączona - Funcție blocare oprită
A15	Wybór kanałów pamięci za pomocą przycisków plus/minus (C*) Selectarea canalului de memorare cu butoane Plus/Monus (C*)	ON	Przyciski plus/minus zdalnego latarki mogą być użyte do wyboru kanału pamięci Butoanele Plus/Minus de pe lanterna pot fi utilizate pentru selectarea canalului de memorare.
		OFF	Regulacja prądu za pomocą przycisków plus/minus - Butoanele regleză curentul.
A16	Aktywacja przycisków plus/minus zdalnego sterowania (C*) Activarea butoanelor Plus/Minus (C*)	ON	przycisków + i - latarki jest nadal aktywne butoane + și - lanterna este încă activă
		OFF	Przyciski zdalnego sterowania są aktywne wyłącznie po naciśnięciu przycisku "remote" Comanda la distanță Plus/Minus este activă doar atunci când este selectată apăsând butonul REMOTE.
A17	Zabezpieczenie przepływu w chłodnicę wody (C*) Protectie curgere răcitor cu apă (C*)	ON	Zabezpieczenie włączone - Protectie curgere pornită.
		OFF	Zabezpieczenie wyłączone - Protectie curgere oprită
A19	Automatyczne sterowanie chłodnicą wody (C*) Comandă automată răcitor cu apă (C*)	ON	Automatyczne sterowanie chłodnicy włączone - Comandă automată pornită
		OFF	Chłodnica pracuje bez przerwy - Răcitorul cu apă funcționează constant
A20	Zabezpieczenie temperatury w chłodnicę wody (C*) Protectie temperatură răcitor cu apă (C*)	ON	Zabezpieczenie temperatury jest włączone - Protectie temperatură răcitor cu apă selectată.
		OFF	Zabezpieczenie temperatury jest wyłączone - Protectie temperatură oprită.
A21	Automatyczne rozpoznanie zdalnego sterowania (C*) Recunoaștere automată dispozitiv de comandă la distanță (C*)	ON	Automatyczne rozpoznanie włączone, sterowanie nie może być wybrane, jeśli nie ma połączenia Recunoaștere automată pornită, comanda nu poate fi selectată dacă nu este conectată
		OFF	Automatyczne rozpoznanie wyłączone, sterowanie może być wybrane nawet, jeśli nie ma połączenia Recunoaștere automată Pornită/Oprită. Comanda poate fi selectată chiar dacă nu este conectată

b) Rozszerzone funkcje są dostępne w SETUP B – C – D – i E:

- Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przycisk funkcji 2T / 4T (P12) oraz return (P6)
 - Wybrać pożąданie ustawienie SETUP: A – B – C – D – lub E wciskając przycisk 2T / 4T (P12).
 - Wybrać numer funkcji cyfrowej poprzez naciśnięcie strzałek P4 – P5.
 - Zmiana ustawienia tej funkcji wykonywana jest za pomocą przycisku głównego R1
 - Po wykonaniu tych zmian zachować nowe ustawienia wciskając ponownie przycisk 2T / 4T (P12) – funkcje cyfrowe.
- Ustawienia wykonane przez producenta są zaznaczone tłustym drukiem.

b) Funcțiiile desfășurate sunt în SETUP B – C – D – și E :

- Apăsați simultan și lung funcțiile 2T / 4T (P12) și înapoi (P6)
 - Alegeți funcția SETUP dorită: A – B – C – D – sau E apăsând tasta 2T / 4T (P12).
 - Alegeți numărul funcției digitale apăsând săgetile P4 – P5.
 - Schimbați reglarea acestei funcții utilizând butonul principal R1
 - Odată realizată modificarea, salvați noua reglare apăsând din nou butonul 2T / 4T (P12) funcții digitale.
- Reglările din fabrică sunt indicate cu ajutorul unor caractere mari.

SETUP « B » TIG DIVERS

B1	TIG PAC prąd zajarzenia łuku Curent de amorsare TIG PAC	20 3...230	Ustawienie wykonane przez producenta 20A / Reglare fabrică 20A Regulacja w zakresie od 3 do 230A / Ajutabil de la 3 la 230A
B2	Czas zajarzenia łuku wysokiej częstotliwości HF Durată de înaltă frecvență de amorsare HF	1.0 0.2...2.0	Ustawienie wykonane przez producenta 1S / Reglare fabrică 1S Regulacja w zakresie od 0,1 do 2S / Ajutabil de la 0,1 la 2S
B3	« Naturalne » wygaszenie łuku podczas wyłączania łuku Oprire « naturală » a arcului în timpul stingerii	10 5...10	Ustawienie producenta: 10% prądu spawania / Reglare fabrică 10% din currentul de sudare Regulowane w zakresie od 5 do 40% prądu spawania / Ajustabil de la 5 la 40% din currentul de sudare
B5	Ustawienia producenta / Reglări fabrică	OFF PAN ALL	Ustawienia producenta / Reglări fabrică Ustawienia producenta i zapamiętywanie programów Reglare fabrică și memorarea programelor
B6	Metody wygaszania / Metode de stingere	1 2 3	Taka sama prędkość jak A10 (ograniczenie czasu wzrostu) Aceești viteza ca și A10 (limitarea timpului de creștere) W zależności od parametrów wygaszania În funcție de parametrii de stingere Łuk nie został wygaszony / Lipsă stingere
B7	Nielinearne wygaszanie / Stingere non liniară	OFF 0...50	Ustawienia producenta / Reglări fabrică Regulowane w zakresie od 5...40% prądu spawania / Ajustabil 0...40% din currentul de sudare
B9	Wyłączanie systemu chłodzenia po spawaniu Oprire grup de răcire după sudare	OFF ON	Ustawienia producenta 4mn / Reglare fabrică 4mn Ustawienia 30s / Reglare fabrică 30s
B10	Wybór czasu „calibré” wymaganego do osiągnięcia potrzebnego punktu Selectare « calibră » timp punct	OFF ON	Ustawienia producenta 0,0...15,0s – pas 0,1s Reglare fabrică 0,0...15,0s – pas 0,1s Ou 0...150s – pas 1s / Ou 0...150s – pas 1s
B11	MMA : Siła łuku / MMA : Arc forțat	0 -9...0...9	Ustawienia producenta / Reglări fabrică Regulowane w zakresie -9 = soft arc, 9 = rough arc Ajustabil -9 = soft arc, 9 = rough arc
B12	Prąd początkowy MMA (Gorący start) Curent de demarare MMA (Hot Start)	0 -9...0...9	Ustawienia producenta / Reglări fabrică Regulowane w zakresie -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun Ajustabil 9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun
B13	Prąd początkowy TIG (Gorący start) Curent de demarare TIG (Hot Start)	10 OFF 5...40	Regulowane w zakresie od 10% prądu spawania Reglare fabrică 10% din currentul de sudare Prąd minimalny / Curent minim Regulowane w zakresie od 5 do 40% prądu spawania Ajustabil 5... 40% din currentul de sudare
B14	Czas wyświetlania parametrów Timp afisare parametri	5.0 1.0...20.0	Ustawienia producenta 5,0s / Reglare fabrică 5,0s Regulowane w zakresie od 1,0 do 20,0s / Ajustabil 1,0 ... 20,0s
B15	Cykl 2T: Czas gorącego startu (prąd początkowy) Ciclu 2T : Timp Hot Start (current de demarare)	1.0 0.1...5.0	Ustawienia producenta 1,0s / Reglare fabrică 1,0s Regulowane w zakresie od 1,0 do 5,0s / Ajustabil 1,0 ... 5,0s

SETUP « C » et « D » (Mini / Maxi)

C1	Minimalny czas pre-gas Timp de pre-gaz minim	0.0 0.0...2.0	Ustawienia producenta 0,0s/ Reglare fabrică 0,0s Regulowane w zakresie od 0 do 2s / Ajustabil de la 0 la 2s
C7	Minimalny czas post-gas Timp de post-gaz minim	1.0 0...10	Ustawienia producenta 1,0s/ Reglare fabrică 1,0s Regulowane w zakresie od 0 do 10s / Ajustabil de la 0 la 10s
C16	Ustawianie równowagi minimalnej Reglare oscilație minimă	-80 -80...-10	Ustawienia producenta -80%/ Reglare fabrică -80% Regulowane w zakresie od -80% do 10% /Ajustabil de la -80% la -10%
D1	Maksymalny czas pre-gas Timp de pre-gaz maxim	1 0...10	Ustawienia producenta 1s/ Reglare fabrică 1s Regulowane w zakresie od 0 do 10s / Ajustabil de la 0 la 10s
D7	Maksymalny czas post-gas Timp de post-gaz maxim	30 15...150	Ustawienia producenta 30s/ Reglare fabrică 30s Regulowane w zakresie od 15 do 150s / Ajustabil de la 15 la 150s
D16	Ustawianie równowagi maksymalnej Reglare oscilație maximă	10 0...20	Ustawienia producenta 10%/ Reglare fabrică 10% Regulowane w zakresie od 0 do 120% / Ajustabil de la 0 la 120%

SETUP « E » Mode AC et MIX

E1	Częstotliwość w trybie AC Frecvență în mod CA	60 50...250	Ustawienia producenta 60 Hz/ Reglare fabrică 60 Hz Regulowane w zakresie od 50 do 250Hz/ Ajutabil de la 50 la 250 Hz
E2	Forma sygnału AC Forma semnalului CA	Sqr Sin	Signal carré Forme sinusoidale
E3	Jednokierunkowy komponent sygnału AC Componentă continuă a semnalului CA	5 5...20	Ustawienia producenta 5 A/ Reglare fabrică 5 A Regulowane w zakresie od 5 do 20A / Ajutabil de la 5 la 20 A
E4	Domyślne ustawienie równowagi Oscilație implicită	-25 -50...10	Ustawienia producenta -25 % / Reglare fabrică -25 % Regulowane w zakresie od -50 do 10% / Ajutabil de la -50 la 10%
E5	Pierwsza zmiana do wartości ujemnej w trybie AC Prima altermanță negativă în mod CA	100 100...500	Ustawienia producenta 100 %/ Reglare fabrică 100 % Regulowane w zakresie od 100 do 500% (Max 240A)/ Ajutabil de la 100 la 500% (Max 240A)
E6	Pierwsza zmiana do wartości dodatniej w trybie AC Prima altermanță pozitivă în mod CA	50 30...150	Ustawienia producenta 50 %/ Reglare fabrică 50 % Regulowane w zakresie od 30 do 150 % (Max 240 A) / Ajutabil de la 30 la 150 % (Max 240 A)
E7	Czas potrzebny do elektrycznego zatarzania luku przy wartości dodatniej Timp de amorsare pe altermanță pozitivă	10 0...20	Ustawienia producenta 10 ms/ Reglare fabrică 10 ms Regulowane w zakresie od 0 do 20ms/ Ajutabil de la 0 la 20 ms
E8	Calkowity czas wymagany do elektrycznego zatarzania luku Timp total de amorsare	0.20 0.01...1,0	Ustawienia producenta 0,20 s/ Reglare fabrică 0,20 s Regulowane w zakresie od 0,01 do 1,0s/ Ajutabil de la 0,01 la 1,0s
E9	Czas trwania cyklu TIG MIX Durata ciclului TIG MIX	0.6 0.1...1,0	Ustawienia producenta 0,6 s/ Reglare fabrică 0,6 s Regulowane w zakresie od 0,1 do 1s/ Ajutabil de la 0,1 la 1s
E10	Współczynnik cyklu DC/AC dla TIG Raport ciclic CC/CA în TIG	50 10...90	Ustawienia producenta 50 %/ Reglare fabrică 50 % Regulowane w zakresie od 10 do 90% / Ajutabil de la 10 la 90 %
E11	Poziom naładowania prądu stałego dla TIG MIX Nivel de current CC în TIG MIX	100 50...150	Ustawienia producenta 100 %/ Reglare fabrică 100 % Regulowane w zakresie od 50 do 150% / Ajutabil de la 50 la 150 %
E12	Czas trwania punktu «mała grubość» Durata punctului « grosime mică »	10 1...200	Ustawienia producenta 10 ms/ Reglare fabrică 10 ms Regulowane w zakresie od 1 do 200ms/ Ajutabil de la 1 la 200 ms

C12. COOLERTIG 2 ET III

Chłodnica COOLERTIG jest sterowana przez źródło prądu. Pompa włącza się automatycznie kiedy spawanie rozpoczyna się. Należy postępować w następujący sposób:

1. Włączyć zasilanie źródła.
2. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego oraz wydatek dopływu do zbiornika, dodać płyn jeżeli zachodzi potrzeba.
3. W przypadku używania palnika chłodzonego płynem należy go napełnić naciskając przycisk WATER IN P7 przez ponad 2 sekundy.

Pompa kontynuuje działanie przez 5 minut po przerwaniu spawania w celu dostosowania temperatury płynu do temperatury urządzenia. Powoduje to redukcję częstotliwości konserwacji.

PRZEGRZANIE

Kontrolka przegrzania zapala się, urządzenie wyłącza się i wyświetlacz wskazuje COOLER kiedy urządzenie kontroli temperatury wykrywa przegrzanie płynu chłodzącego. Wentylator chłodzi płyn i kiedy kontrolka gaśnie można kontynuować spawanie.

POZIOM PŁYNU

Wyświetlacz wskazuje COOLER kiedy wydatek wody jest za niski.



Dispozitivul de răcire COOLERTIG este comandat prin sursa de curenț. Pompa intră în funcționare automat când începe sudarea. Procedați după cum urmează:

1. Conectați sursa.
2. Verificați nivelul lichidului de răcire și debitul de sosire la rezervor, adăugați lichid dacă este necesar.
3. Dacă utilizați un bec de sudură cu răcire cu lichid, îl puteți umple apăsând tastă WATER IN P7 timp de 2 secunde.

Pompa continuă să funcționeze timp de 5 minute după oprirea sudării pentru a aduce temperatura apei la temperatură aparatuului. Aceasta reduce frecvența de întreținere.

SUPRAÎNCĂLZIRE

Becul de semnalizare a supraîncălzirii se aprinde, aparatul se oprește și afișajul indică COOLER când dispozitivul de control al temperaturii a detectat o supraîncălzire a lichidului de răcire. Ventilatorul răcește apa și când becul de semnalizare se stinge, puteți suda din nou.

NIVELUL APEI

Afișajul indică COOLER când debitul apei este blocat.

C13. WIADOMOŚCI O BŁĘDACH

- ERR 3** Napięcie sieci przekracza dopuszczalne wartości +15 / -15. Sprawdzić napięcie sieci
- ERR 4** Przegrzewanie generatora. Sprawdzić przepływ powietrza, odczekać aż urządzenie ostygnie
- ERR 6** Napięcie wtórne przekracza 100V, wyłączyć i włączyć ponownie urządzenie, jeśli problem nie ustaje, skontaktować się z obsługą techniczną.

C13. MESAJES DE EROARE

Tensiune rețea în afara limitei +15 / -15. Verificați tensiunea de alimentare Supraîncălzirea generatorului. Verificați circulația aerului și lăsați instalarea să se răcească. Tensiune secundară mai mare de 100V, închideți și deschideți din nou instalată, dacă problema persistă, consultați departamentul de asistență tehnică.

D – KONSERWACJA / CZĘŚCI ZAMIENNIE

D1 – SERWISOWANIE

Pomimo mocnej konstrukcji CITOTIG 240 et 310 AC/DC EASY, minimalna konserwacja jest wymagana, by utrzymać źródło zasilania w dobrym stanie

Częstotliwość czynności konserwacyjnych zależy od warunków operacyjnych (ilość pyłów w miejscu pracy, intensywność użytkowania, itp.).
Średnio, poniższe operacje mogą być wykonywane raz dwa razy do roku.
Oczyścić wyposażenie z kurzu, jeśli to możliwe za pomocą odkurzacza lub dmuchając sprężonym powietrzem (po odwodnieniu węży i zbiornika).
Zbadać wszystkie połączenia. Upewnić się, że są właściwie dociśnięte. Zwrócić szczególną uwagę na stan końcówek wtórnego, do których kable spawania są podłączone. Końcówki te muszą być odpowiednio dociśnięte, by zapewnić właściwy styl elektryczny i uniknąć konieczności napraw urządzienia.
Przy każdym uruchomieniu lub w przypadku awarii, w pierwszej kolejności należy sprawdzić:

- podłączenie do sieci zasilającej
- połączenie gazu
- obecność zacisku uziemiającego na spawanej części
- stan palnika i jego wyposażenia.



UWAGA

Jeśli wentylatory nie pracują, nie musi to oznaczać, że są wadliwe, ponieważ są one termo-wyłączalne.



UWAGA

Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych.



UWAGA

Tylko upoważnione osoby mogą naprawiać urządzenie lub dokonywać jego konserwacji.

D2 – WEWNĘTRZNE ZABEZPIECZENIA URZĄDZENIA


ZAPOBIEGANIE PRZEGRZEWANIU

Jeśli dochodzi do przegrzewania urządzenia zapala się żółta lampa ostrzegawcza L2 i praca urządzenia jest zatrzymana. Urządzenie może się przegrzewać, jeśli pracowało długo z cyklem roboczym ponad 100 % lub kiedy obieg powietrza jest blokowany.

ZAPOBIEGANIE PRZEPŁĘCIU GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Jeśli przepięcia głównego źródła zasilania (dioda L3) są na tyle wysokie, że mogą uszkodzić urządzenie zasilanie urządzenia jest automatycznie odcinane.

Jeśli przepięcia są krótkotrwale, będą się przekładały na krótkie zaniki zasilania. Dioda przepięcia i podnapięcia świeci się podczas długotrwałego przepięcia.

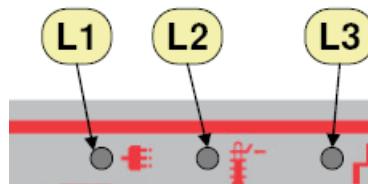

ROZDZIAŁ DOTYCZĄCY KONSERWACJI JEST PRZEZNACZONY DLA UPOWAŻNIONEGO PERSONELU I SŁUŻB NAPRAWCZYCH

D – ÎNTREȚINERE / PIESE DE SCHIMB

D1 – ASISTENȚĂ TEHNICĂ

În ciuda caracterului robust al echipamentului CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY, este necesară o întreținere minimă pentru păstrarea sursei de alimentare în stare corespunzătoare.

Frecvența operațiunilor de întreținere depinde de condițiile de operare (cantitatea de praf în zona de lucru, intensitatea utilizării, etc.).

De regulă, operațiunile descrise mai jos pot fi derulate o dată sau de două ori pe an. Cărațăți praful de pe echipament dacă este posibil cu ajutorul unui aspirator sau al suflării cu aer comprimat (după drenarea furtunurilor și a rezervorului).

Inspectați toate conexiunile. Asigurați-vă că sunt bine strânse. Acordați o atenție deosebită stării bornelor secundare la care sunt conectate cablurile de sudare. Aceste borne trebuie să fie strânse corespunzător pentru a garanta un contact electric corect și pentru a evita supraîncălzirea conexiunilor.

Acestea vor fi verificate cu prioritate la fiecare pornire sau în cazuri de defecțiune:

conectarea la rețea

conectarea la gaz

prezența clemei de masă pe piesa de lucru

Starea pistoletului și a accesoriilor sale.



ATENȚIE

Dacă ventilatoarele sunt opuse, acest lucru nu semnalizează o defecțiune, ventilatoarele fiind cuplate termic.



ATENȚIE

Asigurați-vă că echipamentul este deconectat de la sursa de alimentare în momentul efectuării lucrărilor de întreținere..



ATENȚIE

Doar persoanele autorizate pot efectua lucrări de reparație și întreținere la acest echipament.

D2 – DISPOZITIVE INTERNE DE SIGURANȚĂ A ECHIPAMENTULUI

PREVENIREA SUPRAÎNCĂLZIRII

Dacă echipamentul se supraîncălzește, becul galben de avertizare L2 se aprinde, iar echipamentul se oprește. Echipamentul se poate supraîncălzi dacă este utilizat o perioadă lungă de timp cu un ciclu de funcționare de peste 100 % sau dacă circulația aerului este obstrucționată.

PROTECȚIA LA SUPRATENSIUNEA DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE

Dacă supratensiunile de la rețea de alimentare (led L3) sunt destul de mari încât să deterioreze echipamentul, alimentarea echipamentului este întreruptă imediat.

Dacă supratensiunile au o durată scurtă de timp, ele se vor manifesta sub formă unor mici întreruperi de alimentare. Becul de supratensiune și cădere de tensiune de pe panou se va aprinde în eventualitatea unei supratensiuni de lungă durată.

SECȚIUNEA DE ÎNTREȚINERE SE ADRESEAZĂ PERSONALULUI ACREDITAT ȘI DEPANATORILOR

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY

D3 – CZĘŚCI ZAMIENNIE

(voir page 163 - 166)

D3 – PIESE DE SCHIMB

(voir page 163 - 166)

CITOTIG 240 AC/DC EASY REF. W000381667	CITOTIG 310 AC/DC EASY REF. W000381669	ODNOŚNIK	ODNOŚNIK	PRZEZNACZENIE	REP	DENUMIRE
W000276213	W000279494			TRANSFORMATOR GŁÓWNY + FERRYTY	1	TRANSFORMATOR PRINCIPAL + FERITE
W000276214	-			DŁAWIK	2	CORECTIE FACTOR PUTERE (PFC)-REACTANȚĂ
-	W000279507			KARTA FILTRA Z005	2	PLACĂ FILTRU Z005
W000276215	W000279496			TRANSFORMATOR ISKROWY	3	TRANSFORMATOR DE APRINDERE
W000276216	W000279497			KARTA OBWODU ZASILACZA Z001	4	PLACĂ CIRCUIT PRINCIPAL Z001
W000276217	---			ZESTAW IGBT	5	SET IGBT
W000276218	-			KARTA PFC Z004	6	PLACĂ PFC Z004
-	W000279495			KARTA DIODY GŁÓWNEJ Z004	6	PLACĂ DIODĂ PRIMARĂ Z004
W000276219	W000279499			KARTA WTÓRNA Z002	7	PLACĂ DIODE SECUNDAR Z002
W000276220	---			ZESTAW DIOD 5X60A	8	SET DIODE 5X60 A
W000276221	W000279502			KARTA PRZEMIENNIKA Z003	9	PLACĂ INVERTOR Z003
W000276222	---			ZESTAW Z003 IGBT Z003	10	SET IGBT Z003
W000276223	---			ZESTAW V65 IGBT	11	SET IGBT V65
W000276224	W000279500			KARTA HF A003	12	PLACĂ DE APRINDERE A003
W000276225	W000279501			KARTA STERUJĄCA A001	13	PLACĂ DE COMANDĂ A001
W000276226	W000276226			ZAWÓR MAGNETYCZNY	14	SUPAPĂ CU MAGNET VO
W000276227	W000279504			KARTA INTERFEJSU A004	15	PLACĂ INTERFAȚĂ A004
W000276228	W000279505			KARTA ZASILANIA WTÓRNEGO A002	16	PLACĂ SURSA AUXILIARĂ A002
W000276229	-			KONDENSATOR 2X10NF/250VAC	34	CONDENSATOR 2X10NF/250VAC
W000264338	W000279498			WENTYLATOR	17	VENTILATOR
W000381832	W000381832			PANEL ACX	18	PANOU ACX
W000276231	W000279509			CAPOT	19	TOP COVER
W000276232	---			ZESTAW NAPRAWCZY KART Z004	20	SET REPARAȚIE PLACĂ PFC Z004
W000276696	W000276696			ZŁĄCZE SPUSTU	21	CONECTOR DECLANȘATOR
W000276697	W000276697			ZŁĄCZE IDC	22	CONECTOR IDC
W000264995	W000264995			ZŁĄCZE 50 mm ²	23	CONECTOR 50 mm ²
W000276698	W000276698			ZŁĄCZE GAZU M12 x 100	24	RACORD GAZ M12 x 100
W000265013	W000265013			ŁĄCZNIK RUROWY GAZU	25	RACORD ȚEAVĂ GAZ
W000264436	W000370916			WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	26	ÎNTRERUPĂTOR PRINCIPAL
W000276686	W000279511			UCHWYT DO PRZENOSZENIA	27	POIGNEE DE TRANSPORT
W000276687	W000276687			PANEL TYLNY	28	PANOU POSTERIOR
W000276688	W000276688			WNĘTRZE PANELU PRZEDNIEGO	29	PANOU FRONTAL INTERIOR
W000276689	W000276689			PANEL PRZEDNI	30	PANOU FRONTAL
W000276690	W000276690			POKRYWA OCHRONNA	31	CAPAC DE PROTECȚIE
W000352038	W000352038			PRZYCISK/POKRETŁO	32	BUTON
W000352077	W000352077			CZERWONA ZATYCZKA	33	CAPAC ROȘU
W000276705	W000276705			PLASTIKOWA ZWORKA	34	ELEMENT DE LEGĂTURĂ DIN PLASTIC
W000275427	W000275427			ROUE DE CHARIOT	-	WHEEL FOR TROLLEY

COOLERTIG 2 (CITOTIG 240 AC/DC EASY) – REF. W000275844

COOLERTIG 2
(voir page 164)

COOLERTIG 2
(voir page 164)

- 1 : 230 VAC
- 2 : Connecteur de commande
- 3 : Mise à la terre




Seulement les personnes habilitées peuvent faire ces branchements électriques

- 1 : 230 VAC
- 2 : Control connector
- 3 : Earth



Only authorized people is allowed to install these electrical connections

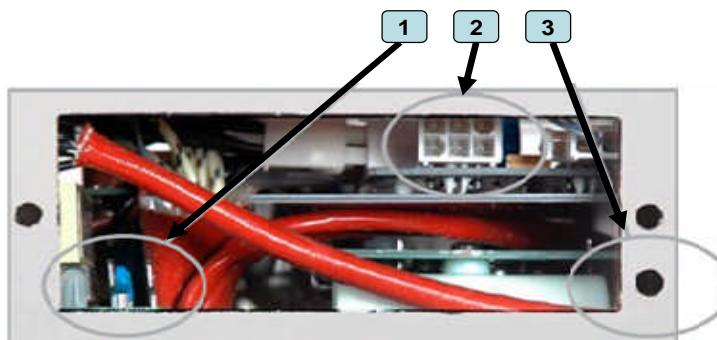


PRZENASCZENIE	POZ.	ODNOŚNIK	DENUMIRE
RADIATOR	1	W000265354	RADIATOR
ZBIORNIK 3,7 L	2	W000265358	REZERVOR 3,7 L
PANEL PRZEDNI COOLERTIG 2	3	W000276235	PANOU FRONTAL COOLERTIG 2
PANEL TYLNY COOLERTIG 2	4	W000276236	PANOU POSTERIOR COOLERTIG 2
NAKRYWKA WLEWU	5	W000265357	CAPAC DE UMLERE
WAŻ CIŚNIENIOWY	6	W000265348	FURTUN DE UMLERE
USZCZELKA 10MM	7	W000265350	GARNITURĂ 10MM
SZYBKOZŁĄCZE 1/8	8	W000265349	CONECTOR RAPID 1/8
KOLANKO 1/8-1/8	9	W000276242	RACORD COT 1/8-1/8
ZŁĄCZE WEŽA WEWNĘTRZNEGO 1/8	10	W000276243	CONECTOR FURTUN INTERIOR 1/8
ZŁĄCZE WEŽA GUMOWEGO 1/8	11	W000265351	CONECTOR FURTUN CAUCIUC 1/8
WEWNĘTRZNY WAŻ SILIKONOWY 5/8	12	W000276245	FURTUN SILICON INTERIOR 5/8
GUMOWY WAŻ 10/17	13	W000265364	FURTUN CAUCIUC 10/17
ZAWÓR POMPY	14	W000276247	SUPAPĂ POMPĂ
USZCZELKA POMPY	15	W000276248	GARNITURĂ POMPĂ
KARTA STERUJĄCA A001 COOLERTIG 2	16	W000276249	PLACĂ DE CONTROL A001 COOLERTIG 2
POMPA	17	W000276250	POMPĂ
WENTYLATOR 119X119X38 24VDC	18	W000264435	VENTILATOR 119X119X38 24VCC
TRANSFORMATOR COOLERTIG 2	19	W000276252	TRANSFORMATOR COOLERTIG 2
ZWORKA DLA COOLERTIG COOLERTIG 2	20	W000276706	ELEMENT DE LEGĂTURĂ PENTRU COOLERTIG 2

COOLERTIG III (CITOTIG 310 AC/DC EASY) – REF. W000278471

COOLERTIG III
(voir page 167)

COOLERTIG III
(voir page 167)

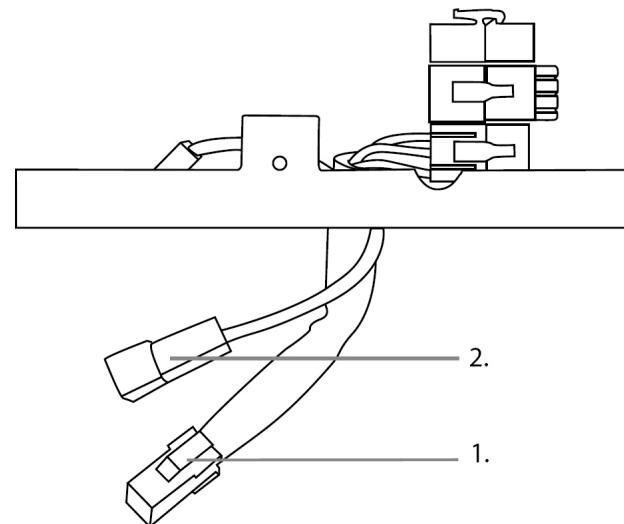

1. Câble de commande
2. Mise à la terre

1. Control connector
2. Protective earth

PRZEZNACZENIE	POZ.	ODNOŚNIK	DENUMIRE
RADIATOR	1	W000265354	RADIATOR
ZBIORNIK 3,7 L	2	W000265358	REZERVOR 3,7 L
PANEL PRZEDNI COOLERTIG 2	3	W000276235	PANOU FRONTAL COOLERTIG 2
PANEL TYLNY COOLERTIG 2	4	W000276236	PANOU POSTERIOR COOLERTIG 2
NAKRYWKA WLEWU	5	W000265357	CAPAC DE UMLERE
WAŻ CIŚNIENIOWY	6	W000265348	FURTUN DE UMLERE
USZCZELKA 10MM	7	W000265350	GARNITURĂ 10MM
SZYBKOZŁĄCZE 1/8	8	W000265349	CONECTOR RAPID 1/8
KOLANKO 1/8-1/8	9	W000276242	RACORD COT 1/8-1/8
ZŁĄCZE WĘŻA WEWNĘTRZNEGO 1/8	10	W000276243	CONECTOR FURTUN INTERIOR 1/8
ZŁĄCZE WĘŻA GUMOWEGO 1/8	11	W000265351	CONECTOR FURTUN CAUCIUC 1/8
PRZEPUSTNICA + WAŻ	12	W000279590	AMORTIZOR + TUB
GUMOWY WAŻ 10/17	13	W000265364	FURTUN CAUCIUC 10/17
ZAWÓR POMPY	14	W000276247	SUPAPĂ POMPĂ
USZCZELKA POMPY	15	W000276248	GARNITURĂ POMPĂ
KARTA STERUJĄCA A001 COOLERTIG	16	W000279515	PLACĂ DE CONTROL A001 COOLERTIG
POMPA	17	W000276250	POMPĂ
WENTYLATOR 119X119X38 24VDC	18	W000264435	VENTILATOR 119X119X38 24VCC
ZWORKA DLA COOLERTIG COOLERTIG 2	20	W000276706	ELEMENT DE LEGĂTURĂ PENTRU COOLERTIG 2
LEWY BOCZNY PANEL KONTROLNY	21	W000279516	PANOU LATERAL STÂNGA
PRAWY BOCZNY PANEL KONTROLNY	22	W000279517	PANOU LATERAL DREAPTA

OPCJE

OPȚIUNI

Regulacja prądu spawania MMA / TIG, zakres 0-9.

Jeśli chcesz dostosować prądu spawania przy użyciu pilota zdalnego sterowania trzeba połączyć, a następnie wybierz przycisk SET-UP. Kontrolka L26 jest umieszczona na zdalnym sterowaniu. Trzymając klawisz wyboru kluczowych zdalnego sterowania (przycisk SET-UP) w celu określania granicy zakresu regulacji zdalnego sterowania.

RC1
5 m : Ref: W000263311
10 m : Ref: W000270324



Reglare curent de sudare MMA / TIG, gamă 0-9. Dacă doriți să reglați Curent de sudare cu ajutorul unei telecomenzi care aveți nevoie pentru a vă conecta buton și selectați SET-UP. Martorul L26 se poziționează pe comanda la distanță.. Mențineți apăsată tasta selectă tasta de control de la distanță (SET-UP buton) pentru a defini limitele Interval de reglare de control de la distanță.

Przełącznik nożny służy w FP1 TIG Time 2.

Zakres regulacji z regulacją parametrów:

wartość minimalna. zaznaczono zakres funkcji za pomocą pokrętła Panel gdy pedał nie jest pod ciśnieniem, cyfrowy wyświetlacz wskazuje "LO".

Maksymalna wartość zakresu jest wybierana w ten sam sposób; poprzez wcisnięcie i przytrzymanie przycisku SET-UP w panelu kontrolnym funkcji, cyfrowy ekran wyświetli wartość "HI".

Kolejność spawania może zaczynać się przy lekkim naciśku na pedał. Łuk ma swoją siedzibę z aktualnym minimum. Napięcie prądu osiąga wartość maksymalną, kiedy presja jest wywierana na pedał. Łuk gaśnie, gdy zdejmie nogę z pedalu.

Powtórz jeszcze raz w razie potrzeby.

OPCJA ROLOWANIA DLA ŹRÓDŁA ZASILANIA I AKCESORIÓW, (T3)

Wózek (T3) zapewnia dogodny transport dla źródła zasilania i butli gazowej CITOTIG 240 ET 310 AC/DC.

FP1
Ref: W000263313



FOOTSWITCH este utilizat în FP1 TIG Time 2.

Interval de reglare a parametrilor reglabil:

valoarea minimă, gama este selectată utilizând butonul de panouri, la pedala nu este sub presiune, ecran digital indică "LO".

Valoarea maximă a plajei este selectată în același mod apăsând lung tasta SET-UP de pe panoul de funcții, afișorul digital indică "HI".

Secvență de sudare pot incepe cu presiune usoară pe pedala. ARC este stabilită cu minim de curent. De sudare actual atinge valoarea maximă. atunci când presiunea în jos este exercitată pe pedala. Arc se stingă atunci când pedalei este eliberat.

Se repetă din nou, dacă este necesar.

T3
Ref: W000277087

OPȚIUNE DE TRANSPORT PE ROȚI PENTRU SURSA DE ALIMENTARE ȘI ACCESORII, (T3)

Căruciorul (T3) reprezintă un mijloc confortabil de transport pentru sursa de alimentare CITOTIG 240 ET 310 AC/DC și un cilindru de gaz.



A – VŠEOBECNÉ INFORMACE

A1. POPIS ZAŘÍZENÍ

CITOTIG 240 AC/DC EASY je silový zdroj na bázi jednofázového invertoru a je určený k svařování nelegovaných ocelí, nerezových ocelí a hliníku procesem AC/DC TIG a na obloukové svařování s obalovanými elektrodami.

CITOTIG 310 AC/DC EASY je generátor typu "trojfázový střídací" na obloukové svařování, svařování procesem TIG AC/DC a obalenou elektrodou neslitinových ocelí, nerezavějících ocelí a hliníku..

Přístroje **CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY** jsou napájeny z jednofázové sítě 230 V (**CITOTIG 240**) nebo z trojfázové sítě 400 V (**CITOTIG 310**) a dodávají na výstupu stejnosměrný nebo střídavý proud

OBSAH SVAŘOVÁCÍ SOUPRAVY

- ☞ silový zdroj **CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY**,
- ☞ napájecí kabel s délkou 5 m
- ☞ zemník kabel s délkou 3 m a průřezem 50 mm² se zemníci svorkou
- ☞ plynová hadice s délkou 1,5 m s armaturami
- ☞ bezpečnostní předpisy a uživatelská příručka včetně pokynů k údržbě

A2. POPIS ČELNÍHO A ZADNÍHO PANELU

(☞viz. STRANA 163)

Ovládací panel	18
Zásuvky ovládání spouště 5B	21
Zásuvka dálkového ovládání	22
Zásuvka dinse pro držák elektrody (-)	23
Zásuvka dinse pro zemník kabel (+)	23
Přípojka výstupu plynu	24
Přípojka přívodu plynu	25
Hlavní vypínač On / Off	26

Paneli установки
5B для управления спусковым крючком
Гнездо для подключения пульта дистанционного управления
Держатель электрода (-)разъем "dins"
Провод заземления (+) разъем "dins"
Соединение выпуска газа
Подводящий патрубок газа
Выключатель Вкл./Выкл.

A3. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

(☞viz. STRANA Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG: volba režimu svařování (AC)-(MIX)-(DC)-(DC+)

MMA: volba režimu svařování s obalovanou elektrodou (AC)-(MIX)-(DC)-(DC+)

NASTAVENÍ (cycle): K rychlému nastavení stiskněte tlačítko krátce, k digitálnímu nastavení stiskněte déle

PŘEDCHÁZEJÍCÍ (PREVIOUS) -- přesun k úpravě předcházející položky (CYKLUS a NASTAVENÍ)

NÁSLEDUJÍCÍ (NEXT) – přesun k úpravě následující položky (CYKLUS a NASTAVENÍ)

NÁVRAT (RETURN): Potvrzení upravené hodnoty a ukončení nastavování

Volba způsobu zapálení: TIG HF (vysokofrekvenční) nebo TIG PAC (dotykové)

Volba režimu spouště, 2-taktní nebo 4-taktní režim

Plynová zkouška: stiskněte a podržte, aby se otevřel plynový ventil
Volba lokálního/dálkového ovládání a spínač blokování bezpečnostního kódu

Glavní ovládací knoflík	R1
Indikátor elektrického napájení zařízení	L1
Kontrolka tepelné poruchy	L2
Kontrolka poruchy vstupního napětí	L3
Zvolené svařování TIG	L4

A3. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УСТАНОВКИ

(☞См. Стр Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG (дуговая вольфрамовым электродом в среде инертного газа): выбор метода сварки (Перменный)-(Смешанный)-(Постоянный)-(Постоянный+)

P2 MMA (ручная дуговая): выбор сварки покрытым электродом (Перменный)-(Постоянный-)(Постоянный+)

P3 CYCLE (установка): Нажмите кратковременно для быстрой установки или

P4 PREVIOUS (предыдущий): Перемещает на предыдущий пункт регулирования (ЦИКЛ И УСТАНОВКА)

P5 NEXT (следующий): Перемещает на следующий пункт установки (ЦИКЛ И УСТАНОВКА)

P6 RETURN (возврат): Подтверждение выбранной величины и выход с установки

P7 Выбор метода зажигания дуги: TIG (дуговая вольфрамовым электродом в среде инертного газа) высокочастотное или TIG PAC (контактное)

P12 Выбор триггерного режима, 2-нажатия или 4-нажатия

P13 Проверка газа: нажмите и удерживайте для открытия клапана газа

P14 Переключатель управления: местное/дистанционное, и блокирующий переключатель кода безопасности

R1 Главная ручка переключения

L1 Индикатор включения питания

L2 Лампа идентификации термической ошибки

L3 Лампа идентификации ошибки питающей напряжения

L4 Выбран режим дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа

L5 Выбран режим Сварки MMA (ручная дуговая сварка)

L6 Регулировка времени пред-газ (0-10 с)

L8 Установка восходящего времени: (0,0 – 1,0 с)

L12 Ток сварки

L14 Режим тока: Переменный Постоянный + Постоянный – Смешанный

L18 Регулировка нисходящего времени (0-15 с)

L20 Время пост-газ (0-30 с)

L21 Управление триггерным циклом (2T – 4T)

L24 Выбор зажигания дуги (Высокочастотное/Подъем-Контактное)

L26 Дистанционное управление/педаль

L27 Единица измерения D1 (A Ампер – ø Диаметр электрода)

L28 Единица измерения D2 (V Вольт – с секунда – % Процент питающей сети – Hz Герц)

Zobrazení svařovacího proudu a ostatních nastavení	D1	Отображение тока сварки и другие регулировки
Zobrazení svařovacího napětí a ostatních nastavení	D2	Отображение напряжения сварки и другие регулировки

A4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE**A4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ**

CITOTIG 240 AC/DC EASY – REF. W000381667		
ПЕРВЫЙ		
Primární napájení 1	EE	TIG
Frekvence	230V (+/- 15%)	Первичный источник питания 1~
Příkon (100 %)	50Hz / 60Hz	Частота
Příkon (max.)	3.7 KVA	Поглащаемая мощность (100%)
Napájecí kabel primárního okruhu s délkou 5 m	6.0 KVA	Поглащаемая мощность (макс.)
	3 x 2,5 mm ²	5 м питающего кабеля
ВТОРИЧНЫЙ		
Napětí naprázdno	EE	TIG
Rozsah nastavení	58 V DC	Напряжение холостого хода
Jištění	10A/10V-180A/27,2V	Диапазон регулирования
Zátěžový cyklus 100 % (10 min. cyklus)	16A	Плавкий предохранитель
Zátěžový cyklus 40 % (10 min. cyklus)	120A	Рабочий цикл 100% (10-минутный цикл)
Zemnící kabel s délkou 3 m a se svorkou	180A / 32V	Рабочий цикл 40% (10- минутный цикл)
Třída ochrany	50 mm ²	3 кабеля заземления с зажимом
Izolační třída	IP 23 C	Класс защиты
Normy	H	Класс изоляции
	EN 60974-1 / EN 60974-10 / 61000-3-12	Стандарты

CITOTIG 310 AC/DC EASY – REF. W000381669		
ПЕРВЫЙ		
Primární napájení 3~	EE	TIG
Frekvence	400V (+/- 10%)	Первичный источник питания 3~
Příkon (max.)	50Hz / 60Hz	Частота
Napájecí kabel primárního okruhu s délkou 5 m	14.4 KVA	Поглащаемая мощность (макс.)
	4 x 2,5 mm ²	5 м питающего кабеля
ВТОРИЧНЫЙ		
Napětí naprázdno	EE	TIG
Rozsah nastavení	63 V DC	Напряжение холостого хода
Jištění	10A/20.5V-250A/30V	Диапазон регулирования
Zátěžový cyklus 100 % (10 min. cyklus)	16A	Плавкий предохранитель
Zátěžový cyklus 40 % (10 min. cyklus)	190A	Рабочий цикл 100% (10-минутный цикл)
Zemnící kabel s délkou 3 m a se svorkou	250A / 32V	Рабочий цикл 40% (10- минутный цикл)
Třída ochrany	70 mm ²	3 кабеля заземления с зажимом
Izolační třída	IP 23 C	Класс защиты
Normy	H	Класс изоляции
	EN 60974-1 / EN 60974-10	Стандарты

A5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE COOLERTIG 2**A5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ COOLERTIG 2**

COOLERTIG 2 – REF. W000275844		
Napájecí napětí	230V (+/- 15%)	Напряжение питания
Napájecí výkon	50 W	Мощность питания
Výkon chlazení	1,0 kW	Мощность охлаждения
Maximální tlak při spuštění	4,0 bar	Макс. давление при запуске
Chladící kapalina	FREEZCOOL RED	Охлаждающая жидкость
Objem nádrže	3L	Объем бака
Stupeň ochrany	IP 23 C	Степень защиты

A6. TECHNICKÁ SPECIFIKACE COOLERTIG III**A6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ COOLERTIG III**

COOLERTIG III – REF. W000278471		
Napájecí napětí	24 V DC	Напряжение питания
Napájecí výkon	50 W	Мощность питания
Výkon chlazení	1,0 kW	Мощность охлаждения
Maximální tlak při spuštění	4,0 bar	Макс. давление при запуске
Chladící kapalina	FREEZCOOL RED	Охлаждающая жидкость
Objem nádrže	3L	Объем бака
Stupeň ochrany	IP 23 C	Степень защиты

**UPOZORNĚNÍ**

Jestliže se ventilátor nespustí, nemusí to znamenat, že je vadný, protože se zapíná na základě tepelného stavu.

**ОСТОРОЖНО**

Не считайте за неисправность отключение стационарного вентилятора, т.к. он работает от термического выключателя.

A7. ROZMĚRY A HMOTNOST

	Rozměry (D x Š x V) Габариты (ДxШxВ)	Čistá hmotnost Чистый вес	Hmotnost s obalem Вес брутто	A7. РАЗМЕРЫ И ВЕС
CITOTIG 240 AC/DC EASY	475 x 200 x 405	17 kg	19 kg	CITOTIG 240 AC/DC EASY
COOLERTIG 2	500 x 200 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG 2
CITOTIG 310 AC/DC EASY	505 x 195 x 440	25 kg	27 kg	CITOTIG 310 AC/DC EASY
COOLERTIG III	525 x 198 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG III

B – SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

B1. ROZBALENÍ SOUPRAVY

UPOZORNĚNÍ: při úhlhu naklonění nad 10° může být zařízení nestabilní.

Při montáži zařízení dodržujte následující pokyny

Svářecíku postavte na stabilní a suchou plochu, aby bylo zajištěno, že se do zařízení spolu s chladicím vzduchem nebude nasávat prach.

- Zajistěte, aby svářecíka byla umístěna v dostatečné vzdálenosti od prostoru, do kterého by mohly odlétat částice od brousících strojů.
- Zajistěte, aby chladící vzduch mohl bez překážek cirkulovat. K zajištění dostatečné cirkulace chladícího vzduchu je třeba svářecíku umístit tak, aby se její přední i zadní stěna nacházely minimálně 20 cm od jakýchkoli překážek.
- Zařízení chráňte před deštěm a přímým slunečním zářením.



Rozřežte lepicí pásku a otevřete krabici.
Silový zdroj vytáhněte uchopením za rukojeti.

B2. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY je dodáván spolu s:

- ⇒ Primárním napájecím kabelem, který je zapojen uvnitř silového zdroje.

Pokud má vaše elektrická instalace speciální podnikové zásuvky, jednoduše doplňte kabel silového zdroje zástrčkou, která je s vašim elektrickým zařízením kompatibilní a která vyhovuje maximálnímu příkonu silového zdroje (viz tabulka na straně 103).

Požadovaná frekvence sítě je:

- ⇒ 50 a 60 Hz

Silový zdroj musí být chráněn ochranným přístrojem (pojistkou nebo vypínačem obvodu), jehož vypínací proud odpovídá maximálnímu přípustnému příkonu primárního okruhu silového zdroje.



VAROVÁNÍ: Toto zařízení (PRESTOTIG 310 AC/DC EASY) neodpovídá IEC 61000-3-12. Pokud se má připojit k veřejné nízkonapěťové síti, je na odpovědnost instalátéra nebo uživatele zařízení zajistit v případě potřeby po konzultaci s provozovatelem distribuční sítě, že zařízení se smí připojit.



VAROVÁNÍ: Toto zařízení (PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY) třídy A není určeno k použití v obytných zónách, kde je elektrická energie přiváděna veřejnou nízkonapěťovou napájecí sítí. V těchto místech mohou vzniknout potenciální těžkosti se zabezpečením elektromagnetické kompatibility následkem rušení ve vedení a vyzařováním

B3. PŘIPOJENÍ K PLYNU (K TLAKOVÉMU REGULÁTORU)

(*viz. STRANA 163*)

Připojte plynovou hadici ke spojce – pozice 25 na silovém zdroji.

Mírně pootevřete a zavřete ventil na plynové lahvi, aby se vypustily veškeré nečistoty.

Namontujte regulátor tlaku / průtokoměr.

Plynovou hadici dodanou se silovým zdrojem připojte k výstupu z regulátoru tlaku pomocí spojky.

Otevřete plynový ventil.

Během svařování by se měl průtok plynu pohybovat v rozmezí 10 až 20 l/min.



UPOZORNĚNÍ

Nezapomeňte zajistit plynovou láhev nasazením bezpečnostního popruhu.

В – УСТАНОВКА

В1. РАСПАКОВКА АППАРАТА

ОСТОРОЖНО: оборудование может потерять устойчивость при наклоне свыше 10°.

При установке помните следующее:

Поставьте аппарат на устойчивое сухое основание во избежание попадания пыли с охлаждающим воздухом.

- Убедитесь, что аппарат находится на достаточном расстоянии от частиц, выбрасываемых шлифовальными станками.

- Убедитесь, что охлаждающий воздух может свободно циркулировать. Аппарат должен находиться на расстоянии, по крайней мере, 20 см от любых препятствий с передней и задней стороны аппарата для обеспечения достаточной циркуляции охлаждающего воздуха.

- Защищайте аппарат от сильного дождя и попадания прямых солнечных лучей.

Разрежьте клейкую ленту и откройте коробку.
Выньте аппарат, держа за две ручки.

В2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

CITOTIG 240 или 310 ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА поставляется с:

- ⇒ Аппарат поставляется с кабелем первичного тока, соединенным внутри источника питания.

Если ваша сеть соответствует заводскому соединению вам просто нужно подсоединить кабель, к вилке, совместимой с вашим электрическим оборудованием и рассчитанный на максимальное потребление источника питания (см. Таблицу на стр. 103).

Приемлемая частота сети :

- ⇒ 50 и 60 Гц

Электропитание нужно защищать устройством защиты (плавкий предохранитель или размыкатель), частота которого соответствует максимальному потреблению энергии источника питания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование (PRESTOTIG 310 AC/DC) не соответствует стандарту IEC 61000-3-12. Если это связано с общественной сетью низкого напряжения, то ответственность по обеспечению возможности подключения, при необходимости - после консультации с оператором распределительной сети, возлагается на установщика или пользователя



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование (PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC) класса А не предназначено для использования в жилых районах, где используются публичные сети низкого напряжения. На таких участках, могут возникнуть потенциальные сложности с обеспечением электромагнитной совместимости вследствие проводимых и излучаемых помех.

В3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА (К РЕГУЛЯТОРУ ДАВЛЕНИЯ)

(*См. Стр 163*)

Подключите газопровод к муфте, пункт 25, на источнике питания.

Слегка откроите, а затем закройте клапан газового баллона для удаления примесей.

Установите редуктор давления/измеритель расхода.

Подсоедините газовый шланг, поставляемый с источником питания, к муфте выхода редуктора давления.

Откройте газовый баллон.

При сварке, расхода газа должен составлять 10-20 л/мин.



ОСТОРОЖНО

Зафиксируйте газовый баллон при помощи предохранительного ремня.

B4. PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

(*см. STRANA 163*)

spoje jsou na přední straně generátoru.

Zkontrolujte, zda se vypínač On/Off 0/1 – **pozice 26** nachází v poloze 0.

V režimu TIG:

Hořák TIG připojte k přípojce – **pozice 23 droite**, zemnící svorku k přípojce – **pozice 23 gauche**, plynovou hadici k přípojce – **pozice 24** a ovládání k **pozici 21**.

V případě používání dálkového ovládání toto připojte ke konektoru – **pozice 22**.

V režimu obalované elektrody:

Držák elektrody připojte k přípojce – **pozice 23 droite** na silovém zdroji.

Zemnění připojte k přípojce – **pozice 23 gauche** na silovém zdroji.

V případě používání dálkového ovládání toto připojte ke konektoru – **pozice 22**.

Dodržte polaritu (DC+ DC-), která je uvedená na obalu používaných elektrod.

B4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ АКСЕССУАРОВ

(*см. Стр 163*)

соединение в передней части генератора.

Убедитесь, чтобы переключатель Вкл./Выкл. 0/1, **пункт 26**, находился в положении 0.

В режиме TIG- сварки (дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа):

Соедините горелку для TIG- сварки (дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа) к контакту - **пункт 23 droite**, зажим заземления к контакту - **пункт 23 gauche**, газопровод к контакту - **пункт 24** и управление – к **пункту 21**. При использовании дистанционного управления, подсоедините его к **пункту 22**.

В режиме сварки покрытыми электродами:

Подсоедините держатель электрода к контакту – **пункт 23 droite** на источнике питания.

Соедините заземление к контакту **пункт 23 gauche** на источнике питания.

При использовании дистанционного управления, подсоедините его к коннектору – **пункт 22**.

Соблюдайте полярность (Постоянный + Постоянный -), указанную на упаковке с электродами.

C - POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY je navržen tak, aby jeho obsluha byla jednoduchá. Každému ovládacímu prvku je přiřazena jednoduchá funkce.

C1. UVEDENÍ DO PROVOZU

Hlavní vypínač ON / OFF (0 / 1)

Poloha 0: silový zdroj je vypnutý.

Poloha 1: silový zdroj je zapnutý.

Systém je připraven k provozu po 10 sekundách.

L1- Kontrolka napájení elektrickou energií.

L2- Kontrolka tepelné poruchy. Svítí, když je silový zdroj přehřátý. Svářečku nevypínejte, došlo by k zastavení ventilátoru. Dříve než budete ve svařování pokračovat, počkejte, až kontrolka zhasne.

L3- Kontrolka poruchy napájecího napětí. Svítí, když je napětí příliš vysoké nebo příliš nízké. Zkontrolujte napájecí napětí. Svítí, když se v napájecí elektrické síti vyskytne přepětí.

D1- Displej zobrazující svařovací proud nebo jeho nastavenou hodnotu proudu.

D2- Displej zobrazující svařovací napětí nebo jeho nastavenou hodnotu.

С - ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

CITOTIG 240 или 310 ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА легок в применении. Каждый элемент управления связан с простой функцией.

C1. НАЧАЛО РАБОТЫ

Переключатель Вкл./Выкл. (0/1)

Положение 0: источник питания выключен.

Положение 1: источник питания включен

Через 10 секунд система ГОТОВА К РАБОТЕ.



L1- Индикатор включения питания.

L2- Индикатор термической неполадки.

Загорается при перегреве источника питания. Не выключайте аппарат, иначе остановится вентилятор. Сварку продолжайте после выключения индикационной лампы.

L3- Индикатор неполадки питающего напряжения. Загорается в случае слишком высокого или слишком низкого напряжения. Проверьте питающее напряжение. Загорается при возникновении перенапряжения в сети.

REP : 26

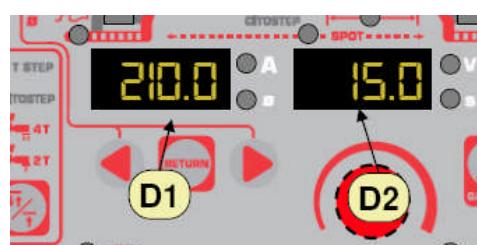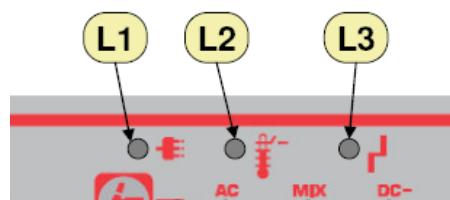

C2. REŽIMY SVAŘOVÁNÍ

Svařování MMA (s obalovanou elektrodou)

Můžete používat všechny elektrody vhodné ke svařování stejnosměrným a střídavým proudem.

Svařování TIG střídavým proudem

Tento silový zdroj je speciálně konstruován na svařování hliníku metodou TIG se střídavým proudem (AC).

Svařování TIG stejnosměrným proudem

Svařování stejnosměrným proudem se obvykle používá při svařování ocelí dvou různých tříd.

Funkce bodového svařování

Při bodovém svařování můžete nastavit trvání intervalu svařování v rozmezí 0 –10 s.

Stehování tenkých materiálů

Stehování tenkých materiálů je účinný proces spojování tenkých materiálů s využitím nižší teploty, čím se snižuje deformace základního materiálu.

Svařování TIG kombinací AC a DC proudu (MIX)

Spojování různě tlustých materiálů lze nejlépe uskutečnit zejména s využitím kombinace proudů. V případě potřeby nastavte parametry pomocí funkce NASTAVENÍ (SETUP).

C3. SVAŘOVÁNÍ ELEKTRODAMI TIG

Stejnosměrný proud se používá ke svařování různých typů oceli. Doporučujeme používat cerové elektrody.


ZAHROCENÍ ELEKTRODY

Hrot elektrody se obrousí do tvaru kuželeta tak, aby byl oblouk stabilní a aby se energie koncentrovala do místa svařování.

Délka zahrocené části závisí na průměru elektrody.

Pro nízký proud – hrot špičatý $I = 3 \times d$.

Pro vysoký proud – hrot zaoblený $I = 1 \times D$.

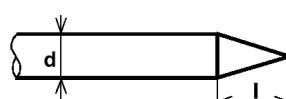

C2. СПОСОБЫ СВАРКИ

Сварка MMA (ручная дуговая сварка)

Вы можете использовать все электроды, подходящие для сварки на постоянном и переменном токе.

TIG- сварка (дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа) на переменном токе

Данный источник питания специально спроектирован для дуговой сварки алюминия вольфрамовым электродом в среде инертного газа на переменном токе.

TIG - сварка (дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа) на постоянном токе

Сварку на постоянном токе обычно используют при сварке различных сортов стали.

Функция точечной сварки

Использование данной функции позволяет регулировать длительность сваривания в диапазоне 0-10 с.

Прихваточный шов для тонкой сварки

Прихваточный шов для тонкой сварки – эффективный способ соединения тонких материалов с использованием низкой погонной энергии, что снижает искривления основного металла.

TIG - сварка (Дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа) на смешанном Переменном - Постоянном токе (MIX)

Соединения материалов различной толщины наилучшим образом осуществляются с использованием смешанного тока. При необходимости, величину регулируйте через функцию SETUP (установка).

C3. ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ TIG

Постоянный ток указан или сварка определенных видов стали. Мы рекомендуем электроды Цериум (Cerium).

ЗАОСТРЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА

Конец электрода заостряется до конической формы. Это нужно для получения стабильной дуги и концентрации энергии на свариваемой площади. Длина затачиваемого отрезка зависит от диаметра электрода.

Для слабого тока: заостренный конец $I = 3 \times d$

Для сильного тока: заостренный конец $I = 1 \times D$

Tabulka elektrod používaných se střídavým proudem / Таблица электродов для Переменного тока

ELEKTRODA ЭЛЕКТРОД	STŘÍDAVÝ SVAŘOVACÍ PROUD ТОК СВАРКИ ПЕРЕМЕННЫЙ			PLYNOVÁ HUBICE ГАЗОВОЕ СОПЛО	PRŮTOK PLYNU СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ГАЗА
	Min. zašpičatění hrotu elektrody Минимальное заострение электрода	Min. zaoblení hrotu elektrody Мин. Круглый электрод	Max Макс.		
Ø mm	A	A	A	Ø mm	l/min
1,6	15	25	90	6 - 10	6...7
2,4	20	30	150	10 - 11	7...8
3,2	30	45	200	11 - 16	8...10
4,0	40	60	350	16 – 17,5	10...12

Tabulka elektrod používaných se stejnosměrným proudem / Таблица электродов для Постоянного тока

ELEKTRODA ЭЛЕКТРОД	MIN. PROUD ТОК МИН.	MAX. PROUD ТОК МАКС.	PLYNOVÁ HUBICE ГАЗОВОЕ СОПЛО	PRŮTOK PLYNU СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ГАЗА
Ø mm	A	A	Ø mm	l/min
1,0	5	80	6 – 8	5...6
1,6	70	140	6 – 10	6...7
2,4	140	230	10 – 11	7...8
3,2	225	330	11-12-16	8...10


C4. SVAŘOVÁNÍ ELEKTRODAMI (MMA)

Se svářečkou CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY můžete používat elektrody na svařování střídavým i stejnosměrným proudem v závislosti na specifikaci příslušné svářečky.

C4. (MMA) СВАРКА ШТУЧНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ


С аппаратурой CITOTIG 240 или 310 Переменного/Постоянного тока Вы можете использовать электроды для сварки на переменном/постоянном токе, в зависимости от спецификации рассматриваемого аппарата.

Stiskněte tlačítko **P2** – svařování obalovanou elektrodou. Kontrolka **L5** signalizuje, že je aktivováno svařování MMA.

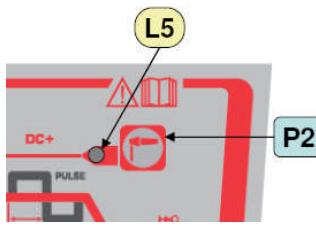


Нажмите кнопку **P2** для сварки покрытыми электродами. Светодиод **L5** показывает активацию ручной дуговой сварки (MMA).

LED dioda indikuje aktuální vybraného: AC / DC- / DC+. Druh proudu změňte stisknutím tlačítka **P2**.

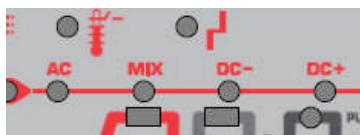

Индикатор указывает на выбранный: Переменный/Постоянный-/Постоянный+. Тип тока изменяется можно менять путем нажатия кнопки **P2**.

Když chcete upravit dynamiku a zapálení oblouku, stiskněte **P3**. Pohybujte se pomocí tlačítek **P4** a **P5**, režim ukončíte stisknutím tlačítka návratu **P6** nebo opětovným stisknutím tlačítka CYCLE **P3**.

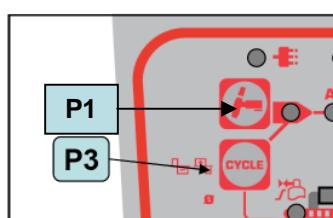

Если Вы хотите отрегулировать динамику и зажигание дуги, нажмите **P3**. Перемещение осуществляется кнопками **P4** и **P5**. Выход осуществляется кнопкой **P6**, а установка CYCLE **P3**.

ДИНАМИЗМ ДУГИ ("Дуга" -9 ... 0 ... 9): Вы можете регулировать. Величину путем поворота ручки регулирования тока R1. Нормальная величина - 0; для более мягкой дуги установите ручку в положение перемещения (от 0 до -9); для более жесткой дуги переведите ручку на положительное значение (от 0 до +9). Нежные дуги, уменьшается скорострельность.

DYNAMIKA OBLOUKU ("Arc" -9 ... 0 ... 9). Hodnotu můžete upravit otáčením regulačního knoflíku proudu R1. Standardní hodnota je 0; pro měkčí oblouk nastavte knoflík na zápornou hodnotu (0 až -9); pro tvrdší oblouk ho nastavte na kladnou hodnotu (0 až +9), jemný oblouk, je snížena rychlosť střelby.

IMPULZ ZAPÁLENÍ (горячий -9 ... 0 ... 9). Hodnotu můžete nastavit otáčením knoflíku proudu R1. Kladná hodnota odpovídá silnějšímu impulu a 0 odpovídá standardní hodnotě.

C5. SVAŘOVÁNÍ TIG

Svařování TIG zvolíte pomocí tlačítka TIG **P1**. Druh proudu můžete změnit opakováním stlačení tlačítka volby (AC, MIX, DC-, DC+). Pokud chcete zvolit DC+, musíte podržet tlačítko stisknuté.

Podle zvoleného druhu proudu můžete upravit parametry pomocí funkce CYCLE **P3** (RYCHLÉ NASTAVENÍ). Funkci CYCLE **P3** ukončíte stisknutím tlačítka CYCLE **P3**. Zároveň můžete uvidět doporučený průměr elektrody.

Выберите TIG-сварку путем нажатия кнопки **P1**. Вы можете изменить тип тока путем повторного нажатия кнопки выбора (Переменный, Свешанный, Постоянный-, Постоянный+). Для выбора Постоянного+ нужно удерживать кнопку.

Согласно выбранному режиму тока Вы можете регулировать параметры посредством функции CYCLE **P3** (быстрая установка). Выход из функции CYCLE **P3** осуществляется нажатием кнопки CYCLE **P3**. В то же время Вы можете видеть рекомендованный диаметр электрода.

C5. TIG-СВАРКА

AC TIG

Určené ke svařování hliníku. Pomocí tlačítka CYCLE P3 a tlačítka se šípkami můžete nastavit například vyvážení a frekvenci střídavého proudu. Můžete nastavit následující parametry:

A. Vyvážení (bAL -50 ... 0, nastavení z výroby -25 %)

hodnotu -25 – 0 vyvážení dochází k účinnějšímu rozpouštění oxida hlinitého, ale k větším zahříváním elektrody než svafence (dochází k tupení hrotu) hodnotu -50 se -25 se zvyšuje tvorba tepla a prováření do základního kovu, ale snižuje leptání oxida hlinitého

Jestliže chcete zvýšit teplotu elektrody a svařovat se zaoblenou elektrodou, nastavte vyvážení v kladném směru, a jestliže chcete snížit teplotu elektrody a svařovat se zašpičatělou elektrodou, potom nastavte vyvážení v záporném směru.

Při výrobním nastavení zůstává elektroda témař řípičatá.

Zašpičatělá elektroda umožňuje svařovat s užším obloukem, poskytuje užší výsledný svar a hlbší prováření než se zaoblenou elektrodou. Úzké svary se využívají zejména u koutových svarů.

Při svařování se zaoblenou elektrodou se vytváří široký oblouk, který také rozšiřuje plochu rozpouštěného oxida. Mezi oblasti použití patří opravárenské svařování a vyplňování.

B. Frekvence (FrE 50 ... 250 Hz, nastavení z výroby 60 Hz)

zvýšená frekvence produkuje více stabilní oblouk a úzký.

C. Výběr typu vln střídavého proudu – sinusové nebo obdélníkové vlny (SinuS/SquArE)

Typ vln má vliv na hladinu hluku a prováření oblouku. Vlny sinusového typu jsou zdrojem hluku nižší hladiny, zatím co obdélníkový typ vln vykazuje lepší prováření (nastaveno z výroby).

D. Čas horkého startu pro funkci 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, nastavení z výroby 1 s)

Časovač předehřátí pro spínací funkci 2T. Svařovaný materiál lze předehřát (horký start) pomocí střídavého proudu i pomocí stejnosměrného proudu. Čas nastavený v této funkci zůstává beze změny pro typy TIG se stejnosměrným proudem.

C6. SVAŘOVÁNÍ MIX COMPOTIG**a) SVAŘOVÁNÍ COMPOTIG (smíšený proud AC/DC)**

Při smíšeném proudu jsou frekvence a vyváženosť střídavého proudu určeny nastaveními, provedenými při střídavém (AC) proudu.

K témtu nastavení máme přístup stisknutím tlačítka CYKLUS P3 a následně volbou parametru pomocí šípek P4 a P5.

1. Čas AC (střídavý proud) (AC 10 ... 90 %, nastavení z výroby 50 %)

2. Čas cyklu (CYc 0.1 ... 1.0 s, nastavení z výroby 0,6 s)

3. Stejnosměrný proud (DC(-)50 ... 150 %, nastavení z výroby 100 %)

4. Vyvážení (bAL -50...0 ...+10 %, nastavení z výroby -25 %)


5. Frekvence (FrE 50 ... 250 Hz, nastavení z výroby 60 Hz)

6. Volba typu vlny střídavého proudu – sinusový nebo obdélníkový typ vlny (SinuS/SquArE)

7. Horký start pro funkci 2T (H2t 0.1 s...5.0 s, nastavení z výroby 1,0 s).

Zobrazuje se pouze v případě funkce 2T/4T STEP.

S nárušením stejnosměrného proudu se zvyšuje prováření, ale snižuje se čistící účinek.

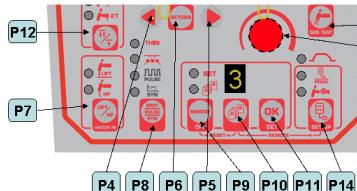**C6. COMPOTIG-СВАРКА (ДУГОВАЯ СВАРКА ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ИНЕРТНОГО ГАЗА) СМЕШАННЫМ ТОКОМ****a) Сварка COMPOTIG (смешанный переменный/постоянный ток)**

При смешанном токе частота и баланс переменного тока устанавливаются посредством установок переменного тока (AC). Эти установки производятся посредством кнопки CYCLE P3, а затем выбора параметра посредством стрелок P4 и P5.

1. Время переменного тока (Переменный 10 ... 90 %, заводская установка 50%)

2. Время цикла (CYc 0.1 ... 1.0 с, заводская установка 0.6 с)

3. Переменный ток (Переменный(-)50 ... 150 %, заводская установка 100 %)

4. Баланс (bAL -50 ... 0 ... +10 %, заводская установка -25 %)

5. Частота (FrE 50 ... 250 Hz, заводская установка 60 Hz)

6. Выбор колебания волны переменного тока, гармоническое или прямоугольное колебание (SinuS/SquArE)

7. Время горячего пуска для функции 2T (H2t 0.1 с...5.0 с, заводская установка 1.0 с).

Можно видеть только при функции 2T/4T LEVEL.

Нараставший постоянный ток увеличивает проникновение, но снижает моющий эффект.

C7. SVAŘOVÁNÍ TIG STŘÍDAVÝM PROUDEM

Střídavý proud je určen ke svařování hliníku. Doporučujeme používat cerové elektrody (šedé) ou lanthane nebo (zelené) zaoblené elektrody.

Vyvážení

Poměr mezi kladnou a zápornou půlvlnou při svařování střídavým proudem se nazývá vyvážení. Pomocí vyvážení můžete regulovat teplotu mezi elektrodou a svářencem.

Když je vyvážení kladné, znamená to, že kladná půlvlna je delší než záporná a teplo se více koncentruje na elektrodu než na svářec.

Naopak, když je vyvážení záporné, záporné půlvlny jsou delší, svářec je teplejší a elektroda chladnější. CITOTIG je standardně vybaven automatickým vyvážováním.

Automaticky si zvolí správnou hodnotu vyvážení. Uživatel nastaví knoflík VYVÁŽENÍ (BALANCE) podle používané elektrody a svářečka upraví vyvážení pro různé proudy.

Automatické vyvážování má ve srovnání s pevně nastaveným vyvážením dvě výhody:

- při svařování střídavým proudem můžete používat zašpičatělé i zaoblené elektrody.

Při spuštění svařování si svářečka automaticky vytvaruje zaoblený hrot.

- elektroda má větší proudový rozsah. Minimální proud je nižší a maximální proud je vyšší.

Díky automatickému vyvážování můžete svařovat se zašpičatělou elektrodou, která vytváří užší oblouk, kterým dosáhnete koncentrovějšího spoju a hlubší prováření než se zaoblenou elektrodou. Úzký svar se vyžaduje při svařování pásků.

Při používání zaoblené elektrody je oblouk širší, čím se zvětší i jeho povrchová plocha. Proto je vhodná pro tupé svary a vnější uhlý.

С7. ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ПРИ TIG-СВАРКЕ (ДУГОВОЙ СВАРКЕ ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ИНЕРТНОГО ГАЗА)

Переменный ток устанавливается для сварки алюминия. Мы рекомендуем использовать электроды Цериум (Церий) ou lanthane с серым или зеленым концом.

Баланс

При сварке переменным током, соотношение между положительным и отрицательным полуциклом называется балансом. Помощью использования баланса можно управлять накалом между электродом и заготовкой.

Если баланс положительный – это означает, что положительный полуцикль длиннее отрицательного, а накал более сконцентрирован на электроде, чем на заготовке. С другой стороны, если баланс отрицательный, то отрицательные полуцикли длинее, заготовка горячее, а электрод холоднее.

CITOTIG тока имеет стандартный автоматический баланс. Он автоматически выбирает корректное значение баланса.

Пользователь производит регулировку при помощи ручки BALANCE согласно используемому электроду, а аппарат регулирует баланс для различных типов тока.

Автоматический баланс имеет два преимущества по сравнению со смешанным балансом:

- Во время сварки переменным током Вы можете использовать электроды как суженным, так и с круглым концом. В начале сварки аппарат формирует круглый конец автоматически.

- Диапазон токов электрода шире. Минимальный ток ниже, а максимальный ток выше.

Благодаря автоматическому балансу Вы можете работать с электродом суженным концом, обеспечивая более узкую дугу для получения более концентрированного соединения и более глубокого проникновения, чем с электродом суженным концом. Узкий шов необходим при сварке полоски.

При использовании незаостренного электрода дуга шире и площадь ее поверхности увеличена.

Это делает данный электрод подходящим для соединений встык и внешних углов.

C8. TYP ZAPÁLENÍ


K volbě HF (vysokofrekvenčního) zapálení nebo zapálení PAC /LIFT (ZDVIHOVÉHO) stiskněte tlačítko P7.

Kontrolka vedle tlačítka signalizuje, který typ zapálení je zvolen.

VYSOKOFREKVENČNÍ ZAPÁLENÍ HF TIG: Oblouk se zapálí vysokofrekvenční jiskrou bez dotyku svářence.

Pokud se oblouk nezapálí do jedné sekundy, postup opakujte.

KONTAKTNÍ ZAPÁLENÍ (PAC): Elektrodu mírně přitlačte ke svářenci (1). Stiskněte spoušť, čím začne proudit plyn a elektrodou začne procházet proud. Elektrodu zdvihnete od svářence tak, že ji pootočíte, ale hubice zůstane se svářencem v kontaktu (2 - 3). Zapálí se oblouk a během intervalu náběhu proudu proud vzroste na hodnotu svářovacího proudu (4). Pokud se na pracovišti nacházejí elektronická zařízení, používejte dotykové zapálení.

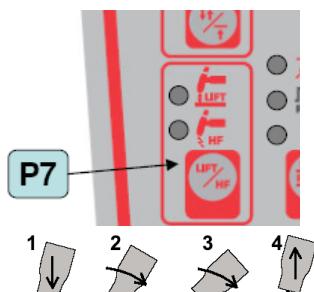


C9. CYKLUS SPOUŠTĚ HOŘÁKU

Stiskněte tlačítko P12, kterým lze zvolit buď 2-taktní nebo 4-taktní režim spouště hořáku, režimy CITOSTEP nebo 4T STEP. Rozsvítí se kontrolka, která signalizuje zvolený režim.

2 – TAKTNÍ/VYSOKOFREKVENČNÍ ZAPÁLENÍ

1. Stiskněte spoušť hořáku. Začne proudit plyn a po intervalu nastaveném jako předfuk se zapálí oblouk. Následně během intervalu nastaveného jako náběh proudu na hodnotu svářovacího proudu dojde k jeho nárůstu na nastavenou hodnotu.

2. Uvoleňte spoušť hořáku, během intervalu

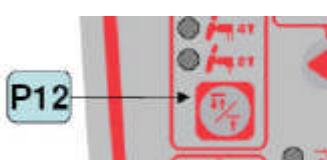

С8. ТИП ЗАЖИГАНИЯ

Нажмите кнопку P7 для выбора между Высокочастотным и Контактным/подъемным зажиганием.

Лампа рядом с кнопкой указывает выбранный вариант.

ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ TIG (ДУГОВОЙ СВАРКЕ ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ИНЕРТНОГО ГАЗА): Дуга образуется высокочастотной искрой без прикосновения к заготовке. Если дуга не зажигается через одну секунду, то повторите операцию.

КОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (PAC): Слегка надавите электродом на заготовку (1). Нажмите на спусковой крючок, начнет выпускаться газ, а ток проходит через электрод. Удалите электрод от заготовки поворачивая его так, чтобы форсунка оставалась в контакте с заготовкой (2-3).

Дуга установлена, и ток увеличивается до сварочного уровня в течение повышения тока (4). Используйте контактное зажигание в присутствии чувствительного электронного оборудования.


C9. ТРИГГЕРНЫЙ ЦИКЛ ГОРЕЛКИ

Нажмите кнопку P12 для выбора триггерного режима между клавишами 2-зажигания/4-зажигания, «CITOSTEP» или «4T STEP». Светодиодная лампа указывает на выбранный цикл.

2-НАЖАТИЯ/ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ

1. Нажмите на спусковой крючок горелки. Начнется выпуск газа, после истечения выбранного времени пред-газа, дуга установлена, а ток сварки будет расти до своего уровня в течение выбранного времени

nastaveného jako dohasínání oblouku dojde k pomalému poklesu proudu. Po zhasnutí oblouku bude ještě proudit plyn po dobu nastavenou jako dofuk.

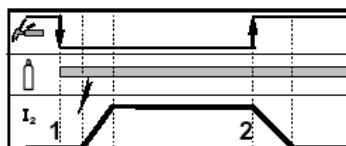


2 – TAKTNÍ/KONTAKTNÍ ZAPÁLENÍ (PAC)

- Jemně přiložte elektrodu ke svařenci.
- Stiskněte spoušť hořáku.
- Pomalu zdvihnete elektrodou od svařence. Dojde k zapálení oblouku a během intervalu nastaveného jako náběh proudu dojde k jeho nárůstu na hodnotu nastavenou pro svařovací proud.
- Uvolněte spoušť hořáku a během intervalu nastaveného jako dohasínání oblouku dojde k poklesu proudu. Po zhasnutí oblouku bude ještě proudit plyn po dobu nastavenou jako dofuk.



2 – TAKTNÍ/KONTAKTNÍ ZAPÁLENÍ (PAC)

Dohasínání oblouku lze přerušit rychlým krátkým stisknutím spouště hořáku.

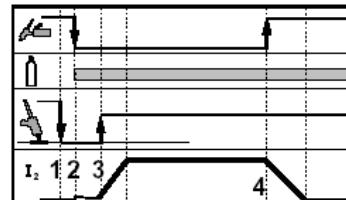

2 – TAKTNÍ/KONTAKTNÍ ZAPÁLENÍ (PAC)

Na hodnotu svařovacího proudu se můžete vrátit stisknutím spouště hořáku. Proud se vráti na svou hodnotu za dobu, která se přibližně rovná délce intervalu dohasínání oblouku.

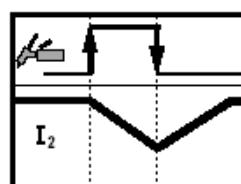
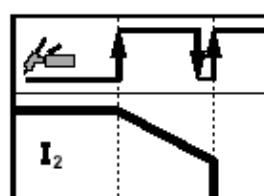


4 – TAKTNÍ/VYSOKOFREKVENČNÍ ZAPÁLENÍ

- Stiskněte spoušť hořáku. Začne proudit ochranný plyn.
- Uvolněte spoušť hořáku. Zapálí se oblouk a během intervalu nastaveného jako náběh proudu na hodnotu svařovacího proudu dojde k jeho nárůstu na nastavenou hodnotu.
- Stiskněte spoušť hořáku. Svařování pokračuje.
- Uvolněte spoušť. Svařovací proud začne klesat a oblouk zhasne po uplynutí doby nastavené pro jeho dohasínání. Ochranný plyn bude ještě proudit po nastavenou dobu.

4 – TAKTNÍ/KONTAKTNÍ ZAPÁLENÍ (PAC)

- Jemně přiložte elektrodu ke svařenci.
- Stiskněte spoušť hořáku a podržte ji stlačenou déle.
- Pomalu zdvihnete elektrodou od svařence. Dojde k zapálení oblouku a během intervalu nastaveného pro náběh proudu dojde k jeho nárůstu na hodnotu nastavenou pro svařovací proud.
- Stiskněte spoušť hořáku. Svařování pokračuje.
- Uvolněte spoušť. Svařovací proud začne klesat a oblouk zhasne po uplynutí doby nastavené pro jeho dohasínání. Po zhasnutí oblouku bude ještě proudit plyn po dobu nastavenou jako dofuk.

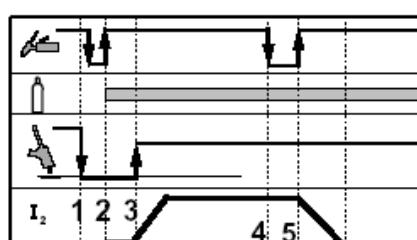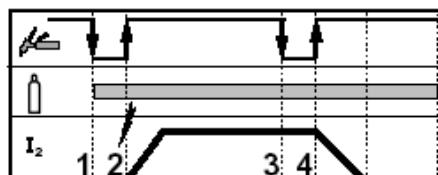

подъема. 2. Отпустите спусковой крючок, ток сварки начнет медленно падать в течение выбранного нисходящего времени. После исчезновения дуги, газ будет продолжать выпускаться в течение времени пост-газ.

2- НАЖАТИЯ / КОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (PAC)

- Слегка надавите электродом на заготовку.
- Нажмите спусковой крючок горелки.
- Медленно удалите электрод от заготовки. Дуга установлена, а ток нарастает до своего уровня сварки в течение времени нарастания тока.
- Отпустите спусковой крючок, ток сварки будет спадать в течение выбранного нисходящего времени. После исчезновения дуги, газ будет продолжать выпускаться в течение времени пост-газ.

2- НАЖАТИЯ / КОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (PAC)

Нисходящее время можно прервать путем быстрого нажатия на спусковой крючок

2- НАЖАТИЯ / КОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (PAC)

Вы можете вернуться к току сварки путем нажатия спускового крючка. Ток достигнет своего уровня за то же время, что и нисходящее время.

4-НАЖАТИЯ / ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ.


- Нажмите на спусковой крючок. Начнет выпускаться защитный газ.
- Отпустите спусковой крючок. Дуга установлена и ток начнет нарасти до его сварочного уровня в течение времени нарастания тока.
- Нажмите на спусковой крючок. Сварка продолжится.
- Отпустите спусковой крючок, ток сварки начнет падать, а дуга исчезнет после истечения нисходящего времени. Защитный газ продолжит выпускаться в течение выбранного времени.

4-НАЖАТИЯ / КОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (PAC)

- Слегка надавите электродом на заготовку.
- Нажмите спусковой крючок горелки и удерживайте его в течение длительного времени.
- Медленно удалите электрод от заготовки. Дуга установлена, а ток нарастает до его сварочного уровня в течение времени нарастания тока.
- Нажмите на спусковой крючок. Сварка продолжится.
- Отпустите спусковой крючок, сварочный ток спадет и отключится после истечения выбранного нисходящего времени. После исчезновения дуги, газ будет продолжать выпускаться в течение времени пост-газ.

4 – TAKTNÍ/KONTAKTNÍ ZAPÁLENÍ (PAC)


Stisknutím spoušť během dohasínání oblouku se proud zastaví na aktuální hodnotě během doby, kdy bude spoušť stisknuta. Po uvolnění spoušť dojde k poklesu proudu.

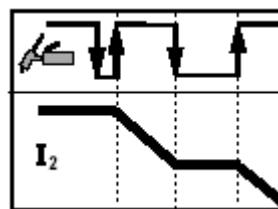**4-НЖАТИЯ / КОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (PAC)**

Нажатие спускового крючка в течение нисходящего времени будет удерживать ток на том же уровне, пока Вы не отпустите спусковой крючок. Когда Вы отпустите спусковой крючок, ток спадет.

4 – TAKTNÍ/KONTAKTNÍ ZAPÁLENÍ (PAC)

Když se spoušť stiskne a podrží se stisknutá delší dobu, potom se proud vrátí na hodnotu svařovacího proudu.

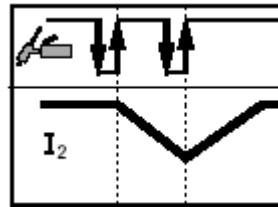**4-НЖАТИЯ / КОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (PAC)**

Нажатие спускового крючка горелки и удерживание его в течение длительного времени приведет к возврату тока до уровня сварки.

C10. ÚPRAVA NASTAVENÍ CYKLU

Při úpravě některého z parametrů svařovacího cyklu musíte pomocí tlačítka P4 a P5 vybírat parametr, který chcete upravit, dokud příslušný parametr cyklu nezvolíte.

Zvolený parametr je zvýrazněn pomocí kontrolky na schématu svařovacího cyklu.

Čas dohasínání:

Čas dohasínání lze upravit tehdy, když svítí L18, úprava se provádí hlavním knoflíkem R1. Tento čas lze nastavit v rozmezí od 0 do 15 s.

Po nastavení času dohasínání se tento čas zobrazí v sekundách.

Čas dofuku:

Čas dofuku lze upravit tehdy, když svítí L20, úprava se provádí hlavním knoflíkem R1. Tento čas lze nastavit v rozmezí od 0 do 30 s.

Po nastavení času dofuku se tento čas zobrazí v sekundách.

Čas náběhu:



Čas náběhu lze upravit tehdy, když svítí L8, úprava se provádí hlavním knoflíkem R1. Tento čas lze nastavit v rozmezí od 0 do 10 s.

Po nastavení času náběhu se tento čas zobrazí v sekundách.

Čas předfuku:

Čas předfuku lze upravit tehdy, když svítí L6, úprava se provádí hlavním knoflíkem R1. Tento čas lze nastavit v rozmezí od 0 do 10 s.

Po nastavení času předfuku se tento čas zobrazí v sekundách.

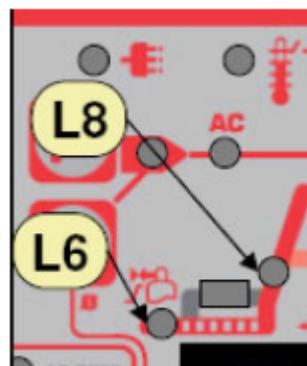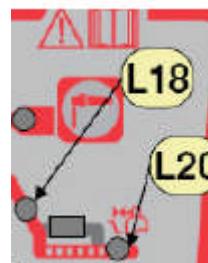**C10. РЕГУЛИРОВКА УСТАНОВОК ЦИКЛА**

Для регулировки другого параметра цикла сварки нужно выбрать параметр, который Вы будете регулировать, при помощи кнопок P4 и P5 до выбора нужного параметра цикла.

Выбранный параметр высвечивается на схеме цикла сварки.

Нисходящее время:

Нисходящее время регулируют при загорании L18, регулировка осуществляется посредством ручки R1. Время можно регулировать в диапазоне 0-15 секунд. Установленное нисходящее время отображается в секундах.

Время пост-газ:

Время пост-газ регулируют при загорании L20, регулировка осуществляется посредством ручки R1. Установка данного времени осуществляется в диапазоне 0-30 секунд. Установка времени пост-газ отображается в секундах.

Восходящее время:

Регулировку восходящего времени производят при включении L8, регулировка осуществляется посредством ручки R1. Установка данного времени осуществляется в диапазоне 0-10 секунд. Установка восходящего времени отображается в секундах.

Время пред-газ:

Время пред-газ регулируют при включении L6, регулировка осуществляется посредством ручки R1. Установка данного времени осуществляется в диапазоне 0-10 секунд. Установка времени пред-газ отображается в секундах.

C11. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

Svářečka je vybavena doplňkovými funkciemi a volbami, které nejsou na panelu zobrazené. K běžnému svařování svářeč tyto funkce nepotřebuje, ale mohou být náhodně v případě "speciálního svařování". Tyto funkce mají název "digitální funkce", jelikož jsou dostupné prostřednictvím digitální volby. Mezi tyto funkce patří: on / off (zapnout / vypnout) a standardní nebo upravitelná nastavení.

a) Funkce SETUP A se používají následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko 2T/4T (P12) na delší dobu.
- Stisknutím tlačítka šipky P4 a P5 zvolte číslo požadované digitální volby.
- Pomocí hlavního knoflíku R1 změňte nastavení digitální volby.
- Po provedení požadovaných změn uložte nové nastavení opětovným stisknutím tlačítka 2T/4T (P12). Funkce digitálního výběru jsou uvedeny v následující tabulce.

Nastavení z výroby jsou zvýrazněna tlustým písmem.

C11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

В аппарате имеются дополнительные функции и варианты выбора, которые не отображены на панели. Для обычной сварки данные функции не нужны, но могут помочь в случае необходимости «специальной сварки». Данные функции называются «цифровыми функциями», т.к. они доступны через цифровые варианты выбора. Данные функции включают: вкл./выкл., а также стандартные и регулируемые установки.

УСТАНОВКА (SETUP)

Эта функция используется в следующим образом:

- Нажмите кнопку установки 2T/4T (P12) в течение длительного времени.
 - Выберите необходимое вам количество цифровых вариантов выбора путем нажатия кнопок со стрелками P4 и P5.
 - Измените установки цифровых вариантов выбора при помощи основной ручки регулирования R1.
 - После того как Вы произвели необходимые изменения, сохраните новые установки повторным нажатием кнопки установки 2T/4T (P12).
- Цифровые функции выбора.
Заводские установки отображаются жирным шрифтом.

			*C = Společné: použitelné pro všechny programy Nastavení z výroby jsou zvýrazněna tlustým písmem. *C = Общее: применимым ко всем программам Заводские установки отображаются Жирным шрифтом
A1	Závislost náběhového proudu (*C) Зависимость восходящего тока (*C)	ВКЛ ВЫКЛ	Čas náběhu je určen proudem. - Восходящее время определяется током Čas náběhu zustává takový, jaký je nastavený. - Восходящее время остается, как установлено
A2	Závislost dohasinacího proudu (*C) Зависимость нисходящего тока (*C)	ВКЛ ВЫКЛ	Čas dohasinání oblouku je určen proudem - Нисходящее время определяется током. Čas dohasinání oblouku zustává takový, jaký je nastavený.- Нисходящее время остается, как установлено
A3	Nemrzoucí režim TIG (*C) Антифриз для TIG –сварки (дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа) (*C)	ВКЛ ВЫКЛ	Nemrzoucí režim TIG zapnutý. - Антифриз для TIG – сварки подключен Nemrzoucí režim TIG vypnutý. - Антифриз для TIG – сварки отключен
A4	Nemrzoucí režim MMA (*C) Антифриз для MMA – сварки (ручной дуговой сварки) (*C)	ВКЛ ВЫКЛ	Nemrzoucí režim MMA zapnutý. - Антифриз для MMA – сварки подключен Nemrzoucí režim MMA vypnutý. - Антифриз для MMA – сварки отключен
A7	VRD (*C) VRD (регулятор напряжения) (*C)	ВКЛ ВЫКЛ	Režim VRD: napětí naprázdno < 35 V Режим VRD (регулятора напряжения): неактивное напряжение < 35 В Jmenovitého zatížení napětí 63VDC / Номинальное напряжение нагрузки 63 VDC
A8	Přerušení dohasinání v režimu 2T Отключение нисходящего времени 2T	ВКЛ ВЫКЛ	Přerušení dohasinání oblouku v režimu 2T rychlým stisknutím tlačítka spouště. В режиме 2T: отключение нисходящего времени быстрым нажатием кнопки пуск Rychlé stisknutí nemá žádný účinek. - Quick push has no effect
A9	Automatika stehování Автоматика прихваточной сварки	ВКЛ ВЫКЛ	Když svařování trvalo méně než 3 sekundy, nedojde po ukončení svařování k dohasinání oblouku. Если сварка длилась менее 3 секунд, при сварке нисходящее время не останавливается Automatika stehování vypnutá. - Автоматика прихваточной сварки отключена
A10	Omezení rychlosti nárstu proudu při vysokých proudech Ограничение степени нарастания тока при сильном токе	ВКЛ ВЫКЛ	Když je proud vyšší než 100 A a náběh je 0,0 s, od poloviny hodnoty svařovacího proudu je náběh/dohasinání 0,2 s. If the current is over 100 A and UpSlope is 0.0 sec., there is a 0.2- second slope from half the welding current. Proud roste přímo úměrně své maximální hodnotě. - Current rises directly to indstillet værdi
A12	Volba metody MMA/TIG pomocí dálkového ovládání (C*) Выбор режима MMA (ручной дуговой)/TIG (дуговой вольфрамовым электродом в среде инертного газа) через дистанционное управление (C*)	ВКЛ ВЫКЛ	TIG = spuštění rozsahu dálkového ovládání. – TIG = начало шкалы дистанционного управления. the start of remote control scale. MMA = konec rozsahu. - MMA = конец шкалы. Dálkové ovládání jako normální proudový ovládač. Дистанционное управление - как нормальный регулятор тока
A13	Vyhledávání oblouku zapnuté/vypnuto Вкл/Выкл поиска Дуги	ВКЛ ВЫКЛ	
A14	Funkce zmrazení proudu Функция фиксации тока	ВКЛ ВЫКЛ	Stisknutím tlačítka spuště lze během náběhu nebo dohasinání "zmrazit" proud na konkrétní hodnotě (4T a CITOSTEP). Во время спада, ток может быть зафиксирован на определенном уровне (4T и CITOSTEP) путем нажатия кнопки пуска Funkce zmrazení vypnuta. - Функция фиксации отключена
A15	Výběr paměťového kanálu pomocí tlačítek plus/mínus (C*) Выбор канала памяти кнопками Плюс/Минус (C*)	ВКЛ ВЫКЛ	Tlačítka plus/mínus na dálkovém torchlze použít k volbě paměťového kanálu. Кнопки Плюс/Минус на дистанционном torch можно использовать для выбора канала памяти Tlačítka se používají k úpravě hodnoty proudu. - Данными кнопками регулируют ток
A16	Aktivace tlačítek plus/mínus (C*) Активация кнопок Плюс/Минус (C*)	ВКЛ ВЫКЛ	tlačítek + a - DED pochodeň je stále aktivní. кнопками + и - Дед факел остается активным Tlačítka plus/mínus na dálkovém ovládání jsou aktivní pouze tehdy, když bylo dálkové ovládání aktivováno stisknutím tlačítka REMOTE (ДАЛКОВÉ ОВЛАДÁНИ). Кнопки Плюс/Минус на дистанционном управлении активны только при выборе нажатием кнопок дистанционного управления
A17	Průtoková ochrana vodního chladiče (C*) Блокировка потока водоохладителя (C*)	ВКЛ ВЫКЛ	Průtoková ochrana zapnuta. - Блокировка потока включена Průtoková ochrana vypnuta. - Блокировка потока выключена -

CS			RU
A19	Automatická regulace vodního chladiče (C*) Автоматическое управление водоохладителя (C*)	ВКЛ Выкл	Automatická regulace zapnuta. - Автоматическое управление водоохладителя включено Vodní chladič je v provozu nepřeručit. - Водоохладитель подключен постоянно
A20	Tepelná ochrana vodního chladiče (C*) Температурная блокировка водоохладителя (C*)	ВКЛ Выкл	Tepelná ochrana vodního chladiče je zvolená. Выбрана блокировка температуры водоохладителя
A21	Automatická detekce dálkového ovládání (C*) Автоматическое распознание устройства дистанционного управления (C*)	ВКЛ Выкл	Automatická detekce zapnutá, jestliže není ovládání připojeno, nelze ho zvolit. Автоматическое управление включено, управление не может быть выбрано, если оно не подключено Automatická detekce zapnutá/vypnutá. Ovládání lze zvoluti i tehdy, když není připojeno. Выкл/Выкл Автоматическое распознание. Блок управления может быть выбран, даже если он не подключен.

b) rozšířené funkce jsou v SETUP-ech B – C – D – a E:

- Stiskněte současně a na delší dobu tlačítka funkci **2T / 4T (P12)** a návratu (P6).
 - Zvolte požadovaný SETUP: A – B – C – D – nebo E stisknutím tlačítka **2T / 4T (P12)**.
 - Zvolte číslo digitální funkce stisknutím šípek P4 – P5.
 - Změňte nastavení této funkce použitím hlavního tlačítka **R1**.
 - Po provedení změny uložte nové nastavení opětovným stisknutím tlačítka **2T / 4T (P12)** – digitální funkce.
- Nastavení výrobce jsou zvýrazněna tučným písmem.

b) Расширенные функции в режиме установки (SETUP) B – C – D – и E:

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопку функций **2T / 4T (P12)** и верните (P6)ю
- Выберите нужную установку (SETUP) A – B – C – D – или E нажатием кнопки **2T / 4T (P12)** pushbutton.
- Выберите номер цифровой функции нажатием стрелок P4 – P5.
- Измените установку данной функции нажатием основной кнопки **R1**.
- После внесения изменений сохраните новые настройки посредством нажатия кнопки **2T / 4T (P12)** – цифровые функции.

Установки, выполненные производителем отмечены буквами болтов

SETUP « B » TIG DIVERS

B1	Proud zapálení elektrického oblouku TIG PAC Ρεύμα ανάφλεξης τόξου TIG PAC	20 3...230	Nastavení od výrobce 20A / Εργοστασιακές ρυθμίσεις 20A Nastaviteľné od 3 do 230A / Ρυθμίζεται από 3 έως 230A
B2	Doba vysoké frekvence zapálení oblouku HF HF χρόνος υψηλούς ανάφλεξης τόξου	1.0 0.2...2.0	Nastavení od výrobce 1S / Εργοστασιακές ρυθμίσεις 1S Nastaviteľné od 0,1 do 2S / Ρυθμίζεται από 0,1 έως 2S
B3	« Přirozené » zhlasnutí oblouku během zhášení oblouku «Φυσική» απόσβεση του τόξου κατά την απενεργοποίηση του τόξου	10 5...10	Nastavení od výrobce: 10 % svařovacího proudu Εργοστασιακή ρύθμιση: 10% του ρεύματος συγκόλλησης Nastaviteľné od 5 do 40 % svařovacího proudu Ρυθμίζεται από 5 έως 40% του ρεύματος συγκόλλησης
B5	Nastavení od výrobce / Εργοστασιακές ρυθμίσεις	OFF PAN ALL	Nastavení od výrobce / Εργοστασιακές ρυθμίσεις Nastavení od výrobce a uložení programu do pamäti Εργοστασιακή ρύθμιση και katazáρηση των προγραμμάτων Nastavení od výrobce a vynulování programu ρύθμιση και αναδιοργάνωση των προγραμμάτων
B6	Metody zhášení / Μέθοδος απόσβεσης	1 2 3	Stejná rychlosť ako A10 (omezení doby stoupánia) Η ίδια ταχύτητα με το A10 (περιορισμός της αυχετικής περιόδου) V závislosti na parametrech zhášení Εξαρτάται από τις παραμέτρους της απόσβεσης Oblouk nezhásiná / Το τόξο δεν έχει αποσβεστεί
B7	Nelineární zhášení / Μη-γραμμική απόσβεση	OFF 0...50	Nastavení od výrobce / Εργοστασιακές ρυθμίσεις Nastaviteľné od 0...50 % svařovacího proudu Ρυθμίζεται 0 ... 50% του ρεύματος συγκόλλησης
B9	Zastavení chladícího systému po svařování Απενεργοποίηση του συστήματος ψύξης μετά τη συγκόλληση	OFF ON	Nastavení od výrobce 4mn / Εργοστασιακές ρυθμίσεις 4mn Nastavení 30s / Εργοστασιακές 30s
B10	Volba « kalibr » doba potřebná k dosažení požadované hodnoty Επιλογή χρόνου «kalímptraç» που απαιτείται για την απόκτηση του επιθυμητού σημείου	OFF ON	Nastavení od výrobce 0,0...15,0s – pas 0,1s / Εργοστασιακές ρυθμίσεις 0,0...15,0s – pas 0,1s Ou 0...150s – pas 1s
B11	MMA: Oblouk síla (výkon) MMA: Ένταση Τόξου	0 -9...0...9	Nastavení od výrobce / Εργοστασιακές ρυθμίσεις Nastaviteľné -9 = soft arc, 9 = rough arc Ρυθμίζεται -9 = soft arc, 9 = rough arc
B12	Spouštěcí proud MMA (Hot Start) Ρεύμα εκκίνησης MMA (Θερμή Εκκίνηση)	0 -9...0...9	Nastavení od výrobce / Εργοστασιακές ρυθμίσεις Nastaviteľné -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun Ρυθμίζεται -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun
B13	Spouštěcí proud TIG (Hot Start) Ρεύμα εκκίνησης TIG (Θερμή Εκκίνηση)	10 OFF 5...40	Nastavení od výrobce: 10 % svařovacího proudu Εργοστασιακή ρύθμιση: 10% του ρεύματος συγκόλλησης Minimální proud / Ελάχιστο ρεύμα Nastaviteľné od 5 do 40 % svařovacího proudu Ρυθμίζεται από 5 έως 40% του ρεύματος συγκόλλησης
B14	Doba zobrazení parametrů Xróνος εμφάνισης παραμέτρων	5.0 1.0...20.0	Nastavení od výrobce 5,0s / Εργοστασιακή ρύθμιση 5,0s Nastaviteľné od 1,0 do 20,0s / Ρυθμίζεται 1,0 έως 20,0s
B15	Cyklus 2T: Doba Hot Start (spouštěcí proud) Κύκλος 2T: Χρόνος θερμής εκκίνησης (ρεύμα εκκίνησης)	1.0 0.1...5.0	Nastavení od výrobce 1,0s / Εργοστασιακή ρύθμιση 1,0s Nastaviteľné od 1,0 do 5,0s / Ρυθμίζεται 1,0 έως 5,0s

SETUP « C » et « D » (Mini / Maxi)

C1	Minimální doba předfuku Ελάχιστος χρόνος προ-ροής αερίου	0.0 0.0...2.0	Nastavení od výrobce 0,0s / Εργοστασιακή ρύθμιση 0,0s Nastaviteľné od 0 do 2s / Ρυθμίζεται 0 έως 2s
C7	Minimální doba dofuku Ελάχιστος χρόνος μετα-ροής αερίου	1.0 0...10	Nastavení od výrobce 1,0s / Εργοστασιακή ρύθμιση 1,0s Nastaviteľné od 0 do 10s / Ρυθμίζεται 0 έως 10s

C16	Nastavení minimální výváženosti Původní výváženost	-80	Nastavení od výrobce -80% / Erygoostasiazký růžmisi -80%
		-80...-10	Nastavitelné od -80 do -10 % / Původní výváženost -80% až -10%
D1	Maximální doba předfuku Měřitelský čas pro počítání aeriov	1	Nastavení od výrobce 1s / Erygoostasiazký růžmisi 1s
		0...10	Nastavitelné od 0 do 10s / Původní výváženost 0 až 10s
D7	Maximální doba dofuku Měřitelský čas pro počítání aeriov	30	Nastavení od výrobce 30s / Erygoostasiazký růžmisi 30s
		15...150	Nastavitelné od 15 do 150s % / Původní výváženost 15 až 150s
D16	Nastavení maximální výváženosti Původní výváženost	10	Nastavení od výrobce 10% / Erygoostasiazký růžmisi 10%
		0...20	Nastavitelné od 0 do 120 % / Původní výváženost 0 až 120%

SETUP « E » Mode AC et MIX

E1	Frekvence v režimu AC Súxvôtna stôr letejouprýia AC	60	Nastavení od výrobce 60 Hz / Erygoostasiazký růžmisi 60 Hz
		50...250	Nastavitelné od 50 do 250 Hz / Původní výváženost 50 až 250 Hz
E2	Forma signálu AC Môdorj tvoj stôjmatos AC	Sqr	Signal carré
		Sin	Forme sinusoïdale
E3	Stejnosměrná složka signálu AC Súvostôsia mojnj-s-kotepúthunosts tvoj stôjmatos AC	5	Nastavení od výrobce 5A / Erygoostasiazký růžmisi 5 A
		5...20	Nastavitelné od 5 do 20A / Původní výváženost 5 až 20 A
E4	Původně nastavená výváženost Prvotní negatívna alternace při AC	-25	Nastavení od výrobce -25% / Erygoostasiazký růžmisi -25 %
		-50...10	Nastavitelné od -50 do 10 % / Původní výváženost -50 až 10 %
E5	Prvni negativní alternace při AC Hlavná negatívna alternacia pôsobiacia na letejouprýia AC	100	Nastavení od výrobce 100% / Erygoostasiazký růžmisi 100 %
		100...500	Nastavitelné od 100 do 500 % (Max 240 A) / Původní výváženost 100 až 500 % (Max 240 A)
E6	Prvni pozitívni alternace při AC Hlavná pozitívna alternacia pôsobiacia na letejouprýia AC	50	Nastavení od výrobce 50% / Erygoostasiazký růžmisi 50 %
		30...150	Nastavitelné od 30 do 150 % (Max 240 A) / Původní výváženost 30 až 150 % (Max 240 A)
E7	Doba potřebná k zapálení elektrického oblouku při pozitívni alternaci Akcia potrebná na zapálenie elektrickeho oblouku pri pozitívni alternaci	10	Nastavení od výrobce 10ms / Установки, выполненные производителем 10 ms
		0...20	Nastavitelné od 0 do 20ms / Регулируется от 0 до 20ms
E8	Celková doba potřebná k zapálení elektrického oblouku Olkosk cipapouymenos xronos yia nlektirkik anaflezei tou tosou	0.20	Nastavení od výrobce 0,20s / Установки, выполненные производителем 0,20 s
		0.01...1,0	Nastavitelné od 0,01 do 1,0s / Регулируется от 0,01 до 1,0 s
E9	Délka cyklu TIG MIX Délka cyklu TIG MIX	0.6	Nastavení od výrobce 0,6s / Установки, выполненные производителем 0,6 s
		0.1...1,0	Nastavitelné od 0,1 do 1s / Регулируется от 0,1 до 1 s
E10	Pomér cyklu DC/AC při TIG Alogos küklo DC/AC se TIG	50	Nastavení od výrobce 50% / Установки, выполненные производителем 50 %
		10...90	Nastavitelné od 10 do 90 % / Регулируется от 10 до 90 %
E11	Úroveň proudu DC při TIG MIX Epítpeido reýmatois DC se TIG MIX	100	Nastavení od výrobce 100% / Установки, выполненные производителем 100 %
		50...150	Nastavitelné od 50 do 150 % / Регулируется от 50 до 150 %
E12	Doba trvání bodu « malá tloušťka » Dlárkeia tou stôjmeiou « mikroú pláčou »	10	Nastavení od výrobce 10ms / Установки, выполненные производителем 10 ms
		1...200	Nastavitelné od 1 do 200ms / Регулируется от 1 до 200ms

C12. COOLERTIG 2 ET III

COOLERTIG chladiče je řízen zdroj proudu. Čerpadlo se automaticky zapne při svařování začíná. Postupujte takto:

1. Dejte zdroj energie.
2. Zkontrolujte úroveň průtoku chladiva a příjezdu kontejneru, v případě potřeby přidávejte tekutiny.
3. Použijete-li pochodeň pro kapalinové chlazení můžete vyplnit lisování VODY V P7 po dobu delší než 2 sekundy.

Čerpadlo i nadále působit po dobu 5 minut po ukončení svařování snížit teplotu vody stejná jako zařízení. Tím se snižuje četnost údržby. PŘEHŘÁTÍ Svítidla svítílna přehřátí, stroj se zastaví a na displeji se zobrazí COOLER, když má přístroj regulaci teploty zjištěno přehřátí chladicí kapaliny. Ventilátor ochlazuje vodu, a když se svítidla zhasne můžete páinky znova. Vodní hladina na displeji se zobrazí COOLER, kdy je blokováno proudění vody.



C12. COOLERTIG 2 ET III

О Охлаждающее устройство COOLERTIG приводится в действие от источника тока. Насос автоматически запускается, когда начинается сварка. Действуйте следующим образом:

1. Подайте напряжение на источник.
2. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также пропускную способность поступления бака, добавьте жидкости, в случае необходимости.
3. Если вы используете горелку с жидкостным охлаждением, вы можете заполнить её нажатием на клавишу WATER IN Пер.: P7 в течение более 2 секунд.

Насос продолжает работать в течение 5 минут после остановки сварки для того, чтобы привести температуру воды к температуре устройства. Это сокращает частоту технического обслуживания.

ПЕРЕГРЕВ

Контрольная лампа перегрева зажигается, установка останавливается, и индикатор отображает COOLER, когда устройство контроля температуры обнаруживает перегрев охлаждающей жидкости. Вентилятор охлаждает воду, и когда контрольная лампа погаснет, вы можете снова осуществлять сварку.

УРОВЕНЬ ВОДЫ

Индикатор отображает COOLER, когда поступление воды блокировано.

C13. CHYBOVA HLASENI

- ERR 3** Napětí sítě přesahující povolené hodnoty +15 / -15. Zkontrolujte napětí v síti.
- ERR 4** Přehřívání generátoru. Zkontrolujte proudění vzduchu, nechte přístroj vychladnout
- ERR 6** Sekundární napětí vyšší než 100 V, vypněte a opětovně zapněte přístroj, pokud problém přetravává, obraťte se na technickou podporu.

C13. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

- Напряжение сети превышает разрешенные значения +15 / -15. Проверьте напряжение сети.
- Перегрев генератора. Проверьте поток воздуха, дайте машине остыть
- Вторичное напряжение превышает 100В, выключите и снова включите машину. Если проблема продолжается, свяжитесь со службой технической помощи.

D – ÚDRŽBA / NÁHRADNÍ DÍLY

D1 - SERVISNÍ ÚKONY

I navzdory své robustnosti vyžaduje silový zdroj CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY k udřžení v dobrém provozním stavu minimální údržbu.

Frekvence úkonů údržby závisí na provozních podmínkách (množství prachu v provozních prostorách, intenzita používání a pod.).

Obecně by se níže uvedené úkony měly provádět jednou nebo dvakrát ročně. Pokud je to možné, vyčistěte zařízení od prachu pomocí vysavače nebo zařízení vyfoukaje stlačeným vzduchem (po vyprázdnění nádrže a hadic). Zkontrolujte veškeré spoje. Ujistěte se, zda jsou rádně dotažené. Mimořádnou pozornost věnujte stavu sekundárních koncovek, ke kterým se připojují svařovací kabely. Tyto koncovky musí být rádně dotaženy, aby byl zaručen dobrý elektrický kontakt a aby se zabránilo přehřívání spojů.

Před každým uvedením do provozu a v případě poruchy nejprve zkontrolujte:

- ☞ připojení k elektrické síti
- ☞ připojení plynu
- ☞ připojení zemnící svorky ke svařovanému dílu
- ☞ stav hořáku a jeho příslušenství



UPOZORNĚNÍ

Jestliže se ventilátory zastavily, nemusí to nevyhnutelně znamenat, že jsou vadné, protože se zapínají na základě tepelného stavu.



UPOZORNĚNÍ

Při provádění údržby se vždy ujistěte, zda je svářečka odpojená od přívodu elektrické energie.



UPOZORNĚNÍ

Opravy a údržbu svářečky smí provádět pouze osoby odborně způsobilé na takovou činnost.

D – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / АПАСНЫЕ ЧАСТИ

D1 - ОБСЛУЖИВАНИЕ

Несмотря на прочность аппарата CITOTIG 240 et 310 EASY

Переменного/Постоянного тока, для поддержания аппарата в хорошем состоянии требуется проведение минимального технического обслуживания.

Частота проведения технического обслуживания зависит от условий эксплуатации (количество пыли в рабочем помещении, интенсивность использования и т.д.).

В общем, нижеприведенные операции можно проводить один или два раза в год. Удалите пыль с аппарата, по возможности, пылесосом или продувкой сжатым воздухом (после очистки шлангов и бака).

Осмотрите все соединения. Убедитесь, что они были должным образом затянуты. Обратите особое внимание на вторичные контакты, к которым соединены сварочные кабели. Данные контакты должны быть хорошо затянуты для обеспечения правильного электрического контакта и во избежание перегрева соединений.

При каждом запуске или в случае неполадки, сначала проверьте:

- ☞ соединение сети
- ☞ соединение газа
- ☞ наличие зажима заземления на заготовке
- ☞ состояние горелки и ее аксессуаров.



ОСТОРОЖНО

Не считайте за неисправность отключение стационарного вентилятора, т.к. он работает от термического выключателя.



ОСТОРОЖНО

При проведении технического обслуживания убедитесь, что аппарат отключен от сети электропитания.



ОСТОРОЖНО

Ремонт и техническое обслуживание должны выполнять только уполномоченные лица.

D2 – VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ SVÁŘEČKY

D2 – ВНУТРЕННИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АППАРАТА


OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Jestliže se svářečka přehřeje, rozsvítí se žlutá výstražná kontrolka L2 a chod svářečky se zastaví.

K přehřátí svářečky může dojít tehdy, když byla v provozu delší dobu při zátěžovém cyklu vyšší než 100 % nebo když je cirkulace chladícího vzduchu omezená nějakou překážkou.

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ

Pokud bylo přepětí elektrického napájení (kontrolka L3) tak vysoké, že by mohlo dojít k poškození svářečky, dojde k okamžitému přerušení přívodu elektrické energie do svářečky. Jestliže bude přepětí trvat pouze krátkou chvíli, bude se projevovat ve formě krátkých výpadků přívodu elektrické energie. V případě dlouho trvajícího přepětí bude na panelu svítit kontrolka přepětí a podpětí.

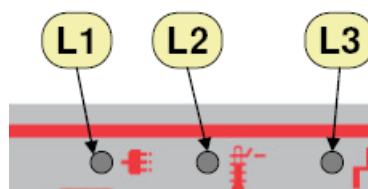

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕГРЕВА

При перегреве аппарата загорится желтая сигнальная лампа L2 и аппарат отключится. Аппарат может перегреться, если он эксплуатировался в течение длительного времени при рабочем цикле свыше 100% или при наличии преграды для циркуляции воздуха.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Если напряжение в сети основного электропитания (лампа L3) достаточно высокое, чтобы повредить аппарат, то электропитание аппарата автоматически отключается.

Если перенапряжение кратковременное, то оно проявится в виде кратковременного отключения питания. Расположенная на панели лампа перенапряжения или пониженного напряжения загорится в случае длительного периода перенапряжения.

**ČÁST TÝKAJÍCÍ ÚDRŽBY JE URČENÁ
DO POZORNOSTI ODBORNĚ ZPŮSOBILÉMU
PERSONÁLU A OPRAVÁŘŮM**

**РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПЕРСОНАЛА И ТЕХНИКОВ-РЕМОНТНИКОВ.**

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY

D3 – NÁHRADNÍ DÍLY

(voir page 163 - 166)

D3 – АПАСНЫЕ ЧАСТИ

(voir page 163 - 166)

CITOTIG 240 AC/DC EASY REF. W000381667	CITOTIG 310 AC/DC EASY REF. W000381669	KÓD	ССЫЛКА	NÁZEV	REP	НАЗНАЧЕНИЕ
W000276213	W000279494			HLAVNÍ TRANSFORMÁTOR + FERITY	1	ГЛАВНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР + ФЕРРИТЫ
W000276214	-		PFC – ŠKRTÍCÍ KLAPKA		2	РЕАКТОР PFC
-	W000279507		KARTA FILTR Z005		2	ФИЛЬТР КАРТА Z005
W000276215	W000279496		TRANSFORMÁTOR JISKRY		3	ТРАНСФОРМАТОР ИСКРЫ
W000276216	W000279497		HLAVNÍ DESKA OBVODÚ Z001		4	КАРТОЧКА ГЛАВНОЙ ЦЕПИ Z001
W000276217	---		IGBT – SOUPRAVA		5	БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ - НАБОР
W000276218	-		PFC – KARTA Z004		6	КАРТОЧКА PFC Z004
-	W000279495		KARTA PRIMÁRNÍ DIODA Z004		6	ПЕРВИЧНАЯ ДИОДНАЯ КАРТА Z004
W000276219	W000279499		SEKUNDÁRNÍ DIODOVÁ KARTA Z002		7	ВТОРИЧНАЯ КАРТОЧКА ДИОДА Z002
W000276220	---		sada DIOD 5X60 A		8	НАБОР ДИОДОВ 5X60 A
W000276221	W000279502		KARTA INVERTORU Z003		9	КАРТОЧКА ИНВЕРТЕРА Z003
W000276222	---		Z003 IGBT – SOUPRAVA Z003		10	Z003 БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ - НАБОР Z003
W000276223	---		V65 IGBT – SOUPRAVA		11	V65 БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ
W000276224	W000279500		KARTA JISKRY A003		12	КАРТОЧКА ИСКРЫ RD A003
W000276225	W000279501		KARTA OVLÁDÁNÍ A001		13	КАРТОЧКА УПРАВЛЕНИЯ A001
W000276226	W000276226		MAGNETICKÝ VENTIL VO		14	КЛАПАН С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ VO
W000276227	W000279504		KARTA ROZHRANÍ A004		15	КАРТОЧКА ИНТЕРФЕЙСА A004
W000276228	W000279505		KARTA POMOCNÉHO ZDROJE A002		16	КАРТОЧКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА A002
W000276229	-		KONDENZÁTOR 2X10NF/250VAC		34	КОНДЕНСАТОР 2X10NF/250VAC
W000264338	W000279498		VENTILÁTOR		17	ВЕНТИЛЯТОР
W000381832	W000381832		ACX PANEL		18	ПАНЕЛЬ ACX
W000276231	W000279509		ACS PANEL		19	ПАНЕЛЬ ACS
W000276232	---		PFC – KARTA Z004 OPRAVÁRENSKÁ SOUPRAVA		20	КАРТОЧКА PFC Z004 НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА
W000276696	W000276696		KONEKTOR SPOUŠTĚ		21	КОННЕКТОР ТРИГГЕРА (СПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА)
W000276697	W000276697		KONEKTOR CAD		22	КОННЕКТОР ТИПА IDC
W000264995	W000264995		KONEKTOR 50 mm ²		23	КОННЕКТОР 50 mm ²
W000276698	W000276698		PLYNOVÁ TVAROVKA M12 x 100		24	ГАЗОВЫЙ КОННЕКТОР M12 x 100
W000265013	W000265013		TVAROVKA PLYNOVÉHO POTRUBÍ		25	ФИТИНГ ГАЗОВОЙ ТРУБКИ
W000264436	W000370916		HLAVNÍ VYPÍNAČ		26	ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
W000276686	W000279511		POIGNEE DE TRANSPORT		27	POIGNEE DE TRANSPORT
W000276687	W000276687		ZADNÍ PANEL		28	ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
W000276688	W000276688		VNITŘNÍ ČELNÍ PANEL		29	ВНУТРЕННЯЯ ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
W000276689	W000276689		ČELNÍ PANEL		30	ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ
W000352038	W000352038		BOUTON		30	KNOB
W000352088	W000352088		CAPUCHON BLEU		31	BLUE HOOD
W000276704	W000276704		PION DE BLOCAGE		32	LOCKING PIN
W000276705	W000276705		CAVALIER PLASTIQUE		33	PLASTIC SPACER
W000276690	W000276690		OCHRANNÝ KRYT		31	ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
W000352038	W000352038		TLAČÍTKO		32	КНОПКА/РУЧКА
W000352077	W000352077		ČERVENÝ UZÁVĚR		33	КРАСНЫЙ КОЛПАЧОК
W000276705	W000276705		PLASTOVÁ SPOJKA		34	ПЛАСТИКОВАЯ ПЕРЕМЫЧКА
W000275427	W000275427		ROUE DE CHARIOT		-	WHEEL FOR TROLLEY

COOLERTIG 2 (CITOTIG 240 AC/DC EASY) – REF. W000275844

COOLERTIG 2
(voir pages 164)

COOLERTIG 2
(voir pages 164)

- 1 : 230 VAC
2 : Connecteur de commande
3 : Mise à la terre




Seulement les personnes habilitées peuvent faire ces branchements électriques

- 1 : 230 VAC
2 : Control connector
3 : Earth




Only authorized people is allowed to install these electrical connections

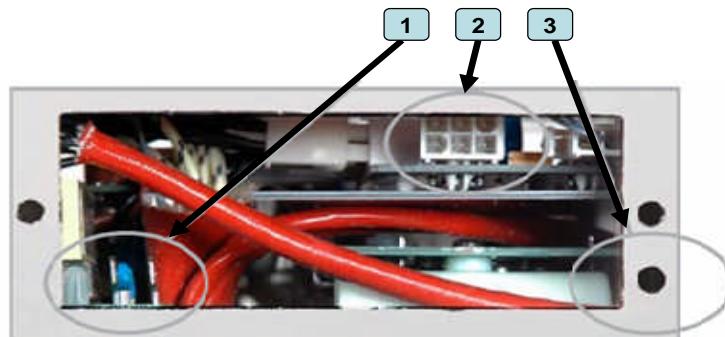

NÁZEV	POZ.	KÓD ССЫЛКА	НАЗНАЧЕНИЕ
CHLADIČ	1	W000265354	РАДИАТОР
NÁDRŽ S OBJEMEM 3,7 L	2	W000265358	БАК 3,7 L
ČELNÍ PANEL 2	3	W000276235	ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ COOLERTIG 2
ZADNÍ PANEL COOLERTIG 2	4	W000276236	ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ COOLERTIG 2
PLNÍCÍ UZÁVĚR	5	W000265357	ЗАЛИВНАЯ КРЫШКА
PLNÍCÍ POTRUBÍ	6	W000265348	ЗАПРАВЧНЫЙ ШЛАНГ
TĚSLENÍ 10MM	7	W000265350	УПЛОТНЕНИЕ 10MM
RYCHLOSPOJKA 1/8	8	W000265349	КОННЕКТОР БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1/8
TVAROVKA – KOLENO 1/8-1/8	9	W000276242	УГОЛОВОЙ ФИТИНГ 1/8-1/8
KONEKTOR VNITŘNÍHO POTRUBÍ 1/8	10	W000276243	КОННЕКТОР ВНУТРЕННЕГО ШЛАГА 1/8
KONEKTOR GUMOVÉHO POTRUBÍ 1/8	11	W000265351	КОННЕКТОР РЕЗИНОВОГО ШЛАНГА 1/8
VNITŘNÍ SILIKONOVÉ POTRUBÍ 5/8	12	W000276245	ВНУТРЕННИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ШЛАНГ 5/8
GUMOVÉ POTRUBÍ 10/17	13	W000265364	РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ 10/17
VENTIL ČERPADLA	14	W000276247	КЛАПАН НАСОСА
TĚSLENÍ ČERPADLA	15	W000276248	УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА
ŘÍDÍCÍ DESKA A001 COOLERTIG 2	16	W000276249	КАРТА УПРАВЛЕНИЯ A001 COOLERTIG 2
ČERPADLO	17	W000276250	НАСОС
VENTILÁTOR 119X119X38 24VDC	18	W000264435	ВЕНТИЛЯТОР, 119Х119Х38 24НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
TRANSFORMÁTOR COOLERTIG 2	19	W000276252	ТРАНСФОРМАТОР COOLERTIG 2
SPOJKA PRO COOLERTIG 2	20	W000276706	ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ COOLERTIG 2

COOLERTIG III (CITOTIG 310 AC/DC EASY) – REF. W000278471

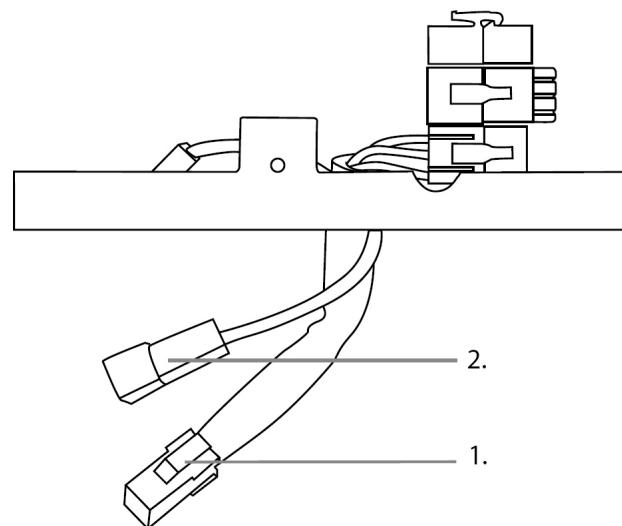COOLERTIG III
(voir pages 167)COOLERTIG III
(voir pages 167)

1. Câble de commande
2. Mise à la terre

1. Control connector
2. Protective earth

NAZEV	POZ.	KÓD ССЫЛКА	НАЗНАЧЕНИЕ
CHLADIČ	1	W000265354	РАДИАТОР
NÁDRŽ S OBJEMEM 3,7 L	2	W000265358	БАК 3,7 Л
ČELNÍ PANEL 2	3	W000276235	ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ COOLERTIG 2
ZADNÍ PANEL COOLERTIG 2	4	W000276236	ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ COOLERTIG 2
PLNÍCÍ UZÁVĚR	5	W000265357	ЗАЛИВНАЯ КРЫШКА
PLNÍCÍ POTRUBÍ	6	W000265348	ЗАПРАВЧНЫЙ ШЛАНГ
TĚSNENÍ 10MM	7	W000265350	УПЛОТНЕНИЕ 10ММ
RYCHLOSPojKA 1/8	8	W000265349	КОННЕКТОР БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1/8
TVAROVKA – KOLENO 1/8-1/8	9	W000276242	УГОЛОВОЙ ФИТИНГ 1/8-1/8
KONEKTOR VNITŘNÍHO POTRUBÍ 1/8	10	W000276243	КОННЕКТОР ВНУТРЕННЕГО ШЛАГА 1/8
KONEKTOR GUMOVÉHO POTRUBÍ 1/8	11	W000265351	КОННЕКТОР РЕЗИНОВОГО ШЛАНГА 1/8
TLUMIČ + HADICE	12	W000279590	ДЕМПФЕР + ШЛАНГ
GUMOVÉ POTRUBÍ 10/17	13	W000265364	РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ 10/17
VENTIL ČERPADLA	14	W000276247	КЛАПАН НАСОСА
TĚSNENÍ ČERPADLA	15	W000276248	УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА
ŘÍDÍCÍ DESKA A001 COOLERTIG	16	W000279515	КАРТА УПРАВЛЕНИЯ A001 COOLERTIG
ČERPADLO	17	W000276250	НАСОС
VENTILÁTOR 119X119X38 24VDC	18	W000264435	ВЕНТИЛЯТОР, 119X119X38 24НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
SPOJKA PRO COOLERTIG 2	20	W000276706	ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ COOLERTIG 2
LEVÝ BOČNÍ OVLADACI PANEL	21	W000279516	ЛЕВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
PRAVÝ BOČNÍ OVLADACI PANEL	22	W000279517	ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

DOPLŇKY

ОПЦИИ

Úprava svařovacího proudu MMA / TIG, rozsah 0-9. Pokud chcete nastavit svařovací proud pomocí dálkového ovládání budete muset připojit tlačítkem a vyberte SET-UP. Kontrolka L26 je umístěna na dálkovém ovládání. Držte zvolte tlačítko dálkového ovládání klíčem (SET-UP tlačítko) vymezit rozsah nastavení rozsahu dálkového ovládání

RC1
5 m : Kód/Ссылка: W000263311
10 m : Kód/Ссылка: W000270324



Регулировка тока сварки MMA (ручная дуговая)/TIG (дуговая вольфрамовым электродом в среде инертного газа), диапазон 0-9
Если вы хотите настроить сварочного тока с помощью пульта дистанционного управления Вам необходимо связаться с кнопкой и выберите установку. Свет L26 расположена на пульте управления. Держите выбрать ключевые удаленного управления ключевыми (SET-UP кнопки), чтобы определить пределы диапазона регулировки на пульте дистанционного управления

Footswitch je používán v FP1 TIG Time 2.

Rozsah nastavení nastaviteľných parametrov: minimálny hodnotu, rozsah je vyberajú pomocí tlačítka panelu funkcie, když pedál, není pod tlakom, digitálni displej ukazuje "LO".

Maximálni hodnota rozsahu se zvolí stejným způsobem, a to déle trvajícím stisknutím tlačítka SETUP na ovládacím panelu funkcí, na digitálním displeji se zobrazí hodnota « HI ».

Svařování sekvence může začít s lehkým tlakem na pedál. Oblouk je zřízen stávající minimální. Svařovací proud dosáhne maximální hodnoty, kdy je tlak vyvýšený na pedál. Oblouk zaniká, pokud se uvolní pedál.

Opakovat, bude-li to nezbytné.

VOZÍK NA KOLEČKÁCH PRO SILOVÝ ZDROJ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, (T3)
Vozík (T3) umožňuje pohodlný přesun silového zdroje CITOTIG 240 ET 310 AC/DC a plynové lahve.

FP1
Kód/Ссылка: W000263313



Педального используется в FP1 TIG Time 2.

Диапазон регулируемых параметров:
минимальное значение. Диапазон выбирается с помощью регулятора функции панели, когда педаль не под давлением, цифровой дисплей показывает "LO".

Максимальное значение диапазона выбирается аналогичным образом; нажатием и удерживанием кнопки SET-UP (установка) на панели управления функциями, цифровой дисплей будет отображать значение "HI" (высокое).

Последовательность сварки может начинаться с светового давления на педаль. Дуга устанавливается с текущим минимумом. Сварочного тока достигает максимального значения. вниз, когда оказывается давление на педаль. Дуга гаснет, когда педаль освобождены.

Повторяю, если это необходимо.

T3
Kód/Ссылка: W000277087



ТЕЛЕЖКА (ОПЦИЯ) ДЛЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И АКСЕССУАРОВ, (T3)
Тележка (T3) предназначена для удобной транспортировки источника питания CITOTIG 240 et 310 ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА и газового баллона

A - GENERELLE INFORMATIONER

A1. PRÆSENTATION AF INSTALLERINGEN

CITOTIG 240 AC/DC EASY er en "et-faset vekselretter" strømforsyning til AC/DC TIG processen og lysbuesveising med beklædte elektroder af ulegeret stål, rustfrit stål og aluminium.

CITOTIG 310 AC / DC EASY er en generator af typen "trefaset inverter" tilpasset buesveising, TIG AC / DC og MMA af ulegeret stål, af rustfrit stål og aluminium.

CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY er henholdsvis sluttet til netværk 230 V (**CITOTIG 240**) enfaset eller 400V (**CITOTIG 310**) trefaset og giver et output AC eller DC.

SVEJSSESÆTTET BESTÅR AF

- ☞ CITOTIG 240 ET 310 AC/DC s EASY strømkilde
- ☞ 5 m langt strømforsyningskabel
- ☞ 3 m langt 50 mm² jordledning med klemme
- ☞ 1,5 m lang gasslange med fittings
- ☞ et sæt sikkerheds-, betjenings- og vedlikeholdsesinstruktioner

A2. BESKRIVELSE AF FOR- OG BAGPANEL

(☞ Se SIDE 163)

Instillingspanel	18
Triggerkontrol 5B stikkontakt	21
Fjernbetjeningsstikkontakt	22
Jordledning (-) dinse-stik (left)	23
Elektrode holder (+) dinse-stik (right)	23
Gasudledningsforbindelse	24
Gastilførselsforbindelse	25
Afbryderkontakt	26

CITOTIG 240 AC/DC EASY er en "enkelfaset inverterer" strømkilde for AC/DC TIG prosesser og lysbuesveising med elektroder med belegg for ikke-legeret stål, rustfritt stål og aluminium.

CITOTIG 310 AC/DC EASY er en generator af typen "trefaset vekselretter" tilpasset buesveising, TIG-sveising med veksel- og likestrøm, sveising med dekket elektrode af ulegeret og rustfrit stål, samt aluminium

The **CITOTIG 240 eller 310 AC/DC EASY** apparater forsynes fra en enfaset 230V hovedledning (**CITOTIG 240**) eller fra en trefaset 400V hovedledning (**CITOTIG 310**) og tilfører utgående likestrøm eller vekselstrøm

SVEISESETTINNHOLD

- ☞ **CITOTIG 240 eller 310 AC/DC EASY** strømkilde,
- ☞ 5m lang strømforsyningskabel
- ☞ 3m lang 50mm² jordingskabel og jordingsklemme,
- ☞ 1,5m lang gass-slane med feste,
- ☞ sikkerhetssett, drift og vedlikeholdsinstruksjoner

A2. BESKRIVELSE AV FRONT- OG BAKPANEL

(☞ Se SIDE 163)

Innstillingspanel	
Kontakt for utløserkontroll 5B	
Kontakt for fjernkontroll	
Jordingskabel (-) dinsekontakt (left)	
Elektrodeholder (+) dinsekontakt (right)	
Gassutslipp kobling	
Gassinnslipp kobling	
På / Av bryter	

A3. BESKRIVELSE AF INDSTILLINGSPANEL

(☞ Se SIDE Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG: sveise udvalg (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)

MMA: sveise udvalg med beklædte elektroder (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)
CYCLE: Tryk en kort tid for hurtig opsætning eller længere tid for digital
opsætning

TIDLIGERE Naviger til tidligere regulering (CYKLUS og OPSÆTNING)

NÆSTE Naviger til næste regulering (CYKLUS og OPSÆTNING)

TILBAKE: Bekräft de regulerede værdier og gå ud af opsætningen

Valg af antændelsesmetode; TIG HF eller TIG PAC (kontakt)

Valg af triggermetode, 2-takts eller 4-takts

Gas test: tryk og hold for at åbne gasventilen

Vælger til lokal / fjernbetjening og sikkerhedskode låsekontakt

Hovedregulatorhåndtag

Afbryderindikator

Advarselslys for temperaturfejl

Advarselslys for forkert spændingstilførsel

TIG svejsning valgt

MMA svejsning valgt

Tidsindstilling inden gas (0-10 S)

Opkørselstid: (0,0 – 1,0 S)

Svejsestrøm

Strømmåde: AC DC+ DC- MIX

Nedkørselstid regulering (0 – 15 s)

Tidsindstilling efter gas (0-30 S)

Triggerkontrol (2T – 4T)

Slagvalg (HF / Lift – PAC)

Fjernbetjening / pedal

Måleenhed for D1 (A ampere – ø elektrodediameter)

Måleenhed for D2 (V volt – s sekund – % procentdel af hovedværdien- Hz hertz)

Display for svejsestrøm og andre reguleringer

Display for svejsespænding og andre reguleringer

A3. BESKRIVELSE INNSTILLINGSPANEL

(☞ Se SIDE Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG: sveiseutvalg (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)

MMA: elektrode med belegg sveiseutvalg ((AC)-(DC-)-(DC+))

CYCLE: Trykk kort for hurtiginstilling, eller lenge for digital innstilling.

P4 FORRIGE Naviger til forrige punkt regulering (SYKLUS og INNSTILLING)

P5 NESTE Naviger til neste punkt regulering (SYKLUS og INNSTILLING)

P6 TILBAKE: Bekräft verdien som er regulert og gå ut av innstilling

P7 Slagmetode utvalg ; TIG HF eller TIG PAC (kontakt)

P12 Utløser modusutvalg, 2-takts eller 4-takts

P13 Gasstest trykk og hold for å åpne gassventilen

P14 Lokal / fjernkontrollvelger og låsebryter for sikkerhetskode

R1 Hovedreguleringsknapp

L1 Strøm på indikator

L2 Varsellampe for temperaturfejl

L3 Varsellampe for feil med tilførselspenningen

L4 TIG-sveising er valgt

L5 MMA-sveising er valgt

L6 Før-gass tidsjustering (0-10 S)

L8 OPPtrappingstid: (0,0 – 1,0 S)

L12 Sveisestrøm

L14 Strømmodus: AC DC+ DC- MIX

L18 Justering av nedtrappingstid (0 - 15 S)

L20 Ettergass tid (0-30s)

L21 Bestyring av utløser (2T – 4T)

L24 Slagutvalg (HF / Loft – PAC)

L26 Fjernkontroll/ pedal

L27 Målenhet av D1 (A Amp – ø diameter på elektrode)

L28 Målenhet av D2 (V Volt – s Sekund - % Prosent av hovedverdien - Hz Hertz)

D1 Visning av sveisestrøm og andre reguleringer

D2 Visning av sveisespenning og andre reguleringer

A4. TEKNISKE SPECIFIKASJONER**A4. TEKNISKE SPESIFIKASJONER****CITOTIG 240 AC/DC EASY – REF. W000381667**

PRIMÆRE	EE	TIG	PRIMÆR
Primær strømforsyning 1~		230V (+/- 15%)	Primær strømforsyning 1~
Frekvens		50Hz / 60Hz	Frekvens
Absorberet strøm (100 %)	3.7 KVA	3.9 KVA	Absorberet strøm(100%)
Absorberet strøm (maks.)	6.0 KVA	5.7 KVA	Absorberet strøm (maks.)
5 m primært strømforsyningskabel		3 x 2,5 mm ²	5 m primær strømforsyningskabel
SEKUNDÆRE	EE	TIG	SEKUNDÆR
Spænding ved nul belastning		58 V DC	Uten-last spenning
Justeringsområde	10A/10V-180A/27,2V	3A/10V-230A/19,2V	Adjustment range
Sikring		16A	Sikring
Arbejdscyklus 100% (10 min cyklus)	120A	170A / 16V	Driftssyklus 100% (10-min syklus)
Arbejdscyklus 40 % (10 min cyklus)	180A / 32V	230A	Driftssyklus 40% (10-min syklus)
3 m jordkabel med klemme		50 mm ²	3 m jordkabel med klemme
Beskyttelsesklasse		IP 23 C	Beskyttelsesklasse
Isoleringsklasse		H	Isoleringsklasse
Standarder		EN 60974-1 / EN 60974-10 / 61000-3-12	Standarder

CITOTIG 310 AC/DC EASY – REF. W000381669

PRIMÆRE	EE	TIG	PRIMÆR
Primær strømforsyning 1~		400V (+/- 10%)	Primær strømforsyning 1~
Frekvens		50Hz / 60Hz	Frekvens
Absorberet strøm (maks.)	14.4 KVA	13.3 KVA	Absorberet strøm (maks.)
5 m primært strømforsyningskabel		4 x 2,5 mm ²	5 m primær strømforsyningskabel
SEKUNDÆRE	EE	TIG	SEKUNDÆR
Spænding ved nul belastning		63 V DC	Uten-last spenning
Justeringsområde	10A/20.5V-250A/30V	3A/10V-300A/22V	Adjustment range
Sikring		16A	Sikring
Arbejdscyklus 100% (10 min cyklus)	190A	190A	Driftssyklus 100% (10-min syklus)
Arbejdscyklus 40 % (10 min cyklus)	250A / 32V	300A	Driftssyklus 40% (10-min syklus)
3 m jordkabel med klemme		70 mm ²	3 m jordkabel med klemme
Beskyttelsesklasse		IP 23 C	Beskyttelsesklasse
Isoleringsklasse		H	Isoleringsklasse
Standarder		EN 60974-1 / EN 60974-10	Standarder

A5. TEKNISKE SPECIFIKASJONER COOLERTIG 2**A5. TEKNISKE SPESIFIKASJONER COOLERTIG 2****COOLERTIG 2 – REF. W000275844**

Forsyningsspænding	230V (+/- 15%)	Spenningsstiflørsel
Forsyningseffekt	50 W	Strømtiflørsel
Køleeffekt	1,0 kW	Kjøleeffekt
Maks. tryk ved start	4,0 bar	Maks.trykk ved start
Kølevæske	FREEZCOOL RED	Kjølevæske
Tankvolumen	3L	Tankvolum
Beskyttelsesgrad	IP 23 C	Beskyttelsesgrad

A6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COOLERTIG III**A6. TECHNICAL SPECIFICATIONS COORLERTIG III****COOLERTIG III – REF. W000278471**

Forsyningsspænding	24 V DC	Spenningsstiflørsel
Forsyningseffekt	50 W	Strømtiflørsel
Køleeffekt	1,0 kW	Kjøleeffekt
Maks. tryk ved start	4,0 bar	Maks.trykk ved start
Kølevæske	FREEZCOOL RED	Kjølevæske
Tankvolumen	3L	Tankvolum
Beskyttelsesgrad	IP 23 C	Beskyttelsesgrad

**FORSIGTIG**

Den stationære blæser er ikke nødvendigvis defekt, idet den har termoafbryder.

**FARE**

En stillestående vifte er ikke nødvendigvis feil siden den styres av en termobryter.

A7. DIMENSIONER OG VÆGT

	Dimensioner (LxVxH) Dimensjoner (LxWxH)	Nettovægt Nettovekt	Bruttovægt Pakket vekt	A7. DIMENSJONER OG VEKT
CITOTIG 240 AC/DC EASY	475 x 200 x 405	17 kg	19 kg	CITOTIG 240 AC/DC EASY
COOLERTIG 2	500 x 200 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG 2
CITOTIG 310 AC/DC EASY	505 x 195 x 440	25 kg	27 kg	CITOTIG 310 AC/DC EASY
COOLERTIG III	525 x 198 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG III

B - OPSÆTNING

B1. UTPAKNING AF SÆTTET

FORSIGTIG: Udstyret kan være ustabilt ved en hældning på mere end 10°.

Ved installeringen husk følgende:

- Sæt maskinen på en stabil tør overflade for at sikre, at der ikke trækkes støv ind i sammen med afkølingsluften.
- Sørg for at maskinen placeres langt fra steder med partikler fra slibemaskiner.
- Sørg for at afkølingsluften frit kan cirkulere. Maskinen skal være mindst 20 cm væk fra alle forhindringer, både fortil og bagved, for at sikre god afkøling og luftcirkulation.
- Beskyt maskinen mod kraftig regn og direkte sollys.



Skær klæbebandet og åbn kassen.
Løft strømkilden ud med håndtagene.

FARE: utstyret er ikke stabilt hvis det vippes over en vinkel på 10°.

Husk følgende under installering:

- Plasser maskinen på et stabilt, tørr underlag for å forsikre at støv ikke trekkes inn i kjøleluften.
- Pass på at maskinen er plassert godt unna banen for mulige partikler fra slipemaskinene.
- Sørg for fri sirkulering av luftavkjølingen. Det må være minst 20 cm avstand til alle faremomenter, både foran og bak apparatet, slik at det blir god sirkulering av kjøleluften.
- Beskytt maskinen mot kraftig nedbør og mot direkte sollys



Skjær av limbåndet og åpne boksen.
Løft strømkilden ved bruk av håndtakene.

B2. TILSLUTNING TIL EL-NETTET

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY leveres med:

⇒ Et primært strømforsyningskabel der er forbundet inde i strømkilden

Hvis jeres el-net har særlige forbindelser på fabrikken, kan man ganske enkelt udstyre strømforsyningskablet, med stikprop der passer til jeres elektriske udstyr og som er passende for maksimalt forbrug af strømkilden (se tabellen side 123).

Acceptable netværksfrekvenser er:

⇒ 50 og 60 Hz

Strømforsyningen skal beskyttes af en beskyttende anordning (sikring eller strømafryder) med en værdi der svarer til strømkildens maksimale primære forbrug.

B2. KOBLING TIL NETTSTRØMMEN

CITOTIG 240 eller 310 AC/DC EASY blir levert med:

⇒ En primær strømforsyningskabel som er tilkoblet inni strømkilden

Hvis hovedstrømmen har spesielle anleggskontakter, kan du ganske enkelt sette inn strømkabelen, med et hannstopsel som er kompatibelt med det elektriske utstyret og egnet for maksimalt forbruk av strømkilden (se tabell side 123).

Akseptable nettverksfrekvenser er:

⇒ 50 og 60 Hz

Strømtilførselen må beskyttes av en beskyttelsesenhed (sikring eller kretsbyrter) med en klassifisering som korresponderer med maksimal primærforbruk av strømkilden



ADVARSEL: Dette materiale (PRESTOTIG 310 AC/DC EASY) er ikke i overensstemmelse med IEC 61000-3-12. Hvis det er forbundet til den offentlige lavspændingsforsyning, er det installatørens og brugerens ansvar at sikre, i samråd med operatøren af nettet, hvis det er nødvendigt, at utstyret kan tilsluttes.



ADVARSEL: Dette utstyret (PRESTOTIG 310 AC/DC EASY) overholder ikke IEC 61000-3-12. Hvis det er koblet til lavspenningsnettet er det montørens eller brukerens ansvar, eventuelt i samråd med nettleverandøren, å sikre at utstyret kan tilkobles



ADVARSEL: Dette klasse A materiale (PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY) er ikke beregnet til bruk i et boligområde, hvor el er leveret af den offentlige lavspændingsdistributør. Der kan være potentielle problemer med at sikre elektromagnetisk kompatibilitet på disse steder som følge af ledningsforstyrrelser samt udstrålninger.



ADVARSEL: Dette klasse A produktet (PRESTOTIG 240 & 310 AC/DC EASY) er ikke tenkt brukt i boligområder der strømforsyningen er levert av det lokale lavspenningsnettet. Ved slike steder kan det være vanskelig å levere elektromagnetisk kompatibilitet grunnet såvel konduktorer som strållende forstyrrelser.

B3. TILSLUTNING AF GASFORSYNINGEN (TIL TRYKREGULATOREN)

(☞ Voir PAGE 163)

Tilslut gasrøret til samlestykket, **punkt 25**, på strømkilden.

Åbn gashanen på flasken ganske lidt, og luk igen, for at fjerne urenheder. Montér trykkredusjons- og strømningsmåleren.

Forbind gasslangen, der leveres med strømkilden, til trykkredusjonsudgangen vha. samlestykket.

Åbn for gasflasken.

Når man sveiser, skal gassen flyde med en rate på mellem 10 og 20 l/min.



FORSIGTIG

Sørg for at fastgøre gasflasken ved at montere en sikkerhedsrem.



FORSIGTIG

Forsikre at gass-sylinderen sitter fast ved å installere en sikkerhetssele

B4. TILSLUTNING AF TILBEHØRET

(*See PAGE 163*)

Tilslutninger foretages på bagsiden af strømkilden
Kontroller at afbryderkontakten 0/1, **punkt 26**, er i 0-stillingen.

I TIG-måde:

Forbind TIG svejsepistolen til terminalen, **punkt 23 right**, jordforbindelsen til terminalen, **punkt 23 left**, gasrøret til samlestykket, **punkt 24**, og kontrollen til **punkt 21**.

Når man bruger fjernbetjening skal man forbinde til tilslutningen, **punkt 22**.

Med beklædte elektroder:

Forbind elektrodeholderen til terminal, **punkt 23 right**, på strømkilden.

Forbind jordforbindelsen til terminalen **punkt 23 left** på strømkilden.

Når man bruger fjernbetjening skal man forbinde til tilslutningen, **punkt 22**.

Overhold polaritetetene (DC+ DC-), der er markeret op på pakken med elektroder.

B4. TILKOBLING AV TILBEHØR

(*See PAGE 163*)

Koblingene gjøres på baksiden av strømkilden
Kontroller at På/Av 0/1 bryter **del 26** står i posisjon 0.

I TIG modus:

Koble TIG pistolen til **terminal 23 right**, jordingsklemmen til **terminal 23 left**, gassrøret til **koblingsdel 24** og kontrollen til **del 21**.

Ved bruk av fjernkontroll, koble den til **del 22**.

I modus for elektrode med belegg:

Koble elektrodeholderen til **terminaldel 23 right** på strømkilden.

Koble jordingskoblingen til **terminaldel 23 left** på strømkilden.

Ved bruk av fjernkontroll, koble den til **del 22**.

Følg polaritetene (DC+ DC-) som er merket på pakken med elektrodene som brukes.

C - BRUGSANVISNING

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY er designet til at være let at anvende. Hver kontrolltast er forbundet med en simpel funktion.

C1. START

AFBRYDER kontakt (0/1)

Stilling 0: Der er slukket for strømkilden

Stilling 1: Der er tændt for strømkilden

Efter 10 sekunders forløb er apparatet KLAR TIL BRUG.

L1- Afbryderindikator

L2- Advarselslys for temperaturfejl. Det lyser op hvis strømkilden overophedes. Man må ikke slukke for maskinen, da det stopper blæseren. Vent på at lyset går ud, inden der fortsættes med svejsningen.



L3- Advarselslys for forkert spændingstilførsel. Det lyser op hvis spændingen er for høj eller for lav.

Kontroller forsyningsspændingen. Det lyser op hvis der er overspænding i netforsyningen.

D1- Displayet viser svejsestrømmen eller den forudindstillede strøm.

D2- Displayet viser svejespændingen eller indstillingen

REP : 26

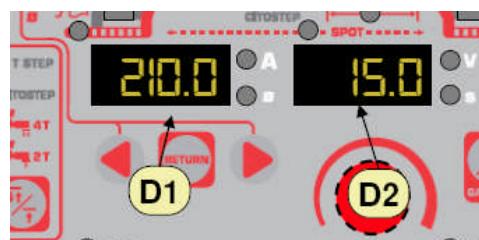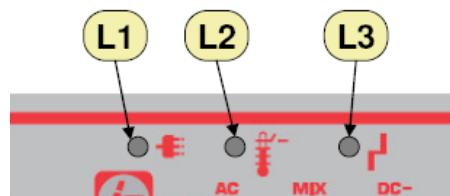

C2. PROCEDER

MMA svejsning

Man kan bruge alle elektroder der passer til jævnstrøms- eller vekselstrømssvejsning.

Begge funksionspaneler (ACS)

TIG-svejsning med vekselstrøm

Denne strømkilde er specialdesignet til TIG-svejsning af aluminium med vekselstrøm (AC).

TIG-svejsning med jævnstrøm

Svejsning med jævnstrøm bruges, når man skal sveje stål af forskellig kvalitet.

Punktsvejsningsfunktion

Ved punktsvejsningsfunktionen kan man justere varigheden af svejsningerne i intervalle på 0-10 s.

Tack for tynd-funktion

Tack for tynd svejsning er en effektiv måde at forbinde materialer med lav varmetilførsel, hvilket nedsætter forspændinger i grundmaterialet.

TIG-svejning med blandet AC-DC strøm (MIX)

Specielt sammenfogning af materialer med forskellige kan bedst udføres med en blandet strøm. Justér værdierne med SETUP-funktionen om nødvendigt.

C3. TIG-ELEKTRODER

Det kræver jævnstrøm at sveje visse typer stål.

Vi anbefaler en ceriumelektrode.


SPIDSNING AF ELEKTRODEN

Elektrodespidsen spidses til kegleform. På den måde vil lysbuen stabilisere og energien koncentreres på det område der skal svejes.

Længden af den tilspidsede ende afhænger af elektrodens diameter.

Ved lav strømstyrke, en skarp spids på $l = 3 \times d$

Ved høj strømstyrke, en afrundet spids på $l = 1 \times d$

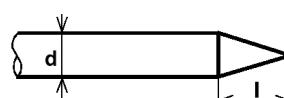

C - BRUKSINSTRUKSJONER

CITOTIG 240 eller 310 AC/DC EASY er designet til at være let at anvende. Hver kontrolltast er forbundet med en simpel funktion.

C1. START

PÅ / AV bryter (0/1)

Posisjon 0: Strømkilden er slått av

Posisjon 1: Strømkilden er slått på

Efter 10 sekunder er systemet KLART FOR BRUK.

L1- Strøm på indikator

L2- Varslingslampe for temperaturfeil. Den lyser hvis strømkilden overopphetes. Maskinen må ikke stanses ellers vil viften stanse. Vent til lyset går ut før du fortsetter med sveisingen.

L3- Varslingslampe for strømtilførsel. Den lyser hvis spenningen er for høy eller lav. Kontroller strømforsyningen. Den lyser hvis det oppstår overspenning i hovedstrømkilden.

D1- Viser sveisestrømmen eller forhåndsinnstilt strøm.

D2- Viser sveisespenning eller innstillinger.

C2. PROCESSER

MMA-sveising

Du kan bruke alle elektroder som passer for sveising med likestrøm og vekselstrøm.

Begge funksjonspaneler (ACS,

TIG sveising Vekselspenning (AC)

Denne strømkilden er spesielt designet for TIG sveisealuminium med vekselstrøm (AC).

TIG sveising med likestrøm (DC)

DC-sveising blir vanligvis brukt ved sveising av forskjellige typer stål.

Punktsveisingsfunksjon

I punktsveisingsfunksjon kan du justere varigheten av sveisingen i området 0 - 10 s

Stift for tynn funksjon

Stift for tynn sveising er en effektiv måte å koble tynne materialer sammen ved bruk av lav varme, som minsker deformering av basematerialet.

TIG-sveising med blandet AC-DC strøm (BLANDING)

Spesielt kan skjøting av materialer av forskjellig tykkelse best utføres ved å bruke blandet strøm. Juster verdiene med INSTALLERINGS-funksjonen om det er behov for det.

C3. TIG-SVEISEELEKTRODER

Likestrøm er spesifisert eller sveiser bestemte typer stål.

Vi anbefaler en Cerium elektrode.

KVESSING AV ELEKTRODEN

Tuppen av elektroden kvesses til en kjegle. Dette gjør lysbuen stabil og energien koncentreres på området som skal sveises.

Lengden på den kvedede seksjonen kommer an på diametren på elektroden.

Ved lav strøm, en spiss tupp $l = 3 \times d$

Ved høy strøm, en rund tupp $l = 1 \times d$

AC elektrodetabel / AC Elektrodetabell

ELEKTRODE	SVEJSESTRØM JÆVNSTRØM AC SVEISESTRØM AC			GASMUNDING GASSDYSE	GAS HASTIGHED GASS-STØRM HASTIGHET
	Min. spids elektrode Min skarp elektrode	Min. rund elektrode Min rund elektrode	Maks. Maks		
ø mm	A	A	A	ø mm	l/min
1,6	15	25	90	6 - 10	6...7
2,4	20	30	150	10 - 11	7...8
3,2	30	45	200	11 - 16	8...10
4,0	40	60	350	16 - 17,5	10...12


DC elektrodetabel / DC Elektrodetabell

ELEKTRODE	MIN. STRØM STRØM MIN	MAKS. STRØM STRØM MAK	GASMUNDING GASSDYSE	GAS HASTIGHED GASS-STØRM HASTIGHET
Ø mm	A	A	Ø mm	l/min
1,0	5	80	6 - 8	5...6
1,6	70	140	6 - 10	6...7
2,4	140	230	10 - 11	7...8
3,2	225	330	11-12-16	8...10

C4. ELEKTRODESVEJSNING (MMA)

Med CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY kan man bruge både jævnstrøms- og vekselstrømselektroder afhængig af specifikationerne for den maskine det drejer sig om.

Tryk på knappen P2 for beklædt elektrodesvejsning. LED-lampen L5 viser at MMA-svejsning er aktiv.

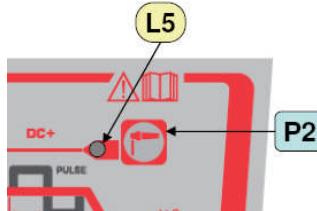


LED indikerer den valgte:
AC / DC- / DC+. Ændre typen af strømmen i at trykke på P2.

Tryk på P3, hvis dynamikken og lysbueantændelsen skal justeres. Navigér med knap P4 og P5. Afslut ved at trykke på P6 eller CYCLE P3 igen.

LYSBUE (ARC) DYNAMIK ("Arc" -9 ... 0 ... 9): Man kan justere værdien ved at dreje på strømjusteringsknappen, R1. Den normale værdi er 0; for en blødere lysbue sættes knappen på en negativ værdi (0 til -9); for en hårdere sættes den på en positiv værdi (0 til +9); en blød bue, affyringen nedsettes.


TÆNDINGSPULS (Varm -9 ... 0 ... 9) Man kan justere værdien ved at dreje på strømjusteringsknappen, R1. En positiv værdi svarer til en kraftigere puls, med 0 som default værdi.

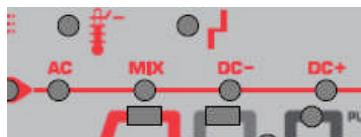

Trykk på knapp P2 for sveising med elektrode med belegg.
LED L5 indikerer at MMA sveising er aktiv.

LED indikerer gjeldende valgt:
AC / DC- / DC+ endre type gjeldende i trykke P2.

Trykk på P3 hvis du vil justere dynamikken og tennin av lysbuen. Navigér med knappene P4 og P5, gå ut ved å trykke tilbake P6 eller CYCLE P3 igjen.

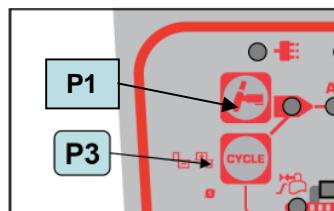

LYSBUEDYNAMIKK ("Arc" -9 ... 0 ... 9): Du kan justere Verdien ved å vri på justeringsbryteren for strøm, R1. Normalverdien er 0; for en mykere lysbue, still bryteren til en negativ værdi (0 - -9); for en hardere lysbue, still den til en positiv værdi (0 - +9), en slak bue, er å skyte hastigheten reduseres.

TENNINGSPULS (Varm -9 ... 0 ... 9) Du kan justere Verdien ved å vri på justeringsbryteren for strøm, R1. En posistiv værdi tilsvarer en sterkere puls, med null som standardverdi.

C5. TIG-SVEJSNING

Vælg TIG-svejsning ved at trykke på TIG-knappen P1. Man kan skifte strømtypen ved at trykke på vælgerknappen igen (AC, MIX, DC-, DC+). At vælge DC+ kræver at man holder knappen nede.

Afhængig af den valgte strømtyp kan man justere parametrene vha. Funktionen HURTIG OPSÆTNING (CYCLE P3). Man kommer ud af funktionen HURTIG CYCLE P3 ved at trykke på HURTIG CYCLE P3-knappen. Samtidigt kan man se den anbefaede diameter for elektroden.

Vælg TIG sveiseprocessen ved å trykke på TIG knappen P1. Du kan endre den valgte strømtypen ved å trykke på knappene igjen (AC, MIX, DC-, DC+). For å velge DC+ må knappen holdes inne. Avhengig av hvilken strømmodus som er valgt, kan du justere parametere ved å bruke funksjonen CYCLE P3. Gå ut av funksjonen for CYCLE P3 ved å trykke på knappen for CYCLE P3. Samtidig kan du se anbefalet diameter for elektrode.

C5. TIG-SVEISING

AC TIG

Tilsiget svejsning af aluminium. Man kan fx justere balansen og frekvensen af vekselstrømmen med HURTIG CYCLE P3 og pileknapperne. Følgende svejsningsparametre kan justeres:

A. Balance (Bal -50 ... 0, fabriksindstilling -25 %)

en værdi på -25 til 0 balanceværdi nedbryder aluminiumoxid mere effektivt, men opvarmer elektroden mere end arbejdsemnet (spidsen bliver afstumpet). En værdi på -50 til -25 balanceværdi forøger varmefrembringelsen og gennemtrængningen i basismetallet, men nedsætter ætsning af alumina. Hvis man vil forøge elektrodetemperaturen, når man svejser med en afstumpet elektrodespids, skal justere balancen i positiv retning, og hvis man vil nedsætte elektrodetemperaturen, når man svejser med en skarp elektrodespids, skal justere balancen tilsvarende -50. Ved fabriksindstillingen forbliver elektrodespidsen næsten skarp. En skarp elektrode giver en svejsning med en smal lysbue, hvorved en mindre svejsning og en dybere gennemtrængning fremkommer end med en afstumpet elektrode. En smal svejsning er især nytigt ved kantsvejsning.

Elektrode afrundet produkter en stor bue, som også fremmer fjernelse af aluminiumoxid på en større bredde.

B. Frekvens (FrE 50 ... 250 Hz, fabriksindstilling 60 Hz)

Stigende frekvens giver en mere stabil bue og smalle.

C. Valg af AC bølgeform, sinus eller firkantet (Sinus/SquArE)

Bølgeformen påvirker støjniveauet og gennemtrængningen af lysbuen. En sinusbølge skaber et lavere støjniveau, mens en firkantet bølge har en bedre gennemtrængning (fabriksindstilling).

D. Varm starttid for 2T funktionen (H2t 0,1 s...5,0 s, fabriksindstilling 1 s)

Foropvarmningstid for 2T skiftfunktionen. Arbejdsemnet kan forvarmes (Varm start) med både vekselstrøm og jævnstrøm. Tiden der er sat her forbliver i effekt for TIG jævnstrømstyper.

C6. BLANDET COMPOTIG MIX-SVEJSNING**a) SVEJSNING COMPOTIG (blandet AC / DC)**

Med blandet strøm, højighed og omfang af vekselstrøm bestemmes af indstillingerne i AC.

De kan få adgang til disse indstillinger ved at trykke på CYCLE P3, og derefter vælge parametret med pilene P4 og P5.

1. AC-tid (AC 10 ... 90 %, fabriksindstilling 50 %)
 2. Cyklustid (CYc 0,1 ... 1,0 s, fabriksindstilling 0,6 s)
 3. Jævnstrøm (DC (-) 50 ... 150 %, fabriksindstilling 100 %)
 4. Balance (bAL -50 ... 0, fabriksindstilling -25 %)
 5. Frekvens (FrE 50 ... 250 Hz, fabriksindstilling 60 Hz)
 6. Valg af AC bølgeform, sinus eller firkantet (Sinus/SquArE)
 7. Varm starttid for 2T funktionen (H2t 0,1 s...5,0 s, fabriksindstilling 1,0 s)
- Kan kun indstilles på 2T- / 4T funktionen.
Forøget jævnstrøm giver større gennemtrængning, men nedsætter renseeffekten.

AC TIG

Ment for sveising av aluminium. Du kan for eksempel justere balansen og frekvensen på vekselstrøm med CYCLE P3 og pil-knappene. Følgende sveiseparametere kan justeres:

A. Balanse (bAL -50 ... 0, fabrikkinnstilling -25%)

en verdi på -25 til Obalanse bryter opp aluminiumsoksen mer effektivt, men varmer elektroden mer enn arbeidsstykket (spissen blir sløv). En verdi på -50 til -25 balanser øker oppvarmingen og penetreringen i grunnmetallet, men reduserer radering av alumina. Hvis du ønsker å øke elektrodetemperaturen under sveising med et sløvt elektrodehode, juster balansen i den positive retningen, og hvis du ønsker å senke elektrodetemperaturen når du sveiser med en skarp elektrode, juster balansen på tilsvarende vis i den -50.

På fabrikkinnstillingen, vil elektroden holdes nesten skarp.

En skarp elektrode sveiser med en smal bue, og oppnår en smalere sveis og dypere penetrering enn med en sløv elektrode. Smal sveising er spesielt nytlig i overgangssveising.

Elektrode avrundet produkter en stor bue, som også fremmer stripping av alumina i større bredde.

B. Frekvens FrE 50 .. 250 Hz, fabrikkinnstilt 60 Hz)

Økt frekvens gir en mer stabil lysbue og smale.

C. Valg AC bølgeform, sinus eller kvadratbølge (SinuS/ SquArE)

Bølgeformen påvirker støjnivået og penetreringen på buen. En sinus bølge lager et lavere støjnivå, mens en kvadratbølge har bedre penetrering (fabrikkinnstilling).


D. Varm starttid for 2T funksjonen (H2t 0,1 s ...5.0 s, fabrikkinnstilling 1 s)

Forhåndsvarmetiden for 2T bryterfunksjonen. Arbeidsstykket kan forhåndsvarmes (Varmstart) med både AC og DC strøm. Tiden innstilt her virker for DC TIG strømtyper.

C6. MIXS COMPOTIG SVEISING**a) COMPOTIG WELDING (AC/DC blandet strøm)**

Ved blandet strøm er frekvensen og balansen i vekselstrømmen stilt inn med innstillingene som utføres ved vekselstrømmen (AC).

Disse innstillingene er tilgjengelige ved å trykke på CYCLE P3 trykknappen og velge en parameter ved hjelp av P4 og P5 pilene.

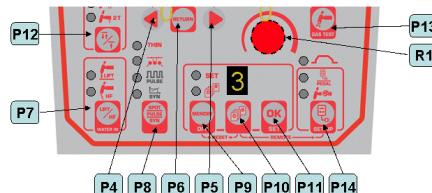

1. AC-tid (AC 10 .. 90 %, fabrikkinnstilt 50 %)
 2. Syklustid (CYc 0,1 ... 1,0 s, fabrikkinnstilt 0,6 s)
 3. DC strøm (DC(-) 50 ... 150 %, fabrikkinnstilt 100 %)
 4. Balanse (bAL -50 ... 0 ... +10%, fabrikkinnstilt -25%)
 5. Frekvens FrE 50 .. 250 Hz, fabrikkinnstilt 60 Hz)
 6. Valg AC bølgeform, sinus eller kvadratbølge (SinuS/ SquArE)
 7. Varmstarttid for 2T funksjonen (H2t 0,1 s...5,0 s, fabrikkinnstilt 1,0 s)
- Kan kun bli sett på 2T / 4T funksjonen.
Økende DC strøm øker penetrering, men senker vaskeeffekt.

C7. TIG-VEKSELSTRØMSSVEJSNING

Vekselsstrøm bruges specifikt til svejsning af aluminium. Vi anbefaler at bruge en ceriumelektrode (grå) eller lanthane eller en stump elektrode (grøn).

Balance

Når man svejser med vekselsstrøm kaldes forholdet mellem den positive og negative halvcyklus for balansen. Ved at bruge balansen kan man kontrollere opvarmningen mellem elektroden og arbejdsemnet.

Hvis balansen er positiv, betyder det at den positive halvcyklus er længere end den negative, og varmen er mere koncentreret på elektroden end på arbejdsemnet.

På den anden side, hvis balansen er negativ, så er den negative halvcyklus længere, hvorfedt arbejdsemnet bliver varmere og elektroden koldere. CITOTIG har en automatisk balance som standard. Den vælger automatisk den korrekte balanceværdi. Brugeren justerer med BALANCE-knappen i forhold til den elektrode der bruges og maskinen justerer balansen for de forskellige strømmer.

Automatisk balance har to fordel frem for fast balance:

- Ved vekselsstrømssvejsning kan man bruge både spids og afrundede elektroder. Ved begyndelsen af svejsningen former maskinen automatisk den afrundede ende.
- Strom området for elektroden er bredere. Den mindste strøm er lavere og den maksimale strøm er højere.

Takket være den automatiske balance, kan man svejse med en spids elektrode, der giver en mindre lysbue, for at opnå en mere koncentreret sammenføjning og dybere gennemtrængning end med en afrundet elektrode. En smal sammenføjning er nødvendig når man svejser en strimmel.

Når man bruger en afrundet elektrode, er lysbuen bredere og overfladeområdet forstørres. Det gør den mere passende for endesammenføjninger og udvendige vinkler.

C7. VEKSELSSTRØM TIG SVEISING

Vekselsstrøm er spesifisert for sveising av aluminium. Vi anbefaler bruk av en Cerium elektrode (grå) eller lanthane eller en (grønn) sluttet elektrode.

Balanse

Under sveising med AC kalles forholdet mellom positive og negative halv-sykler for balansen. Ved å bruke balansen kan du kontrollere varmen mellom elektroden og arbeidssyklet.

Hvis balansen er positiv, betyr det at den positive halv-syklen er lengre enn den negative, og varmen er mer koncentreret på elektroden enn på arbeidssyklet.

På den andre siden, hvis balansen er negativ, er den negative halv-syklen lengre, med arbeidssyklet varmere og elektroden kaldere. CITOTIG har en automatisk balanse som standard. Den velger automatisk den riktige balansverdi. Brukere justerer BALANSE-knappen etter elektroden som brukes og apparatet justerer balansen for den forskellige strømtilførselen.

Automatisk balanse har to fordel frem for fast平衡:

- Under AC sveising kan du bruke elektrodeender som er både spisse og kuleformet. Ved begynnelsen av sveisingen former maskinen automatisk en kuleende.
- Strømområdet på elektroden er bredere. Minimumstrøm er lavere og maks strøm høyere.

Takket være den automatiske balansen, kan du sveise med en skrå elektrode som gir en mindre bue for å oppnå et mer koncentreret ledd og dypere penetrering enn med en kuleformet elektrodespiss. Et mindre ledd er nødvendig for sveising av en remse.

Når en sløvet elektrode blir brukt, er buen bredere og overfladeområdet større. Dette gjør den egnet for kant-i-kant skjøter og yttere vinkler.

C8. ANTÆNDINGSMETODE


Tryk på P7-knappen for at vælge mellem HF-antænding eller PAC / LØFT-antænding.

Lyset ved siden af nøglen indikerer valget.

HF TIG-ANTÆNDING: Lysbuen frembringes med en højfrekvensudladning, uden at berøre arbejdsemnet. Hvis lysbuen ikke er antændt inden et sekund, gentages fremsættelsen.


KONTAKTANTÆNDING (PAC): Pres elektroden let mod arbejdsemnet (1). Tryk på triggeren, gas flyder ud og strømmen passerer ned gennem elektroden. Flyt elektroden væk fra arbejdsemnet ved at dreje den så mundstykket forbliver i kontakt med arbejdsemnet (2-3).

Lysbuen starter op og strømmen stiger til sit svejse niveau for varigheden af strømførgelsen (4). Brug kontaktantændelse i nærheden af følsomt elektronisk udstyr.

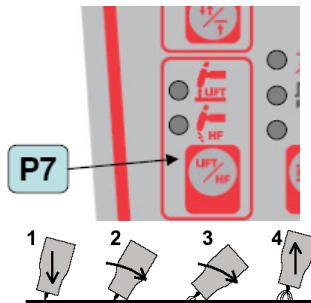


C9. PISTOLTRIGGERCYKLUS

Tryk på P12-knappen for at vælge triggermåden mellem 2-taks / 4-taks, CITOSTEP eller 4T STEP. Den lysende LED-lampe viser den valgte cyklus.

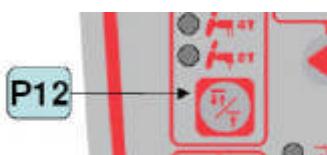

2-TAKTS / HF-ANTÆNDING

1. Tryk på svejsepistoltriggeren. Gassen flyder ud, og efter den fastsatte for-gas-tid, er lysbuen oprettet og svejsestrømmen stiger til sit niveau i løbet af den valgte stigningstid.
2. Slip triggeren, svejsestrømmen falder langsomt i løbet af den valgte nedkørselstid. Efter lysbuen er døet ud, fortsætter gassen med at flyde i efter-gastiden.

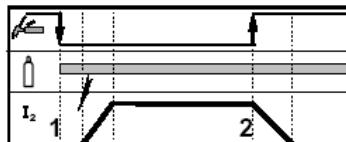

2-TAKTS / KONTAKTANTÆNDING (PAC)

1. Pres elektroden let mod arbejdsemnet.
2. Tryk på svejsepistoltriggeren.
3. Træk langsomt elektroden væk fra arbejdsemnet.

Lysbuen starter op, og strømmen stiger til sit

C8. TYPE TENNINGSSLAG

Trykk på P7 knappen for å velge mellom HF slag eller PAC/LIFT slag.

Lyset ved siden av tasten indikerer valget.

HF TIG SLAG: Buen lages ved en høyfrekvensgnist, uten å røre arbeidssyklet. Hvis buen ikke er kommet etter ett sekund, gjenta operasjonen.

KONTAKTSLAG (PAC): Trykk elektroden lett på arbeidssyklet (1). Trykk på avtrekkeren, gassen strømmer ut og strømmen går gjennom elektroden. Beveg elektroden bort fra arbeidssyklet ved å vende den, slik at dysen holder kontakt med arbeidssyklet (2-3).

Buen er etablert og strømmen øker til sveisenivået i løpet av strømøkningstiden (4). Bruk kontaktlag i nærheten av følsomt elektronisk utstyr.

C9. SVEISEPISTOL STARTSYKLUS

Trykk P12 for å velge 2-taks / 4-taks tast, CITOSTEP eller 4T STEP. Ledet lyset indikerer valgt syklus.

2-TAKTS / HF SLAG

1. Trykk på pistolknappen, gassen flyter ut og etter valgt for-gas-tid, etableres buen og sveisestrømmen stiger til nivået i løpet av den valgte økningstiden.
2. Slipp utløserknappen, sveisestrømmen avtar sakte i løpet av den valgte nedtrappingstiden. Etter at buen er slukket, fortsætter gassen å strømme under ettergasstiden.

2-TAKTS / KONTAKTSLAG (PAC)

1. Trykk elektroden lett mot arbeidssyklet.
2. Trykk på pistol utløserknappen.
3. Flytt elektroden sakte bort fra arbeidssyklet. Lysbuen etableres og strømmen øker til

sveisenniveau i løbet af strømforgelsestiden.

- Slip triggeren, svejestrømmen falder i løbet af den valgte nedkørselstid. Efter lysbuen er døet ud, fortsætter gassen med at flyde i efter-gastiden.




2-TAKTS / KONTAKTANTÆNDING (PAC)

Nedkørselstiden kan afbrydes ved at trykke hurtigt på triggeren.


2-TAKTS / KONTAKTANTÆNDING (PAC)

Man kan vende tilbage til svejestrømmen ved at trykke på triggeren. Strømmen når sit niveau på en tid der svarer til nedkørselstiden.

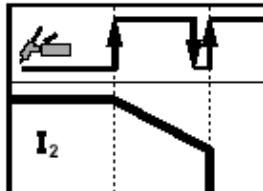

sveisennivået i løpet af strømøkningstiden..

- Slipp utløserknappen, svejestrømmen avtar sakte i løpet av den valgte nedtrappingstiden. Efter at buen er slukket, fortsetter gassen å strømme under ettergasstiden.

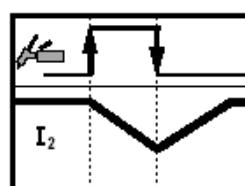

2-TAKTS / KONTAKTSLAG (PAC)


Nedtrappingstiden kan avbrytes ved å trykke hurtig på utløserknappen.

2-TAKTS / KONTAKTSLAG (PAC)

Du kan komme tilbake til svejestrømmen ved å trykke på utløserknappen. Strømmen når sveisenivået på samme tid som den innstilte nedtrappingstiden..

4-TAKTS / HF-ANTÆNDING

- Tryk på svejepistoltriggeren. Afskærmingsgassen flyder ud.
- Slip svejepistoltriggeren. Lysbuen starter op, og strømmen stiger til sit sveiseniveau i løbet af strømforgelsestiden.
- Tryk på svejepistoltriggeren. Svejsning fortsætter.
- Slip svejepistoltriggeren, og svejestrømmen begynder at falde, og lysbuen dor når nedkørselstiden udløber. Afskærmingsgassen fortsætter med at flyde i den valgte tid.

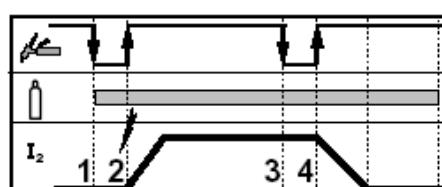


4-TAKTS / HF SLAG.

- Trykk på pistolkappen. Gassen flyter ut .
- Slipp utløserknappen. Lysbuen etableres og strømmen øker til sveisenivået i løpet av strømøkningstiden.
- Press the trigger. The welding continues.
- Slipp utløserknappen. Svejestrømmen begynner å avta og buen slukkes når nedtrappingstiden er ferdig. Dekkgassen fortsette rå strømme for den valgte perioden.

4-TAKTS / KONTAKTANTÆNDING (PAC)

- Pres elektroden lett mot arbejdsemnet.
- Tryk på svejepistoltriggeren og hold den nede i lang tid.
- Træk langsomt elektroden væk fra arbejdsemnet. Lysbuen starter op, og strømmen stiger til sit sveiseniveau i løbet af strømforgelsestiden.
- Tryk på svejepistoltriggeren. Svejsning fortsætter.
- Slip triggeren, svejestrømmen falder og stopper når den valgte nedkørselstid løber ud.. Efter lysbuen er døet ud, fortsætter afskærmingsgassen med at flyde i efter-gas tiden.

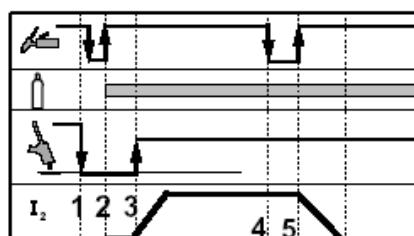


4-TAKTS / KONTAKTSLAG (PAC)

- Trykk elektroden lett på arbeidsstykket.
- Trykk brennerutløseren og hold den nede en lang stund. Flytt elektroden sakte bort fra arbeidsstykket. Buen er tent og strømmen øker til sveisenivået i løpet av strømøkningsperioden.
- Trykk utløseren. Sveisingen fortsetter.
- Slipp utløseren, svejestrømmen faller og stopper når den valgte nedtrappingstiden går ut. Etter at buen har stoppet fortsetter beskyttelsesgassen å strømme under perioden med ettergass.

4-TAKTS / KONTAKTANTÆNDING (PAC)

Hvis man trykker på triggeren under nedkørselen, får det strømmen til at blive på det samme niveau, så længe man holder triggeren trykket nede. Når triggeren slippes falder strømmen.

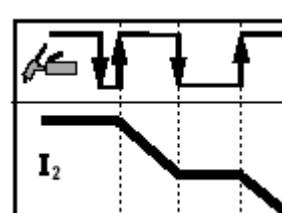


4-TAKTS / KONTAKTSLAG (PAC)

Trykk på utløseren under nedtrappingsperioden, får strømmen til å holde seg på same nivå, sålenge som utløseren holdes inne. Etter at utløseren er sluppet, falder strømmen.

4-TAKTS / KONTAKTANTÆNDING (PAC)

Hvis man trykker på triggeren og holder den i lang tid, får det strømmen til at vende tilbage til sit svejsningsniveau.

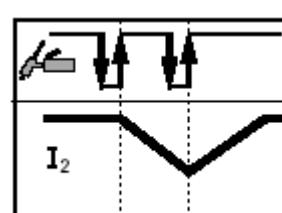

4-TAKTS / KONTAKTSLAG (PAC)

Trykk på pistolutløseren og holde nede en lang stund, får strømmen til å gå tilbake til sveisenivået.

C10. JUSTERING AF CYKLUSINDSTILLINGERNE

For at justere de forskellige parametre i svejsningscyklussen, skal man vælge den parameter man vil justere med knap P4 og P5 indtil den rigtige parameter er valgt. Den valgte parameter er lyst op med en LED-lampe på panelet for svejsningscyklussen.

Nedkørselstid:

Nedkørselstid justeres når L18 er tændt. Reguleringen foretages med hovedknappen R1. Denne tid kan justeres fra 0 til 15 s. Når man justerer nedkørselstiden vises den i sekunder.

Efter-gas-tid:



Efter-gas-tiden justeres når L20 er tændt. Reguleringen foretages med hovedknappen R1. Denne tid kan justeres fra 0 til 30 s. Når man justerer efter-gas-tiden vises den i sekunder.

Opkørselstid:

Opkørselstid justeres når L8 er tændt. Reguleringen foretages med hovedknappen R1. Denne tid kan justeres fra 0 til 10 s. Når man justerer nedkørselstiden, vises den i sekunder.

Før-gas-tid:

Før-gas-tiden justeres når L6 er tændt. Reguleringen foretages med hovedknappen R1. Denne tid kan justeres fra 0 til 10 s. Når man justerer før-gas-tiden, vises den i sekunder.

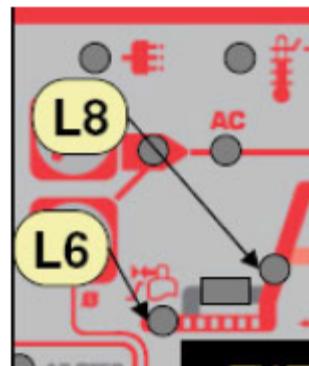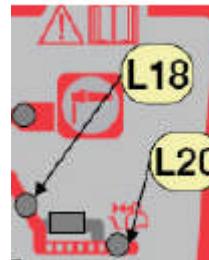

C10. JUSTERING AV SYKLUSINNSTILLINGENE

For å justere de forskjellige parametrerne i sveisesyklusen, må du velge parameteret du vil justere ved bruk av knappene P4 og P5 inntil det rigtige syklusparameteret er valgt.

Det valgte parameteret blir fremhevet gjennom en led på planen over sveisesyklusen.

Nedtrappingstid:

Nedtrappingstiden justeres når L18 er på, reguleringen er gjort ved hovedbryteren R1. Denne tiden kan justeres fra 0 til 15 s. Når du justerer nedtrappingstiden vises det i sekunder.

Ettergasstid:

Ettergasstiden justeres når L20 lyser, reguleringen gjøres med hovedbryteren R1. Denne tiden kan justeres fra 0 til 30 s. Når du justerer ettergasstiden vises den i sekunder.

Opptrappingstid:

Opptrappingstiden justeres når L8 lyser, reguleringen gjøres med hovedbryteren R1. Denne tiden kan reguleres fra 0 til 10 s. Når du justerer opptrappingstiden, vises den i sekunder.

Forgastid:

Forgastiden justeres når L6 lyser, reguleringen gjøres med hovedbryteren R1. Denne tiden kan justeres fra 0 til 10 s. Når du justerer forgastiden vises den i sekunder.

C11. YDERLIGERE FUNKTIONER

Maskinen har yderligere funktioner og valg der ikke kan ses på panelet. En sveiser behøver ikke disse funktioner ved normal sveising, men de kan være løsningen i "særlige svejsningssituationer". Disse funktioner kaldes "digitale funktioner", da man kan få adgang til dem via digitale valg. Funktionerne er: til / fra og standard eller justerbare indstillinger.

a) A SETUP funktioner anvendes som følger:

1. Tryk på opsætningsknappen 2T / 4T (P12) i lang tid
2. Vælg det tal på den digitale udvælgelse, man behøver, ved at trykke på pileknapperne P4 og P5
3. Skift indstillingen på den digitale udvælgelse med hovedknappen R1.
4. Når man har foretaget de ønskede ændringer, gemmes den nye indstilling ved at trykke på opsætningsknappen 2T / 4T (P12) igen. Digitale funktionsvalg Fabriksindstillinger er i fede typer.

Maskinen har tileggfunksjoner og utvalg som ikke er synlige på panelet. En sveiser trenger ikke disse funksjonene for normal sveising, men de kan være en løsning i "spesielle sveise"-situasjoner. Disse funksjonene kalles "digitale funksjoner" fordi de er tilgjengelig via digitale utvalg. Funksjonene er: På/av og standard eller justerbare innstillinger.

a) SETUP A funksjonen brukes i følgende tilfeller:

1. Trykk inn innstillingssknappen 2T / 4T (P12) en lang stund
2. Velg nummeret på det digitale utvalget du trenger ved å trykke pilknappen P4 og P5
3. Endre innstillingene på digitalutvalgene ved å bruke hovedbryteren R1.
4. Når du har gjort de ønskede endringene, skal du lagre de nye innstillingene ved å trykke innstillingssknappen 2T / 4T (P12) på nytt. Digitale valgfunksjoner Fabrikinnstillinger er i fet skrift.

C11. TILLEGGSFUNKSJONER

			*C = Fælles (Common): gælder for alle programmer Fabriksindstilling vises med Fed tekst *C = Vanlig: gjeldende for alle programmer Fabrikkinnstillingen med en Fet tekst bakgrunn
A1	Opkørsel strømafhængig (*C) Nødvendig strøm for optrapping (*C)	ON	Opkørselstiden er bestemt af strømmen - Opptrappingstiden avgjøres av strømmen
		OFF	Opkørselstiden forbliver som fastsat. - Opptrappingstiden blir som innstilt
A2	Nedkørsel strømafhængig (*C) Nødvendig strøm for nedtrapping (*C)	ON	Nedkørselstiden er bestemt af strømmen - Nedtrappingstiden avgjøres av strømmen
		OFF	Nedkørselstiden forbliver som fastsat. - Nedtrappingstiden blir som innstilt
A3	TIG kølevæske (*C) TIG frysevæske (*C)	ON	TIG kølevæske til. - TIG frysevæske på
		OFF	TIG kølevæske fra. - TIG frysevæske av
A4	MMA kølevæske (*C) MMA frysevæske (*C)	ON	MMA kølevæske til. - MMA frysevæske på
		OFF	MMA kølevæske fra. - MMA frysevæske av
A7	VRD (*C)	ON	VRD måde: tomgangsspænding < 35 V - VRD modus: tomgangsspenning < 35 V
		OFF	Bedømt belastningsspænding 63VDC / Merkelast spenning 63 VDC
A8	2T nedkørel stoppet 2T nedtrapping stoppet	ON	I 2T-måde, afslutning af nedkørel med et hurtigt tryk på startknappen. I 2T modus, stopp nedtrappingen med et hurtigtrykk på startknappen
		OFF	Hurtigt tryk har ingen virkning. - Hurtigtrykk har ingen virkning
A9	Tacking automatik Hefteautomatikk	ON	Hvis sveisingen varede over 3 sekunder, ingen nedkørel når sveisingen stoppes. Hvis sveisingen har vart mindre enn 3 sekunder, er det ingen nedtrapping når sveisingen har stoppet
		OFF	Tacking automatik fra. - Hefteautomatikk av.

DA		NO	
A10	Begrænsning af hastighed af nuværende stigning med stærk strøm Grense på hastigheten af strømøkningen med høje strømmer	ON	Hvis strømmen er over 100 A og opkørsel er 0,0 sek, så er der 0,2 sek opkørsel fra halvdelen af svejsestrømmen. Hvis strømmen er over 100 A og opprappingen er 0,0 sek, er det en 0,2 -sekunders stigning fra halve sveisestrømmen.
		OFF	Strømmen stiger direkte til indstillet værdi. - Strømmen øker direkte til innstilt verdi
A12	MMA/TIG metodevalg med fjernbetjening (C*) MMA/TIG metodevalg med fjernkontroll C*)	ON	TIG = begyndelsen af fjernbetjeningsskalaen. - TIG = starten på fjernkontrollskalet MMA = slutningen af skalaen. - MMA= enden på skalaen
		OFF	Fjernbetjening som normal strømregulator. - Fjernkontrolle som en normal strømregulator
A13	Søg Lysbue til/fra Søke bue På / Av	ON	
		OFF	
A14	Fastlås strøm funktion Strøm frysefunksjon	ON	Under kørslen kan strømmen "fastlåses" på et bestemt niveau (4T og CITOSTEP) ved at trykke på startknappen. Under stigningen kan strømmen "fryses" ved et bestemt niveau (4T og CITOSTEP) ved å skyve startknappen.
		OFF	Fastlås funktionen fra. - Frysefunksjonen av
A15	Hukommelseskanalvalg med Plus/Minus-knapper (C*) Minnekanalvalget med pluss/minus knappene (C*)	ON	Plus/Minus-knapperne på torch kan bruges til at vælge hukommelseskanalen. Pluss/minus knappene på torch kan brukes for å velge minnekanalen
		OFF	Knappene justerer strømmen. - Knappene justerer strømmen
A16	Aktivering af Plus/Minus-knapper (C*) Aktivering af Pluss/minus knappene (C*)	ON	Plus/Minus torch er altid aktiv. - Pluss/minus torch er altid aktiv
		OFF	Plus/Minus fjernbetjening er kun aktiv når den er valgt ved tryk på REMOTE-knappen. Pluss/minus fjernkontroll er kun aktiv når valgt ved å trykke FJERNKONTROLL-knappen
A17	Vandkøling flow-beskyttelse (C*) Vannkjøler strømsikring (C*)	ON	Flow-beskyttelse til. - Strømsikring på
		OFF	Flow-beskyttelse fra. - Strømsikring av
A19	Vandkøling automatisk kontrol (C*) Vannkjøler automatisk kontroll (C*)	ON	Automatisk kontrol til. - Automatisk kontroll på.
		OFF	Vandkøling kører hele tiden. - Vannkjøler kjører konstant
A20	Vandkøling temperaturbeskyttelse (C*) Vannkjøler temperatursikring (C*)	ON	Vandkøling temperaturbeskyttelse valgt. - Vannkjøler temperatursikring valgt.
		OFF	Temperaturbeskyttelse fra. - Temperatursikring av
A21	Automatisk fjernbetjeningsgenkendelse (C*) Automatisk fjernkontroll enhetsbekrefting (C*)	ON	Automatisk genkendelse slæt til, kontrollen kan ikke vælges hvis den ikke er tilsluttet. Automatisk enhetsbekreftelse på, kontroll kan ikke velges hvis den ikke er tilkoblet
		OFF	Automatisk genkendelse til/fra. Kontrolleren kan vælges selv om den ikke er tilsluttet. Automatisk bekreftelse På/Av. Kontroll kan velges selv om den ikke er tilkoblet

b) De avancerede funktioner er i SETUP B - C - D - og E:

- Tryk samtidig og længe på funktionerne **2T / 4T (P12)** og tilbage (P6)
 - Vælg det ønskede SETUP: A - B - C - D - eller E ved at trykke på knappen **2T / 4T (P12)**.
 - Vælg det digitale funktionsnummer ved at trykke på pilerne P4 - P5.
 - Ændre indstillingen for denne funktion med den store knap **R1**
 - Efter ændringen, gem den nye indstilling ved at trykke på knappen igen **2T / 4T (P12)**
- Fabriksindstillingerne er angivet med fed skrift

b) Ytterligere funksjoner er tilgjengelige i SETUP B - C - D og E:

- Trykk og hold nede en af trykknappene **2T / 4T (P12)** og gå tilbage (P6)
 - Vælg ønskelig SETUP: A - B - C - D eller E ved å trykke ned trykknappen **2T / 4T (P12)**
 - Vælg et digitalt funktionsnummer ved å trykke på P4 - P5 pilene.
 - Endre indstillingen av denne funksjonen ved å bruke hovedknappen R1
 - Etter at endringene er utført kan de nye indstillingene lagres ved å trykke på **2T / 4T (P12)** knappen - digitale funksjoner.
- Innstillinger gjort av produsenten er markert med fet skrift.

SETUP « B » TIG DIVERS

B1	TIG PAC startstrøm /TIG PAC lysbuetenningsstrøm	20 3...230	Fabriksindstilling 20 A / Innstillinger gjort av produsenten 20A Justerbar fra 3 til 230A / Justerbar fra 3 til 230A
B2	Varigheden af højfrekvens initiering HF HF højfrekvens lysbuetenningsstid	1.0 0.2...2.0	Fabriksindstilling 1S / Innstillinger gjort av produsenten 1S Justerbar fra 0,1 til 2s / Justerbar fra 0,1 til 2s
B3	"Naturlig" standsning af buen under fadning « Naturlig » slukking af lysbuen under avslåing	10	Fabriksindstilling 10% af svejsestrøm Innstilling gjort av produsent: 10 % av sveisestrøm
		5...10	Justerbar fra 5 til 40% af svejsestrøm / Justerbar fra 5 % til 40 % av sveisestrøm
B5	Fabriksindstillinger Innstillinger gjort av produsent	OFF	Fabriksindstilling / Innstillinger gjort av produsenten
		PAN	Fabriksindstillinger og program opbevaring / Innstilling gjort av produsent og programmer lagret i minne
		ALL	Fabriksindstillinger og nulstilling af programmer / Innstilling gjort av produsent og nulstilling af programmer
B6	Fadnings metoder Slukkemetode	1	Samme hastighed som A10 (hvilket begrænser stigningstid) Samme hastighed som A10 (begrensning af periodeøkning)
		2	Afhængigt af aftagende parametre Avhenger af parametre for slukking
		3	Ingen fading / Lysbue er ikke slukket
B7	Ikke-lineær fading Ikke-lineær slukking	OFF 0...50	Fabriksindstillinger / Innstillinger gjort av produsenten Justerbar fra 0...50% af svejsestrøm / Justerbar fra 0...50 % av sveisestrøm
B9	Standsning af køleenhed efter svejsning Avslåing af kjølesystem efter sveising	OFF ON	Fabriksindstillinger 4mn / Innstillinger gjort av produsenten 4mn Réglage 30s / Innstilling 30s
B10	Vælg "klasse" tidspunkt Valg af tid for « kaliber » påkrevet for å oppnå nødvendig punkt	OFF	Fabriksindstillinger 0,0...15,0s – pas 0,1s / Innstillinger gjort af produsenten 0,0...15,0s – pas 0,1s
		ON	Ou 0...150s – pas 1s / Ou 0...150s – pas 1s
B11	MMA Bue styrke MMA : Lysbuekraft	0 -9...0...9	Fabriksindstillinger / Innstillinger gjort av produsenten Justerbar -9 = soft arc, 9 = rough arc / Justerbar -9 = soft arc, 9 = rough arc
		0 -9...0...9	Fabriksindstillinger / Innstillinger gjort av produsenten Justerbar -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun /
B12	Startstrøm MMA (varmstart) Startstrøm MMA (Varmstart)	0 -9...0...9	Fabriksindstillinger / Innstillinger gjort av produsenten Justerbar -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun /

			Justerbar fra -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun
B13	Startstrøm TIG (Hot Start) Startstrøm TIG (Varmstart)	10	Fabriksindstilling 10% af svejsestrøm Innstilling gjort av produsent: 10 % av sveisestrøm
		OFF	Minimumstrøm / Minimalstrøm
		5...40	Justerbar fra 5 til 40% af svejsestrøm / Justerbar fra 5 % til 40 % av sveisestrøm
B14	Tid display af parametre	5.0	Fabriksindstillinger 5,0s / Innstillinger gjort av produsenten 5,0s
	Tid for visning af parametre	1.0...20.0	Justerbar fra 1,0 til 20,0s / Justerbar fra 1,0 till 20,0s
B15	2T Cyklus: Tid Hot Start (startstrøm)	1.0	Fabriksindstillinger 1,0s / Innstillinger gjort av produsenten 1,0s
	2T Syklus: Varmstarttid (startstrøm)	0.1...5.0	Justerbar fra 1,0 til 5,0s / Justerbar fra 1,0 till 5,0s

SETUP « C » et « D » (Mini / Maxi)

C1	Minimum præ-gas tid Minimaltid forgass	0.0 0,0...2.0	Fabriksindstillinger 0,0s / Innstillinger gjort av produsenten 0,0s Justerbar fra 0 til 2s / Justerbar fra 0 till 2s
C7	Minimum post-gas tid Minimaltid ettergass	1.0 0...10	Fabriksindstillinger 1,0s / Innstillinger gjort av produsenten 1,0s Justerbar fra 0 til 10s / Justerbar fra 0 till 10s
C16	Indstilling af minimum balance Innstilling av minimalbalanse	-80 -80...-10	Fabriksindstillinger -80% / Innstillinger gjort av produsenten -80% Justerbar fra -80% til 10% / Justerbar fra -80% till -10%
D1	Maksimum præ-gas Maksimaltid forgass	1 0...10	Fabriksindstillinger 1s / Innstillinger gjort av produsenten 1s Justerbar fra 0 til 10s / Justerbar fra 0 till 10s
D7	Maksimum post-gas tid Maksimaltid ettergass	30 15...150	Fabriksindstillinger 30s / Innstillinger gjort av produsenten 30s Justerbar fra 15 til 150s / Justerbar fra 15 till 150s
D16	Justering af maksimum balance Innstilling av maksimalbalanse	10 0...20	Fabriksindstillinger 10% / Innstillinger gjort av produsenten 10% Justerbar fra 0 til 120% / Justerbar fra 0 till 120%

SETUP « E » Mode AC et MIX

E1	Frekvens i AC-modus Frekvens i vekselstrømmodus	60 50...250	Fabriksindstillinger Innstillinger gjort av produsenten 60 Hz Justerbar fra 50 til 250 Hz / Justerbar fra 50 till 250 Hz
E2	A C bølgeform Form på vekselstrømsignal	Sqr Sin	Signal carré Forme sinusoidale
E3	Løbende del af AC-signalet Enkelretningskomponent for vekselstrømsignal	5 5...20	Fabriksindstillinger 5 A / Innstillinger gjort av produsenten 5 A Justerbar fra 5 til 20A / Justerbar fra 5 till 20 A
E4	Default balance Standardinnstilling for balanse	-25 -50...10	Fabriksindstillinger -25 % / Innstillinger gjort av produsenten -25 % Justerbar fra -50 til 10% / Justerbar fra -50 till 10 %
E5	Første negative skiftevis AC-modus Første negative veksling i vekselstrømmodus	100 100...500	Fabriksindstillinger 100 % / Innstillinger gjort av produsenten 100 % Justerbar fra 100 til 500% (Max 240 A) / Justerbar fra 100 till 500 % (Max 240 A)
E6	Første positive skift i AC modus Første positive veksling i vekselstrømmodus	50 30...150	Fabriksindstillinger 50 % / Innstillinger gjort av produsenten 50 % Justerbar fra 30 til 150% (Max 240 A) / Justerbar fra 30 till 150 % (Max 240 A)
E7	Boot tid ved positiv skift Tid som kreves for elektrisk lysbuetenning ved positiv veksling	10 0...20	Fabriksindstillinger 10 ms / Innstillinger gjort av produsenten 10 ms Justerbar fra 0 til 20ms / Justerbar fra 0 till 20 ms
E8	Total boot tid Total tid som kreves for elektrisk lysbuetenning	0.20 0.01...1,0	Fabriksindstillinger 0,20 s / Innstillinger gjort av produsenten 0,20 s Justerbar fra 0,01 till 1,0s / Justerbar fra 0,01 till 1,0 s
E9	MIX TIG cyklustid TIG MIX syklusvarighet	0.6 0.1...1,0	Fabriksindstillinger 0,6 s / Innstillinger gjort av produsenten 0,6 s Justerbar fra 0,1 till 1s / Justerbar fra 0,1 till 1 s
E10	Cyklus-rapport DC / AC TIG Veksel/lakestrømførhold i TIG	50 10...90	Fabriksindstillinger 50 % / Innstillinger gjort av produsenten 50 % Justerbar fra 10 till 90 % / Justerbar fra 10 till 90 %
E11	Niveau af DC TIG MIX Likestrømnivå ved TIG MIX	100 50...150	Fabriksindstillinger 100 % / Innstillinger gjort av produsenten 100 % Justerbar fra 50 till 150% / Justerbar fra 50 till 150 %
E12	Varighed af punktet "svag tykkelse" Varighet for punktet «lav tykkelse»	10 1...200	Fabriksindstillinger 10 ms / Innstillinger gjort av produsenten 10 ms Justerbar fra 1 till 200ms / Justerbar fra 1 till 200 ms

C12. COOLERTIG 2 ET III

COOLERTIG kontrolleres med strømkilden. Pumpen starter automatisk, når svejsningen starter. Gør således:

1. Tænd for strømkilden.
2. Kontroller kølevæskenvæuet og indløbsstrømmen fra tanken. Tilfør eventuelt væske.
3. Hvis du bruger en væskekølet brænder, kan du fyldе den ved at trykke på tasten **VAND IND Punkt P7** i mere end 2 sekunder. Pumpen fortsætter med at køre i 5 minutter, efter at svejsningen er stanset, for at reducere vandtemperaturen til enhedens. Dette vil mindske vedlikeholdelsesfrekvensen.

OVEROPHEDNING

Advarselslampen for overophedning begynder at lyse. Maskinen standser og displayet viser KØLER, hvis temperatuровervågningsenheden detekterer overopvarming af kølevæsken. Ventilatoren afkøler vandet, og når advarselslamperne slukker, kan du svejse igen.

VANDNIVEAU

Displayet viser KØLER, hvis vandstrømmen er blokeret.



C12. COOLERTIG 2 ET III

KJØLER TIG styres med sveisegeneratoren. Pumpen starter automatisk når sveisingen begynner. Gjør slik:

1. Slå på sveisegeneratoren.
2. Kontroller kjølevæskenvæuet og innløpsstrømmen fra tanken. Tilsett væske ved behov.
3. Hvis du bruker væskeavkjølt sveisepistol, kan du fylle den ved å trykke på **VANN INN-tasten punkt P7** i mer enn 2 sekunder.

Pumpen fortsetter å gå i 5 minutter etter at sveisingen er stanset for å redusere vanntemperaturen til enhetens temperatur. Dette reduserer vedlikeholdsrekvensen.

OVEROPPHETING

Varsellampen for overoppheeting tennes: maskinen stanser og displayet viser KJØLER hvis temperatuровervåkingen detekterer overoppheeting av kjølevæsken. Viften avkjøler vannet, og når varsellampen slukker, kan du sveise igjen.

VANN-NIVÅ

Displayet viser KJØLER når vannstrømmen er blokkert.

C13. FEJLMEDDELSER

- ERR 3** Netspænding uden for rækkevidde +15 til -15. Check strømforsyningen
ERR 4 Overophedning af generatoren. Kontroller luftstrømmen og lad enheden køle af.
ERR 6 Når udgangsspænding er på mere end 100V, skal De slukke og tænde for enheden, hvis problemet fortsætterskal De tage kontakt med den tekniske service..

C13. FEILMELDINGER

Hovedspenning overgår tillatte verdier +15 / -15. Kontroller hovedspenning. Overoppheeting i generator. Kontroller luftflyt, la maskinen kjøles ned. Sekundærspenning overgår 100V. Slå av og på maskinen. Kontakt teknisk assistanse hvis problemet fortsetter.

D – VEDLIGEHOLDELSE / RESERVEDELE

D1 – EFTERSYN

På trods af CITOTIG 240 ET 310 AC/DC' EASY s robusthed kræves et minimum af vedligeholdelse for at holde strømkilden i god stand. Hyppigheden af vedligeholdelseshandlinger afhænger af betjeningstilstandene (hvor meget støv der findes på stedet, intensiteten af brug osv.). Generelt set kan nedenstående handlinger udføres en eller to gange årligt. Rens støvet af udstyret, hvis det er muligt ved brug af en støvsuger, eller blæs det væk med trykluft (efter slanger og tank er drænet). Efter alle forbinder. Sørg for at de er strammet rigtigt. Vær især opmærksom på tilstanden af de sekundære terminaler som sveisekablerne er tilsluttet. Disse terminaler skal være rigtigt strammet for at garantere korrekt elektrisk forbindelse og undgå overophedning af forbinderne. Ved hver opstart eller i tilfælde af svigt, skal man først undersøge:

- el-nettilslutningen
- gasttilslutningen
- tilstedeværelsen af en jordklemme på arbejdsemnet
- svejsepistolens og tilbehørets tilstand.



FORSIGTIG

Hvis blæserne er stoppet betyder det ikke nødvendigvis at de er defekte, da de har termoafbryder.



FORSIGTIG

Vær sikker på at maskinen ikke er tilsluttet strømforsyningen, når man fortager vedligeholdelse.



FORSIGTIG

Det er kun tilladt autoriseret personale at reparere og vedligeholde maskinen.

D – VEDLIGEHOLD RESERVEDELER

D1 – EFTERSYN

Til tross for styrken til CITOTIG 240 eller 310 AC/DC EASY, kræves et minimum av vedlikehold for å holde strømkilden i god stand. Frekvensen på vedlikeholdsoperasjonene avhenger av operasjonsforholdene (mengden støv på arbeidsplassen, hyppig bruk, osv.) Vanligvis kan operasjonene under utføres en eller to ganger i året. Tørk av støvet fra utstyret om mulig ved bruk av en støvsuger eller utblåsing med komprimert luft (etter drenering av slangene og tanken). Kontroll av alle koblingene. Pass på at de er godt strammet. Legg spesielt merke til tilstanden på de andre terminalene som sveisekablerne er tilkoblet. Disse terminalene skal strammes godt for å garantere riktig elektrisk kontakt og unngå overopheting av koblingene. Ved hver oppstart og i tilfelle av feil, kontroller først::

- nettstrømtilkoblingen
- gasstilkoblingen
- at det finnes en jordingsklemme på arbeidsstykket
- tilstanden til svejsepistolen og tilbehør til denne.



FORSIGTIG

Hvis vifter stopper betyr det ikke nødvendigvis at det er en feil siden de styres av en termobryter.



FORSIGTIG

Pass på at apparatet er koblet fra strømtilførselen når vedlikehold utføres.



FORSIGTIG

Pass på at apparatet er koblet fra strømtilførselen når vedlikehold utføres.

D2 – INTERNE MASKINE-SIKKERHEDSANORDNINGER

FORHINDRING AF OVEROPHEDNING


Hvis maskinen overopheder tændes det gule advarselslys L2 og maskinen stopper.

Maskinen kan overophede hvis den har været i brug i meget lang tid med en arbejdscyklus på over 100 %, eller hvis luftcirkulationen er forhindret.

BESKYTELSE MOD OVERSPÆNDING FRA EL-NETDET

Hvis overspænding i el-nettet (LED L3) er kraftig nok til at skade maskinen, afbrydes strømmen til maskinen straks.

Hvis overspændingen er af kort varighed, manifesterer det sig som en kort strømafbrydelse. Lyset på panelet for over- eller underspænding lyser op i tilfælde af en lang periode med overspænding

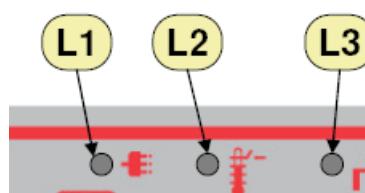

OVEROPPHETINGSVERN

Den gule varsellampen L2 lyser hvis maskinen overophedes og stopper.

Maskinen kan overophedes hvis den har vært i drift en lang stund med en kapasitet på over 100% eller hvis luftcirculationen blir hindret.

NETTSTRØMMENS OVERTØRNINGSBESKYTELSE

Hvis overspændingen i nettet (LED L3) er stor nok til at skade maskinen, blir strømmen til maskinen umiddelbart stengt av.

Hvis overspændingen er af kort varighed, vil de vise seg i form af korte strømbrynner. Over- og underspændingslyset på panelet lyser i tilfælde af en lang periode med overspænding.

AFSNITTET OM VEDLIGEHOLDELSE ER FOR AUTORISEREDE ANSATTE OG REPARATØRER

VEDLIGEHOLDSSEKSJONEN ER FOR GODKJENT PERSONELL OG REPARATØRER

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC

D3 – RESERVEDELE

(voir page 163 - 166)

D3 – RESERVEDELER

(voir page 163 - 166)

CITOTIG 240 AC/DC EASY REF. W000381667	CITOTIG 310 AC/DC EASY REF. W000381669			
REFERENCE	REFERENCE	BETEGNELSE	REP	DESIGNATION
W000276213	W000279494	HOVEDTRANSFORMER	1	HOVEDTRANSFORMATOR
W000276214	-	CHOKER	2	PFC- CHOKE
-	W000279507	FILTER KORT Z005	2	FILTER Z005 CARD
W000276215	W000279496	HF-TRANSFORMER	3	SPARK TRANSFORMATOR
W000276216	W000279497	HOVEDKREDSLØBSKORT Z001	4	HOVEDKRETSKORT Z001
W000276217	--	IGBT - SÆT	5	IGBT - SETT
W000276218	-	PFC- KORT Z004	6	PFC- KORT Z004
-	W000279495	PRIMÆR DIODE KORT Z004	6	HOVEDDIODEKORT Z004
W000276219	W000279499	SEKUNDÆRE DIODEKORT Z002	7	SEKUNDÆRT DIODEKORT Z002
W000276220	--	DIODE SÆT 5X60 A	8	DIOD SET 5X60 A
W000276221	W000279502	VEKSELRETTERKORT Z003	9	INVERTERERKORT Z003
W000276222	--	Z003 IGBT – SÆT Z003	10	Z003 IGBT-SET Z003
W000276223	--	V65 IGBT - SÆT	11	V65 IGBT- SETT
W000276224	W000279500	HF-KORT A003	12	TENNINGSKORT A003
W000276225	W000279501	KONTROLKORT A001	13	KONTROLLKORT A001
W000276226	W000276226	MAGNETISK ELKTROVENTIL	14	MAGNETVENTIL VO
W000276227	W000279504	GRÆNSEFLADEKORT A004	15	KORT FOR GRENSESNIITT A004
W000276228	W000279505	EKSTRA KILDEKORT A002	16	EKSTRA KILDEKORT A002
W000276229	-	KONDENSATOR 2X10NF/250VAC	34	KONDENSATOR 2X10NF/250VAC
W000264338	W000279498	FAN	17	VIFTE
W000381832	W000381832	ACX PANEL	18	ACX PANEL
W000276231	W000279509	ACS PANEL	19	ACS PANEL
W000276232	--	PFC-KORT Z004 REPARATIONSSÆT	20	PFC- KORT Z004 REPARASJONSSETT
W000276696	W000276696	TRIGGER CONNECTOR	21	TRIGGER CONNECTOR
W000276697	W000276697	CONNECTOR FJERNBETJENING	22	TRIGGER CONNECTOR
W000264995	W000264995	CONNECTOR 50 mm ²	23	CONNECTOR 50 mm ²
W000276698	W000276698	GAS CONNECTION M12 x 100	24	GASSTILKOBLING M12 x 100
W000265013	W000265013	GASROER FITTING	25	GAS PIPE FITTING
W000264436	W000370916	HOVEDAFBRYDEREN	26	MAIN SWITCH
W000276686	W000279511	BÆREHÅNDTAG	27	BÆREHÅNDTAK
W000276687	W000276687	BACKPLANE	27	BACKPLANE
W000276688	W000276688	FRONT INNER	28	FRONT INNER
W000276689	W000276689	FACE AVANT	29	FACE AVANT
W000352038	W000352038	BUTTON	30	BUTTON
W000352077	W000352077	RØDHÆTTE	31	RED CAP
W000276705	W000276705	CAVALIER PLASTIC	33	CAVALIER PLASTIC
W000275427	W000275427	ROUE DE CHARIOT	-	WHEEL FOR TROLLEY

COOLERTIG 2 (CITOTIG 240 AC/DC EASY) – REF. W000275844

COOLERTIG 2
(voir page 164)

COOLERTIG 2
(voir page 164)

- 1 : 230 VAC
2 : Connecteur de commande
3 : Mise à la terre




Seulement les personnes habilitées peuvent faire ces branchements électriques

- 1 : 230 VAC
2 : Control connector
3 : Earth



Only authorized people is allowed to install these electrical connections

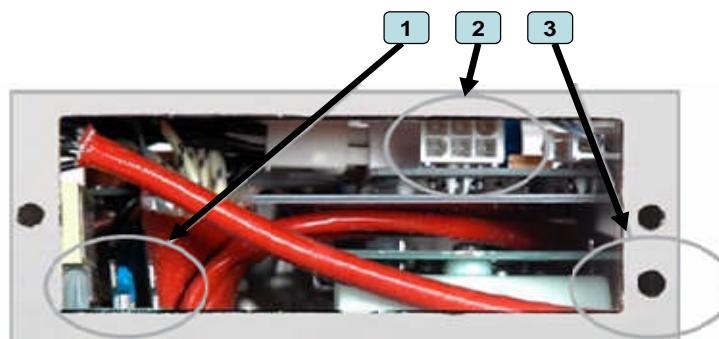


BETEGNELSE	REP	REFERENCE	DESIGNATION
RADIATOR	1	W000265354	RADIATOR
RESERVOIR 3,7 L	2	W000265358	3,7 L TANK
FRONT COOLERTIG 2	3	W000276235	COOLERTIG 2 FRONT
BAGSIDE COOLERTIG 2	4	W000276236	COOLERTIG 2 BAK
KØLERDÆKSEL	5	W000265357	PÅFYLLSDEKSEL
PÅFYLDNINGSSLANGE	6	W000265348	PÅFYLLSRØR
PAKNING 10MM	7	W000265350	10 MM PAKNING
LYNKOBLING 1/8	8	W000265349	HURTIGKONTAKT 1/8
SAMLINGSMODUL TIL VINKELARM 1/8-1/8	9	W000276242	KNERØR 1/8 – 1/8
FORBINDESESLED TIL INTERN SLANGE 1/8	10	W000276243	KONTAKT FOR INDRE RØR 1/8
FORBINDESESLED TIL GUMMISLANGE 1/8	11	W000265351	KONTAKT FOR GUMMIRØR 1/8
INTERN SLANGE I SILIKONE 5/8	12	W000276245	INDRE SILIKONRØR 5/8
GUMMISLANGE 10/17	13	W000265364	GUMMIRØR 10/17
PUMPEVENTIL	14	W000276247	PUMPEVENTIL
PUMPEPAKNING	15	W000276248	PUMPEPAKNING
KONTROLKORT A001 TIL KØLER-TIG 2	16	W000276249	A001 COOLERTIG 2 KONTROLLKORT
PUMPE	17	W000276250	PUMPE
VENTILATOR 119X119X38 24VDC	18	W000264435	VIFTE 119X119X38 24 V DC
TRANSFORMER TIL COOLERTIG 2	19	W000276252	COOLERTIG 2 TRANSFORMATOR
KRAMPE TIL COOLERTIG 2	20	W000276706	FORBINDESESLEDNING FOR COOLERTIG 2

COOLERTIG III (CITOTIG 310 AC/DC EASY) – REF. W000278471

COOLERTIG III
(voir pages 167)

COOLERTIG III
(voir pages 167)

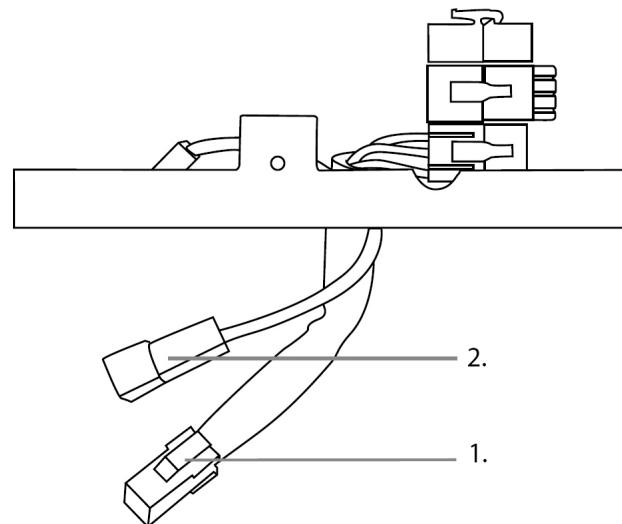

1. Câble de commande
2. Mise à la terre

1. Control connector
2. Protective earth

BETEGNELSE	REP	REFERENCE	DESIGNATION
RADIATOR	1	W000265354	RADIATOR
RESERVOIR 3,7 L	2	W000265358	3,7 L TANK
FRONT COOLERTIG 2	3	W000276235	COOLERTIG 2 FRONT
BAGSIDE COOLERTIG 2	4	W000276236	COOLERTIG 2 BAK
KØLERDÆKSEL	5	W000265357	PÅFYLLSDEKSEL
PÅFYLDNINGSSLANGE	6	W000265348	PÅFYLLSRØR
PAKNING 10MM	7	W000265350	10 MM PAKNING
LYNKOBLING 1/8	8	W000265349	HURTIGKONTAKT 1/8
SAMLINGSMODUL TIL VINKELARM 1/8-1/8	9	W000276242	KNERØR 1/8 – 1/8
FORBINDESESLED TIL INTERN SLANGE 1/8	10	W000276243	KONTAKT FOR INDRE RØR 1/8
FORBINDESESLED TIL GUMMISLANGE 1/8	11	W000265351	KONTAKT FOR GUMMIRØR 1/8
PIPE + SLANGE	12	W000279590	FUKTER + SLANGE
GUMMISLANGE 10/17	13	W000265364	GUMMIRØR 10/17
PUMPEVENTIL	14	W000276247	PUMPEVENTIL
PUMPEPAKNING	15	W000276248	PUMPEPAKNING
KONTROLKORT A001 TIL KØLER-TIG	16	W000279515	COOLERTIG KONTROLLKORT A001
PUMPE	17	W000276250	PUMPE
VENTILATOR 119X119X38 24VDC	18	W000264435	VIFTE 119X119X38 24 V DC
KRAMPE TIL COOLERTIG	20	W000276706	FORBINDESESLEDNING FOR COOLERTIG
VENSTRE SIDEANEL	21	W000279516	KONTROLLPANEL VENSTRE SIDE
HØJRE SIDEANEL	22	W000279517	KONTROLLPANEL HØYRE SIDE

MULIGHEDER

EKSTRADELER

MMA / TIG svejsestrømsjustering, område 0-9. Hvis du ønsker at justere den elektriske strøm til svejsning ved hjælp af en fjernbetjening skal du slutte knappen og vælg SET-UP. Indikator L26 er placeret på fjernbetjeningen. Hold valgtast fjernbetjening nøgle (SET-UP-knappen) for at definere grænserne for indstillingssomraade af fjernbetjeningen

RC1
5 m : Ref: W000263311
10 m : Ref: W000270324



Fodpedalen bruges i FP1 procesTIG Time 2.

Justeringen vifte af justerbare parametre:

Den mindste værdi i intervallet er valgt ved hjælp af knappen panelet funktioner, når pedalen ikke er under tryk, det digitale display viser "LO".

Den maksimale værdi af sporet er valgt på samme måde med lange tryk på SET-UP knappen i panel funktioner, det digitale display viser "HI"

Svejsninger sekvens kan begynde med let tryk på pedalen. Den bue er etableret med det nuværende minimum. Den elektriske strøm til svejsning nå den maksimale værdi. når nedadgående pres som på pedalen. Den bu er slukket, når pedalen slippes.

Gentag igen, hvis nødvendigt.

FP1
Ref: W000263313



MMA / TIG sveisestrømsjustering, område 0-9. Hvis du vil justere sveisestrømmen ved hjælp av en fjernkontroll du trenger for å koble knappen og velg SET-UP. L26 lys er lokalisert på fjernkontrollen. Hold valgtast fjernkontrollen nøkkelen (SET-UP knappen) for å definere grensene for justeringen rekkevidde på fjernkontrollen

Den fotbryter brukes i FP1 prosessTIG Time 2.

Justeringen utvalg av justerbare parametere:

Den minste verdien av området er valgt ved hjælp av knott panelet fungerer når pedalen er ikke trykk, det digitale displayet indikerer "LO".

Maksimalverdi for området velges på samme måte. Trykk og hold nede SET-UP knappen på kontrollfunksjonspanelet. det digitale displayet vil vise "HI" verdien.

Sveisningen sekvensen kan begynne med lett trykk på pedalen. Buen er etablert med gjeldende minimum. Den sveisestrømmen når maksimumsverdien. når press er utøvd på pedalen. Buen er slukket når pedalen slippes.

Gjenta igjen hvis nødvendig.

TRANSPORTMULIGHED FOR STRØMKILDE MED TILBEHØR, (T3)

Vognen (T3) er et bekvemt transportmiddel for en CITOTIG 240 ET 310 AC/DC strømkilde og gasbeholder.

T3
Ref: W000277087



TRILLE-ALTERNATIV FOR STRØMKILDER OG TILBEHØR (T3)

Trallen (T3) gir passende transport for CITOTIG 240 eller 310 AC/DC strømkilde og en gass-sylinder.

A – YLEISTÄ

A1. LAITTEEN ESITTELY

CITOTIG 240 AC/DC EASY on seostamattomien ja ruostumattomien terästen sekä alumiinien TIG AC/DC- ja MMA- kaarihitsausta varten tarkoitettu yksivaihekaänityyppinen virtalähde.

CITOTIG 310 AC/DC EASY on seostamattoman ja ruostumattoman teräksen sekä alumiinien kaarihitsaukseen, TIG AC/DC-menetelmään sekä päälystetystäliä puikolla hitsaukseen tarkoitettu kolmivaiheinen inverteri-tyyppinen virtalähde.

CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY –laitteet käyttävät 230V yksivaihevittaa (**CITOTIG 240**) tai 400V kolmivaihevittaa (**CITOTIG 310**) ja tuottavat tasa- tai vaihtovirtaa.

LAITTEEN KOOSTUMUS

- ☞ CITOTIG 240 ja 310 AC/DC EASY -virtalähde
- ☞ 5 m pituinen virtajohto
- ☞ 3 m pituinen 50 mm² maakaapeli maadoituspidikkeineen
- ☞ 1,5 m pituinen kaasujohdo varusteineen
- ☞ turvaohjeet sekä käyttö- ja huolto-ohjeet

A2. ETU- JA TAKAPANELIEN KUVAUS

(☞ Katso SIVUT 163)

Säätöpaneli	18	Panel nastavenia
Käynnistysjauksen 5B -liitin	21	Zásuvka na ovládanie spúšte 5B
Kauko-ohjausliitin	22	Zásuvka na diaľkové ovládanie
TIG-polttimen Dinse-liitin (-)	23	Zásuvka dinse na držiak elektródy (-)
Maakaapelin Dinse-liitin (+)	23	Zásuvka dinse na uzemňovací kábel (+)
Kaasun poistoliitin	24	Prípojka na výstup plynu
Kaasun syöttoliitin	25	Prípojka na prívod plynu
Kytkin päälle / pois päältä	26	Hlavný vypínač On / Off

A3. SÄÄTÖPANELIN KUVAUS

(☞ Katso SIVUT Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG : hitsauksen valinta TIG (AC)-(MIX) (DC-)-(DC+)

MMA : päälystetystäliä puikolla tapahtuvan hitsauksen valinta (AC)-(DC-)-(DC+)

CYCLE: Nopea asetus lyhyen painalluksen myötä, digitaalinen asetus pitkän painalluksen avulla

EDELLINEN: Palaa edelliseen asetukseen (jakso ja asetus)

SEURAAVA: Menee seuraavaan asetukseen (jakso ja asetus)

PALUU: Hyväksyy säädetyn arvon ja poistuu asetuksista	P1	TIG: volba zvárania (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)
TIG HF tai TIG PAC-kipinätilan valinta (koskettaessa)	P2	MMA: volba zvárania s obalenou elektródou (AC)-(DC-)-(DC+)
Sytymistilan valinta 2T tai 4T	P3	NASTAVENIE (CYCLE): Pre rýchle nastavenie krátko stlače, pre digitálne nastavenie stlače dlhšie
KAASUN TESTAUS: Kaasuveentili avataan jatkuvalla painalluksella	P4	PREDCHÁDZAJÚCE (PREVIOUS) Presun na úpravu predchádzajúcej položky (CYKLUS a NASTAVENIE)
Paikallis- tai kauko-ohjausen valinta sekä turvakoodin lukitus	P5	NASLEDUJÚCE (NEXT) Presun na úpravu nasledujúcej položky (CYKLUS a NASTAVENIE)
Säätönpalvelu	P6	NÁVRAT (RETURN): Potvrďte upravenú hodnotu a ukončite nastavovanie
Käynnistymisen merkkivalo	P7	Volba spôsobu zapálenia; TIG HF (vysokofrekvenčné) alebo TIG PAC (kontaktné)
Lämmöntuoton vikailmoitus	P12	Volba režimu spúšte, 2 – taktný alebo 4 – taktný režim
Syöttövirran vikailmoitus	P13	Plynová skúška: stlače a podržte, aby sa otvoril plynový ventil
Merkkivalo: TIG-hitsaus valittu	P14	Výber lokálneho / diaľkového ovládania a spinač zablokovania bezpečnostného kódu
Merkkivalo: puikkohitsaus valittu	R1	Hlavný ovládaci gombík
Esikaasun aikasädös (0-10 s)	L1	Ukazovateľ elektrického napájania zariadenia
Asteittainen nousuaika (0 -1,0 s)	L2	Kontrolka tepelnej poruchy
Hitsausvirran säätö	L3	Kontrolka poruchy vstupného napäťia
Hitsaustila: AC DC+ DC- MIX	L4	Zvolené zváranie TIG
Vaimenenisajan säätö (0 - 15 s)	L5	Zvolené zváranie MMA (obalená elektróda)
Jälkikaasuaika (0 - 30 s)	L6	Nastavenie času predfuku (0-10 sek.)
Sytytymisen ohjaus (2T – 4T)	L8	Čas nábehu: (0,0 – 1,0 sek.)
Kipinätilan valintaindikaattori (HF / Nosto)	L12	Zvárací prúd
Kauko- tai poljinohjausen indikaattori	L14	Režim prúdu: AC DC+ DC- MIX
D1-näytön mittausyksikön indikaattori (A ampeeri - Ø puikon läpimitta)	L18	Nastavenie času dobahu (0 – 15 s)
D2-näytön mittausyksikön indikaattori (V voltti – S sekunti - % nimellisarvon prosenttiosuuus – Hz hertsit)	L20	Čas dofuku (0-30s)
Hitsausvirran ja muiden asetusten näyttö	L21	Režim spúšte (2T – 4T)
Hitsausjännitteen ja muiden asetusten näyttö	L24	Volba zapálenia (HF (vysokofrekvenčné) / Lift (odtiahnutie) – PAC)
	L26	Diaľkové ovládanie / pedál
	L27	Merná jednotka D1 (A Ampér – Ø priemer elektródy)
	L28	Merná jednotka D2 (V Volt – s sekunda - % percento
	D1	Hlavnej hodnoty – Hz Hertz)
	D2	Zobrazenie zváracieho prúdu a ostatných nastavení
		Zobrazenie zváracieho napäťia a iných nastavení

A – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

A1. POPIS ZARIADENIA

CITOTIG 240 AC/DC EASY je silový zdroj na báze "jednofázového invertora" na zváranie nelegovaných ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a hliníka pomocou procesu AC/DC TIG a oblúkovým zváraním s obalenými elektródami.

CITOTIG 310 AC/DC EASY je generátor typu "trojfázový striedač" na oblúkové zváranie, procesom TIG AC/DC a obalenou elektródou, nezliatinových ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a hliníka.

Prístroje **CITOTIG 240 and 310 AC/DC EASY** sú napájané z jednofázovej siete 230 V (**CITOTIG 240**) alebo z trojfázovej siete 400 V (**CITOTIG 310**) a dodávajú na výstupe jednosmerný alebo striedavý prúd.

OBSAH ZVÁRACEJ SÚPRAVY

- ☞ Generátor **CITOTIG 240 alebo 310 AC/DC EASY**,
- ☞ napájací kábel s dĺžkou 5 m
- ☞ uzemňovací kábel s dĺžkou 3 m a prierezom 50 mm² s uzemňovacou svorkou,
- ☞ plynová hadica s dĺžkou 1,5 m s tvarovkami,
- ☞ sada bezpečnostných pokynov a pokynov na prevádzku a údržbu

A2. POPIS PREDNÉHO A ZADNÉHO PANELU

(☞ pozri STRANU 163)

A3. POPIS PANELU NASTAVENIA

(☞ pozri STRANU Erreur ! Signet non défini. - Erreur ! Signet non défini.)

TIG: volba zvárania (AC)-(MIX)-(DC-)-(DC+)

MMA: volba zvárania s obalenou elektródou (AC)-(DC-)-(DC+)

NASTAVENIE (CYCLE): Pre rýchle nastavenie krátko stlače, pre digitálne nastavenie stlače dlhšie

PREDCHÁDZAJÚCE (PREVIOUS) Presun na úpravu predchádzajúcej položky (CYKLUS a NASTAVENIE)

NASLEDUJÚCE (NEXT) Presun na úpravu nasledujúcej položky (CYKLUS a NASTAVENIE)

NÁVRAT (RETURN): Potvrďte upravenú hodnotu a ukončite nastavovanie

Volba spôsobu zapálenia; TIG HF (vysokofrekvenčné) alebo TIG PAC (kontaktné)

Volba režimu spúšte, 2 – taktný alebo 4 – taktný režim

Plynová skúška: stlače a podržte, aby sa otvoril plynový ventil

Výber lokálneho / diaľkového ovládania a spinač zablokovania bezpečnostného kódu

Hlavný ovládaci gombík

Ukazovateľ elektrického napájania zariadenia

Kontrolka tepelnej poruchy

Kontrolka poruchy vstupného napäťia

Zvolené zváranie TIG

Zvolené zváranie MMA (obalená elektróda)

Nastavenie času predfuku (0-10 sek.)

Čas nábehu: (0,0 – 1,0 sek.)

Zvárací prúd

Režim prúdu: AC DC+ DC- MIX

Nastavenie času dobahu (0 – 15 s)

Čas dofuku (0-30s)

Režim spúšte (2T – 4T)

Volba zapálenia (HF (vysokofrekvenčné) / Lift (odtiahnutie) – PAC)

Diaľkové ovládanie / pedál

Merná jednotka D1 (A Ampér – Ø priemer elektródy)

Merná jednotka D2 (V Volt – s sekunda - % percento

Hlavnej hodnoty – Hz Hertz)

Zobrazenie zváracieho prúdu a ostatných nastavení

Zobrazenie zváracieho napäťia a iných nastavení

A4. TEKNISET TIEDOT**A4. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE****CITOTIG 240 AC/DC EASY – REF. W000381667**

ENSISIJAINEN				PRIMÁRNY OKRUH
		EE	TIG	
Ensisijainen tehonsyöttö 1~		230V (+/- 15%)		Primárne silové napájanie 1~
Taajuus		50Hz / 60Hz		Frekvencia
Ottoteho (100%)	3.7 KVA		3.9 KVA	Prikon (100%)
Ottoteho (enintään)	6.0 KVA		5.7 KVA	Prikon (max.)
Ensisijainen tehonsyöttökaapeli 5 m		3 x 2,5 mm ²		Napájací kábel primárneho okruhu s dĺžkou 5 m

TOISSIJAINEN				SEKUNDÁRNY OKRUH
		EE	TIG	
Joutokäyntijännite		58 V DC		Napätie naprázdro
Säätöalue	10A/10V-180A/27,2V		3A/10V-230A/19,2V	Rozsah nastavenia
Varoke		16A		Poistka
Käyttösuhde 100% (10 min jakso)	120A		170A / 16V	Záťažový cyklus 100% (10 min. cyklus)
Käyttösuhde 40% (10 min jakso)	180A / 32V		230A	Záťažový cyklus 40% (10 min. cyklus)
3 m maakaapeli pidikkeineen		50 mm ²		Uzemňovací kábel s dĺžkou 3 m a so svorkou
Suojausluokka		IP 23 C		Trieda ochrany
Eristysluokka		H		Izolačná trieda
Normit		EN 60974-1 / EN 60974-10 / 61000-3-12		Normy

CITOTIG 310 AC/DC EASY – REF. W000381669

ENSISIJAINEN				PRIMÁRNY OKRUH
		EE	TIG	
Ensisijainen tehonsyöttö 3~		400V (+/- 10%)		Primárne silové napájanie 3~
Taajuus		50Hz / 60Hz		Frekvencia
Ottoteho (enintään)	14.4 KVA		13.3 KVA	Prikon (max.)
Ensisijainen tehonsyöttökaapeli 5 m		4 x 2,5 mm ²		Napájací kábel primárneho okruhu s dĺžkou 5 m

TOISSIJAINEN				SEKUNDÁRNY OKRUH
		EE	TIG	
Joutokäyntijännite		63 V DC		Napätie naprázdro
Säätöalue	10A/20.5V-250A/30V		3A/10V-300A/22V	Rozsah nastavenia
Varoke		16A		Poistka
Käyttösuhde 100% (10 min jakso)	190A		190A	Záťažový cyklus 100% (10 min. cyklus)
Käyttösuhde 40% (10 min jakso)	250A / 32V		300A	Záťažový cyklus 40% (10 min. cyklus)
3 m maakaapeli pidikkeineen		70 mm ²		Uzemňovací kábel s dĺžkou 3 m a so svorkou
Suojausluokka		IP 23 C		Trieda ochrany
Eristysluokka		H		Izolačná trieda
Normit		EN 60974-1 / EN 60974-10		Normy

A5. TEKNISET TIEDOT COOLERTIG 2**A5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE COOLERTIG 2****COOLERTIG 2 – REF. W000275844**

Spennningstilførsel	230V (+/- 15%)	Napájacie napätie
Strømtilførsel	50 W	Napájaci prúd
Kjøleeffekt	1,0 kW	Chladiaci prúd
Maks.trykk ved start	4,0 bar	Max. tlak pri spustení
Kjølevæske	FREEZCOOL RED	Chladiaca kvapalina
Tankvolum	3L	Objem nádrže
Beskyttelsesgrad	IP 23 C	Stupeň ochrany

A6. TEKNISET TIEDOT COOLERTIG III**A6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE COOLERTIG III****COOLERTIG III – REF. W000278471**

Spennningstilførsel	24 V DC	Napájacie napätie
Strømtilførsel	50 W	Napájaci prúd
Kjøleeffekt	1,0 kW	Chladiaci prúd
Maks.trykk ved start	4,0 bar	Max. tlak pri spustení
Kjølevæske	FREEZCOOL RED	Chladiaca kvapalina
Tankvolum	3L	Objem nádrže
Beskyttelsesgrad	IP 23 C	Stupeň ochrany

**HUOMIO**

Pysähtynyt tuuletin ei välttämättä ole viallinen, koska se on lämpökytkettyvä.

**UPOZORNENIE**

Ak sa ventilátor nespustí, nemusí to znamenať, že je chybný, pretože sa zapína na základe tepelného stavu.

A7. MITAT JA PAINO

	Mitat (PxLxK) Rozmery (D x Š x V)	Nettopaino Čistá hmotnosť	Pakkauspaino Hmotnosť s obalom	A7. ROZMERY A HMOTNOSŤ
CITOTIG 240 AC/DC EASY	475 x 200 x 405	17 kg	19 kg	CITOTIG 240 AC/DC EASY
COOLERTIG 2	500 x 200 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG 2
CITOTIG 310 AC/DC EASY	505 x 195 x 440	25 kg	27 kg	CITOTIG 310 AC/DC EASY
COOLERTIG III	525 x 198 x 260	8 kg	9 kg	COOLERTIG III

B4. VARUSTEIDEN KYTKEMINEN

(Voir PAGE 163)

Varmista, että kytkin päälle/pois päältä 0/1 **kuva 26** on asennossa 0.

TIG-tilassa :

Kytke TIG-poltin liittimeen **kuva 23 droite**, maakaapeli liittimeen **kuva 23 gauche** 6, kaasuputki liittimeen **kuva 24** ja ohjaus **kuva 21**.

Mahdollinen kauko-ohjaus kytketään liittimeen **kuva 22**.

Varmista, että kytkin päälle/pois päältä 0/1 **kuva 1** on asennossa 0.

MMA-tilassa :

Puikkopidike kytketään virtalähteent liittimeen **kuva 23 droite**.

Maakaapeli kytketään virtalähteent liittimeen **23 gauche**.

Mahdollinen kauko-ohjaus kytketään liittimeen **kuva 22**.

Käytettävien hitsauspuikkojen pakkaukseen merkityä napaisuutta DC+ DC- on noudatettava.

B4. PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA

(See PAGE 163)

Skontrolujte vypínač On/Off 0/1, **položka 26**, či sa nachádza v polohe 0.

V režime TIG:

Pripojte horák TIG na prípojku – **položka 23 droite**, uzemňovaciu svorku na prípojku – **položka 23 gauche**, plynovú hadicu na spojku – **položka 24** a ovládanie na **položku 21**.

Ak používate diaľkové ovládanie, pripojte ho na konektor – **položka 22**.

Skontrolujte vypínač On/Off 0/1, **položka 1**, či sa nachádza v polohe 0.

V režime obalenej elektródy:

Pripojte držiak elektródy na prípojku – **položka 23 droite** na silovom zdroji.

Pripojte uzemnenie na prípojku – **23 gauche** na silovom zdroji.

Ak používate diaľkové ovládanie, pripojte ho na konektor – **položka 22**.

Dodržte polaritu (DC+ DC-), ktorá je uvedená na obale používaných elektród.

C – KÄYTTÖOHJEET

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY on suunniteltu helppokäyttöiseksi. Yksinkertainen toiminto vastaa jokaista ohjaustointia.

C1. KÄYTTÖÖNOTTO

Kytkin päälle / pois päältä (0/1)

Asento 0 : virtalähde on kytetty päältä

Asento 1 : virtalähde on päällä

Järjestelmä on käytettävässä 10 sekunnin jälkeen.


L1- Käynnistysindikaattori

L2- Lämmöntuoton vikailmoitus. Valo syttyy virtalähteestä ylikuumentuessa. Konetta ei saa pysäyttää jotta tuulettaja pysyi käynnissä. Valon sammuttua hitsausta voidaan jatkaa.

L3- Syöttövirran vikailmoitus. Valo sytyy jännitteen ollessa liian korkea tai liian matala. Syöttöjännite on tarkistettava. Valo sytyy jos ensisijaisessa syötössä ilmenee ylijännittä.

D1-Hitsausvirran tai etukäteen säädetyn hitsausarvon näyttö.

D2-Hitsausjännitteen tai asetusten näyttö.

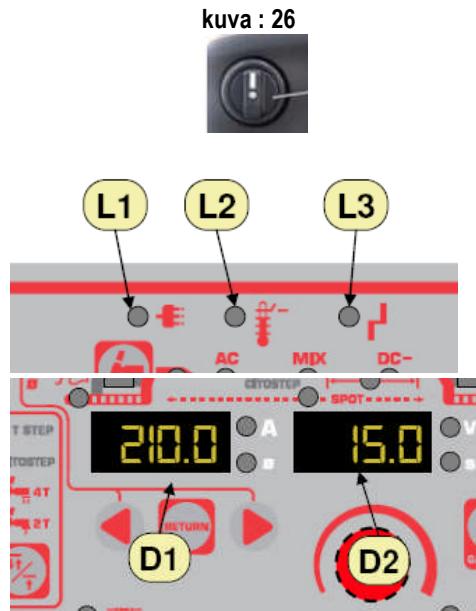

C2. PROCESSIT

Puikkohitsaus

Mitä tahansa tasa- tai vaihtovirtaa varten tarkoitettua puikkoa voidaan käyttää.

TIG-vaihtovirtahitsaus

Tämä hitsauslaite on erityisesti suunniteltu alumiinin TIG-vaihtovirtahitsaukseen (AC).

TIG-tasavirtahitsaus

Tasavirtahitsusta (DC) käytetään eri teräksiin.

Pistehitsaustoiminto

Pistehitsattaessa on hitsausajan säättäminen mahdollista asteikolla 0-10 s.

Kohdistustoiminto

Kohdistusta käytetään ohuiden peltien yhdistämiseen. Heikko energia käytetään vähentämään perusaineiden epämuidostumien vähentämiseksi.

TIG-sekavirtahitsaus AC-DC (MIX)

Eri paksuutta olevien peltien hitsaus suoritetaan parhaiten sekavirtaa käyttäen. Arvoja voidaan tarvittaessa säättää SETUP-toiminnon avulla.

C1. SPUSTENIE

Glavný vypínač ON / OFF (0/1)

Poloha 0: silový zdroj je vypnutý

Poloha 1: silový zdroj je zapnutý

Systém je načítaný na používanie po 10 sekundách.

L1- Kontrolka napájania elektrickou energiou

L2- Kontrolka tepelnej poruchy. Svieti, ak je silový zdroj prehriaty. Zváračku nevypínajte, inak by došlo k zastaveniu ventilátora. Skôr, ako budete znova pokračovať vo zváraní, počkajte, kým kontrolka zhasne.

L3- Kontrolka poruchy napájacieho napäťia. Svieti, ak je napäťie príliš vysoké alebo nízke. Skontrolujte napäťie napájania. Svieti, ak sa v napájani z elektrickej siete vyskytne prepätie.

D1- Displej zobrazujúci zvárací prúd alebo nastavenú hodnotu prúdu.

D2- Displej zobrazujúci zváracie napätie alebo jeho nastavenú hodnotu.

C2. PROCESY

Zváranie MMA (s obalenou elektródou)

Môžete používať všetky elektródy vhodné na zváranie s jednosmerným a striedavým prúdom.

Zváranie TIG so striedavým prúdom

Tento silový zdroj je špeciálne skonštruovaný na zváranie hliníka pomocou metódy TIG so striedavým prúdom (AC).

Zváranie TIG s jednosmerným prúdom

Zváranie s jednosmerným prúdom sa zvyčajne používa pri zváraní dvoch rôznych tried ocele.

Funkcia bodového zvárania

Pri bodovom zváraní môžete nastaviť trvanie intervalu zvárania v rozmedzí 0-10 sek.

Stehovanie tenkých materiálov

Stehovanie tenkých materiálov je účinným spôsobom na spojenie tenkých materiálov s použitím nižšieho tepla, čím sa znižuje deformácia základného materiálu.

Zváranie TIG so zmesou striedavého a jednosmerného prúdu (MIX)

Spájanie materiálov rozličnej hrúbky sa môže najlepšie vykonať najmä s použitím zmesaného prúdu. V prípade potreby nastavte hodnoty pomocou funkcie NASTAVENIE (SETUP).

C3. TIG HITSAUSPUIKOT

Tasavirtaa käytetään erityisesti eri terästen hitsaukseen.
Suosittelemme ceriumpuikkoa.


PUIKON HIONTA

Puikon pää hoitaan kartion muotoiseksi jotta kaari olisi vakaa ja energia kerääntyi hitsattavalle alueelle.

Hionnan pituus riippuu puikon läpimitasta.

Pienvirta, terävä pää $I = 3 \times d$

Suurvirta, pyöreä pää $I = 1 \times d$

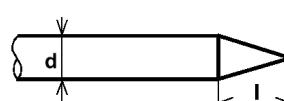

C3. ZVÁRANIE S ELEKTRÓDAMI TIG

Jednosmerný prúd sa používa na zváranie rozličných typov ocele. Odporúčame používať cériové elektródy.

ZAHROTENIE ELEKTRÓDY

Hrot elektródy sa zahrotí do tvaru kužeľa tak, aby bol oblúk stabilný a aby sa energia koncentrovala do zváraného miesta.

Dĺžka zahrotenej časti závisí od priemeru elektródy.

Pre nízky prúd; špicatý hrot $I = 3 \times d$

Pre vysoký prúd; okrûhly hrot $I = 1 \times D$

AC puikkotaulukko/ Tabuľka elektród používaných so striedavým prúdom

PUIKKO ELEKTRÓDA	HITSAUSVIRTA AC STRIEDAVÝ ZVÁRACÍ PRÚD			KAASUPÄÄ PLYNOVÁ HUBICA	KAASUN VIRTUSAUSNOPEUS PRIETOK PLYNU
	Väh terävä puikko min. špicatý hrot elektródy	Väh pyöreä puikko min. okrúhly hrot elektródy	Enintään Max.		
ø mm	A	A	A	ø mm	l/min
1,6	15	25	90	6 - 10	6...7
2,4	20	30	150	10 - 11	7...8
3,2	30	45	200	11 - 16	8...10
4,0	40	60	350	16 - 17,5	10...12


DC puikkotaulukko/ Tabuľka elektród používaných s jednosmerným prúdom

PUIKKO ELEKTRÓDA	VÄH VIRTÄ /MIN. PRÚD	ENIN VIRTÄ MAX PRÚD	KAASUPÄÄ PLYNOVÁ HUBICA	KAASUN VIRTUSAUSNOPEUS PRIETOK PLYNU
Ø mm	A	A	Ø mm	l/min
Ø mm	A	A	Ø mm	l/min
1,0	5	80	6 – 8	5..6
1,6	70	140	6 – 9,5	6..7
2,4	140	230	10 – 11	7..8
3,2	225	330	11-12-16	8..10

C4. PUIKKOHITSAUS (MMA)

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY laitteen kanssa voidaan käyttää kaikkia vaihto- ja tasavirtahitsaukseen tarkoitettuja puikkoja, kysessäolevan laitteen kapasiteetin mukaan.


Paina MMA-hitsausta kuvavaa näppäintä **P2**. Merkkivalo **L5** näyttää, että MMA-hitsaus on valittu.

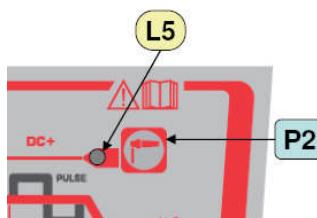

C4. ZVÁRANIE S ELEKTRÓDAMI (MMA)


So zváračkou CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY môžete používať elektródy na zváranie striedavým aj jednosmerným prúdom v závislosti od príslušnej špecifikácie zváračky.

Sťačte tlačidlo **P2** – zváranie obalenou elektródu. Kontrolka **L5** naznačuje, že je aktívne zváranie MMA.

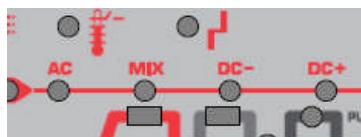

LED dióda indikuje aktuálne vybraného: AC / DC- / DC+. zmeniť typ prúdu v lisovanie **P2**.

Painamalla **P3** voidaan kaaren dynamikkaa ja kipinätilaan muuttaa. Navigointi tapahtuu näppäimistä **P4** ja **P5**, painamalla RETURN **P6** tai CYCLE **P3** poistutaan valikosta.

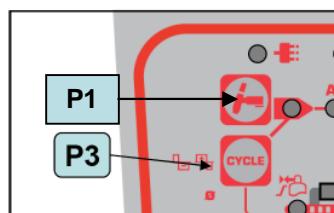

Ak chcete upraviť dynamiku a zapálenie oblúka, stlačte **P3**. Pohybujte sa pomocou tlačidiel **P4** a **P5**, režim ukončíte stlačením tlačidla návratu **P6** alebo opäťovným stlačením tlačidla CYCLE **P3**.

DYNAMIKA OBLÚKA ("Arc" -9 ... 0 ... 9)-: Hodnotu môžete upraviť otáčaním nastavovacieho gombíka prúdu R1. Standardná hodnota je 0; pre mäkkí oblúk nastavte gombík na zápornú hodnotu (0 až -9); pre tvrdší oblúk ho nastavte na kladnú hodnotu (0 až +9). Pre jemný oblúk, je znižená rýchlosť streľby

KAAREN DYNAMIIKKA ("Arc" -9 ... 0 ... 9)- : Arvoa voidaan muuttaa virran säätonupista R1. Nimellisarvo on 0; lievemmän kaaren saa säättämällä negatiivisen arvon (väliittä 0 ja -9) ; vahvennan kaaren saa säättämällä positiivisen arvon (väliittä 0 ja +9). Jotta lempää kaari, tulinopeus on vähennetty.

KIPINÄTILA (Kuuma -9 ... 0 ... 9). Arvoa voidaan säättää säätonupista R1. Positiivinen arvo vastaa vahvempaa virtapulssia, oletusarvon ollessa 0.

IMPULZ ZAPÁLENIA (horúci -9 ... 0 ... 9) Hodnotu môžete upraviť otáčaním nastavovacieho gombíka prúdu R1. Kladná hodnota zodpovedá silnejšiemu impulzu a 0 zodpovedá standardnej hodnote.

C5. TIG HITSAUS

Näppäintä **P1** painamalla valitaan TIG-hitsaus. Myös virtatyyppiä voidaan muuttaa painamalla vielä kerran valintanappia (AC, MIX, DC-, DC+). DC+ valinta edellyttää napin pitämistä alhaalla. Valitun tilan mukaan voidaan asetuksia muuttaa valitsemalla toiminto CYCLE **P3**. Toiminnoista poistutaan painamalla vielä kerran samaa nappia. Samalla saadaan myös näkyviin hitsauspuikon suositueltu läpimitta.

Zváranie TIG zvolíte pomocou tlačidla TIG **P1**. Typ prúdu môžete zmeniť opäťovným stlačením tlačidla výberu (AC, MIX, DC-, DC+). Ak chcete zvoliť DC+, musíte podržať tlačidlo stlačené.

Podľa zvoleného typu prúdu môžete upraviť parametre pomocou funkcie CYCLE **P3** (RÝCHLE NASTAVENIE). Funkciu CYCLE **P3** ukončíte stlačením tlačidla CYCLE **P3**. Zároveň môžete uvidieť odporúčaný priemer elektródy.

AC TIG

Suoittelaan alumiinin hitsaamiseen. Toiminnon CYCLE P3 ja nuolten avulla voidaan esimerkiksi voidaan säätää vaihtovirran tasaisuutta ja taajuutta. Seuraavia asetuksia voidaan säätää:

A. Tasapaino (bAL -50 ... 0, tehdasasetus -25%)

arvo -25-0 tasapainoarvo rikkoo tehokkaammin alumiinikerroksen, mutta lämmittää puikkoa enemmän kuin työstettävä osaa (puikon pää tylpistyt) arvo -50 -25 tasapainoarvo nostaa energiaa ja työstettävän osan läpäisyä, mutta vähentää alumiinin rikkoutumista.

Jos pyöreällä päällä varustetun puikon lämpötilaa halutaan nostaa hitsauksen aikana, tasapaino tulee säätää positiiviseksi. Jos puikon lämpötilaa halutaan hitsauksen aikana madaltaa ja terävää pää halutaan säilyttää, tasapaino tulee säätää negatiiviseksi.

Tehdasasetus pitää puikon pään terävänä -50

Terävän puikon avulla saavutetaan kapea kaari, minkä avulla sula pysyy kapeana ja läpäisy on parempi kuin mitä pyöreällä puikolla saadaan. Kapea kaari soveltuu erityisesti kulmahitsaukseen.

Pyöreän puikon avulla saadaan leveä kaari, joka edistää myös purkamisen alumiinioksidin suurempi leveys.

B. Taajuus (FrE 50 ... 250 Hz, tehdasasetus 60 Hz)

useammin tuottaa vakaaman valokaaren ja kapean.

C. Aaltomuodon valinta, sini tai nelio (Sinus/SquArE)

Aallon muoto vaikuttaa kaaren aiheuttamaan meluun sekä läpäisyyn. Sinimuoto aiheuttaa vähemmän melua, kun taas nelio tuottaa paremman läpäisyn (tehdasasetus).

D. Hot starte-aika toiminnoissa 2T (H2t 0,1 s...5,0 s, tehdasasetus 1 s)

Toiminnon 2T esilämmitysaika. Työstettävää osaa voidaan esilämmittää (hot start) joko AC- tai DC-virran avulla. Tässä valittu aika on laskettu DC-virralle.

AC TIG

Určené na zváranie hliníka. Pomocou tlačidla CYCLE P3a tlačidiel šípok môžete nastaviť napríklad rovnováhu a frekvenciu striedavého prúdu. Môžete nastaviť nasledovné parametre:

A. Rovnováha (bAL -50 ... 0, nastavenie zo závodu -25%)

hodnotu -25 - 0 hodnote rovnováhy dochádza k účinnejšiemu rozpúšťaniu oxida hlinitého, ale k väčšiemu zohrievaniu elektródy než zváraného dielu (dochádza k tupeniu hrotu).

hodnotu -50 -25 hodnote sa zvyšuje tvorba tepla a prievar do základného kovu, ale znížuje sa rozpúšťanie oxida hlinitého.

Ak chcete zvýšiť teplotu elektródy a zvárať so zaoblenou elektródou, nastavte rovnováhu v kladrnom smere a ak chcete znižiť teplotu elektródy a zvárať so špicatou elektródou, potom nastavte rovnováhu v zápornom smere.

Pri nastavení zo závodu zostáva elektróda takmer špicatá -50

Špicatá elektróda umožňuje zvárať s užším oblúkom, poskytuje užší výsledný zvar a hlbší prievar než zaoblená elektróda. Úzke zvary sa využívajú najmä pri kútorých zvaroch.

Pri zváraní so zaoblenou elektródou sa vytvára široký oblúk, Ktorý tiež podporuje strippovanie oxida hlinitého o väčšej šírke

B. Frekvencia (FrE 50 ... 250 Hz, nastavenie zo závodu 60 Hz)

zvyšiť frekvenciu produkuje viac stabilný oblúk a úzky.

C. Výber typu vlny striedavého prúdu – sínusové alebo kvadratické vlny (SinuS/SquArE)

Typ vlny má vplyv na hladinu hluku a prievar oblúka. Sínusový typ vlny vytvára nižšiu hladinu hluku, zatiaľ čo kvadratický typ vlny má lepší prievar (nastavenie zo závodu).


D. Čas horúceho štartu pre funkciu 2T (H2t 0,1 s...5,0 s, nastavenie zo závodu 1 s)

Časovač predchádzajúci pre spínanie funkcie 2T. Zváraný materiál je možné predchádzať (horúci start) pomocou striedavého aj pomocou jednosmerného prúdu. Čas nastavený v tejto funkcií zostáva platný pre typy TIG s jednosmerným prúdom.

C6. (MIX) COMPOTIG-SEKAVIRTAHITSAUS**a) COMPOTIG-HITSAUS (AC/DC-sekavira)**

Sekavirtaa käytettäessä määritty vaihtovirran taajuus ja tasapaino vaihtovirran aikana tehtyjen säätöjen perusteella.

Säätöihin pääsee painamalla nappia CYCLE P3 jonka jälkeen voidaan nuolien P4 ja P5 avulla valita parametri.

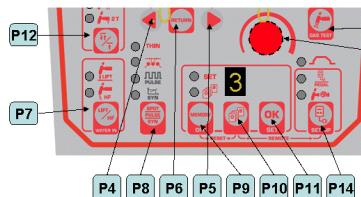

1. AC-aika (AC 10 ... 90 %, tehdasasetus 50 %)

2. Jaksoaika (CYc 0,1 ... 1,0 s, tehdasasetus 0,6 s)

3. DC-virta (DC-) 50 ... 150 %, tehdasasetus 100 %)

4. Tasapaino (bAL -50 ... 0 ... +10 %, tehdasasetus -25 %)

5. Taajuus (FrE 50 ... 250 Hz, tehdasasetus 60 Hz)

6. Aaltomuodon valinta, sini tai nelio (Sinus/SquArE)

7. Toiminnon 2T hot start-aika (H2t 0,1 s...5,0 s, tehdasasetus 1.0 s).

Voidaan ainoastaan säätää aikatoiminnon aikana 2T / 4T STEP

DC-virtaa nostamalla läpäisyä suositaan mutta rikkoutuminen vähenee.

C6. ZVÁRANIE (MIX) COMPOTIG**a) ZVÁRANIE COMPOTIG (zmiešaný prúd AC/DC)**

Pri zmiešanom prúde, frekvencia a vyváženosť striedavého prúdu sú stanovené nastaveniami vykonanými pri striedavom (AC) prúde.

K týmto nastaveniam máme prístup stlačením tlačidla CYKLUS P3 a následne voľbou parametra pomocou šípok P4 a P5.

1. Čas AC (striedavý prúd) (AC 10 ... 90 %, nastavenie zo závodu 50 %)

2. Čas cyklu (CYc 0,1 ... 1,0 s, nastavenie zo závodu 0,6 s)

3. Jednosmerný prúd (DC-) 50 ... 150 %, nastavenie zo závodu 100 %)

4. Rovnováha (bAL -50 ... 0 ... +10 %, nastavenie zo závodu -25 %)

5. Frekvencia (FrE 50 ... 250 Hz, nastavenie zo závodu 60 Hz)

6. Výber typu vlny striedavého prúdu, sínusový alebo kvadratický typ vlny (SinuS/SquArE)

7. Horúci štart pre funkciu 2T (H2t 0,1 s...5,0 s, nastavenie zo závodu 1,0 s).

Je možné ho vidieť len pri funkcií 2T / 4T STEP.

S nárastom jednosmerného prúdu sa zvyšuje prievar, ale znížuje sa čistiaci účinok.

C7. TIG-VAIHTOVIRTAHITSAUS

Vaihtovirtaa käytetään erityisesti alumiinin hitsaamiseen. Suosittelemme cerium-puikkoa (harmaa) tai lanthane tai kärkiperipuikkoa (vihreä)

Tasapaino

Vaihtovirtahitsauksen aikana kutsutaan jakson puolivälin positiivisen ja negatiivisen suhdetta tasapainoksi. Tasapainon avulla voidaan tarkistaa hitsauspuikon ja hitsattavan osan välinen kuumuuks.

Tasapainon ollessa positiivinen on jakson positiivinen puoliväli negatiivista pidempi, jolloin kuumuuks keskittyy enemmän puikkoon kuin hitsattavaan osaan.

Vastaavasti, tasapainon ollessa negatiivinen on jakson negatiivinen puoliväli pidempi, ja hitsattava osa on kuuma puikon ollessa kylmä. CITOTIG issä on automaattinen tasapaino joka valitsee oikean tasapainon arvon. Käyttäjä saattää BALANCE-nappia käytettävänsä hitsauspuikon mukaan, ja kone säättää tasapainon virtatyypin mukaan.

Automaatisessa tasapainossa on kaksois jaettu tasapainoon verrattuna :

- Vaihtovirtahitsauksen aikana voidaan käyttää sekä terävää että pallokärkistä hitsauspuikkoo. Hitsauksissa alussa kone muokkaa pään automaattisesti.

- Hitsauspuikon käyttämän virran ala laajenee: vähimmäisvirta alenee ja enimmäisvirta nousee.

Automaattisen tasapainon avulla voidaan hitsauksessa käyttää terävää puikkoa kapeammalla kaarell, jolloin saavutetaan tiheämpi liitos ja syvämpi läpäisy kuin pallokärkistä puikkoa käytettäessä. Kapea liitos on väältämätön nauhaa hitsattaessa.

Tyypistynytty puikko käytettäessä hitsauskaari levenee, kuten sen pintakin. Sitä voidaan siksi käyttää päättäisiitoksia ja ulkokulmia.

C8. KIPINÄTILA

Painiketta P7 painamalla saadaan HF-kipinä, ja TIG


PACia painamalla saadaan kosketuskipinä.

Painikkeen lähellä oleva merkkivalo näyttää valitun tilan.

TIG HF-KIPINÄ : Kaaren sytytykseen käytetään korkeataajuuskipinää koskematta hitsattavaan osaan. Jos kaari ei syty sekunnin aikana on toiminto uusittava.

KOSKETUSKIPINÄ (PAC) : Hitsauspuikolla kosketetaan kevyesti hitsattavaa osaa (1). Sytytintä painamalla alkaa kaasua juosta ja virta kulkee hitsauspuikolle läpi. Hitsauspuikko nostetaan hitsattavasta osasta kääntämällä niin, ettei suutinosa pysy yhteydessä hitsattavaan osaan (2-3). Nämä muodostuu kaari ja virta saavuttaa hitsaustason nousuvaiheen aikana (4).

Kosketuskipinä käytetään herkkien sähkölaitteiden lähettyvillä.

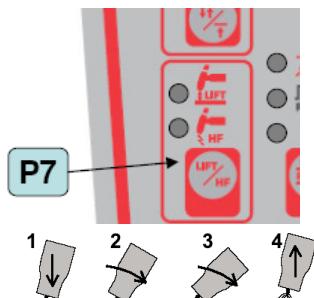


C9. POLTTIMEN SYTTYMISJAKSO

Painiketta P12 painamalla valitaan tila 2 T/4 T/Citostep tai 4 T step. Valittu jakso näkyy merkkivalosta.



2T/ HF-KIPINÄ

1. Paina polttimen sytytintä. Kaasu virtaa ja valitun esikaasujan jälkeen muodostuu kaari ja hitsausvirta saavuttaa halutun tasun valitun nousuvaiheen aikana.
2. Päästä sytytin, hitsausvirta laskee hitaasti valitun laskuajan aikana. Kun kaari sammuu jatkaa kaasu virtaamistaan jälkikaasun ajan.

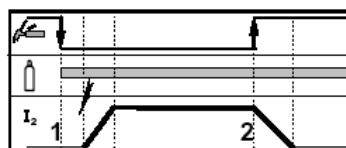

2T/KOSKETUSKIPINÄ (PAC)

1. Hitsauspuikolla kosketetaan kevyesti hitsattavaa osaa.
2. Polttimen sytytintä painetaan.
3. Puikko nostetaan hitaasti työstettävästä osasta. Kaari muodostuu ja virta saavuttaa hitsaustason nousuvaiheen aikana.

C7. ZVÁRANIE TIG SO STRIEDAVÝM PRÚDOM

Striedavý prúd je určený na zváranie hliníka. Odporúčame používať cériové elektródy (šedé alebo lanthane alebo (zelené) zaoblené elektródy.

Rovnováha

Pomer medzi kladným a záporným pol – cyklom pri zváraní so striedavým prúdom sa nazýva ako rovnováha. Pri používaní rovnováhy môžete regulať teplo medzi elektródou a zváraným dielom.

Ak je rovnováha kladná, znamená to, že kladný pol – cyklus je dlhší ako záporný a teplo sa viac koncentruje na elektródu než na zváraný diel. Na druhej strane, ak je rovnováha záporná, záporný pol – cyklus sú dlhšie, zváraný diel je horúcejší a elektróda je chladnejšia. CITOTIG má ako štandard automatickú rovnováhu. Automaticky si zvolí správnu hodnotu rovnováhy. Užívateľ nastaví gombík ROVNOVÁHA (BALANCE) podľa používanej elektródy a zváračka upraví rovnováhu pre rozličné prúdy.

Automatická rovnováha má v porovnaní s pevne stanovenou rovnováhou dve výhody: – počas zvárania so striedavým prúdom môžete používať špicatú aj zaoblenú elektródu. Pri spustení zvárania si zváračka automaticky vytvaruje zaoblený hrot.

- elektróda má väčší rozsah prúdu. Minimálny prúd je nižší a maximálny prúd je vyšší. Vďaka automatickej rovnováhe môžete zvárať so špicatou elektródou, ktorá vytvára užší oblúk, ktorým sa dosiahne koncentrovanejší spoj a hlbší prievar ako so zaoblenou elektródu. Úzky spoj sa vyžaduje pri zváraní pásov.

Pri používaní zaoblenej elektródy je oblúk širší, čím sa zväčší aj jeho povrchová plocha. Preto je vhodný pre tupé spoje a vonkajšie uhly.

C8. TYP ZAPÁLENIA

Stlačte tlačidlo P7, aby ste mohli zvoliť HF (vysokofrekvenčné) zapálenie alebo zapálenie PAC /LIFT (ODTIAHNUTIE).

Kontrolka vedľa klávesu označuje zvolený výber.

VYSOKOFREKVENCNÉ ZAPÁLENIE HF TIG: Oblúk sa vytvorí vysokofrekvenčnou iskrou bez dotyku zváraného dielu. Ak sa oblúk nezapáli do jednej sekundy, zopakujte postup.

KONTAKTNÉ ZAPÁLENIE (PAC): Elektródu mieme pritlačte o zváraný diel (1). Stlačte spúšť, čím začne prúdiť plyn a cez elektródu začne prechádzať prúd. Elektródu odtiahnite od zváraného dielu tak, že ju pootočíte, ale hubica zostane v kontakte so zváraným dielom. (2 - 3).

Zapáli sa oblúk a počas lehoty pre nárast prúdu narastie prúd na hodnotu zváracieho prúdu (4).

Ak sa na pracovisku nachádzajú elektronické zariadenia, používajte kontaktné zapálenie.

C9. CYKLUS SPÚŠTE HORÁKA

Stlačte tlačidlo P12, aby ste mohli zvoliť režim spúšte buď 2 – taktný alebo 4 – taktný, CITOSTEP alebo 4T STEP. Rozsvieti sa kontrolka, ktorá označuje zvolený režim.

2 – TAKTNÝ/VYSOKOFREKVENCNÉ ZAPÁLENIE


1. Stlačte spúšť horáka. Začne prúdiť plyn a po lehotu nastavenej ako predruk sa zapáli oblúk. Následne počas lehoty nastavenej pre nárast prúdu na hodnotu zváracieho prúdu dôjde k jeho zvýšeniu na stavenú hodnotu.

2. Uvoľnite spúšť, počas lehoty nastavenej ako dobeh dôjde k pomalému poklesu prúdu. Po zhasnutí oblúku bude ešte prúdiť plyn počas lehoty nastavenej ako dofuk.

2 – TAKTNÝ / KONTAKTNÉ ZAPÁLENIE (PAC)

1. Jemne pritlačte elektródu o zváraný diel.
2. Stlačte spúšť horáka.
3. Pomaly odtiahnite elektródu od zváraného dielu. Dôjde k zapáleniu oblúka a počas lehoty nastavenej pre nárast prúdu dôjde k jeho zvýšeniu na hodnotu nastavenu pre zvárací prúd.

4. Sytytin päästetään, hitsausvirta laskee hitaasti valitun laskuaajan aikana. Kun kaari sammuu jatkaa kaasu virtaamistaan jälkikaasun ajan.


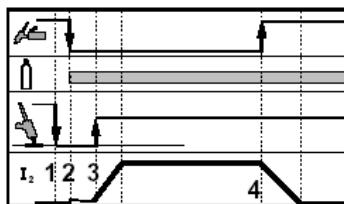


2T/KOSKETUSKIPINÄ (PAC)

Laskuaika voidaan keskeyttää painamalla nopeasti sytytintä.


2T/KOSKETUSKIPINÄ (PAC)

Hitsausvirtaan voidaan palata painamalla sytytintä. Virta saavuttaa näin jälleen hitsaustason laskuaikaa vastaavan ajan kuluessa.

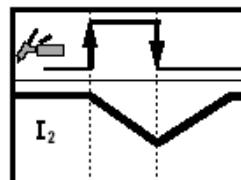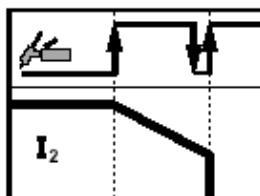


4T/ H.F-KIPINÄ.

1. Paina sytytintä. Suojakaasu virtaa.
2. Päästä sytytin. Kaari muodostuu ja virta saavuttaa hitsaustason nousuvaiheen aikana.
3. Paina sytytintä. Hitsaus jatkuu.
4. Päästä sytytin. Hitsausvirta laskee ja kaari sammuu laskuaajan jälkeen. Suojakaasu jatkaa virtaamistaan valitun ajan.

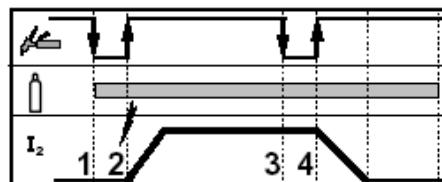


4T/ KOSKETUSKIPINÄ (PAC)

1. Hitsauspuikolla kosketetaan kevyesti hitsattavaa osaa.
2. Polttimen sytytintä painetaan kauan.
3. Puikko nostetaan hitaasti työstettävästä osasta. Kaari muodostuu ja virta saavuttaa hitsaustason nousuvaiheen aikana.
4. Paina sytytintä. Hitsaus jatkuu.
5. Päästä sytytin. Hitsausvirta laskee ja katkeaa valitun laskuaajan jälkeen. Kaaren sammuttua jatkaa suojaakaasu virtaamistaan jälkikaasun ajan.

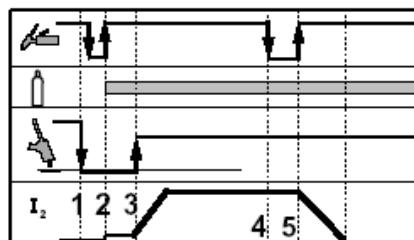


4T/ KOSKETUSKIPINÄ (PAC)

Jos sytytintä painetaan laskuaikana jää hitsausvirta tasolleen niin kauan, kun painamista jatketaan. Virta laskee kun sytytin päästetään.

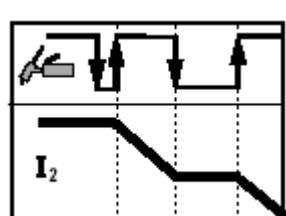

4T/ KOSKETUSKIPINÄ (PAC)

Jos sytytintä painetaan kauan voidaan hitsausvirta palauttaa hitsaustasolle.

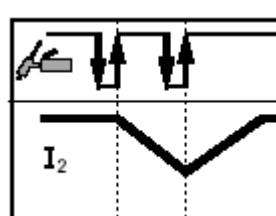

4. Uvoľnite spúšť a počas lehoty nastavenej ako dobeh dôjde k poklesu prúdu. Po zhasnutí oblúka bude ešte prúdiť plyn počas lehoty nastavenej ako dofuk.

2 – TAKTNÝ / KONTAKTNÉ ZAPÁLENIE (PAC)

Dobeh je možné prerušíť rýchlym krátkym stlačením spúšte.

2 – TAKTNÝ / KONTAKTNÉ ZAPÁLENIE (PAC)

K zváraciemu prúdu sa môžete vrátiť stlačením spúšte. Prúd sa vráti na svoju hodnotu počas lehoty, ktorá je približne rovná času dobehu.

4 – TAKTNÝ / VYSOKOFREKVENČNÉ ZAPÁLENIE.

1. Stlačte spúšť. Začne prúdiť ochranný plyn.
2. Uvoľnite spúšť. Zapáli sa oblúk a počas lehoty nastavenej pre nárast prúdu na hodnotu zváracieho prúdu dôjde k jeho zvýšeniu na stavenú hodnotu.
3. Stlačte spúšť. Zváranie pokračuje.
4. Uvoľnite spúšť. Zvárací prúd začne klesať a oblúk zhasne po vypršaní lehoty nastavenej pre dobeh. Ochranný plyn bude ešte prúdiť počas nastavenej lehoty.

4 – TAKTNÝ / KONTAKTNÉ ZAPÁLENIE (PAC)

1. Jemne pritačte elektródu o zváraný diel.
2. Stlačte spúšť horáka a dlhšie ju podržte stlačenú.
3. Pomaly odťahnite elektródu od zváraného dielu. Dôjde k zapáleniu oblúka a počas lehoty nastavenej pre nárast prúdu dôjde k jeho zvýšeniu na hodnotu nastavenu pre zvárací prúd.
4. Stlačte spúšť horáka. Zváranie pokračuje.
5. Uvoľnite spúšť. Zvárací prúd začne klesať a vypne sa po vypršaní lehoty nastavenej pre dobeh. Po zhasnutí oblúka bude ešte prúdiť plyn počas lehoty nastavenej ako dofuk.

4 – TAKTNÝ / KONTAKTNÉ ZAPÁLENIE (PAC)

Stlačením spúšte počas dobehu dôjde k zastaveniu prúdu na aktuálnej hodnote počas lehoty, kedy je spúšť stlačená. Po uvoľnení spúšte dôjde k poklesu prúdu.

4 – TAKTNÝ / KONTAKTNÉ ZAPÁLENIE (PAC)

Ak sa stlačí spúšť a podrží sa na dlhšiu lehotu, potom dôjde k návratu prúdu na hodnotu zváracieho prúdu.

C10. JAKSOASETUSTEN SÄÄTÄMINEN


Jaksojen eri asetuksia säädetään valitsemalla haluttu asetus napeista **P4** ja **P5** kunnes asetus näkyy. Panelin merkkivalot näyttävät valitun asetuksen hitsausjaksokaaviossa.

Laskuaika:

Laskujan säätäminen tehdään kun merkkivalo **L18** on sytytynyt. Säädös tapahtuu potentiometristä **R1**. Aika voidaan säätää väliltä 0 - 15 s. Säädetty laskuaika näytetään sekunneissa.

Jälkikaasuaika:

Jälkikaasuaika säädetään merkkivalon **L20** ollessa sytytetyyn ja tehdään potentiometristä **R1**. Aika voidaan säätää väliltä 0 - 30 s. Säädetty jälkikaasuaika näytetään sekunneissa.

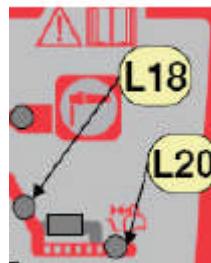


Nousuaika:

Nousujan säätäminen tehdään merkkivalon **L8** ollessa sytytetyyn ja tehdään potentiometristä **R1**. Aika voidaan säätää väliltä 0 - 10 s. Säädetty nousuaika näytetään sekunneissa.

Esikaasuaika:

Esikaasujan säätäminen tehdään merkkivalon **L6** ollessa sytytetyyn ja tehdään potentiometristä **R1**. Aika voidaan säätää väliltä 0 - 10 s. Säädetty esikaasuaika näytetään sekunneissa.

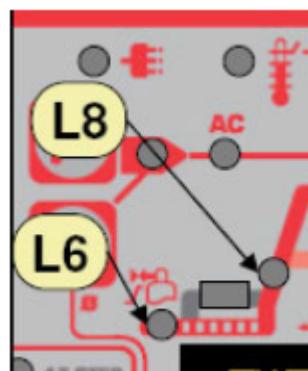

C11. MUUT TOIMINNOT

Koneessa on toimintoja ja säädöksiä jotka eivät näy ohjauspanelilla. Hitsaus ei normaalilin hitsauksen aikana tarvitse näitä toimintoja, mutta niitä voidaan erityistapaauksissa käyttää. Nämä toimintoja kutsutaan "digitaalisiksi toimintoiksi" koska niihin valinta edellyttää digitaalista valintaa. Toiminnot ovat PÄÄLLÄ / PÄÄLTÄ tai standardi / säädetettävissä.

a) SETUP A -toimintojen käyttö:

1. Paina kauan setup-nappia **2T / 4T (P12)**
 3. Valitse halutun digitaalisen toiminnon numero painamalla nuolia **P4** ja **P5**
 4. Toiminnon säättöä voidaan muuttaa pääasiallisesta napista **R1**.
 5. Muutettu uusi säätö voidaan tallentaa painamalla uudelleen nappia **2T / 4T (P12)** "digitaaliset toiminnot".
- Tehdasasteukset näkyvät paksunnettuna.

C11. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

Zváračka má doplnkové funkcie a voľby, ktoré nie sú na panely viditeľné. K bežnému zváraniu zvárač tie funkcie nepotrebuje, ale môžu byť riešením pre situácie „špeciálneho zvárania“. Tieto funkcie sa nazývajú ako „digitálne funkcie“ pretože sú prístupné cez digitálny výber. K týmto funkciám patrí: on / off (zapnutie / vypnutie) a štandardné alebo upraviteľné nastavenia.

a) Funkcie SETUP A sa používajú nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo **2T / 4T (P12)** (Setup) na dlhšiu lehotu.
3. Stlačením tlačidla šípky **P4** a **P5** zvolte číslo požadovanej digitálnej voľby.
4. Pomocou hlavného gombíka **R1** zmenťte nastavenie digitálnej voľby.
5. Po uskutočnení požadovaných zmien uložte nové nastavenia opäťovným stlačením tlačidla **2T / 4T (P12)** (Setup). Funkcie digitálneho výberu sú uvedené v nasledovnej tabuľke. Nastavenia zo závodu sú zvýraznené hrubým písmom.

			*C = Yhteiset : soveltu kaikkiin tallennuksiin Tehdasasteukset näkyvät paksunnettuna *C = Spoločné: platí pre všetky pamäťové kanály Nastavenie zo závodu je zvýraznené hrubým písmom
A1	Nousun indeksointi (*C) Závislosť' nábehového prúdu (*C)	PÄÄLLÄ PÄÄLTÄ	Nousuaika säädetään suhteessa virtaan. - Čas nábehu je určený prúdom Nousuaika pysyy säädetysä arvossa - Čas nábehu zostáva taký, ako je nastavený
	Laskun indeksointi (*C) Závislosť' dobehového prúdu (*C)	PÄÄLLÄ PÄÄLTÄ	Laskuaika säädetään suhteessa virtaan. - Čas dobehu je určený prúdom Laskuaika pysyy säädetysä arvossa - Čas dobehu zostáva taký, ako je nastavený
A3	TIG-jumiutumisesto (*C) Nemrznúci režim TIG (*C)	PÄÄLLÄ PÄÄLTÄ	TIG-jumiutumisesto päällä - Zapnutý nemrznúci režim TIG TIG-jumiutumisesto päältä - Vypnutý nemrznúci režim TIG.
	MMA-jumiutumisesto (*C) Nemrznúci režim MMA (*C)	PÄÄLLÄ PÄÄLTÄ	MMA-jumiutumisesto päällä - Zapnutý nemrznúci režim MMA MMA-jumiutumisesto päältä - Vypnutý nemrznúci režim MMA
A7	VRD joutokäytijänitteenv vähenneminen (*C) VRD (*C)	PÄÄLLÄ PÄÄLTÄ	VRD-tila : joutokäytijänitte < 35 V - Režim VRD: napätie naprázdno < 35 V Nimelliskuormalla jännite 63VDC / Menovitého zaťaženia napätie 63 VDC
	2 T-laskun pysäytäminen Prerušenie dobehu v režime 2T	PÄÄLLÄ PÄÄLTÄ	2T-tilassa, lasku pysäytetään lyhyellä sytytimen painalluksella Prerušenie dobehu v režime 2T rýchlym stlačením tlačidla spustenia Painallus sytytimeen ei tuota tulosta - Rýchle stlačenie nemá žiadny účinok.
A8	Automaattinen pistehitsaus	PÄÄLLÄ	Hitsauksen kestettyä 3 sekuntia lyhyemmin, ei laskua hitsauksen päätteeksi
A9	Automatika stehovania	PÄÄLLÄ	Ak zváranie trvalo menej ako 3 sekundy, nedôjde po ukončení zvárania k dobehu

FI		PÄÄLTÄ	Automaattinen pistehitsaus poissa päältä - Vypnutá automatika stehovania	SK
A10	Virran nousutason rajoitus suurviran aikana Obmedzenie rýchlosťi nárustu prúdu pri vysokých prúdoch	PÄÄLLÄ	Virran olless 100A korkeampi ja nousu on 0,0 s, nousu on 0,2 s hitsausvirran puoliválissä. Ak je prúd vyšší ako 100 A a nábeh je 0,0 sek., od polovice zváracieho prúdu je nábeh/dobeh 0,2 sek.	
		PÄÄLTÄ	Virta nousee suoraan enimmäisarvoonsa Prúd narastá priamoúmerne k svojej maximálnej hodnote	
A12	Valinta MMA/TIG kauko-ohjauksen avulla (C*) Volba metódy MMA/TIG pomocou diaľkového ovládania (C*)	PÄÄLLÄ	TIG = kauko-ohjauksen arvovälin alussa - TIG = spustenie rozsahu diaľkového ovládania MMA = arvovälin lopussa. - MMA = koniec rozsahu.	
		PÄÄLTÄ	Hitsausvirran normalisáčto kauko-ohjauksessa - Diaľkové ovládanie ako normálny ovládač prúdu	
A13	Alkuvirta PÄÄLLÄ/PÄÄLTA Zapnuté/vypnuté vyhľadanie oblúka	PÄÄLLÄ		
		PÄÄLTÄ		
A14	Virran pitotoiminto Funkcia zmrazenia prúdu	PÄÄLLÄ	Virta voidaan jäädyttää nousuajan (4T- ja CITOSTEP-tilassa) painamalla sytytimestä Stlačením tlačidla spustenia je možné počas nábehu alebo dobehu „zmrazit“ prúd na konkrétnej hodnote (4T a CITOSTEP).	
		PÄÄLTÄ	Toiminto on poissa päältä - Vypnutá funkcia zmrazenia	
A15	Muistipaikan valinta napeista plus/miinus (C*) Výber pamäťového kanála pomocou tlačidiel plus/mínus (C*)	PÄÄLLÄ	painikkeilla + ja - sohtua käytetään valita varastointipaikat tlačidiel + a - pochodeň sa používa na výber miesta pre úložiská	
		PÄÄLTÄ	Napeista säädetään virtaa Tlačidlá sa používajú na upravenie hodnoty prúdu	
A16	Kauko-ohjaimen plus/miinus- (C*) Aktivácia tlačidiel plus/minus (C*)	PÄÄLLÄ	Kauko-ohjaimen painikkeilla napit plus/miinus aina päällä tlačidiel plus/mínus na diaľkovom ovládaní sú vždy aktívne	
		PÄÄLTÄ	Kauko-ohjaimen napit plus/miinus ovat päällä vain, kun "remote" –nappia painetaan Tlačidlá plus/mínus na diaľkovom ovládaní sú aktívne len vtedy, keď boli zvolené stlačením tlačidla remote (diaľkové ovládanie).	
A17	Jäähdyytäjäsuojaus (C*) Prietková ochrana vodného chladiča (C*)	PÄÄLLÄ	Suojaus päällä - Zapnutá prietková ochrana	
		PÄÄLTÄ	Suojaus päältä - Vypnutá prietková ochrana	
A19	AUTO-jäähdyytys (C*) Automatická regulácia vodného chladiča (C*)	PÄÄLLÄ	Automaattikäynnistys päällä - Zapnutá automatická regulácia	
		PÄÄLTÄ	Jäähdyytäjä on aina päällä - Vodný chladič je nepretržite v prevádzke	
A20	Veden lämpötilasuojaus (C*) Tepelná ochrana vodného chladiča (C*)	PÄÄLLÄ	Veden lämpötilasuojaus on päällä - Je zvolená tepelná ochrana vodného chladiča	
		PÄÄLTÄ	Veden lämpötilasuojaus on päältä - Vypnutá tepelná ochrana	
A21	Kauko-ohjaimen automaattitunnistus (C*) Automatické rozpoznanie diaľkového ovládania (C*)	PÄÄLLÄ	Automaattitunnistus päällä, säätöjä ei voida tehdä jos ohjainta ei ole kytketty Zapnuté automatické rozpoznanie, ak ovládanie nie je pripojené nie je možné ho zvolať	
		PÄÄLTÄ	Automaattitunnistus päältä, säätöjä voidaan tehdä vaikka ohjainta ei olisi kytketty Zapnuté/vypnuté automatické rozpoznanie. Ovládanie je možné zvolať aj vtedy, ak nie je pripojené	

b) Erityistoiminnot löytyvät SETUP B – C – D – ja E alta:

- Toimintoja 2T / 4T (P12) sekä palununappia (P6) painetaan samanaikaisesti ja pitkään
- Haluttu SETUP: A – B – C – D – tai E valitaan painamalla painiketta 2T / 4T (P12).
- Digitaalisen toiminnon numero valitaan painamalla nuolia P4 – P5.
- Toiminnon säätöö muutetaan pääasiallisesta nippista R1
- Tehdyn muutoksen jälkeen voidaan uusi säätö tallentaa painamalla uudestaan nippia 2T / 4T (P12) digitaaliset toiminnot.

Tehdasasetukset on merkitty paksunnettuiin kirjaimin.

b) rozšírené funkcie sú v SETUP-och B – C – D – a E:

- Súčasne a dlhodobo stlačiť tlačidlá funkcií 2T / 4T (P12) a návratu (P6)
- Zvolte požadovaný SETUP: A – B – C – D – alebo E stlačením tlačidla 2T / 4T (P12).
- Zvolte číslo digitálnej funkcie stlačením šípok P4 – P5.
- Zmenťte nastavenej tejto funkcie použitím hlavného tlačidla R1.
- Po vykonaní zmeny uložte nové nastavenej opäťovným stlačením tlačidla 2T / 4T (P12) – digitálne funkcie.

Nastavenej od výrobcu sú zvýraznené tučným písmom.

SETUP « B » TIG DIVERS

B1	TIG PAC-sytytysvirta Prúd zapálenia elektrického oblúka TIG PAC	20 3...230	Tehdasasetus 20A / Nastavenie od výrobcu 20A Säädetävissä väilitä 3-230A / Nastaviteľné od 3 do 230A
B2	HF-suurtuujuusytykyksen kesto Doba vysokej frekvencie zapálenia oblúka HF	1.0 0.2...2.0	Tehdasasetus 1S / Nastavenie od výrobcu 1S Säädetävissä väilitä 0,1-2S / Nastaviteľné od 0,1 do 2S
B3	Kaaren "luonnollinen" pysähyminen häipymisen aikana « Prírodne » zhasnutie oblúka počas zhasnania oblúka.	10 5...10	Tehdasasetus 10% hitsausvirrasta Nastavenie od výrobcu : 10% zváracieho prúdu Säädetävissä väilitä 5-40% hitsausvirrasta Nastaviteľné od 5 do 40 % zváracieho prúdu
B5	Tehdasasetukset Nastavenia od výrobcu	OFF PAN ALL	Tehdasasetukset / Nastavenie od výrobcu Tehdasasetus ja ohjelman tallentaminen Nastavenie od výrobcu a uloženie programov do pamäte Tehdasasetus ja ohjelman poistaminen Nastavenie od výrobcu a vynulovanie programov
B6	Häipymismenetelmät Metódy zhasnania	1 2 3	Sama nopeus kuin A10 (nousuajan rajoitus) Rovnaká rýchlosť ako A10 (obmedzenie doby stúpania) Häipymisparametri mukaan V závislosti od parametrov zhasnania Ei häipymistä / Oblúk nezhasína
B7	Ei-lineaarinen häipyminen Nelineárne zhasnanie	OFF 0...50	Tehdasasetukset / Nastavenia od výrobcu Säädetävissä väilitä 0-50% hitsausvirrasta Nastaviteľné od 0 do 50 % zváracieho prúdu
B9	Jäähditysksikön pysähyminen hitsauksen jälkeen Zastavenie chladiaceho systému po zváraní	OFF ON	Tehdasasetukset 4mn / Nastavenia od výrobcu 4mn Tehdasasetus 30s / Nastavenia 30s
B10	Pisteajan suuruden valinta Volba « kaliber » doba potrebná na dosiahnutie potrebnej hodnoty	OFF ON	Tehdasasetukset 0,0...15,0s – pas 0,1s Nastavenia od výrobcu 0,0...15,0s – pas 0,1s Ou 0...150s – pas 1s / Ou 0...150s – pas 1s
	MMA: Kaariovoima	0	Tehdasasetukset / Nastavenia od výrobcu

B11	MMA: Oblúk sila (výkon)	-9...0...9	Säädettävissä -9 = soft arc, 9 = rough arc Nastaviteľné -9 = soft arc, 9 = rough arc
B12	MMA (Kuumakäynnistys) käynnistysvirta Spúšťaci prúd MMA (Hot Start)	0 -9...0...9	Tehdasasetukset / Nastavenia od výrobcu Säädettävissä -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun Nastaviteľné -9 = minimum overrun, 9 = maximum overrun
B13	TIG (Kuumakäynnistys) käynnistysvirta Spúšťaci prúd TIG (Hot Start)	10	Tehdasasetus 10% hitsausvirrasta Nastavenie od výrobcu : 10% zváracieho prúdu
		OFF	Vähimmäisvirta / Minimálny prúd
		5...40	Säädettävissä väilitä 5-40% hitsausvirrasta Nastaviteľné od 5 do 40 % zváracieho prúdu
B14	Parametrien näyttöaika Doba zobrazenia parametrov	5.0 1.0...20.0	Tehdasasetukset 5,0s / Nastavenia od výrobcu 5,0s Säädettävissä väilitä 1.0-20,0s / Nastaviteľné od 1,0 do 20,0s
B15	2T-jakso: Kuumakäynnistysaika (käynnistysvirta) Cyklus 2T : Doba Hot Start (spúšťaci prúd)	1.0 0.1...5.0	Tehdasasetukset 1,0s / Nastavenia od výrobcu 1,0s Säädettävissä väilitä 1.0-5,0s / Nastaviteľné od 1,0 do 5,0s

SETUP « C » et « D » (Mini / Maxi)

C1	Esikaasun vähimmäisaika Minimálna doba predfuku	0.0 0...0...2.0	Tehdasasetukset 0,0s / Nastavenia od výrobcu 0,0s Säädettävissä väilitä 0-2s / Nastaviteľné od 0 do 2s
C7	Jälkikaasun vähimmäisaika Minimálna doba dofuku	1.0 0...10	Tehdasasetukset 1,0s / Nastavenia od výrobcu 1,0s Säädettävissä väilitä 0-10s / Nastaviteľné od 0 do 10s
C16	Tasapainon vähimmäissäätö Nastavenie minimálnej vyváženosťi	-80 -80...-10	Tehdasasetukset -80% -10% / Nastavenia od výrobcu 80% Säädettävissä väilitä 0-10s / Nastaviteľné od -80% do -10%
D1	Esikaasun enimmäisaika Maximálna doba predfuku	1 0...10	Tehdasasetukset 1s / Nastavenia od výrobcu 1s Säädettävissä väilitä 0 - 10s / Nastaviteľné od 0 do 10s
D7	Jälkikaasun enimmäisaika Maximálna doba dofuku	30 15...150	Tehdasasetukset 30s / Nastavenia od výrobcu 30s Säädettävissä väilitä 15 - 150s / Nastaviteľné od 15 do 150s
D16	Tasapainon enimmäissäätö Nastavenie maximálnej vyváženosťi	10 0...20	Tehdasasetukset 10% / Nastavenia od výrobcu 10% Säädettävissä väilitä 0 - 120% / Nastaviteľné od 0 do 120%

SETUP « E » Mode AC et MIX

E1	AC-tilan taajuus Frekvencia v režime AC	60 50...250	Tehdasasetukset 60 Hz / Nastavenia od výrobcu Säädettävissä väilitä 50-250 Hz / Nastaviteľné od 50 do 250 Hz
E2	AC-aaltomuoto	Sqr	Signal carré
E2	Forma signálu AC	Sin	Forme sinusoidale
E3	AC-signaalil tasakomponentti Jednosmerná zložka signálu AC	5 5...20	Tehdasasetukset 5 A / Nastavenia od výrobcu 5 A Säädettävissä väilitä 5-20 A / Nastaviteľné od 5 do 20 A
E4	Tasapainon oletusarvo	-25	Tehdasasetukset -25 % / Nastavenia od výrobcu -25 %
E4	Pôvodne nastavená vyváženosť	-50...10	Säädettävissä väilitä -50-10 % / Nastaviteľné od -50 do 10 %
E5	AC-tilan ensimmäinen negatiivinen vuoroalto Prvá negatívna alternácia pri AC	100 100...500	Tehdasasetukset 100 % / Nastavenia od výrobcu 100 % Säädettävissä väilitä 100-500 % (Max 240 A) / Nastaviteľné od 100 do 500 % (Max 240 A)
E6	AC-tilan ensimmäinen positiivinen vuoroalto Prvá pozitívna alternácia pri AC	50 30...150	Tehdasasetukset 50 % / Nastavenia od výrobcu 50 % Säädettävissä väilitä 30-150 % (Max 240 A) / Nastaviteľné od 30 do 150 % (Max 240 A)
E7	Sytytsaika positiivisessa vuoroallossa Doba potrebná na zapálenie elektrického oblúka pri pozitívnej alternácií	10 0...20	Tehdasasetukset 10 ms / Nastavenia od výrobcu 10 ms Säädettävissä väilitä 0-20 ms / Nastaviteľné od 0 do 20 ms
E8	Sytytksen kokonaisaika Celková doba potrebná na zapálenie elektrického oblúka	0.20 0.01...1,0	Tehdasasetukset 0,20 s / Nastavenia od výrobcu 0,20 s Säädettävissä väilitä 0,01-1,0 s / Nastaviteľné od 0,01 do 1,0s
E9	TIG MIX-jakson kesto Dĺžka cyklu TIG MIX	0.6 0.1...1,0	Tehdasasetukset 0,6 s / Nastavenia od výrobcu 0,6 s Säädettävissä väilitä 0,1-1 s / Nastaviteľné od 0,1 do 1s
E10	DC/ACn pulssisuhte TIG-tilassa Pomer cyklov DC/AC pri TIG	50 10...90	Tehdasasetukset 50 % / Nastavenia od výrobcu 50 % Säädettävissä väilitä 10-90 % / Nastaviteľné od 10 do 90 %
E11	DC-viran taso TIG MIX-tilassa Hladina prúdu DC pri TIG MIX	100 50...150	Tehdasasetukset 100 % / Nastavenia od výrobcu 100 % Säädettävissä väilitä 50-150 % / Nastaviteľné od 50 do 150 %
E12	THIN-tilan pistekesto Doba trvania bodu « malá hrúbka »	10 1...200	Tehdasasetukset 10 ms / Nastavenia od výrobcu 10 ms Säädettävissä väilitä 1-200 ms / Nastaviteľné od 1 do 200 ms

C12. COOLERTIG 2 ET III

COOLERTIG iä ohjaa virtalähde. Pumppu käynnistyy automaattisesti, kun hitsaus aloitetaan. Menettele seuraavasti:

1. Käynnistä virtalähde.
2. Tarkista jäähdytysnesteen taso ja tulovirtaus säiliöstä. Lisää nestettä tarvittaessa.
3. Jos käytät nestejäähdytteistä poltinta, voit täyttää sen painamalla **WATER IN – painiketta P7** yli 2 sekuntia

Pumppu jatkaa toimintaansa 5 minuuttia hitsauksen lopetuksen jälkeen veden lämpötilan alentamiseksi laitteen tasolle. Tämä vähentää huollon tarvetta.

YLIKUUMENEMINEN

Ylikuumenemisen varoitusvalo syttyy. Kone pysähtyy ja näytössä näkyy COOLER (jäähytin), jos lämpötilan valvontalaite havaitsee jäähdytysnesteen ylikuumenemista. Puhallin jäähdystää veden ja varoitusvalon sammuttua hitsausta voidaan jatkaa.

VEDEN MÄÄRÄ

Näytössä näkyy teksti COOLER, jos vesi ei pääse virtaamaan..



Chladič COOLERTIG sa ovláda zdrojom prúdu. Keď sa spustí zváranie, čerpadlo sa automaticky uvedie do chodu. Postupujte nasledujúcim spôsobom :

1. Zavedťte napätie do zdroja.
2. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny, ako aj prívod do nádrže, v prípade potreby pridajte kvapalinu.
3. Ak používate zváraciu elektródu chladenú kvapalinou, môžete ho naplniť stlačením tlačidla **WATER IN P7** na 2 sekundy.

Čerpadlo pokračuje vo svojej funkcií 5 minút po zastavení zvárania, aby priviedlo teplotu vody na takú istú, ako má prístroj. To znížuje frekvenciu ošetrovania.

PREHRIATIE

Kontrolné svietidlo prehriatia sa rozsvietí, stroj sa zastaví a keď zariadenie na kontrolu teploty zistí prehriatie chladiacej kvapaliny, indikátor ukáže COOLER. Ventilátor ochladí vodu a keď kontrolné svietidlo zhasne, môžete znova zvárať.

HLADINA VODY

Keď je prívod vody zablokovaný, indikátor ukazuje COOLER.

C13. VIKAILMOITUKSET

ERR 3 Verkkojännite ylittää rajoitukset +15 / -15. Tarkista syöttöjännite

ERR 4 Virtalähteen ylikuumeneminen. Tarkista ilmankierto ja anna laitteen jäähtyä.

ERR 6 Toissijainen jännite ylittää 100 V. Sammuta ja käynnistä laite. Ota yhteyttä tekniseen tukipalveluun jos ongelma jatkuu.

C13. SPRÁVY O CHYBÁCH

Napätie siete presahujúce povolené hodnoty +15 / -15. Skontrolujte napätie v sieti.

Prehrievanie generátora. Skontrolujte prúdenie vzduchu, nechajte vychladnúť prístroj.

Sekundárne napätie vyššie ako 100V, vypnite a opäťovne zapnite prístroj, pokial' problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu.

D – HUOLTAMINEN / VARAOSAT

D1 - HUOLTO

CITOTIG 240 et 310 AC/DC EASY -laitteen vankasta koostumuksesta huolimatta vaatii laitteen kunnossapito vähimäistason verran huoltoa. Huoltotoimenpiteiden tihaisuus riippuu käyttöolosuhteista (enemmän tai vähemmän pölyä työtiloissa, korkeampi vai matalampi käyttöaste jne.). Allaolevia toimintoja voidaan keskimäärin toteuttaa kerran-pari vuodessa.

Pölynpoisto laitteesta toteutetaan mahdollisuksien mukaan pölynimurin tai paineilmapihlittimen avulla (putkien ja tankin tyhjennysken jälkeen). Eri liitäntät ovat tarkistettava. Niiden kunnollisesta kiinnityksestä on varmistuttava. Erityistä huomiota tulee kiinnittää toissijaisiin liitäntöihin joihin hitsausjohdot on kiinnitetty. Näiden liitäntöjen kunnollinen kiinnitys on välttämätön hyvän sähkökosketuksen varmistamiseksi sekä liitäntöjen lämpenemisen ehkäisemiseksi. Joka käytökerran yhteydessä sekä mahdollisen vian sattuessa on ensin tarkistettava :

- verkkoliitintä
- kaasuliitintä
- että hitsattavaan osaan on kytketty maaliitin polttimen ja sen varusteiden tila.



HUOMIO

Pysähdytyn tuuletin ei välttämättä ole viallinen, koska se on lämpökytketyvä.



HUOMIO

Ennen mahdollisia huoltotöitä on varmistuttava, että laite on kytketty sähköverkosta.



HUOMIO

Laitteen korjaus- ja huoltotöt on suoritettava valtuutetun henkilön toimesta

D – ÚDRŽBA NÁHRADNÉ DIELY /

D1 - SERVIS

Aj napriek svojej robustnosti si **CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY** vyžaduje na udržanie dobrého stavu silového zdroja minimálnu údržbu.

Frekvencia činností údržby závisí od prevádzkových podmienok (množstvo prachu v prevádzkových priestoroch, intenzita používania, atď.).

Vo všeobecnosti by sa nižšie uvedené činnosti malí vykonávať jeden alebo dvakrát ročne.

Pokiaľ je to možné, vyčistte zariadenie od prachu pomocou vysávača alebo zariadenie vyfukajte stlačeným vzduchom (po vyprázdnení nádrže a hadic). Skontrolujte všetky spoje. Uistite sa, či sú riadne dotiahnuté. Mimoriadnu pozornosť venujte stavu sekundárnych koncoviek, na ktoré sa pripájajú zváracie káble. Tieto koncovky musia byť riadne dotiahnuté, aby zaručovali dobrý elektrický kontakt a aby sa zabránilo prehrievaniu spojov.

Pri každom spúštaní alebo v prípade poruchy najprv skontrolujte:

pripojenie na elektrickú sieť

pripojenie plynu

přítomnost uzemňovacej svorky na zváranom diely stav horáka a jeho príslušenstva.



UPOZORNENIE

Ak sa ventilátory zastavili, nemusí to nevyhnutne znamenať, že sú chybné, pretože sa zapínajú na základe tepelného stavu.



UPOZORNENIE

Pri vykonávaní údržby sa vždy uistite, že zváračka je odpojená od prívodu elektrickej energie.



UPOZORNENIE


Opravy a údržbu zváračky môžu vykonávať len osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na takúto činnosť.

D2 - KONEEN SISÄISET TURVALAITTEET

YLIKUUMENEMISSUOJA

Keltainen ylikuumenemismerkkivalo L2 sytty ja kone pysähtyy ylikuumenemisen sattuessa.

Kone voi ylikuumentua jos se on toiminut kauan yli 100 % käytökkertoimen sähköllä tai jos jäähdyytyksen ilmankierro on tukkutunut.

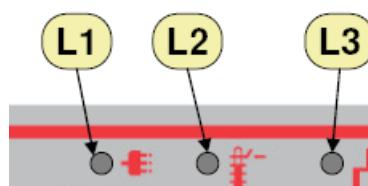

PÄÄVIRTASYÖTÖN YLIJÄNNITESUOJA

Jos päävirtasyötön ylijännitteet kasvavat niin suuriksi (merkkivalo L3) että ne voivat vahingoittaa konetta kytketyttä koneen virransyöttö heti pois päältä.

Mikäli ylijännite on lyhytaikaista ne näkyvät lyhyinä sähkökatkoksina. Panelin yli- tai alijännitteestä ilmoittava merkkivalo syttyy mikäli ylijännite jatkuu kauemman aikaa.

**HUOLTO-OSIO ON TARKOITETTU
KORJAUSHENKILÖSTÖLLE TAI VALTUUTETUILLE
HENKILÖILLE**

D2 - INTERNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA ZVÁRAČKY

PREVENCIA VOČI PREHRIATIU

Ak sa zváračka prehreje, rozsvieti sa žltá výstražná kontrolka L2 a činnosť zváračky sa zastaví.

Zváračka sa môže prehriat vtedy, ak bola v prevádzke počas dlhšieho času so záťažovým cyklom vyšším ako 100 % alebo ak sa v cirkulácii vzduchu nachádza prekážka.

OCHRANA VOČI PREPĀTIU ELEKTRICKÉHO NAPĀJANIA

Ak je prepätie v elektrickom napájaní (kontrolka L3) také vysoké, že by mohlo poškodiť zváračku, dôjde k okamžitému prerušeniu prívodu elektrickej energie do zváračky.

Ak prepätie trvá len krátku chvíľu, bude sa prejavovať vo forme krátkych výpadkov prívodu elektrickej energie. V prípade dlhého trvania prepäťia bude na panely svietiť kontrolka prepäťia a podpäťia.

**ČASŤ O ÚDRŽBE JE URČENÁ DO POZORNOSTI
ODBORNÉ SPÔSOBILÉHO PERSONÁLU
A OPRAVÁROV**

CITOTIG 240 ET 310 AC/DC EASY

D3 - VARAOSAT

(voir page 163 - 166)

D3 - NÁHRADNÉ DIELY

(voir page 163 - 166)

CITOTIG 240 AC/DC EASY REF. W000381667	CITOTIG 310 AC/DC EASY REF. W000381669			
VIITE		NIMITYS	KUVA	DESIGNATION
W000276213	W000279494	PÄÄSIAILLINEN MUUNTAJA	1	HLAVNÝ TRANSFORMÁTOR + FERITY
W000276214	-	KURISTIN	2	PFC – ŠKRТИACA KLAPKA
-	W000279507	SUODATINKORTTI Z005	2	KARTA FILTER Z005
W000276215	W000279496	HF-MUUNTAVA	3	TRANSFORMÁTOR ISKRY
W000276216	W000279497	ENSISIJAINEN PIIRIKORTTI Z001	4	HLAVNÁ DOSKA OBVODOV Z001
W000276217	---	IGBT-SETTI	5	IGBT – SÚPRAVA
W000276218	-	PFC-KORTTI Z004	6	PFC – KARTA Z004
-	W000279495	ENSISIJAINEN DIODIKORTTI Z004	6	KARTA PRIMÁRNA DIÓDA Z004
W000276219	W000279499	TOISSIJAINEN KORTTI Z002	7	SEKUNDÁRNA DIÓDOVÁ KARTA Z002
W000276220	---	DIODISETTI 5X60A	8	SÚPRAVA DIÓD 5X60 A
W000276221	W000279502	VAIHTOSUUNTAAJAKORTTI Z003	9	KARTA INVERTORA Z003
W000276222	---	Z003 IGBT-SETTI Z003	10	Z003 IGBT – SÚPRAVA Z003
W000276223	---	V65 IGBT-SETTI	11	V65 IGBT – SÚPRAVA
W000276224	W000279500	HF-KORTTI A003	12	KARTA ISKRY A003
W000276225	W000279501	OHJAUSKORTTI A001	13	KARTA OVLÁDANIA A001
W000276226	W000276226	MAGNETTIVENTTIILI	14	MAGNETICKÝ VENTIL VO
W000276227	W000279504	LIITÄNTÄKORTTI A004	15	KARTA ROZHRANIA A004
W000276228	W000279505	APULÄHDEKORTTI A002	16	KARTA POMOCNÉHO ZDROJA A002
W000276229	-	KONDensaATTORI 2X10NF/250VAC	34	KONDenzátor 2X10NF/250VAC
W000264338	W000279498	TUULETIN	17	VENTILÁTOR
W000381832	W000381832	ACX-PANELI	18	ACX PANEL
W000276700	W000279508	ACS-PANELI	19	ACS PANEL
W000276232	---	Z004-KORTTISETTI Z004	20	PFC – KARTA Z004 OPRAVÁRENSKÁ SÚPRAVA
W000276696	W000276696	LIIPASIMEN LIITIN	21	KONEKTOR SPÚŠTE
W000276697	W000276697	AD-MUUNTIMEN LIITIN	22	KONEKTOR CAD
W000264995	W000264995	50 mm ² LIITIN	23	KONEKTOR 50 mm ²
W000276698	W000276698	KAASUN LIITOSKAPPALLE M2 x 100	24	PLYNOVÁ TVAROVKA M12 x 100
W000265013	W000265013	KAASUJOHDON LIITOSKAPPALLE	25	TVAROVKA PLYNOVÉHO POTRÚBIA
W000264436	W000370916	PÄÄKYTKIN	26	HLAVNÝ VYPÍNAČ
W000276686	W000279511	KULJETUSKAHVA	27	RUKOVÁT NA PRENÁŠANIE
W000276702	W000276702	TAKALAATTAA	28	ZADNÝ PANEL
W000276703	W000276703	ETUPUOLEN SISÄLAATTAA	29	VNÚTORNÝ PREDNÝ PANEL
W000352038	W000352038	ETULAATTAA	30	PREDNÝ PANEL
W000352088	W000352088	SUOJAKUPU	31	OCHRANNÝ KRYT
W000276704	W000276704	NAPPI	32	TLAČIDLO
W000276705	W000276705	PUNAINEN SUOJUS	33	ČERVENÝ UZÁVER
W000276702	W000276702	MUOVIJOHDIN	34	PLASTOVÁ SPOJKA
W000275427	W000275427	ROUE DE CHARIOT	-	WHEEL FOR TROLLEY

COOLERTIG 2 (CITOTIG 240 AC/DC EASY) – REF. W000275844

COOLERTIG 2
(voir pages 164)

COOLERTIG 2
(voir pages 164)

- 1 : 230 VAC
2 : Connecteur de commande
3 : Mise à la terre




Seulement les personnes habilitées peuvent faire ces branchements électriques

- 1 : 230 VAC
2 : Control connector
3 : Earth



Only authorized people is allowed to install these electrical connections

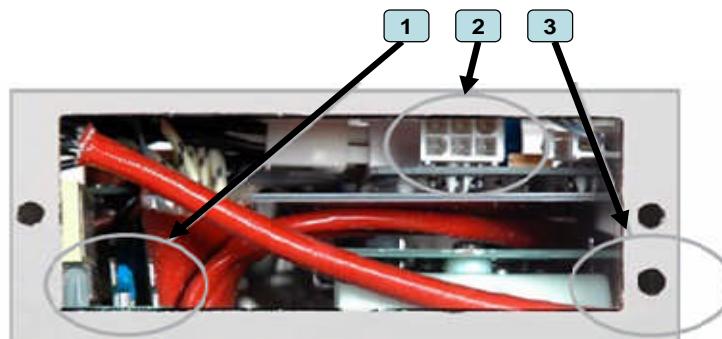


NIMITYS	KUVA	VIITE	DESIGNATION
LÄMMITYSLAITE	1	W000265354	CHLADIČ
3,7 L SÄILIÖ	2	W000265358	NÁDRŽ S OBJEMOM 3,7 L
COOLERTIG 2 ETULAAATTA	3	W000276235	PREDNÝ PANEL COOLERTIG 2
COOLERTIG 2 TAKALAATTA	4	W000276236	ZADNÝ PANEL COOLERTIG 2
TÄYTÖNAPPI	5	W000265357	PLNIACI UZÁVER
TÄYTÖJOHTO	6	W000265348	PLNIACE POTRUBIE
10 MM TIIVISTE	7	W000265350	TESNENIE 10MM
1/8 PIKALIITIN	8	W000265349	RÝCHLOSPojKA 1/8
1/8-1/8 LIITINKAARRE	9	W000276242	TVAROVKA - KOLENO 1/8-1/8
1/8 SISÄJOHDON LIITIN	10	W000276243	KONEKTOR VNÚTORNÉHO POTRUBIA 1/8
1/8 KUMINEN JOHDON LIITIN	11	W000265351	KONEKTOR GUMOVÉHO POTRUBIA 1/8
5/8 SILIKONINEN SISÄJOHTO	12	W000276245	VNÚTORNÉ SILIKÓNOVÉ POTRUBIE 5/8
10/17 KUMIJOHTO	13	W000265364	GUMOVÉ POTRUBIE 10/17
PUMPPUVENTTIILI	14	W000276247	VENTIL ČERPADLA
PUMPPUTIIVISTE	15	W000276248	TESNENIE ČERPADLA
COOLERTIG 2 A001 OHJAUSKORTTI	16	W000276249	RIADIACA DOSKA A001 COOLERTIG 2
PUMPPU	17	W000276250	ČERPADLO
119X119X38 24 VDC TUULETIN	18	W000264435	VENTILÁTOR 119X119X38 24VDC
COOLERTIG 2 MUUNTAJA	19	W000276252	TRANSFORMÁTOR COOLERTIG 2
COOLERTIG 2 JOHDIN	20	W000276706	SPOJKA PRE COOLERTIG 2

COOLERTIG III (CITOTIG 310 AC/DC EASY) – REF. W000278471

COOLERTIG III
(voir pages 167)

COOLERTIG III
(voir pages 167)

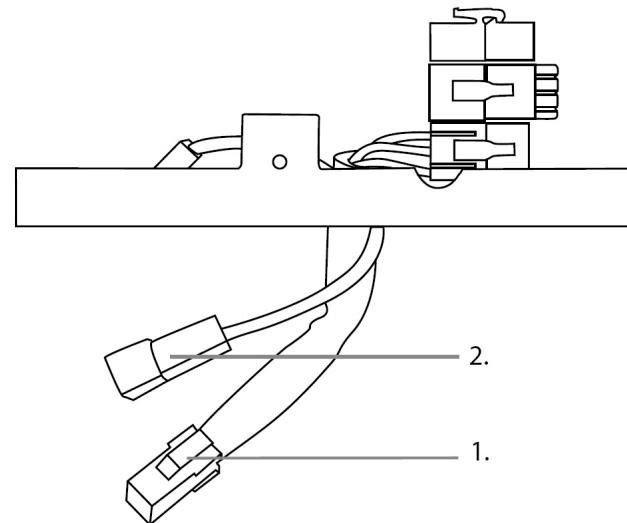

1. Câble de commande
2. Mise à la terre

1. Control connector
2. Protective earth

NIMITYS	KUVA	VIITE	DESIGNATION
LÄMMITYSLAITE	1	W000265354	CHLADIČ
3,7 L SAILIÖ	2	W000265358	NÁDRŽ S OBJEMOM 3,7 L
COOLERTIG 2 ETULAAATTA	3	W000276235	PREDNÝ PANEL COOLERTIG 2
COOLERTIG 2 TAKALAATTA	4	W000276236	ZADNÝ PANEL COOLERTIG 2
TÄYTÖNAPPI	5	W000265357	PLNIACI UZÁVER
TÄYTÖJOHTO	6	W000265348	PLNIACE POTRUBIE
10 MM TIIVISTE	7	W000265350	TESNENIE 10MM
1/8 PIKALIITIN	8	W000265349	RÝCHLOSPOJKA 1/8
1/8-1/8 LIITINKAARRE	9	W000276242	TVAROVKA - KOLENO 1/8-1/8
1/8 SISÄJOHDON LIITIN	10	W000276243	KONEKTOR VNÚTORNÉHO POTRUBIA 1/8
1/8 KUMINEN JOHDON LIITIN	11	W000265351	KONEKTOR GUMOVÉHO POTRUBIA 1/8
VAIMENNIN + PUTKI	12	W000265364	TLMIČ + HADICA
10/17 KUMIJOHTO	13	W000265364	GUMOVÉ POTRUBIE 10/17
PUMPPUVENTTIILI	14	W000276247	VENTIL ČERPADLA
PUMPPUTIIVISTE	15	W000276248	TESNENIE ČERPADLA
COOLERTIG OHJAUSKORTTI A001	16	W000279515	RIADIACA DOSKA A001 COOLERTIG
PUMPPU	17	W000276250	ČERPADLO
119X119X38 24 VDC TUULETIN	18	W000264435	VENTILÁTOR 119X119X38 24VDC
COOLERTIG JOHDIN	20	W000276706	SPOJKA PRE COOLERTIG
VASEN SIVUPANEELI	21	W000279516	LAVÝ BOČNÝ OVLÁDACÍ PANEL
OIKEA SIVUPANEELI	22	W000279517	PRAVÝ BOČNÝ OVLÁDACÍ PANEL

LISÄVARUSTEET

DOPLNKY

MMA / TIG-hitsausvirran säätö, säädösvartot 0 - 9. Jos haluat säätää hitsausvirta käyttämällä kaukosäätimen täytyy kytkeä painiketta ja valitse SET-UP. Valo L26 ilmenee kaukosäätimeen .Pidä valintanäppäintä kaukosäätimen näppäintä (SET-UP-painiketta) määritellä rajat säätöalueen kaukosäätimen

RC1
5 m : Viite/č: W000263311
10 m : Viite/č: W000270324



Úprava zváracieho prúdu MMA / TIG, rozsah 0 – 9 Ak chcete nastaviť zvárací prúd pomocou diaľkového ovládania budeť musieť pripojiť tlačidlom a vyberte SET-UP. Kontrolka L26 je umiestnená na diaľkovom ovládani. Držte vyberte tlačidlo diaľkového ovládania klúčom (SET-UP tlačidlo) vymedziť rozsah nastavenia rozsahu diaľkového ovládania

Footswitch käytetään FP1 prosessissaTIG Time 2.

Säätöalueen säädetävät parametrit:

Pienin arvo alue on valittu käytäen nappulaa paneeli toimii, kun poljin ei ole paineistettu, digitaalinen näyttö näyttää "LO".

Alueen enimmäisarvo valitaan samalla tavalla painamalla pitkään toimintopaneelin painiketta SET-UP. Digtialiselle näytölle ilmenee "HI".

Hitsaus jakso voi alkaa valo painetta pedaali. Kaari on perustettu nykyiseen pieniin. Hitsausvirta saavuttaa suurin arvo. kun laskupaineita paine pedaali. Kaaren lakkaa, kun poljin vapautetaan.

Toista tarvittaessa uudelleen

FP1
Viite/č: W000263313



Footswitch sa používa v procese FP1TIG Time 2.

Rozsah nastavenia nastaviteľných parametrov:

Minimálna hodnota rozsahu je vybrať pomocou tlačidla panela funkcie, keď pedál, nie je pod tlakom, digitálny displej ukazuje "LO".

Maximálna hodnota rozsahu sa zvolí rovnakým spôsobom, dlhším stlačením tlačidla SET-UP na ovládacom paneli funkcií, na digitálnom displeji sa zobrazí hodnota « HI ».

Zváranie sekvencia môže začať s ľahkým tlakom na pedál. Oblúk je zriadený súčasne minimálne. Zvárací prúd dosiahne maximálnu hodnotu. , Kedy je tlak vyvýjaný na pedál.

Oblúk zaniká, ak sa uvoľní pedál.Opkovať, bude-li to nevyhnutné


Virtalähteen ja sen varusteiden rullauslisävaruste, (T3)
Vaunu (T3) helpottaa kaasupullolla varustetun CITOTIG 240 ET 310 AC/DC-virtalähteen siirtämistä.

T3
Viite/č: W000277087




Kolesový doplnok pre silový zdroj a príslušenstvo, (T3)
Vozík (T3) zabezpečuje pohodlnú prepravu silového zdroja CITOTIG 240 ET 310 AC/DC a plynovej flaše.


DESCRIPTION DE LA FACE AVANT ET DE LA FACE ARRIERE

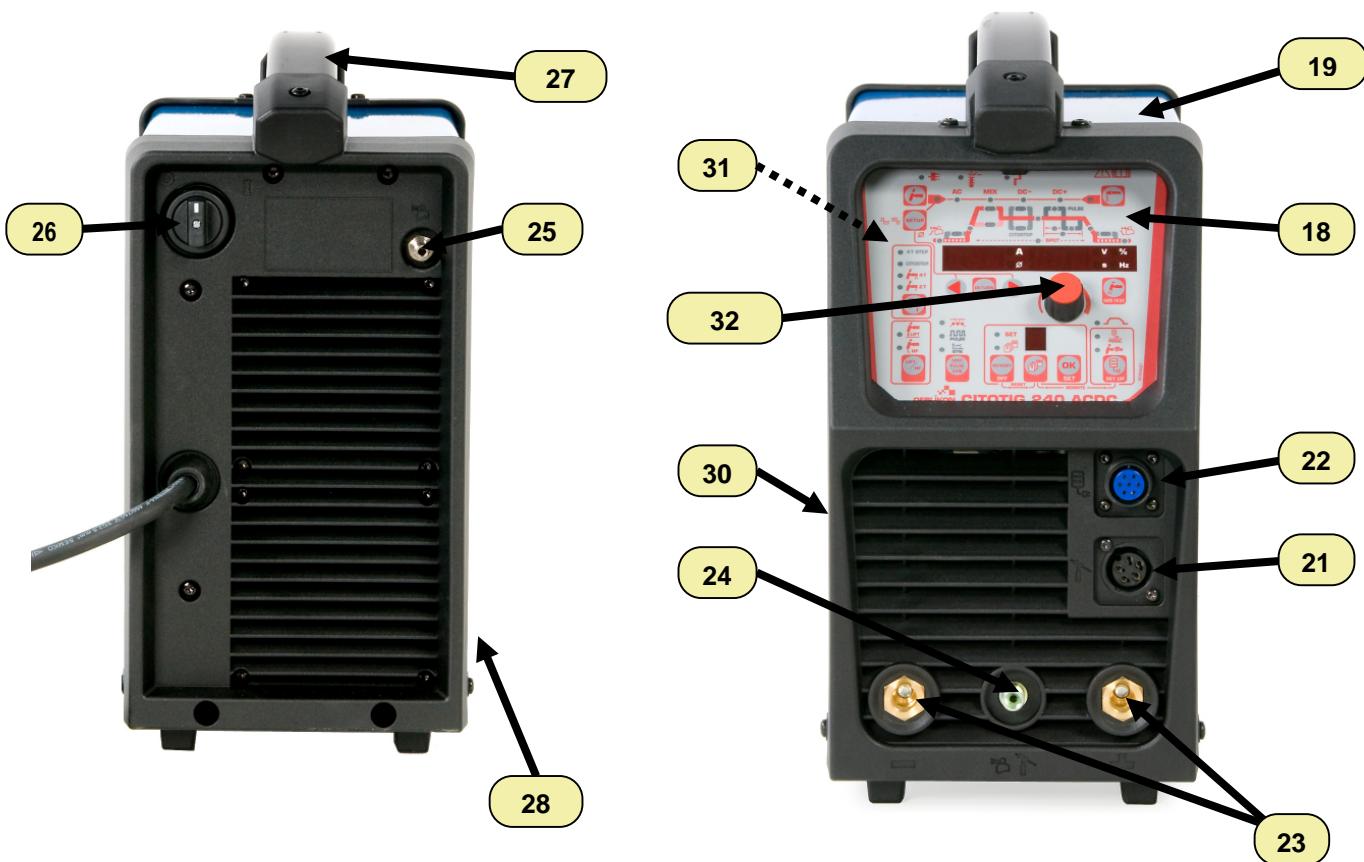



PANNEAU DE REGLAGE

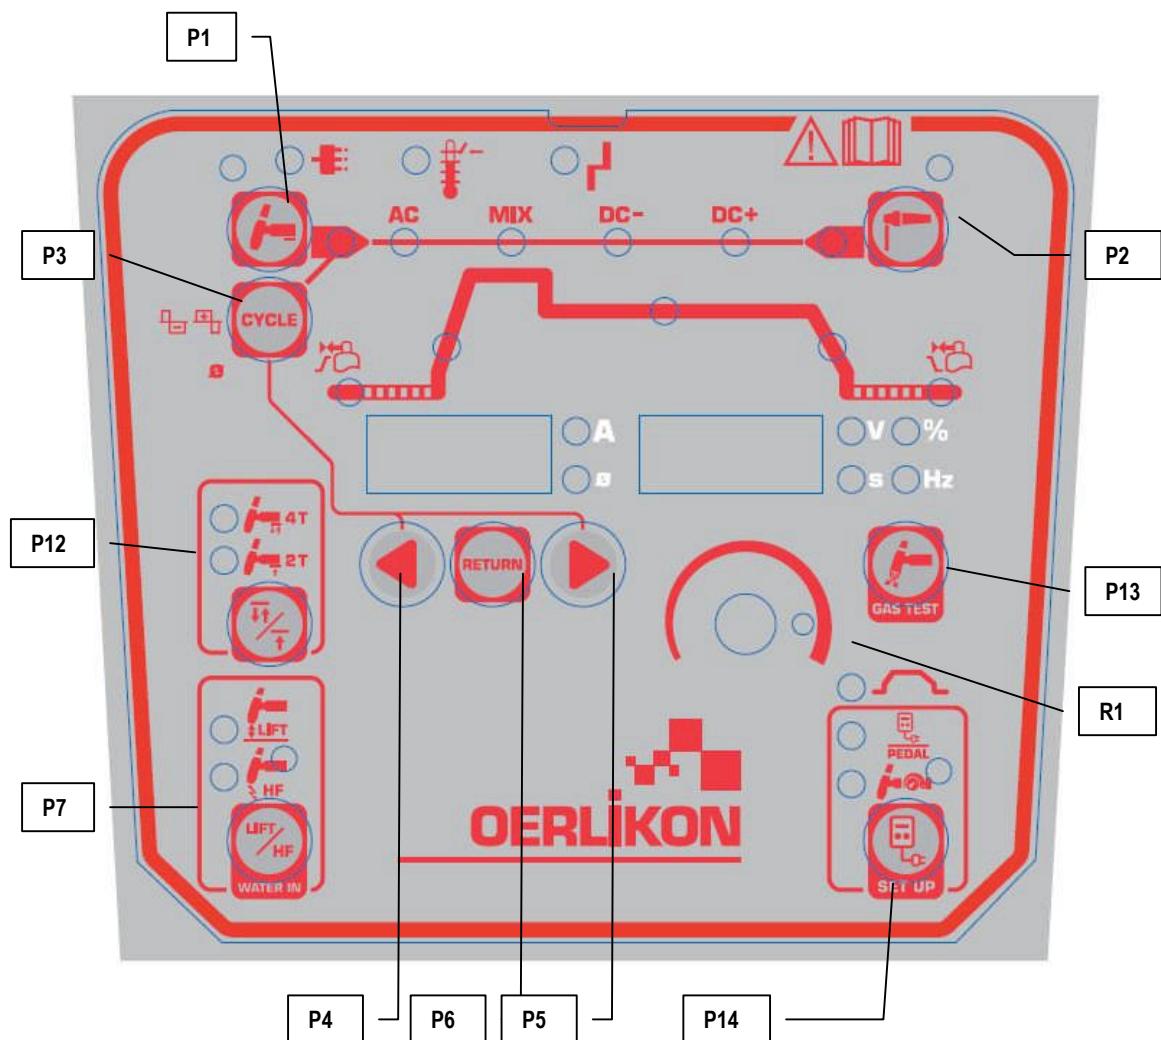


PANNEAU DE REGLAGE

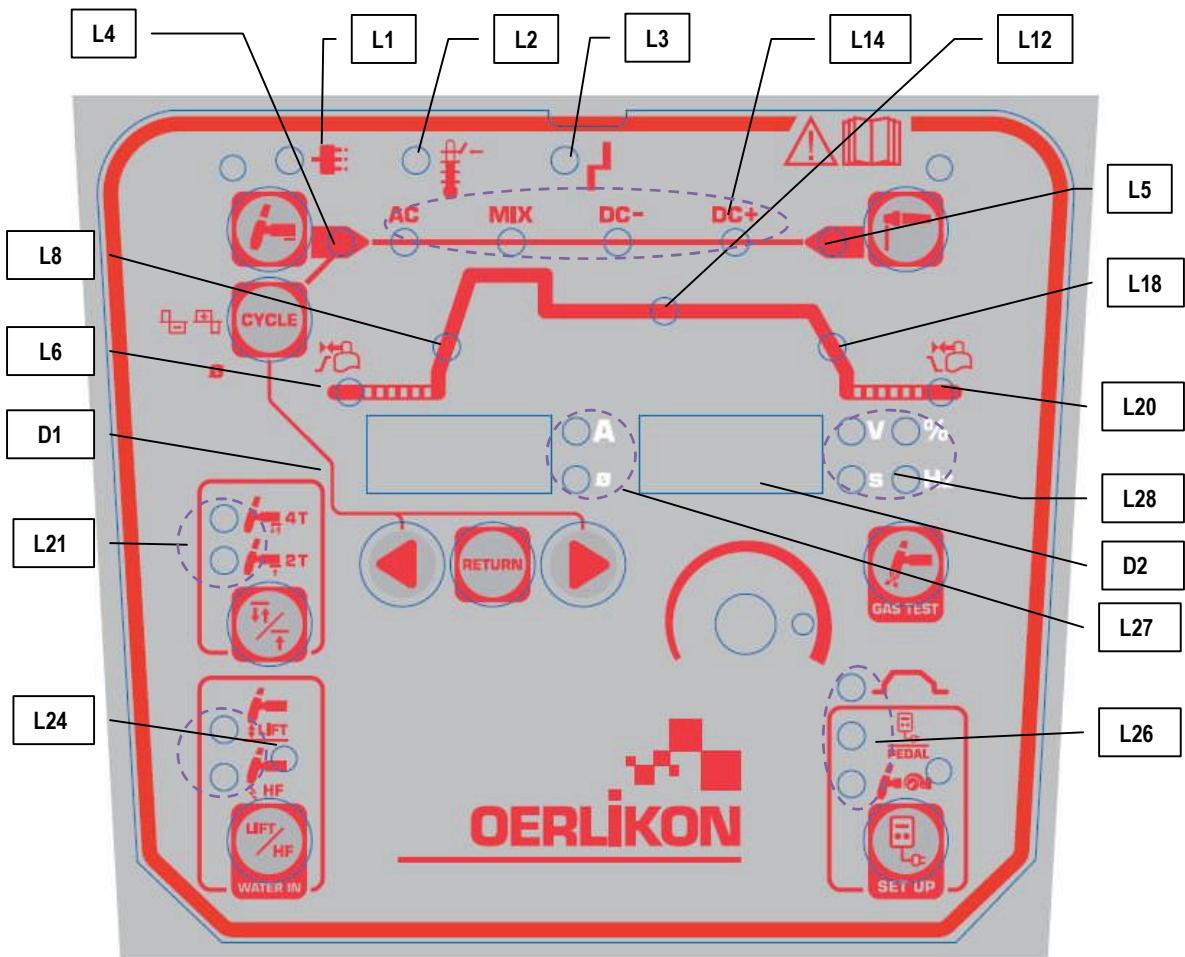


PIECES DE RECHANGE CITOTIG 240 AC/DC EASY

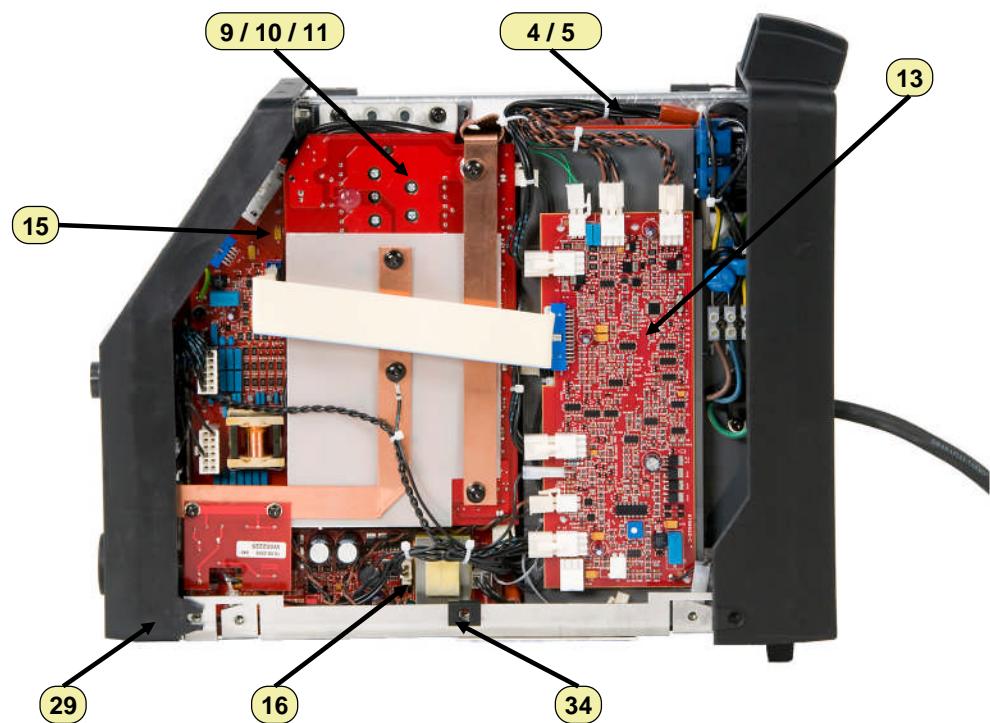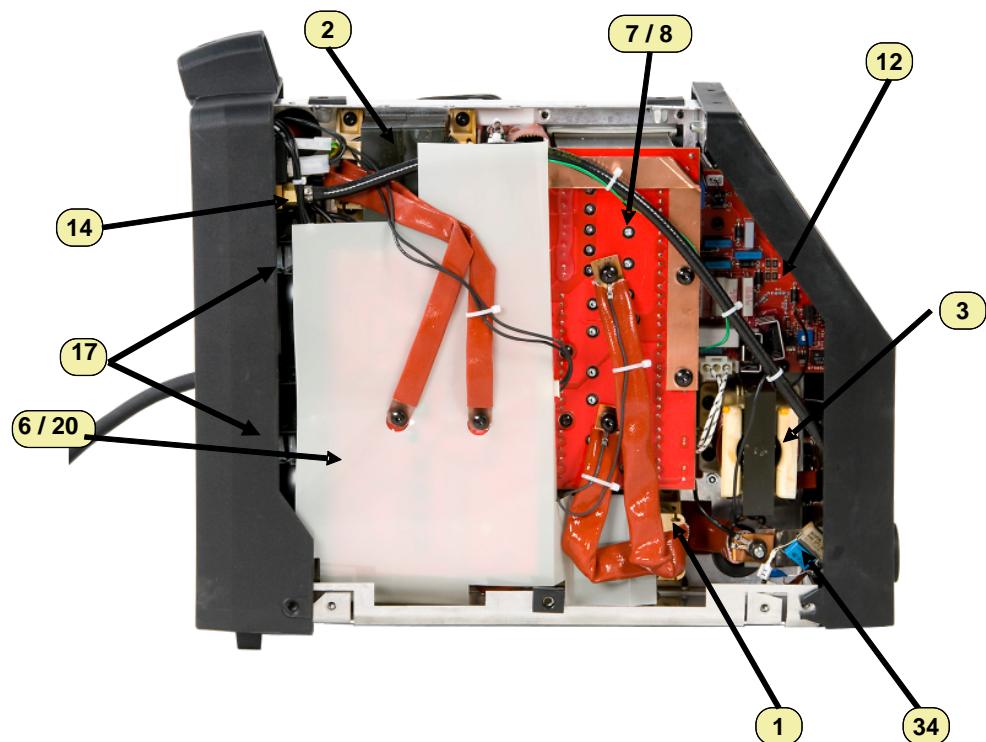


PIECES DE RECHANGE COOLERTIG 2

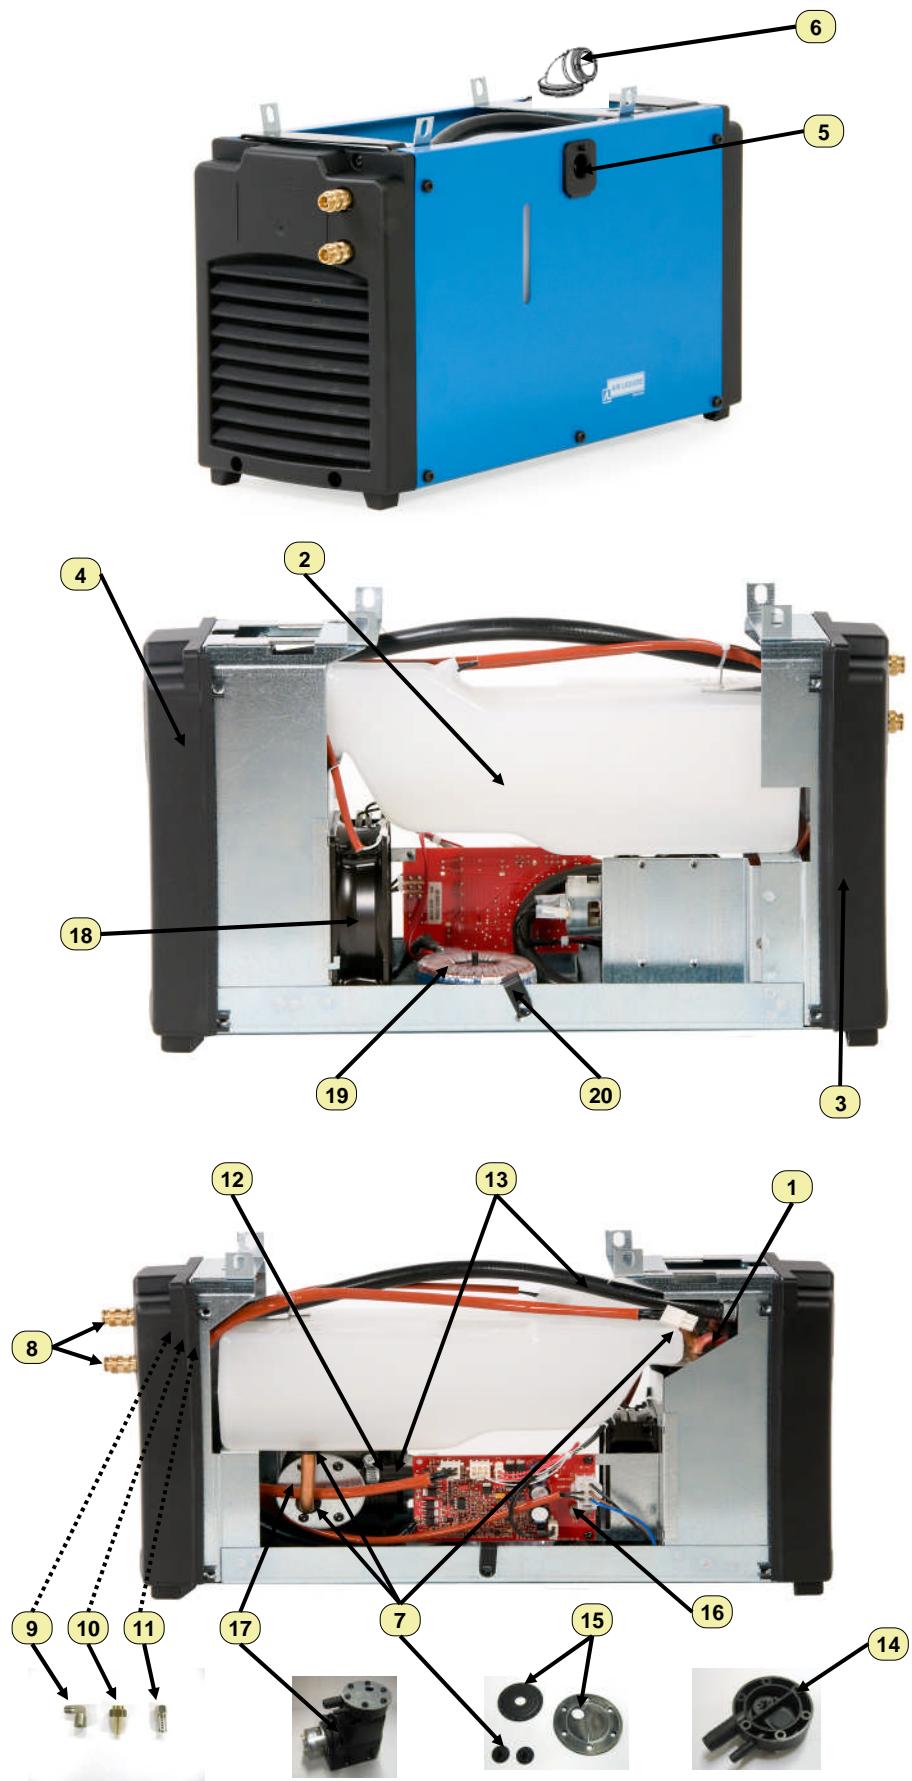


SCHEMA CITOTIG 240 AC/DC EASY

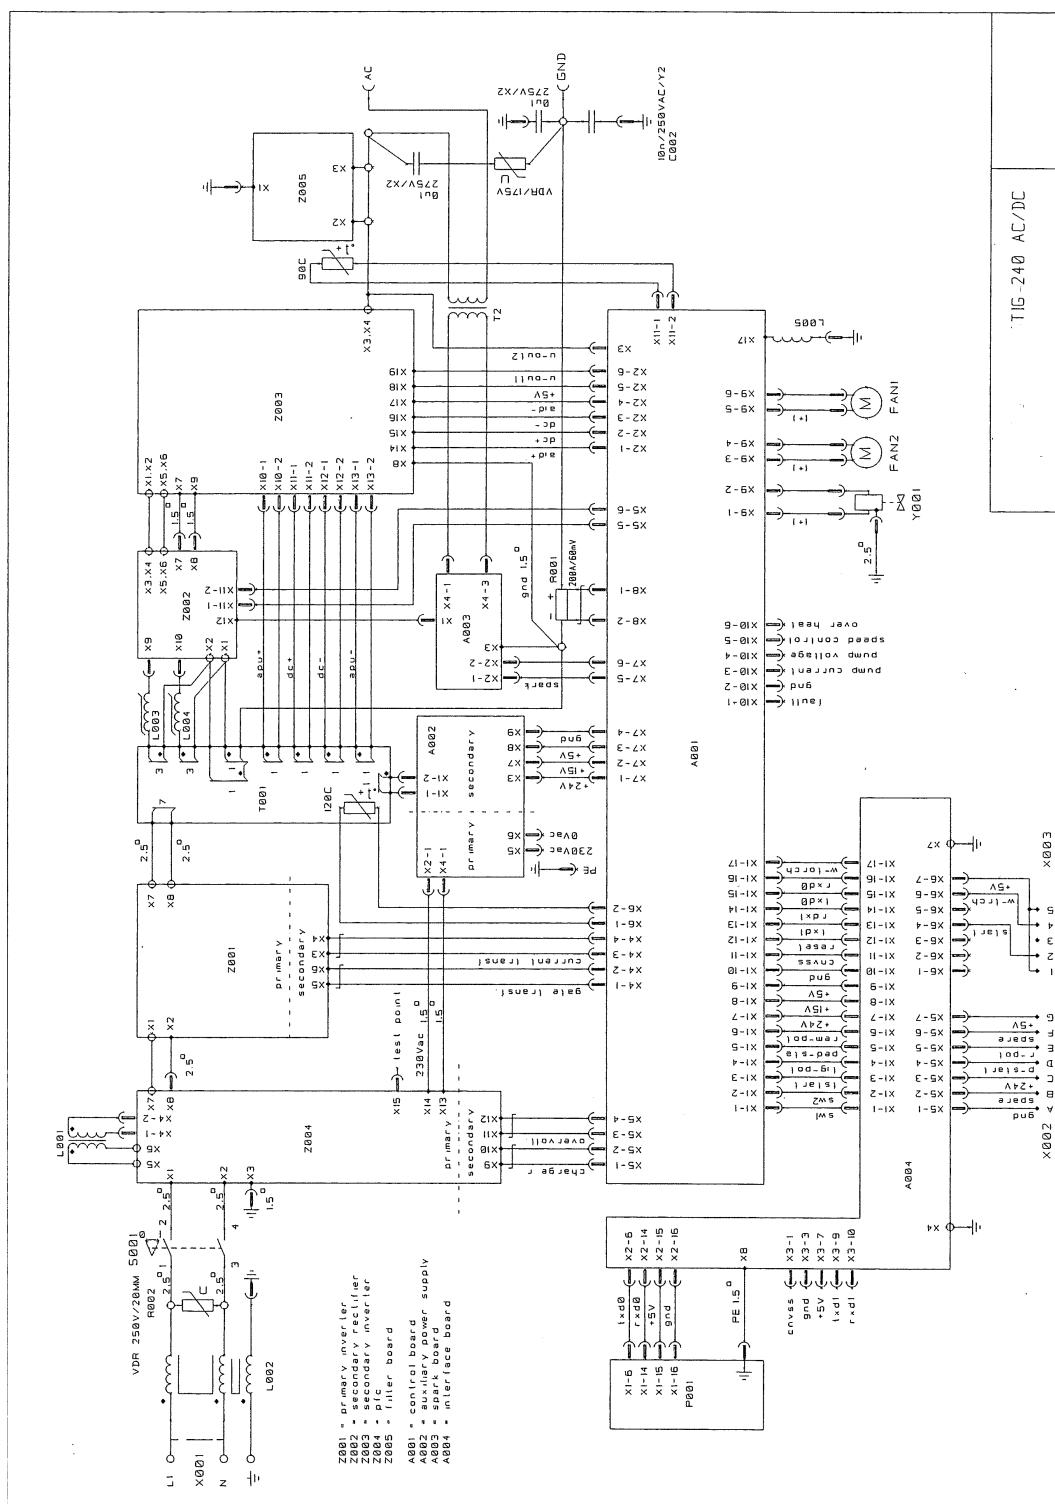


PIECES DE RECHANGE CITOTIG 310 AC/DC EASY

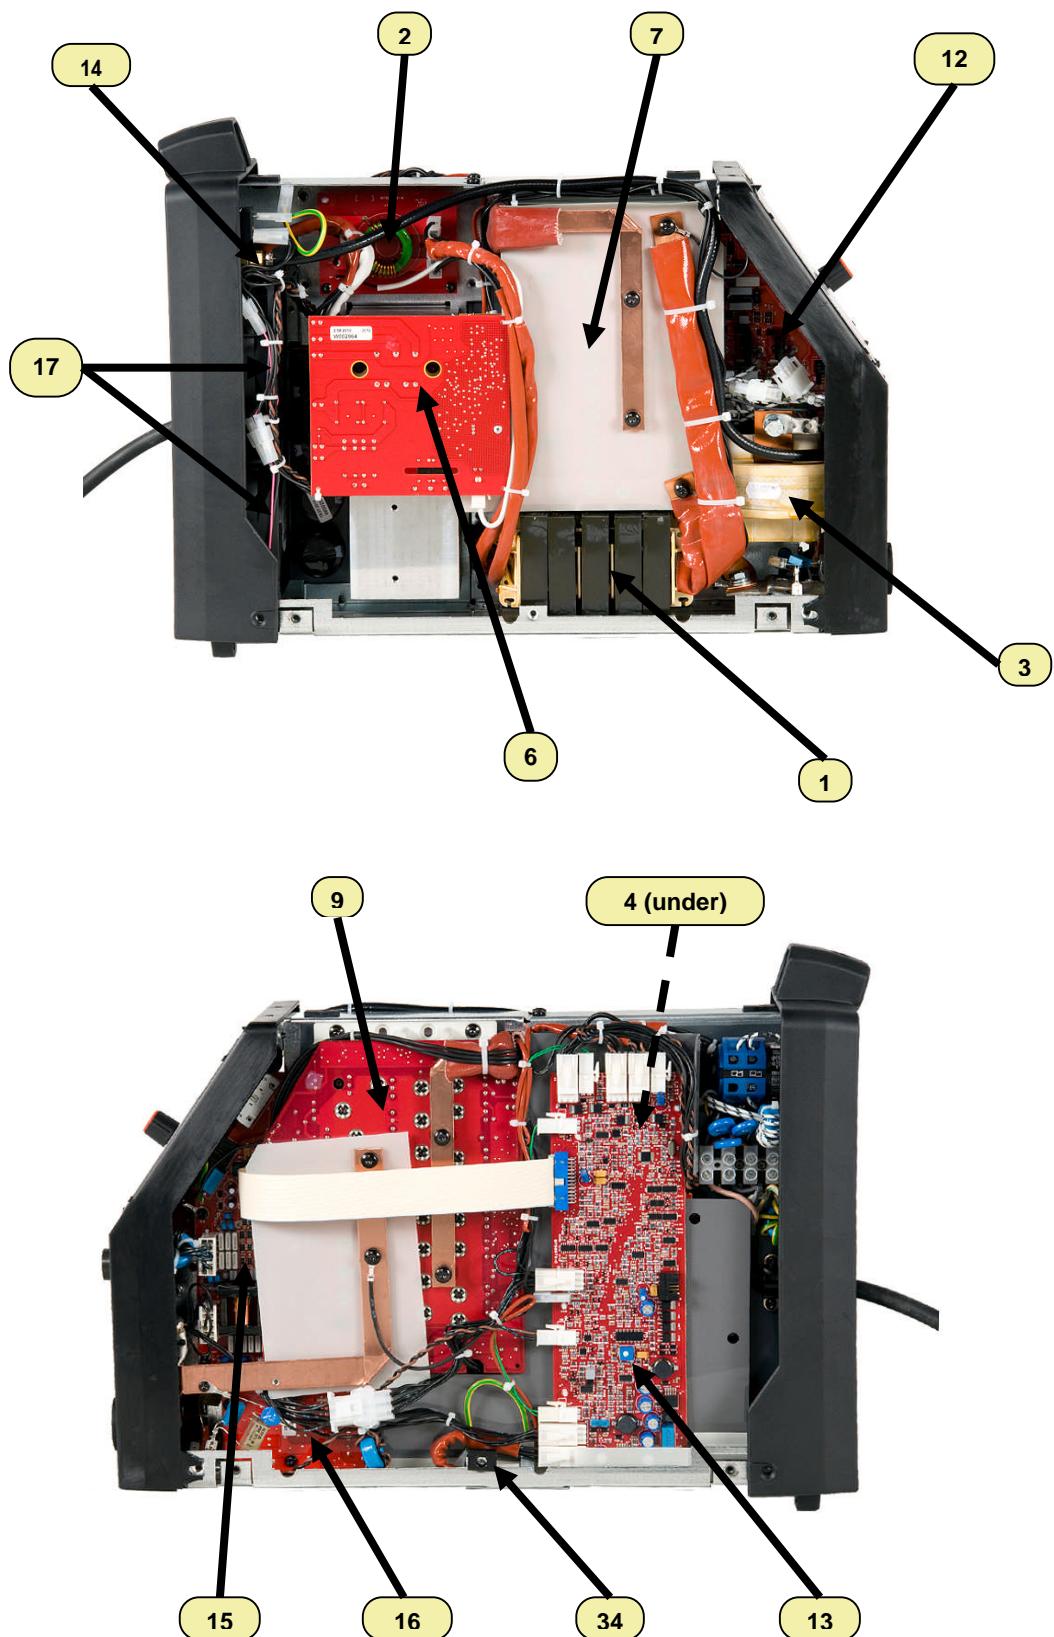

PIECES DE RECHANGE COOLERTIG III

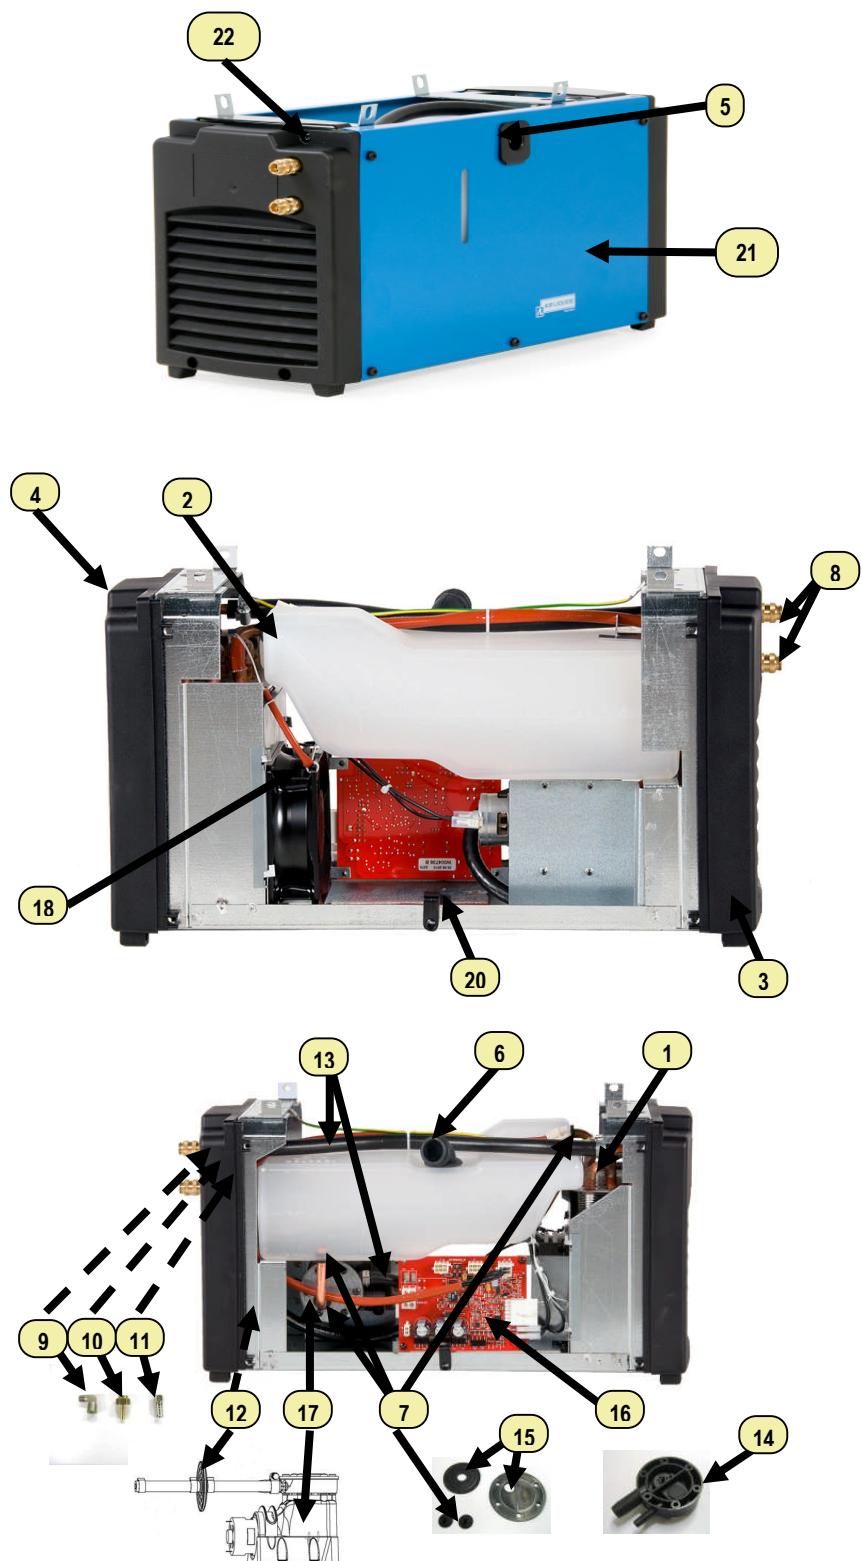


SCHEMA CITOTIG 310 AC/DC EASY

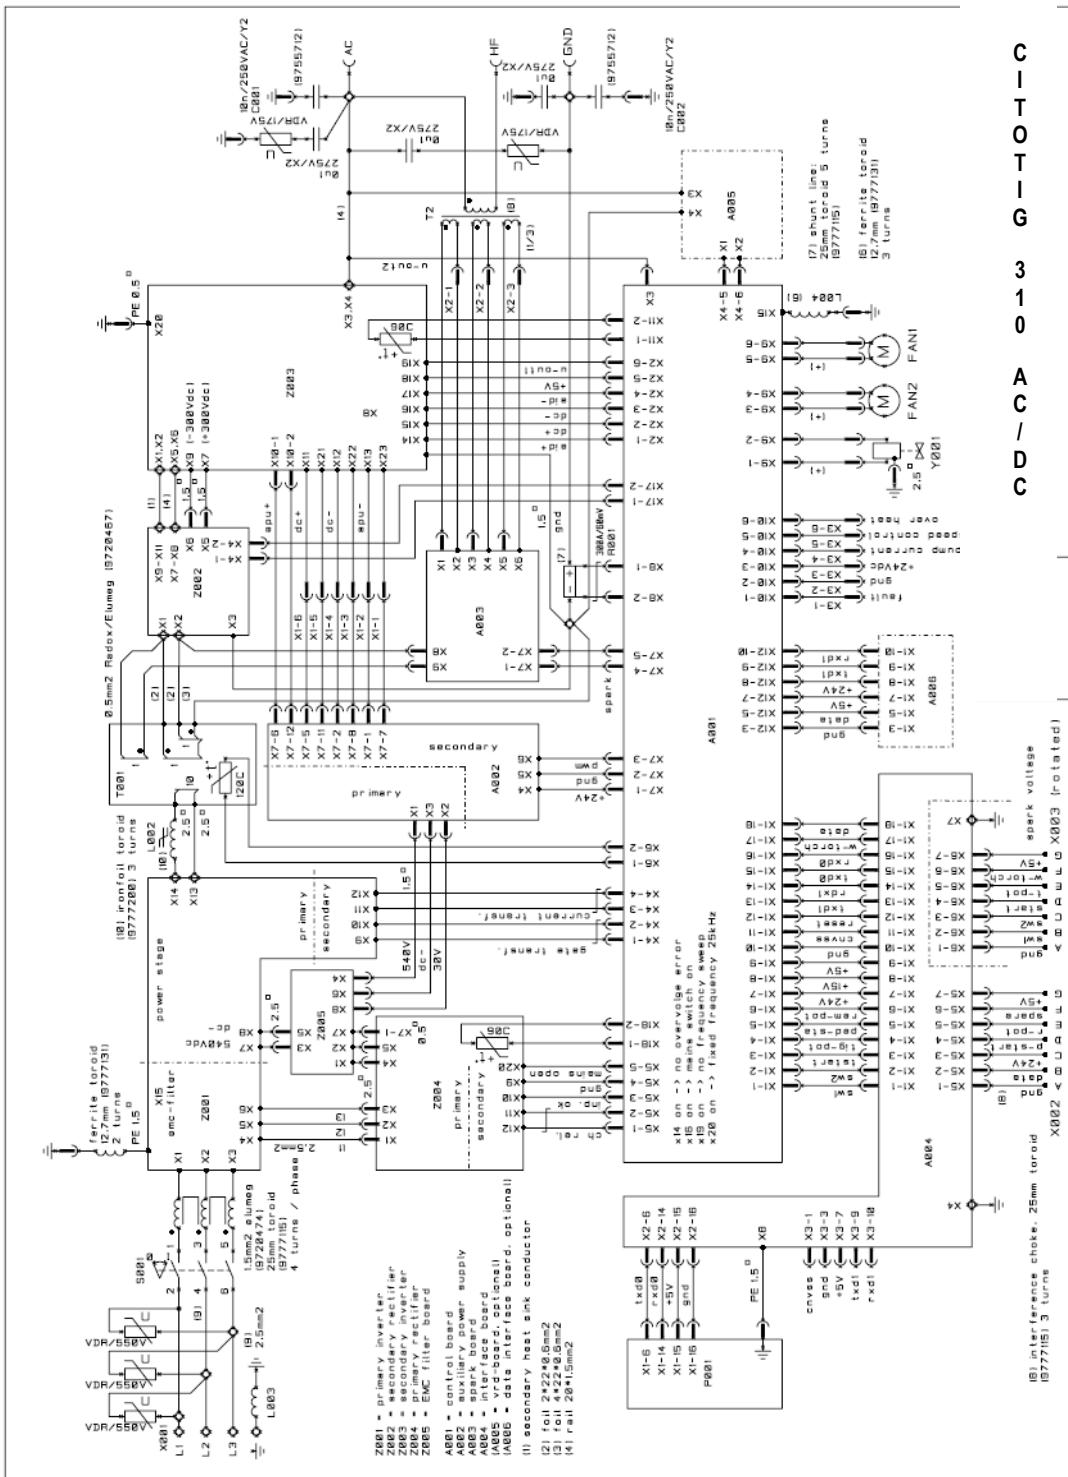

AIR LIQUIDE
WELDING

 AIR LIQUIDE WELDING	EC / EU Declaration of Conformity	
Manufacturer / Address : Fabricant / Adresse :		
	AIR LIQUIDE WELDING FRANCE 13, 17 rue d'épluches CS 10113 SAINT OUEN L'AUMÔNE 95315 CERGY-PONTOISE CEDEX FRANCE	
FR	<p>Sous sa seule responsabilité déclare que CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes les Directives et les Réglementations Européennes suivantes: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) par l'application des normes suivantes:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Arc welding equipment - Part 1: Welding power source". EN 60974-2:2008 "Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems" EN 60974-3:2007 "Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices" EN 60974-10:2007 "Arc welding equipment. Part 10: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements" L'équipement est conforme aux Directives et aux Réglementations Européennes citées s'il est installé, utilisé et entretenu en accord avec les instructions en annexe, la législation applicable, les normes et les règles de bonnes pratiques. Toute utilisation incorrecte et/ou toute modification invalide cette déclaration. Les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage «CE» pour la première fois: 14</p>	
EN	<p>Under his sole responsibility hereby declares that the CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 fulfils all the relevant provisions of the following European Directives and Regulations: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) by application of the following standards:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Arc welding equipment - Part 1: Welding power source". EN 60974-2:2008 "Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems" EN 60974-3:2007 "Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices" EN 60974-10:2007 "Arc welding equipment. Part 10: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements" The equipment complies with listed European Directives and Regulations if installed, used and maintained according to the enclosed instructions, applicable laws, standards and sound engineering practices. Any misuse and/or any modification render this declaration void. Last two digits of the year in which the CE marking was affixed for the first time: 14</p>	
DE	<p>Auf unsere eigene alleinige Verantwortung wird hiermit erklärt, dass das Gerät CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 alle einschlägigen Bestimmungen folgender europäischer Richtlinien und Vorschriften erfüllt: 2006/95/ES (LVD), 2004/108/ES (EMC), 2011/65/EU (ROHS) angewendet durch folgende Normen:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Lichtbogenschweißgerät - 1. Teil: Schweißstromgerät" EN 60974-2:2008 "Lichtbogenschweißgerät - 2. Teil: Flüssigkeitssysteme" EN 60974-3:2007 "Lichtbogenschweißgerät - 3. Teil: Geräte zur Bogenzündung und -stabilisierung" EN 60974-10:2007 "Lichtbogenschweißgerät. 10. Teil: Anforderungen an die elektromagnetische Kompatibilität (EMC)" Das Gerät erfüllt die aufgezählten europäischen Richtlinien und Vorschriften, wenn es im Einklang mit den beigefügten Anweisungen, den geltenden Gesetzen, Normen und der bewährten technischen Praxis montiert, genutzt und gewartet wird. Eine beliebige falsche Verwendung und/oder Änderung hat die Aufhebung dieser Erklärung zur Folge. Die letzten beiden Zahlen des Jahres, in dem das CE Zeichen erstmals angefügt wurde: 14</p>	
IT	<p>Sotto la sua sola responsabilità dichiara che CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti Europei seguenti: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) tramite applicazione delle seguenti norme:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Arc welding equipment - Part 1: Welding power source". EN 60974-2:2008 "Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems" EN 60974-3:2007 "Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices" EN 60974-10:2007 "Arc welding equipment. Part 10: Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements" L'apparecchiatura è conforme alle Direttive ed ai Regolamenti Europei citati se installata, impiegata e manutentata conformemente alle istruzioni indicate, alle leggi applicabili, alle norme ed alla pratica consolidata. Ogni abuso e/o modifica invalida questa dichiarazione. Ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE per la prima volta: 14</p>	
ES	<p>Bajo su responsabilidad declara por la presente que la CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 cumple todas las disposiciones pertinentes de las Directivas y Reglamentos europeos: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) por aplicación de las siguientes normas:</p> <p>EN 60974-1: 2005 "Equipo de soldadura por arco - Parte 1: Fuente de energía para soldar" EN 60974-2: 2008 "Equipos de soldadura por arco - Parte 2: Sistemas de refrigeración líquida" EN 60974-3: 2007 "Equipos de soldadura por arco - Parte 3: Golpe de arco y dispositivos estabilizadores" EN 60974-10: 2007 "Equipos de soldadura por arco - Parte 10: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM)" El equipo cumple con las directivas europeas y reglamentos enumerados si se instala, utiliza y mantiene de conformidad con las instrucciones adjuntas, las leyes, las normas y las buenas prácticas de ingeniería. Cualquier mal uso y/o modificación hacen que esta declaración sea sin efecto. Los dos últimos dígitos del año de la marca de CE fueron colocados por primera vez: 14</p>	

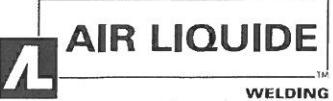 EC / EU Declaration of Conformity	
PT	<p>Sob a sua total e exclusiva responsabilidade, declaramos que o CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 cumpre com todos os requisitos das seguintes Normas e Directivas Europeias: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) por aplicação das seguintes normas:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Equipamento de soldadura a arco - Parte 1: Fonte de alimentação da soldadura" EN 60974-2:2008 "Equipamento de soldadura a arco - Parte 2: Sistemas líquidos de refrigeração" EN 60974-3:2007 "Equipamento de soldadura a arco - Parte 3: Dispositivos de escorvamento e de estabilização do arco" EN 60974-10:2007 "Equipamento de soldadura a arco. Parte 10: Requisitos de Compatibilidade Electromagnética (EMC)" O equipamento está conforme as Directivas e Normas Europeias mencionadas se instalado, usado e mantido de acordo com as instruções incluídas, a legislação aplicável, as normas e técnicas de engenharia. Qualquer utilização incorrecta e/ou modificação torna esta declaração nula. Os dois últimos dígitos do ano no qual a marcação EC foi afixada pela primeira vez: 14</p>
NL	<p>De fabrikant verklaart hierbij, onder eigen verantwoordelijkheid, dat de CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 voldoet aan alle relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen en verordeningen: 2006/95/EG (Laagspanningsrichtlijn), 2004/108/EG (Elektromagnetische compatibiliteit), 2011/65/EU (ROHS) middels naleving van de volgende normen:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Apparatuur voor booglassen - Deel 1: Voedingsbronnen voor lassen" EN 60974-2:2008 "Apparatuur voor booglassen - Deel 2: Koelvloeistofsystemen" EN 60974-3:2007 "Apparatuur voor booglassen - Deel 3: Ontstekings- en stabilisatieapparaten" EN 60974-10:2007 "Apparatuur voor booglassen - Deel 10: Eisen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit (EMC)" De apparatuur voldoet aan de vermelde Europese richtlijnen en verordeningen mits ze wordt geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de bijgevoegde instructies, geldende wetten en normen en goede technische handelwijzen. Elk misbruik en/of alle eventuele wijzigingen maken deze verklaring ongeldig. Laatste twee cijfers van het jaar waarin het CE-keurmerk voor het eerst werd aangebracht: 14</p>
SV	<p>Under eget ansvar försäkras härmed att CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 uppfyller alla relevanta bestämmelser i följande europeiska direktiv och förordningar: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) genom tillämpning av följande standarder:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Arc welding equipment - Part 1: Welding power source" EN 60974-2:2008 "Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems" EN 60974-3:2007 "Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices" EN 60974-10:2007 "Arc welding equipment - Part 1: Del 10: Krav för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" Utrustningen följer listade europeiska direktiv och förordningar om installerade, används och underhålls i enlighet med de medföljande anvisningarna, gällande lagar, normer och ljudbranschpraxis. Miss bruk och / eller ändringar gör detta uttalande ogiltigt. De två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen anbringats för första gången: 14</p>
PL	<p>Wysługuję na własną odpowiedzialność niniejszym deklaruję, że CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 spełnia wszystkie stosowne postanowienia następujących unijnych Dyrektyw oraz Rozporządzeń: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) poprzez zastosowanie następujących norm:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Sprzęt do spawania łukowego - Część 1: Spawalnicze źródła energii" EN 60974-2:2008 " Sprzęt do spawania łukowego - Część 2: Systemy chłodzenia cieczą" EN 60974-3:2007 " Sprzęt do spawania łukowego - Część 3: Urządzenia do zajarzania i stabilizacji łuku" EN 60974-10:2007 " Sprzęt do spawania łukowego. Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)" Urządzenie jest zgodne z wymienionymi Dyrektywami i Rozporządzeniami unijnymi, jeśli jest instalowane, stosowane i utrzymywane zgodnie z załączonymi instrukcjami, stosownymi ustawami, normami i dobrą praktyką inżynierską. Niewłaściwe stosowanie i/lub modyfikacja urządzenia sprawi, że niniejsza deklaracja będzie nieważna. Ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało po raz pierwszy umieszczone na produkcji: 14</p>
RO	<p>Sub răspunderea sa unică declară prin prezenta că CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 îndeplinește toate prevederile relevante din următoarele Directive și Regulamente europene: 2006/95/CE (LVD), 2004/108/CE (EMC), 2011/65/UE (ROHS) prin aplicarea următoarelor standarde:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Echipament de sudare cu arc - Partea a-I-a: Sursă de alimentare a sudării" EN 60974-2:2008 "Echipament de sudare cu arc - Partea a-II-a: Sisteme de răcire cu lichid" EN 60974-3:2007 "Echipament de sudare cu arc - Partea a-III-a: Dispozitive de aprindere de arc și stabilizare" EN 60974-10:2007 "Echipament de sudare cu arc. Partea a-X-a: Cerințe privind compatibilitatea electromagnetică (EMC-electromagnetic Compatibility)"</p> <p>Echipamentul este în conformitate cu Directivelor și Regulamentele europene menționate în cazul în care este instalat, utilizat și întreținut conform instrucțiunilor atașate, legile aplicabile, standardelor și practicilor solide în materie de proiectare. Orice utilizare necorespunzătoare și/sau orice modificare anulează prezenta declarație. Ultimele două cifre ale anului în care marcarea CE a fost adăugată pentru prima dată: 14</p>

	 AIR LIQUIDE WELDING™	EC / EU Declaration of Conformity	
CS	<p>Na svou vlastní výhradní odpovědnost tímto prohlašuji, že CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 vyhovuje všem příslušným ustanovením následujících evropských směrnic a předpisů: 2006/95/ES (LVD), 2004/108/ES (EMC), 2011/65/EU (ROHS) aplikováním následujících norem:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu". EN 60974-2:2008 "Zařízení pro obloukové svařování – Část 2: Kapalinové chladicí systémy". EN 60974-3:2007 "Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku". EN 60974-10:2007 "Zařízení pro obloukové svařování – Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)". Zařízení vyhovuje uvedeným evropským směrnicím a předpisům, jestliže jeho montáž, provozování a údržba bude prováděna v souladu s dodanými návody, platnými právními předpisy, normami a osvědčenou technickou praxí. Jakékoli nesprávné použití a/nebo úprava bude mít za následek zrušení tohoto prohlášení. Poslední dvě číslice roku, ve kterém byla poprvé připojená značka CE: 14</p>		
RU	<p>С полной ответственностью заявляю, что установка CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 соответствует всем положениям следующих европейских директив и регламентов: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) с применением следующих стандартов:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Оборудование для дуговой сварки - Часть 1: Источник питания для сварки" EN 60974-2:2008 "Оборудование для дуговой сварки- Часть 2: Жидкостная система охлаждения" EN 60974-3:2007 "Оборудование для дуговой сварки - Часть 3: Устройства зажигания и стабилизации дуги" EN 60974-10:2007 "Оборудование для дуговой сварки. Часть 10: Требования к электромагнитной совместимости (EMC)" Данное оборудование соответствует перечисленным европейским директивам и регламентам при условии установки, эксплуатации и обслуживания в соответствии с вложенными инструкциями, применимыми законами, стандартами и надлежащей инженерной практикой. Любое неправильное применение и/или любая модификация приведут к аннулированию данной декларации. Последние две цифры года, в котором впервые была проставлена маркировка CE: 14</p>		
DA	<p>Erklærer herved under eneansvar at CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 opfylder alle relevante bestemmelser i de følgende europæiske direktiver og forordninger: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) ved anvendelse af følgende standarer:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Buesvejseudstyr- Del 1: Svejsestrømkilde" EN 60974-2:2008 "Buesvejseudstyr- Del 2: Flydende kølesystemer" EN 60974-3:2007 "Buesvejseudstyr- Del 3: Bue "striking" og stabiliserende enheder" EN 60974-10:2007 "Buesvejseudstyr Del 10: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krav" Udstyret opfører de oplistede europæiske direktiver og forordning, hvis det installers, bruges og vedligeholdes i overensstemmelse med de vedlagte instruktioner, anvendte love, standarder og lydteknisk praksis. Ethvert misbrug og/eller ændring gør denne erklæring for ugyldig. Sidste to cifre angivet året i hvilket CE mærkning var anvendt for første gang: 14</p>		
NO	<p>Under hans eneansvar erklærer herved at CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 oppfyller alle de relevante bestemmelsene i følgende europeiske direktiver og forordninger: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) ved å bruke en av følgende standarer:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Buesveise-utstyr - Del 1: Sveisestrøm kilde" EN 60974-2:2008 "Buesveising-utstyr - Del 2: Væskesbaserte kjølesystemer" EN 60974-3:2007 "Buesveise-utstyr - Del 3: Bue-slag og stabilisering av enheter" EN 60974-10:2007 "Buesveise-utstyr. Del 10: Elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) krav" Utstyret er i samsvar med nevnte europeiske direktiver og forordninger hvis installert, brukt og vedlikeholdt i henhold til de vedlagte instrukser, gjeldende lover, standarder og gode ingeniør-praksiser. All misbruk og/eller modifikasjoner gjør denne erklæringen ugyldig. Siste to siffer i årstallet der CE merkingen ble påført for første gang: 14</p>		
FI	<p>Hän ilmoittaa täysin omalla vastuullaan, että CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 täyttää eurooppalaiset direktiivit ja säädökset kaikilla olennaisilta osiltaan: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) seuraavia standardeja käyttäen:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Valokaarihitsauslaitteet - Osa 1: Hitsauksen virtalähde" EN 60974-2:2008 "Valokaarihitsauslaitteet - Osa 2: Nestejäähdystinjärjestelmät" EN 60974-3:2007 "Valokaarihitsauslaitteet - Osa 3: Valokaarisyytyks- ja vakautuslaitteet" EN 60974-10:2007 "Valokaarihitsauslaitteet. Osa 10: Sähkömagneettiset yhteensopivuusvaatimukset (EMC)" Laitteisto täyttää lueteloidut eurooppalaiset direktiivit ja säädökset, jos se on asennettu, sitä käytetään ja ylläpidetään mukana toimitettujen ohjeiden, sovellettavien lakiens, standardien ja asianmukaisten teknisten työtapojen mukaisesti. Laitteen väärinkäyttö ja/tai muokkaukset tekevät tästä julistuksesta mitättömän. Kaksi ensimmäistä vuosiluvun numeroa, jolloin CE-merkintä myönnettiin ensimmäistä kertaa: 14</p>		

	EC / EU Declaration of Conformity
SK	<p>Na svoju vlastnú zodpovednosť týmto prehlasuje, že CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 spĺňa všetky príslušné ustanovenia nasledovných európskych smerníc a predpisov: 2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 2011/65/EU (ROHS) aplikovaním nasledovných nariem:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Zariadenie na oblúkové zváranie - 1. časť: Zvárací silový zdroj".</p> <p>EN 60974-2:2008 "Zariadenie na oblúkové zváranie - 2. časť: Kvapalinové chladiace systémy"</p> <p>EN 60974-3:2007 "Zariadenie na oblúkové zváranie - 3. časť: Zariadenia na zapálenie a stabilizáciu oblúka"</p> <p>EN 60974-10:2007 "Zariadenie na oblúkové zváranie. 10. časť: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)"</p> <p>Zariadenie spĺňa vymenované európske smernice a predpisy, ak je namontované, používané a udržiavané v súlade s priloženými pokynmi, platnými zákonomi, normami a osvedčenou technickou praxou. Akékoľvek nesprávne použitie a/alebo úprava bude mať za následok zrušenie tohto prehlásenia. Posledné dve číslice roku, v ktorom bola po prvý krát pripojená značka CE. 14</p>
EL	<p>Η κατασκευάστρια εταιρεία δηλώνει δια της παρούσης ότι το CITOTIG 240 & 310 AC/DC EASY - W000381667 - W000381669 πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις των εξής Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών: 2006/95/EK (LVD), 2004/108/EK (EMC), 2011/65/EE (ROHS) μέσω της εφαρμογής των εξής προτύπων:</p> <p>EN 60974-1:2005 "Εξοπλισμός συγκόλλησης με τόξο - Μέρος 1: Πηγή ισχύος συγκόλλησης"</p> <p>EN 60974-2:2008 "Εξοπλισμός συγκόλλησης με τόξο - Μέρος 2: Συστήματα ψύξης με υγρό"</p> <p>EN 60974-3:2007 "Εξοπλισμός συγκόλλησης με τόξο - Μέρος 3: Συσκευές έναρξης και σταθεροποίησης τόξου"</p> <p>EN 60974-10:2007 "Εξοπλισμός συγκόλλησης με τόξο. Μέρος 10: Απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)"</p> <p>Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις προαναφερόμενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς με την προϋπόθεση ότι εγκαθίσταται, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις εσωκλειόμενες οδηγίες, την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρότυπα και τις βέλτιστες μηχανολογικές πρακτικές. Η δήλωση αυτή ακυρώνεται σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή/και τροποποίησης. Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους πρώτης επιθεσης της σήμανσης CE: 14</p>

Saint Ouen l'aumône le 27/10/2014



MARIA NILSSON
CORPORATE EQUIPMENT
MARKETING DIRECTOR