

RED-D-ARC **LN-25™ PRO EXTREME DUAL POWER**

S'applique aux machines dont le numéro de code est : 11750

Red-D-Arc **Welderentals®**

MANUEL DE L'OPÉRATEUR

Appareil de Soudage Red-D-Arc Fabriquée Conformément aux Spécifications

Cette soudeuse **RED-D-ARC** a été fabriquée conformément aux spécifications de conception de **RED-D-ARC** Série Extrêmement Lourde de Lincoln Electric

La sécurité dépend de vous

Cette soudeuse a été conçue et fabriquée en tenant compte de la sécurité. Toutefois, la sécurité en général peut être accrue grâce à une bonne installation ... et à la plus grande prudence de votre part.

NE PAS INSTALLER, UTILISER OU RÉPARER CE MATÉRIEL SANS AVOIR LU CE MANUEL ET LES MESURES DE SÉCURITÉ QU'IL CONTIENT

Et, par dessus tout, réfléchir avant d'agir et exercer la plus grande prudence.

1-800-245-3660

Le plus grand parc d'Équipement de Soudage d'Amérique du Nord

MERCI D'AVOIR SÉLECTIONNÉ UN PRODUIT DE QUALITÉ DE LINCOLN ELECTRIC.

MERCI D'EXAMINER IMMÉDIATEMENT L'ÉTAT DU CARTON ET DE L'ÉQUIPEMENT

Lorsque cet équipement est expédié, la propriété passe à l'acheteur sur réception par le transporteur. En conséquence, les réclamations pour matériel endommagé dans l'expédition doit être effectuées par l'acheteur auprès de l'entreprise de transport au moment où la livraison est reçue.

LA SÉCURITÉ REPOSE SUR VOUS

L'équipement de soudure et de coupage à l'arc de Lincoln est conçu et fabriqué dans un souci de sécurité. Toutefois, votre sécurité générale peut être augmentée par une installation appropriée... et une utilisation réfléchie de votre part. **NE PAS INSTALLER, UTILISER NI RÉPARER CET ÉQUIPEMENT SANS LIRE LE PRÉSENT MANUEL ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ QUI Y SONT CONTENUES.** Et, surtout, pensez avant d'agir et soyez prudent.

AVERTISSEMENT

Cette mention apparaît lorsque les informations doivent être suivies exactement afin d'éviter toute blessure grave ou mortelle.

ATTENTION

Cette mention apparaît lorsque les informations doivent être suivies afin d'éviter toute blessure corporelle mineure ou d'endommager cet équipement.



MAINTENEZ VOTRE TÊTE À L'ÉCART DE LA FUMÉE.

NE PAS trop s'approcher de l'arc.

Utiliser des verres correcteurs si nécessaire afin de rester à une distance raisonnable de l'arc.

LIRE et se conformer à la fiche de données de sécurité (FDS) et aux étiquettes d'avertissement qui apparaissent sur tous les récipients de matériaux de soudure.

UTILISER UNE VENTILATION

ou une évacuation suffisantes au niveau de l'arc, ou les deux, afin de maintenir les fumées et les gaz hors de votre zone de respiration et de la zone générale.

DANS UNE GRANDE PIÈCE OU À L'EXTÉRIEUR, la ventilation naturelle peut être adéquate si vous maintenez votre tête hors de la fumée (voir ci-dessous).

UTILISER DES COURANTS D'AIR NATURELS ou des ventilateurs pour maintenir la fumée à l'écart de votre visage.

Si vous développez des symptômes inhabituels, consultez votre superviseur. Peut-être que l'atmosphère de soudure et le système de ventilation doivent être vérifiés.



PORTER UNE PROTECTION CORRECTE DES YEUX, DES OREILLES ET DU CORPS

PROTÉGEZ vos yeux et votre visage à l'aide d'un masque de soudeur bien ajusté avec la classe adéquate de lentille filtrante (voir ANSI Z49.1).

PROTÉGEZ votre corps contre les éclaboussures de soudage et les coups d'arc à l'aide de vêtements de protection incluant des vêtements en laine, un tablier et des gants ignifugés, des guêtres en cuir et des bottes.

PROTÉGER autrui contre les éclaboussures, les coups d'arc et l'éblouissement à l'aide de grilles ou de barrières de protection.



DANS CERTAINES ZONES, une protection contre le bruit peut être appropriée.

S'ASSURER que l'équipement de protection est en bon état.

En outre, porter des lunettes de sécurité **EN PERMANENCE.**



SITUATIONS PARTICULIÈRES

NE PAS SOUDER NI COUPER des récipients ou des matériels qui ont été précédemment en contact avec des matières dangereuses à moins qu'ils n'aient été adéquatement nettoyés. Ceci est extrêmement dangereux.

NE PAS SOUDER NI COUPER des pièces peintes ou plaquées à moins que des précautions de ventilation particulières n'aient été prises. Elles risquent de libérer des fumées ou des gaz fortement toxiques.

Mesures de précaution supplémentaires

PROTÉGER les bouteilles de gaz comprimé contre une chaleur excessive, des chocs mécaniques et des arcs ; fixer les bouteilles pour qu'elles tombent pas.

S'ASSURER que les bouteilles ne sont jamais mises à la terre ou une partie d'un circuit électrique.

DÉGAGER tous les risques d'incendie potentiels hors de la zone de soudage.

TOUJOURS DISPOSER D'UN ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE PRÊT POUR UNE UTILISATION IMMÉDIATE ET SAVOIR COMMENT L'UTILISER.



PARTIE A : AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENTS CALIFORNIE PROPOSITION 65



AVERTISSEMENT : Respirer des gaz d'échappement au diesel vous expose à des produits chimiques connus par l'état de Californie pour causer cancers, anomalies congénitales, ou autres anomalies de reproduction.

- Toujours allumer et utiliser le moteur dans un endroit bien ventilé.
- Pour un endroit exposé, évacuer les gaz vers l'extérieur.
- Ne pas modifier ou altérer le système d'échappement.
- Ne pas faire tourner le moteur sauf si nécessaire.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65warnings.ca.gov/diesel

AVERTISSEMENT : Ce produit, lorsqu'il est utilisé pour le soudage ou la découpe, produit des émanations ou gaz contenant des produits chimiques connus par l'état de Californie pour causer des anomalies congénitales et, dans certains cas, des cancers. (Code de santé et de sécurité de la Californie, Section § 25249.5 et suivantes.)



AVERTISSEMENT : Cancer et anomalies congénitales www.P65warnings.ca.gov

LE SOUDAGE À L'ARC PEUT ÊTRE DANGEREUX. PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES DE BLESSURES GRAVES OU DE LA MORT. ÉLOIGNEZ LES ENFANTS. LES PORTEURS DE PACEMAKER DOIVENT CONSULTER LEUR MÉDECIN AVANT UTILISATION.

Lisez et assimilez les points forts sur la sécurité suivants : Pour plus d'informations liées à la sécurité, il est vivement conseillé d'obtenir une copie de « Sécurité dans le soudage & la découpe - Norme ANSI Z49.1 » auprès de l'American Welding Society, P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135 ou la norme CSA W117.2-1974. Une copie gratuite du feuillet E205 « Sécurité au soudage à l'arc » est disponible auprès de Lincoln Electric Company, 22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199.

ASSUREZ-VOUS QUE SEULES LES PERSONNES QUALIFIÉES EFFECTUENT LES PROCÉDURES D'INSTALLATION, D'OPÉRATION, DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION.



POUR ÉQUIPEMENT À MOTEUR.

- 1.a. Éteindre le moteur avant toute tâche de dépannage et de maintenance à moins que la tâche de maintenance nécessite qu'il soit en marche.
- 1.b. Utiliser les moteurs dans des endroits ouverts, bien ventilés ou évacuer les gaz d'échappement du moteur à l'extérieur.



- 1.c. Ne pas ajouter d'essence à proximité d'un arc électrique de soudage à flamme ouverte ou si le moteur est en marche. Arrêter le moteur et le laisser refroidir avant de remplir afin d'éviter que l'essence répandue ne se vaporise au contact de parties chaudes du moteur et à l'allumage. Ne pas répandre d'essence lors du remplissage du réservoir. Si de l'essence est répandue, l'essuyer et ne pas allumer le moteur tant que les gaz n'ont pas été éliminés.



- 1.d. Garder les dispositifs de sécurité de l'équipement, les couvercles et les appareils en position et en bon état. Éloigner les mains, cheveux, vêtements et outils des courroies en V, équipements, ventilateurs et de tout autre pièce en mouvement lors de l'allumage, l'utilisation ou la réparation de l'équipement.



- 1.e. Dans certains cas, il peut être nécessaire de retirer les dispositifs de sécurité afin d'effectuer la maintenance requise. Retirer les dispositifs uniquement si nécessaire et les replacer lorsque la maintenance nécessitant leur retrait est terminée. Toujours faire preuve de la plus grande attention lors du travail à proximité de pièces en mouvement.

- 1.f. Ne pas mettre vos mains à côté du ventilateur du moteur. Ne pas essayer d'outrepasser le régulateur ou le tendeur en poussant les tiges de commande des gaz pendant que le moteur est en marche.

- 1.g. Afin d'éviter d'allumer accidentellement les moteurs à essence pendant que le moteur est en marche ou le générateur de soudage pendant la maintenance, débrancher les câbles de la bougie d'allumage, la tête d'allumage ou le câble magnétique le cas échéant.

- 1.h. Afin d'éviter de graves brûlures, ne pas retirer le bouchon de pression du radiateur lorsque le moteur est chaud.



LES CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES PEUVENT ÊTRE DANGEREUX.



- 2.a. Le courant électrique traversant les conducteurs crée des champs électriques et magnétiques (CEM) localisés. Le courant de soudage crée des CEM autour des câbles et de machines de soudage.
- 2.b. Les CEM peuvent interférer avec certains pacemakers, et les soudeurs portant un pacemaker doivent consulter un médecin avant le soudage.
- 2.c. L'exposition aux CEM dans le soudage peuvent avoir d'autres effets sur la santé qui ne sont pas encore connus.
- 2.d. Tous les soudeurs doivent suivre les procédures suivantes afin de minimiser l'exposition aux CEM à partir du circuit de soudage :
 - 2.d.1. Acheminer les câbles de l'électrode et ceux de retour ensemble - Les protéger avec du ruban adhésif si possible.
 - 2.d.2. Ne jamais enrouler le fil de l'électrode autour de votre corps.
 - 2.d.3. Ne pas se placer entre l'électrode et les câbles de retour. Si le câble de l'électrode est sur votre droite, le câble de retour doit aussi se trouver sur votre droite.
 - 2.d.4. Brancher le câble de retour à la pièce aussi proche que possible de la zone étant soudée.
 - 2.d.5. Ne pas travailler à proximité d'une source de courant pour le soudage.



UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT TUER.



- 3.a. Les circuits d'électrode et de retour (ou de terre) sont électriquement « chauds » lorsque la machine à souder est en marche. Ne pas toucher ces pièces « chaudes » à même la peau ou avec des vêtements humides. Porter des gants secs, non troués pour isoler les mains.
- 3.b. Isolez-vous de la pièce et du sol en utilisant un isolant sec. S'assurer que l'isolation est suffisamment grande pour couvrir votre zone complète de contact physique avec la pièce et le sol.

En sus des précautions de sécurité normales, si le soudage doit être effectué dans des conditions électriquement dangereuses (dans des emplacements humides, ou en portant des vêtements mouillés ; sur des structures en métal telles que des sols, des grilles ou des échafaudages ; dans des postures inconfortables telles que assis, agenouillé ou allongé, s'il existe un risque élevé de contact inévitable ou accidentel avec la pièce à souder ou le sol), utiliser l'équipement suivant :

- Machine à souder (électrique par fil) à tension constante CC semi-automatique.
 - Machine à souder (à tige) manuelle CC.
 - Machine à souder CA avec commande de tension réduite.
- 3.c. Dans le soudage électrique par fil semi-automatique ou automatique, l'électrode, la bobine de l'électrode, la tête de soudage, la buse ou le pistolet de soudage semi-automatique sont également électriquement « chauds ».
 - 3.d. Toujours s'assurer que le câble de retour établit une bonne connexion électrique avec le métal en cours de soudage. La connexion doit se trouver aussi près que possible de la zone en cours de soudage.
 - 3.e. Relier à la terre la pièce ou le métal à souder sur une bonne masse (terre) électrique.
 - 3.f. Maintenir le support d'électrode, la bride de serrage de la pièce, le câble de soudure et le poste de soudage en bon état, sans danger et opérationnels. Remplacer l'isolant endommagé.
 - 3.g. Ne jamais plonger l'électrode dans de l'eau pour le refroidir.
 - 3.h. Ne jamais toucher simultanément les pièces électriquement « chaudes » des supports d'électrode connectés à deux postes de soudure parce que la tension entre les deux peut être le total de la tension à circuit ouvert des deux postes de soudure.
 - 3.i. Lorsque vous travaillez au dessus du niveau du sol, utilisez une ceinture de travail afin de vous protéger d'une chute au cas où vous recevriez une décharge.
 - 3.j. Voir également les points 6.c. et 8.



LES RAYONS DE L'ARC PEUVENT BRÛLER



- 4.a. Utiliser un masque avec le filtre et les protège-lentilles appropriés pour protéger vos yeux contre les étincelles et les rayons de l'arc lors d'un soudage ou en observant un soudage à l'arc visible. L'écran et la lentille du filtre doivent être conformes à la norme ANSI Z87.1 Normes.
- 4.b. Utiliser des vêtements adaptés fabriqués avec des matériaux résistants à la flamme afin de protéger votre peau et celle de vos aides contre les rayons d'arc électrique.
- 4.c. Protéger les autres personnels à proximité avec un blindage ignifugé, adapté et/ou les avertir de ne pas regarder ni de s'exposer aux rayons d'arc électrique ou à des éclaboussures chaudes de métal.



LES FUMÉES ET LES GAZ PEUVENT ÊTRE DANGEREUX.



- 5.a. Le soudage peut produire des fumées et des gaz dangereux pour la santé. Éviter d'inhaler ces fumées et ces gaz. Lors du soudage, maintenir votre tête hors de la fumée. Utiliser une ventilation et/ou une évacuation suffisantes au niveau de l'arc afin de maintenir les fumées et les gaz hors de la zone de respiration. **Lors d'un soudage par rechargement dur (voir les instructions sur le récipient ou la FDS) ou sur de l'acier plaqué de plomb ou cadmié ou des enrobages qui produisent des fumées fortement toxiques, maintenir l'exposition aussi basse que possible et dans les limites OSHA PEL et ACGIH TLV en vigueur en utilisant une ventilation mécanique ou une évacuation locale à moins que les évaluations de l'exposition n'en indiquent autrement. Dans des espaces confinés ou lors de certaines circonstances, à l'extérieur, un appareil respiratoire peut également être requis. Des précautions supplémentaires sont également requises lors du soudage sur de l'acier galvanisé.**
5. b. Le fonctionnement de l'équipement de contrôle de la fumée de soudage est affecté par différents facteurs incluant une utilisation et un positionnement appropriés de l'équipement, la maintenance de l'équipement ainsi que la procédure de soudage spécifique et l'application impliquées. Le niveau d'exposition des opérateurs doit être vérifié lors de l'installation puis périodiquement par la suite afin d'être certain qu'il se trouve dans les limites OSHA PEL et ACGIH TLV en vigueur.
- 5.c. Ne pas souder dans des emplacements à proximité de vapeurs d'hydrocarbure chloré provenant d'opérations de dégraissage, de nettoyage ou de vaporisation. La chaleur et les rayons de l'arc peuvent réagir avec des vapeurs de solvant pour former du phosgène, un gaz hautement toxique, ainsi que d'autres produits irritants.
- 5.d. Les gaz de protection utilisés pour le soudage à l'arc peuvent déplacer l'air et causer des blessures ou la mort. Toujours utiliser suffisamment de ventilation, particulièrement dans des zones confinées, pour assurer que l'air ambiant est sans danger.
- 5.e. Lire et assimiler les instructions du fabricant pour cet équipement et les consommables à utiliser, incluant la fiche de données de sécurité (FDS), et suivre les pratiques de sécurité de votre employeur. Des formulaires de FDS sont disponibles auprès de votre distributeur de soudure ou auprès du fabricant.
- 5.f. Voir également le point 1.b.



LE SOUDAGE ET LES ÉTINCELLES DE COUPAGE PEUVENT CAUSER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION.



- 6.a. Éliminer les risques d'incendie de la zone de soudage. Si ce n'est pas possible, les couvrir pour empêcher les étincelles de soudage d'allumer un incendie. Ne pas oublier que les étincelles de soudage et les matériaux brûlants du soudage peuvent facilement passer à travers de petites craquelures et ouvertures vers des zones adjacentes. Éviter de souder à proximité de conduites hydrauliques. Disposer d'un extincteur à portée de main.
- 6.b. Lorsque des gaz comprimés doivent être utilisés sur le site de travail, des précautions particulières doivent être prises afin d'éviter des situations dangereuses. Se référer à « Sécurité pour le soudage et le coupage » (norme ANSI Z49.1) ainsi qu'aux informations de fonctionnement de l'équipement utilisé.
- 6.c. Lorsque vous ne soudez pas, assurez-vous qu'aucune partie du circuit d'électrode touche la pièce ou le sol. Un contact accidentel peut causer une surchauffe et créer un risque d'incendie.
- 6.d. Ne pas chauffer, couper ou souder des réservoirs, des fûts ou des récipients avant que les étapes appropriées n'aient été engagées afin d'assurer que de telles procédures ne produiront pas des vapeurs inflammable ou toxiques provenant de substances à l'intérieur. Elles peuvent causer une explosion même si elles ont été « nettoyées ». Pour information, acheter « Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping That Have Held Hazardous Substances » (Mesures de sécurité pour la préparation du soudage et du coupage de récipients et de canalisations qui ont retenu des matières dangereuses), AWS F4.1 auprès de l'American Welding Society (Société Américaine de Soudage) (voir l'adresse ci-dessus).
- 6.e. Ventiler les produits moulés creux ou les récipients avant de chauffer, de couper ou de souder. Ils risquent d'exploser.
- 6.f. Des étincelles et des éclaboussures sont projetées de l'arc de soudage. Porter des vêtements de protection sans huile tels que des gants en cuir, une chemise épaisse, un pantalon sans revers, des chaussures montantes ainsi qu'un casque au dessus de vos cheveux. Porter des protège-tympons lors d'un soudage hors position ou dans des emplacements confinés. Dans une zone de soudage, porter en permanence des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux de protection.
- 6.g. Connecter le câble de retour sur la pièce aussi près que possible de la zone de soudure. Les câbles de retour connectés à la structure du bâtiments ou à d'autres emplacements éloignées de la zone de soudage augmentent le risque que le courant de soudage passe à travers les chaînes de levage, les câbles de grue ou d'autres circuits alternatifs. Ceci peut créer des risques d'incendie ou de surchauffe des chaînes ou câbles de levage jusqu'à leur défaillance.
- 6.h. Voir également le point 1.c.
- 6.i. Lire et se conformer à la norme NFPA 51B, « Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work » (Norme de prévention contre l'incendie durant le soudage, le coupage et d'autres travaux à chaud), disponible auprès de la NFPA, 1 Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy, MA 022690-9101.
- 6.j. Ne pas utiliser une source d'alimentation de soudage pour le dégel des canalisations.



LA BOUTEILLE PEUT EXPLOSER SI ELLE EST ENDOMMAGÉE

- 7.a. Utiliser uniquement des bouteilles de gaz comprimé contenant le gaz de protection correct pour le processus utilisé ainsi que des régulateurs fonctionnant correctement conçus pour le gaz et la pression utilisés. Tous les tuyaux, raccords, etc. doivent être adaptés à l'application et maintenus en bon état. 
- 7.b. Toujours maintenir les bouteilles en position verticale, solidement attachées à un châssis ou à un support fixe.
- 7.c. Les bouteilles doivent se trouver :
 - À l'écart des zones où elles risquent d'être heurtées ou exposées à des dommages matériels.
 - À distance de sécurité d'opérations de soudage ou de coupage à l'arc et de toute source de chaleur, d'étincelles ou de flammes.
- 7.d. Ne jamais laisser l'électrode, le support de l'électrode ou de quelconques pièces électriquement « chaudes » toucher une bouteille.
- 7.e. Maintenir votre tête et votre visage à l'écart de la sortie du robinet de la bouteille lors de l'ouverture de ce dernier.
- 7.f. Les capuchons de protection de robinet doivent toujours être en place et serrés à la main sauf quand la bouteille est en cours d'utilisation ou connectée pour être utilisée.
- 7.g. Lire et suivre les instructions sur les bouteilles de gaz comprimé, l'équipement associé, et la publication CGA P-1, « Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders » (précautions pour la manipulation sécurisée d'air comprimé en bouteilles) disponible auprès de la Compressed Gas Association (association des gaz comprimés), 14501 George Carter Way Chantilly, VA 20151.



POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



- 8.a. Couper l'alimentation d'entrée en utilisant le sectionneur au niveau de la boîte de fusibles avant de travailler sur l'équipement.
- 8.b. Installer l'équipement conformément au U.S. National Electrical Code, à tous les codes locaux et aux recommandations du fabricant.
- 8.c. Relier à la terre l'équipement conformément au U.S. National Electrical Code et aux recommandations du fabricant.

**Se référer
à <http://www.lincolnelectric.com/safety>
pour d'avantage d'informations sur
la sécurité.**

PRÉCAUTIONS DE SÛRETÉ

Pour votre propre protection lire et observer toutes les instructions et les précautions de sûreté spécifiques qui paraissent dans ce manuel aussi bien que les précautions de sûreté générales suivantes:

Sûreté Pour Soudage A L'Arc

1. Protégez-vous contre la secousse électrique:
 - a. Les circuits à l'électrode et à la pièce sont sous tension quand la machine à souder est en marche. Éviter toujours tout contact entre les parties sous tension et la peau nue ou les vêtements mouillés. Porter des gants secs et sans trous pour isoler les mains.
 - b. Faire très attention de bien s'isoler de la masse quand on soude dans des endroits humides, ou sur un plancher métallique ou des grilles métalliques, principalement dans les positions assis ou couché pour lesquelles une grande partie du corps peut être en contact avec la masse.
 - c. Maintenir le porte-électrode, la pince de masse, le câble de soudage et la machine à souder en bon et sûr état de fonctionnement.
 - d. Ne jamais plonger le porte-électrode dans l'eau pour le refroidir.
 - e. Ne jamais toucher simultanément les parties sous tension des porte-électrodes connectés à deux machines à souder parce que la tension entre les deux pinces peut être le total de la tension à vide des deux machines.
 - f. Si on utilise la machine à souder comme une source de courant pour soudage semi-automatique, ces précautions pour le porte-électrode s'appliquent aussi au pistolet de soudage.
2. Dans le cas de travail au dessus du niveau du sol, se protéger contre les chutes dans le cas où on recoit un choc. Ne jamais enrouler le câble-électrode autour de n'importe quelle partie du corps.
3. Un coup d'arc peut être plus sévère qu'un coup de soliel, donc:
 - a. Utiliser un bon masque avec un verre filtrant approprié ainsi qu'un verre blanc afin de se protéger les yeux du rayonnement de l'arc et des projections quand on soude ou quand on regarde l'arc.
 - b. Porter des vêtements convenables afin de protéger la peau de soudeur et des aides contre le rayonnement de l'arc.
 - c. Protéger l'autre personnel travaillant à proximité au soudage à l'aide d'écrans appropriés et non-inflammables.
4. Des gouttes de laitier en fusion sont émises de l'arc de soudage. Se protéger avec des vêtements de protection libres de l'huile, tels que les gants en cuir, chemise épaisse, pantalons sans revers, et chaussures montantes.

5. Toujours porter des lunettes de sécurité dans la zone de soudage. Utiliser des lunettes avec écrans latéraux dans les zones où l'on pique le laitier.
6. Eloigner les matériaux inflammables ou les recouvrir afin de prévenir tout risque d'incendie dû aux étincelles.
7. Quand on ne soude pas, poser la pince à un endroit isolé de la masse. Un court-circuit accidentel peut provoquer un échauffement et un risque d'incendie.
8. S'assurer que la masse est connectée le plus près possible de la zone de travail qu'il est pratique de le faire. Si on place la masse sur la charpente de la construction ou d'autres endroits éloignés de la zone de travail, on augmente le risque de voir passer le courant de soudage par les chaînes de levage, câbles de grue, ou autres circuits. Cela peut provoquer des risques d'incendie ou d'échauffement des chaînes et des câbles jusqu'à ce qu'ils se rompent.
9. Assurer une ventilation suffisante dans la zone de soudage. Ceci est particulièrement important pour le soudage de tôles galvanisées plombées, ou cadmiées ou tout autre métal qui produit des fumeés toxiques.
10. Ne pas souder en présence de vapeurs de chlore provenant d'opérations de dégraissage, nettoyage ou pistolage. La chaleur ou les rayons de l'arc peuvent réagir avec les vapeurs du solvant pour produire du phosgène (gas fortement toxique) ou autres produits irritants.
11. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sûreté, voir le code "Code for safety in welding and cutting" CSA Standard W 117.2-1974.

PRÉCAUTIONS DE SÛRETÉ POUR LES MACHINES À SOUDER À TRANSFORMATEUR ET À REDRESSEUR

1. Relier à la terre le chassis du poste conformément au code de l'électricité et aux recommandations du fabricant. Le dispositif de montage ou la pièce à souder doit être branché à une bonne mise à la terre.
2. Autant que possible, l'installation et l'entretien du poste seront effectués par un électricien qualifié.
3. Avant de faire des travaux à l'intérieur de poste, la débrancher à l'interrupteur à la boîte de fusibles.
4. Garder tous les couvercles et dispositifs de sûreté à leur place.

Compatibilité Électromagnétique (EMC)

Conformité

Les produits portant la marque CE sont conformes aux Directives du Conseil de la Communauté Européenne du 15 Dec 2004 sur le rapprochement des lois des États Membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2004/108/EC. Ce produit a été fabriqué conformément à une norme nationale qui met en place une norme harmonisée : EN 60974-10 Norme de Compatibilité Électromagnétique (EMC) du Produit pour Appareil de Soudage à l'Arc. Il s'utilise avec d'autres appareils de Lincoln Electric. Il est conçu pour un usage industriel et professionnel.

Introduction

Tout appareil électrique génère de petites quantités d'émissions électromagnétiques. Les émissions électriques peuvent se transmettre au travers de lignes électriques ou répandues dans l'espace, tel un radio transmetteur. Lorsque les émissions sont reçues par un autre appareil, il peut en résulter des interférences électriques. Les émissions électriques peuvent affecter de nombreuses sortes d'appareils électriques : une autre soudeuse se trouvant à proximité, la réception de la télévision et de la radio, les machines à contrôle numérique, les systèmes téléphoniques, les ordinateurs, etc. Il faut donc être conscients qu'il peut y avoir des interférences et que des précautions supplémentaires peuvent être nécessaires lorsqu'une source de puissance de soudure est utilisée dans un établissement domestique.

Installation et Utilisation

L'utilisateur est responsable de l'installation et de l'utilisation de la soudeuse conformément aux instructions du fabricant. Si des perturbations électromagnétiques sont détectées, l'utilisateur de la soudeuse sera responsable de résoudre le problème avec l'assistance technique du fabricant. Dans certains cas, cette action réparatrice peut être aussi simple qu'un branchement du circuit de soudage à une prise de terre, voir la Note. Dans d'autres cas, elle peut impliquer la construction d'un blindage électromagnétique qui renferme la source d'alimentation et la pièce à souder avec des filtres d'entrée. Dans tous les cas, les perturbations électromagnétiques doivent être réduites jusqu'au point où elles ne représentent plus un problème.

Note: Le circuit de soudage peut être branché à une prise de terre ou ne pas l'être pour des raisons de sécurité, en fonction des codes nationaux. Tout changement dans les installations de terre ne doit être autorisé que par une personne compétente pour évaluer si les modifications augmenteront le risque de blessure, par exemple, en permettant des voies de retour du courant parallèle de soudage, ce qui pourrait endommager les circuits de terre d'autres appareils.

Évaluation de la Zone

Avant d'installer un appareil à souder, l'utilisateur devra évaluer les problèmes électromagnétiques potentiels dans la zone environnante. Tenir compte des points suivants :

- a) d'autres câbles d'alimentation, de contrôle, de signalisation et de téléphone, au-dessus, en dessous et à côté de la soudeuse ;
- b) transmetteurs et récepteurs de radio et télévision ;
- c) ordinateurs et autres appareils de contrôle ;
- d) équipement critique de sécurité, par exemple, surveillance d'équipement industriel ;
- e) la santé de l'entourage, par exemple, l'utilisation de stimulateurs cardiaques ou d'appareils auditifs ;
- f) équipement utilisé pour le calibrage et les prises de mesures ;
- g) l'immunité d'autres appareils dans les alentours. L'utilisateur devra s'assurer que les autres appareils utilisés dans les alentours sont compatibles. Ceci peut demander des mesures supplémentaires de protection ;
- h) l'heure à laquelle la soudure ou d'autres activités seront réalisées.

Electromagnetic Compatibility (EMC)

La taille de la zone environnante à considérer dépendra de la structure de l'immeuble et des autres activités qui y sont réalisées. La zone environnante peut s'étendre au-delà des installations.

Méthodes de Réduction des Émissions

Alimentation Secteur

La soudeuse doit être branchée sur le secteur conformément aux recommandations du fabricant. S'il y a des interférences, il peut s'avérer nécessaire de prendre des précautions supplémentaires telles que le filtrage de l'alimentation secteur. Il serait bon de considérer la possibilité de gainer dans un conduit métallique ou équivalent le câble d'alimentation d'une soudeuse installée de façon permanente. Le gainage devra être électriquement continu sur toute sa longueur. Le gainage devra être branché sur la source d'alimentation de soudage afin de maintenir un bon contact électrique entre le conduit et l'enceinte de la source d'alimentation de soudage.

Maintenance de la Soudeuse

La soudeuse doit recevoir une maintenance de routine conformément aux recommandations du fabricant. Tous les accès ainsi que les portes et couvercles de service doivent être fermés et correctement fixés lorsque la soudeuse est en marche. La soudeuse ne doit être modifiée d'aucune façon, mis à part les changements et réglages décrits dans les instructions du fabricant. En particulier, la distance disruptive des mécanismes d'établissement et de stabilisation de l'arc doivent être ajustés et conservés conformément aux recommandations du fabricant.

Câbles de Soudage

Les câbles de soudage doivent être aussi courts que possible et placés les uns à côtés des autres, au niveau du sol ou tout près du sol.

Connexion Équipotentielle

La connexion de tous les composants métalliques lors de l'installation de soudage et près de celle-ci doit être prise en compte. Cependant, les composants métalliques connectés à la pièce à souder augmentent le risque pour l'opérateur de recevoir un choc s'il touchait en même temps ces éléments métalliques et l'électrode.

Branchement à Terre de la Pièce à Souder

Lorsque la pièce à souder n'est pas en contact avec une prise de terre pour des raisons de sécurité électrique, ou n'est pas raccordée à une prise de terre du fait de sa taille et de sa position, par exemple, coque de bateau ou structure en acier d'un bâtiment, une connexion raccordant la pièce à souder à la terre peut réduire les émissions dans certains cas, mais pas dans tous. Des précautions doivent être prises afin d'empêcher que le raccordement à terre de la pièce à souder n'augmente le risque de blessures pour les usagers ou de possibles dommages à d'autres appareils électriques. Lorsqu'il est nécessaire, le raccordement de la pièce à souder à la prise de terre doit être effectué au moyen d'une connexion directe à la pièce à souder, mais dans certains pays où les connexions directes ne sont pas permises, la connexion équipotentielle devra être réalisée par une capacitance appropriée, choisie conformément aux régulations nationales

Blindage et Gainage

Des blindages et des gaines sélectifs sur d'autres câbles et appareils dans la zone environnante peuvent réduire les problèmes d'interférences. Le blindage de toute l'installation de soudage peut être pris en compte pour des applications spéciales. ¹.

¹ Des extraits du texte précédent sont contenus dans la norme EN 60974-10 : « Norme de Compatibilité Électromagnétique (EMC) du Produit pour Appareil de Soudage à l'Arc ».

Installation	Section A
Spécifications Techniques.....	A-1
Mesures de Sécurité	A-2
Emplacement	A-2
Protection contre la Haute Fréquence.....	A-2
Tailles des Câbles de Soudage.....	A-2
Câble de Contrôle Analogique	A-3
Branchements du Câble et Connecteur du Câble de Contrôle	A-4
Connexion du Gaz de Protection	A-4
Configuration de l'Entraîneur de Fil.....	A-5
Changement du Coussinet Recepteur du Pistolet	A-5
Procédure pour Installer les Rouleaux Conducteurs et les Guide-Fils	A-5
Réglage du Bras de Pression.....	A-6
Chargement de Bobines de Fil.....	A-6
Connexion du Pistolet	A-6
Diagrammes de Connexion du Câble allant de la Source de Puissance sur le	
RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER	A-7 a A-9
Fonctionnement	Section B
Mesures de Sécurité	B-1
Symboles Graphiques Apparaissant sur Cette Machine ou dans ce Manuel	B-1
Définition des Termes de Soudage	B-2
Description Générale.....	B-2
Procédés Recommandés, Limites des Procédés et Équipements, Sources d'Alimentation Recommandées	B-2
Vitesse de Dévidage TC et CC, Volts d'Arc	B-3
Soudage à la Baguette à Courant Constant.....	B-4
Contrôles du Devant de la Console	B-5, a B-8
Contrôles Internes	B-9, B-10
Contrôles de l'Arrière de la Console.....	B-11
Bouton Poussoir de Purge de Gaz, Débitmètre	B-12
Accessoires	Section C
Équipement Intallé en Usine	C-1
Kits de Rouleaux Conducteurs Utilisés	C-1
Accessoires Utilisés	C-1 a C-4
Entretien	Section D
Mesures de Sécurité	D-1
Entretien de Routine	D-1
Entretien Périodique.....	D-1
Spécifications de Calibrage.....	D-1
Dépannage	Section E
Comment Utiliser le Guide de Dépannage.....	E-1
Codes d'Erreurs pour Modèles à Écran d'Affichage Numérique.....	E-2
Guide de Dépannage.....	E-3, E-4
Diagramme de Câblage et Schéma Dimensionnel	Section F
Liste de Pièces	P-669 Series

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER (K2614-7)

TENSION et COURANT D'ENTRÉE				
TENSION D'ENTRÉE ± 10%			AMPÈRES D'ENTRÉE	
Configuration sur l'Arc	15-110 VDC		4A	
Configuration du Câble de Contrôle	24-42 VAC			
RÉGIME DE SORTIE @ 104°F (40°C)				
FACTEUR DE MARCHÉ		AMPÈRES D'ENTRÉE		
60% du régime nominal		450		
ENGRENAGE – REGISTRE DE LA VITESSE D'ALIMENTATION DU FIL – TAILLE DU FIL				
ENGRENAGE	GMAW		FCAW	
	REGISTRE WFS	TAILLES DE FIL	REGISTRE WFS	TAILLES DE FIL
Vitesse Normale	50 – 700 ipm (1.3 – 17.7m/min)	.023 – 1/16" (0.6 – 1.6mm)	50 – 700 ipm (1.3 – 17.7m/min)	.030 - 5/64 (0.8 - 2.0mm)
DIMENSIONS PHYSIQUES				
HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS	
14,8 Inches (376 mm) Poignée pliée	8,7 Inches (221 mm)	23,2 Inches (589 mm)	40 lbs (18 kg)	
REGISTRE DE TEMPÉRATURES				
FONCTIONNEMENT:	-40°F à 104°F (-40°C à 40°C)			
ENTREPOSAGE:	-40°F à 122°F (-40°C à 50°C)			

Des essais thermiques ont été réalisés à température ambiante. Le facteur de marche à 40°C a été déterminé par simulation.

Le facteur de marche se base sur la quantité de soudage effectué sur une période de 10 minutes.

MESURES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT**LES CHOCS ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE MORTELS.**

- Couper la puissance d'entrée au niveau de l'interrupteur de déconnexion ou de la boîte à fusibles avant d'essayer de brancher ou de débrancher les lignes de puissance d'entrée, les câbles de sortie ou les câbles de contrôle.

- Seul le personnel qualifié doit réaliser cette installation.
- Ne pas toucher les pièces métalliques de la pince à souder lorsque la source d'alimentation est allumée. Ne pas fixer la pince de travail sur le chargeur de fil.
- Brancher la pince de travail directement sur le travail, aussi près que possible de l'arc de soudage.
- Couper la puissance au niveau de la source de puissance avant de débrancher du travail la pince de travail.
- N'utiliser que sur les sources de puissance avec des tensions de circuit ouvert inférieures à 110 VDC.

EMPLACEMENT

Pour de meilleurs résultats d'alimentation du fil, placer le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER sur une surface stable et sèche. Maintenir le chargeur de fil en position verticale. Ne pas faire fonctionner le chargeur de fil sur une surface ayant une inclinaison supérieure à 15 degrés.

Ne pas submerger le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER.

Le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER está clasificado como IP23 y es adecuado para uso en exteriores.

La poignée du RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER est conçue pour déplacer le chargeur de fil uniquement dans la zone de travail.

Pour suspendre un chargeur de fil, isoler le dispositif de suspension de la console du chargeur de fil.

PROTECTION CONTRE LA HAUTE FRÉQUENCE**⚠ ATTENTION**

Placer le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER loin des machines contrôlées par radio. Le fonctionnement normal du RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER pourrait affecter de façon défavorable le fonctionnement des appareils contrôlés par FR, ce qui peut avoir pour conséquences des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil.

TAILLES DES CÂBLES DE SOUDAGE

Le Tableau A.1 ci-dessous présente les tailles de câbles en cuivre recommandées pour différents courants et facteurs de marche. Les longueurs stipulées représentent la distance aller-retour entre la soudeuse et le travail. Les tailles des câbles augmentent pour des longueurs supérieures essentiellement afin de minimiser la chute du câble

TABLEAU A.1

TAILLES DE CÂBLE RECOMMANDÉES (CUIVRE RECOUVERT DE CAOUTCHOUC – RÉGIME DE 167°F ou 75°C)**						
AMPÈRES	POURCENTAGE FACTEUR DE MARCHE	TAILLES DE CÂBLES POUR LONGUEURS COMBINÉES DE CÂBLES D'ÉLECTRODE ET DE TRAVAIL				
		0 à 50Ft. (0 à 15m)	50 à 100Ft. (15 à 30m)	100 à 150 Ft. (30 à 46m)	150 à 200 Ft. (46 à 61m)	200 to 250 Ft. (61 to 76m)
200	60	2	2	2	1	1/0
200	100	2	2	2	1	1/0
225	20	4 or 5	3	2	1	1/0
225	40 y 30	3	3	2	1	1/0
250	30	3	3	2	1	1/0
250	40	2	2	1	1	1/0
250	60	1	1	1	1	1/0
250	100	1	1	1	1	1/0
300	60	1	1	1	1/0	2/0
325	100	2/0	2/0	2/0	2/0	3/0
350	60	1/0	1/0	2/0	2/0	3/0
400	60	2/0	2/0	2/0	3/0	4/0
400	100	3/0	3/0	3/0	3/0	4/0
500	60	2/0	2/0	3/0	3/0	4/0

** Les valeurs du tableau correspondent à un fonctionnement à des températures ambiantes de 104°F (40°C) et inférieures. Pour les applications au-dessus de 104°F (40°C), il peut être nécessaire d'utiliser des câbles plus grands que ceux recommandés ou des câbles ayant un régime supérieur à 167°F(75°C).


RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER**Red-D-Arc
Welderentals**

CÂBLE DE CONTRÔLE ANALOGIQUE K1797-XX

Le câble de contrôle qui raccorde le chargeur de fil à la source de puissance est spécialement conçu pour un environnement de soudage.

La puissance du chargeur de fil requiert d'une protection contre la surintensité. Ne brancher le chargeur de fil que sur des sources de puissance sur lesquelles la protection contre la surintensité ne soit pas supérieure à 15 amps.

Ne pas utiliser plus de 100 ft. (30,5 m) de câble de contrôle entre le chargeur de fil et la source de puissance.

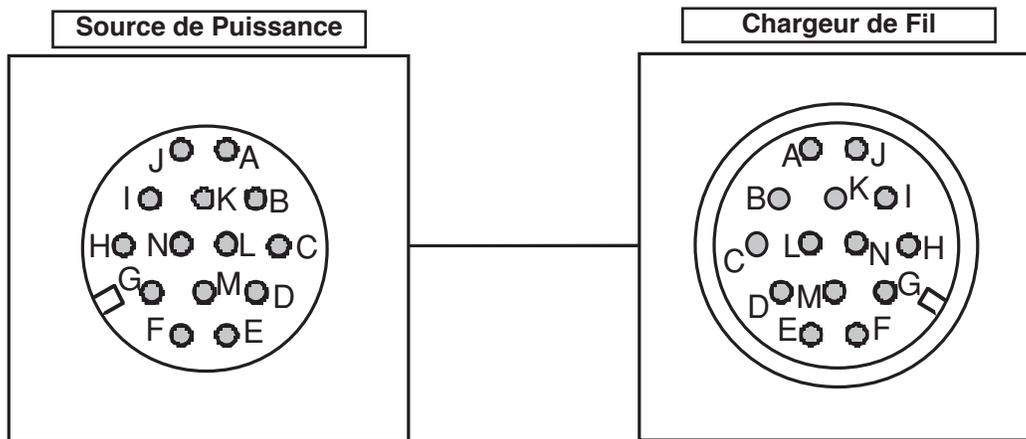

SOURCE DE PUISSANCE		
Goup.	Fonction	Fil #
A	Inutilisé	--
B	Terre Châssis	GND
C	Contrôle de Sortie de Soudage (gâchette depuis le chargeur)	2
D	Contrôle de Sortie de Soudage (gâchette depuis le chargeur)	4
E	Contrôle de Tension à Distance (alimentation « + », depuis la source de puissance)	77
F	Contrôle de Tension à Distance (signal de contrôle depuis le chargeur ou la télécommande)	76
G	Contrôle de Tension à Distance (alimentation « - », depuis la source de puissance)	75
H	Connexion du travail sur le chargeur	21
I	42 VAC vers le chargeur	41
J	Réservé	
K	42 VAC vers le chargeur	42
L	Réservé	
M	Inutilisé	
N	Electrode voltage from feeder	67

CHARGEUR DE FIL		
Goup.	Fonction	Fil #
A	Réservé	--
B	Réservé	
C	Contrôle de Sortie de Soudage (gâchette vers la source de puissance)	2
D	Contrôle de Sortie de Soudage (gâchette vers la source de puissance)	4
E	Contrôle de Tension à Distance (alimentation « + », depuis la source de puissance)	77
F	Contrôle de Tension à Distance (signal de contrôle depuis le chargeur ou la télécommande)	76
G	Contrôle de Tension à Distance (alimentation « - », depuis la source de puissance)	75
H	Connexion du travail depuis la source de puissance	21
I	42 VAC vers le chargeur	41
J	Réservé	
K	42 VAC vers le chargeur	42
L	Réservé	
M	Inutilisé	
N	Tension de l'électrode vers la source d'alimentation	67

BRANCHEMENTS DE LA GÂCHETTE


Il y a un connecteur circulaire pour la gâchette du pistolet sur l'avant du RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER.

Note – si on a déjà appuyé sur la gâchette lorsqu'on allume le dévidoir, celui-ci ne s'active pas. Pour commencer à souder, relâcher la gâchette puis appuyer de nouveau dessus.

La vitesse de dévidage de 83% réduit la vitesse de dévidage à 83% de la valeur établie à l'origine au moment de l'activation. Par exemple, si la WFS originale = 200 in./min., le dévidoir se règle à $0,83 \times 200 = 166$ in./min.

La gâchette à 83% requiert un pistolet avec interrupteur à procédure double.

Cette fonctionnalité est souvent utile pour souder des tuyauteries et une procédure de « refroidisseur » est nécessaire sur la partie inférieure.

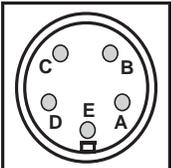Illustration	Fonction	Goup	Câblage
	Connecteur de gâchette à 5 goupilles uniquement pour pistolets à pousoir.	A	Alimentation de 5 volt
		B	Non utilisé
		C	Gâchette
		D	Interrupteur de WFS à 83%
		E	Alimentation de 5 volt

CONNECTEUR DU CÂBLE DE CONTRÔLE

Le connecteur du câble de contrôle n'est présent que sur les Dévidoirs à Puissance Double.

Illustration	Goup	Câblage
	CHARGEUR DE FIL	
	A	Non utilisé
	B	Non utilisé
	C	Contrôle de Sortie vers Source d'Alimentation (2-4)
	D	Contrôle de Sortie vers Source d'Alimentation (2-4)
	E	Contrôle de Tension à Distance 77
	F	Contrôle de Tension à Distance (balai) 76
	G	Contrôle de Tension à Distance 75
	H	Fil Détecteur de Travail 21
	I	42VAC
	J	Non utilisé
	K	42VAC
	L	Non utilisé
	M	Non utilisé
N	Fil Détecteur d'Électrode 67	

! AVERTISSEMENT



LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.

- Ne pas toucher les pièces sous tension électrique.
- La Tension de Soudage est présente sur les goupilles H, I, K et N lorsque les dévidoirs à Puissance Double fonctionnent comme des dévidoirs sur l'Arc.

CONNEXION DU GAZ DE PROTECTION

! AVERTISSEMENT



LE CYLINDRE peut exploser s'il est endommagé.

- Tenir le cylindre debout et attaché à un support.

- Tenir le cylindre éloigné des zones où il pourrait être endommagé.
- Ne jamais soulever la soudeuse si le cylindre y est attaché.
- Ne jamais permettre que l'électrode de soudage touche le cylindre.
- Tenir le cylindre éloigné des circuits de soudage et des autres circuits électriques sous tension.



• L'ACCUMULATION DE GAZ DE PROTECTION PEUT ÊTRE DANGEREUSE POUR LA SANTE OU MEME MORTELLE.

- Fermer l'alimentation du gaz de protection lorsqu'on ne l'utilise pas.

- Voir la Norme Nationale Américaine Z-49.1 « Sécurité pour le Soudage et la Coupe » publiée par la Société Américaine de Soudage.

La pression d'admission maximum est de 100 psi.(6,9 bar).

Installer l'alimentation du gaz de protection comme suit :

1. Attacher le cylindre afin d'empêcher qu'il ne tombe.
2. Retirer le bouchon du cylindre. Réaliser une inspection des soupapes et du régulateur du cylindre pour détecter la présence de filetages endommagés, de saleté, de poussière, d'huile ou de graisse. Retirer la poussière et la saleté avec un chiffon propre. **NE PAS FIXER LE RÉGULATEUR S'IL Y A PRÉSENCE D'HUILE, DE GRAISSE OU DE DOMMAGES !** Informer le fournisseur de gaz de cette situation. L'huile et la graisse sont explosives en présence d'oxygène à haute pression.
3. Se tenir debout sur le côté loin de l'échappement et ouvrir un instant la soupape du cylindre. Ceci permet de souffler vers l'extérieur la poussière ou la saleté qui peuvent s'être accumulées dans l'échappement de la soupape.
4. Fixer le régulateur de flux sur la soupape du cylindre et bien serrer les écrous de jointure avec une clef. Note : si la connexion se fait sur un cylindre à 100% de CO₂, insérer l'adaptateur de régulateur entre le régulateur et la soupape du cylindre. Si l'adaptateur est équipé d'une rondelle en plastique, s'assurer qu'elle soit bien en place pour le raccordement au cylindre de CO₂.
5. Fixer une extrémité du tuyau d'admission sur le dispositif d'échappement du régulateur de flux. Fixer l'autre extrémité sur l'admission de gaz de protection du système de soudage. Serrer les écrous de jointure avec une clef.
6. Avant d'ouvrir la soupape du cylindre, tourner le bouton de réglage du régulateur dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pression du ressort de réglage soit relâchée.
7. En se tenant debout sur le côté, ouvrir lentement la soupape du cylindre sur une fraction de tour. Lorsque la jauge de pression du cylindre cesse de bouger, ouvrir la soupape complètement.
8. Le régulateur de flux est ajustable. L'ajuster sur le débit recommandé pour la procédure et le procédé utilisés avant d'effectuer une soudure. rate recommended for the procedure and process being used before making a weld.

CONFIGURATION DE L'ENTRAÎNEUR DE FIL

(Voir la Figure A-2)

CHANGEMENT DU COUSSINET RECEPTEUR DU PISTOLET

⚠ AVERTISSEMENT



LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.

- Couper la puissance d'entrée au niveau de la source d'alimentation de soudage avant l'installation ou le changement des rouleaux conducteurs et/ou des guides.
- Ne pas toucher les pièces sous alimentation électrique.
- Lorsque le fil est alimenté au moyen de la gâchette du pistolet, l'électrode et le mécanisme d'entraînement sont sous tension vers le travail et vers la masse et peuvent rester sous énergie pendant plusieurs secondes après que la gâchette du pistolet ait été relâchée.
- Ne pas faire fonctionner sans les couvercles, les panneaux ou protections, ou si ceux-ci sont ouverts.
- Seul le personnel qualifié doit réaliser le travail d'entretien.


Outils requis:

- Clef hexagonale de 1/4".

Note: Les coussinets de certains pistolets ne requièrent pas l'utilisation de la vis de pression.

1. Couper la puissance au niveau de la source de puissance de soudage.
 2. Retirer le fil à souder de l'entraîneur de fil.
 3. Retirer la vis de pression de l'entraîneur de fil.
 4. Retirer le pistolet à souder de l'entraîneur de fil.
 5. Desserrer la vis d'assemblage à six pans creux qui maintient la barre du connecteur contre le coussinet du pistolet.
- Important : Ne pas essayer de retirer complètement la vis d'assemblage à six pans creux.**
6. Retirer le guide-fil externe et pousser le coussinet du pistolet hors de l'entraîneur de fil. Du fait de l'ajustement précis, il peut s'avérer nécessaire de tapoter légèrement pour retirer le coussinet du pistolet.
 7. Débrancher le tuyau à gaz de protection du coussinet du pistolet, si besoin est.

FIGURE A.2

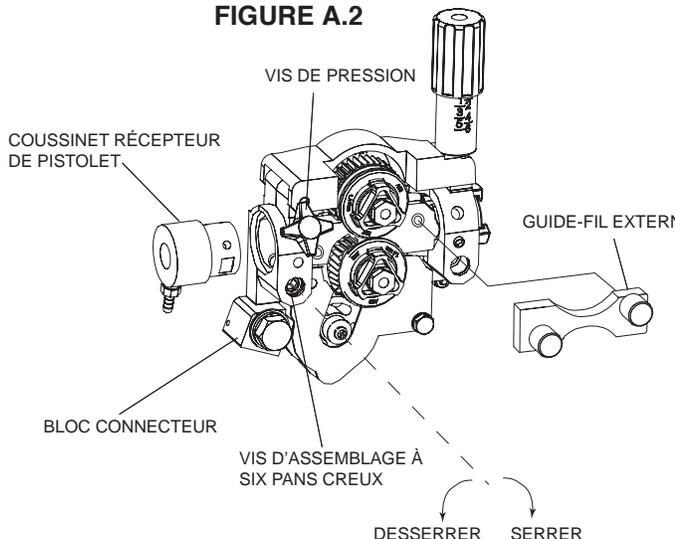

8. Brancher le tuyau à gaz de protection sur le nouveau coussinet de pistolet, si besoin est.
9. Faire tourner le coussinet du pistolet jusqu'à ce que l'orifice de la vis de pression soit aligné avec l'orifice de la vis de pression de la plaque d'alimentation. Faire glisser le coussinet récepteur de pistolet dans l'entraîneur de fil et vérifier que les orifices des vis de pression soient alignés.
10. Serrer la vis d'assemblage à six pans creux.
11. Insérer le pistolet à souder dans le coussinet du pistolet et serrer la vis de pression.

PROCÉDURE POUR INSTALLER LES ROULEAUX CONDUCTEURS ET LES GUIDE-FILS


⚠ AVERTISSEMENT




• Couper la puissance d'entrée au niveau de la source de puissance de soudage avant l'installation ou le changement des rouleaux conducteurs et/ou des guides.

- Ne pas toucher les pièces sous alimentation électrique.
- Lorsque le fil est alimenté au moyen de la gâchette du pistolet, l'électrode et le mécanisme d'entraînement sont sous tension vers le travail et vers la masse et peuvent rester sous énergie pendant plusieurs secondes après que la gâchette du pistolet ait été relâchée.
- Ne pas faire fonctionner sans les couvercles, les panneaux ou protections, ou si ceux-ci sont ouverts.
- Seul le personnel qualifié doit réaliser le travail d'entretien.

1. Couper la puissance au niveau de la source de puissance de soudage.
2. Relâcher le bras de pression du cylindre d'appui.
3. Retirer le guide-fil externe en faisant tourner les vis de pression moletées dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre afin de les dévisser de la plaque d'alimentation.
4. Faire tourner le verrou triangulaire et retirer les rouleaux conducteurs.

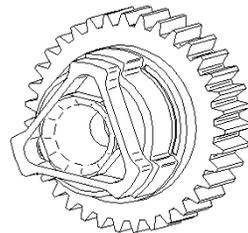

POSION DEVERROUILLÉE

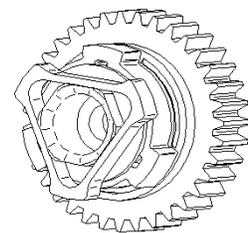

POSION VERROUILLÉE

5. Retirer le guide-fil interne.
6. Insérer le nouveau guide-fil interne, côté rainuré vers l'extérieur, sur les deux boulons d'ajustage de la plaque d'alimentation.
7. Installer un rouleau conducteur sur chaque ensemble de moyeu et fixer avec le verrou triangulaire.
8. Installer le guide-fil externe en l'alignant avec les boulons et en serrant les vis de pression moletées.
9. Fermer le bras et engager le bras de pression du cylindre d'appui. Ajuster la pression de façon appropriée.

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

Red-D-Arc
Welderentals

PRESSURE ARM ADJUSTMENT

⚠ AVERTISSEMENT



LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.


- Couper la puissance d'entrée au niveau de la source de puissance de soudage avant l'installation ou le changement des rouleaux conducteurs et/ou des guides.
- Ne pas toucher les pièces sous alimentation électrique.
- Lorsque le fil est alimenté au moyen de la gâchette du pistolet, l'électrode et le mécanisme d'entraînement sont sous tension vers le travail et vers la masse et peuvent rester sous énergie pendant plusieurs secondes après que la gâchette du pistolet ait été relâchée.
- Ne pas faire fonctionner sans les couvercles, les panneaux ou protections, ou si ceux-ci sont ouverts.
- Seul le personnel qualifié doit réaliser le travail d'entretien.

Le bras de pression contrôle la quantité de force que les rouleaux conducteurs exercent sur le fil. Un ajustement approprié du bras de pression permet les meilleures caractéristiques de soudage. De nombreux problèmes de soudage peuvent être attribués à des réglages du bras de pression trop élevés pouvant provoquer la déformation du fil. Régler le bras de pression sur le minimum permettant un dévidage fiable.

Régler le bras de pression comme suit:
(Voir la Figure A.3)

Fils en Aluminium	entre 1 et 2
Fils fourrés	entre 1 et 3
Fils en acier et acier inoxydable	entre 3 et 5

FIGURE A.3

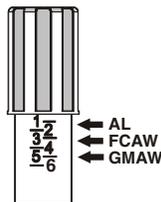

CHARGEMENT DES BOBINES DE FIL

- Tenir les mains, cheveux, vêtements et outils éloignés des appareils tournants.

⚠ AVERTISSEMENT



- Ne pas porter de gants pour enfiler du fil ou changer la bobine de fil.
- Seul le personnel qualifié doit installer, utiliser ou réaliser l'entretien de cet appareil.

Chargement des Bobines de 10 à 15 lbs (4,5 – 6,8 kg).

Un adaptateur d'axe K468 est nécessaire pour charger des bobines de fil de 2" (51 mm) sur des axes de 2" (51 mm). Utiliser un adaptateur d'axe K468 pour charger des bobines de 2-1/2" (64 mm) de large.

1. Appuyer sur le levier de déclenchement sur le collier de rétention et le retirer de l'axe.
2. Placer l'adaptateur d'axe sur l'axe, en alignant la cheville de freinage avec l'orifice de l'adaptateur.
3. Placer la bobine sur l'axe et aligner la languette de frein de l'adaptateur avec l'un des orifices se trouvant sur l'arrière de la bobine. Une marque repère sur l'extrémité de l'axe indique l'orientation de la languette de frein. S'assurer que le fil se déroule dans la bonne direction.
4. Réinstaller le collier de rétention. Vérifier que le levier de déclenchement fasse un déclic et que le collier de rétention s'engage complètement dans la rainure de l'axe.

CONNEXION DU PISTOLET

⚠ AVERTISSEMENT



LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.

- Couper la puissance d'entrée au niveau de la source de puissance de soudage avant l'installation ou le changement des rouleaux conducteurs et/ou des guides.
- Ne pas toucher les pièces sous alimentation électrique.
- Lorsque le fil est alimenté au moyen de la gâchette du pistolet, l'électrode et le mécanisme d'entraînement sont sous tension vers le travail et vers la masse et peuvent rester sous énergie pendant plusieurs secondes après que la gâchette du pistolet ait été relâchée.
- Ne pas faire fonctionner sans les couvercles, les panneaux ou protections, ou si ceux-ci sont ouverts.
- Seul le personnel qualifié doit réaliser le travail d'entretien.


Le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER est équipé d'un adaptateur de pistolet K1500-2 déjà installé (Voir la Figure A.4)

Pour installer un pistolet,

1. Couper la puissance.
2. Retirer la vis de pression.
3. Pousser le pistolet complètement à l'intérieur du coussinet du pistolet.
4. Fixer le pistolet à sa place au moyen de la vis de pression.
5. Raccorder le câble de la gâchette depuis pistolet sur le connecteur de la gâchette qui se trouve sur le devant du chargeur.

Note: Les coussinets de certains pistolets ne requièrent pas l'utilisation de la vis de pression.

FIGURE A.4

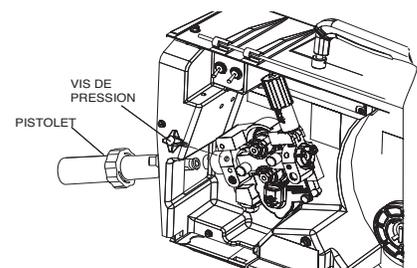


RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

Red-D-Arc
Weiderentals

DIAGRAMMES DE CONNEXION DU CÂBLE ALLANT DE LA SOURCE DE PUISSANCE SUR LE RED-D-ARC LN25™ PRO DUAL POWER

MISE AU POINT POUR SOUDAGE SUR L'ARC

Sources de Puissance c.c. avec Terminales de Sortie Toujours Sous Tension (Voir la Figure A.5)

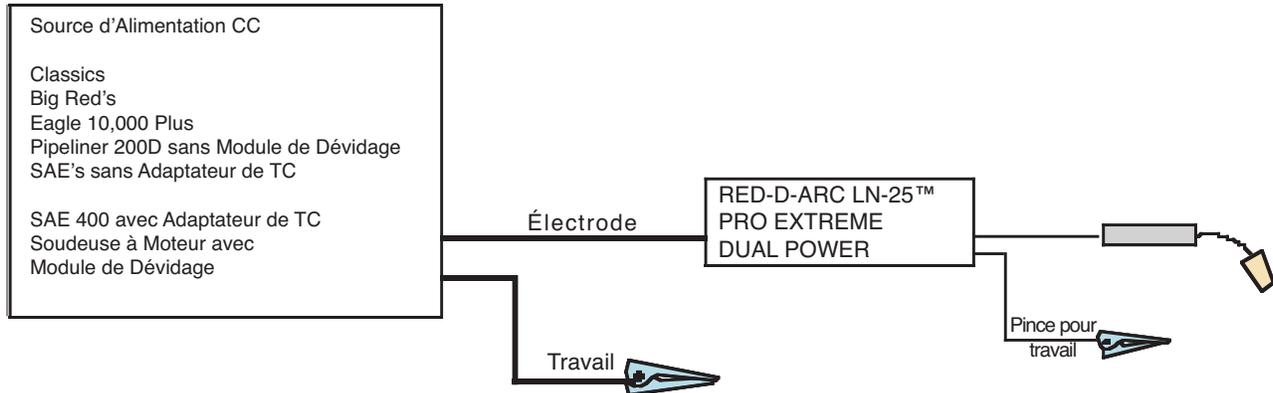


Si la source de puissance possède un interrupteur À Distance/Local, le placer sur la position « Local ».

Placer l'interrupteur TC/CC du chargeur sur la position « CC »..

K#	Description
K2614-7	RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER
KP1695-XX	Kit de Rouleau Conducteur
KP1696-XX	
KP1697-XX	
Voir Documentation Magnum	Pistolet à Souder
K1803-XX	Source de Puissance c.c. Câbles de Soudage

Sources de Puissance TC avec Connecteurs de Goujon et Interrupteur à Distance / Local (Voir la Figure A.6)

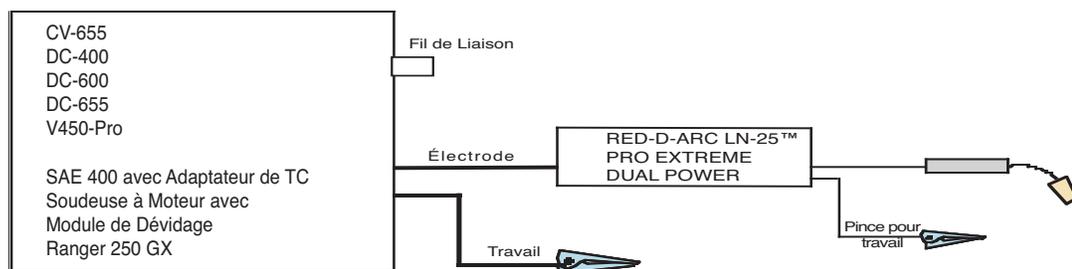

Placer l'interrupteur à Distance / Local de la source de puissance sur la position « Local ».


Placer l'interrupteur TC/CC du chargeur sur la position « TC ».

K#	Description
K2614-7	RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER
KP1695-XX	Kit de Rouleau Conducteur
KP1696-XX	
KP1697-XX	
Voir Documentation Magnum	Pistolet à Souder
K1803-XX	Source de Puissance TC Câbles de Soudage
K484	Kit de Fiche pour Fil de Liaison

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

Red-D-Arc
Welderentals


Sources de Puissance TC avec Connecteurs de Goujon
et sans Interrupteur à Distance / Local (Voir la Figure A.7)

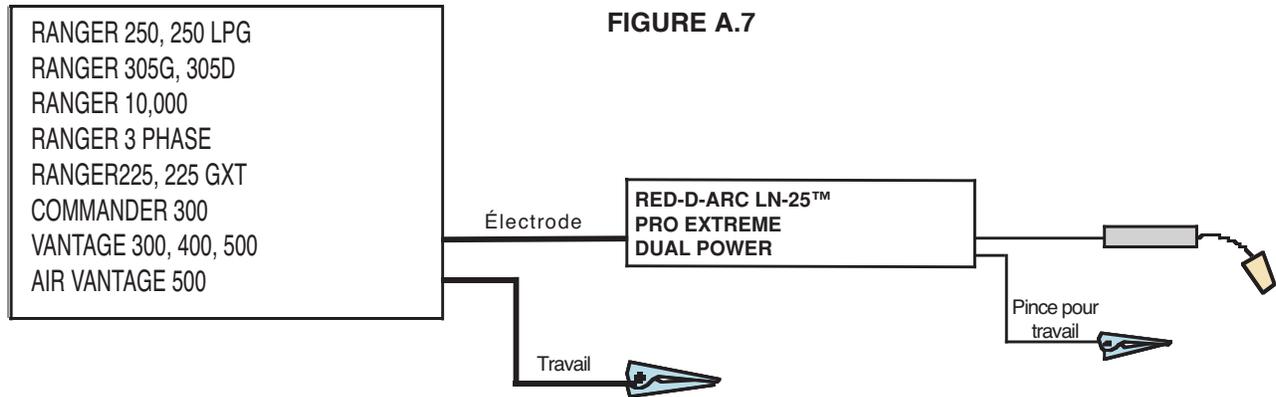

Placer l'interrupteur TC/CC du chargeur sur la position « TC ».

K#	Description
K2614-7	RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER
KP1695-XX	Kit de Rouleau Conducteur
KP1696-XX	
KP1697-XX	
Voir Documentation Magnum	Pistolet à Souder
	Source de Puissance c.c.
K1803-XX	Câbles de Soudage

Sources de Puissance TC avec Connecteurs
Twist-Mate et Interrupteur à Distance / Local (Voir
la Figure A.8)

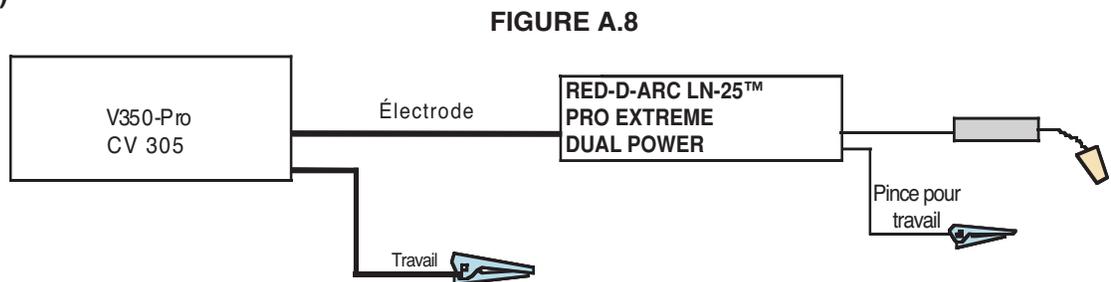

Placer l'interrupteur À Distance / Local de la source d'alimentation sur la position « Local ».


Placer l'interrupteur TC/CC du chargeur sur la position « TC ».

K#	Description
K2614-7	RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER
KP1695-XX	Kit de Rouleau Conducteur
KP1696-XX	
KP1697-XX	
Voir Documentation Magnum	Pistolet à Souder
	Source de Puissance c.c.
K1841	Câbles de Soudage
K852-95	Fiche pour Câble Twist-Mate

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

Red-D-Arc
Welderentals


Sources de Puissance TC avec Connecteurs Twist-Mate et sans Interrupteur à Distance / Local (Voir la Figure A.9)

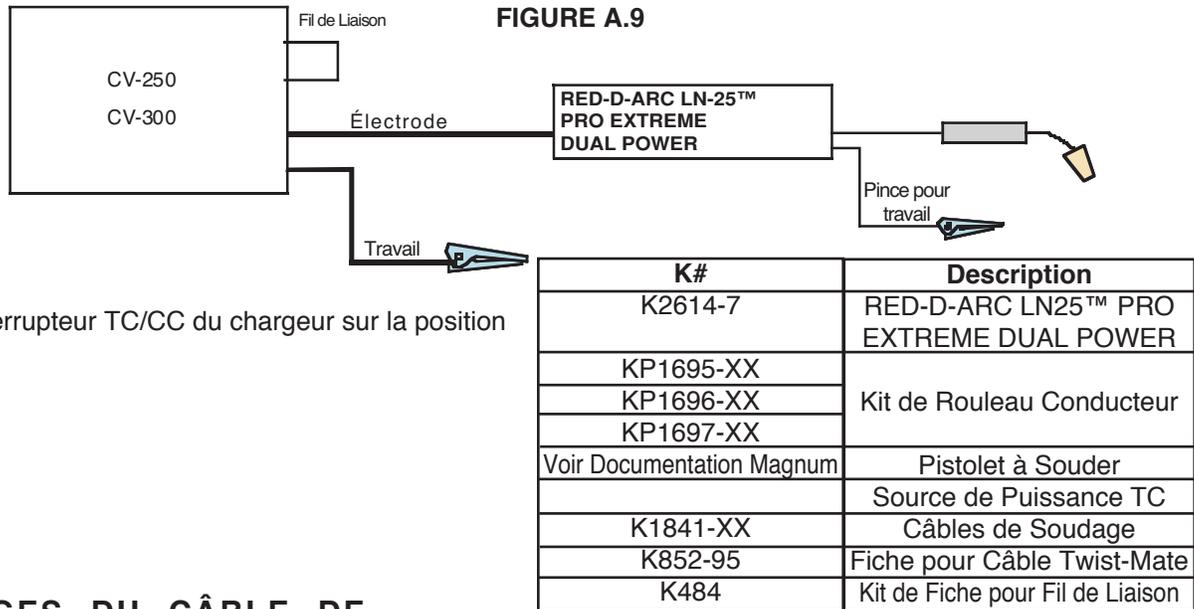

Placer l'interrupteur TC/CC du chargeur sur la position « TC ».

RÉGLAGES DU CÂBLE DE CONTRÔLE

Sources de Puissance TC avec 24-42 VAC (Voir la Figure A.10)

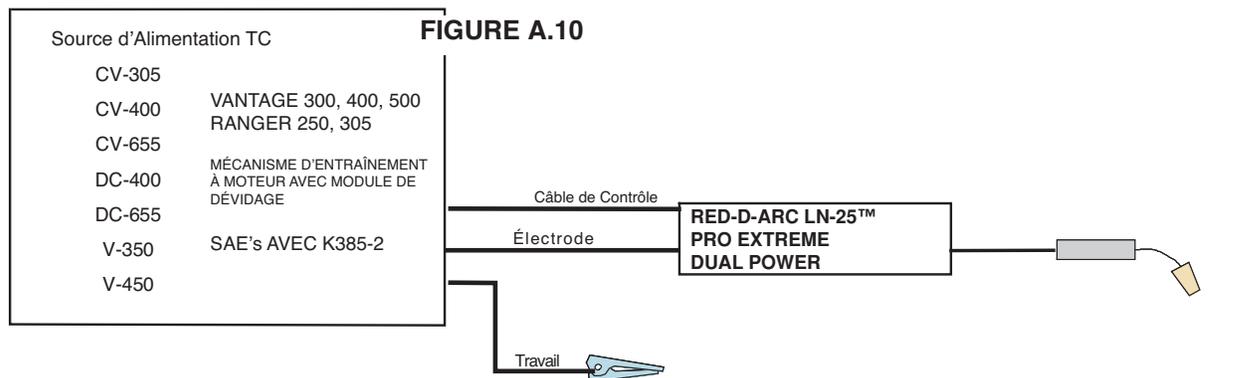

⚠ AVERTISSEMENT

LES CHOCS ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE MORTELS.



- Lorsque le dévidoir est branché sur la source d'alimentation avec le câble de contrôle, le contacteur du dévidoir est toujours fermé et le galet d'entraînement ainsi que le pistolet peuvent se trouver au potentiel de soudage.

Si la machine en est équipée, placer l'interrupteur à Distance / Local sur la position « À Distance ».

Placer l'interrupteur TC/CC du chargeur sur la position « TC ».

K#	Description
K2614-7	RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER,
KP1695-XX	Kit de Rouleau Conducteur
KP1696-XX	
KP1697-XX	
K1797-xx	Câble de Contrôle
K2335-1	Adaptateur pour Sources de Puissance de la Concurrence
Voir documentation Magnum	Pistolet à Souder
	Source de Puissance TC
KP1803-XX	Câbles de Soudage
K852-95	Fiche pour Câble Twist-Mate

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

**Red-D-Arc
Welderentals**

MESURES DE SÉCURITÉ

LIRE ET COMPRENDRE LA SECTION DANS SA TOTALITÉ AVANT DE FAIRE MARCHER LA MACHINE.

AVERTISSEMENT



- LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels. A moins d'utiliser la fonctionnalité d'ALIMENTATION À FROID, lorsqu'on soude avec la gâchette du pistolet, l'électrode et le mécanisme d'entraînement se trouvent toujours sous énergie électrique et ils peuvent le rester pendant plusieurs secondes après que le soudage ait cessé.

- Ne pas toucher les pièces sous tension ou les électrodes les mains nues ou si l'on porte des vêtements humides.
- S'isoler du travail et du sol.
- Toujours porter des gants isolants secs.
- Ne pas faire fonctionner sans les couvercles, les panneaux ou les protections, ou si ceux-ci sont ouverts.



- LES VAPEURS ET LES GAZ peuvent être dangereux.
- Maintenir la tête hors des vapeurs.
- Utiliser la ventilation ou un système d'échappement pour évacuer les vapeurs et les gaz de la zone de respiration.



- LES ÉTINCELLES DE SOUDURE peuvent provoquer des incendies ou des explosions.
- Tenir les matériaux inflammables éloignés.



- LES RAYONS DES ARCS peuvent causer des brûlures.
- Porter des protections pour les yeux, les oreilles et le corps.

VOIR LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES D'AVERTISSEMENT DANS LE CHAPITRE DES MESURES DE SECURITE POUR LE SOUDAGE A L'ARC ET AU DEBUT DE CE MANUEL DE L'OPERATEUR.

SYMBOLES GRAPHIQUES APPARAISSANT SUR CETTE MACHINE OU DANS CE MANUEL



PUISSANCE D'ENTRÉE



ALLUMÉ



ÉTEINT



CHARGEUR DE FIL



SORTIE POSITIVE



SORTIE NÉGATIVE



PUISSANCE D'ENTRÉE



COURANT CONTINU

U_0

TENSION DE CIRCUIT OUVERT

U_1

TENSION D'ENTRÉE

U_2

TENSION DE SORTIE

I_1

COURANT D'ENTRÉE

I_2

COURANT DE SORTIE



TERRE DE PROTECTION



AVERTISSEMENT OU ATTENTION

DÉFINITION DES TERMES DE SOUDAGE**WFS**

- Vitesse d'alimentation du Fil

CC

- Courant Continu

CV

- Tension Constante

GMAW

- Soudage à l'Arc Métal Gaz

SMAW

- Soudage à l'Arc Métal Couvert

FCAW

- Soudage à l'Arc avec Électrode Fourrée

DESCRIPTION GÉNÉRALE**Description Physique Générale**

Le RED-D-ARC LN25™ est spécialement conçu dans le but d'être le chargeur de fil portable le plus robuste disponible.

Le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER est équipé d'une technologie brevetée permettant au dévidoir de fonctionner soit sur l'arc soit avec un câble de contrôle. Le changement est automatique – il suffit de débrancher la pince de détection de travail et de brancher le câble de contrôle. Le dévidoir à puissance double est un dévidoir universel formidable aussi bien pour le travail sur le terrain qu'en atelier.

La console en plastique est moulée en plastique très résistant et ignifuge, ce qui lui donne une durée de vie plus longue et de la légèreté.

Le cœur du RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER est formé par l'entraîneur MAXTRAC™ à 2 rouleaux. Les fonctionnalités brevetées de l'entraîneur de fil permettent de changer sans outils les rouleaux conducteurs et les guide-fils, pour un changement rapide des bobines. Un moteur contrôlé par tachymètre alimente les rouleaux conducteurs en attente de brevet pour obtenir une alimentation du fil souple et régulière sans glissement.

Avec un facteur de marche nominal de 450 amp, 60%, ces dévidoirs sont prêts pour un soudage à grand rendement.

Description Fonctionnelle Générale

Les RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER ont une gamme de WFS réglable pour améliorer la sensibilité du bouton. La gamme faible est excellente pour des soudures critiques avec fils Innershield tandis que la gamme haute est appropriée pour le soudage à des fins générales. La sélection de la gamme de WFS se fait par le menu de réglage.

PROCÉDÉS RECOMMANDÉS

- GMAW
- FCAW

LIMITES DU PROCÉDÉ

- Les procédures GMAW-P doivent être qualifiées par le client.
- Les modèles sur l'arc ne sont pas recommandés pour le soudage à la molette continu ou pour le soudage par point.

LIMITES DE L'APPAREIL

- Le facteur de marche du chargeur de fil est de 325A, 100% et 450A, 60%. Le facteur de marche se base sur la quantité de soudage réalisé pendant une période de 10 minutes.
- La taille maximum de bobine est de 24 kg (45 lb) avec un diamètre de 305 mm (12") .
- La longueur maximum du pistolet FCAW est de 15 ft.
- La longueur maximum du pistolet GMAW est de 25 ft.
- Les Kits de Temporisateurs K2330-1 ne fonctionnent pas avec le dévidoir. Utiliser les kits K2330-2.
- Les pistolets à système pousser-tirer ne fonctionnent pas avec le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER .
- Les écrans numériques n'affichent pas la tension préétablie.

SOURCES DE PUISSANCE RECOMMANDÉES

- | | |
|------------------|------------------|
| • CV-305 | • Ranger 3 Phase |
| • CV-400 | • Ranger 225 |
| • CV-655 | • Ranger 225 GXT |
| • DC-400 | • Ranger 250 |
| • DC-600 | • Ranger 305 |
| • DC-655 | • SAE-400 |
| • Invertec V-350 | • Pipeliner 200G |
| • FlexTec 450 | • Classic 300 |
| • Multi-Weld 350 | • Vantage 300 |
| • Ranger 10,000 | • Vantage 400 |
| | • Vantage 500 |

L'aptitude à l'usage d'un produit ou d'une structure fonctionnant avec le dévidoir RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER est et doit être de la seule responsabilité du constructeur / usager. Plusieurs variables au-delà du contrôle de The Lincoln Electric Company affectent les résultats obtenus en utilisant le dévidoir RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER. Ces variables incluent, mais n'y sont pas limitées, les procédures de soudage, la composition chimique et la température de la plaque, la conception de la structure à souder, les méthodes de fabrication et les exigences du service. Le registre disponible du dévidoir RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER peut ne pas être convenable pour toutes les applications et le constructeur / usager est et doit être le seul responsable des réglages de soudage.

FONCTIONNEMENT EN COURANT CONSTANT

Réglage de la Vitesse de Dévidage en mode TC

Lorsque les modèles sur l'Arc fonctionnent avec des sources d'alimentation CC, la vitesse de dévidage change avec la tension de l'arc. Lorsque la tension de l'arc augmente, la vitesse de dévidage augmente ; et quand la tension de l'arc diminue, la vitesse de dévidage diminue aussi.

Pour préétablir la vitesse de dévidage sur des sources d'alimentation CC :

1. Placer l'interrupteur de Mode d'Alimentation du Fil qui se trouve à l'intérieur du LN-25™ Pro sur la position « CC ».
2. Se reporter au graphique de la Figure B.1a pour le réglage du bouton de vitesse d'alimentation du fil. Sélectionner la ligne horizontale qui représente la Vitesse d'Alimentation du Fil Souhaitée. (Voir la flèche de la Figure B.1a pour 375 in/min).
3. Sélectionner la ligne diagonale qui représente les Volts de l'Arc. (Voir la Figure B.1a pour 29 volts).
4. Déterminer la ligne verticale qui représente le réglage de la Vitesse d'Alimentation du Fil CC au croisement des deux lignes du dessus. (Voir la flèche de la Figure B.1a pour 450). Régler le bouton de vitesse d'alimentation du fil du LN-25™ Pro sur cette valeur.

Réglage du cadran CC $\text{WFS} = \frac{\text{WFS souhaitée} \times 35}{\text{Volts d'Arc}}$


Exemple:

$$= \frac{375 \text{ in/min. (Ligne Horizontale)} \times 35}{29 \text{ Volts d'Arc (Ligne Diagonale)}}$$

$$= 452,5 \text{ (Ligne Verticale)} \quad \text{Utiliser le réglage de 450}$$

(Voir la Figure B.1)

FIGURE B.1

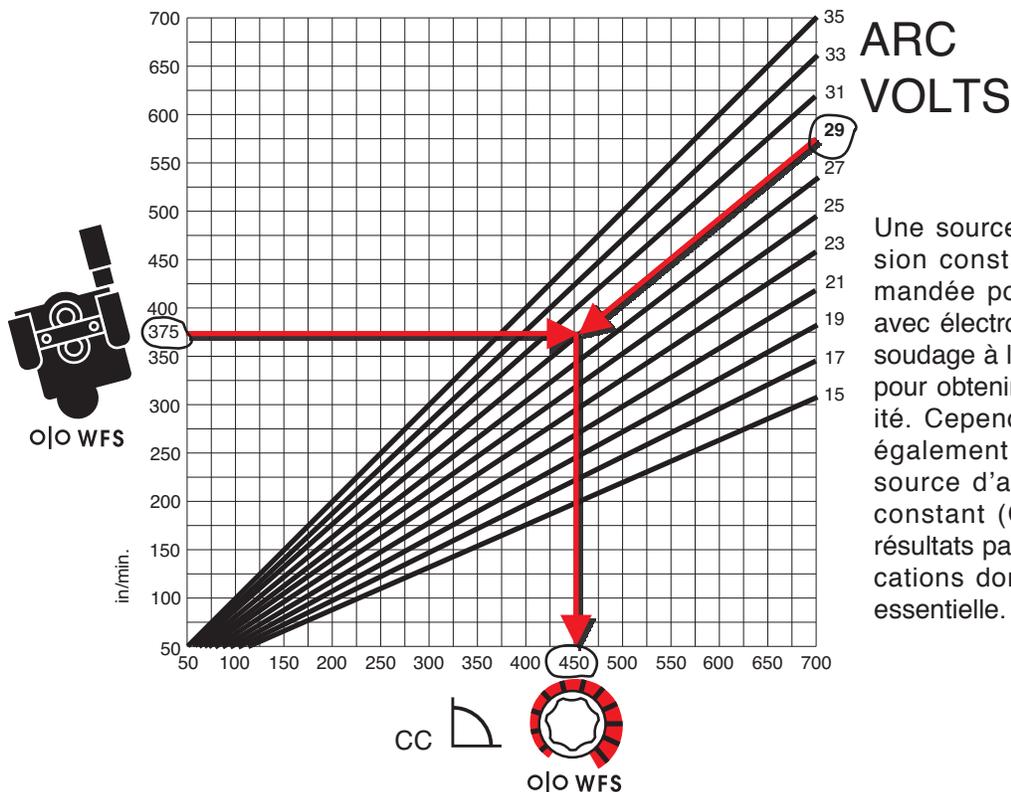

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

Red-Arc
Welderrentals

SOUDAGE À LA BAGUETTE À COURANT CONSTANT

(Voir la Figure B.2)

La plupart des procédés de soudage semi-automatiques fonctionnent mieux avec des sources de puissance à tension constante.

En général, les codes de soudage n'indiquent pas le choix de la source de puissance ou, spécifiquement, si le procédé de soudage doit fonctionner en mode de tension constante ou de courant constant. Au lieu de cela, les codes spécifient de façon typique les limites du courant, de la tension, de l'entrée de chaleur et de la température de préchauffage, sur la base du matériau à souder. Tout cela dans le but de garantir le développement approprié des propriétés de soudage du matériau.

On peut parfois souder avec des sources de puissance à courant constant. L'opération peut être plus commode car elle peut permettre l'utilisation d'une source de puissance à la baguette (SMAW) existante et la source de puissance peut être placée dans un endroit distant sans avoir besoin d'ajuster les réglages de sortie.

Pour un fonctionnement en courant constant, la source de puissance doit être réglée de sorte à fournir le courant spécifié. La source de puissance contrôle ce courant indépendamment des changements au niveau du circuit de soudage, y compris la longueur du câble, le diamètre de l'électrode, la vitesse d'alimentation du fil, la distance de la pointe de contact au travail, etc.


Des changements au niveau de la vitesse d'alimentation du fil (WFS) ou de la distance de la pointe de contact au travail (CTWD) affectent la tension de l'arc lorsqu'on utilise des sources de puissance à courant constant. Si on diminue la vitesse d'alimentation du fil, la tension augmente, et si on augmente la vitesse d'alimentation du fil, la tension diminue. Si on allonge la distance de la pointe de contact au travail, la tension augmente, et si on raccourcit la distance de la pointe de contact au travail, la tension diminue.

Si la distance de la pointe de contact au travail est maintenue correctement, on obtient un registre de tension de fonctionnement satisfaisant, et il peut en résulter une soudure sonnante. Cependant, lorsqu'un soudeur utilise une distance de la pointe de contact au travail plus longue, un chargeur de fil détecteur d'arc la compense en augmentant la vitesse d'alimentation du fil pour contrôler la tension. Même si la tension et le courant restent inchangés, la vitesse d'alimentation du fil augmentée peut provoquer un taux de dépôt bien au-delà du registre spécifié de l'électrode. Dans ces conditions, il sera difficile d'obtenir les propriétés de soudage spécifiées du métal.

Les sources de puissance à tension constante fournissent de grands courants transitoires anormaux pour stabiliser l'arc lorsque l'électrode est raccourcie ou que la longueur de l'arc est très courte. Cependant, une source de puissance à courant constant ne fournit pas une telle réponse pour stabiliser l'arc. Il peut être difficile d'obtenir les propriétés de soudage requises du métal ou bien la qualité requise des soudures pour réussir des essais non destructifs, lorsque de telles soudures sont effectuées avec un courant constant.

Pour toutes les raisons précédentes, Lincoln Electric ne recommande **PAS** le soudage semi-automatique pour des applications qui doivent satisfaire des exigences de propriétés chimiques ou mécaniques de soudage spécifiées du métal ou des exigences de qualité de la soudure.

FIGURE B-2

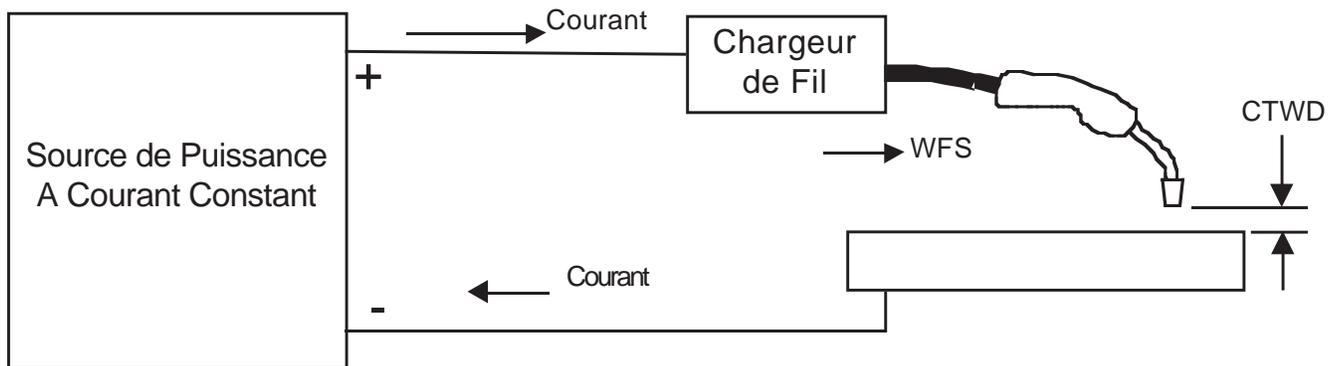


RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

Red-D-Arc
Weiderentals

CONTRÔLE DE L'ARRIÈRE DE LA CONSOLE:

Figure B.3

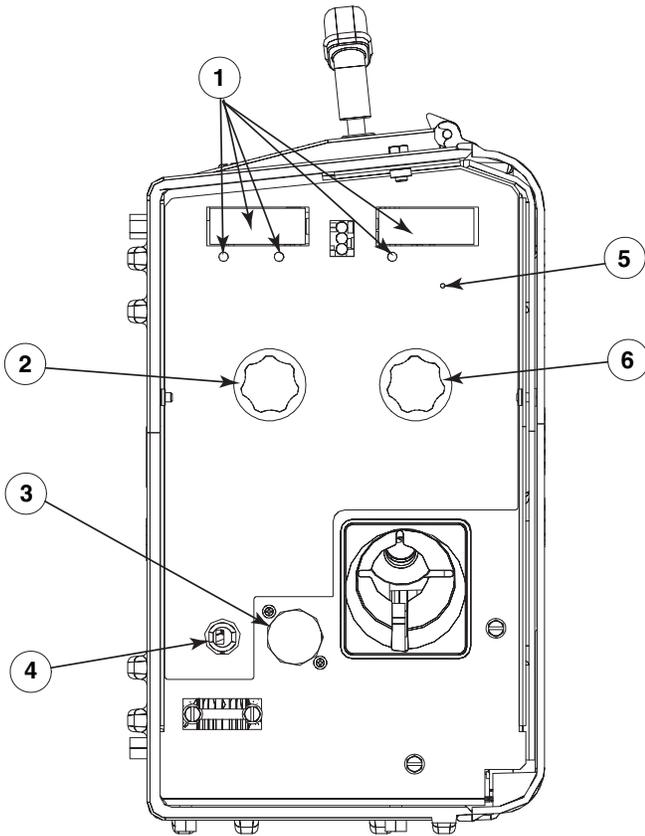

SÉQUENCE D'ALLUMAGE

Tous les LEDs s'allument brièvement pendant l'allumage.

1. AFFICHAGE DE LA VITESSE DE DÉVIDAGE / DE L'AMPÉRAGE

Inactivité

L'écran de gauche affiche la vitesse de dévidage préétablie. L'écran de droite indique la TCO. Le LED de la vitesse de dévidage est allumé. Si le dévidoir est branché pour le soudage avec électrode négative, l'écran d'affichage de la tension indique un signe moins.



Soudage

La valeur affichée sur l'écran de gauche montre la vitesse de dévidage ou l'ampérage réels indiqués par le LED se trouvant sous l'écran. L'écran de droite indique la tension de l'arc. Si le dévidoir est branché pour le soudage avec électrode négative, l'écran d'affichage de la tension indique un signe moins.



ART.	DESCRIPTION
1	Écran d'Affichage Numérique
2	Bouton de Vitesse de Dévidage
3	Connecteur de Gâchette à 5 Goupilles
4	Fil de détection de travail
5	Bouton-poussoir de réglage
6	Bouton de Contrôle de Tension à Distance

2. BOUTON DE VITESSE D'ALIMENTATION DU FIL

Utiliser le Bouton de Vitesse de Dévidage pour ajuster le taux de la vitesse de dévidage.

Du fait que le dévidoir reçoit son énergie de la tension de l'arc, la gamme complète de la vitesse de dévidage peut ne pas être disponible avec des tensions faibles. Pendant le soudage, l'écran affiche la vitesse de dévidage réelle. Si la WFS réelle est inférieure à la WFS établie, la tension de l'arc peut s'avérer trop faible pour la procédure.

Tension de l'Arc	WFS Max
15V	280 ipm
17V	340 ipm
21V	440 ipm
24V	520 ipm
27V	600 ipm

3. CONNECTEUR DE LA GÂCHETTE

(Voir la **Section d'Installation** pour de plus amples Détails)

4. FIL DE DÉTECTION DU TRAVAIL

Toujours couper la puissance au niveau de la source d'alimentation avant de déplacer le fil de détection du travail.

Le fil de détection du travail se fixe sur la pièce soudée.

5. MENU DE RÉGLAGE


Préparation au Calibrage de la WFS:

- Placer l'interrupteur TC/CC sur TC.
- Régler l'écran sur la vitesse de dévidage souhaitée (par exemple : 400 pouces par minute)
- Mesurer la vitesse de dévidage réelle (par exemple: 405 pouces par minute).
- Placer le bouton de la WFS sur la position de 12 heures.

Préparation au Calibrage de l'Ampérage:

Brancher le dévidoir sur une source d'alimentation et une grille. Ajuster la source d'alimentation et la grille sur l'ampérage souhaité (par exemple : 220 Amps).


Enregistrer l'affichage de l'ampérage sur le dévidoir (par exemple : 210 amps).

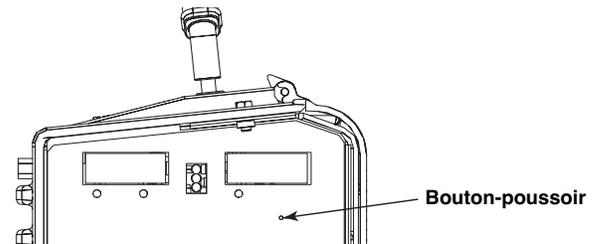


Pour accéder au menu de réglage, utiliser un trombone pour appuyer sur le petit bouton situé sur l'avant de la console.

UNITÉS DE DÉVIDAGE

Faire tourner le bouton de WFS vers la gauche pour utiliser les "**pouces / minute**" comme unité de dévidage du fil.

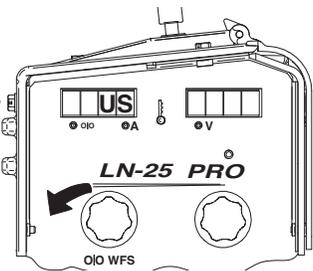

Faire tourner le bouton de WFS vers la droite pour utiliser les "**mètres / minute**" comme unité de dévidage du fil.

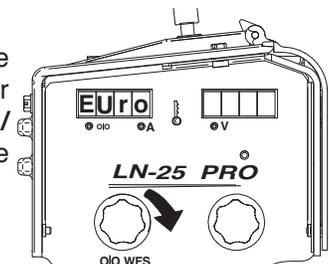

Appuyer sur le bouton de réglage pour accéder au menu de calibrage de la WFS.

RODAGE

Le "Rodage" se réfère à la vitesse de dévidage du fil pendant le temps qui s'écoule entre le moment où on appuie sur la gâchette et celui où un arc est amorcé.


Lorsque le Rodage est « ALLUMÉ », la vitesse de dévidage du fil est réduite jusqu'à ce qu'un arc soit amorcé. Le réglage d'usine est Rodage « ÉTEINT ».

Modèle	Vitesse de Dévidage de Rodage
Modèles à Couple Supplémentaire	25 in/min
Modèles à Vitesse Standard	50 in/min


Lorsque le Rodage est "ÉTEINT", la vitesse de dévidage est la même que la vitesse de dévidage de soudage. ÉTEINDRE le Rodage pour des démarrages rapides et craquants, en particulier avec des fils en acier solide de 0,035 ou 0,045 (0,9 ou 1,2 mm) à des vitesses de dévidage élevées.

Pour modifier le réglage du Rodage :

Faire tourner le bouton de la WFS vers la gauche pour ÉTEINDRE le Rodage.

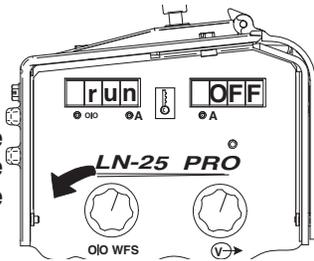

Faire tourner le bouton de la WFS vers la droite pour ALLUMER le Rodage.

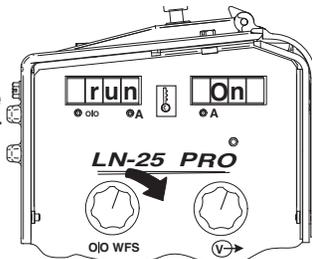

Ensuite faire tourner le bouton de la WFS sur la position de 12 heures.

CALIBRAGE DE LA WFS

Les mesures pour l'ajustement du calibrage de la WFS doivent être prises avant d'accéder au menu de réglage. La première fois que l'on accède au Calibrage de la WFS, le facteur de calibrage affiché se base sur la position du bouton et ne reflète pas le facteur de calibrage réel gardé en mémoire.

Si aucun changement n'est apporté au calibrage, appuyer sur le bouton de réglage pour accéder à la Sélection de l'Écran d'Affichage de Gauche.

Une fois dans le menu de réglage, ajuster le facteur de calibrage comme suit :

$$\frac{\text{WFS réelle}}{\text{WFS réglée}} = \text{Calibration Factor} \quad \text{Exemple } \frac{405}{400} = 1.01$$

Appuyer sur le bouton de réglage une fois que le facteur de calibrage est établi.

SÉLECTION DE L'ÉCRAN DE GAUCHE

L'écran de gauche ne peut pas afficher soit l'ampérage soit la WFS réelle pendant le soudage. Noter que la WFS réelle n'est pas la même que la WFS préétablie. Par exemple, la WFS préétablie peut être réglée sur 400 ipm, mais la tension de l'arc n'est que de 15V. La WFS réelle sera d'environ 280 ipm parce qu'il n'y a pas assez de tension d'arc pour fonctionner à 400 ipm.


Pour modifier la lecture de l'écran de gauche :

Faire tourner le bouton de la WFS vers la gauche pour afficher l'ampérage (courant).

Faire tourner le bouton de la WFS vers la droite pour afficher la WFS réelle.

Ensuite faire tourner le bouton sur la position de 12 heures.

Appuyer sur le bouton de réglage.

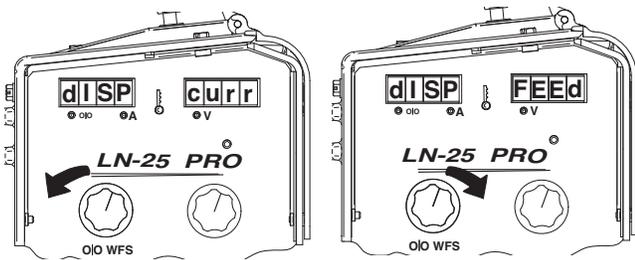

GAMME DU BOUTON DE LA WFS


Pour des dévidoirs équipés d'engrenages à couple standard, la gamme de la WFS peut être modifiée afin d'obtenir une meilleure sensibilité du bouton à des vitesses de dévidage faibles. Ceci est souvent utile pour souder avec des fils Innershield™.

Pour modifier la gamme du bouton de la WFS :

Faire tourner le bouton de la WFS vers la gauche pour la gamme de vitesse de dévidage faible de 40 – 405 ipm

Faire tourner le bouton de la WFS vers la droite pour la gamme de vitesse de dévidage élevée de 40 – 715 ipm.

Ensuite faire tourner le bouton sur la position de 12 heures.

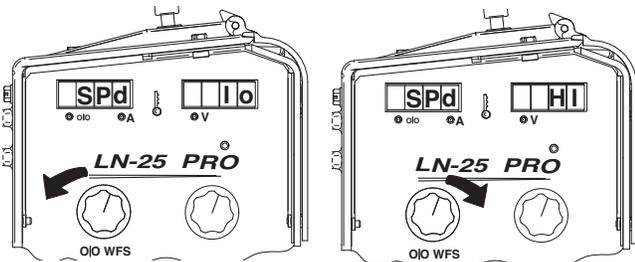

Appuyer sur le bouton de réglage.

CALIBRAGE DE L'AMPÉRAGE

Les mesures pour l'ajustement du calibrage de l'Ampérage doivent être prises avant d'accéder au menu de réglage.

La première fois que l'on accède au Calibrage de l'Ampérage, le facteur de calibrage affiché est la valeur en mémoire. Si on fait tourner le bouton, le facteur de calibrage change selon la position du bouton.

Si aucun changement n'est apporté au calibrage, appuyer sur le bouton de réglage pour accéder au Maintien de l'Affichage.

Une fois dans le menu de réglage, ajuster le facteur de calibrage comme suit:

$$\frac{\text{Ampérage de la Source d'Alimentation}}{\text{Ampérage du Dévidoir}} \text{ Exemple de Facteur de Calibrage } \frac{200}{210} = 1.05$$

Appuyer à nouveau sur le bouton de réglage pour accéder au Calibrage de l'Ampérage.

Ensuite faire tourner le bouton sur la position de 12 heures puis appuyer sur le bouton de réglage pour accéder au Maintien de l'Affichage.

MAINTIEN DE L'AFFICHAGE

Après le soudage, le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER maintient les dernières valeurs du soudage sur l'écran d'affichage. Les valeurs resteront affichées jusqu'à la fin de la période de maintien, jusqu'à ce qu'on appuie à nouveau sur la gâchette ou que l'interrupteur d'alimentation à froid / purge de gaz soit activé.

Pour modifier le temps de Maintien de l'Affichage :


Faire tourner le bouton de la WFS vers la gauche et le maintenir 5 secondes.

Faire tourner le bouton de la WFS vers la droite et le maintenir pendant 300 secondes.

Appuyer sur le bouton de réglage pour quitter le menu de réglage.

CONTRÔLES INTERNES

FIGURE B.4

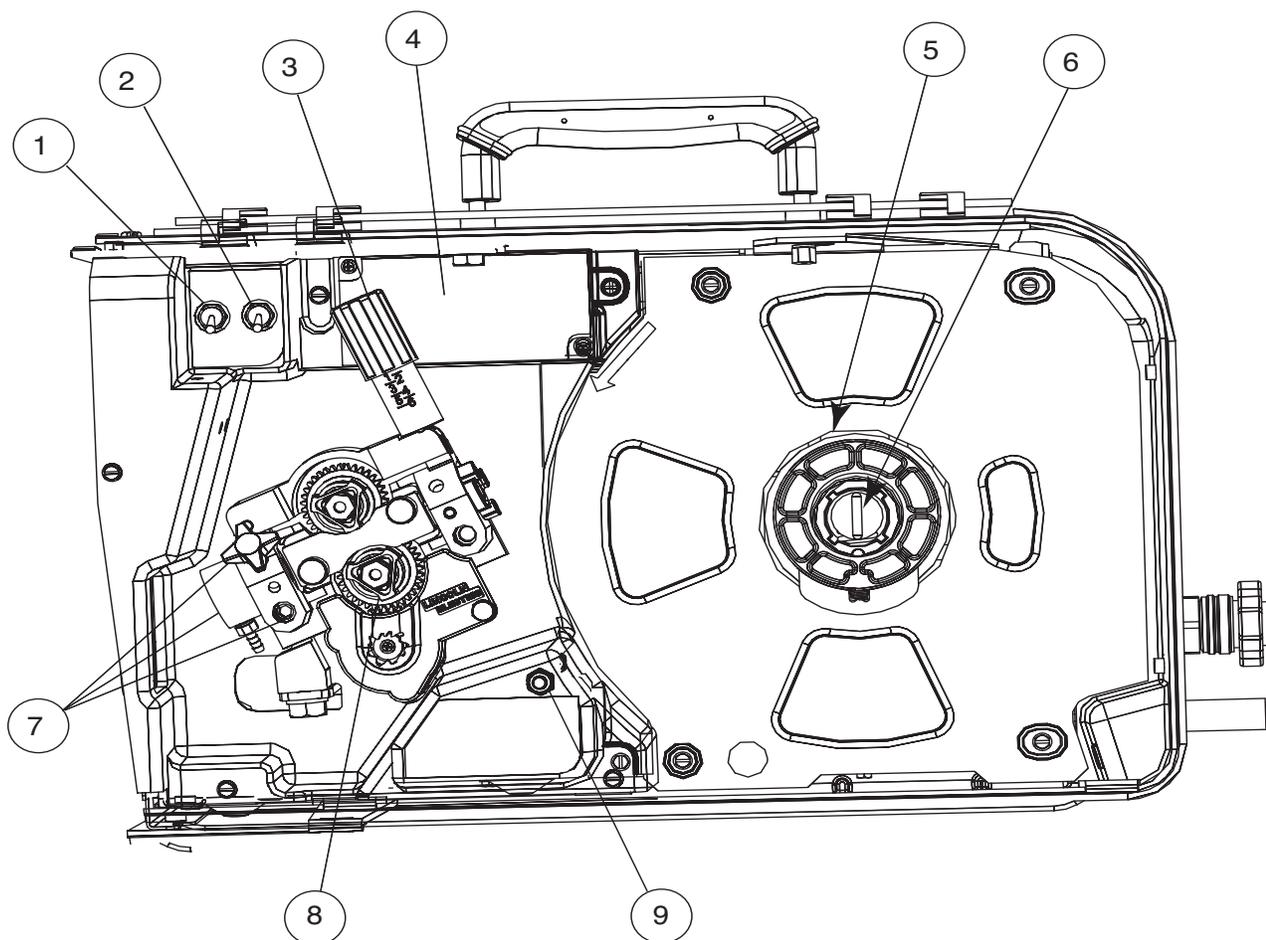

ART.	DESCRIPTION
1	Interrupteur de Verrouillage de Gâchette à 2 Temps
2	Interrupteur CV/CC (TC/CC)
3	Bras de Réglage de Pression
4	Kit de Minuterie en Option (Voir la Section des Accessoires)
5	Dispositif de Retenue de Bobine
6	Bouton d'alimentation à Froid
7	Coussinet du Pistolet, Vis de Réglage et Vis d'Assemblage à Six Pans Creux
8	Moyeux Entraîneurs
9	Bouton Poussoir pour l'Alimentation à Froid

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER


Red-D-Arc
Weiderentals

DESCRIPTION DES CONTRÔLES INTERNES

(Voir la Figure B.4)

1. Interrupteur de Verrouillage de Gâchette à 2 Temps

L'interrupteur de Verrouillage de Gâchette à 2 Temps modifie la fonction de la gâchette du pistolet. Le fonctionnement en 2 temps de la gâchette démarre et arrête le soudage en réponse directe à la gâchette. L'opération de Verrouillage de la Gâchette permet de continuer le soudage lorsqu'on relâche la gâchette, pour davantage de commodité sur de longues soudures.

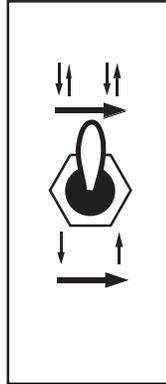

Placer le commutateur en position vers le BAS pour le fonctionnement en 2 Temps ou en position vers le HAUT pour l'opération de Verrouillage de la Gâchette.

Gâchette en 2 Temps

Le fonctionnement de la gâchette en 2 Temps est le plus courant. Lorsqu'on tire sur la gâchette du pistolet, la source de puissance de soudage place la sortie de l'électrode sous énergie et le chargeur de fil alimente du fil pour souder. La source de puissance et le chargeur de fil continuent à souder jusqu'à ce que la gâchette soit relâchée.

Verrouillage de la Gâchette


L'opération de Verrouillage de la Gâchette apporte plus de confort au soudeur lorsque celui-ci réalise de longues soudures. Lorsqu'on tire sur la gâchette une première fois, la source de puissance place la sortie de l'électrode sous énergie et le chargeur de fil alimente du fil pour souder. La gâchette est ensuite relâchée pendant la réalisation de la soudure. Pour cesser de souder, il faut tirer à nouveau sur la gâchette et, lorsque celle-ci est relâchée, la sortie de la source de puissance de soudage s'éteint et le chargeur de fil cesse d'alimenter du fil.

2. INTERRUPTEUR CV/CC (TC/CC)

L'interrupteur CV/CC (TC/CC) règle la méthode de contrôle de la vitesse d'alimentation du fil pour le chargeur de fil.

En position CV (TC), la vitesse d'alimentation du fil demeure constante pendant le soudage. On peut régler une tension d'arc régulière au moyen de la source de puissance en ajustant le courant de l'arc.

En position CC, la vitesse d'alimentation du fil varie pendant le soudage. La longueur de l'arc peut être maintenue en changeant la vitesse d'alimentation du fil.

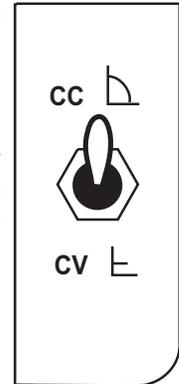

3. BRAS DE PRESSION

(Voir la Section d'Installation)

4. KIT DE TEMPORISATEUR EN OPTION

Le Kit de Temporisateur en option permet le contrôle du temps de pré-gaz, retour de flamme et post-gaz.

5. DISPOSITIF DE RETENUE DE LA BOBINE

Pour libérer le dispositif de retenue de la bobine, appuyer vers l'intérieur sur la barre en métal. Au moment de fixer la bobine, vérifier que le dispositif de retenue soit bien en place dans l'une des trois rainures de l'axe.

6. FREIN DE LA BOBINE

Ajuster le frein de la bobine de manière à fournir suffisamment de friction pour arrêter la sortie du fil. Une force de freinage excessive peut provoquer une surcharge thermique du moteur ou des problèmes de soudage.

7. COUSSINET DU PISTOLET, VIS DE RÉGLAGE ET VIS D'ASSEMBLAGE À SIX PANS CREUX


(See Installation Section)

8. ROULEAUX CONDUCTEURS ET GUIDE-FILS

(Voir la Section d'Installation)


9. BOUTON POUSSOIR POUR L'ALIMENTATION À FROID

Pendant l'alimentation à froid, l'entraîneur de fil alimente de l'électrode mais ni la source de puissance ni le solénoïde de gaz ne se trouvent sous énergie. Ajuster la vitesse d'alimentation à froid en faisant tourner le bouton de la WFS. L'alimentation à froid, ou la marche par à-coups à froid, de l'électrode est utile pour faire passer l'électrode au travers du pistolet.

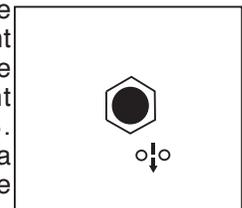

CONTRÔLE DE L'ARRIÈRE DE LA CONSOLE:

FIGURE B.5

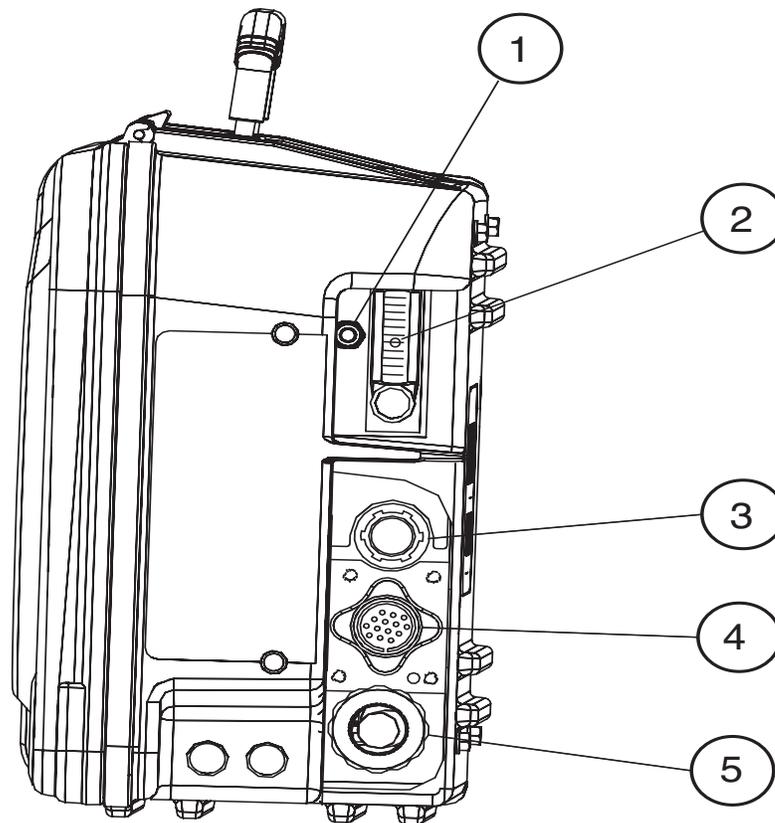

ART.	DESCRIPTION
1	Bouton Poussoir pour Purge de Gaz
2	Bille du Débitmètre
3	Admission du Gaz de Protection
4	Câble de Contrôle
5	Fil Électrode (l'électrode est un câble de 4/0).

1. BOUTON POUSSOIR DE PURGE DE GAZ

(Voir Figure B.5)

La soupape du solénoïde de gaz se trouvera sous énergie mais ni la sortie de la source de puissance ni le moteur d'entraînement ne seront allumés. L'interrupteur de Purge de Gaz est utile pour régler le débit approprié de gaz de protection. Les débitmètres doivent toujours être ajustés pendant que le gaz de protection circule.


2. DÉBITMÈTRE

(Voir Figure B.5)

Le débitmètre indique le taux de débit du gaz de protection et il possède une soupape pour ajuster ce débit. Les graduations du débitmètre correspondent aux gaz CO₂, Ar, et aux mélanges Ar/CO₂. Le milieu de la bille indique le taux de débit du gaz de protection.

Ajuster le taux de débit en appuyant sur l'interrupteur de PURGE DE GAZ tout en faisant tourner la soupape qui se trouve sur le bas du débitmètre. La plupart des procédures de soudage requièrent 25-40 scfh (11,8-18,9 lpm) pour une couverture suffisante de gaz de protection. L'angle du pistolet, le diamètre du bec, la configuration du joint et les conditions des vents peuvent affecter la quantité de gaz de protection requise.

Lorsqu'on utilise un chargeur de fil avec un débitmètre, ajuster le régulateur au niveau de la bouteille de gaz de protection ou de l'alimentation sur un taux de débit supérieur au taux de débit indiqué sur le débitmètre du chargeur. Remarquer que la plupart des régulateurs sont calibrés sur la base de faibles restrictions sur l'échappement. La soupape qui se trouve sur le débitmètre du chargeur crée une grande restriction et peut provoquer des erreurs de lecture sur le régulateur de l'alimentation. Régler le taux de débit du gaz en utilisant la lecture du débitmètre du chargeur et non pas la lecture du régulateur de l'alimentation.

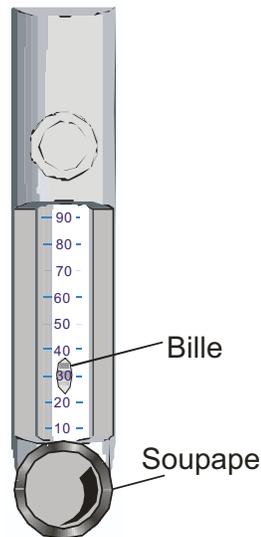

Pour obtenir le débit maximum, utiliser un régulateur avec 30 psi ou plus de compensation de pression.

SCFH	Litres/Min
10	4.7
20	9.4
30	14.2
40	18.9
50	23.6
60	28.3
70	33.1
80	37.8

ÉQUIPEMENT INSTALLÉ EN USINE

- K1500-2 Coussinet Récepteur de Pistolet.

KITS DE ROULEAUX CONDUCTEURS UTILISÉS

- Voir les Pages de Pièces Détachées

K2330-2	Kit de Temporisateur	Comprend: Panneau et harnais pour régler les temps de pré-gaz, retour de flamme et postgaz	
K2596-2	Console en Plastique	Comprend : une console en plastique usinée complète.	
K1796-xx	Câble de Puissance Coaxial AWG 1/0	Comprend : câble de soudage coaxial 1/0 de longueur « xx ». Les extrémités du câble de soudage possèdent des connexions à ergots. À utiliser pour le soudage par Impulsions.	
K2593-xx	Câble de Puissance Coaxial AWG No.1	Comprend : câble de soudage coaxial AWG No.1 de longueur « xx ». Les extrémités du câble de soudage possèdent des connexions à ergots. À utiliser pour le soudage par Impulsions ou le soudage STT™.	
K1803-1	Paquet de Câbles de Travail et de Chargeur	Comprend : câble 2/0 Twist-Mate à Ergot de 14' (1,2m) de long avec Agrafe de Terre, et câble 2/0 Twist-Mate à Ergot de 9' (2,7m) de long	
K1840-xx	Câble de Puissance de Soudage, Twist-Mate à Ergot	Comprend : câble 1/0 Twist-Mate à Ergot de longueur « xx ».	
K1842-xx	Câble de Puissance de Soudage, Ergot à Ergot	Comprend : câble 3/0 Ergot à Ergot de longueur « xx » pour longueurs allant jusqu'à 60' (18,3m). Câble 4/0 Ergot à Ergot de longueur « xx » pour longueurs supérieures à 60' (18,3m).	

K1797-xx	Câble de Contrôle	Comprend : câble de contrôle de 14 goupilles sur 14 goupilles du chargeur de fil vers la source de puissance.	
K2335-1	Adaptateur pour Sources de Puissance de la Concurrence	Comprend : câble de contrôle adaptateur pour brancher un chargeur de fil Lincoln de 42 VAC sur une source de puissance Miller de 24 VAC. Requiert le kit de mesureur numérique / contrôle de tension à distance.	
K484	Kit de Fiche de Cavalier	Comprend : connecteur circulaire à 14 goupilles avec cavalier pour fils 2-4. À utiliser sur sources de puissance pour allumer les terminales de soudage à n'importe quel moment.	
K1520-1	Kit de Transformateur de 42 Volts	Comprend : un kit de transformateur pour faire fonctionner un chargeur de fil de 42 VAC sur une source de puissance ne fournissant que 115 VAC.	
K1798	Câble Adaptateur pour connexion de Câble de Contrôle vers Sources de Puissance à Bornier	Comprend : connecteur circulaire à 14 goupilles avec fils pour branchement sur un bornier.	

K910-1	Agrafe de Terre	Comprend : une Agrafe de Terre de 300 Amp.	
K910-2	Agrafe de Terre	Comprend : une Agrafe de Terre de 500 Amp.	
K1500-1	Coussinet Récepteur de Pistolet (pour pistolets avec connecteurs de pistolet Lincoln K466-1, pistolets Innershield et Subarc).	Comprend : coussinet récepteur de pistolet, vis de réglage et clef hexagonale.	
K1500-2	Coussinet Récepteur de Pistolet (pour pistolets avec connecteurs de pistolet Lincoln K466-2, K466-10, pistolets Magnum 200/300/400 et compatibles avec Tweco® No.2-No.4).	Comprend : coussinet récepteur de pistolet avec raccord de tuyau flexible, vis de réglage et clef hexagonale.	
K1500-3	Coussinet Récepteur de Pistolet (pour pistolets avec connecteurs de pistolet Lincoln K613-7, pistolets Magnum 550 et compatibles)	Comprend : coussinet récepteur de pistolet avec raccord de tuyau flexible, vis de réglage et clef hexagonale.	

K1500-4	Coussinet Récepteur de Pistolet (pour pistolets avec connecteurs de pistolet Lincoln K466-3, compatibles avec pistolets Miller®).	Comprend : coussinet récepteur de pistolet avec raccord de tuyau flexible, vis de réglage et clef hexagonale.	
K1500-5	Coussinet Récepteur de Pistolet (compatibles avec pistolets Oxo®).	Comprend : coussinet récepteur de pistolet avec raccord de tuyau flexible, 4 tubes guides, vis de réglage et clef hexagonale.	
K489-7	Coussinet Récepteur de Pistolet (pour pistolets Fast-Mate Lincoln).	Comprend : coussinet récepteur de pistolet avec connecteur de gâchette.	
K435	Adaptateur d'Axe, pour montage de bobines Innershield de 14 lb. (6,4 kg) sur axes de 2 in. (51 mm).	Comprend : adaptateur d'axe fait de 2 dispositifs de retenue de bobines (Électrode non comprise).	
K468	Adaptateur d'Axe, pour montage de bobines de 8 in. (203 mm) de diamètre sur axes de 2 in. (51 mm)	Comprend : 2 adaptateurs d'axe, l'un pour bobines de 2" de large et l'autre pour bobines de 3" de large.	
K590-6	Kit de Connexion Hydraulique (uniquement pour modèles européens et modèles à câble de contrôle).	Comprend : 2 tuyaux avec connecteurs rapides femelles à chaque extrémité, 2 connecteurs mâles pour tuyau de 3/16" de diamètre intérieur, 2 connecteurs mâles pour ___" de diamètre intérieur, et la visserie de montage.	
K586-1	Régulateur de Gaz Ajustable de Luxe.	Comprend : régulateur de gaz de luxe pour Gaz mélangés, adaptateur pour CO2 et tuyau de 10' (3,0 m).	

MESURES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.



- Couper la puissance d'entrée au niveau de la source d'alimentation avant d'installer ou de changer les rouleaux conducteurs et/ou les guides.
- Ne pas toucher les pièces sous alimentation électrique.

- En marche par à-coups avec la gâchette du pistolet, l'électrode et le mécanisme de traction sont encore sous tension vers le travail et la terre et ils peuvent rester sous énergie pendant plusieurs secondes après que la gâchette du pistolet ait été relâchée.
- Ne pas faire fonctionner sans les couvercles, les panneaux ou les protections ni si ceux-ci sont ouverts.
- Seul le personnel qualifié peut réaliser le travail d'entretien.

ENTRETIEN DE ROUTINE

- Vérifier que les câbles de soudage, les câbles de contrôle et les tuyaux à gaz ne présentent pas de coupures.
- Nettoyer et serrer toutes les terminales de soudage.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

- Nettoyer les rouleaux conducteurs et le guide-fil intérieur, et les changer s'ils sont usés.
- Aspirer ou souffler de l'air à l'intérieur du chargeur.

SPÉCIFICATIONS DE CALIBRAGE

Validation du Débitmètre

Outils requis:

- Débitmètre de référence normalisé.
- Source de puissance de soudage CC à tension constante (DC-400, V-350, CV-400 ou équivalente)

Pour vérifier l'exactitude du débitmètre :

1. COUPER la puissance.
2. Brancher le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER sur la source de puissance CC à tension constante. Le fil de travail du RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER doit être branché sur la terminale de travail de la source de puissance.
3. Brancher une alimentation de CO₂ sur le chargeur de fil. Ne pas dépasser la pression d'admission maximum du chargeur de fil.
4. Débrancher le tuyau à gaz de protection qui se connecte sur le coussinet du pistolet.
5. Brancher le tuyau à gaz de protection sur le débitmètre de référence normalisé.

6. Orienter le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER en position verticale.
7. ALLUMER la puissance.
8. Ajuster le débitmètre qui se trouve sur le RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER sur 40 scfh tout en appuyant sur le bouton du PURGE DE GAZ.
9. Mesurer le débit du gaz avec le débitmètre calibré tout en appuyant sur le bouton du PURGE DE GAZ.
10. Le débit mesuré doit se trouver entre 35 et 45 scfh.

Le débitmètre du RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER ne peut pas être calibré. Si la lecture du débitmètre est incorrecte, vérifier que le tuyau à gaz ne présente pas de fuites ni de coques. Changer le débitmètre si besoin est.

COMMENT UTILISER LE GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT

L'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par le personnel de Lincoln Electric ayant reçu une formation en usine. Les réparations non autorisées effectuées sur ce matériel peuvent entraîner un danger pour le technicien et l'opérateur de la machine et annulent la garantie d'usine. Par mesure de sécurité et pour éviter un choc électrique, veuillez observer toutes les notes de sécurité et les mises en garde données en détail dans ce manuel.

Ce guide de dépannage a pour but de vous aider à localiser les problèmes éventuels d'installation et de fonctionnement de la machine et à y remédier. Suivre simplement la méthode en trois étapes donnée ci-après.

Étape 1. LOCALISER LE PROBLÈM (SYMPTÔME).

Regarder dans la colonne intitulée « PROBLÈMES (SYMPTÔMES) ». Cette colonne décrit les symptômes que la machine peut présenter. Chercher l'énoncé qui décrit le mieux le symptôme présenté par la machine.

Étape 2. CAUSE POSSIBLE.

La deuxième colonne, intitulée « CAUSE POSSIBLE », énonce les possibilités externes évidentes qui peuvent contribuer au symptôme présenté par la machine.

Étape 3. ACTION RECOMMANDÉE.

Cette colonne suggère une action recommandée pour une Cause Possible ; en général elle spécifie de contacter le concessionnaire autorisé de Service sur le Terrain Lincoln Electric le plus proche.

Si vous ne comprenez pas ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les Actions Recommandées de façon sûre, contactez le Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche.



⚠ AVERTISSEMENT

LES CHOC ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.

- Couper la puissance d'entrée au niveau de la source de puissance de soudage avant l'installation ou le changement des rouleaux conducteurs et/ou des guides.
- Ne pas toucher les pièces sous alimentation électrique.
- Lorsque le fil est alimenté au moyen de la gâchette du pistolet, l'électrode et le mécanisme d'entraînement sont sous tension vers le travail et vers la masse et peuvent rester sous énergie pendant plusieurs secondes après que la gâchette du pistolet ait été relâchée.
- La source de puissance de soudage doit être connectée à la terre du système conformément au Code Électrique National ou à toute loi locale applicable.
- Seul le personnel qualifié doit réaliser le travail d'entretien.

⚠ ATTENTION

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre, avant de continuer, contactez le **Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche** pour obtenir une assistance technique.

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

**Red-D-Arc
Welderentals**

Respecter toutes les Consignes de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	MESURE À PRENDRE RECOMMANDÉE
Codes d'Erreurs pour Modèles à Écran d'Affichage Numérique		
Code d'Erreur	Description	Réglages Possibles
Err 81 Surcharge du moteur, à long terme.	1. Le moteur de l'entraîneur de fil s'est surchauffé.	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier que l'électrode glisse facilement à travers le pistolet et le câble. Éliminer les courbures serrées du pistolet et du câble. Vérifier que le frein de l'axe ne soit pas trop serré. Vérifier que l'électrode utilisée soit de bonne qualité. Attendre que l'erreur se rétablisse et que le moteur refroidisse (environ 1 minute).
Err 82 Surcharge du Moteur, à court terme.	1. Le tirage de courant du moteur de l'entraîneur de fil a dépassé les limites, habituellement parce que le moteur se trouve en état de rotor verrouillé.	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier que le moteur tourne librement lorsque le bras d'appui est ouvert. Vérifier que les engrenages ne soient pas obstrués par des débris et de la saleté.

⚠ ATTENTION

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre, avant de continuer, contactez le **Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche** pour obtenir une assistance technique.

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

**Red-D-Arc
Weiderentals**

Respecter toutes les Consignes de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	MESURE À PRENDRE RECOMMANDÉE
Problèmes de Sortie		
Le chargeur s'allume – pas d'affichage, pas d'alimentation à froid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil de détection du travail est débranché ou bien la connexion électrique est mauvaise. (Modèles sur l'arc). 2. La source de puissance est ÉTEINTE. 3. Le disjoncteur pour le chargeur de fil qui se trouve sur la source de puissance a sauté (modèles à câble de contrôle). 4. Le câble de contrôle est desserré ou endommagé (modèles à câble de contrôle). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brancher le fil de détection du travail sur le travail dans un emplacement sans saleté, ni rouille ni peinture. 2. ALLUMER la source de puissance. 3. Rétablir les disjoncteurs. 4. Serrer, réparer ou changer le câble de contrôle.
Le dévidoir s'allume mais il n'y a pas de sortie lorsqu'on appuie sur la gâchette. Le gaz de protection circule et les rouleaux conducteurs tournent.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les branchements de la bobine du contacteur sont desserrés. 2. Le contacteur est en panne. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier les branchements de la bobine du contacteur. 2. Changer le contacteur.
Pas de gaz de protection.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'alimentation du fil est FERMÉE ou vide. 2. Le tuyau à gaz est coupé ou écrasé. 3. La soupape du débitmètre est fermée. 4. Présence de saleté ou de débris dans le solénoïde. 5. Connexion du solénoïde desserrée. 6. Solénoïde en panne. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier que l'alimentation du gaz soit ALLUMÉE et que le gaz circule. 2. Acheminer le tuyau à gaz de sorte qu'il évite les coins anguleux et vérifier qu'il n'y ait rien dessus. Réparer ou changer les tuyaux endommagés. 3. Ouvrir la soupape du débitmètre. 4. Appliquer de l'air filtré à 80 psi sur le solénoïde afin d'en éliminer la saleté. 5. Retirer le couvercle et vérifier que toutes les connexions soient en bon état.
Alimentation du fil irrégulière ou pas d'alimentation du fil mais rouleaux conducteurs qui tournent.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le câble du pistolet fait des coques et/ou est tordu. 2. Le fil est coincé dans le pistolet et le câble. 3. La bande de remplissage du pistolet est sale ou usée. 4. L'électrode est rouillée ou sale. 5. La pointe de contact est en partie fondue ou recouverte d'éclaboussures. 6. Bande de remplissage du pistolet, pointe, rouleaux conducteurs et/ou guide-fil intérieur incorrects. 7. Tension incorrecte du bras de pression sur les rouleaux conducteurs. 8. Le frein de l'axe est trop serré. 9. Le rouleau conducteur est usé. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maintenir le câble du pistolet aussi droit que possible. Éviter les coins anguleux ou les courbures du câble. 2. Retirer le pistolet du chargeur de fil et tirer sur le fil coincé pour le faire sortir du pistolet et du câble. 3. Souffler de l'air à faible pression (40 psi ou moins) pour faire sortir la saleté de la bande de remplissage. Changer la bande de remplissage si elle est usée. 4. N'utiliser que des électrodes propres. Utiliser des électrodes de qualité, telles que les L-50 ou L-56 de Lincoln Electric. 5. Changer la pointe de contact. 6. Vérifier que les pièces installées soient correctes. 7. Ajuster le bras de tension conformément au Manuel d'Instructions. La plupart des électrodes s'alimentent bien lorsque le bras de tension est réglé sur « 3 ». 8. Vérifier que la bobine de fil bouge avec un effort minimum. 9. Changer les rouleaux conducteurs s'ils sont usés ou remplis de saleté.

⚠ ATTENTION

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre, avant de continuer, contactez le **Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche** pour obtenir une assistance technique.

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

**Red-D-Arc
Welderentals**

Respecter toutes les Consignes de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel

PROBLÈMES (SYMPTOMES)	CAUSE POSSIBLE	MESURE À PRENDRE RECOMMANDÉE
Problèmes de Sortie		
La vitesse d'alimentation du fil opère constamment sur une mauvaise valeur. La vitesse change lorsque le bouton de vitesse d'alimentation du fil est ajusté.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil du cavalier pour vitesse normale / couple supplémentaire est mal branché. 2. Un engrenage incorrect est installé sur l'entraîneur de fil. 3. Les balais du moteur sont usés. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brancher correctement le cavalier pour vitesse normale / couple supplémentaire. 2. Installer l'engrenage à pignons approprié sur l'entraîneur de fil. 3. Changer l'ensemble moteur / boîte d'engrenages.
La vitesse d'alimentation du fil est rapide (maximum) et il n'y a aucun changement lorsque le bouton de vitesse d'alimentation du fil est ajusté.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le tachymètre est mal branché. 2. Le tachymètre est en panne. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier que tous les fils du tachymètre soient bien branchés. 2. Changer l'ensemble moteur et tachymètre.
Arc variable ou « chassant ».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pointe de contact de la mauvaise taille, usée et/ou fondue. 2. Câble de travail usé ou mauvaise connexion du travail. 3. Polarité incorrecte. 4. Le bec de gaz s'étend au-delà de la pointe de contact ou le dépassement du fil est trop long. 5. Faible protection de gaz sur des procédés requérant du gaz. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changer la pointe de contact. 2. Vérifier que toutes les connexions de travail et d'électrode soient serrées et que les câbles soient en bon état. Nettoyer / changer selon les besoins. 3. Ajuster la polarité à la procédure recommandée. 4. Ajuster le bec de gaz et raccourcir le dépassement sur 3/8 à 1/2 pouce. 5. Vérifier le débit et le mélange de gaz. Éliminer ou bloquer les sources d'appel d'air.
Lorsqu'on tire sur la gâchette, le fil s'alimente lentement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'interrupteur de Rodage est ALLUMÉ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placer l'interrupteur de Rodage sur la position « ARRÊT ».
Mauvais démarrage d'arc avec collage ou « lancement », porosité de la soudure, cordon de soudure étroit ayant un aspect de cordage.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procédures ou techniques inappropriées. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voir le « Guide de Soudage à l'Arc Gaz Métal » (GS-100).


⚠ ATTENTION

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n'êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre, avant de continuer, contactez le **Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche** pour obtenir une assistance technique

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

**Red-D-Arc
Welderentals**

DIAGRAMME DE CÂBLAGE – RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER


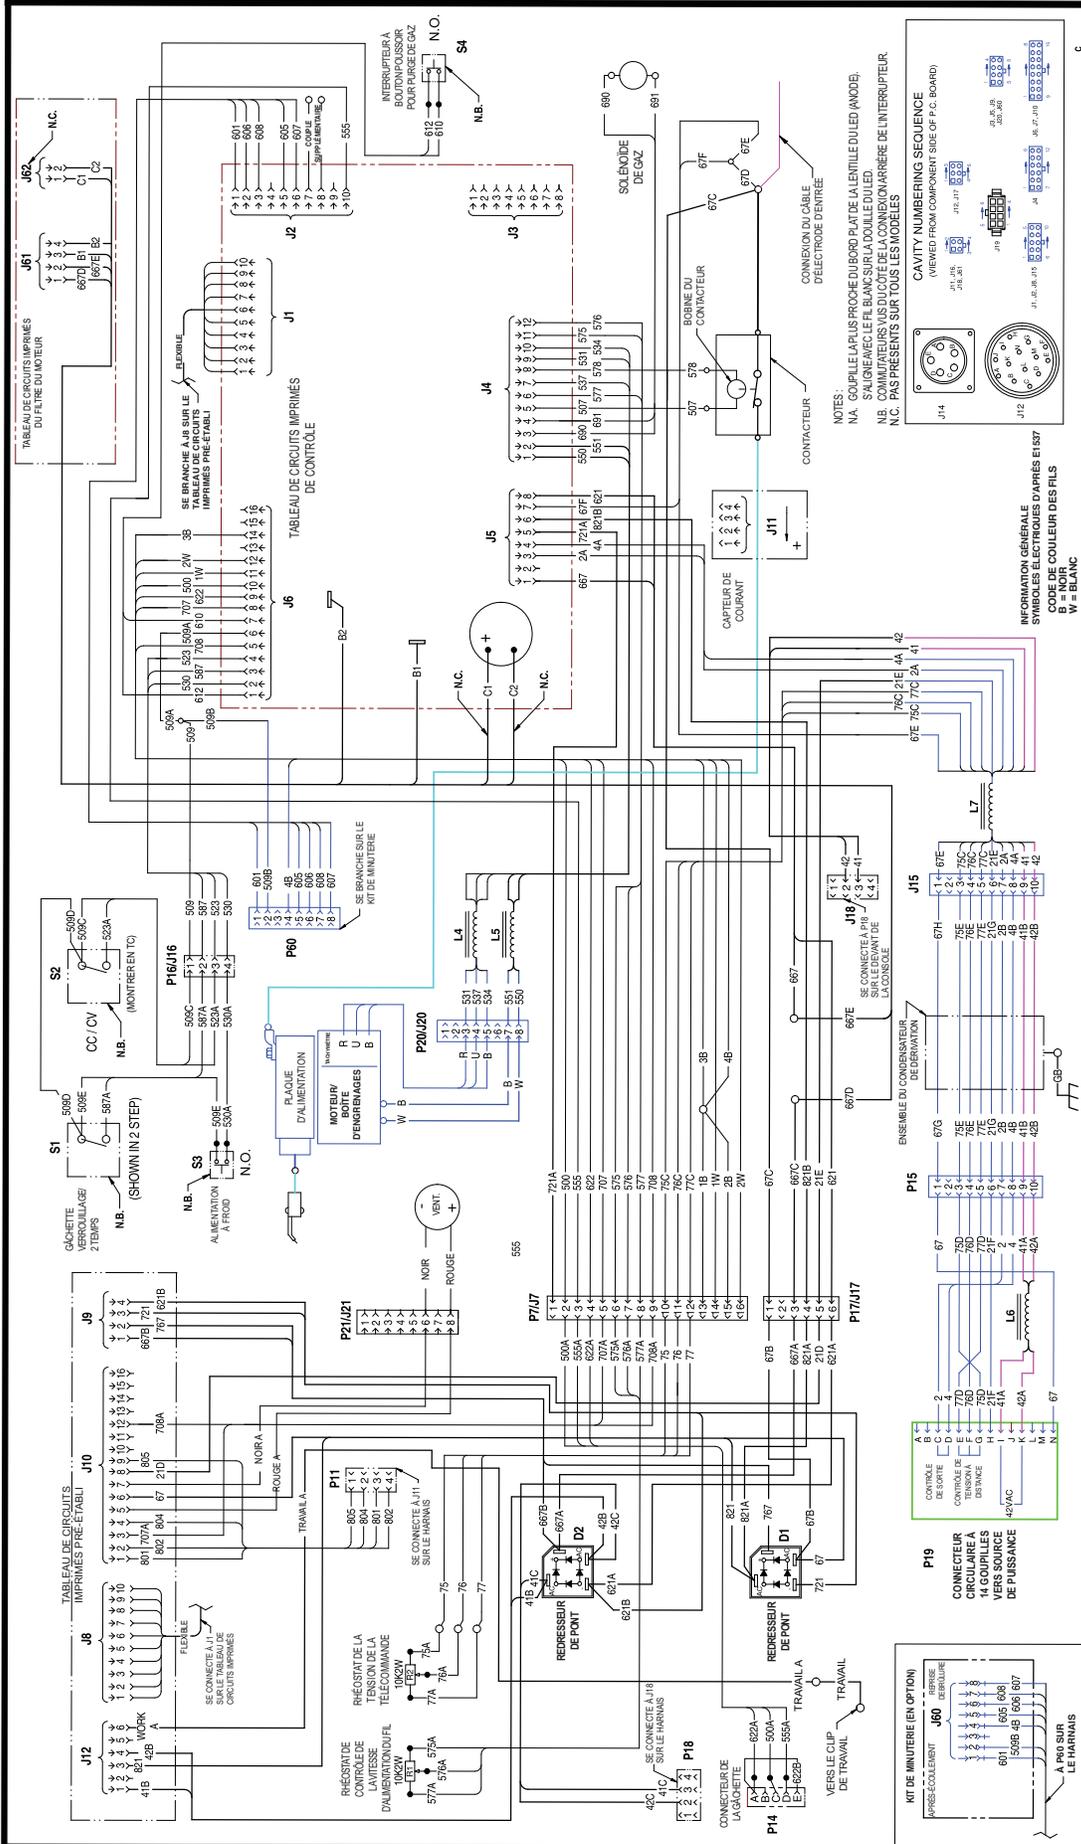


G6334

NOTE : Ce diagramme a valeur de référence uniquement. Il peut ne pas être exact pour toutes les machines couvertes par ce manuel. Le diagramme spécifique pour un code particulier est collé à l'intérieur de la machine sur l'un des panneaux de la console. Si le diagramme est illisible, écrire au Département de Service afin d'en obtenir un autre en remplacement. Donner le numéro de code de la machine.

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER



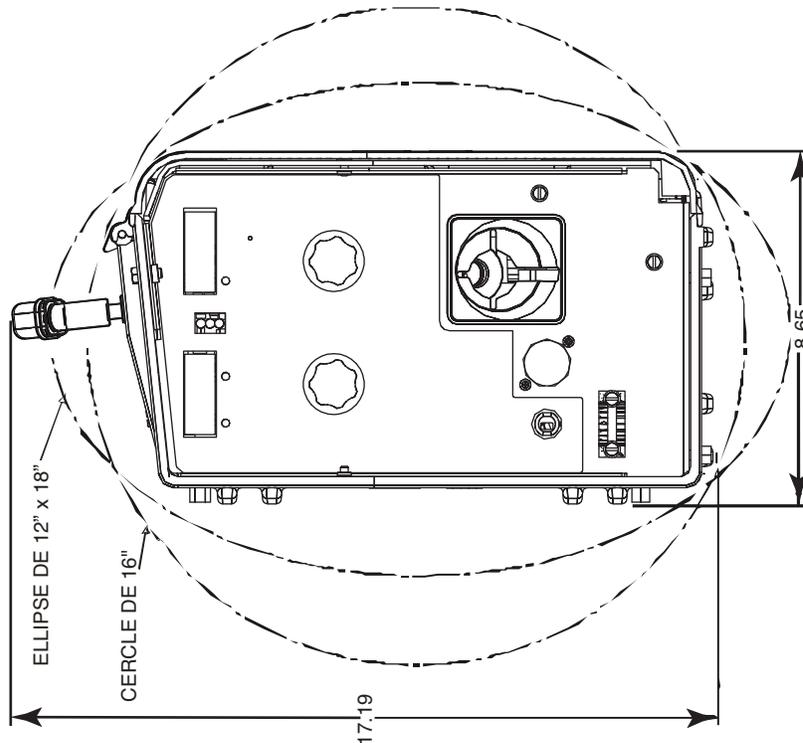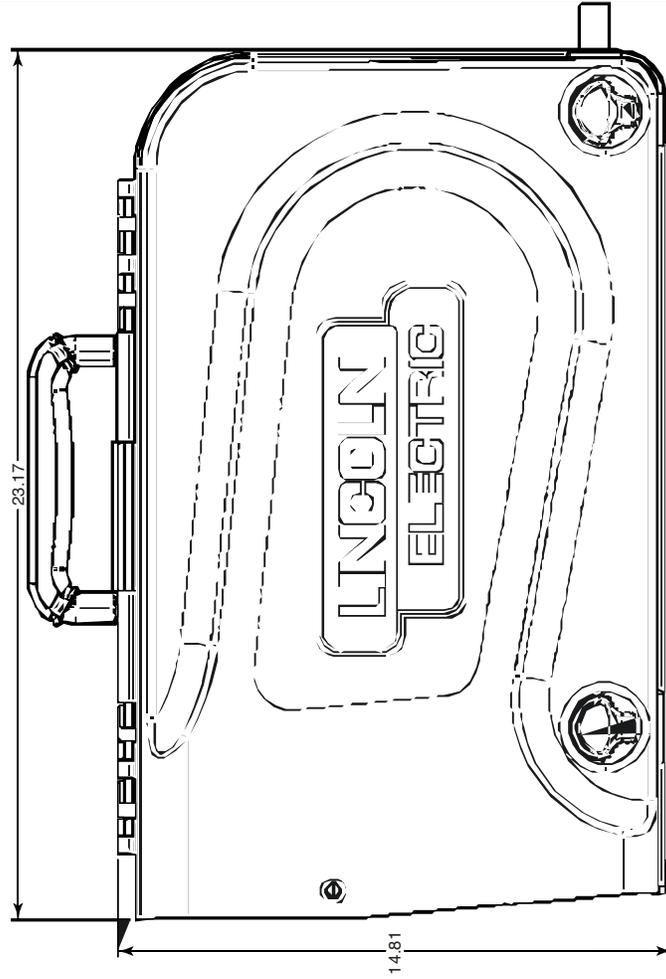

RED-D-ARC LN25™ PRO EXTREME DUAL POWER

Red-D-Arc
Welderentals

			
WARNING	<ul style="list-style-type: none"> Do not touch electrically live parts or electrode with skin or wet clothing. Insulate yourself from work and ground. 	<ul style="list-style-type: none"> Keep flammable materials away. 	<ul style="list-style-type: none"> Wear eye, ear and body protection.
Spanish AVISO DE PRECAUCION	<ul style="list-style-type: none"> No toque las partes o los electrodos bajo carga con la piel o ropa mojada. Aislese del trabajo y de la tierra. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga el material combustible fuera del área de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Protéjase los ojos, los oídos y el cuerpo.
French ATTENTION	<ul style="list-style-type: none"> Ne laissez ni la peau ni des vêtements mouillés entrer en contact avec des pièces sous tension. Isolez-vous du travail et de la terre. 	<ul style="list-style-type: none"> Gardez à l'écart de tout matériel inflammable. 	<ul style="list-style-type: none"> Protégez vos yeux, vos oreilles et votre corps.
German WARNUNG	<ul style="list-style-type: none"> Berühren Sie keine stromführenden Teile oder Elektroden mit Ihrem Körper oder feuchter Kleidung! Isolieren Sie sich von den Elektroden und dem Erdboden! 	<ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie brennbares Material! 	<ul style="list-style-type: none"> Tragen Sie Augen-, Ohren- und Körperschutz!
Portuguese ATENÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Não toque partes elétricas e electrodos com a pele ou roupa molhada. Isole-se da peça e terra. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenha inflamáveis bem guardados. 	<ul style="list-style-type: none"> Use proteção para a vista, ouvido e corpo.
Japanese 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 通電中の電気部品、又は溶材にヒフやぬれた布で触れないこと。 施工物やアースから身体が絶縁されている様にして下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 燃えやすいものの側での溶接作業は絶対にしてはなりません。 	<ul style="list-style-type: none"> 目、耳及び身体に保護具をして下さい。
Chinese 警告	<ul style="list-style-type: none"> 皮肤或湿衣物切勿接触带电部件及焊条。 使你自已与地面和工件绝缘。 	<ul style="list-style-type: none"> 把一切易燃物品移离工作场所。 	<ul style="list-style-type: none"> 佩戴眼、耳及身体劳动保护用具。
Korean 위험	<ul style="list-style-type: none"> 전도체나 용접봉을 젖은 헝겍 또는 피부로 절대 접촉치 마십시오. 모재와 접지를 접촉치 마십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> 인화성 물질을 접근시키지 마십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> 눈, 귀와 몸에 보호장구를 착용하십시오.
Arabic تحذير	<ul style="list-style-type: none"> لا تلمس الاجزاء التي يسري فيها التيار الكهربائي أو الألكترود بجلد الجسم أو بالملايس المبللة بالماء. ضع عازلا على جسمك خلال العمل. 	<ul style="list-style-type: none"> ضع المواد القابلة للاشتعال في مكان بعيد. 	<ul style="list-style-type: none"> ضع أدوات وملابس واقية على عينيك وأذنيك وجسمك.

READ AND UNDERSTAND THE MANUFACTURER'S INSTRUCTION FOR THIS EQUIPMENT AND THE CONSUMABLES TO BE USED AND FOLLOW YOUR EMPLOYER'S SAFETY PRACTICES.

SE RECOMIENDA LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA EL USO DE ESTE EQUIPO Y LOS CONSUMIBLES QUE VA A UTILIZAR, SIGA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SU SUPERVISOR.

LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT EN CE QUI REGARDE CET EQUIPMENT ET LES PRODUITS A ETRE EMPLOYES ET SUIVEZ LES PROCEDURES DE SECURITE DE VOTRE EMPLOYEUR.

LESEN SIE UND BEFOLGEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG DER ANLAGE UND DEN ELEKTRODENEINSATZ DES HERSTELLERS. DIE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN DES ARBEITGEBERS SIND EBENFALLS ZU BEACHTEN.

			
<ul style="list-style-type: none"> ● Keep your head out of fumes. ● Use ventilation or exhaust to remove fumes from breathing zone. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Turn power off before servicing. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not operate with panel open or guards off. 	WARNING
<ul style="list-style-type: none"> ● Los humos fuera de la zona de respiración. ● Mantenga la cabeza fuera de los humos. Utilice ventilación o aspiración para gases. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Desconectar el cable de alimentación de poder de la máquina antes de iniciar cualquier servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> ● No operar con panel abierto o guardas quitadas. 	Spanish AVISO DE PRECAUCION
<ul style="list-style-type: none"> ● Gardez la tête à l'écart des fumées. ● Utilisez un ventilateur ou un aspirateur pour ôter les fumées des zones de travail. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Débranchez le courant avant l'entretien. 	<ul style="list-style-type: none"> ● N'opérez pas avec les panneaux ouverts ou avec les dispositifs de protection enlevés. 	French ATTENTION
<ul style="list-style-type: none"> ● Vermeiden Sie das Einatmen von Schweißrauch! ● Sorgen Sie für gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes! 	<ul style="list-style-type: none"> ● Strom vor Wartungsarbeiten abschalten! (Netzstrom völlig öffnen; Maschine anhalten!) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Anlage nie ohne Schutzgehäuse oder Innenschutzverkleidung in Betrieb setzen! 	German WARNUNG
<ul style="list-style-type: none"> ● Mantenha seu rosto da fumaça. ● Use ventilação e exaustão para remover fumo da zona respiratória. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Não opere com as tampas removidas. ● Desligue a corrente antes de fazer serviço. ● Não toque as partes elétricas nuas. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mantenha-se afastado das partes moventes. ● Não opere com os painéis abertos ou guardas removidas. 	Portuguese ATENÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> ● ヒュームから頭を離すようにして下さい。 ● 換気や排煙に十分留意して下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> ● メンテナンス・サービスに取りかかる際には、まず電源スイッチを必ず切して下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> ● パネルやカバーを取り外したままで機械操作をしないで下さい。 	Japanese 注意事項
<ul style="list-style-type: none"> ● 頭部遠離煙霧。 ● 在呼吸區使用通風或排風器除煙。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 維修前切斷電源。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 儀表板打開或沒有安全罩時不準作業。 	Chinese 警告
<ul style="list-style-type: none"> ● 얼굴로부터 용접가스를 멀리하십시오. ● 호흡지역으로부터 용접가스를 제거하기 위해 가스제거기나 통풍기를 사용하십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 보수전에 전원을 차단하십시오. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 관널이 열린 상태로 작동치 마십시오. 	Korean 위험
<ul style="list-style-type: none"> ● ابعد رأسك بعيداً عن الدخان. ● استعمل التهوية أو جهاز ضغط الدخان للخارج لكي تبعد الدخان عن المنطقة التي تتنفس فيها. 	<ul style="list-style-type: none"> ● أقطع التيار الكهربائي قبل القيام بأية صيانة. 	<ul style="list-style-type: none"> ● لا تشغيل هذا الجهاز اذا كانت الاغطية الحديدية الواقية ليست عليه. 	Arabic تحذير

LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA ESTE EQUIPAMENTO E AS PARTES DE USO, E SIGA AS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO EMPREGADOR.

使う機械や溶材のメーカーの指示書をよく読み、まず理解して下さい。そして貴社の安全規定に従って下さい。

請詳細閱讀並理解製造廠提供的說明以及應該使用的銀焊材料，並請遵守貴方的有關勞動保護規定。

이 제품에 동봉된 작업지침서를 숙지하시고 귀사의 작업자 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.

اقرأ بتمعن وافهم تعليمات المصنع المنتج لهذه المعدات والمواد قبل استعمالها واتبع تعليمات الوقاية لصاحب العمل.



• World's Leader in Welding and Cutting Products •

• Sales and Service through Subsidiaries and Distributors Worldwide •

Cleveland, Ohio 44117-1199 U.S.A. TEL: 216.481.8100 FAX: 216.486.1751 WEB SITE: www.lincolnelectric.com